



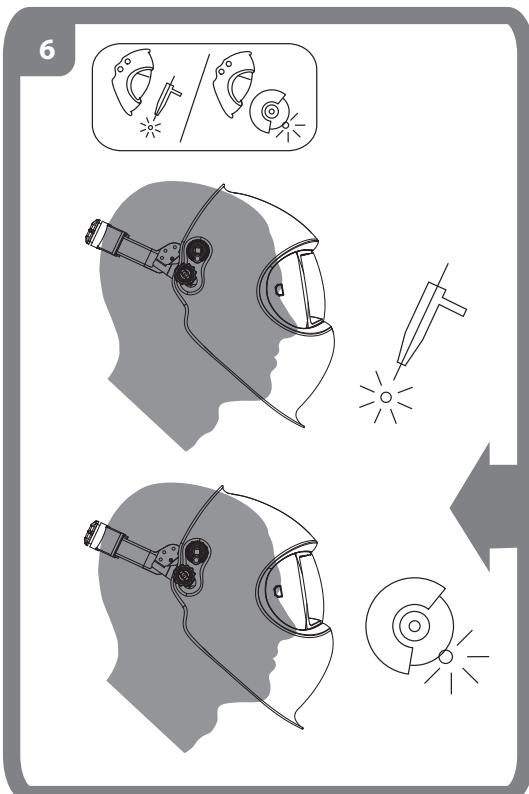



QUICK START GUIDE.....	2
FUNCTIONS .....	4
SPARE PARTS .....	6
ENGLISH .....	9
FRANÇAIS .....	10
DEUTSCH .....	11
SVENSKA .....	12
ITALIANO .....	13
ESPAÑOL .....	14
PORTUGUÊS .....	15
NEDERLANDS .....	16
SUOMI .....	17
DANSK .....	18
NORSK .....	19
POLSKI .....	20
ČEŠTINA .....	21
PYCCKN.....	22
中文 .....	23
MAGYAR .....	24
TÜRKÇE .....	25
日本語 .....	26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	27
БЪЛГАРСКИ.....	28
SLOVENSKY .....	29
SLOVENSKO .....	30
ROMÂNĂ .....	31
EESTI .....	32
LIETUVIŠKAI .....	33
LATVIEŠU .....	34
한국어.....	35

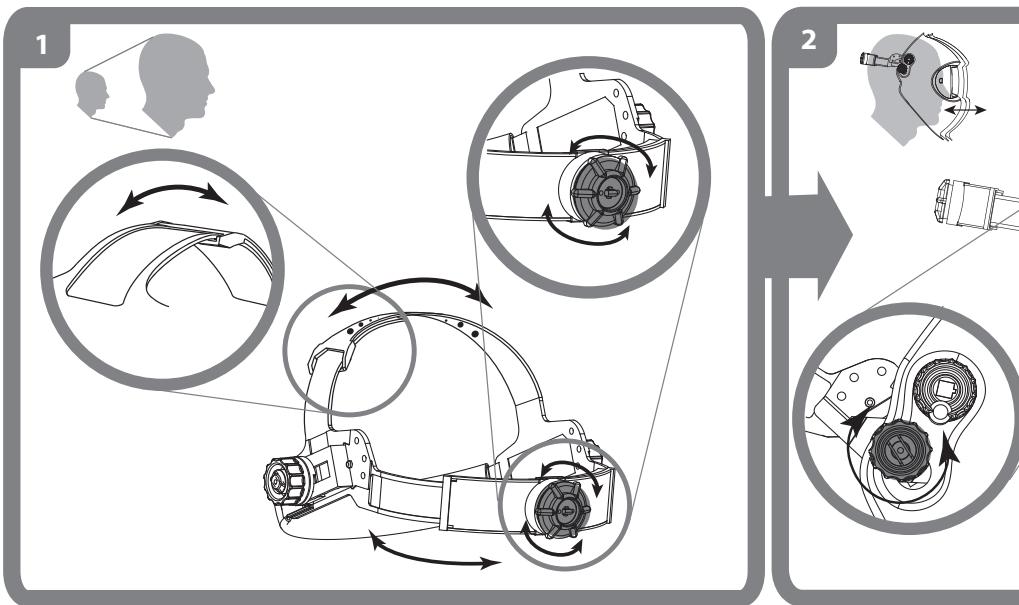




e68+X<sup>1</sup>

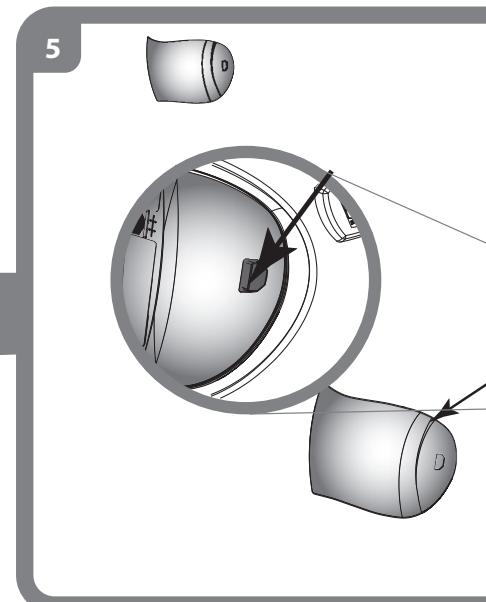

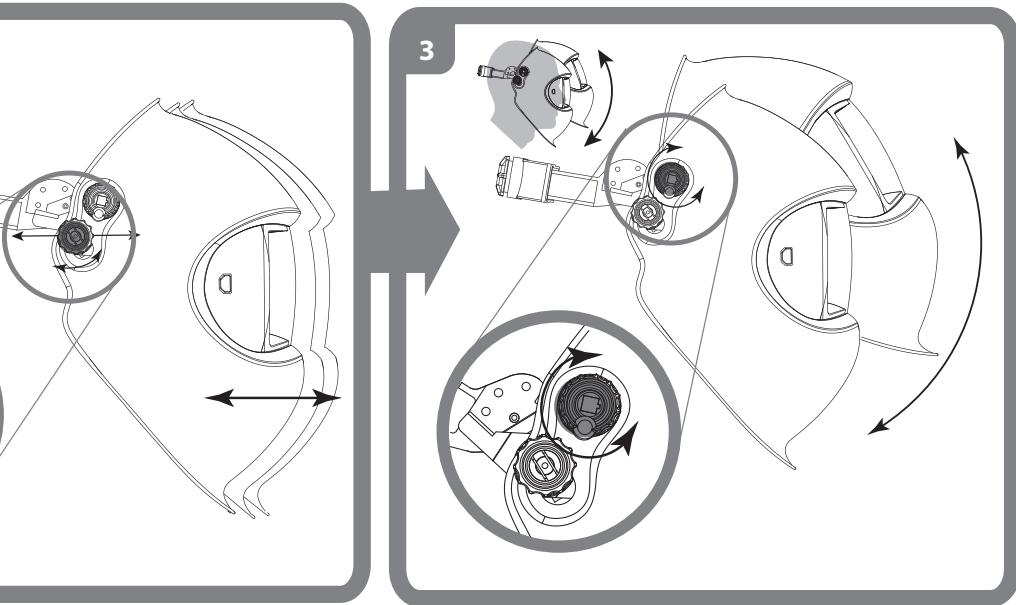


## Quick Start Guide

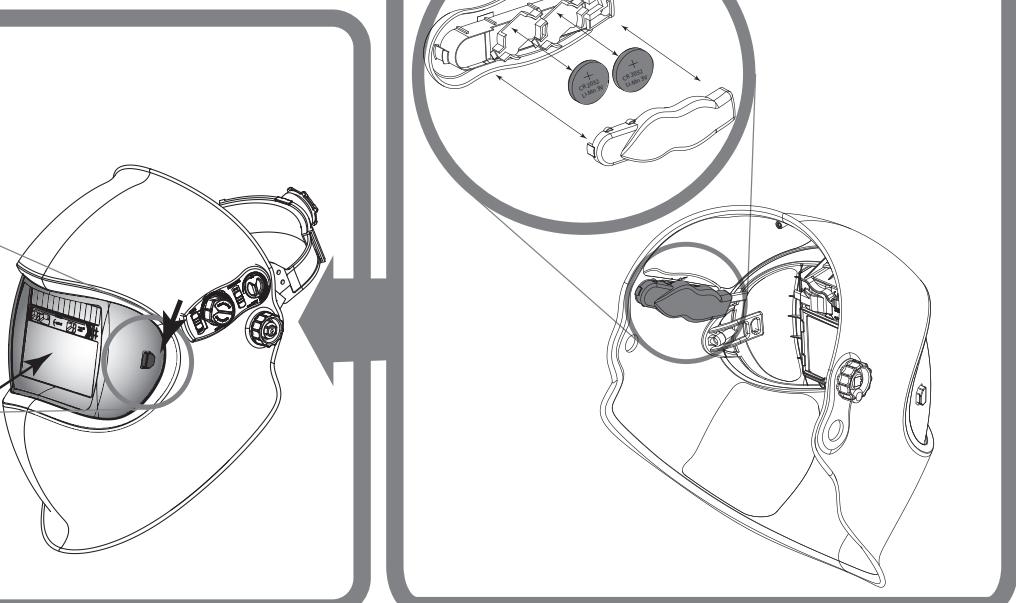

## AUTO MODE



Choose Auto Mode

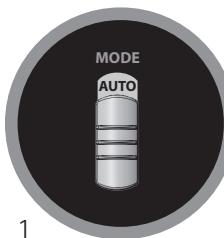

1.


Pe +/- 2 Shade No.




2.

# functions

# e68+lx

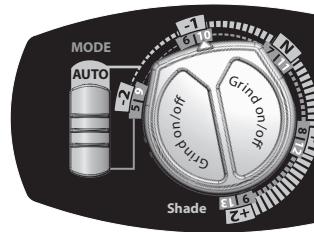

## MANUAL MODE

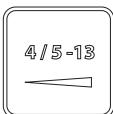

Choose Manual Mode




MAN


Manual Range 5-9/9-13



## GRIND MODE

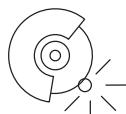


GRIND ON / OFF



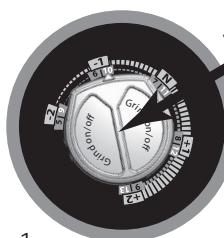


1.

PUSH  
GRIND

2.

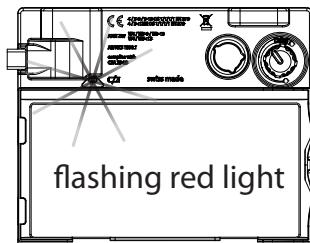


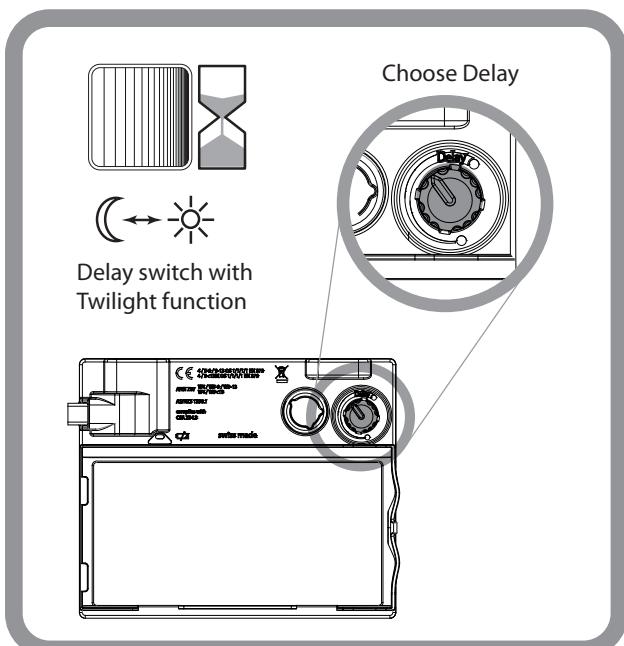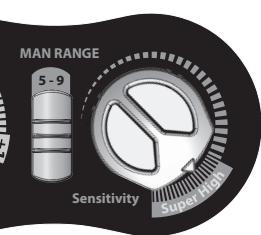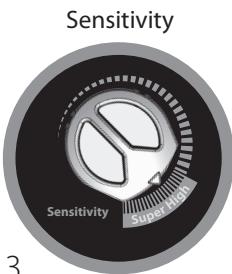


Choose Shade Number



Sensitivity

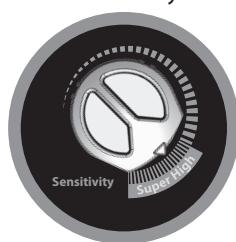


## SENSOR SLIDE


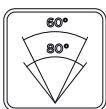




inside cover lens

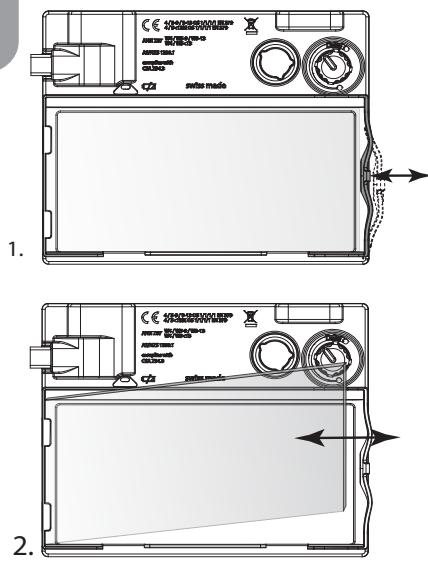


front cover lens

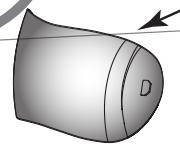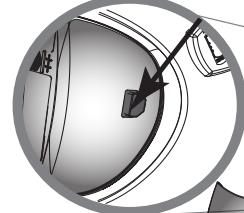


## spare parts e684





cartridge

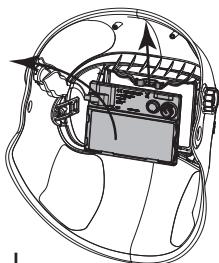


I.

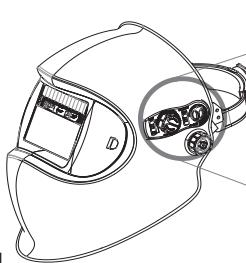

II.

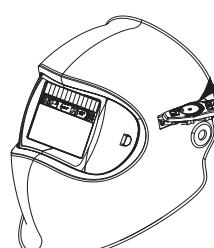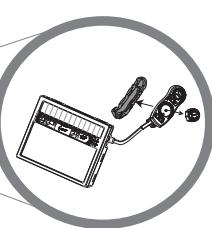



III.

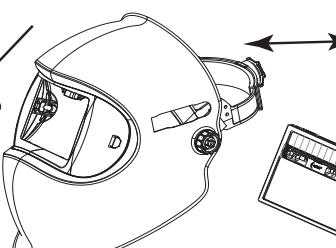


IV.






adjust headband

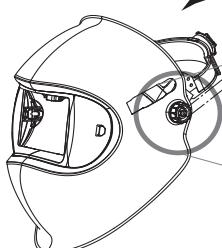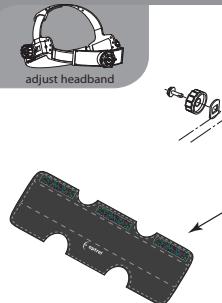

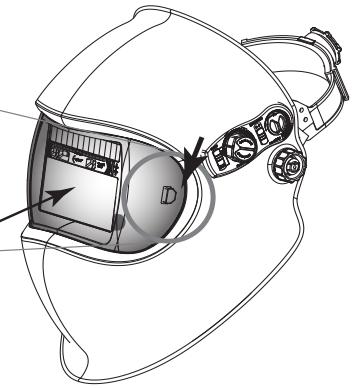

**x'1**

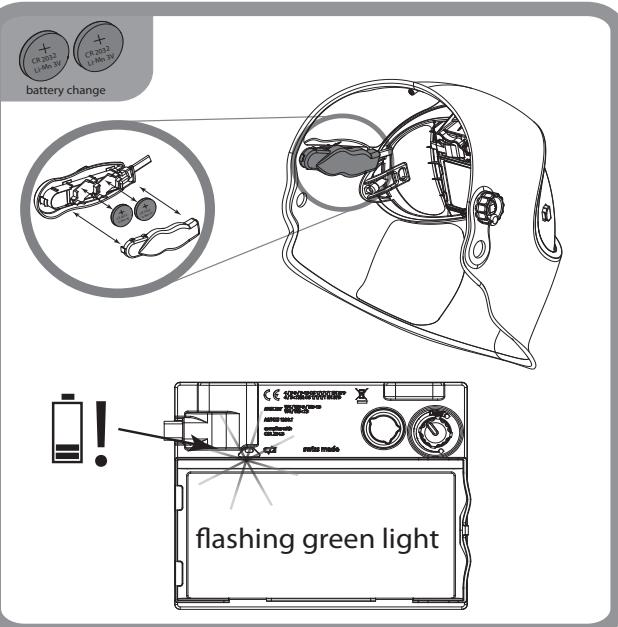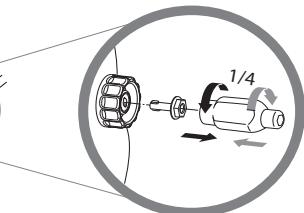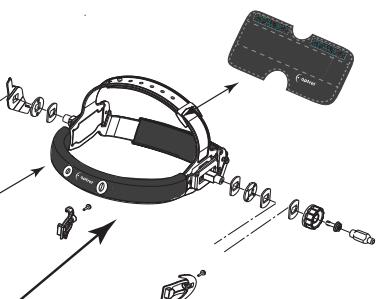

## optrel **e684 x'1**

	5001.684
	5012.480
	5000.210
	5003.500
	5000.001
	5003.501
	5003.250
	5004.073
	5004.020

# Schutzstufentabelle EN169

## Shade level chart EN169

# Tableau des niveaux de protection EN169

## Tabella dei livelli di protezione EN169

Process	Ampere																						
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
MMA	8						9			10		11			12		13			14			
MIG heavy metals Fe							9			10		11			12		13		14				
MIG light metals, Al, Stainless													10		11		12		13		14		
TIG				8			9		10			11		12			13						
MAG	$\text{CO}_2$						8			9		10		11			12			13			
Plasma cutting													9		10		11		12		13		
Micro plasma welding	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			

Je nach persönlichem Empfinden kann die nächst höhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.


A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.

Folgende Kurve zeigt das Transmissionsverhalten des Schweisserschutzfilters.

The transmission of the welding filter is shown below.

La transmission du filtre de soudage est montré ci-dessous.

La seguente curva fornisce indicazioni sul comportamento di trasmissione e/o di assorbimento del filtro di protezione per saldatore.

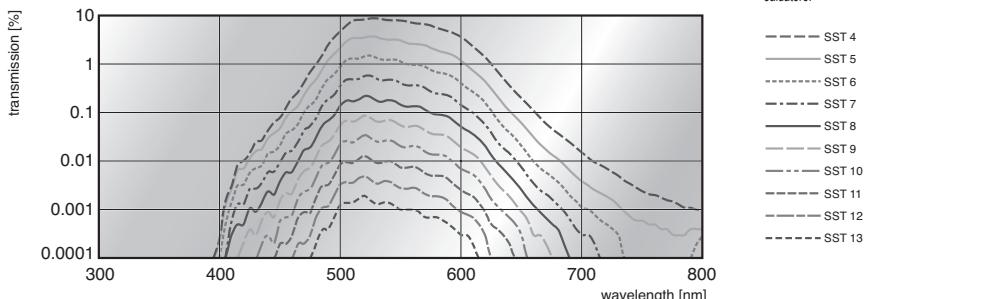

Die auf dem Schweisserschutzfilter angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

The marking on the welding filter indicates:

Le marquage apposé sur le filtre de protection pour soudeur signifie :

III contrassegno riportato sul filtro di protezione per saldatore contiene i seguenti dati:

4 / 5-13	OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379	4 / 5-13	OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379	4 / 5-13	OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379	4 / 5-13	OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 EN379
Hersteller	Opische Klasse	Streulichtklasse	Homogenität	Diffusion of light class	Angular dependence	Identification du fabricant	Classe optique
Dunkelstufen						Échelon de protection à l'état clair	Classe de la diffraction de la lumière
						Échelon de protection à l'état foncé	Homogénéité
							Angular dependances
							Marque de certifications

Grado di protezione in stato chiaro	Identificazione del fabbricante
Grado di protezione in stato scuro	Classe ottica
	Classe della diffusione della luce
	Omogeneità
	Angular dependence
	Numero della norma

# English

## Safety instructions

Please read the operating instructions before using the helmet. Check that the front cover lens is fitted correctly. If it is not possible to eliminate errors, you must stop using the cartridge.

## Precautions & protective restrictions

During the welding process, heat and radiation are released, which can cause damage to the eyes and skin. This product offers protection for the eyes and face. When wearing the helmet, your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation, regardless of the shade level. To protect the rest of your body, appropriate protective clothing must also be worn. In some circumstances, particles and substances released by the welding process can trigger allergic skin reactions in correspondingly predisposed persons. Materials that come into contact with skin may cause allergic reactions to susceptible persons. The protective welding helmet must only be used for welding and grinding and not for other applications. optrel assumes no liability when the welding helmet is used for purposes other than intended or with disregard for the operating instructions. The helmet is suitable for all established welding procedures, **excluding gas and laser welding**. Please note the recommended protection level in accordance with EN169 on the cover.

## Sleep mode

The cartridge has an automatic switch-off function, which increases the service life. If the light falls on the cartridge for a period of approx 10 minutes less than 1 Lux, it automatically switches off. To reactivate the cartridge, it must be briefly exposed to daylight. If the shade cartridge cannot be reactivated or does not darken when the welding arc is ignited, the batteries must be replaced.

## Warranty & liability

Please see the instructions of the national sales organisation of optrel for warranty provisions. For further information in this respect, please contact your optrel dealer. Warranty is only granted for material and manufacturing defects. In the case of damage caused by improper use, unauthorised intervention or through usage not intended by the manufacturer, the warranty or liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other than those sold by Optrel are used.

## Expected Lifetime

The welding helmet has no expiration date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or functional problems occur.

## How to use (Quick Start Guide)

- Head band.** Adjust the upper adjusting band (p. 2) to the size of your head. Push in the ratchet knob (p. 2) and turn until the head band fits securely but without pressure.
- Distance from eyes and helmet angle.** By releasing the locking knobs (p. 2-3), the distance between the cartridge and the eyes can be adjusted. Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again. The helmet angle can be adjusted using the rotary knob (p. 4).
- Automatic/manual operating mode.** The sliding switch (p. 5) is used to set the protection level setting mode. In automatic mode, the protection level is automatically adjusted to the intensity of the light arc via sensors (standard EN 379/2003). In manual mode, the protection level can be set by turning the knob (p. 4-5).
- Shade Level.** In "manual" mode, the protection level can be set by the range slider between the range level SL5 to SL9 and SL9 to SL13. The fine adjustment can be set by turning the potentiometer knob (p. 4-5). In "automatic" mode, the protection level (SL5 - SL13) corresponds to standard EN 379, if the potentiometer knob (p. 4-5) is set to position "N". Turn the knob to correct the automatically set protection level by two protection levels up or down, depending on personal preference (green inscription)
- Grinding mode.** Press the Grind button (p. 4) to switch the cartridge to grinding mode. In this mode the cartridge is deactivated and remains in light mode. The activated grinding mode is indicated by the red flashing LED (p. 4) inside the helmet. To deactivate grinding mode, press the protection level knob again. After 10 minutes, the grinding mode is automatically reset.
- Sensitivity.** Use the sensitivity knob (p. 5) to set the ambient light sensitivity. The border of the "Super High" area is the standard sensitivity setting. By turning the knob, these can be customized. In the "Super High" area the maximum light sensitivity can be achieved.
- Sensor slider.** The sensor slider can be set to two different positions. Depending on the position, the ambient light detection angle is reduced (p. 5) or increased (p. 5).
- Delay switch.** The opening knob (Delay) (p. 5) allows to select an opening delay from dark to light. The knob allows infinite adjustment from dark to light between 0.1 to 2.0 s which protects the eyes.
- Twilight mode.** When setting the delay knob to high delays a fading effect (twilight mode) can be enabled which protects the eyes from the very bright after glow when welding has finished. However using the twilight mode in high frequency tack welding applications is not recommended. Set the delay to minimum when tack welding.

## Cleaning

The shade cartridge and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. No strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing scouring agent must be used. Scratched or damaged lenses must be replaced.

## Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and at low humidity. Storing the helmet in the original packaging will increase the service life of the batteries.

## Replacing the front cover lens (p. 6-7)

Push in one side clip to release the front cover lens and then remove it. Attach the new front cover lens to

one side clip. Pull the front cover lens round to the second side clip and clip in place. This action requires some pressure to ensure that the gasket on the front cover lens has the desired effect.

## Replacing the batteries (p. 3)

The cartridge has replaceable Lithium button cell batteries, type CR2032. If you are using a welding helmet with a fresh air connection, you must remove the face seal before replacing the batteries. The batteries must be replaced when the LED on the cartridge flashes in green.

- Carefully remove the battery cover
- Remove the batteries and dispose of them in accordance with the national regulations for special waste
- Insert CR2032 type batteries, as shown
- Carefully replace the battery cover

If the shade cartridge does not darken when the welding arc is ignited, please check battery polarity. To check whether the batteries still have sufficient power, hold the shade cartridge against a bright lamp. If the green LED flashes, the batteries are empty and must be replaced immediately. If the shade cartridge does not operate correctly in spite of correct battery replacement, it must be declared unusable and must be replaced.

## Removing/installing the cartridge (p. 6)

- Pull out the protection level knob
- Carefully remove the battery cover
- Unlock the cartridge retention spring as shown
- Carefully tilt the cartridge out
- Unlock the satellite as shown
- Pull the satellite out through the gap in the helmet
- Rotate the satellite by 90° and push through the hole in the helmet
- Remove / replace the shade cartridge

The cartridge is installed in the reverse order.

## Troubleshooting

### Cartridge does not darken

- Adjust sensitivity (p. 5)
- Change the sensor slider position (p. 5)
- Clean sensors or front cover lens
- Deactivate grinding mode (p. 4)
- Check the light flow to the sensor
- Select manual mode (p. 4-5)
- Replace the batteries (p. 3)

### Protection level too light

- Select manual mode (p. 4-5)
- In automatic mode, adjust rotary knob by +1 or +2 (p. 4-5)
- Replace front cover lens (p. 6-7)

### Protection level too dark

- Select manual mode (p. 4-5)
- In automatic mode, adjust rotary knob by -1 or -2 (p. 4-5)

### Cartridge flickers

- Adjust position of the delay knob (p. 4) on welding procedure
- Replace the batteries (p. 3)

### Poor vision

- Clean the front cover lens or cartridge
- Adjust the protection level to the welding procedure
- Increase the ambient light

### Welding helmet slips

- Adjust/tighten the head band (p. 2)

## Specifications

(We reserve the right to make technical changes)

Shade Level	SL4 (light mode) SL5 - SL13 (dark mode)
UV/IR protection	Maximum protection in light and dark modes
Switching time from light to dark	170µs (23°C / 73°F) 110µs (65°C / 131°F)
Switching time from dark to light	0.1 - 2.0 s with "Twilight Function"
Dimensions of cartridge	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimensions of field of vision	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Power supply	Solarcells, 2 pcs. Li batteries 3V/replaceable (CR2032)
Weight	500g / 17.637 oz
Operating temperature	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Storage temperature	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Classification as per EN379	Optical class = 1 Light scatter = 1 Homogeneity = 1 Angle of vision dependency = 1
Standards	CE, EAC, ANSI/AS/NZS

## Spare parts (p. 6-7)

- Helmet without cartridge (5001.684)
- Cartridge incl. satellite (5012.480)
- Front cover lens (5000.210)
- Repair set 1 (5003.501)
- Repair set 2 (5003.501)
- Inner protection lens (5000.001)
- Repair set 1 (Potentiometer knob, Sensitivity knob, Battery cover) (5003.500)
- Head band with fastener (5003.250)
- Sweat band (5004.073 / 5004.020)

# Français

## Consignes de sécurité

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que l'écran de protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas être corrigées, la cassette optoélectronique ne doit plus être utilisée.

## Mesures de précaution et limites de la protection

La chaleur et le rayonnement dégagés lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures oculaires et cutanées. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Quel que soit le degré de protection, lorsque vous portez ce masque, vos yeux sont toujours protégés des rayonnements ultraviolets et infrarouges. Pour assurer la protection du reste du corps, il convient en outre de porter des vêtements de protection appropriés. Les parties et substances libérées lors du processus de soudure sont susceptibles de déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Les matériaux entrant en contact avec la peau peuvent causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le masque de soudeur, exclusivement destiné au soudage et ponçage, ne doit pas être utilisé pour d'autres applications. Si le masque de soudeur n'est pas utilisé conformément à sa destination ou que les instructions d'utilisation ne sont pas respectées, la responsabilité de la société Optrel n'est pas engagée. Le masque convient pour tous les procédés de soudage courants, **hormis le soudage au gaz et au laser**. Veuillez tenir compte des recommandations de protection selon EN169 figurant sur la jaquette.

## Mode veille

La cassette optoélectronique est dotée d'une fonction de mise hors service automatique, qui prolonge la durée de service des piles. Si aucune lumière ne parvient aux photopiles pendant 15 min, la cassette optoélectronique se met automatiquement hors service. Pour remettre la cassette en service, les photopiles doivent être brièvement exposées à la lumière du jour.

S'il n'est plus possible d'activer la cassette optoélectronique ou qu'elle ne s'assombrit plus à l'allumage de l'arc de soudage, les piles doivent être remplacées.

## Garantie et responsabilité

Les conditions de garantie sont stipulées dans les prescriptions de l'organisation commerciale de Optrel. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous adresser aux revendeurs Optrel.

La garantie ne porte que sur les défauts constatés dans les matériaux ou de fabrication. En cas de dommages consécutifs à une utilisation impropre, des interventions non autorisées ou une utilisation non prévue par le fabricant, la garantie ne s'applique pas et la responsabilité du fabricant n'est pas engagée. Il n'est de même si des pièces de recharge autres que celles commercialisées par Optrel sont utilisées.

## Durée de vie prévue

Le casque de soudeur n'a pas un date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant que aucun dommage visible ou invisible ou des problèmes fonctionnels ne se produisent.

## Utilisation (Quick Start Guide)

- Sangle serre-tête.** Ajustez la sangle de réglage (p. 2) à la taille de votre tête. Appuyez sur le bouton d'arrêt (p. 2) et tournez-le jusqu'à ce que la sangle serre-tête repose à plat mais sans serrer.
- Distance aux yeux et inclinaison du masque.** Réglez la distance entre la cassette et les yeux en ajustant les boutons de serrage (p. 2-3). Le réglage doit être identique des deux côtés pour que le masque soit bien droit. Resserrez ensuite à nouveau les boutons d'arrêt. L'inclinaison du masque peut être ajustée au moyen du bouton tournant (p. 4).
- Mode automatique / manuel.** Le mode de réglage de la dégrée de protection peut être sélectionné à l'aide de l'interrupteur à coulisse (p. 5). En mode automatique, le degré de protection est automatiquement ajusté en fonction de l'intensité de l'arc électrique à l'aide d'un système électronique de capteurs (norme EN 379/2003). En mode manuel, le degré de protection peut être réglé en tournant le bouton (p. 4-5).
- Degré de protection.** En mode manuel, le degré de protection peut être réglé de SL5 - SL9 et SL9 - SL13 en tournant le bouton (p. 4-5). En mode automatique, le degré de protection correspond à la norme EN 379, lorsque le bouton tournant (p. 4-5) est sur la position N. Le degré de protection réglé automatiquement peut être corrigé en fonction de la sensibilité personnelle en tournant le bouton d'un cran vers le haut respectivement vers le bas.
- Mode meulage.** Appuyez sur le bouton de réglage du degré de protection (p. 4) pour activer le mode meulage de la cassette optoélectronique. Dans ce mode, la cassette est désactivée et reste à l'état clair. Ce mode est indiqué au soudeur par une LED (p. 4) rouge clignotante, située à l'intérieur du masque. Pour désactiver le mode meulage, réappuyez sur le bouton de réglage du degré de protection. Le mode meulage est automatiquement réactivé après 10 minutes.
- Sensibilité.** Le bouton de réglage de la sensibilité (p. 5) permet de régler la sensibilité à la lumière ambiante. Le point rouge sur l'échelle de réglage représente la sensibilité recommandée pour une situation standard.
- Curseur de capteur.** Le curseur de capteur peut être réglé sur deux positions différentes. En fonction de sa position, l'angle de détection de la lumière environnante est réduit (p. 5) ou agrandi (p. 5), c.-à-d. que la cassette réagit plus ou moins fortement aux sources de lumière environnantes.
- Temporisateur.** Le bouton de réglage de l'ouverture (Delay) (p. 5) permet de définir le délai d'ouverture de la cassette, avant qu'elle ne s'éclaircisse de nouveau. Le bouton rotatif permet un réglage de degré de protection du sombre au clair entre 0,1 - 2,0 s avec un "Twilight Function" supplémentaire qui protège les yeux en cas d'objets incandescents.

## Nettoyage

La cassette optoélectronique et l'écran de protection frontale doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents forts, de solvants, d'alcool ou de détergents abrasifs. Remplacez tout écran rayé ou endommagé.

## Stockage

Le masque de soudeur doit être stocké à température ambiante et à un taux d'humidité bas. Le stockage du casque dans l'emballage d'origine augmentera la durée de vie des piles.

## Remplacement de l'écran de protection frontale (p. 6-7)

Appuyez sur le clip latéral pour libérer l'écran de protection frontale et pouvoir l'enlever. Installez un nouvel écran et le tendre sur le second clip latéral pour l'encliquer. Il faut exercer une légère pression sur la poignée pour que le joint d'étanchéité de l'écran soit efficace.

## Remplacement des piles (p. 3)

La cassette optoélectronique est équipée de piles boutons Lithium de type CR2032 remplaçables. Dans le cas d'un masque de soudeur avec prise d'air frais, il convient de retirer l'étanchéité du visage avant de procéder au remplacement des piles. Remplacez les piles lorsque la LED verte sur la cassette commence à clignoter.

1. Enlevez prudemment le couvercle du compartiment des piles
  2. Retirez les piles et éliminez-les conformément aux prescriptions nationales relatives aux déchets spéciaux
  3. Mettez en place des piles de type CR2032 comme illustré
  4. Remontez soigneusement le couvercle du compartiment des piles
- Si la cassette optoélectronique ne s'assombrit plus à l'allumage de l'arc de soudage, veuillez contrôler la polarité des piles. Pour vérifier si les piles ont encore assez de puissance, maintenez la cassette optoélectronique contre une lampe allumée. Si la LED verte clignote, les piles sont déchargées et doivent être remplacées immédiatement. Si, bien que les piles soient bien en place, la cassette optoélectronique ne fonctionne toujours pas correctement, elle doit être considérée comme inutilisable et doit être remplacée.

## Démontage de la cassette optoélectronique (p. 6)

1. Désactivez le bouton de réglage du degré de protection
  2. Enlevez prudemment le couvercle du compartiment des piles
  3. Débloquez le ressort de retenue de la cassette comme illustré
  4. Faites prudemment basculer la cassette
  5. Débloquez le satellite comme illustré
  6. Retirez le satellite par l'évidement situé dans le masque
  7. Tournez le satellite de 90° et le poussez à travers l'ouverture du masque
  8. Retirez / remplacez la cartouche d'ombre
- Le montage de la cassette optoélectronique s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

## Dépannage

### La cassette optoélectronique ne s'obscurcit pas

- Réglez la sensibilité (p. 5)
- Modifiez la position du curseur de capteur (p. 5)
- Nettoyez les capteurs ou l'écran de protection
- Désactivez le mode meulage (p. 4)
- Nettoyez les capteurs ou l'écran de protection
- Sélectionnez le mode manuel (p. 4-5)
- Remplacez les piles (p. 3)

### Degré de protection trop clair

- Sélectionnez le mode manuel (p. 4-5)
- En mode automatique, régler le bouton tournant sur +1 ou +2 (p. 4-5)
- Changer d'écran de protection frontale (p. 6-7)

### Degré de protection trop sombre

- Sélectionnez le mode manuel (p. 4-5)
- En mode automatique, régler le bouton tournant sur -1 ou -2 (p. 4-5)

### La cassette optoélectronique vacille

- Corrigez la position du bouton de réglage de l'ouverture (p. 4)
- Remplacez les piles(p. 3)

### La vue est mauvaise

- Nettoyez l'écran de protection frontale ou le filtre
- Adaplez le degré de protection au procédé de soudage
- Augmentez la lumière ambiante

### Le masque de soudeur flisse

- Ajustez / resserrez la sangle serre-tête (p. 2)

## Caractéristiques

(sous réserve de modifications techniques)

Degré de protection	SL4 (à l'état clair) SL5 - SL13 (à l'état sombre)
Protection UV/IR	Protection maximale à l'état clair et à l'état sombre
Temps de passage de clair à sombre	170 µs (23 °C / 73 °F) 110 µs (55 °C / 131 °F)
Temps de passage de sombre à clair	0,1 - 2,0 s avec "Twilight Function"
Dimensions de la cassette optoélectronique	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 3,44 x 0,28"
Dimensions du champ visuel	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Tension d'alimentation	Photopiles / 2 piles Li3 V remplaçables (CR2032)
Poids	500 g / 17,63oz
Température de service	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Température de stockage	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classification selon EN379	Classe optique = 1 Lumière diffusée = 1 Homogénéité = 1 Selon l'angle de visée = 1
Homologations	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Pièces de rechange (voir la jaquette)

- Masque sans cassette (5001.684)
- Cassette optoélectronique avec satellite (5012.480)
- Écran de protection frontale (5000.210)
- Kit de réparation 2 (5003.501)
- Écran de protection intérieur (5000.001)
- Kit de réparation 1 (Bouton de potentiomètre, Bouton de sensibilité, couvercle de la batterie) (5003.500)
- Sangle serre-tête avec armatures de protection (5003.250)
- Bandeau anti-sueur (5004.073 / 5004.020)

# Deutsch

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

## Vorsichtsmasnahmen & Schutzbeschränkung

Beim Schweissprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des gesamten Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzbekleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweissprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopftuch zu allergischen Reaktionen führen. Der Schweissschutzhelm darf nur zum Schweissen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wird der Schweisshelm zweckentfremdet oder unter Missachtung der Bedienungsanleitung eingesetzt, übernimmt Optrel keine Haftung. Der Helm ist für alle gängigen Schweissverfahren geeignet, ausgenommen Gas- und Laserschweissen. Bitte beachten Sie die Schutzzulieferempfehlung gemäß EN169 auf dem Umschlag.

## Schlafmodus

Die Blendschutzkassette verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Batterie Lebensdauer erhöht. Fällt während ca. 10 Min. weniger als 1 Lux Licht auf die Blendschutzkassette, schaltet sich die Blendschutzkassette automatisch aus. Zum Wiedereinschalten der Kassette müssen die Solarzellen kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden. Sollte sich die Blendschutzkassette nicht mehr aktivieren lassen oder beim Zünden des Schweissbogens nicht mehr verdunkeln, müssen die Batterien ersetzt werden.

## Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie der Weisung der nationalen Verkaufsorganisation von Optrel. Für weitere Informationen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an den Optrel-Händler. Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als durch Optrel vertriebene Ersatzteile verwendet werden.

## Erwartete Lebensdauer

Der Schweißhelm hat kein Verfallsdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

## Anwendung (Quick Start Guide)

- Kopfband.** Passen Sie das obere Verstellband (S.2) an Ihre Kopfgröße an. Ratschenknopf (S.2) hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.
- Augenabstand und Helmjeigung.** Durch das Lösen der Arretierknöpfe (S.2-3) wird der Abstand zwischen Kassette und Augen eingestellt. Beide Seiten gleich einstellen und nicht verkanten. Anschließend die Arretierknöpfe wieder anziehen. Die Helmjeigung lässt sich durch den Drehknopf (S.4) anpassen.
- Betriebsmodus automatisch / manuell.** Mit dem Schiebeschalter (S.5) lässt sich der Modus der Schutzstufeneinstellung wählen. Im automatischen Modus wird die Schutzstufe mittels Sensorik automatisch an die Intensität des Lichtbogens angepasst (Norm EN 379:2003). Im manuellen Modus lässt sich die Schutzstufe durch Drehen des Knopfes (S.4-5) einstellen.
- Schutzstufe.** Durch Drehen des Rangeschalters zwischen den Schutzstufenbereichen SL5-SL9 und SL9-SL13 gewählt werden. Die Feinjustierung erfolgt durch Drehen des Potentiometerknopfes (S.4-5) (graue Beschriftung). Im Modus „automatisch“ entspricht die Schutzstufe (SL5-SL13) der Norm EN379, wenn der Drehknopf (S.4-5) auf Position „N“ steht. Durch Drehen des Knopfes kann die automatisch eingestellte Schutzstufe je nach persönlichem Empfinden um bis zu zwei Schutzstufen nach oben oder unten korrigiert werden (grüne Beschriftung).
- Schleifmodus.** Durch Drücken des Grindknopfes (S. 4) wird die Blendschutzkassette in den Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibt im Hellezustand. Der aktivierte Schleifmodus ist an der rot blinkenden LED (S. 4) im Innern des Helmes erkennbar. Zum Ausschalten des Schleifmodus erneut den Grindknopf drücken.
- Empfindlichkeit.** Mithilfe Empfindlichkeitsknopf (S.5) wird die Umgebungslichtempfindlichkeit eingestellt. Die Grenze zu „Super High“ entspricht der Standardeinstellung. Durch drehen des Drehknopfes kann diese individuell angepasst werden. Im Bereich „Super High“ wird ein sehr hohe Lichtempfindlichkeit erreicht.
- Sensorschieber.** Der Sensorschieber kann auf zwei unterschiedliche Positionen gesetzt werden. Je nach Position wird der Winkel zur Erkennung von Umgebungslicht vermindert (S. 5) oder vergrößert (S. 5).
- Öffnungszeitregler.** Der Öffnungszeitregler (Delay) (S.5) erlaubt die Wahl der Öffnungsverzögerung von dunkel auf hell. Der Drehknopf erlaubt eine stufenlose Einstellung von dunkel zu hell zwischen 0.1-2.0 s mit dem zusätzlichen „Dämmerungs-Effekt“.

## Reinigung

Die Blendschutzkassette und die Vorsatzscheibe müssen regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil verwendet werden. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

## Lagerung

Der Schweisshelm ist bei Raumtemperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern lagern Sie den Helm in der Originalverpackung.

## Vorsatzscheibe auswechseln (S.6-7)

Ein Seitenclip wird hineingedrückt, damit wird die Vorsatzscheibe gelöst und kann abgenommen werden. Neue Vorsatzscheibe in einem Seitenclip einhängen. Vorsatzscheibe zum zweiten Seitenclip herumspannen und

einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf der Vorsatzscheibe die gewünschte Wirkung zeigt.

## Batterien ersetzen (S.3)

Die Blendschutzkassette verfügt über auswechselbare Lithium-Knopfzellenbatterien Typ CR2032. Falls Sie einen Schweißhelm mit Frischluftanschluss verwenden, müssen Sie vor dem Auswechseln der Batterien die Gesichtsabdichtung entfernen. Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die LED der Kassette grün blinkt.

1. Batteriedeckel sorgfältig entfernen.
2. Batterien entfernen und entsprechend den landesüblichen Vorschriften für Sondermüll entsorgen.
3. Batterien Typ CR2032 wie abgebildet einsetzen.
4. Batteriedeckel sorgfältig montieren.

Sollte sich die Blendschutzkassette beim Zünden des Schweissbogens nicht mehr verdunkeln, bitte korrekte Polarität der Batterien überprüfen. Um zu kontrollieren ob die Batterien noch genug Energie haben, halten Sie die Blendschutzkassette an eine helle Lampe. Blinkt jetzt die grüne LED, so sind die Batterien leer und müssen sofort ausgetauscht werden. Falls die Blendschutzkassette trotz korrektem Wechsel der Batterien nicht korrekt funktioniert, muss sie als nicht mehr gebrauchsfähig beurteilt und ersetzt werden.

## Blendschutzkassette aus-/einbauen (S.6)

1. Schutzstufenkopf herausziehen
  2. Batteriedeckel sorgfältig entfernen
  3. Kassetten-Halbefeder wie abgebildet entriegeln
  4. Kassette vorsichtig herauskippen
  5. Satellite wie abgebildet entriegeln
  6. Satellite durch Ausparung im Helm herausziehen
  7. Satellite um 90° drehen und durch Helmloch schieben
  8. Blendschutzkassette entfernen / austauschen
- Der Einbau der Blendschutzkassette erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Problemlösung

### Blendschutzkassette dunkelt nicht ab

- Empfindlichkeit anpassen (S.5)
- Sensorschieberposition verändern (S.5)
- Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen
- Schleifmodus deaktivieren (S.4)
- Überprüfen der Lichtströmung zum Sensor
- Manuellen Modus wählen (S.4-5)
- Batterien ersetzen (S.3)

### Schutzstufe zu hell

- Manuellen Modus wählen (S.4-5)
- Im automatischen Modus Drehknopf (S.4-5) auf +1 oder +2 stellen
- Vorsatzscheibe wechseln (S.6-7)

### Schutzstufe zu dunkel

- Manuellen Modus wählen (S.4-5)
- Im automatischen Modus Drehknopf (S.4-5) auf -1 oder -2 stellen

### Blendschutzkassette flackert

- Position des Öffnungszeitregler (S.4) an Schweissverfahren anpassen
- Batterien ersetzen (S.3)

### Schlechte Sicht

- Vorsatzscheibe oder Blendschutzkassette reinigen
- Schulzstufe dem Schweissverfahren anpassen
- Umgebungslicht erhöhen

### Schweisshelm rutscht

- Kopfband erneut anpassen / anziehen (S.2)

## Spezifikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	SL4 (Hellzustand) SL5-SL13 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz	Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	fast = 0.1-2.0 ms „Dämmerungs-Effekt“
Abmessungen Blendschutzkassette	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Abmessungen Sichtfeld	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Spannungsversorgung	Solarzellen, 25Kt, Li-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht	500 g / 17.637 oz
Betriebstemperatur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Lagertemperatur	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Klassifizierung nach EN379	Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 1
Zulassungen	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

## Ersatzteile (Seite 6-7)

- Helm ohne Kassette (5001 684)
- Blendschutzkassette inkl. Satellite (5012.480)
- Vorsatzscheibe (5000.210)
- Reparaturset 2 (Seitenclip) (5003.501)
- Reparaturset 1 (5003.500) (Sensitivity Knopf, Potentiometer Knopf und Batteriedeckel)
- Kopfband mit Festigungsarmaturen (5003.250)
- Stirnweissband (5004.073 / 5004.020)

# Svenska

## Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda hjälmen. Kontrollera att försätsglaset är korrekt monterat. Om fel kan åtgärdas ska bländskyddskassetten inte längre användas.

## Försiktighetsåtgärder och begränsning av skydd

Vid svetsning frigörs värme och strålning som kan orsaka skador på ögon och hud. Denna produkt ger skydd för ögon och ansikte. Dina ögon skyddas alltid mot ultraviolet och infraröd strålning när du bär hjälmen, oavsett vilken skyddsniivå som du har valt. För att skydda övriga delar av kroppen måste du använda motsvarande skyddskläder. Partiklar och ämnen som frigörs vid svetsning kan i vissa fall orsaka allergiska hudreaktioner. Vissa material som kommer i kontakt med huden kan ge allergiska reaktioner hos hänskliga personer. Svetsskyddshjälmen får endast användas för svetsning och slipning. Om svetshjälmen används för andra ändamål, eller om bruksanvisningen inte beaktas, tar Optrel inget ansvar. Hjälmen är lämplig för alla gångs svetsmetoder **utom gas- och lasersvetsning**. Observera rekommendationerna om skyddsniivå enligt EN169 på omslaget.

## Violöga

Bländskyddskassetten har en automatisk fränkopplingsfunktion som förlänger batteriernas livslängd. Om inget ljus faller på solcellerna under cirka 10 minuter, mindre än 1 Lux, kommer patronen automatiskt att stängas av. För att kassetten ska aktiveras igen måste solcellerna en kort stund utsättas för dagljus. Om bländskyddskassetten inte längre kan aktiveras, eller om den inte blir mörk när svetsbågen tänds, måste batterierna ersättas.

## Garanti och ansvar

Garantibestämmelserna finns i instruktionerna från den nationella försäljningsorganisationen för Optrel. Mer information om detta finns hos återförsäljare för Optrel.

Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Ingen garanti ges och inget ansvar tas vid skador som beror på felaktig användning eller otillränt åtgärder, eller vid användning som tillverkaren ej avsett. Ingen garanti ges och inget ansvar tas heller för reservdelar som inte distribueras av Optrel.

## Förväntad livslängd

Svetshjälmen har inget bort-för-datum. Produkten kan användas så länge det inte finns några synliga eller icke synliga skador och så länge inga funktionsfel förekommer.

## Användningsområde (Quick Start Guide)

- Huvudband. Justera det övre inställbara bandet (s. 2) efter huvudstorlek. Tryck in spärregeln (s. 2) och vrid ihop huvudbandet sittar utan tryck.
- Ogenvästand**, och hjälmultrung. När stoppknapparna (s. 2-3) lossas kan avståndet mellan kassett och ögon ställas in. Ställ in båda sidorna så att de blir lika och utan forskjutning. Dra sedan åt stoppknapparna igen. Hjälmultrung kan justeras med vridknappen (s. 4).
- Automatiskt/manueligt driftläge**. Det går att välja läge för skyddsniivåinställning med skjutreglaget (s. 5). I automatiskt läge anpassas skyddsniivån med hjälp av sensorer automatiskt till ljusbägens intensitet (enligt EN 379:2003). I manuellt läge ställs skyddsniivån i genom vridning av knappen (s. 4-5).
- Skyddsniivå**. I « manual »-läge, kan skyddsniivån ställas in på mätlinjerna mellan niveerna SL5 och SL9 och mellan niveerna SL9 och SL13. Finjusteringen kan ställas in genom att vrida på potentiometern rätt. I läget "automatiskt" motsvarar skyddsniivån EN 379, om vridknapp (s. 4-5) står på position "N". Genom att vrida på knappen kan du korrigera de automatiskt inställda skyddsniivåerna efter eget behov en nivå uppåt eller nedåt.
- Viololäge**. När du trycker på skyddsnivknappen (s. 4) sätts bländskyddskassetten i viololäge. I detta läge aktiveras kassetten och förblir i just. Det aktiverade viololäget indikeras av en blinkande röd lydfod (s. 4) inne i hjälmen. Tryck på skyddsnivknappen för att växla från viololäge. Efter 10 minuter återställs viololäget automatiskt.
- Känslighet**. Med knappen för känslighet (s. 5) kan du ställa in känsligheten för omgivningsljus. Gränsen för "Super High"-området är standardinställning för ljuskänslighet. Genom att vrida på ratten kan detta avpassas. Inom "Super High"-området kan maximal ljuskänslighet uppnås.
- Sensorreglage**. Sensorreglage kan sättas i två olika positioner. Allt efter position forminksas (s. 5) eller förstärkas (s. 6) vinkeln för identifiering av omgivningsljus. dvs. kassetten reagerar starkare eller svagare på ljuskällor i omgivningen.
- Öppningsväxling**. Med öppningsväxlingen (Delay) (s. 5) kan du välja öppningsfördröjning från mörkt till just. Ratten tilltar inställning och justering från mörkt till just mellan 0,1-2,0 med tillägget "Twilight Function", vilket skyddar ögonen från efterglödande objekt.

## Rengöring

Bländskyddskassetten och försätsglaset måste rengöras regelbundet med en mjuk torkduk. Starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med sliphunktions får inte användas. Repäde eller skadade linser måste bytas ut.

## Förvaring

Svetshjälmen förvaras i rumstemperatur och med låg luftfuktighetsgrad. Förvaring av hjälmen i originalförpackningen förlänger batteriernas livslängd.

## Byta försätsglas (s. 7)

En sidoklämma trycks in så att försätsglaset lossas och kan tas bort. Sätt in det nya försätsglaset i en sidoklämma. Spänna försätsglaset runt den andra sidoklämman och fast det. Detta handgrepp ger ett tryck så att försätsglasets tätnings färska effekt.

## Byta ut batterier (s. 3)

I bländskyddskassetten finns utbytbara lithium-knappbatterier av typen CR2032. Om du använder en svetsbåge med frisksatsanslutning måste du först ta bort anslutningslötten innan du byter batterier. Batterierna måste bytas när LED-lampan på kassetten blinkar grönt.

- Ta försiktig bort batteriocket
- Ta ut batterierna och avfallshanterna dem enligt nationella föreskrifter för särskilt avfall
- Sätt in batterier av typen CR2032 som på bilden
- Sätt försiktig tillbaka batteriocket

Om skuggkassetten inte mörknar när svetsbågen tänds, kontrollera då batteriernas polaritet. För att kontrollera om batterierna fortfarande har tillräcklig laddning, håll skuggkassetten mot en lysande lampa. Om den gröna LED-lampen blinkar är batterierna urladdade om måste bytas omedelbart. Om skuggkassetten inte fungerar korrekt trots batteribyte, måste den betraktas som oanvändbar och bytas ut.

## Montera/avmontera bländskyddskassetten (s. 6)

- Dra ut skyddsnivkappan
- Ta försiktig bort batteriocket
- Läs kassetterns spärfläder som på bilden
- Tippa försiktig ut kassetten
- Läs satelliten som på bilden
- Dra ut satelliten genom öppningen i hjälmen
- Vrid satelliten 90° och skjut den genom hjälmpöppningen
- Bländskyddskassetten ta bort/byta

Montering av bländskyddskassetten utförs i omvänt ordningsföljd.

## Problemlösning

### Bländskyddskassetten blir inte mörk

- Justera känsligheten (s. 5)
- Ändra sensorreglagets position (s. 5)
- Rengör sensorer eller försätsglas
- Avaktivera villolage (s. 4)
- Kontrollera ljusfördelot till sensorn
- Välj manuellt läge (s. 4-5)
- Byt ut batterierna (s. 3)

### För just skyddsnivå

- Välj manuellt läge (s. 4-5)
- Sätt vridknapp på +1 automatiskt läge (s. 4-5)
- Byt försätsglas (s. 6-7)

### För mörk skyddsnivå

- Välj manuellt läge (s. 4-5)
- Sätt vridknapp på -1 automatiskt läge (s. 4-5)

### Bländskyddskassetten blinkar

- Justera positionen för försänslagslåget för svetsproceduren (s. 4).
- Byt ut batterierna (s. 3)

### Dälig sikt

- Rengör försätsglas eller filter
- Anpassa skyddsnivån efter svetsningsproceduren
- Öka justet i omgivningen

### Svetshjälmen glider

- Justera/dra åt huvudbandet igen (s. 2)

## Specifikationer (med reservation för tekniska ändringar)

Skyddsniivå	SL4 (ljust) SL5 – SL13 (mörkt)
UV/IIR-skydd	Maximalt skydd i ljus och mörkt tillstånd
Växlingstid från ljust till mörkt	170 µs (23 °C/73 °F) 110 µs (55 °C/131 °F)
Växlingstid från mörkt till ljus	0,1–2,0 ms "Twilight Function"
Bländskyddskassetten dimensioner	90 x 110 x 7 mm/3,55 x 4,33 x 0,28"
Synfältets dimensioner	50 x 100 mm/19,7 x 3,94"
Spanningsförsörjning	Solceller, 2 st. Li-batterier 3 V utbytbara (CR2032)
Vikt	500 g/17.637 oz
Drifttemperatur	-10 °C – 70 °C/14 °F – 157 °F
Förvaringstemperatur	-20 °C – 80 °C/-4 °F – 176 °F
Klassificering enligt EN379	Optisk klass = 1 Läckklass = 1 Homogenitet = 1 Syninkelberöende = 1
Godkännanden	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Reservdelar (se omslaget)

- Hjälm utan kassett (5001.684)
- Bländskyddskassett inkl. satellit (5012.480)
- Försätsglas (5000.210)
- Reparatur uppsättning 1 (5003.501)
- Reparatur uppsättning 2 (5003.501)
- Inre skyddsglas (5000.001)
- Reparatur uppsättning 1 (Potentiometervred Vred för känslighet, Batteriocket) (5003.500)
- Huvudband med fastdelatjal (5003.250)
- Pannsvettband (5004.073/5004.020)

# Italiano

## Avvertenze di sicurezza

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio del vetro di protezione frontale. Qualora risulti impossibile eliminare eventuali anomalie, la cassetta antabbagliamento non può più essere utilizzata.

## Misure precauzionali & limitazioni di sicurezza

Durante la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la protezione delle restanti parti del corpo è necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di utenti particolarmente predisposti, le particelle e le sostanze che si sviluppano durante la saldatura possono provocare reazioni allergiche. I materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche in persone molto sensibili. La maschera per saldatore deve essere utilizzata solamente per la saldatura e la molatura e non per altre applicazioni. La Optrel non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il casco venga usato per scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero rispettate le istruzioni per l'uso. Il casco è indicato per tutti i procedimenti di saldatura consueti, ad eccezione della saldatura a gas e laser. Si prega di rispettare le indicazioni sul livello di protezione riportate sulla confezione e conformi alla norma EN169.

## Modalità sleep

La cassetta antabbagliamento dispone di una funzione di disattivazione automatica che aumenta la durata della batteria. Il filtro si spegne automaticamente se le celle solari ricevono una quantità di luce inferiore a 1 Lux per un periodo di circa 10 minuti. Per riattivare la cassetta, le cellule solari devono essere esposte brevemente alla luce naturale. Qualora risultasse impossibile riattivare la cassetta antabbagliamento o qualora essa non si oscurasse più durante l'accensione dell'arco di saldatura, sarà necessario sostituire le batterie.

## Garanzia & Responsabilità

Le disposizioni di garanzia sono contenute nelle direttive dei Centri vendita nazionali Optrel. Per ulteriori informazioni a riguardo rivolgersi ai rivenditori Optrel. Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non consentiti o da un impiego non previsto dal costruttore, decadono qualsunque garanzia e responsabilità. Le condizioni di garanzia e responsabilità vengono meno anche in caso di utilizzo di componenti di ricambio diversi da quelli distribuiti da Optrel.

## Aspettativa di vita

La maschera di saldatura non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non ci siano danni visibili o invisibili e finché non si presentino problemi di funzionamento.

## Uso (Quick Start Guide)

- Fascia per la testa.** Regolare la fascia superiore (p. 2) sulla dimensione del proprio capo. Premere la manopola con arresto a nottolino (p. 2) e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo saldo ma senza esercitare pressione.
- Distanza degli occhi e inclinazione del casco.** La distanza tra la cassetta e gli occhi viene regolata allentando le manopole di bloccaggio (p. 2-3). Regolare in modo uniforme i due lati e mantenerli paralleli. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole del casco.
- Modalità di funzionamento automatica / manuale.** Mediante l'interruttore a scorrimento (p. 5) è possibile selezionare la modalità con cui impostare il livello di protezione. Nella modalità automatica il livello di protezione viene regolato automaticamente rispetto all'intensità dell'arco voltaico tramite dei sensori (norma EN 379:2003). Nella modalità manuale è possibile impostare il livello di protezione girando la manopola (p. 4-5).
- Livello di protezione.** La cassetta antabbagliamento dispone di una funzione di protezione impostando il cursore sulla gamma da SL5 a SL9 o sulla gamma da SL9 a SL13. La regolazione fine può essere impostata ruotando la manopola del potenziometro (p. 4-5). Nella modalità "automatica" il livello di protezione è conforme alla norma EN 379 quando la manopola (p. 4-5) si trova sulla posizione "N". Girando la manopola è possibile correggere di un punto verso l'alto o di un punto verso il basso il livello di protezione impostato automaticamente, a seconda delle proprie esigenze personali.
- Modalità molatura.** Premendo la manopola di selezione livello protezione (p. 4) la cassetta antabbagliamento viene messa in modalità di molatura. In questa modalità la cassetta è disattivata e rimane chiara. È possibile riconoscere l'attivazione della modalità di molatura grazie al led rosso lampeggiante (s. 4) all'interno del casco. Per disinnescare la modalità di molatura premere nuovamente la manopola di selezione livello protezione. La modalità di molatura viene disattivata automaticamente dopo 10 minuti.
- Sensibilità.** Con la manopola di regolazione sensibilità (p. 5) è possibile impostare la sensibilità rispetto alla luce ambiente. Impostazione standard di sensibilità è al confine dell'area "Super High". Ruotando la manopola si può personalizzare la sensibilità. Nell'area "Super High" si raggiunge una sensibilità massima alla luce.
- Cursore del sensore.** Il cursore del sensore può essere collocato in due posizioni diverse. A seconda della posizione l'angolo di riconoscimento della luce ambiente viene diminuito (p. 5) o aumentato (p. 5), pertanto la cassetta reagisce alla luce circostante in maniera più o meno intensa.
- Interruttore per l'apertura.** L'interruttore per l'apertura (Delay) (p. 5) consente di selezionare il tempo di ritardo di apertura da scuro a chiaro. La manopola consente una regolazione infinita dal buio alla luce tra 0,1 e 2,0 s con un ulteriore "Twilight Function" che protegge gli occhi dal bagliore emanato da oggetti ancora incandescenti.

## Pulizia

Si raccomanda di pulire regolarmente con un panno morbido la cassetta antabbagliamento e il vetro di protezione frontale. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive, solventi, alcol o detergenti contenenti agenti abrasivi. Sostituire i vetri graffiati o danneggiati.

## Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidità dell'aria. La conservazione dell'elmetto nella confezione originale aumenterà la durata delle batterie.

## Sostituzione della lente frontale (p. 6-7)

Spingere verso l'interno il fermaglio laterale in modo da liberare la lente frontale, che può venire rimossa. Agganciare

il nuovo vetro di protezione frontale ad uno dei fermagli laterali. Tendere quindi il vetro di protezione frontale fino ad agganciarlo al secondo fermaglio laterale ed inserirlo nell'alloggiamento. Questa azione richiede una certa pressione, affinché la guarnizione possa garantire l'effetto desiderato.

## Sostituzione delle batterie (p. 3)

La cassetta antabbagliamento è dotata di batterie al litio tipo CR2032. In caso di utilizzo di un casco per saldatura con presa d'aria esterna, sarà necessario rimuovere la guarnizione a tenuta stagna e protezione del volto prima di cambiare le batterie. Le batterie vanno sostituite quando il LED sulla cassetta verde lampeggia.

- Rimuovere accuratamente il coperchio del vano batteria
- Rimuovere le batterie e smaltrirle secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti speciali della nazione di appartenenza.
- Inserire batterie tipo CR2032 come mostrato in figura.
- Montare accuratamente il coperchio del vano batteria.

Qualora la cassetta antabbagliamento non si oscurasse più durante l'accensione dell'arco di saldatura, controllare che le batterie siano inserite con polarità corretta. Per verificare se le batterie hanno ancora alimentazione sufficiente, tenere controllate la cassetta antabbagliamento utilizzando una lampada luminosa. Se il LED verde lampeggia, le batterie sono scariche e vanno sostituite immediatamente. Qualora nonostante un'appropriata sostituzione delle batterie, la cassetta antabbagliamento non funziona correttamente, dichiararla inutilizzabile e sostituirla.

## Smontaggio e montaggio della cassetta antabbagliamento (p. 6)

- Estrarre la manopola di selezione livello protezione
- Rimuovere accuratamente il coperchio del vano batteria
- Sbloccare il grembo di bloccaggio come indicato in figura
- Inclinare delicatamente la cassetta per spostarla
- Sbloccare il satellite come indicato in figura
- Estrare il satellite attraverso l'interno del casco
- Ruotare il satellite di 90° e spingerlo attraverso il foro del casco
- Rimuovere / sostituire la cartuccia ombra

Il montaggio della cassetta antabbagliamento deve essere eseguito nell'ordine inverso.

## Eliminazione delle anomalie

### La cassetta antabbagliamento non si oscura

- Regolare la sensibilità (p. 5)
- Modificare la posizione del cursore del sensore (p. 5)
- Pulire i sensori o la lente frontale
- Disattivare la modalità di molatura (p. 4)
- Controllare l'afflusso di luce al sensore
- Selezionare la modalità manuale (p. 4-5)
- Sostituire le batterie (p. 3)

### Livello di protezione troppo chiaro

- Selezionare la modalità manuale (p. 4-5)
- Nella modalità automatica regolare la manopola a +1 o +2 (p. 4-5)
- Sostituire il vetro di protezione frontale (p. 6-7)

### Livello di protezione troppo scuro

- Selezionare la modalità manuale (p. 4-5)
- Nella modalità automatica regolare la manopola a -1 o -2 (p. 4-5)

### La cassetta antabbagliamento non è stabile

- Regolare la posizione del ritardo di apertura (p. 4) in base ai processi di saldatura
- Sostituire le batterie (p. 3)

### Scarsa visibilità

- Pulire la lente frontale o il filtro
- Adeguare il livello di protezione al processo di saldatura
- Aumentare la luminosità ambientale

### Il casco da saldatura si scivola

- Regolare / stringere nuovamente la fascia sul capo (p. 2)

## Specifiche tecniche

(Con riserva di modifiche tecniche)

Livello di protezione	SL4 (Modalità chiaro) SL5 – SL13 (Modalità scuro)
Protezione raggi UV/IR	Protezione massima in modalità chiaro e in modalità scuro
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	0,01 - 2,0 s con "Twilight Function"
Misura cassetta antabbagliamento	90 x 110 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Misura campo visivo	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentazione	Cellule solari 2pz, batteria al litio 3V sostituibili (CR2032)
Peso	500 g / 17,637 oz
Temperatura di utilizzo	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura di conservazione	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Classificazione secondo EN379	Classe ottica = 1 Luce diffusa = 1 Omogeneità = 1 Dipendenza angolo visivo = 1
Omologazioni	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Componenti di ricambio (v. confezione)

- Maschera senza cassetta (5001.684)
- Cassetta antabbagliamento con satellite (5012.480)
- Vetro di protezione frontale (5000.210)
- Reparatur set 1 (Manopola potenziometro, Manopola Sensitivity, Coperchio vano batteria) (5003.500)
- Fascia poggiastesa con dispositivi di fissaggio (5003.250)
- Fascia antisudore per la fronte (5004.073 / 5004.020)
- Vetro di protezione interno (5000.001)

# Español

## Advertencias de seguridad

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el casco. Controlar que el cristal de protección frontal esté montado correctamente. Si resultara imposible eliminar las eventuales anomalías, no se podrá volver a utilizar la casete para filtro.

## Medidas preventivas & limitaciones de seguridad

Las radiaciones y el calor producidos durante la soldadura pueden provocar lesiones en los ojos y en la piel. Este producto protege los ojos y el rostro. Utilizando el casco, los ojos están siempre protegidos contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, independientemente del nivel de protección seleccionado. Para proteger otras partes del cuerpo se deben utilizar prendas de protección apropiadas. En el caso de usuarios con una especial predisposición, las partículas y las sustancias que se generan durante la soldadura pueden provocarle reacciones alérgicas. Aquellas personas susceptibles de sufrir reacciones alérgicas por contacto con ciertos materiales deben examinar los materiales de los componentes este riesgo. La máscara de soldador debe ser utilizada solo para soldar y amolar y no para otras aplicaciones. La empresa Optrel no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el casco fuere utilizado para objetivos distintos de los previstos o no se respetaran las instrucciones para su uso. El casco está indicado para todos los procedimientos normales de soldadura, **excepto para soldadura a gas y láser**. Se ruega respetar los niveles de protección indicados en el embalaje y conforme a la norma EN169.

## Modalidad "sleep"

La casete para filtro dispone de una función de desactivación automática que aumenta la duración de la batería. Si la luz incide sobre el cartucho durante un período de aproximadamente 10 minutos y con una intensidad de menos de 1 lux, el cartucho se desactivará automáticamente. Para reactivar la casete, las células solares deben ser expuestas a la luz natural durante un breve período. Si resultara imposible reactivar la casete para filtro o si no se oscureciese durante el encendido del arco de soldadura será necesario sustituir las baterías.

## Garantía & Responsabilidad

Las disposiciones de garantía se encuentran en las directivas de los centros de venta nacionales de Optrel. Para mayor información al respecto, dirigirse a los revendedores de Optrel. La garantía cubre solamente los defectos de fabricación o de los materiales. En caso de daños causados por uso inadecuado, intervenciones no autorizadas o utilización no prevista por el fabricante, toda garantía o responsabilidad caducará. Las condiciones de garantía y responsabilidad también cesarán en caso de utilizar piezas de recambio distintas de las que distribuye Optrel.

## Vida útil

La pantalla de soldar no tiene fecha de caducidad. El producto se puede utilizar, siempre y cuando no se produzcan daños visibles o no visibles o problemas de funcionamiento.

## Uso (Quick Start Guide)

- Atalaje de cabeza.** Regular la banda superior (p. 2) según la medida de propia cabeza. Presionar el pomo de ajuste (p. 2) y girarlo hasta que la banda se apoye firmemente en la cabeza, pero sin ejercer presión.
- Distancia de los ojos e inclinación del casco.** La distancia entre la casete y los ojos se regula aflojando los pomos de bloqueo (p. 2-3). Regular de manera uniforme ambos lados y mantenerlos paralelos. Después de la regulación, ajustar otra vez los pomos de bloqueo. La inclinación del casco se puede regular utilizando el pomo (p. 4).
- Modalidad de funcionamiento a automática / manual.** Mediante el interruptor de deslizante (p. 5) se puede seleccionar la modalidad del nivel de protección. En la modalidad automática, el nivel de protección se regula automáticamente en función de la intensidad del arco voltaico mediante sensores (norma EN 379:2003). En la modalidad manual, el nivel de protección se puede seleccionar girando el pomo (p. 4-5).
- Nivel de protección.** En el modo «manual» se puede definir el nivel de protección mediante un deslizador de valores límites, entre los límites SNS y SNR. Se puede afilar el ajuste girando el botón del potenciómetro (p. 4-5). En la modalidad «automático» el nivel de protección es conforme a la norma EN 379 cuando el pomo (p. 4-5) se encuentra en la posición "N". Girando el pomo, se puede corregir un punto hacia arriba o un punto hacia abajo el nivel de protección automático, según las exigencias personales.
- Modalidad amoldadura.** Presionando el pomo de selección del nivel de protección (p. 4) la casete para filtro se pone en modalidad de amoldadura. En esta modalidad la casete se desactiva y permanece clara. La activación de la modalidad de amoldadura se reconoce por el led rojo intermitente (p. 4) en el interior del casco. Para desactivar la modalidad de amoldadura, presionar nuevamente el pomo de selección del nivel de protección. La modalidad de amoldadura se desactivará automáticamente después de 10 minutos.
- Sensibilidad.** Es posible configurar la sensibilidad respecto de la luz del ambiente mediante el pomo de regulación de sensibilidad (p. 5). El borde la área "Super High" (super alta) es el ajuste de sensibilidad estándar. Al girar el botón se pueden personalizar estos valores de sensibilidad. En el área "Super High" se puede lograr una sensibilidad máxima a la luz.
- Cursor del sensor.** El cursor del sensor tiene dos posiciones diferentes. Según la posición seleccionada, se disminuye (p. 5) o aumenta (p. 5) el ángulo de reconocimiento de la luz del ambiente, por lo tanto la casete reacciona a la fuente de luz con mayor o menor intensidad.
- Interruptor de apertura.** El interruptor de apertura (Delay) (p. 5) permite seleccionar el tiempo de retardo de apertura de ojo aclaro. El botón permite un ajuste infinito desde oscuridad hasta iluminación, entre 0,1 y 2,0 s, con un "Twilight Function" adicional que protege los ojos de los objetos que tienen brillo prolongado.

## Limpieza

Se recomienda limpiar regularmente con un paño húmedo la casete para filtro y el cristal de protección frontal. No utilizar soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan agentes abrasivos. Los cristales dañados o con arañazos se deben sustituir.

## Conservación

Se debe conservar el casco de soldadura a temperatura ambiente y en condiciones de baja humedad del aire. La conservación del casco en el embalaje original aumenta la duración de las baterías.

## Sustitución del cristal frontal (p. 6-7)

Empujar hacia adentro el pasador lateral hasta que se libere el cristal frontal y quitarlo. Enganchar el nuevo cristal de protección frontal a uno de los pasadores laterales. Luego extender el cristal de protección frontal hasta conseguir

engancharlo al segundo pasador lateral e introducirlo en su alojamiento. Esta operación requiere una cierta presión, para que la junta pueda garantizar el efecto deseado.

## Sustitución de las baterías (p. 3)

La casete para filtro cuenta con baterías de litio tipo CR2032. Si se utiliza un casco de soldadura con toma de aire libre, se deberá retirar la junta hermética de protección del rostro antes de cambiar las baterías. Se deben cambiar las baterías cuando el LED de la casete parpadea en verde.

1. Retirar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería.
2. Retirar las baterías y eliminarlas según lo previsto por las normas para desechos especiales en vigencia en el país de pertenencia.
3. Colocar baterías tipo CR2032 como se indica en la figura.
4. Montar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería.

Si la casete de protección no se oscureciese durante el encendido del arco de soldadura, controlar que las baterías se hayan colocado con la polaridad correcta. Para controlar si las baterías todavía tienen potencia suficiente, sostener la casete de protección contra una lámpara brillante. Si el LED parpadea en verde, las baterías están vacías y se deben sustituir inmediatamente. Si después de cambiar correctamente la batería la casete de protección no funciona correctamente, se deberá considerar inutilizable y se deberá sustituir.

## Desmontaje y montaje de la casete para filtro (p. 6)

1. Extraer el pomo de selección del nivel de protección.
2. Retirar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería.
3. Liberar el perno de bloqueo como se indica en la figura.
4. Inclinar correctamente la casete.
5. Desbloquear el satélite como se indica en la figura.
6. Extraer el satélite desde el interior del casco.
7. Girar el satélite 90° y empujarlo a través del orificio del casco.
8. Eliminar / cambiar el cartucho de sombra.

El montaje de la casete para filtro se debe realizar en el orden inverso al desmontaje.

## Eliminación de las anomalías

### La casete para filtro no se oscurece

- Regular la sensibilidad (p. 5).
- Modificar la posición del cursor del sensor (p. 5).
- Limpiar los sensores o el cristal frontal.
- Desactivar la modalidad de amoldadura (p. 4).
- Controlar el flujo de luz al sensor.
- Seleccionar la modalidad manual (p. 4-5).
- Sustituir las baterías (p. 3).

### Nivel de protección demasiado claro

- Seleccionar la modalidad manual (p. 4-5).
- En modo automático, ajuste el control deslizante a +1 o +2 (p. 4-5).
- Sustituir el cristal de protección frontal (p. 6-7).

### Nivel de protección demasiado oscuro

- Seleccionar la modalidad manual (p. 4-5).
- En modo automático, ajuste el control deslizante a -1 o -2 (p. 4-5).

### La casete para filtro no es estable

- Ajuste la posición del interruptor de retardo (p. 4) en el procedimiento de soldadura.
- Sustituir las baterías (p. 3).

### Escasa visibilidad

- Limpiar el cristal frontal o el filtro.
- Adecuar el nivel de protección al proceso de soldadura.
- Aumentar la luminosidad del ambiente.

### El casco de soldadura resbalosa

- Regular / ajustar de nuevo la banda en la cabeza (p. 2).

## Especificaciones técnicas

(Susceptibles de modificaciones técnicas)

Nivel de protección:	SL4 (Modalidad clara) SL5 – SL13 (modalidad oscura)
Protección rayos UVIR:	Protección máxima en modalidad clara y en modalidad oscura
Tiempo de comutación de claro a oscuro:	170us (23°C / 73°F) 110us (65°C / 131°F)
Tiempo de comutación de oscuro a claro:	0,1-2,0s con "Twilight Function"
Medidas de la casete para filtro:	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Medidas del campo de visión	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Alimentación	Células solares 2 pzs, batería de litio 3V sustituibles (CR2032)
Peso	500 g / 1,137 oz
Temperatura de uso	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura de conservación	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Categorización según EN379	Clase óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidad = 1 Dependencia ángulo visual = 1
Homologaciones	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Piezas de recambio (v. embalaje)

- Máscara sin casete (5001.684)
- Casete para filtro con satélite (5012.480)
- Cristal de protección frontal (5000.210)
- Reparar-Set 2 (5003.501)
- Cristal de protección interior (5000.001)
- Reparar-Set 1 (Ruleta del potenciómetro, Pomo de regulación de sensibilidad, Tapa del alojamiento batería (5003.500))
- Atalaje de cabeza con dispositivos de fijación (5003.250)
- Banda antisudoración para la frente (5004.073 / 5004.020)

# Português

## Avisos de segurança

Antes de utilizar a máscara por favor leia com atenção as seguintes instruções. Verifique se a viseira foi montada de forma correcta. Se não for possível corrigir os erros existentes, o ecrã de protecção já não pode ser mais utilizado.

## Medidas de precaução & Disposição de protecção

Na soldadura são libertados calor e radiações que podem provocar lesões dos olhos e da pele. Este artigo proporciona protecção aos olhos e à cara. Durante a utilização da máscara os seus olhos estarão sempre protegidos contra as radiações ultravioleta e infravermelha, independentemente do nível de protecção optado. Recomenda-se o uso de roupa de protecção adequada em relação às restantes partes do corpo. Partículas e substâncias, que são libertadas durante o processo de soldadura, podem eventualmente causar reacções na pele em pessoas sensíveis ou com tendência a alergias. Os materiais que entram em contacto com a pele podem causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis. A máscara de protecção para soldadura destina-se apenas para o uso em trabalhos de soldadura e de esmerilagem, e não para outros fins. Caso a máscara de soldura seja utilizada para outro fim que não o destino, não sejam respeitadas as instruções de utilização. A Optrel está isenta de qualquer responsabilidade civil. A máscara é compatível com todos os processos de soldadura usuais, **à exceção da soldadura a gás e a laser**. *E para escolher o nível de protecção de acordo com as recomendações descritas na EN169 que se encontram na capa.*

## Modo de suspensão

O ecrã de protecção dispõe de uma função automática de suspensão, o que aumenta o tempo de vida das baterias. Se nenhuma luz incide sobre as células solares menos do que 1 Lux, por um período cerca de 10 minutos, o cartucho desliga-se automaticamente. Para reactivar o ecrã de protecção, devem-se expor as células solares a uma fonte de luz. Se não for possível reactivar o ecrã de protecção ou se, durante a ignição do arco de soldadura, ele não escurecer, torna-se necessário substituir as baterias.

## Garantia & Responsabilidade Civil

Pode encontrar as normas de garantia nas instruções da organização de vendas da Optrel. Se pretender obter mais informações, contacte por favor o representante da Optrel. A garantia abrange somente vícios de material e de fabricação. A Optrel não se responsabiliza em caso de danos provocados por uso inapropriado, intervenções interditadas ou uso para fins não previstos por parte do produtor. Optrel também está isenta de responsabilidade civil e garantia quando são utilizadas peças de substituição não comercializadas pela Optrel.

## Vida útil prevista

O capacete de soldagem não possui prazo de validade. O produto pode ser utilizado desde que não ocorram danos visíveis ou invisíveis ou falhas de funcionamento.

## Utilização (Quick Start Guide)

- Cinta da cabeça.** Ajuste a fita regulável de acordo com o tamanho da sua cabeça (p. 2). Pressione o botão de matraca para dentro (p. 2) e gire-o até a cinta da cabeça ficar bem assente mas sem estar demasiada justa.
- Distância interpolar e inclinação da máscara.** A distância entre o ecrã e os olhos é ajustada soltando os botões de fixação (p. 2-3). Ajustar os dois lados da mesma forma para não desnivelar. De seguir voltar a apertar os botões de fixação. A inclinação da máscara é ajustável através de um botão de regulação (p. 4).
- Modo de funcionamento automático/manual.** O modo de ajuste para a tonalidade é seleccionado com o interruptor cor-de-rosa (p. 5). No modo de funcionamento automático o nível de protecção é ajustado automaticamente com a ajuda de sensores de acordo com a intensidade do arco de soldadura (norma EN 379/2003). No modo de funcionamento manual, o nível de protecção é ajustado através do botão de regulação (p. 4-5).
- Nível de protecção.** No modo "Manual", o nível de protecção pode ser definido pelo controlo deslizante entre o nível SLS 5 para SL9 e SL9 para SL13. O ajuste fino pode ser definido ajustando o botão do potenciómetro. No modo de funcionamento "automático" o nível de protecção corresponde à EN 379, quando o interruptor (p. 4-5) marca a posição "N". Através do botão de regulação o nível que foi automaticamente ajustado pode ser corrigido para mais claro ou mais escuro de acordo com as suas necessidades pessoais.
- Modo de esmerilagem.** Ao pressionar o botão dos níveis de protecção (p. 4), o módulo do ecrã de protecção altera para a esmerilagem. Neste modo o ecrã é desactivado e permanece no estadoclaro. O LED vermelho a piscar no interior da máscara indica que o modo de esmerilagem foi activado (p. 4). Se pretender sair do modo de esmerilagem, pressione novamente o botão dos níveis de protecção. Após 10 minutos o modo de esmerilagem desligar-se-á automaticamente.
- Sensibilidade.** Com o botão da sensibilidade (p. 5) pode-se regular a sensibilidade à luz do ambiente. A fronteira da área de "Super Alta" é a configuração standard da sensibilidade. Ao girar o botão, estes podem ser customizados. Na área "super alta" a sensibilidade máxima de luz pode ser conseguida.
- Comutador de sensores.** O comutador de sensores ajusta-se em duas posições diferentes. Consoante a posição, o ângulo para identificação da luminosidade ambiente diminui (p. 5) ou aumenta (p. 5); ou seja, o ecrã reage com mais ou menos intensidade às fontes de iluminação do ambiente.
- Interruptor de abertura.** O botão permite o ajuste infinito (Delay) (p. 5) do escuro para o claro entre 0,1 a 2,0 s com um "Twilight Function" adicional que protege os olhos contra objectos luminosidade remanescente.

## Limpeza

O ecrã de protecção e a viseira devem ser regularmente limpos com um pano suave. Não devem ser utilizados produtos de limpeza fortes, diluentes, álcool ou produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas. Viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

## Armazenamento

A máscara de soldadura deve ser guardada em lugar seco e a temperatura ambiente. Armazenar a máscara na embalagem original prolongará a vida útil das baterias.

## Substituição da viseira (p. 6-7)

Um clip lateral é pressionado para dentro, para que a viseira se solte e possa ser retirada. Engatar a nova viseira

no clip lateral. Esticar a viseira até ao segundo clip lateral e engatá-la. Esta manobra exige um pouco de pressão de forma a que a viseira fique bem vedada e tenha o efeito pretendido.

## Substituir baterias (p. 3)

O ecrã de protecção funciona com baterias de lítio tipo botão, tipo CR2032. Caso use uma máscara de soldar com ventilação, deve remover a vedação visual antes de trocar as baterias. As baterias devem ser substituídas quando o LED na tela de protecção piscar em verde.

1. Remover cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias
2. Remover as baterias e colocar no recipiente indicado para baterias usadas, de acordo com a legislação nacional
3. Inserir as baterias tipo CR2032 conforme descrito no desenho
4. Montar cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias

Caso a tela de protecção não escureça quando ocorrer a ignição do arco de soldadura, favor verificar a polaridade da bateria. Para verificar se as baterias ainda possuem energia suficiente, segure a tela de protecção contra uma lâmpada acesa. Caso o LED verde pisque, as baterias estão vazias e devem ser substituídas imediatamente. Caso a tela de protecção não opere correctamente apesar da substituição das baterias, ela deve ser considerada inutilizável e será preciso substitui-la.

## Retirar e colocar ecrã de protecção (p. 6)

1. Puxar o botão dos níveis de protecção
2. Remover cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias
3. Destruir a mola que prende o ecrã, conforme indicado no desenho
4. Retirar cuidadosamente o ecrã
5. Destruir o satélite, conforme indicado no desenho
6. Rebaixar o satélite no interior da máscara e puxá-lo para fora
7. Rodar o satélite em 90° e passá-lo pela abertura da máscara
8. Retirar / substituir o cartucho de sombra

Para a montagem do ecrã de protecção devem-se seguir estes passos no sentido inverso.

## Solução de problemas

### Ecrã de protecção não escurece

- Adaptar a sensibilidade (p. 5)
- Alterar a posição do comutador de sensor (p. 5)
- Limpar sensores ou viseira
- Desactivar o modo de esmerilagem (p. 4)
- Verificar o fluxo luminoso para o sensor
- Seleccionar o modo manual (p. 4-5)
- Substituir baterias (p. 3)

### Tonalidade demasiado clara

- Seleccionar o modo de funcionamento "manual" (p. 4-5)
- No seletor de modo automático (p. 4-5) para +1 ou +2 perguntar
- Substituição da viseira (p. 6-7)

### Tonalidade demasiado escura

- Seleccionar o modo de funcionamento "manual"
- No seletor de modo automático (p. 4-5) para -1 ou -2 perguntar

### O ecrã de Protecção vacila

- Posição de ajuste no interruptor de atraso no procedimento de soldagem. (p. 4)
- Substituir as baterias (p. 3)

### Má visibilidade

- Limpar viseira ou filtro
- Adaptação do nível de protecção ao tipo de processo de soldadura
- Aumentar a luminosidade do ambiente

### A máscara de soldadura escorrega

- Adaptar/Aperturar novamente a cinta da cabeça (p. 2)

## Características

(Sob reserva de alterações técnicas)

Nível de protecção	SL4 (Estado claro) SL5 – SL13 (Estado escuro)
Protecção UVIR	Protecção máxima no estado claro e escuro
Tempo de comutação de claro para escuro	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Tempo de comutação de escuro para claro	0,1-2,0s com "Twilight Function"
Dimensões ecrã de protecção	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensões no campo de visão	50 x 100mm / 3,94"
Alimentação	Células solares, 2 baterias de lítio substitutíveis de 3V (CR2032)
Peso	500 g / 17,637 oz
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 157°F
Temperatura de armazenagem	-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Classificação de acordo com EN379	Classe óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidade = 1 Dependência do ângulo de visão = 1
Normas	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Pecas de substitucao (ver capa)

- Máscara sem ecrã de protecção (5001.684)
- Ecrã de protecção incluindo satélite (5012.480)
- Viseira (5000.210)
- Kit de reparação 2 (5003.501)
- Placa interior de protecção (5000.001)
- Kit de reparação 1 (5003.500) (Interruptor potenciómetro, Botão de sensibilidade, Tampa do compartimento das baterias)
- Cinta da cabeça com peças de fixação (5003.250)
- Testeira de soldadura (5004.073 / 5004.020)

# Nederlands

## Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer de correcte montage van de voorzetrut. Als storingen niet verholpen kunnen worden, dan mag de verduisteringscassette niet meer gebruikt worden.

## Voorzorgsmaatregelen & beschermingsbeperkingen

Tijdens het lassen komen warmte en straling vrij, die tot oog- en huidletsel kunnen leiden. Dit product biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. UW ogen zijn tijdens het dragen van de helm, ongeacht de gekozen beschermingsinstelling, altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling. Om de rest van het lichaam te beschermen moet de daarvoor bestemde kleding gedragen worden. Deeltjes en stoffen, die door het lassen vrijkomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige personen allergische huidreacties veroorzaken. Materialen die in contact komen met de huid kunnen een allergische reactie veroorzaken bij overgevoelige. De lasbeschermehelm mag alleen bij het lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen gebruikt worden. Indien de lashelm voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, of niet volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Optrel. De helm is geschikt voor alle gangbare laswerkzaamheden, **uitgezonderd gas- en laserlassen**. Houd u aan de aanbevolen beschermingsinstellingen volgens EN169 op de omslag.

## Slaapmodus

De verduisteringscassette heeft een automatische uitschakelfunctie, die de levensduur van de batterij verlengt. Als er gedurende 10 minuten minder dan 1 lux licht op de cartridge valt, zal hij automatisch uitgeschakeld worden. Om de cassette opnieuw in te schakelen moeten de zonecellen kort in het daglicht gehouden worden. Wanneer de verduisteringscassette niet meer geactiveerd kan worden, of bij het ontsteken van de lasboog niet meer verduistert, dan moeten de batterijen vervangen worden.

## Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebeperkingen zijn op te vragen bij de nationale verkooporganisatie van Optrel. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw Optrel vertegenwoordiger. De garantie dekt uitsluitend materieel- en fabricagefouten. In geval van schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, ongeoorloofde handelingen of niet door de fabrikant voorzienre toepassing, vervallen garantie en aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid en garantie vervallen eveneens wanneer andere dan door Optrel geleverde reservesubjecten gebruikt worden.

## Verwachte levensduur

Voor de lashelm geldt geen vervalddatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen of functionele storingen optreden.

## Gebruik (Quick Start Guide)

- Hooftband.** Pas de bovenste verstelbare band (p. 2) aan de grootte van uw hoofd aan. Ratelknop (p. 2) indrukken en draaien tot de hoofdband goed maar zonder druk aaniigt.
- Oogafstand en helmhelling.** Door het loszetten van de blokkeerknopen (p. 2-3) wordt de afstand tussen de cassette en de ogen ingesteld. Beide tassen tegelijk instellen en niet scheef zetten. Vervolgens de blokkeerknoppen weer vastzetten. De helmhelling kan met de draaknop (p. 4) aangepast worden.
- Bedrijfsmodus automatisch/handmatig.** Met de schuifschakelaar (p. 5) kunnen de wijze van instellen van de beschermingsfactor kiezen. In de automatische modus wordt de beschermingsfactor door middel van de sensoren automatisch aan de intensiteit van de lichtboog aangepast (norm EN379/2003). In de handmatige modus moet men de beschermingsfactor door het draaien van de knop (p. 4-5) instellen.
- Beschermingsfactor.** In de "manuele" modus kan het beschermingsniveau ingesteld worden door middel van de schuifknop tussen de bereikniveaus SL5 tot SL9 en SL13. De fijnafstelling wordt verkregen door aan de potentiometerknop te draaien. In de "automatische" modus komt de beschermingsfactor overeen met norm EN 379, als de draaknop (p. 4-5) op positie, N° staat. Door het draaien van de knop kan de automatisch ingestelde beschermingsfactor naar wens een beschermingsfactor omhoog of omlaag gecorrigeerd worden.
- Slipmodus.** Door indrukken van de beschermingsfactorknop (p. 4) wordt de verduisteringscassette in de slipmodus omgezet. In deze modus is de cassette uitgeschakeld en blijft deze in de lichte stand. De ingeschakelde slippmodus is herkenbaar aan de rood knippende LED (p. 4) aan de binnenkant van de helm. Voor het uitschakelen van de slipmodus opnieuw de beschermingsfactorknop indrukken. Na 10 minuten wordt de slipmodus automatisch teruggezet.
- Gevoeligheid.** Met de gevoelheidsknop (p. 5) wordt de omgevingslichtgevoeligheid ingesteld. De limiet van het "super hoge" bereik komt overeen met de normale gevoelheidinstelling. Deze kan aangepast worden door aan de knop te draaien. In het "super hoge" bereik kan er een maximale lichtgevoeligheid bereikt worden.
- Sensorschouw.** De sensorschouw kan op twee verschillende posities gezet worden. Naargang de positie wordt de herkenningshoek van het omgevingslicht verminderd (p. 5) of vergroot (p. 5), d.w.z. de cassette reageert sterker of minder sterk op lichtbronnen in de omgeving.
- Openingschakelaar.** Met de openingschakelaar (Delay) (p. 5) kan de openingsvertraging van donker naar licht gekozen worden. De knop laat een individuele instelling toe van donker naar licht tussen 0,1 en 2,0 s met een bijkomend "Twilight Function" dat de ogen beschermt tegen nagloeiende voorwerpen.

## Schoonmaken

De verduisteringscassette en de voorzetrut moeten regelmatig met een zachte doek schoongemaakt worden. Er mogen geen reinigingsmiddelen, oplasmiddelen, alcohol of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Vervang gekraste of beschadigde lenzen.

## Opbergen

De lashelm moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden opgeborgen. Opslag in de originele verpakking zal de levensduur van de batterijen ten goede komen.

## Voorzetrut vervangen (p. 6-7)

Door het indrukken van een klem aan de zijkant komt de voorzetrut vrij en kan deze verwijderd worden. Nieuwe voorzetrut in een klem aan de zijkant inhangen. Voorzetrut in de tweede klem aan de zijkant ophangen en vastlikken. Bij deze handeling is enige druk vereist, zodat de afdichting op de voorzetrut de gewenste werking

heeft.

## Batterijen vervangen (p. 3)

De verduisteringscassette heeft verwisselbare lithium-knoopcelbatterijen type CR2032. Wanneer u een lashelm met versleutelhaalsluiting gebruikt, moet u voor het verwisselen van de batterijen de gezichtsafsluiting verwijderen. Wanneer de LED op het patroon groen knippert zijn de batterijen aan vervanging toe.

1. Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen
2. Batterijen verwijderen en in overeenstemming met de nationale voorschriften voor chemisch afval behandelen
3. Batterijen type CR2032 zoals aangebeeld plaatsen
4. Batterijdeksel zorgvuldig monteren

Indien het tintpatroon niet verdonkerd bij een lasboog, controleer dan of de polariteit van de batterijen correct is. Om te controleren of ze nog voldoende energie leveren, houdt het patroon tegen een sterke lamp. Als de groen LED knippert, duidt dit op te lage batterijen en moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Indien het patroon niet correct werkt ondanks nieuwe batterijen, werkt het patroon niet meer en moet het eveneens worden vervangen.

## Verduisteringscassette uit-/inbouwen (p. 6)

1. Beschermingsfactor knop uitbreken
2. Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen
3. Cassettebevestigingsveer zoals aangebeeld losmaken
4. Cassette voorzichtig naar buiten kantelen
5. Satelliets zoals aangebeeld losmaken
6. Satelliets door uitsparing in de helm naar buiten trekken
7. Satelliets 90° draaien en door helmgat schuiven
8. Verwijder / vervang de schaduw cartridge

Het inbouwen van de verduisteringscassette gebeurt in omgekeerde volgorde.

## Probleemplossing

### Verduisteringscassette wordt niet donker

- Gevoelheid aanpassen (p. 5)
- Sensorschoufpositie veranderen (p. 5)
- Sensoren of voorzetrut schoonmaken
- Slippmodus uitschakelen (p. 4)
- Lichtinval op sensor controleren
- Handmatige modus kiezen (p. 4-5)
- Batterijen vervangen (p. 3)

### Beschermingsfactor te licht

- Handmatige modus kiezen (p. 4-5)
- In de automatische modus (p. 4-5) in op +1 of +2 vragen
- Voorzetrut verwisselen (p. 6-7)

### Beschermingsfactor te donker

- Handmatige modus kiezen (p. 4-5)
- In de automatische modus (p. 4-5) in op -1 of -2 vragen

### Verduisteringscassette flakker

- Pas de positie van de uitslaknop (p. 4) aan aan de lasprocedure.
- Batterijen vervangen (p. 3)

### Slecht zicht

- Voorzetrut of filter schoonmaken
- Beschermingsfactor aan laswerkzaamheden aanpassen
- Omgevingslicht versterken

### Lashelm verschilt

- Hoofdband opnieuw aanpassen / vastzetten (p. 2)

## Specificaties

(technische wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsfactor	SL4 (lichte stand) SL5 – SL13 (donkere stand)
UV/IR bescherming	Maximale bescherming in lichte en donkere stand
Omschakeltijd van licht naar donker	170 µs (23 °C / 73 °F) 110 µs (55 °C / 131 °F)
Omschakeltijd van donker naar licht	0,1 - 2,0 ms "Twilight Function"
Afmetingen verduisteringscassette	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Afmetingen gezichtsveld	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Voeding	Zonnecellen, 2 stuk Li-batterijen 3 V verwisselbaar (CR2032)
Gewicht	500 g / 17,63 oz
Bedrijfstemperatuur	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Oplaagtemperatuur	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Classificering volgens EN379	Optische klasse = 1 Stroomrichting = 1 Homogeniteit = 1 Kijkhoekafhankelijkheid = 1
Goedkeuringen	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Reserveleden (zie omslag)

- Helm zonder cassette (5001.684)
- Verduisteringscassette incl. satelliet (5012.480)
- Voorzetrut (5000.210)
- Reparatieset 2 (5003.501)
- Binnenste beschermruimte (5000.001)
- Reparatieset 1 (Potentiometerknop, Gevoelheidsknop, Batterijdeksel) (5003.500)
- Hoofdband met bevestigingsarmaturen (5003.250)
- Voorhoofdzweetband (5004.073 / 5004.020)

# Suomi

## Turvallisuusohjeet

Lue nämä käytöohjeet ennen kuin käytät kypärää. Tarkasta, että etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty korjaamaan vikoja, häikäisysojakasetti ei saa enää käyttää.

## Suojaatimenpiteet & suojausrajotukset

Hitsataessa syntyy lämpöä ja sateilyä, joka saatavat aiheuttaa silmä- ja iholammoja. Tämä tuote suojaaa silmiä ja kasvoja. Myös kypärää käytettäessä silmisi kohdistuu ultraviolett- ja infrapuna-säteily riippumatta valitettavasti suojaatasona. Käytä sopivia suojaavaitteita muun kehosi suojaamiseen. Hiihkasetti ja aineosat, joita hitsauksen aikana vapautuu, saatavat aiheuttaa allergisuuksien taipuvaisilla ihmisiillä allergisia reaktioita. Käytävän ihan kanssa keskustelun pituudella saatavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkille käytäjille. Hitsauskypärää saa käyttää vain hitsauksen ja hiomisen, ei muihin käytöltäarkoituksiin. Jos hitsauskypärää käytetään näiden käytöohjeiden vastaisesti tai jos näitä käytöohjeita ei noudateta, Optrel ei vastaa seurauksista. Kypärä soveltuu kaikkiin hitsausstöhniin, **pätsi kasuu** ja **laserhitsaukseen**. Ota kannessa annetut EN1699 mukaiset suojaatemosositukset huomioon.

## Sleep-tila

Häikäisysojakasetissa on automaattinen poiskyntekitoiminto, mikä pidentää pariston käyttöikää. Jos aurinkokoneelle ei ole osuu (alle 1 lukuja) noin 10 minuutin aikana, visiiri kytketään automaattisesti pois päälle. Kasetti kytketään uudelleen päälle, kun valonenoissa on eses hetkellisensti päävärväva. Jos häikäisysojakasetti ei enää saa kytketä päälle tai jos se ei tумmuu valoakaaren sytytessä, paristol voihdettava.

## Takuu & tuotteen virhevastuu

Tuukuhedot löydät Optrel:n paikalliselle myyntiorganisaation ohjeistuksesta. Lisätietoja Optrel -myyjältä. Takuu rajoittuu tuotteen materiaali- ja valmistusvirheitä. Jos vaurioi synnä on tuotteen epäasianmukainen käytössä, tuotteeseen lehdyt-eli-sallitut muutokset tai tuotteen käytöllä muukin kuin valmistajan tarkoittamaan käytöltäarkoitukseseen, takuu ja tuoteen virhevastuu eivät ole voimassa. Tuotteen virhevastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos tuotessa käytetään muita kuin Optrelin myymä varaosia.

## Odottetu käyttöikä

Hitsauskypärässä ei ole viimeistä käytöpäivämäärää. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin siinä ei ole näkyviä vaurioita tai pilovertoita eikä ilmei toimintahäiriöitä.

## Käyttö (Quick Start Guide)

- Pääauha. Säädä ylemmän nauhan (S. 2) pituus pääsi koon mukaan. Paina telkinappia (S. 2) ja kierrä sitä, kunnes pääauha on kuittuu mukaa ja puristavasti päästävä vasten.
- Etäisyys silmiin ja kypärän kalustus. Lukitusnappi (S. 2-3) vapauttamalla voi säättää kasetin ja silmien välisen etäisyyden. Säädä molempia pulua saman verran, älä säädä vinoon. Kiristä sitten lukitusnappi kiinni. Kypärän kalustuksen voi säättää kieräimällä nappia (S. 4).
- Käytöltä ja automaattinen. Lukukalaisimella (S. 5) valitset suojaatason SL5-tilan. Automaattilassa tunnistimet säättävät suojaatason automaattisesti valoakaaren voimakkuuden mukaan (normi EN 379:2013). Manuaalissa suojaataso säädetään kieräimällä nappia (S. 4-5).
- Suojaataso. Manuaalisessa tilassa suojaatosa voidaan asettaa luokusäätimellä tasojen SL5 - SL9 välille tai tasojen SL9 - SL13 välille. Hienosäätö voidaan suorittaa käänämällä potentiometrin säädintä. Tilassa "automaatina" suojaataso vastaa normia EN 379, kun kierontappi (S. 4-5) on asennossa "N". Nappia kieräimällä automaattisesti säädetty suojaatosa voi viall muuttua yhden suojaatason ylemmäksi henkilökohtaisen temppelmen mukaan.
- Hiontialla. Suojaatasonappia (S. 4) painamalla siirrä häikäisysojakasetti hiontatailaan. Tässä tilassa kasetti kytketään pois päältä ja pystyy kirkkaana. Pääle kytketyn hiontataulan tunnistat kypärän sisällä olevan punaisen LED-merkkivalon (S. 4) vilkumisesta. Hiontataulin kytket pois päältä painamalla suojaatasonappia uudelleen. Hiontataila kytketään automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.
- Herkkyys. Herkkyden ympäristöön valisutussean säädetään herkkyden säätönpöllulla (S. 5). Herkkyyden oletusasetus on "Erittäin korkea"-alueen rajalla. Asetuksella voi muuttaa käänämällä säädin. "Erittäin korkeat" alueella saa uuteenvalitsemaan herkkyys valolle.
- Tunnistinlisäystä. Tunnistinlisäystä on säättää kahteen eri asentoon. Asennosta riippuen ympäristön valon tunnistukseen kulma joko kapenee (S. 5) tai leveene (S. 5), ts. kasetti reagoi voimakkaammin tai vähemmän voimakkaasti ympäristön valolähteisiin.
- Avaruuskäytäksien. Avaruuskäytäksimella (Delay) (S. 5) voit valita avaruutisen viiveen tunmasta kirkkaaksi. Säädin sallii rajatonan säädon tunmasta kirkkaaseen 0.1 s ja 2.0 s välinä. Lisäksi "Twilight Function", joka suojaa silmiä jälkivalaiseville kohteelta.

## Puhdistus

Puhdistaa häikäisysojakasetti ja etulasi säännöllisin välein pehmeällä kankaalla pyyhkiin. Älä käytä alkuperäispakaukessa lisää paristojen käyttöikää.

## Etulasin vaihto (S. 6-7)

Paina sivukuumiin sisäinpäin, jolloin etulasi irtoaa. Kiinnitä uusi etulasi sivukuumiin kikkeeseen. Kiinnitä etulasi toiseen sivukuumiin kikkeeseen ja lukiitse. Tähän tarvitaan hiukan voimaa, jotta tiiviste vaikuttaa etulasiin halutulla tavalla.

## Paristojen vaihto (S. 3)

Häikäisysojakasetissa on vaihdettava litium-nappiparistot tyypillä CR2032. Jos hitsauskypärässäsi on raitisilmäiltä, poista ennen pariston vaihtoa kavita kasvot. Pariston on vaihdettava, kun kasetti merkiväri villokkuu virehään.

- Irrata paristokotelon kansi varovasti
- Poista paristo (ja hävitä ne engelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti
- Aseta tyypin CR2032 pariston kuvan mukaan paikolleen
- Asenna paristokotelon kansi huolella paikalleen

## Häikäisysojakasettiin irrotus ja asennus (S. 6)

- Vedä suojaatasonappi ulos
- Irrata paristokotelon kansi varovasti
- Avaa kasetti pitjoisesti kuivassa näkyvällä tavalla
- Kallista kasetti varovasti irti
- Avaa Satellite-hitsaussuoja pois kypärän aukon kautta
- Kiera Satellite-hitsaussuoja 90° ja työnä se kypärän aukon läpi
- Poista / vaihda varjoissa kasetti

Asenna häikäisysojakasetti pääin vastaisessa järjestyksessä toimien.

## Ongelmat ratkaiseminen

### Häikäisysojakasetti ei tunnene

- Säädä herkkyys (S. 5)
- Muuta tunnistinlisäystä (S. 5) asentoa
- Puhdista tunnistimet tai etulasi
- Kytke hiontialta pois päältä (S. 4)
- Tarkasta valon osuiminen tunnistimeen
- Valitse manuaalinen tila (S. 4-5)
- Vaihda paristot (S. 3)

### Suojaataso liian korkeas

- Valitse manuaalinen tila (S. 4-5)
- Automaatisessa tilassa (S. 4-5) arvoksi +1 tai +2 kysyä
- Etulasin vaihto (S. 6-7)

### Suojaataso liian tumma

- Valitse manuaalinen tila (S. 4-5)

### Häikäisysojakasetti vilkkuu

- Säädä viiveykseen asentoa hitsausohjeen mukaan (S. 4).
- Vaihda paristot (S. 3)

### Huono näkyvyys

- Puhdista etulasi tai suodatin
- Sovita suojaataso hitsaustyöhön
- Lisää ympäristöön valoaa

### Hitsauskypärä ei pysty paikkaan

- Säädä pääauhaa uudelleen / kiristä (S. 2)

## Spesifikaatioit

(oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään)

Suojaataso	SL4 (kirkas tila) SL5 – SL13 (tumma tila)
UV-IR-suojat	Maksimaalinen suoja kirkkaassa ja tummassa tilassa
Kytkeytäalka Kirkkaasta tummaksi	170 µs (23 °C / 73 °F) 110 µs (55 °C / 131 °F)
Kytkeytäalka tummasta kirkkaaksi	0.1–2.0 s kanssa "Twilight Function"
Häikäisysojakasettin mitat	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Näkösuon mitat	50 x 100 mm / 19.7 x 3.94"
Jänniteettisyytöllä	Aurnikkonencom, 2 kpl. LI-paristot 3 V vaihdettavat (CR2032)
Paino	500 g / 17.637 oz
Käytöllämpötila	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Säilytyslämpötila	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Luokitus EN379 mukaan	Optinen luokka = 1 Hajavalo = 1 Homogeenisuus = 1 Katksekulman riippuvuus = 1
Hyväksynyt	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Varaosat (k.s. kanssi)

- Kypärä ilman kasettia (5001.684)
- Häikäisysojakasetti sisältäen Satelite-hitsaussuojan (5012.480)
- Etulasi (500.210)
- Korjaus 2 (5003.501)
- Sisempi suojaataso (5000.001)
- Korjaus 1 (Potentiometrin nappi, Herkkyyden säätönapuri, Paristokotelon kanssi (5003.500))
- Pääauhauksen ja sen kinnitysosat (5003.250)
- Otsanauha (5004.073 / 5004.020)

# DANSK

## Sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningssvejledning, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må svejsekæmnen ikke bruges mere.

## Sikkerhedsforanstaltninger og begrænset beskyttelse

Ved svejsejning friges der varme og stråling, som kan medføre skader på øjnene og huden. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Uførhængt af det valgte beskyttelsesniveau er dine øjne allid beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling, når du bruger denne hjelm. Brug passende sikkerhedsstøj for at beskytte resten af kroppen. Under bestemte forhold kan personen, der er disponeret for allergi, få allergiske hudreaktioner over for de partikler og substanser der friges under svejsejningen. Materialer der kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos særligt følsomme personer. Svejsekæmnen må kun anvendes til svejsejning og tilbning og ikke til andre typer opgaver. Hvis svejsekæmnen ikke anvendes bestemmellessmæssigt, eller hvis anvisningerne i betjeningssvejledningen ikke overholderes, bortfalder Optrel's producentansvar. Hjelmen er velegnet til alle almindelige svejsemетодer, **bortset fra autogen svejsejning og laser svejsejning**. Vær opmærksom på det anbefalede beskyttelsesniveau EN 169, der fremgår af omslaget.

## Døveliststand

Svejsekæmnen er udstyret med en automatisk døveliststand, der forlænger batteriets levetid. Hvis der ikke er lys på solcellene i en periode på ca. 10 minutter mindre end 1 Lux, slukkes patronen automatisk. Udsæt solcellene for dagstlys i kort tid for at reaktivere svejsekæmnen. Hvis svejsekæmnen ikke kan reaktiveres eller ikke bliver mørkere, når svejsebrænderen tændes, skal batterierne udskiftes.

## Garantri og ansvar

Garantrbestemmelserne fremgår af dokumentationen fra Optrel's nationale salgsorganisation. Kontakt din Optrel-forhandler for at få yderligere oplysninger herom. Der ydes garanti på materiale- og fabrikationsfejl. Hvis skaderne skyldes forkert brug, ikke illadte indgræb eller ikke-bestemmellessmæssig anvendelse bortfalder både garanti og producentansvar. Producentansvar og garanti bortfalder også, hvis der er anvendt uoriginale reservedele, der ikke forhandles af Optrel.

## Forventet levetid

Svejsekæmnen har ingen udlebsdato. Produktet kan bruges, så længe der ikke optræder synlige eller usynlige skader eller funktionsfejl.

## Anvendelse (Quick Start Guide)

- Hovedstop.** Tilpas den øverste justerbare strop (s. 2) til hovedets størrelse. Tryk justerknappen (s. 2) ind, og drej den, indtil hovedstroppen ligger tæt ind mod hovedet uden at trykke.
- Øjenafstanden og hjelmens holdning.** Indstil afstanden mellem svejsekæmnen og øjnene ved at løse låseskrue( n. 2-3). Indstil de to sider, så de ikke sidder skævt. Spænd låseskrueen igen. Hjelmens holdning kan tilpasses ved at justere på drejeknappen (s. 4).
- Automatisk/manual driftstilstand.** Beskyttelsesnivealets indstilling vælges ved hjælp af skyderen (s. 5). I automatiske driftstilstanden tilpasses beskyttelsesnivealet automatisk til svejsebrænderens intensitet via sensor teknik (standard EN 379 2003). I manuel driftstilstand indstilles beskyttelsesnivealet ved at dreje på knappen (s. 4-5).
- Beskyttelsesniveau.** I «manual »Mode, kan beskyttelsesnivealet indstilles af intervalskyderen mellem niveau SL5 til SL9 og SL9 til SL13. Finjusteringen kan indstilles ved at dreje på potentiometerhåndtaget (s. 4). I driftstilstanden »automatisk« svarer beskyttelsesnivealet til standarden EN 379, hvor drejeknappen (s. 4-5) står på position "N". Det automatiske indstillelse beskyttelsesniveau kan justeres opad eller nedad efter de personlige præference ved at dreje på knappen.
- Slibefriststand.** I «manual »Mode, kan beskyttelsesnivealet indstilles af intervalskyderen mellem niveau SL5 til SL9 og SL9 til SL13. Finjusteringen kan indstilles ved at dreje på potentiometerhåndtaget. I denne tilstand er svejsekæmnen deaktivert og forbliver lys. Når slibefriststanden er aktiveret, blinker LED'en (s. 4) rødt inde i hjelmen. Slibefriststanden deaktiveres ved at trykke på knappen til indstilling af beskyttelsesnivealet. Efter 10 minutter deaktiveres slibefristenden automatisk.
- Følsomhed.** Hjelmens følsomhed over for omgivelseslys indstilles ved hjælp af knappen til justering af følsomheden (s. 5). Grænsen ved "Super High"-området er standard følsomhedsindstilling. Ved at dreje på håndtaget, kan disse tilpasses. Maksimal lysfølsomhed kan findes i "Super High"-området.
- Sensorskyder.** Sensorskyderen kan indstilles til at forskellige positioner. Afhængigt af positionen reduceres (s. 5) eller øges (s. 5) vinklen til registrering af omgivelseslys, dvs. at svejsekærm reagerer kraftigere eller mindre kraftigt på lyskilder rundt omkring.
- Åbningskontakt.** Ved hjælp af åbningskontakten (Delay) (s. 5) kan man vælge forsinkelsen/tiden på åbningstiden fra mørk til lys. Håndtaget giver mulighed for en uændelig præcise justering fra mørk til lys mellem 0,1 til 2,0 med en ekstra "Twilight Function", som beskytter øjnene mod glædende objekter.

## Rengøring

Svejsekæmnen og svejseglasset skal rengøres regelmæssigt med en blød klud. Der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler, oplosningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med silbemiddel. Ridsede eller ødelagte glas skal udskiftes.

## Opbevaring

Svejsekæmnen skal opbevares ved stuetemperatur og lav luftfugtighed. Opbevaring af hjelmen i den originale indpakning, vil øge levetiden for batterierne.

## Udskiftning af svejsegglas (s. 6-7)

Tryk tappen ind for at løse svejseglasset, der derefter kan fjernes. Sæt det nye svejsegglas på den ene tap. Sæt også svejseglasset på den anden tap, så det sidder i spænd, og tryk det på plads. Der skal et visst tryk til for sikre, at svejseglassets pakning opnår den ønskede effekt.

## Udskiftning af batterier (s.3)

Svejsekæmnen er udstyret med udskiftelige lithium-knapcellebatterier type CR2032. Hvis du anvender en svejsekæmne med friskluftforsyning, skal anslutningen fjernes, før batteriene udskiftes. Batteriene skal udskiftes på tap 4 på kassetten blinker grønt.

- Fjern forsigtigt batteridekslet.
- Fjern batterierne, og bortskaf dem iht. de gældende regler for denne type affald.
- Isæt batterier af typen CR2032 som visst på billedet.
- Sæt batteridekslet omhyggeligt på igen.

## Afmontering/montering af svejsekæmnen (s.6)

- Trek knappen til indstilling af beskyttelsesnivealet ud.
- Fjern forsigtigt batteridekslet.
- Frigør låsvederen til svejsekæmnen som visst på billedet.
- Vip forsigtigt svejsekæmnen ud.
- Frigør forsatsen som visst på billedet.
- Træk forsatsen ud gennem udspæringen i hjelmen.
- Drej forsatsen 90°, og skub den gennem hullet i hjelmen.
- Fjerne udskiftede skrue patron.

Svejsekæmnen monteres igen i omvendt rækkefølge.

## Problemløsning

### Svejsekæmnen bliver ikke mørk

- Tilpas følsomheden (s. 5).
- Ændr sensorskyderens position (s. 5).
- Rengør sensorene eller svejseglasset.
- Deaktivér slibefristen (s. 4).
- Kontrollér lysfilterens til sensoren.
- Vælg manuel driftstilstand (s. 4-5).
- Udskift batterierne (s. 3).

### Beskyttelsesniveauet er for forst

- Vælg manuel driftstilstand (s. 4-5).
- I automatisk funktionsvælgeren (s. 4-5) til +1 eller +2 spørge.
- Udskift svejseglasset (s. 6-7).

### Beskyttelsesniveauet er for mørkt

- Vælg manuel driftstilstand (s. 4-5).

- I automatisk funktionsvælgeren (s. 4-5) til -1 eller -2 spørge.

### Svejsekæmnen flækker

- Juster forsinker håndtaget (s. 4) ved svejseprocedure.
- Udskift batterierne (s. 3).

### Dærligt udsyn

- Rengør svejseglasset eller filteret.
- Tilpas beskyttelsesniveauet til svejsemетодen.
- Sorg for kraftigere omgivelseslys.

### Svejsekæmnen skrider

- Indstil/tilspænd hovedstroppen igen (s. 2).

## Specifikationer

(Ret til tekniske ændringer forbeholdes)

Beskyttelsesniveau	SL4 (lys tilstand) SL5 – SL13 (mørk tilstand)
UV/IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand
Skiftetid fra lys til mørk	170 µs (23 °C) 110 µs (55 °C)
Skiftetid fra mørk til lys	0,1–2,0 ms med "Twilight Function"
Svejsekæmnenes dimensioner	90 x 110 x 7 mm
Systenfels dimensioner	50 x 100 mm
Strømforsyning	Solcelle, 2 st. Li-batterier 3V udskiftelige (CR2032)
Vægt	500 g / 17,637 oz
Driftstemperatur	-10 °C til 70 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 80 °C
Klassificering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffuslys = 1 Homogenitet = 1 Afhængighed af synsvinklen = 1
Godkendelser	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Reserve dele (s. 6-7)

- Hjemmekskl. svejsekærm (5001.684)
- Svejsekærm inkl. forsats (5012.480)
- Svejseglas (5000.210)
- Reparation 2 (5003.501)
- Indvendigt beskyttelsesglas (5000.001)
- Reparation 1 (Potentiometerknap, Knap til indstilling, afsløshed (sensitivity)) Batterideksel (5003.500)
- Hovedstop med fastgørelsesdæle (5003.250)
- Svedbånd (5004.073 / 5004.020)

# Norsk

## Sikkerhetsinstruks

Les bruksanvisningen for du tar i bruk hjelmen. Kontroller at beskyttelsesglasset er korrekt montert. Hvis feil ikke kan opprettes må ikke sveiseglasset benyttes.

## Forsiktighetstregler & grenser for beskyttelse

Under sveisingen frigjøres det varme som kan føre til skader på øye og hud. Dette produktet gir beskyttelse for øyne og ansikt. Når hjelmen brukes er øynene beskyttet mot ultrafiolett og infrarød stråling unntatt hvilket beskyttelsesnivå som er valgt. For å beskytte resten av kroppen må det i tillegg brukes egnede beskyttelseskjær. Partikler og substanser som frigjøres under sveisingen kan i noen tilfeller utløse allergiske reaksjoner hos personer med anleg til dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos spesielle følsomme personer. Sveisehjelmen må bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Optrel fraskravet seg ethvert ansvar ved bruk av sveisehjelmen til andre formål eller hvis den ikke benyttes overensstemmende med bruksanvisningen. Hjelmen er egnet for alle vanlige typer sveising unntatt gass- og lasersveising. Ta hensyn til de anbefalte beskyttelsesnivået iht. EN169 som angitt på omslaget.

## Hvilemodus

Sveiseglasset har en automatisk ukoblingsfunksjon som forlenger levetiden. Hvis det ikke kommer lys på solcellene i en periode på ca 10 minutter og det er mindre enn 1 lux, slås kassetten automatisk av. For gjeninnkobling av glasset må solcellene utsettes for dagslys et øyeblikk. Hvis sveiseglasset ikke lenger kan aktiveres eller ikke formørkes ved tenning av sveiseflammen, må batteriene byttes ut.

## Garanti & ansvar

Garantibestemmelser finner du i instruksem fra den nasjonale distributøren for Optrel. Mer informasjon får du ved å henvende deg til din Optrel-forhandler. Garantien gjelder kun ved material- og fabrikasjonsfeil. Ved skader som forårsakes av feil bruk, ikke tilstrekkelig innrepell eller ved bruk som ikke er tiltenkt fra produsentens side, bortfaller garanti og ansvar. Garanti og ansvar bortfaller også hvis det brukes reservedeler som ikke forhandles av Optrel.

## Forventet levetid

Sveisehjelmen har ingen utlopsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke oppstår noen synlige eller usynlige skader eller funksjonsfeil.

## Bruk (se omslag)

- Hodebånd.** Tilpass det øvre justeringsbåndet (s. 2) til din hodestørrelse. Trykk inn justeringsknotten (2) og dren til hodebåndet ligger fast intill uten å trykke.
- Øyeavstand og hjelmvinkel.** Ved å løsne låsekappene (s. 2-3) kan man stille inn avstanden mellom glasset og øynene. Stil inn begge sidene litt og sorg for at de ikke kommer i klem. Trekk deretter til låsekappene igjen. Hjelmvinkelen kan tilpasses med dreiekappene (s. 4).
- Driftsmodus automatisk/manuell.** Med skyverbryteren (s. 5) kan man velge modus for beskyttelsesnivåinstilling. I automatisk modus tilpasses beskyttelsesnivået automatisk i forhold til instansen på sveiseflammen (standarden EN 379-2003). I manuell modus kan beskyttelsesnivået stilles inn ved å drene på knappen (s. 4-5).
- Beskyttelsesnivå.** I «manuell» modus, kan beskyttelsesnivået settes av glidebryteren for område mellom områdenivået SL5 til SL9 og SL13. Finjusteringen kan settes ved å justere potensiometerknuten (s. 4-5). I modus «automatisk» tilsvarer beskyttelsesnivået standarden EN 379 nad dreiekappens (s. 4) står i stillingen „N“. Ved å drene på knappen kan det automatisk innstilles beskyttelsesnivået korrigeres opp eller ned med et beskyttelsesnivå avhengig av personlige ønsker.
- Slipemodus.** Ved å trykke på beskyttelsesnivåknappen (s. 4) settes sveiseglasset i slipemodus. I denne modusen er sveiseglasset deaktivert og forbli i lystilstand. Aktivert slipemodus kjennetegnes ved en rød blinkende LED (s. 4) inne i hjelmen. Trykk en gang på til beskyttelsesnivåknappen for utkobling av slipemodusen. Etter 10 minutter blir slipemodusen automatisk tilbakestilt.
- Sensitivitet.** Med sensitivitetsknappen (s. 5) stilles omgivelseslyset inn. Grensen for «Super High»-området er instillingen for standard følsomhet. Disse kan tilpasses ved å vri på bryteren. I «Super High»-området kan det oppnås en maksimal lysstofsmøthet.
- Sensorbryter.** Sensorbryteren kan stilles på to ulike posisjoner. Avhengig av posisjonen reduseres (s. 5) eller økes (s. 5) vinkelen for registrering av omgivelseslyset, dvs. at sveiseglasset reagerer sterkeere eller svakere på omgivende lyskilder.
- Apningsbryter.** Apningsbryteren (Delay) (s. 5) gir deg valget av apningsforsinkelsen fra mørkt til lys. Knotten tillater uendelig justering fra mørkt til lys mellom 0,1 til 2,0 sek med en ekstra «Twilight Function» som beskytter øynene mot etterglødende gjenstander.

## Rengjøring

Sveiseglasset og beskyttelsesglasset må rengjøres regelmessig med en myk klut. Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller rengjøringsmidler med slipende stoffer. Linser med riper eller andre skader må skiftes ut.

## Oppbevaring

Sveisehjelmen oppbevares tørt og i romtemperatur. Hvis hjelmen oppbevares i originalettsalen, øker batteriene levetiden.

## Skifte ut beskyttelsesglass (s. 6-7)

En sidelikp trykkes inn slik at beskyttelsesglasset kan løsnes og tas av. Nytt beskyttelsesglass henges i en sidelikp. Legg beskyttelsesglasset nedover i spenn mot den andre sidelikpsen og smekk det på plass. Dette håndgrepet krever noe trykk for at letningen på beskyttelsesglasset skal oppnå ønsket virkning.

## Skifte batterier (s. 3)

Sveiseglasset har utskiftable lithium-knappebatterier av typen CR2032. Hvis du bruker en sveisehjelm med lufttilkobling må du finne ansiktstettningen for du skifter ut batteriene. Batteriene må skiftes når lysdioden på kassetten blinker grønt.

- Fjern batteridekselset forsiktig
- Fjern batteriene og sorg for avfallsbehandling i tråd med nasjonale forskrifter for spesialavfall
- Sett inn batterier av type CR2032 som vist
- Monter batteridekselset omhyggelig igjen

Hvis filtertoningskassetten ikke blir markerte når sveisebuen tennes, må du kontrollere om batteripolen vender riktig veil. For å kontrollere om batteriene har tilstrekkelig strøm holder du filtertoningskassetten mot en lys lampe. Hvis den grønne lysdioden blinker, er batteriene tomme og må skiftes umiddelbart. Hvis filtertoningskassetten ikke fungerer som den skal selv om batteriene er skiftet, må den erklæres ubrukelig og skiftes ut.

## Montere/demontere sveiseglass (s. 6)

- Trekk ut beskyttelsesnivåknappen
  - Fjern batteridekselset forsiktig
  - Løsne holdfjæraen som vist
  - Vipp glasset forsiktig utover
  - Løsne satellitten som vist
  - Trekk satellitten ut gjennom hullet i hjelmen
  - Drei satellitten med 90° og skyv den gjennom hjelmapinningen
  - Fjern / bytt skyggen patron
- Monteringen av sveiseglasset gjøres i omvendt rekkefølge.

## Problemlosg

### Sveiseglasset formørkes ikke

- Juster sensitiviteten (s. 5)
- Endre sensorbryterposisjonen (s. 5)
- Rengjør sensorer eller beskyttelsesglass
- Deaktiver slipemodus (s. 4)
- Kontroll av lysstrømmen til sensoren
- Velg manuell modus (s. 4-5)
- Skift batterier (s. 3)

### Beskyttelsesnivå for lyst

- Velg manuell modus (s. 4-5)
- Velg automatlisk modus (s. 4-5) til +1 eller +2 be
- Skift ut beskyttelsesglasset (s. 6-7)

### Beskyttelsesnivå for mørkt

- Velg manuell modus (s. 4-5)
- I automatlisk modus dial (s. 4-5) til -1 eller -2 be

### Sveiseglasset blaffer

- Juster posisjonen av forsinkelsesbryteren på sveiseprosedyren (s. 4).

### Skift batterier (s. 3)

#### Dårlig sikt

- Rengjør beskyttelsesglasset eller filteret
- Tilpass beskyttelsesnivået etter sveisemetoden
- Forskrift omgivelseslyset

### Sveisehjelmen skir

- Juster/trekk til hodebåndet på nyt (s. 2)

## Spesifikasjoner

(Med forbehold om tekniske endringer)

Beskyttelsesnivå	SL4 (lys tilstand) SL5 – SL13 (mark tilstand)
UV/VIR-beskyttelse	Maksimalt beskyttelse i lys og mark tilstand
Koblingstid fra lys til mørk	170µs (23°C/73°F) 110µs (55°C/131°F)
Koblingstid fra mørk til lys	0,1-2,0 med "Twilight Function"
Dimensjoner sveiseglass	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensjoner synsfelt	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Spenningsforsyning	Soleller 2 stk. Utskiftable Li+ batterier 3V (CR2032)
Vekt	500 g / 17,63 oz
Driftstemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Oppbevaringstemperatur	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifisering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffuselyt = 1 Homogenitet = 1 Blikkvindele/hengighet = 1
Godkjenninger	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Reservevandler (s. 6-7)

- Hjelm uten sveiseglass (5001.684)
- Sveiseglass inkl. solellit (5012.480)
- Beskyttelsesglass (5000.210)
- Reparasjon 2 (5003.501)
- Indre beskyttelsesglass (5000.001)
- Reparasjon 1 (Potensiometerknapp, Sensitivitetsknapp, Batterideksel) (5003.500)
- Hodebånd med festeanordninger (500.250)
- Svettetbånd (5004.073 / 5004.020)

# Polski

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem przybicia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdzić prawidłowość montażu szybki ochronnej. Jeśli usunięcie usterki nie jest możliwe, nie należy dalej używać kasetę z filtrem ochronnym.

## Środki bezpieczeństwa & ograniczenia w zakresie ochrony

W trakcie procesu spawania wydzielają się cieplne promieniowanie, które mogą spowodować uszkodzenia oczu oraz zranienia skóry. Produkt ten zapewnia ochronę oczu oraz twarzy. Pozałożeniu przybicia, niezależnie od wybranego stopnia ochrony, oczy są zawsze chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. W celu zabezpieczenia pozostałych części ciała należy dodatkowo nosić odpowiednią odzież ochronną. Częścią i substancję, wydzielaną podczas spawania, mogą w niektórych przypadkach spowodować alergiczną reakcję skóry u osób o takich skłonnościach. Wrażliwe osoby muszą być świadome, że materiały, z których wykonana jest przybicia mogą spowodować alergiczne reakcje skóry. Przybicia spawalnicza może być stosowana tylko do spawania oraz szlifowania, lecz nie do innych zastosowań. Firma Optrel nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przybicia niezgodnie z przeznaczeniem lub bez nieprzestrzegania wskazań zawartych w instrukcji obsługi. Przybicie jest przeznaczona dla wszystkich konwencjonalnych metod spawania, **za wyjątkiem spawania gazowego oraz laserowego**. Należy przestrzegać zaleceń dot. stopnia ochrony zgodnie z normą EN 169, zamieszczonych na okładce.

## Tryb czuwania

Kaseta z filtrem ochronnym wyposażona jest w funkcję automatycznego wyłączania, wydłużającą okres żywotności baterii. Jeśli w ciągu około 10 minut na kasetę pada mniej niż 1 lux światła, kasetę jest automatycznie wyłączana. W celu ponownego włączenia kasety ogniw słoneczne należy wystawić na krótko na światło dzienné. Jeśli kaseta z filtrem ochronnym nie włączy się ponownie lub też w chwilu zapłonu luku elektrycznego nie nastąpi zaciemnienie, należy wymienić baterię.

## Gwarancja & odpowiedzialność

Warunki gwarancyjne zawarte są w informacjach krajowej sieci handlowej firmy Optrel. W celu uzyskania dalszych informacji na temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Optrel. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe oraz producyjne. Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego zastosowania, niedozwolonych modyfikacji lub nieprzewidzianej przez producenta sposobu użycia skutkuje wygaśnięciem gwarancji oraz wyklucza odpowiedzialność producenta. Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności producenta wygasza również w razie zastosowania części zamiennej innych, niż dostarczane przez firmę Optrel.

## Oczekiwany okres trwałości

Kasku spawalnicze nie ma terminu przydatności do użycia. Produkt może być stosowany, dopóki nie pojawią się widoczne uszkodzenia lub wady.

## Zastosowanie (Quick Start Guide)

1. Taśma nagłówka. Dopuszczalna taśmowa regulacyjna (s. 2) do wielkości głowy. Naciśnij przycisk zapadki (s.2) i obracać, dopóki taśma nagłówka nie będzie przyległa dokładnie, lecz bez ucisku.
2. Odstęp od oczu i nachylenie przybicy. Zwalinając przyciski blokady (s. 2-3), można ustawić odstęp kasetę od oczu. Ustawić równocześnie obie strony i nie przekraczać. Następnie ponownie dokręcić przyciski blokady. Nachylenie przybicy można ustawić za pomocą pokrętla (s. 4).
3. Tryb pracy automatyczny/ręczny. Za pomocą przełącznika przesuwowego (s. 5) można wybrać tryb ustawienia stopnia ochrony. W trybie automatycznym stopień ochrony ustawiany jest automatycznie z czujnikiem, odpowiadając intensywności luku elektrycznego (norma EN 379/2003). W trybie ręcznym stopień ochrony można ustawić za pomocą pokrętla (s. 4-5).
4. Stopień ochrony. W trybie ręcznym możliwe jest przesuwanie przełącznika zakresu w celu dokonania wyboru między pozycjami obszarów ochrony SL5 - SL9 SL9 - SL13. Drobnych korek należy dokonywać obracając pokrętło potencjometru (s. 4-5). W trybie automatycznym, gdy pokrętło (s. 4-5) ustawione jest w pozycji „N”, stopień ochrony odpowiada normie EN 379. Obrót pokrętla umożliwia skorygowanie automatycznie ustawionego stopnia ochrony w góre lub w dół, zależnie od osobistych preferencji.
5. Tryb szlifowania. Naciśnięcie przycisku stopnia ochrony (s. 4) powoduje przełączanie kaset z filtrem ochronnym na tryb szlifowania. W tym trybie kaseta jest włączana i pozostaje na poziomie jasnym. Włączony tryb szlifowania można rozpoznać po migającym na czerniowu diodzie (s. 4) wewnątrz przybicy. W celu wyłączenia trybu szlifowania należy ponownie naciśnąć przycisk stopnia ochrony. Po upływie 10 minut tryb szlifowania zostanie zresetowany automatycznie.
6. Czułość. Za pomocą przycisku poziomu czułości (s. 5) można dostosować czułość na światło z otoczenia. Granica „Super High” jest ustawieniem domyślnym. Przekraczając pokrętło, wartość ta może indywidualnie dostosować. W obszarze „Super High” można osiągnąć maksymalną czułość światła.
7. Suwak detektora. Suwak detektora można ustawić w dwóch różnych pozycjach. W zależności od ustawienia kąta rozpoznawania światła otoczenia zmniejsza się (s. 5) lub zwiększa (s. 5), tzn. kasetę reguleje w mniejzym lub większym stopniu na taczającego źródła światła.
8. Przełącznik otwarcia. Przełącznik otwarcia (Delay) (s. 5) umożliwia zmianę opóźnienia otwierania z poziomu ciemnego na jasny. Pokrętło umożliwia dokonywanie nieskończonej regulacji pomiędzy ciemnością a jasnością od „1” do „2,0 s z dodatkowym ‐Twilight Function‐”, który chroni oczy przed poświatą powstającą na obiektywie.

## Czyszczenie

Kasetę z filtrem ochronnym oraz szybką ochronną należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej śliczki. Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu lub też środków czyszczących z dodatkiem materiałów szkierowych. Zarządzana lub uszkodzoną szybką ochronną należy wymienić.

## Przechowywanie

Przybicie spawalniczą należy przechowywać w temperaturze pokojowej w niskiej wilgotności powietrza. Przechowywanie przybicy w oryginalnym opakowaniu wpływa na wydłużenie okresu przydatności eksploatacyjnej baterii.

## Wymiana szybki ochronnej (s. 6-7)

W celu zwolnienia i wymiany szybki ochronnej należy naciągnąć zatrzaszki boczne. Zaczepić nową szybkę o zatrzaszki boczny. Założyć szybkę ochronną na drugi zatrzaszki boczny i zatrzaszać. Czynność ta wymaga zastosowania nasiku, aby możliwie było osiągnięcie oczekiwanej działania uszczelki szybki ochronnej.

## Wymiana baterii (s. 3)

Kaseta z filtrem ochronnym wyposażona jest w wymienianą baterię litową typu CR2032. Jeśli stosowana jest przybicia spawalnicza z nawiewem, przed wymianą baterii konieczne jest wyjęcie uszczelki części twarzowej. Bateria należy wymienić, gdy wskaźnik LED na kasetce migra na zielono.

1. Odrożnie zdjąć pokrywę baterii
2. Wyjąć baterię i zutylizować ją zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów specjalnych
3. Włożyć baterię typu CR2032 w sposób przedstawiony na rysunku
4. Odrożnie założyć pokrywę baterii

Jeli kaseta z filtrem ochronnym nie zaczmie się w chwili zapłonu luku elektrycznego, należy sprawdzić ustawienie biegunków baterii. W celu sprawdzenia, czy bateria nadal się jeszcze do użytku, należy przystawić kasetę z filtrem ochronnym do domowego źródła światła. Jeśli zielony wskaźnik LED migra, bateria się wyczerpała i należy ją wymienić. Jeśli pomimo prawidłowego umieszczenia baterii kaseta z filtrem ochronnym nie działa poprawnie, należy ją użnać za nienadającą się do użytku i wymienić.

## Montaż/demontaż kaset z filtrem ochronnym (s. 6)

1. Wyciągnąć przybisc stopnia ochrony
2. Odrożnie zdjąć pokrywę baterii
3. Odblokować sprężynę mocującą kasetę w sposób przedstawiony na rysunku
4. Odrożnie odchylci kasetę
5. Odblokować filer Satelite w sposób przedstawiony na rysunku
6. Wyjąć filer Satelite przed wycięciem w przybicy
7. Odrożnić filer Satelite o 90° i wsunąć przez otwór w przybicy
8. Usuń i wymień kasetę cień

Zakładanie kaset z filtrem ochronnym odbywa się w odwrotny sposób.

## Rozwiązywanie problemów Kaseta z filtrem ochronnym nie włącza zaciemnienia

→ Dostosować czułość (s. 5)

→ Zmienić pozycję suwaka detektora (s. 5)

→ Oczyszczyć detektor lub szybkę ochronną.

→ Wyłączyć tryb szlifowania (s. 4)

→ Sprawdzić dostęp światła do detektora

→ Wybrać tryb ręczny (s. 4-5)

→ Wymienić baterię (s. 3)

## Stopień ochrony zbyt jasny

→ Wybrać tryb ręczny (s. 4-5)

→ W trybie automatycznego wybierania (s. 4-5) do +1 lub +2 zapytać

## Wymienić szybkę ochronną (p. 6-7)

→ Wybrać tryb ręczny (s. 4-5)

→ W trybie automatycznego wybierania (s. 4-5) do -1 lub -2 zapytać

## Kaseta z filtrem ochronnym migocze

→ Należy regulować położenie przełącznika opóźniającego (s. 4) w odniesieniu do procedury spawania.

→ Wymienić baterię (s. 3)

## Zła widoczność

→ Oczyszczyć szybkę ochronną lub filtr

→ Dospasować stopień ochrony do procedury spawania

→ Zwiększyć intensywność światła w otoczeniu

## Przybicie spawalnicza śliżga się

→ Ponownie dopasować i napiąć taśmę nagłówia (s. 2)

## Specyfikacje

(Możliwość zmian technicznych zastrzeżona)

Stopień ochrony	SL4 (poziom jasny) SL5 – SL13 (poziom ciemny)
Ochrona UV/IR	Maksymalna ochrona na poziomie jasnym i ciemnym
Czas przełączania z poziomu jasnego na ciemny	170μs (23°C / 73°F) 110μs (55°C / 131°F)
Czas przełączania z poziomu ciemnego na jasny	0,1 - 2,0s z ‐Twilight Function‐*
Wymiar kasety z filtrem ochronnym	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Wymiary pokrycia	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Napięcie zasilania	Ogniwo słoneczne, 2 szt. Baterie litowe 3V, wymienne (CR2032)
Ciężar	500 g / 17,637 oz
Temperatura robocza	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura przechowywania	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Klasifikacja wg EN 379	Klasa optyczna = 1      Światło rozproszone = 1 Jednorodność = 1      Współczynnik kąta widzenia = 1
Alesty	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Części zamienne (s. 6-7)

-Przybicie bez kasety (5001.684)

-Kaseta z filtrem ochronnym wraz

z filtrem (5012.480)

-Szybka ochronna (5000.210)

-Naprawa 2 (5003.501)

-Szybka wewnętrzna (5000.001)

-Naprawa 1 (Przycisk potencjometru, Przycisk czułości, Pokrywa baterii) (5003.500)

-Taśma nagłówka wraz z elementami

mocującymi (5003.250)

-Potnik czolowy (5004.073 / 5004.020)

# Čeština

## Bezpečnostní pokyny

Předim, než začnete kuklu používat, pěčtejte si návod k použití. Zkontrolujte správnou montáž předního skla. Neleze-li závady odstranit, nesmí se kazelet s ochrannou clonou již používat.

## Bezpečnostní opatření a omezení ochran

Při svárovaní dochází k uvolňování tepla a záření, které by mohlo způsobit poranění pokožky a poškození zraku. Tento výrobek chrání čočku a obočí. Nosíte-li tučku, bez ohledu na voblu stupně ochrany máte oči vždy chráněny proti ultrafialovému a infračervenému záření. Zbytek této musíte navíc chránit odpovídajícím ochranným oděvem. Cástice a látky, které se při svárovaní uvolní, mohou za určitých okolností u příslušných lachychných osob vyvolat alergické kůžní reakce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou způsobit lidem s citlivou kůží alergické reakce. Ochranná svářecská kuka se smí používat jen při svárovaní a broušení a nesmí se používat po žádné účely. Za použití svářecské kukly k jinému než stanovenému účelu by se zanedbání návodu k použití nepřeříbrá firma Optrel žádoucí odpovědnost. Tato kukla se hodí pro všechny běžné svárovací postupy, v **výjimku svárovaní plamenem a laserovém svárovaní**. **Rídte se, prosím, doporučením pro volbu stupně ochrany podle EN169, uvedeným na obalu.**

## Photovotostní rezistor

Kazeta s ochrannou clonou je vybavena funkcí automatického vypínání, která prodlužuje životnost jejich baterií. Pokud na solární článsky po dobu cca 10 minut nedopadá světlo o intenzitě alespoň 1 lux, kazeta se automaticky vypne. K opětovnému zapnutí kazety musí být solární článsky krátce vystaven dennímu světlu. Když se kazeta s ochrannou clonou už nedlá aktivovat, nebo když při zapalení svárovacího oblouku už nezemělala, musí se baterie vyměnit.

## Záruka a odpovědnost

Seznámte se s záručními podmínkami ze směrnice místní prodejní organizace firmy Optrel. Pro další informace o tomto ohledu se, prosím, obraťte na příslušného prodejce firmy Optrel. Záruka se vztahuje jen na výrobek materiálů a na výrobní vady. V případě skod způsobených nepříčinným používáním, nedovoleným zásahy a nebo použitím v rozporu se zamýšleným účelem záruka a odpovědnost opadá. Záruka a odpovědnost opadá a při použití jiných náhradních dílů než těch, které dodává firma Optrel.

## Zivotnost:

Svárovací kuka má neomezenou dobu použitelnosti. Produkt lze používat tak dlouho, dokud se neobjeví viditelná nebo i neviditelná vada nebo funkční problém.

## Použití (Quick Start Guide)

1. Pásek na upvevnění kukly. Horní přestaviteľný pásek (s. 2) nastavte podle velikosti své hlavy. Rehátckový knoflík (s. 2) zatlačte dovnitř a otačejte jím, dokud pásek na upvevnění kukly dostatečně nepruhle, aniž by tlak.
2. Vzdálenost očí a sklon kuku. Uvolněním aretačního knoflíku (s. 2-3) se nastavuje vzdálenost mezi kazetou a očima. Obě strany nastavte stejně, bez našikmení. Našledně aretační knoflík opět utáhněte. Sklon kuku se přizpůsobuje otocným knoflíkem (s. 4).
3. Provozní režim automatický / ruční. Posuvným přepínačem (s. 5) lze volit režim nastavení stupňů ochrany. V automatickém režimu se stupeň ochrany přizpůsobuje světlé intenzitě elektrického oblouku prostřednictvím senzorické optického principu (norma EN 379-203). V ručním režimu lze stupeň ochrany nastavit tláčením knoflíku (s. 4-5).
4. Stupeň ochrany. V „manualním“ režimu lze úroveň ochrany nastavit pomocí posuvníku v rozsahu od SL5 do SL9 a od SL9 do SL13. Jemně nastavte i že provést knoflíkem potenciometru (s. 4-5). Když je v automatickém režimu „automatický“ otocný knoflík (s. 4-5) v poloze „N“, odpovídá stupen ochrany normy EN 379. Otáčením knoflíku na automatický, podle normy, nastavovaný stupeň ochrany korogovat podle osobní citlivosti i jeden stupeň ochrany nahoru nebo dolů.
5. Režim broušení. Stisknutím voliče stupňů ochrany (s. 4) se kazeta s ochrannou clonou přestaví do režimu broušení. V tomto režimu se kazeta deaktivuje a zůstává světla. Aktivován režimu broušení je indikováno červené blíkající kontrolou LED (s. 4) uvnitř kukly. Krátký režimu broušení dosáhněte opětovným stisknutím voliče stupňů ochrany. Po 10 minutách se režim broušení vrátí automaticky.
6. Citlivost. Knoflíkem citlivosti (s. 5) se nastavuje citlivost na okolní světlo. Hranice supervysoké oblasti („Super High“) představuje standardní nastavení citlivosti. Otáčením knoflíku potenciometru je lze dle potřeby upravit. V oblasti „Super High“ lze dosáhnout maximální světlé intenzity
7. Posuvná clona čidla. Posuvná clona čidla má dvě různé polohy. Mění se ji, zmenšuje (s. 5) nebo zvětší (s. 5), detekční úhel čidla na okolní světlo, tj. kazelet reaguje na okolní světelné zdroje citlivěji nebo méně citlivě.
8. Přepínač zjasňovacího zpoždění. Přepínač zjasňovacího zpoždění (Delay) (s. 5) umožňuje volbu zjasňovacího zpoždění při přechodu z tmavé na světlo. Knoflík umožňuje plynule nastavení od tmavého ke světlovému od 0,1 do 2,0 s s doplňkovým „Twilight Function“, který chrání zrak před předměty s dosvitem.

## Cistění

Kazeta s ochrannou clonou a přední sklo se musí pravidelně čistit měkkým hadíkem. Nesmí se používat žádná agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, lih ani čistidla s brusinami případně. Poškrábané nebo poškozené clony se musí vždy vyměnit.

## Skladování

Ochranná svářecská kuka se má skladovat při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu. Ukládání helmy v originálním balení prodlouží dobu životnosti baterií.

## Výměna předního skla (s. 6-7)

Stlačením jedně z bočních spon donutí se přední sklo uvolnit a lze je sejmout. Do jedné z bočních spon se pak nasadí nové přední sklo. To se pak ohne k druhé boční sponě, až sklo zaskočí. Při této manipulaci

se musí trochu zatlačit, aby těsnění předního skla rádně působilo.

## Výměna baterií (s. 3)

Kazeta s ochrannou clonou má výměnitelné lithiové knoflíkové baterie, typ CR2032. Používáte-li ochrannou svářecskou kulkou s přívodem čerstvého vzduchu, musíte před výměnou baterií sejmout lícni těsnění. Jakmile kontrola LED na kazetu začne blikat zeleně, baterie vyměňte.

1. Opatrně otevřete víko bateriového prostoru
2. Vymějte baterie a podle místních předpisů pro zacházení se zvláštním odpadem je zlikvidujte
3. Vložte nové baterie, typ CR2032, podle obrázku
4. Pečlivě zavřete víko bateriového prostoru

Jestliže zastřívací kazeta nezmizne v okamžiku, když se zapálí svářovací oblouk, kontrolejte polaritu baterií. Chcete-li si ověřit, zda je baterie stále ještě dostatečně nabité, přídržte zastřívací kazetu k jasné svítící lampě. Jestliže zelená kontrolka LED bliká, baterie jsou využití a ihned je vyměňte. Jestliže zastřívací kazeta nepracuje správně i přes správnou výměnu baterií, považujte ji za nepoužitelnou a vyměňte ji.

## Demontáž a montáž kazety s ochrannou clonou (s. 6)

1. Stáhněte voliči stupňů ochrany
2. Opatrně otevřete víko bateriového prostoru
3. Přidržovací pružinu kazety odjistěte podle obrázku
4. Kazetu otevřete povyklopěte ven
5. Odjistěte bočnice (satelity) podle obrázku
6. Bočnice (satelity) vytáhněte vybráním v kule
7. Bočnice (satelity) natočte o 90° a protáhněte je otvorem v kule
8. Kazetu s ochrannou clonou vyklopěte ven

Montáž kazety s ochrannou clonou se provádí opačným postupem.

## Řešení problémů

### Kazeta s ochrannou clonou nezazívá

- přizpůsobte citlivost (s. 5)
- pozměňte polohu posuvné clony čidla (s. 5)
- vyčistěte čidlo nebo přední sklo
- deaktivujte režim broušení (s. 4)
- zkontrolujte světelný tok dopadající na čidlo
- zvolte ruční režim (s. 4-5)
- vyměňte baterie (s. 3)

### Stupeň ochrany přilší světlý

- zvolte ruční režim (s. 4-5)
- V automatickém režimu vytáčení (s. 4-5) na +1 nebo +2 se zeptat
- vyměňte přední sklo (s. 6-7)

### Stupeň ochrany přilší tmavý

- zvolte ruční režim (s. 4-5)

→ V automatickém režimu vytáčení (s. 4-5) na -1 nebo -2 se zeptat

### Kazeta s ochrannou clonou „blíká“

- Upravte polohu zpoždovacího spinače podle postupu svárovaní (s. 4).
- vyměňte baterie (s. 3)

### Špatný výhled

- vyčistěte přední sklo nebo filtr
- sloupeček ochrany přizpůsobte svářovacímu postupu
- zvýšte intenzitu okolního světla

### Ochranná svářecská kuka se smeká

- přizpůsobte / utáhněte pásek na upvevnění kukly (s. 2)

### Specifikace

(technické změny vyhrazeny)

Stupeň ochrany	SL4 (světlý stav) SL5-SL13 (tmavý stav)
Ochrana UV/IR	Maximální ochrana ve světlém i tmavém stavu
Doba přepnutí ze světla na tmavou	170 µs (23 °C / 73 °F) 110 µs (55 °C / 131 °F)
Doba přepnutí z tmavé na světlo	0.1-2.0 s „Twilight Function“
Rozměry kazety s ochrannou clonou	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Rozměry zámkového pole	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94"
Napájecí napětí	Solární článsky, 2 ks Baterie LI, 3V, vyměnitelné (CR2032)
Hmotnost	500 g / 17.637 oz
Provozní teplota	-10 °C -70 °C / -4 °F -157 °F
Skladovací teplota	-20 °C -80 °C / -4 °F -176 °F
Klasifikace podle normy EN379	Optická tlida = 1 Rozptýlené světlo = 1 Homogenita = 1 Závislost zámkového úhlu = 1
Certifikace	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Náhradní díly (s. 6-7)

-Kukla bez kazety (5001.684)

-Kazeta s ochrannou clonou, včetně

bočnic (satelitů) (5012.480)

-Přední sklo (5000.210)

-Oprava 2 (5003.501)

-Vnitřní ochranné sklo (5000.001)

-Oprava 1 (Knoflík potenciometru, Knoflík

citlivosti, Víko bateriového

prostoru) (5003.500)

-Pásek na upvevnění kukly,

se zapínáním (5003.250)

-Celenka (potítko) (5004.073 / 5004.020)

# РУССКИЙ

## Инструкции по безопасности

Перед использованием системы прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, что внешние защитные линзы правильно установлены. Нельзя продолжать сварку, если светофильтр не работает.

## Меры предосторожности и ограничения по защите

Вследствие тепла- и светоизлучения в процессе сварки возможно поражение органов зрения и кожных покровов. Данное изделие обеспечивает защиту плава лица. При использовании щитка обеспечивается постоянная защита глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения в процессе работы вне зависимости от установленной на нем степени затемнения. Для защиты других частей тела следует носить специальную защитную одежду. В некоторых случаях частицы вещества, образующиеся в процессе сварки, и/или сам щиток сварщика могут вызывать аллергические реакции кожи и предрасположенных людей. Материал, который контактирует с кожей, может вызвать аллергическую реакцию у восприимчивых людей. Щиток сварщика подходит только для сварки швов, но для других применений. В случае применения щитка сварщика на основании и несоблюдении данных инструкций по эксплуатации компании Optrel ответственность несет. Щиток подходит для выполнения всех стандартных сварочных работ с исключением лазерной сварки. Соблюдайте рекомендации по выбору уровня затемнения светофильтра в соответствии с EN169, приведенные на обложке.

## Режим оксидации

Светофильтр оснащен функцией автоматического выключения, за счет которой увеличивается срок службы. Если в течение 10 минут на солнечные элементы не будет попадать свет, мощнее 1 Люкс, то светофильтр автоматически отключится. Для повторной активации светофильтра необходимо подвернуть фотографии на короткое время воздействию дневного света. Если светофильтр не активируется или не затемняется при зажигании сварочной дуги, необходимо заменить батареи.

## Гарантия и ответственность

Покупатель, используйте условия гарантii, прописанные в директивах отдела продаж компании Optrel. Покупатель, обратитесь к вашему дилеру компании Optrel за дополнительной информацией по этому вопросу. Гарантия распространяется только на изделия, материалы и изделия оптом. Действие гарантии прекращается, если повреждение было вызвано использованием по ее назначению, внесением изменений в конструкцию или использование щитка иным, недопустимым изготовителем, способом. Действие гарантии прекращается также в случае использования запасных частей, приобретенных не в компании Optrel.

## Срок службы

сварочная маска не имеет срока годности. Она может использоваться до тех пор, пока не возникнут скрытые или видимые повреждения.

## Использование

1. **Оголовок** Отрегулируйте верх оголовья (стр. 2) по размеру головы. Нажмите и поверните храповик (стр. 2), чтобы обеспечить плотное прилегание к голове, избегая при этом чрезмерного давления на голову.
2. **Растяжка для лица и угол наклона щитка** При использовании фиксаторов оголовья (стр. 2-3) возможна регулировка расстояния удаления щитка от лица. Собейте сторновые болты одинаково, не допускайте перекоса. После регулировки затяните фиксирующие ручки. Угол наклона щитка устанавливается спомощью вращающейся ручки (стр. 4).
3. **Автоматический/ручной режим** Кнопка переключения режимов (стр. 5) используется для установки режима затемнения. В автоматическом режиме, уровень затемнения регулируется сенсорами автоматически в зависимости от изменения света дуги (стандарт EN379/203). В ручном режиме, уровень затемнения выставляется вручную, вращением регулирующей ручки (стр. 4-5).
4. **Уровень защиты затемнения**. Первоначально, слайдером выбирается режим работы – «ручной»-«MANUAL» или «автоматический»-«AUTO». В «ручном» режиме, с помощью слайдера выставляется определяющий диапазон уровня затемнения: диапазон «+9»-SL или «-9»-SL. Далее точная настройка внутри выбранного диапазона обеспечивается вращением регулирующей ручки (стр. 4-5). В «автоматическом» режиме («AU (On)», уровень затемнения применяется автоматически. То есть при регулирующей ручке (стр. 4-5) установлен положение «N», то применяется уровень затемнения, который соответствует текущим яркостям дуги (измеряемой дат. сенсором) в соответствии со стандартом EN 379. Для внесения корректировки (калибровки) в автоматически выбираемый уровень затемнения используйте регулирующую ручку (стр. 4-5). В этом случае, ко всем автоматически выбираемым уровням затемнения, будет применяться корректировка на установленное значение «+1»-2 DIN, больше или меньше.
5. **Режим щитофикации** Нажатием кнопки выбора уровня затемнения (стр. 4) светофильтр переходит в режим щитофикации. В этом режиме светофильтр не затемняется. Индикатором этого режима является мигающий красный светодиод (стр. 4) внутри щитка. Чтобы деактивировать режим щитофикации следует повторно нажать кнопку выбора уровня затемнения. Через 10 минут светофильтр автоматически возвращается в режим автоматического затемнения (режим сварки).
6. **Светочувствительность** Используя ручку (стр. 5) регулируют чувствительность сенсоров, чтобы настроить реагирование светофильтра на интенсивность окружающего света. Красная точка на шкале соответствует рекомендованной установке чувствительности, подходящей для большинства случаев применения. В диапазоне «Супер Высокий»-«Super High» достигается максимальный уровень чувствительности.
7. **Панель сенсоров** Панель сенсоров может устанавливаться в двух различных положениях. В зависимости от положения панели могут воспринимать сенсорами окружающее света и меняться (стр. 5), и увеличиваться (стр. 5), т. е. светофильтр больше или меньше реагирует на окружающие источники света.
8. **Переключатель скорости светоизлучения** Скользящий переключатель (Delay) (стр. 5) позволяет изменять скорость перехода светофильтра из затемненного состояния в светлое. Регулировка обеспечивает плавную настройку перехода светофильтра из темного положения в светлое от 0,1 до 2,0 секунд, а также дополнительный режим «Сумеречный».
9. **Сумеречный режим**. Когда настройка «Задержки открытия» (высветления) установлена на максимум достигается эффект плавного высветления (режим «Сумеречный»), который защищает глаза от продолжающегося яркого излучения сварочного шва, когда сварка прекращается. Однако, активизировав этот режим, не используйте режим сварки с небольшими интервалами (например, сварка прихватов). Пере克莱ките данную настройку в минимальное положение.

## Уход

Следует регулярно чистить светофильтр и внешнее защитное стекло мягкой тканью. Запрещается использовать концентрированные чистящие средства, растворители или спирт. Пограничные и/или поврежденные защитные стекла

должны заменяться.

## Хранение

Щиток сварщика должен храниться при комнатной температуре и низкой влажности воздуха. Хранение щитка в оригинальной упаковке продлит срок службы батареек.

## Замена внешнего защитного стекла (стр. 6-7)

Наклейте бояльный фиксатор, это создаст внешнее защитное стекло, которое затем можно снять. Установите новое внешнее защитное стекло в бояльный фиксатор. Вдавите защитное стекло во второй фиксатор изящнелите. Это требует некоторого усилия, поскольку уплотнение на внешнем защитном стекле должно плотно прилегать.

## Замена батареек (стр. 3)

Светофильтр имеет импульсные батарейки типа CR2032. Если вы используете щиток сварщика с блоком принудительной подачи воздуха, до замены батареек удалите окантовку (обтиратор). Батарейки необходимо заменять, когда загорается светодиод зеленого цвета на светофильтре.

1. Осторожно снимите резиновую крышку над батареек

2. Достаньте батареи и изменизируйте их в соответствии с национальными предписаниями для специального мусора

3. Установите батареи типа CR2032 закраину на рисунке.

4. Осторожно закройте крышку над батареек

Если светофильтр не затемняется при зажигании сварочной дуги, проверьте, пожалуйста, положение батареек. Чтобы проверить, достаточно ли батареек заряда, поднесите светофильтр к яркой лампе. Если загорается зеленый светодиод, заряд батареек расходован и необходимо немедленно заменить. Если светофильтр работает неправильно, несмотря на правильную установку батареек, он считается непригодным для эксплуатации и подлежит замене.

## Монтаж/демонтаж светофильтра (стр. 6)

1. Снимите кнопку регулировки уровня затемнения.

2. Осторожно снимите крышку гнезда батареек.

3. Отсоедините держащие фильтр пружины как показано на рис.

4. Осторожно выньте фильтр из рамки.

5. Отсоедините от маски блок регулировки.

6. Поверните блок регулировки на 90° и вытащите его через отверстие в корпусе.

7. Достаньте светофильтр.

Светофильтр устанавливается в обратном порядке.

## Устранение неисправностей

### Светофильтр не затемняется

— Настройте светочувствительность (стр. 5)

— Проверьте положение панели сенсоров (стр. 5)

— Очистите сенсоры или внешнее защитное стекло

— Отключите режим застички (стр. 4)

— Проверьте попадание света на сенсор

— Установите ручной режим (стр. 4-5)

— Замените батареи (стр. 3)

### Уровень затемнения слишком светлый

— Установите ручной режим (стр. 4-5)

— В автоматическом режиме регулировать ползунок +2 или +1 (стр. 4-5)

— Замените внешнее защитное стекло (стр. 6-7)

### Уровень затемнения слишком темный

— Установите ручной режим (стр. 4-5)

— В автоматическом режиме регулировать ползунок -2 или -1 (стр. 4-5)

— Замените батареи (стр. 3)

### Плохая видимость через светофильтр

— Очистите внешнее защитное стекло или светофильтр

— Отрегулируйте уровень затемнения в соответствии с видом сварочных работ

— Увеличьте окружающее освещение

### Щиток сладеет

— Заново отрегулируйте оголовье (стр. 2)

## Технические спецификации

(Оставлены за собой право на технические изменения)

Уровень защиты	SL4 (в светлом состоянии) SL9—SL13 (в затемненном состоянии)
Защита от УФ- и ИК-излучения	Максимальная в светлом и затемненном состоянии
Время срабатывания	0,170 мс (23°C / 73°F) 0,110 мс (55°C / 131°F)
Время высветления	Положение fast = 0,1—2,0 с эффектом "Twilight Function"
Размер светофильтра	90 x 10 x 7 мм / 3,55 x 0,33 x 0,28"
Область обзора	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Элементы питания	Фотодатчики, 2 сменимые литиевые батареи 3В (CR2032)
Вес	500 г / 17,637 oz
Температура использования	01—10°C до +70°C / 14°F—157°F
Температура хранения	от -20°C до +80°C / -4°F—176°F
Классификация по EN379	Оптический класс = 1 Гомогенность = 1
Сертификация	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Запасные части (стр. 6-7)

- Маска без светофильтра (5001.684)
- Светофильтр (5012.480)
- Внешнее защитное стекло (5000.210)
- Ремкомплект 2 (5003.501)
- Ремкомплект 4 (5004.020)
- Внутреннее защитное стекло (5000.001)
- Ремкомплект 1 (регулировочная ручка, ручка чувствительн., крышка батареек) (5003.500)
- Оголовье с пот. накладкой (5003.250)
- Пот. накладка (5004.073 / 5004.020)

**安全提示**

开始使用面罩前请阅读本操作指南。检查是否正确安装外保护片。如果故障不能排除，不允许再使用防眩盒。

**预防措施与保护限制**

在焊接过程中释放出的热量和辐射可能会导致眼睛和皮肤损伤。本产品为眼睛和面部提供安全防护。只要佩戴面罩，不管选择哪种保护等级，都可以保护您的眼睛免受紫外线和红外线辐射的伤害。要保护其他身体部分，应另外穿戴相应的防护服。焊接过程释放的微粒和物质可能会对相应体质的人员造成皮肤过敏反应。材料接触皮肤接触可能引起的易感者过敏反应。焊接保护面罩只能在焊接和研磨时使用。不得用于其他用途。如果未将焊接保护面罩用于规定目的，或者使用时不遵守本操作指南，Optrel概不承担任何责任。该面罩适用于除气焊和激光焊之外的所有常见焊接方法。请您注意封面上依据 EN169 的推荐保护等级。

**休眠模式**

防眩盒具有自动断路功能，提高了使用寿命。如果照射到防眩盒的光线强度持续大约 10 分钟小于 1 Lux，防眩盒便会自动断路。要想重新接通防眩盒，必须让太阳能电池受到自然光线的短时间照射。如果防眩盒无法再次激活或者在引燃焊弧时不再变暗，则必须更换电池。

**保修与责任**

保修条款请见 Optrel 本国销售组织的指示。详细信息请咨询 Optrel 经销商。保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的其他部件，Optrel 同样不提供保修且不承担责任。

**应用 (Quick Start Guide)**

1. 头带把上部调节带 (页 2) 调整到符合您的头部尺寸。按住棘轮旋钮 (页 2) 并旋紧，直到头带绷紧但又不失弹性。
2. 面部距离和面罩倾斜度松开止动钮 (页 2-3) 调整防眩盒与眼睛之间的距离。两边同样调整，不要倾斜，然后重新扭紧止动钮。面罩倾斜度可以通过旋转 (页 4) 调节。
3. 自动/手动运行模式下，用滑动开关 (页 5) 可以选择保护等级设置模式。在自动模式下，利用传感器将保护等级自动与光弧的强度相适应 (EN 379:2003 标准)。在手动模式下，可通过旋转旋钮 (页 4-5) 米度设置保护等级。
4. 在手动模式下，用滑动开关可以选择保护等级模式 (SL5 - SL9) 或者 (SL9 - SL13)。并且可以通过旋转旋钮 (页 4-5) 来精确调整保护级别。“自动”模式下，当旋钮 (页 4-5) 位于“N”位置时，保护等级相当于 EN 379 标准。通过旋转旋钮，可以根据个人感觉将自动设置的保护等级升高或降低一级。
5. 研磨模式按压保护等级按钮 (页 4) 可以使防眩盒处于研磨模式。在这种模式下，防眩盒未激活，而是处于明亮状态。被激活的研磨模式可以从面罩内部闪烁的红色 LED (页 4) 指示灯上识别出来，要关闭研磨模式需要重新按压保护等级按钮，10 分钟后研磨模式会自动复位。
6. 敏感度通过灵敏度按钮 (页 5) 可以设置对环境光强的灵敏度。“Super High”的分界处是标准的灵敏度设置，通过调整灵敏度旋钮，用户可以自己设置灵敏度。在“Super High”区域可以调整灵敏度至最大。
7. 传感器图标传感灵敏度可以置于两个不同位置。根据位置不同，环境光线的识别角度或减小 (页 5) 或增大 (页 5)，即防眩盒对周围光源的反应较强或较弱。
8. 孔径开关通过按钮 (Delay) (页 5) 可以选择从暗到亮的孔径延迟时间，通过旋钮可以无限调整从暗到亮的延迟时间由 0.1 到 2.0 秒，并具有额外的“蓄光功能”，以保护眼睛免受长余辉的刺激；通过旋钮可以无限调整从暗到亮的延迟时间由 0.1 到 2.0 秒，并具有额外的“蓄光功能”。
9. 暮光模式 如果将延迟旋钮调到高延迟处，防眩盒会有额外的衰减延迟效应 (暮光模式)，以保护眼睛免受焊接结束后的长余辉的刺激。然而在高频点焊应用中，不推荐暮光模式，在这种应用中建议将延迟旋钮调到最低值。

**清洁**

必须定期用柔软的保洁布清洁防眩盒与外保护片。不要使用强洗涤剂、溶剂、酒精或是带有研磨剂成分的洗涤剂。保护片发生刮伤或损坏时必须更换。

**储藏**

焊接保护面罩应在室温和低空气湿度的环境中储藏。将面罩存放在原包装中，可以延长电池的使用寿命。

**更换外保护片 (页 6-7)**

接入侧面夹子，以松开并取下外保护片。将新的外保护片挂入侧面夹子中，将外保护片夹紧至第二个侧面夹子处并卡住。进行该操作时需要稍许按压，以便使外保护片上的密封圈圈发预期的作用。

**更换电池 (页 3)**

防眩盒配备可更换的、型号为 CR2032 的纽扣式锂电池。假如您使用的是一个带新鲜空气接口的焊接保护面罩，那么您必须在更换电池前拆下面部密封件。当防眩盒上的 LED 灯闪烁发光时，必须更换电池。

1. 小心地拆下电池盖
2. 拆下电池并按国家特殊垃圾规定进行废物处理
3. 按图示装入 CR2032 型电池
4. 小心地装上电池盖

如果在引燃焊弧时，防眩盒未变暗，请检查电池极性是否正确。要检查电池是否有足够的电量，请将防眩盒贴近发光的灯泡。如果绿色 LED 灯闪烁，则表示电池电量用尽，必须立即进行更换。如果正确更换电池后，防眩盒仍无法正常工作，便须判定其不可再使用，必须进行更换。

**拆卸 / 安装防眩盒 (页 6)**

1. 拉出保护等级按钮
2. 小心地拆下电池盖
3. 如图所示解锁防眩盒扣紧弹簧
4. 小心地翻出防眩盒
5. 如图所示解锁调节器
6. 通过面罩的空隙拉出调节器
7. 将调节器转动 90°，通过面罩孔拉动
8. 删除/更换防眩盒

防眩盒的安装按照相反的顺序进行。

**故障查询****防眩盒不变暗**

- 调整灵敏度 (页 5)
- 改变传感器滑块位置 (页 5)
- 清洁传感器或外保护片
- 退出研磨模式 (页 4)
- 检查至传感器的光通量
- 选择手动模式 (页 4-5)
- 更换电池 (页 3)

**保护等级太亮**

- 选择手动模式 (页 4-5)
- 在自动模式下旋转旋钮至 +1 或者 +2 (页 4-5)
- 更换外保护片 (页 6-7)

**保护等级太暗**

- 选择手动模式 (页 4-5)
- 在自动模式下旋转旋钮至 -1 或者 -2 (页 4-5)

**防眩盒闪烁**

- 在焊接过程中调整延迟开关 (页 4)
- 更换电池 (页 3)

**能量差值**

- 清洁外保护片或光过滤器
- 根据焊接方法调整保护等级
- 提高环境光线亮度

**焊接保护面罩滑动**

- 重新调整 / 紧固头带 (页 2)

**规范****(保留技术更改权)**

保护等级	SL4 (明亮状态) SL9 - SL13 (黑暗状态)
UV/IR 防护	明亮状态和黑暗状态下的最大防护
从亮到暗转换时间	170 μs (23 °C / 73 °F) 110 μs (55 °C / 131 °F)
从暗到亮转换时间	0.1 - 2.0 秒，并具有“蓄光功能”
防眩盒尺寸	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
视野范围	50 x 100mm/1.97 x 3.94"
供电	太阳能源电池 - 2 节 3V 锂电池，可更换 (CR2032)
重量	500 g / 17.637 oz
工作温度	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
储存温度	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
根据 EN379 分级	光学等级 = 1 散射光 = 1 均匀度 = 1 视角依赖性 = 1
许可	CE - EAC - ANSI / AS/NZS

**备注 (页 6-7)**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| -面罩 (不含防眩盒) (5001.684) | -维修组 1 (电位按钮 灵敏度按钮电池盖) (5003.500) |
| -防眩盒，包括调节器 (5012.480)  | -带紧固件的头带 (5003.250)               |
| -外保护片 (5000.210)       | -前额焊带 (5004.073/5004.020)         |
| -维修组 2 (5003.501)      | -内保护片 (5000.001)                  |

# Magyar

## Biztonsági tudnivalók

A sikas használatába vételére előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást. Ellenőrizze az elöltétveg megfelelő felhasznelését. Ha a hibák nem háríthatók el, akkor a szűröküzet nem használható tovább.

## Övintézkedések és a védeottság korlátozása

A hegesztési folyamat során hő és sugarás szabdal fel, amelynek következtében szem- és bőrsérülések alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc számára nyújt védelmet. A sikas viselése a választott védfókuszoltal függetlenül minden védelmet nyújt az ultraibolya és infravörös sugarázással szemben. A test egyéb részeinek védelmére kiegészítésképpen megfelelő védőruházatot kell viselni. A hegesztési folyamatban felszabuló részecskék és anyagok adott körülmenyek között arra használhatók, hogy allergiás bőrreakciókat válthatnak ki. Ezért személyenként a bőrrel érintkező alkatrészek anyaga allergiás reakciót válthat ki. A hegesztő védsíkokat csak hegesztéshez és csiszoláshoz szabad használni. A hegesztési sikas eredeti rendelkezésre álltakor a kezelési utasításban foglaltakról eltérő használataért a Optrel semmilyen felelősséget nem vállal. A sikas minden szakos haszegési eljáráshoz alkalmas, kivéve a gáz- és lézerhegesztést. Vegye figyelembe a védfókuszat vonatkozó EN169 szabvány szerinti ajánlást, amely a burkolaton található.

## Alvó üzemmód

A szűröküzet az elem élettartamát megnevelő automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha a fényvédő készített éró fény kb. 10 percen keresztül 1 Lux értéknl kisebb, a készített automatikusan kikapcsol. Az újra bekapsoláshoz rövid időre fényhatásnak kell tenni a fényelemcélkárt. Ha a szűröküzet nem aktívható, vagy a hegesztő begyűjtőszátor nem sötétül el, akkor ki kell cserélni az elemeket.

## Garancia és szavatosság

A garanciatermelétek a Optrel nemzeti értékesítési szervezetének ajánlásában találhatók. Az erre vonatkozó további információkért forduljon a Optrel képviselőhöz. A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik. A szakszerelői alkalmazás, a nem megengedett beavatkozások vagy a gyártá által megadottakról eltérő célú használattal esetén a garancia és a szavatosság érvényt veszi. Ugyancsak érvényt veszi a szavatosság és a garancia nem a Optrel által forgalmazott pótalkatrészek használata esetén.

## Várható élettartam

A hegesztésiaknak nincs lejárat dátuma. A termék mindaddig használható, amíg nem lépnek fel nyilánval vagy kívülről nem látható sérülések vagy működési zavarok.

## Alkalmazás (Quick Start Guide)

- Fejpánt. Állitsa be a felső állítható pántot (o. 2) fejmérénék megfelelően. Nyomja be és forgassa addig (o. 2) gombot, amíg a fejpánt segítségével megfelelően nyomásra nem külön feltekerzik.
- A szemtartási és a sikas lejtése. A (o. 2-3) fogtartógombok oldásával töréntük a készítettsé a szemek közötti távolság beállítása. Állitsa be egyformán minéloldalt és ügyeljen arra, hogy ne akadjan be. Befejezéssel húzza meg ismét az állíthatókávokat. A sikas lejtése a (o. 4) fogtartógombbal állítható be.
- Automatikus / manuális üzemmód. A védfókuszat átkapcsolásának módra a tolókapcsolóval (o. 5) választható ki. Automatikus üzemmódban a védfókuszat beállítása a fényív intenzitásának megfelelően az érzékelő segítségével történik (EN 379:2003 szabvány). Manuális üzemmódban a védfókuszat a gomb (o. 4) forgatásával állítható be.
- Védfókusz. A körbeni módban szintet a tolókapcsoló segítségével beállítani az SL5 és SL9, valamint az SL9 és SL13 közötti védelmi tartományokban. Álinombellálat a potenciometré gombjával lehet elvégezni (o. 4-5). „Automatikus” üzemmódban a védfókuszat az EN 379-es szabványnak felel meg, amennyiben a fogtartógomb (o. 4-5) a „N” pozícióban áll. A gombot elforgatva az egyéni érzékenységek megfelelően egy védfókuszatot fejezz vegy lejjebb kapcsolásra van lehetőség.
- Alvó üzemmód. A védfókuszat gombjának (o. 4) megnyomására a szűröküzetet a világosdrára kapcsol. Ebben az üzemmódban a készítettsé deaktiválva és világos (fényteresztő) állapotban van. Az aktivált Alvó üzemmód a sikas bejárásban a világos piros LED-ről (o. 4) ismerhető fel. Az Alvó üzemmód a védfókuszat gombjának ismétlő megnyomásával kapcsolható ki. 10 perc elteltetével az Alvó üzemmód automatikusan visszaáll.
- Érzékenység. Az érzékenységszabályozó gombbal (o. 5) történik a környezeti fényre való érzékenység beállítása. A „Super High” zóna szélre esik az érzékenység standard beállítása. A gomb előfordulásával ezt be lehet állítani az egyéni igényeknek megfelelően. A „Super High” zónában érhető el a maximális fényérzékenység.
- Érzékelőszabályozó. Az érzékelőszabályozó két különböző pozícióba állítható. A pozíciótól függően a környezeti fény érzékelésnek szóga csökken (o. 5) vagy nő (o. 5), azaz a készítettsé jobban vagy kevésbé jól reagál a környező fényforrásra.
- Nyitáskapcsoló. A nyitáskapcsoló (Delay) (o. 5) lehetővé teszi a sötéttről világosra átkapcsolás késleltetését a világosról. A gomb készítettsé külön beállítást tesz lehetővé 0,1 és 2,0 között (sötéttről a világosig) egy további „Twilight Function”, mely védi a szemet az izoz tárgyaktól.

## Tisztítás

A szűröküzetet és az elöltétveget puha ruhával rendszeresen tisztítani kell. Erős tisztítószer, oldószer, alkohol vagy csírozónanyagot tartalmazó tisztítószer nem használható. A karcolódott vagy sérült védfókuszatot ki kell cserélni.

## Tárolás

A hegesztésiakat szobahőmérsékleten, alacsony pártartalom mellett kell tárolni. Ha eredeti csomagolásban tárolja a védfókuszat, akkor megnevelheti az elemet élettartamát.

## Az elöltétveg cseréje (o. 6-7)

A oldalsó kapocs benyomásával az elöltétveg kiolódik és levehető. Akassza be az új elöltétveget az egyik oldalsó kapocsba. Feszítse az elöltétveget a másik oldalsó kapocsba és pattintsa be. Ehhez enyhé nyomásra van szükség, hogy az elöltétvegen levő tömítés kívánt hatába biztosított legyen.

## Elemcseré (o. 3)

A szűröküzetet cserélhető, CR2032 típusú litium gombelemekkel rendelkezik. Frisslegvég-csallakozós hegesztőszíjak esetében az elemek cseréje előtt el kell távolítani az arctömítő betétet. Az elemeket cserélje ki, ha a LED kijelző zöld színben villog.

- Öváatosan vegye le az elemtarító fedélét.
- Vegye ki a veszélyes hulladékot vonatkozó országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az elemeket.
- Az ábrának megfelelő helyezze be a CR2032 típusú elemeket.

- Öváatosan tegye vissza az elemtarító fedélét
- Ha az eszköz nem sötétlik el bekapsolások, akkor ellenőrizze az elemek polaritását. Annak ellenőrzéséhez, hogy az elemek rendesen fel vannak-e töltve, tarissa az eszközöt erős fény elől. Ha a LED villog, akkor az elemek lemerítések, és azonnali ki kell cserélnie azokat. Ha az eszköz nem működik megfelelően az elemek cseréje után sem, akkor valószínűleg meghibásodott, és ki kell cserélni.

## A szűröküzet ki- és beépítése (o. 6)

- Húzza ki a védfókuszat gombját
- Öváatosan vegye le az elemtarító fedélét
- Az ábrának megfelelően reteszeleje ki a készítettsé tartorugóját
- Öváatosan billentse ki a készítettsé
- Az ábrának megfelelően reteszeleje ki a külső kezelőt
- Húzza ki a külső kezelőt a sötét nyílásban keresztül
- Fordítása el 90°-kal a külső kezelőt és tolja át a sikas nyílásán
- Vegye ki a cserélje ki a patront árnyékban

A szűröküzetet beépítése fordított sorrendben történik.

## Problémamegoldás

### Nem sötétítik a szűröküzetet

- Állítsa be az érzékenységet (o. 5)
- Változtasson az érzékelőszabályozó helyzetén (o. 5)
- Tisztítsa meg az érzékelőket vagy az elöltétveget
- Deaktiválja az Alvó üzemmódját (o. 5)
- Ellenőrizze a fény útját az érzékelőhöz
- Valásszon manuális üzemmódot (o. 4-5)
- Cserélje ki az elemeket (o. 3)

### Túl világos a védfókuszat

- Valásszon manuális üzemmódot (o. 4-5)

- Automatikus üzemmód-tárcsa (o. 4-5) +1 vagy +2 kérni

→ Cserélje ki az elöltétveget (o. 6-7)

### Túl sötét a védfókuszat

- Valásszon manuális üzemmódot (o. 4-5)

- Automatikus üzemmód-tárcsa (o. 4-5) -1 vagy -2 kérni

### Villag a szűröküzetet

- Készítettsé kapcsoló (o. 4) helyzetének beállítása a hegesztésnél.

→ Cserélje ki az elemeket (o. 3)

### Gyenge átláthatóság

- Tisztítsa meg az elöltétveget vagy a szűröt

- Igazitsa hozzá a védfókuszatot a hegesztési eljáráshoz

- Javitsa a környezet megvilágítását

### Ericszűrök a sikas

- Illlesszéje újra illetve húzza meg a fejpántot (o. 2)

## Specifikációk

(A műszaki változtatás jogára fenntarta)

Védfókuszat	SL4 (világos állapot) SL5 – SL13 (sötét állapot)
UV/IIR védelem	Maximalis védelem világos és sötét állapotban
Átkapcsolási idő világosról sötét állapotra	170μs (23°C / 73°F) 110μs (55°C / 131°F)
Átkapcsolási idő sötétéről világos állapotra	0,1 - 2,0s-val "Twilight Function"
A szűröküzetet mérétei	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
A látómező méretei	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Feszültségsellegátlás	Fényelem: 2db Cerélhető 3V-os litiumelemek (CR2032)
Súly	500 g / 17,637 oz
Üzemeli hőmérséklet	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Besorolás az EN379 szabvány szerint	Optikai osztály = 1 Szörfény = 1 Homogenitás = 1 Látszófüggelések = 1
Jövihagyások	CE, EAC, ANSI, ASINZS

## Pótalkatrész (o. 6-7)

- Sikas készítettsé nélküli (5001.684)
- Szűröküzetet különbözők (5012.480)
- Elöltétveg (5000.210)
- Javitó készítettsé 2 (5003.501)
- Belső védfólk (5000.001)
- Javitó készítettsé 1 (Potenciométergomb, Érzékenységes gomb, Elemtarító fedél) (5003.500)
- Fejpánt rögzítőszerekkel (5003.250)
- Nedvszívó homlokpánt (5004.073 / 5004.020)

# Türkçe

## Güvenlik Uyarıları

Kaskı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Koruyucu levanın doğru monte edildiğini kontrol ediniz. Arızaların giderilmesi durumunda yansıtma koruma kaseti artık kullanılamaz.

## Güvenlik Önlemleri & Güvenlik Sınırlaması

Kaynak işlemi sırasında, göz ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek işi ve işlerin saçılımına neden olabilir. Bu ürün gözler ve yüz için koruma sağlanmaktadır. Kaskı tasıma esnasında gözlerin güvenli derecesi ayrıandan bağımsız olarak daima ultraviyole ve kızılıtoze işinlardan korunmaktadır. Vücutdunuzun geriye kalan bölümülerinin korunması için ayrıca koruma gisilerinin kullanılması gerekmektedir. Kaynak işlemi sırasında saçlanan parçacıklar ve maddeker, bazı kışlarda alegik tepkiler neden olabilir. Cilt ile temas eden malzemeler cilt hassaslığı olan kişilerde alegik reaksiyonları neden olabilir. Kaynakçı koruma kaskı sadece kaynak ve zırıpa işlemleri için kullanılabilir, başka işlemler için kullanılmaz. Kaynakçı koruma kaskının amaca uygun olmayan bir şekilde kullanılmışsa yanlığını uygun olmayan bir biçimde kullanılmış durumlarda, Opetrel sorumlusu değildir. Kask, gaz ve laser kaynağı haric, bilinen tüm kaynak işlemleri için uygundur. Lütfen zarf üzerindeki EN169'a uygun güvenlik derecesini dikkate alın.

## Üyku modu

Yansıtma koruma kaseti, kasetin pil ömrünün uzatılan otomatik bir kapama işlemini sahiptir. Kartuş üzerindeki işık yoğunluğu yaklaşık 10 dakika süreyle 1 lüks değerinin altına düşerse, kartuş otomatik olarak kapanacaktır. Yeniden devreye girmesi için, kasetin kısa gün ışığına tutulması gerekmektedir. Yansıtma koruma kasetinin devreye girmemesi ya da kaynak çubuğu yanarken karamaması durumunda, pilin yenilenmesi gerekmektedir.

## Garanti & Mesuliyet

Garanti kapsamı, Opetrel'in ulusal satış organizasyonu tarafından edinilebilirsiniz. Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen Opetrel yetkililerine görüşünüz. Garanti kapsamına sadecə malzeme ve fabrikasyon hataları girmemektedir. Kullanım hatalarına, teknik失误 veya maddalerele ya da üretilen tarafından ön görülmüş kullanımlar dayalı arızalar garanti ve mesuliyet kapsamına girmemektedir. Aynı zamanda Opetrel dışındaki devlet parçalarının kullanılması durumunda da garanti ve mesuliyet geçerli değildir.

## Beklenen Ömrü

Kaskın son kullanma tarihi yoktur. Ürün, görünür ve görünmez hasar, veya ariza olmadığı sürece kullanılabilir.

## Kullanım (Quick Start Guide)

- Kafa bandı.** Üst kısmında yer alan ayar bandını (s.2) kafa boyunuzla göre ayarlayınız. Kayış düzmesini (s.2) geriye doğru bastırın ve kafa bandı basılık yaratmadan tam olurana kadar çeviriniz.
- Gözmesafesi ve kask eğimi.** Küllième düzümlerinin (s.2-3) çözümlmesiyle, gözler ile kasket arasındaki mesafe ayarlanır. Her iki taraf da aynı şekilde ayarlanır ve eğriliğin oluşmasına dikkat ediniz. Daha sonra küllième düzümlerini yeniden killeleyin. Kask eğimi çevreme düzmesi (s.4) ile ayarlanabilir.
- Otomatik / manuel çalışma modu.** Sürgülü şalter (s.5) ile güvenlik derecesi seçilebilir. Otomatik modda güvenlik derecesi sensörler sayesinde otomatik olarak ışık dalgalanının yoğunluğuna göre ayarlanır (Norm EN 379-2003). Manuel modda güvenlik derecesi (s.4-5) düzümlenin çevrilmesiyle ayarlanabilir.
- Koruma kademesi.** «Manuel» modda, koruma düzeyi aralık sérügü ile SL5 ile SL9 ve SL9 ile SL13 aralık düzeyi arasında ayarlanabilir. İnce ayar potansiyometre düzmesine (s.4-5) çevirek yapılabılır. «Otomatik» modunda çevreme düzmesi (s.5) konumundan güvenlik derecesi Norm EN 379'a uygundur. Dürümün çevrilmesiyle otomatik olarak ayarlanan güvenlik derecesi kişisel isteğe göre bir güvenlik derecesi oranında yukarıya ya da aşağıya çekilebilir.
- Zırıpa modu.** Koruma derecesi düzmesine (s.4) basılarak yansıtma koruma kaseti zırıpa moduna geçirilir. Bu mode kasket devre dışı bırakılır ve aydınlatma durumda kalır. Zırıpa modunun etkinleştirilmesi olduğu, kaskın iç kısmında yanın kırmızı LED (s.4) ışığından anlaşılır. Zırıpa modunun kapalılımı için, yeniden koruma derecesi düzmesine basın. 10 dakika sonra zırıpa modu otomatik olarak kapanır.
- Hassasiyet düzmesi (s.5) ile, çevresel ışık hassasiyeti ayarları.** "Süpér YükseK" alanının sınır standartları ayarındır. Düşük ve yüksek ışık seviyelerinde "Süpér YükseK" alanında maksimum ışık duyarlılığı elde edilebilir.
- Sensör sérügü.** Sensör sérügü iki farklı konuma getirilebilir. Konuma göre çevresel ışığın algılanma aşısı indirgenebilir (s.5) ya da artırılabilir (s.5), yanın yanet çevresel ışık kaynaklarına daha güçlü ya da daha az tepki verir.
- Açma şalteri.** Açıma şalteri (Delay) (s.5), karanlıkta aydınlatma süresi gecikmesinin sağlanmasını sağlar. Dürüm, karanlık sonrası nesnelerden gözleri kuruyan bir "Twilight Function" ile 0,1 ila 2,0 sn. arasında karanlıkta aydınlatma süresini ayıran izin verir.

## Temizleme

Yansıtma koruma kaseti ve koruyucu leva düzeli olarak yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Güçlü temizlik malzemeleri, çözeltileri, alkol ya da çözülebilir madde içeren temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Çizilmiş veya hasar görmüş lensler deşiftirilmelidir.

## Muhafaza etme

Kaynak kaskı oda sıcaklığında ve nem oranı düşük bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kaski orijinal ambalajında saklamak pillerin kullanım süresini uzatır.

## Koruyucu levanın değiştirilmesi (s.6-7)

Bir yankılı içe doğru bastırılarak koruyucu leva çözülür ve çıkarılabilir. Bir yankılı yeni bir koruyucu levanın takılması. Koruyucu levanı içinci kılıp içe doğru geriniz ve yerleştiriniz. Bu işlemde, koruyucu levanın yarlıtmının arzu edilen etkisi gösterebilmesi için, biraz baskı uygulamak gerekmektedir.

## Pilin değiştirilmesi (s.3)

Yansıtma koruma kasetinde değiştirilebilir Typ CR2032 litium düğme piller vardır. Temiz hava bağılılığı bir kaskı kullanmanız durumunda, pillerin değiştirilme işleminden önce yüz korumasını çıkartmanız gerekmektedir. Tamir üstündeki LED yesil renkte yandığı zaman pillerin değiştirilmesi gereklidir.

- Pil kapagını özenle çıkarın.

- Pillerin değiştirilmesi için pilin içi boş olusun.

- Typ CR2032 pilin resimde gösterildiği gibi takın.

- Pil kapagını özenle monte edin.

Kaynak arıtı ateslenildiğinde kararma kartuşu kararma işlevini yapmasa lütfen pil kutularını kontrol edin. Pillerde hala yeterli güç olup olmadığını kontrol etmek için kararma kartuşunu parlak bir lambaya karşı tutun. YeşilLED yanarsa piller boştur ve hemen değiştirilmeleri gereklidir. Piller doğru şekilde değiştirilmesine rağmen kararma kartuşu düzgün çalışmıyorsa kullanılamaz olduğu açıklanmalı ve değiştirilmelidir.

## Yansıtma koruma kasetinin takılması (s.6)

- Güvenlik derecesi düzmesini çekiniz.

- Pil kapagını özenle çıkarın.

- Kaset tutan yay resimde gösterildiği gibi çözünüz.

- Kaset yavaşça dışarı itiniz.

- Satellitleri resimde gösterildiği gibi çözünüz.

- Satellitler, kaskaltı boşlukta çekiniz.

- Satellitler 90° çevirip kask delğinden itiniz.

- Kaldır / gelge kartuşu değiştirin.

Yansıtma koruma kasetinin takılması, çözme işleminin tersi uygulanarak gerçekleştirilir.

## Sorun çözme

### Yansıtma koruma kaseti karartıyor

→ Hassasiyeti yükseltin hale getiriniz (s.5)

→ Senör sürğu konumunu değiştiriniz (s.5)

→ Sensörleri ya da koruyucu levhayı temizleyiniz

→ Zırıpa modunu devre dışı bırakınız (s.4)

→ Sensörle ışık akışı kontrol ediniz

→ Manuel modu seçiniz (s.4-5)

→ Pilleri değiştiriniz (s.3)

### Güvenlik derecesi fazla aydınlickır

→ Manuel modu seçiniz (s.4-5)

→ Otomatik Mod kadrannıda +1 veya +2 (s.4-5) ask

→ Koruma levhasını değiştiriniz (s.6-7)

### Güvenlik derecesi fazla karanlık

→ Manuel modu seçiniz (s.4-5)

→ Otomatik Mod kadrannıda +1 veya +2 (s.4-5) ask

### Yansıtma koruma kaseti salınıyor

→ Kaynak prosedüründe bekleme anıtı (s.4) konumunu ayarlayın.

→ Pilleri değiştiriniz (s.3)

### Bulankı görünü

→ Koruyucu levhayı ya da filtreyle temizleyiniz

→ Güvenlik derecesini kaynak ile işleme göre ayarlayınız

→ Çevresel ışığı kıseltınız

### Kaynak kaskı kayyor

→ Kafa bandını yeniden ayarlayınız / sıkınız (s.2)

## Spesifikasyonlar

(teknik detaylıklarla beraber sakınınız)

Güvenlik derecesi	SL4 (aydınlatılmış durum) SL5 – SL13 (karantin durum)
UV/IR koruma	Aydınlatırı karanlık durumda azami koruma
Aydınlatırı karanlık değiştirme süresi	170s (23°C / 73°F) 110s (55°C / 131°F)
Karanlıkta aydınlatırı değiştirme süresi	0.1-2.0 ile "Twilight Function"
Yansıtma koruma kasetinin ölçümleri	90 x 110 x 7mm / 3.55x4.33x0.28"
Giriş alan ölçümleri	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Gerilim sağlaması	Solar hücreler, 2 adet Li+piller 3V değiştirilebilir (CR2032)
Ağırlık	500 g / 17.637 oz
Çalışma ıslısı	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Muhafaza ıslısı	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
EN379'a göre sınıflandırma	Optik sınıfı = 1 Serpme ışık = 1 Homojenlik = 1 Bakır açısına bağlılık = 1
Belgeler	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Yedek parçalar (s.6-7)

- Kask kasetleri (5001.684)

- Satelliți yansıtma koruma kaseti (5012.480)

- Koruma levhası (5000.210)

- Tamir seti 2 (5003.501)

- İç koruma levhası (5000.001)

- Tamir seti 1 (Potansiyometre düzmesi, Sensitivity Düzmesi, Pil kapağı) (5003.500)

- Sabitleştirici armatürü kafa bandı (5003.250)

- Alın ter bandı (5004.073 / 5004.020)

## 安全に関する説明

ヘルメットをご使用になられる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメント ガラスが正しく取り付けられることを確認してください。不具合を解消できない場合には、防眩ガラスを取り続使用することはできません。

## ご注意いただきたいこと & 安全上の制限

溶接作業では、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目標と保護するためのものです。どの保護および赤外線からの保護もします。身体の他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にブリーリング反応を発症する原因となることがあります。材料は、皮膚との接触で影響を受けやすいため、ブリーリング反応を引き起こす可能性があります。※詳しくは、溶接作業員用ヘルメットは、溶接作業者および研磨作業者のための選用のみが認められ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員用ヘルメットを規定の通り以外に使用したり、あるいは取扱説明書の記載内容を守らざりて使用した場合には、Optrel は、その責任を負いません。このヘルメットは、ガス溶接およびビーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適したものです。表紙に記載されている EN169 による推奨保護等級を確認ください。

## スリーブモード

防眩カセットは、電池の寿命を延ばすための自動スイッチ オフ機能を備えています。光が約 10 分間の間、「トルク木満で水漏電池に当たらぬ」場合には、カートリッジは自動的にオフになります。カセットを再度スライドオンにするには、ソーラーパネルを sez する間に当てる必要があります。防眩カセットが再動作できない場合は、電池を交換する必要があります。

## 保証 & 法的責任

保証規定については、各 国における Optrel の販売組織の指定内容をご確認ください。この件についての詳細は、Optrel ディーラーにお問い合わせください。保証は、材料欠陥もしくは製造欠陥に限り適用されます。説明、費用に許可されていない作業が行われたことあるいは製造者が想定していない用途に適用したことによる損傷に対する修理に対する責任ではありません。Optrel が供給する以外の交換部品が使われる場合に、同様に保証は失効し弊社が法的責任を問われることはできません。

## 使用方法 (Quick Start Guide)

- ヘッドバンド** 上側の調節バンド (2 ページ) をご自分の頭のサイズに合わせてください。ラチエットボタン (2 ページ) を押しながら頭に装着し込んでから、ヘッドバンドがぴたりとくし圧迫を感じなくなる頃の頭にかかるようにします。
- 2. 目の距離およびヘルメットの傾き** ロックボタン (2-3 ページ) を緩めて、カセットと目の距離を調整します。両側を均等に調節し、傾きのない状態になります。続いてロックボタンを再度締め付けます。ヘルメットの傾きは、回転ボタン (4 ページ) で調節します。
- 3. 自動/手動調節モード** ドイツ式スイッチ (5 ページ) により、保護等級設定のモードを選択することができます。自動モードでは、保護等級はセンサにより自動的にアームの強度によって調整されます (規格 EN 379:2003)。手動モードでは、ボタン (4-5 ページ) を回して保護等級を設定します。

**4. 保護等級** ハーフヘルメットモードでは、保護ベルトを範囲レベル SLS から SL3 まで、および SLS から SL13 までの間で、範囲スライダーによって設定できます。微細調整は、電位差計のノブで調整することによって行うことができます。(4-5 ページ) 「自動」モードでは、回転ボタン (4-5 ページ) が「NI」位置にある時に保護等級は EN 379 規格に相当します。自動設定された保護等級は、ボタンを回すことでご自身の感じに合わせて 1 級級上げるか下げるかで修正することができます。

**5. 研磨モード** 保護ガラスボタン (4 ページ) を押すと、防眩カセットは研磨モードになります。このモードでは、カセットは非作動になり明るい状態のままです。研磨モードが作動中であることは、ヘルメット内側の LED (4 ページ) が最も点滅することで確認できます。研磨モードをスタートをするとまで、保護等級タンを再度押します。研磨モードは 10 分後には自動的にリセッタされます。

**6. 遅延ボタン** (4 ページ) により、周囲照明感度を調整します。「スバーハイ」領域の境界は、標準感度設定になっています。ノブを回すことできれいなカスタマイズすることができます。「スバーハイ」の領域で最大光度を達成することができます。

**7. センサー/スライダーセンサー/スライダーアー** は、2 の異なる位置にすることができます。スライダーアーの位置により、周囲照明検知のための角度を決まり (5 ページ) あるいは広くしたり (5 ページ) することができます。またカセットは周囲の光源により強くあることは弱く反応します。

**8. 開口モード** 開口スイッチ (Delay) (5 ページ) により、カセットが暗い状態から明るい状態に変化する速度を選択することができます。通過旋鈕が常に無限調整から到亮の延滞時間由 0.1 到 2.0 秒、井上部有効性的「暮光機能」。

**9. 墓光模式** 果たして延滞旋鈕調節が延滞専用、防眩盒含有率の衰減延速效应 (暮光模式) 以保護膜免受焊接结束后的长余辉的刺激。然而在高亮度应用中, 不推荐暮光模式, 在这种应

用中建议将延滞旋钮调到最低值。

## 清掃

防眩カセットおよびアタッチメント ガラスは、定期的に柔らかい布で清掃してください。強力洗剤・溶剤・アルコールもしくは研磨剤を含有する洗剤は使用しないでください。傷の入ったレンズや損傷したレンズは交換しなければなりません。

## 保管

溶接ヘルメットは、室温の湿度の低い場所で保管してください。ヘルメットを純正のパッケージで保管すると、バッテリー寿命が長くなります。

## アタッチメント ガラスの交換 (6-7 ページ)

サイドクリップを押込むと、アタッチメント ガラスが緩んで取り外すことができるようになります。新しいアタッチメント ガラスをサイドクリップにかけます。アタッチメント ガラスを 2 番目のサイドクリップへと向けて張り、ロックします。この操作は、アタッチメント ガラスのシールが所持の効果を発揮するように少し力を入れて行います。

## 電池の交換 (3 ページ)

防眩セッタは、交換可能な CR2032 タイプのリチウムボタン電池を使用します。溶接ヘルメットにフレッシュ エア接続を取り付けて使用する場合には、電池の交換の前にフェイスシールを取り外す必要があります。カートリッジの LED が緑色で点滅したら、バッテリーを交換してください。

1. 電池カバーを慎重に取り外します。

2. 電池を取り出し、特殊廃棄分別に関する各國の規定に従って処分します。

3. CR2032 タイプの電池を図に示したように取り付けます。

4. 電池カバーを慎重に取り付けます。

溶接アーカーが発生しても、シェード カートリッジが暗くならない場合は、バッテリーの極性を確認してください。バッテリーに十分パワーが残っているか確認するには、シェード カートリッジを明るい電灯に照らしてみてください。緑色の LED が点滅したら、バッテリーが不足していますので、すぐに交換してください。バッテリーを交換してもシェード カートリッジが正常に作動しなかった場合は、使用不能あるいは交換を申し出てください。

## 防眩カセットの脱着 (6 ページ)

1. 保護等級ボタンを引き出します。

2. 電池カバーを慎重に取り外します。

3. カセット支持スマーリングを図に示したようにロック解除します。

4. カセットを慎重に取り外します。

5. サーライトをヘルメットの切り欠き部から引き出します。

6. サーライトをヘルメットの切り欠き部から引き出します。

7. サーライトを 90°回し、押してヘルメットの穴を通します。

8. 取り外しシェルドドアトリッジを交換。

防眩カセットの取付けは、逆の手順で行います。

## トラブルシューティング

### 防眩カセットが詰まらない

→ 感度を適切に調整します (5 ページ)

→ センサースライダー位置を変更します (5 ページ)

→ センサーまたはアタッチメント ガラスを清掃します

→ 研磨スライドを非作動にします (4.5 ページ)

→ センサーへの光のたぐりあいを点検します

→ 手動モードを選択します (4.5 ページ)

→ 電池を交換します (3 ページ)

### 保護等級が明るすぎる

→ 手動モードを選択します (4.5 ページ)

→ 自動モードダイヤル (4.5 ページ) で +1 または +2 の位置決めを行なう

→ アタッチメント ガラスを交換します (6-7 ページ)

### 保護等級が暗すぎる

→ 手動モードを選択します (4.5 ページ)

→ 自動モードダイヤル (4.5 ページ) で -1 または -2 の位置決めを行なう

→ 防眩カセットがぶらつく

→ 携帯手順で運動スイッチの位置を調整します (4 ページ)

→ 電池を交換します (3 ページ)

### 視界がよくなれない

→ アタッチメント ガラスまたはフィルターを清掃します

→ 保護等級を溶接方法に適合したものにします

→ 周囲の照明を明るくします

→ 溶接等級を調整する

→ ヘッドバンドを調節しなおします / 総務のおします (2 ページ)

## テクニカル データ

(技術的変更が加えられる場合があります)

保護等級	SL4 ( 明るい場所 ) SL0 - SL3 ( 暗い場所 )
紫外線/赤外線保護	明るい場所および暗い場所での最大保護
明るい暗への切り換わり 時間	170μs ( 23°C/73°F ) 110μs ( 55°C/131°F )
暗から明への切り換わり 時間	0.1-2.0 とともに "Twilight Function"
防眩カセットの寸法	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
視野	50 x 100mm/1.97 x 3.94"
電源供給	ソーラー セル ( 2 個 ) 交換可能 3V リチウム電池 ( CR2032 )
重量	500g / 17.67 oz
使用温度	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
保管温度	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
EN379 による等級	光学等級 = 1 散光 = 1 均質性 = 1 視角依存性 = 1
承認	CE / EAC / ANSI / AS/NZS

## 交換部品 ( 6-7 ページ )

ヘルメットカセットなし (5001.684)	修理は 1 セット ( ポテンショメーター ボ
防眩カセット ( サーライトを含む ) (5012.480)	タン感度オランダ電池カバー ) (5003.500)
アタッチメント ガラス (5000.210)	固定具付きヘッドバンド (5003.250)
修理は 2 セット (5003.501)	正面溶接バンド (5004.073/5004.020)
内側保護ガラス (5000.001)	

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Υποδείξεις ασφαλείας

Διηγήσεις της οδηγίας κεριμάρων, προτότυχης χρησιμότητας το κράνος. Ελέγχεται τη σωτηρία συμπλοκής του εμπειρικού τζάμου. Οποιασδήποτε μεταβολή στη διαδικασία της χρησιμότητας του κράνους, δεν επηρεπτεί την χρησιμότητα πλέον της κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας.

## Μέτρα προφύλαξης & Επειρησσός προστασίας

Κατά τη διαδικασία της συγκάλλησης ελεύθερων και θερμόπτακας και ακτινοβολία, που μπορούν να ιδηγήσουν σε τραυματισμούς των ματιών και του κράνους ανεξάρτητα από την επιλογή της θερμόπτακας προστασίας πάντας από την υπερώσια και υπέρθιμη ακτινοβολία. Για την προστασία του ουδέτερου στόματος πρέπει να φορετεί πρόσθια βετερά κατά λήψη προστατευτική ενδυματού. Συμπλοκής και υγείας, που ελέγχεται στη διαδικασία της συγκάλλησης, υποτροφίες της προτελευταίας υποτροφίας μεταρρυθμίζονται προτελευταίας έπιπλως με εντονότητα προδιαθέτεται με λεπτομέρειες αντιρρήσεως του δέρματος. Υλικό που έρχονται σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιρρήσεις σε ευποθέτους. Το προτελευταίο κράνος συγκάλλησης επηρεάζεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη συγκάλληση και λέιτουργία και όχι λόγω εφαρμογής. Η περιπτώση που χρησιμοποιείται το κράνος συγκάλλησης με θερμόπτακα αναγνωρίζεται από την οδηγία κεριμάρων, δεν αναλαμβάνεται πεταρία ζηταίνεται εύθυνα. Το κράνος είναι κατάλληλο για άλλες συγκατασκευές μεδόδων συγκάλλησης, με εξίρηση τη συγκάλληση αερίου και λείας. Προστέψεται περισσότερα τη σύσταση των θερμόπτων προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN169 στο έξωφύλλο.

## Λεπτομέρεια άνων

Η κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας διαθέτει μια αυτόμata λεπτομέρεια απενεργοποίησης, η οποία αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εάν στη λιακάνικη κύτταρα δεν πέφτει φύσις πολλάγεται 1 Lux και συνεχήσεις περίοδο 10 λεπτών της ώρας περίπου, τότε η κεριμάρων (φωτισμός) οφείλεται αυτή. Για την επανενεργοποίηση της καρέτας πρέπει να κτενώνται τα λιακάνικα στοντάρα στο φύση της μπαταρίας. Εάν η κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας δεν υποτεί πλέον να ενεργοποιείται κατά την έναντη του τόξου ελεκτροσυγκάλλησης δεν σκουπινεί πλέον, πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες.

## Εγγύηση & Ευθύνη

Τους ζημιές γεγονότης θαυμάζεται στη υποδείξεις της εθνικής οργάνωσης πώλησης της Optrel. Για περιπτώσεις κατεξοχής πληρωφορίες αποτελεί παρακαλώντας στην αντιρρήση της Optrel. Εγγύηση παρέχεται μόνο για σφράγιση αλικού και σιγμάτων κατασκευής. Σε περίπτωση ζημιάς λόγω ανακαταλύτη λρχηστής, ανεπιτρέπτης επέμβασης ή από χρήση προβληματισμού από τον κατασκευαστή εκπίπτει η εγγύηση και η ευθύνη. Επίσης εκπίπτει η ευθύνη και η εγγύηση, στην χρησιμοποίηση ανταλλακτικής διαφορετική από αυτού του διαθέτει Optrel.

## Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Το κράνος συγκάλλησης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται, εφόσον δεν παρουσιάζει εμφανείς ήδηθεν της θερμόπτωσης.

## Χρήση (βλέπε εξωφύλλο)

1. **Τανία της κεριμάρων.** Ταρίποτε την επόμενη ρυθμίζεται την τανία (σ' αυτό της θερμόπτακας). Στρώνεται μέστο το κουπί της κεριμάρων (σ' αριθμό 2) και στρέψεται το ώποντα της τανίας της ακουαρίου, αλλά χωρίς πίστες.
2. **Απόστρατη από τη μάτια και λάθος του φύους.** Ήλοντας το κουμπί ασφαλίστης (σ' αριθμό 3) προστέθεται μεταπολιτισμός μέσω της καρέτας και των ματιών. Ρυθμίζεται το δύο πλευρές ασφαλίσματος και προστέθεται το ματιόπετρον λοβού. Στη συνέχεια αφίζεται ξανά τα κουμπά ασφαλίστης. Η κλίση του φύους μπορεί να προστατεύεται με τη πετροπλακάκη κουμπί (σ' αριθμό 4).
3. **Τρόπος λεπτομέρειας αυτόματη & χερούντα.** Με το σφραγίδιο διαδικτύου (σ' 5) υποτεί απλέγεται ο τρόπος λεπτομέρειας της πλήρωσης των διθύρων προστασίας μέσω σιωπητήν αυτόματου στην ένταση του βιοτοιχού τόξου (πρότυπο EN 379:2003). Στο χειροκίνητο τρόπο λεπτομέρειας μπορεί να χρησιμοποιείται το γύρωμα του κουμπού (σ' αριθμό 4).
4. **Βαθμός προστασίας.** Στην εργασία διαδικασία & λεπτομέρεια, το επίπεδο προστασίας μπορεί να ρυθμίζεται μόνον βάσει του καρβονιέρου μηδιμού που βιώνεται μεταξύ των επιπλέων SL5 & SL3 και λογάνια καθαριστικού που καθορίζεται με το κουμπί του ποντίστηματος. Στον τρόπο λεπτομέρειας "αυτόματη" η βεβαίωση προστασίας αντιστοίχει στο πρότυπο EN 379, όπου τη πετροπλακάκη (σ' 4-5) βρίσκεται στη θέση "N". Πετροπλακάκης το κουμπί μπορεί να διαφορετεί η αυτόματη ρυθμίζεται βαθμός προστασίας, ανάλογα με την προσωπική επιλογή, κατά μια βαθμίδα προστασίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. **Τρόπος λεπτομέρειας γραμμούς.** Παραπάνω το κουπί της προστασίας (σ' 4) θέτεται η καρέτα αντικειμενικής προστασίας στην τρόπο λεπτομέρειας προστασίας. Σε αυτό τον τρόπο λεπτομέρειας είναι η καρέτα που αποτελείται από την επενεργοποίηση και παραπέμπει στη φωτεινή προστασία από την επιλογή της προστασίας ασφαλίσματος. Το περιγράμμα της περιοχής στη Super High με τη προκαταρκευτική επέμβαση ασφαλίσματος στο φύο. Μέτη πετροπλακάκη του κουμπού, αυτομάτως προσφέρεται αναλόγως. Στην περιοχή στη Super High μπορεί να επενεργηθεί η μέτρη ασφαλίσματος στο φύο.
6. **Ενασθορά.** Με το κουμπί ευανθράστης (σ' 5) ρυθμίζεται επισυνθήστη πετροβλαστού. Το περιγράμμα της περιοχής στη Super High με τη προκαταρκευτική επέμβαση ασφαλίσματος στο φύο. Μέτη πετροπλακάκη του κουμπού, αυτομάτως προσφέρεται αναλόγως. Στην περιοχή στη Super High μπορεί να επενεργηθεί η μέτρη ασφαλίσματος στο φύο.
7. **Σύρτης ασθητήρων.** Οι αισθητήρες προστασίας μετατίθενται σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ανάλογα με τη θέση μεντώνται η γνωνία για την αναγνώριση του φύους που περιβάλλεται (σ' αριθμό 5, δηλ. η κεριμάρων αντηρός ισχυρότερα ή λιγότερο ισχυρά στις γύρω εργαλείων πετεντώνες).
8. **Διακόπτης ανονύμων.** Ο διακόπτης ανονύμων (Deley) (σ' 5) αποτελεί την επιλογή της κεριμάρων που ανοίγεται από την ποντίστημα σε ποντίστημα. Τοκούμη επέμπτε πετροπλακάκες συμβίζεις από το σκοτάδι στο φύο, μετατίθει το φύασματος 0.15mm/2.0s, και διαβέτε επιπλέον την λεπτομέρεια "Twilight Function" με την οποία προέρχεται η προστασία των ματιών από την ανονύμεων των αισθητήρων.

## Κεριμάρων

Η κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας και της εμπειρικού τζάμου πρέπει να καθαρίζονται το ποντίστημα μένα μαρακούν. Δεν επηρεπτεί την χρησιμότητα της κεριμάρων, διαλύτης, αλκοόλης καθαριστικά με συστατικά σάπια. Οι φάκιοι που φέρουν αυγούς με έχουν προστασίαν.

## Αποθήκευση

Το κράνος συγκαλλήσης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρατία χώρου και χαμηλή υγρασία αέρα. Η φύλαξη του κράνους στην αρκτική συσκευασία μεντώνεται διάρκεια λεπτών μετατίθεται σε ποντίστημα.

## Αντικατάσταση του εμπειρικού τζάμου (σ' 6-7)

Πάτετε το εντελευτικό κλίπ της ποντίστημα. Εάν ελεύθερωνται το εμπειρικό τζάμη και μπορεί να αφαιρεθεί. Περάστε το νέο εμπειρικό τζάμη σε ένα πλευρικό κλίπ. Σημείετε το εμπειρικό τζάμη υπό την διένερη πλευρικό κλίπ και ασφαλίστε. Αυτή η ενέργεια χρειάζεται λίγη πίεση, για να έχει την απογευματική πάτωση σε ένα εμπειρικό τζάμη το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## Αντικατάσταση των μπαταριών (σ' 3)

Η κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας διαθέτει αντικαθιστώμενες κεμβίσασμενες μπαταρίες λιθίου του τύπου CR2032. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα κράνος συγκαλλήσης με τον καρέτα προστασίας με σύνθετη καθρόφια, πρέπει την ανάβαση LED της καρέτας αναβοργίη πρόταση.

1. Απομονώνεται προσεκτικά το κατόπιν των μπαταριών
2. Απομονώνεται οι μπαταρίες και απομονώνεται το καρέτα προστασίας
3. Τοποθετείται το λαντράριο συγκράτησης της καρέτας, όπως φαίνεται στην εικόνα
4. Αντοποθετείται το εξώ προσεκτικά την καρέτα
5. Απομονώνεται τος δυρφώφρους, όπως φαίνεται στην εικόνα
6. Τροφίζεται οι δυρφώφρους μέσα από την εγκοπή στο κράνος
7. Σύρισται το δυρφώφρους κατά 90° και στρώνεται τον μέσον της μπαταρίας
8. Αντοποθετείται την καρέτα προστασίας την μπαταρία σε πάνω από την εγκοπή

Εάν δεν επηρεπτείται σκύρωνη της καρέτας ακίνητης, κατά την ανάβαση του τόξου συγκαλλήσης, παρακαλούμε ελέγχετε την πολικότητα των μπαταριών. Για να ελέγχετε είναι οι μπαταρίες παραμένουν επαρκείς φωτισμένες, κρατήστε την πολικότητα μπαταρίας σε πιανητή λυχνία. Εάν το πάντον LED αναβοργίη, οι μπαταρίες έχουν εκφράστει και απαιτείται αντικαθίσταση των μπαταριών, αποτελείται ο χαρακτηρισμός της κεριμάρων.

## Αφαιρέση/ποταμώση της καρέτας αντικειμενικής προστασίας (σ' 6)

1. Τροφίζεται έξω το κουπί των βαθμών προστασίας
2. Απομονώνεται προσεκτικά το κατόπιν των μπαταριών
3. Απομονώνεται το λαντράριο συγκράτησης της καρέτας
4. Αντοποθετείται τον τόξο λεπτομέρειας τροχίσματος (σ' 4)
5. Ελέγχεται τη φωτεινή ροή προς την αισθητήρα
6. Επιλέγεται της μπαταρίες τη μπαταρία (σ' 3)
7. Τροφίζεται το δυρφώφρους μέσα από την εγκοπή (σ' 4-5)
8. Στον αισθητήρα στην πλευρά του λεπτομέρειας (σελ. 4-5) στο -1 στο -2 ρυθμίση
9. Αντοποθετείται την δυερόπτη (σ' 6-7)
10. Βαθμός προστασίας πολύ ακόμη

## Βαθμός προστασίας πολύ ακόμη

1. Επιλέγεται το χειροκίνητο τρόπο λεπτομέρειας (σ' 4-5)
2. Στον αισθητήρα στην πλευρά του λεπτομέρειας (σελ. 4-5) στο -1 στο -2 ρυθμίση

## Η κεριμάρων αντικειμενικής προστασίας τρυπαρίζει

1. Ρυθμίζονται το διακόπτη στη θέση καθίση, θα καθυστερήσει τη διαδικασία συγκαλλήσης (σ' 4)
2. Αντοποθετείται της μπαταρίες

## Κακός εργατικός πολύ ακόμη

1. Καθαρίζεται το εμπειρικό τζάμη ή το φίλτρο
2. Προστατεύεται τη βεβαίωσιδα προστασίας στη μεθόδο συγκαλλήσης
3. Ανέβαστε το φύο περιβάλλοντος
4. Επιλέγεται της μπαταρίας

## Το κράνος συγκαλλήσης γίνεται

1. Προσαρμόστε την ποντίστημα

## Προσαρμόστε την ποντίστημα

1. Βάρος 500 g / 17.637 oz
2. Θερμοκρασία λεπτομέρειας -10°C - 70°C / 14°F - 157°F
3. Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C - 80°C / -4°F - 176°F

## Κατάρτηση κατά EN379

1. Οπική κατηγορία = 1
2. Σκεδαζόμενο φύο = 1
3. Ομογένεια = 1
4. Εξάρτηση από την οπική γυνάια = 1

## Πρόστιμα

1. CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Ανταλλακτικά (σ' 6-7)

1. Κράνος χωρίς καρέτα (5001.684)
2. Καρέτα αντικειμενικής προστασίας με μπροφόρους (5012.480)
3. Εξαπικό τζάμη (5000.210)
4. Κιτ επισκευής 2 (5003.501)
5. Κιτ επισκευής 3 (5000.001)

1. -κιτ επισκευής 1 (Κινητή ποντίστημα, Κουμπί ευανθράστης, Κατόπιν των μπαταριών (5003.500))
2. -Τανικόργαλμής με εξαρφίστημα πετρελαϊκών (5003.250)
3. -Τανική μετάπτωση για αποφρόφηση του ιδρώνα (5004.073/5004.020)

# БЪЛГАРСКИ

## Указания за безопасност

Моля, прочетете инструкциите за работа, преди да използвате маската. Проверете дали предният прозрачен щит е монтиран правилно. Ако не е възможно да се отстрани трешките, трябва да спрете да използвате касетата.

## Предлагани мерки и защитни ограничения

Повременно заваряване се съдействият топлина и времето, които могат да причинят увреждане на очите и кожата. Това изделия предлага защита за очите и лицето. Когато носите маската, очите ви са вигащи за защитни от управлятелски и инфрачеврени частици, независимо от нивото на затъмняване. За да осигурите защита на останалите части от тялото си, трябва да носите също и подходящо защитно облекло. При определени обстоятелства, отделните при заваряването частички и вещества могат да предизвикат алергични реакции при хора със склонността към предразположеност. Материалите, които ги липат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при хора с чувствителна кожа. Защитната маска за заваряване трябва да се използва само за заваряване и шлайфане, но не за други работи. Фирма Optrel не повлиява никаква отговорност, ако маската за заваряване се използва за цели, различни от предвидените, или ако не се слават инструкциите за работа. Маската подхожда за всички широко използвани техники на заваряване, с изключение на пазарното заваряване. Моля, имайте предвид предръчленото ниво на защита в съответствие с EN 169 върху капака.

## "Спящ" режим

Патронът има функция за автоматично изключване, която увеличава срока на експлоатация. Ако светлината пада върху cartride за период около 10 минути по-малко от 1 Lux, тя автоматично се изключи. За да активирате отново касетата, тя трябва да бъде кратко излагната на дневна светлина. Ако съника патрона не може да се активира или не потъмнява, когато дъгата се запали, батерите трябва да се сменят.

## Гаранция и отговорност

Моля, вижте инструкциите на националните търговски организации на фирмата Optrel за гаранционните условия. За допълнителна информация в това отношение се обратете към дилър на Optrel във вашата район. Гаранция се дава само за дефекти на материалите при производството. В случаи на повреда от горди неправилно използване, неразрешени намеси или използване не по предназначението, указано от производителя, гаранцията или отговорността губят валидност. По същ начин, отговорността и гаранцията губят валидност, ако се използват разредни части, различни от продаваните от Optrel.

## Очакван живот на продукта

Заваряването касетата не е изтекъл срок на годност. Продуктът може да се използва, докато се появят без видими или невидими увреждания или функционални проблеми. живот на продукта

## Как се използва Quick Start Guide)

1. **Лента за глава.** Регулаторът за регулираща се лента (стр. 2) според размера на главата си. Натиснете назадното копче (стр. 2) и го завъртете, докато лентата за глава приложи здраво, но без да ги притиска.
2. **Разстояние от очите и място на маската.** Като освободите блокиращите кончета (стр. 2), можете да регулирате разстоянието между касетата и очите си. Регулирайте от двете страни, без да накланяте касетата. След това затегнете отново блокиращите кончета. Ъгълът на маската може да се регулира с въртящото се копче (стр. 4).
3. **Автоматичен/Ръчен режим на работа.** Преключвателят с пътъгач (стр. 5) се използва за настройка в режим на настройка на нивото на защита. В автоматичният режим нивото на защита се регулира автоматично според интензивността на светлината от дъгата посредством сензорите (стандарт EN 379-2003). В ръчен режим нивото на защита може да се настрои като се завърти кончето (стр. 4-5).
4. **Ниво на защита.** В "ръчен" режим нивото на защита може да се настройва в диапазона от DIN 9 до DIN 13, като се завърти кончето (стр. 4-5) в положение "N". Завъртете кончето, за да коригирате автоматично зададеното ниво на защита с един нюло на защита наризи или надлъжно, според предвидените с предпазители.
5. **Режим на шлайфане.** Натиснете кончето за нивото на защита (стр. 4), за да превключите касетата в режим на шлайфане. В този режим касетата е дезактивирана и остава в режим на пропускане на светлината. Активирането на режима на светлина се използва чрез зеления лампа светодиоден (LED) индикатор (стр. 4) отвътре на маската. За да дезактивирате режима на шлайфане, натиснете отново кончето за нивото на защита. След 10 минути режимът на шлайфане се изключва автоматично.
6. **Чувствителност.** Използвайте регулатора за чувствителността (стр. 5), за да настроите чувствителността към околната светлина. Чертената точка върху склата съответства на препрочътителната настройка на чувствителността в стандартна ситуация
7. **Пътъгач за сензорите.** Пътъгачът за сензорите може да се настройва в две различни положения. В зависимост от положението, ъгълът на дясната на околната светлина се намалява (стр. 5) или се увеличава (стр. 5), т.е. касетата реагира по-силно или по-слабо на околните източници на светлина
8. **Преключвателят за отваряне.** Преключвателят за отваряне (Delay) (стр. 5) дава възможност за избор на закъснение при отварянето от тъмно към светло. Кончето позволява плавно регулиране от тъмно към светло между 0.1-2.0 и с допълнителни "Twilight Function", предлагащи очите от Afterglow обекти.

## Почистване

Касетата и предният прозрачен щит трябва да се почистват редовно с мека кърпа. Нетрябва да се използват силни почистващи препарати, спирт или почистващи препарати с абразивно действие. Надраските и повредени прозрачни щитове трябва да се подменят.

## Съхранение

Маската за заваряване трябва да се съхранява на стайна температура и при ниска влажност. Съхранението на маската в оригиналната опаковка ще удължи експлоатационния живот на батерите.

## Смяна на предния прозрачен щит (стр. 6-7)

Натиснете едината от странничните щипки, за да освободите предния прозрачен щит, и го извадете. Закрепете новия преден прозрачен щит чрез едината страннична щипка. Дръжте и завъртете предния прозрачен щит към втората страннична щипка и го закачете на място. Това действието е известен натиск, за да гарантира, че уплътнението на предния прозрачен щит ще постигне желания ефект.

## Подмяна на батерите (стр. 3)

Касетата е снабдена със сменяеми литиеви батерии тип "копче", CR2032. Ако използвате шлем за заваряване с връзка за подаване на свеж въздух, трябва да отстраните лицето уплътнение, преди да смените батерите. Батерите трябва да се подменят, когато LED индикаторът на касетата започне да мига в зелено.

1. Свалете внимателно капака над батерите
2. Извадете батерите и ги изхвърлете в съответствие с националните нормативни разпоредби за специални отпадъци
3. Поставете батерите тип CR2032, както е показано
4. Внимателно поставете обратно капака над батерите

Ако касетата с филтер за затъмняване не се затъмнява при запазване на заваръчната дъга, проверете поляритета на батерите. За да проверите, дали батерите не са се източили, задръжте касетата среду юрк лампа. Ако зеленият LED индикатор започне да мига, батерите са източили и трябва да се подменят незабавно. Ако касетата за затъмняване не работи изправно, въпреки че батерите са подменени правилно, тя трябва да се бракува и да се подменят.

## Демонтиране/монтаж на касетата (стр. 6)

1. Дръжте кончето за нивото на защита
2. Внимателно свалете капака над батерите
3. Отблокирайте притискащата пружина на касетата, както е показано
4. Внимателно наклонете касетата и я извадете
5. Деблокирайте касетата, както е показано
6. Извадете щита Satellite през пропуката в маската
7. Завъртете щита Satellite на 90° и го вкарайте през отвора в маската
8. Премахнайте / замени сянка касета

Монтажното на касетата става в обратния ред.

## Отстраняване на проблеми

### Касетата не се затъмнява

- Регулирайте чувствителността (стр. 5)
- Сменете позицията на плъзгача за сензорите (стр. 5)
- Почистете сензорите или предния прозрачен щит
- Деактивирайте режима на шлайфане (стр. 4)
- Проверете потока на светлината до сензора
- Изберете ръчен режим (стр. 4-5)
- Подменете батерите (стр. 3)

### Прекалено светло ниво на защита

- Изберете ръчен режим
- В автоматичен режим на набиране (стр. 4-5) за-1 или -2 да поиска
- Подменете предния прозрачен щит (стр. 6-7)

### Прекалено тъмно ниво на защита

- Изберете ръчен режим
- В автоматичен режим на набиране (стр. 4-5) за-1 или -2 да поиска

### Блещуше на касетата

- Сменете позицията на превключвателя за отваряне (стр. 4)
- Подменете батерите (стр. 3)

### Слаба видимост

- Почистете предния прозрачен щит или касетата
- Регулирайте нивото на защита според процедурата на заваряване

### Маската за заваряване се пътъга

- Регулирайте/затегнете лентата за глава (стр. 2)

## Технически характеристики

(Запазваме си право да извършваме технически промени)

Ниво на защита	SL4 (режим на светло) SL5 - SL13 (режим на затъмняване)
Зашита от УВ/ЧЛЧ	Максимална защита в режим на светло и на затъмняване
Време на превключване от светло на затъмняване	170μs (23°C / 73°F) 110μs (55°C / 131°F)
Време на превключване от затъмняване на светло	0.1-2.0 сек "Twilight Function"
Размери на касетата	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28 inch
Размери на обзорното поле	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94 inch
Захраниване	Сърцевни елементи 2 бр. литиеви батерии от 3 V, сменяни (CR2032)
Тегло	500г / 17.637 унци
Работна температура	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Температура на съхранение	-20°C - 80°C / 4°F - 167°F
Класификация по EN 379	Оптичен клас = 1 Разсейване на светлината = 1 Хомогенност = 1 Зависимост от зрителния ъгъл = 1
Стандарти	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Резервни части (стр. 6-7)

- Маска без касета (5001 684)
- Касета, вкл. щит Satellite (5012 480)
- Преден прозрачен щит (5000.210)
- ремонтен комплект 2 (5003.501)
- Ремонтен комплект 1 (5003.250)
- Лента за глава със закопчалка (5003.250)
- Опорна попивща лента (5004.073 / 5004.020)



# SLOVENSKO

## Varnostna navodila

Pred uporabo čelade preberite navodila za uporabo čelade. Preverite, če je čelna leča pravilno nameščena. Če napak ni možno popraviti, je treba prenehati z uporabo kasete.

## Varnostni ukrepi in zaščitna opremljitev

Med varjenjem se sproščata toploča in sevanje, ki lahko povzročita poškodbo oči in kože. Ta izdelek ščiti oči in obraz. Menišenjem so vse oči že zaščitene pred ultravijoličastim in infrardečim sevanjem, ne glede na faktor zaščite. Za zaščito ostalih delov telesa nosite ustrezno zaščitno obleko. V nekaterih primerih lahko pri določenih osebah delci in med varjenjem sproščene substance povzročijo alergične kožne reakcije. Materiali, ki pridejo v stik s kožo, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije. Varnostna varilna čelada se sme uporabljati le za varjenje in brušenje, ne pa za druga dela. Optrel ne jamči za uporabo varilne čelade v drugačne namene od predpisanih ter za neupoštevanje navodil za uporabo. Čelada je primerna za vse varilne postopek, razen zalasersko varjenje. Prosimo, upoštevajte priporočeni nivo zaščite na pokrovu v skladu z EN169.

## Stanje pripravljenosti

Kaseto ima funkcijo samodejnega izklupa, ki poveča živiljenjsko dobo storitve. Če je jakost svetlobe na filtrskem vložku približno 10 minijarja od 1 luksa, se filtrski vložek samodejno izklopi. Za ponovno aktiviranje kasete mora biti solarna celica za kratke čas izpostavljena dnevni svetlobi. Če varilnega filtra ne morete ponovno aktivirati, in ne ugasne, ko nastane varilni oblik, pomeni, da ne deluje in ga treba zamenjati.

## Jamstvo in odgovornost

Glede jamstva si oglejte navodila nacionalne prodajne organizacije Optrel. Za dodatne informacije se obrnite na vašega prodajalca opreme Optrel. Jamstvo velja le za material in napake prizadel. V primeru poškodbe zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščene posege ali za uporabo, ki je proizvajalec ni predvidel, jamstvo in obveznosti prenehajo. Prav tako prenehajo veljati jamstvo in obveznosti, če se uporabljajo nadomestni deli, kji jih ni prodal Optrel.

## rok uporabe

Rok uporabe varilne čelade je neomejen. Izdelek se lahko uporablja, dokler se ne pojavi vidne ali nevidne poškodbe oziroma tako dolgo, dokler se na izdelku ne pojavijo funkcionalne težave.

## Način uporabe(Quick Start Guide)

- Celični trak.** Prilagodite zgornji celični trak (s. 2) na velikost vaše glave. Pritisnite zobati gumb (s. 2) in ga obmotite doljek celičnega traku varno ne seste, vendar brez stiskanja.
- Razdalja med očimi in koton čelade.** S pristopom izklepnih gumbov (s. 2-3), je možno nastaviti razdaljo med kaseto in očmi. Namestite ob strani enako in ne nagibajte. Potem ponovno pridržite izklepni gumb. Kot čelade je možno nastaviti z vrtljivim preklopnikom (s. 4).
- Samodejni/ročni način delovanja.** Drsnik stikalo (s. 5) se uporablja za nastavitev nivoja zaščite. V samodejnem načinu se nivo zaščite nastavi samodejno do intenzivnosti svetlobnega obloka s pomočjo senzorjev standard EN 379:2003. V ročnem načinu se nivo zaščite nastavi z vrtenjem gumba (s. 4-5).
- Nivo zaščite.** V «ročnem» načinu je stopnja zaščite z drsnikom mogoče nastaviti v obsegu stopenj od SL5 do SL9 in od SL9 do SL13. Drobne popravke lahko nastavite z obračanjem gumba potenciometra (s. 4-5). V «samodejnem» načinu gumb nivo zaščite ustreza standardu EN 379, če je vrtljiv preklopnik (s. 4-5) v položaju "N". Obrnjen gumb z okrekoja samodejno nastavljenega nivoja zaščite za eno stopnjo navzgor ali navzdol, odvisno o obsehe izbire.
- Način brušenja.** Pritisnite gumb za nivo zaščite (s. 4) in preklpite kaseto v način brušenja. V tem načinu kaseto deaktivira in ostane v svetleni načini. Aktivirani način brušenje je označen z utriprajčim rdečim LED (s. 4) v čeladi. Za deaktiviranje načina brušenja pritisnite gumb za nivo zaščite. Po 10 minutah se način brušenje samodejno ponastavi.
- Občutljivost.** Za nastavitev občutljivosti osvetlitve okolje, uporabite gumb za občutljivost (s. 5). Vrednost nastavitev "Super High" je prizeta nastavitev občutljivosti. Prilagodite jo lahko z obračanjem gumba. Območje "Super High" je območje zelo visoke svetlobe občutljivosti.
- Drsnik za občutljivost.** Drsnik za občutljivost lahko nastavite v dva položaja. Odvisno od položaja se zmanjša (s. 5) ali poveča (s. 5) kot detekcije osvetlitve okolice, tj. kaseta reagira slabše na svetlobne vire.
- Začetno stikalo.** Začetno stikalo (Delay) (s. 5) omogoča izbiro začetne zakasnitve med temo in svetlobo. Gumb omogoča zvezno nastavljanje od temne do svetle nastavitev 0,1 do 2,0 s, z dodatnim "Twilight Function" učinkom, ki vaše oči ščiti pred preostalom bleščanjem.

## Čiščenje

Kaseto in čelno lečo je treba redno čistiti z mehko kropo. Ni dovoljena uporaba močnih čistilnih sredstev, alkohola ali abrazivnih čistilnih sredstev. Oprskane in poškodovane leče je treba zamenjati.

## Hramba

Varilno čelado je treba hraniti pri sobni temperaturi in na nizki vlažnosti. Hramba čelade v originalni embalaži poveča živiljenjsko dobo baterij.

## Zamenjava čelne leče (s. 6-7)

Pritisnite na zaponko ter tako sprostite čelno lečo in jo odstranite. Namestite novo čelno lečo na eno strani v zaponko. Potegnite čelno lečo do druge zaponke in jo zapnite. To zahteva nekaj tlaka, da tako zagotovite tesnjenje tesnila na čelni leči.

## Zamenjava baterij (s. 3)

Kaseto ima izmenljive litijeve baterije, tipa CR2032. Če uporabljate varilno čelado s povezavo na svež zrak, morate pred zamenjavo baterij najprej odstraniti čelno tesnilo. Baterije je treba zamenjati, ko LED na kaseti utripa v zeleni barvi.

- Previdno odstranite pokrov baterij
- Odstranite baterije in jih oddložite skladno z nacionalnimi predpisi o posebnih odpadkih
- Vstavite baterije tipa CR2032, kot je prikazuje
- Previdno odstranite pokrov baterij

Če zaston kasete ne potemni, ko se pojavi varilni oblik, preverite polarizacijo baterij. Da preverite ali imajo baterije zadostno moč, držite zaston kasete na svetlobosvetilke. Če LED utripa v zeleni barvi, so baterije prazne in jih je treba takoj zamenjati. Če zaston kasete ne deluje pravilno, klubj pravilno vstavljenim baterijam, je neuporaben in ga je treba zamenjati.

## Odstranitev/namестitev kasete (s. 6)

- Izvlecite gumb za nivo zaščite
- Previdno odstranite pokrov baterij
- Sprostite zadrževalno vzmeti kasete, ko to prikazuje
- Previdno nagnite kaseto
- Odklepite satelit, kot to prikazuje
- Izvlecite satelit skozi režo v čeladi
- Satelit zavrtite za 90° in ga potisnite skozi odprtino v čeladi
- Odobrať/vymení odtej kazetu

Kaseto namestite v obratnem vrsthem redu.

## Iskanje napak

### Kasete ne potemni

- Nastavitev občutljivosti (s. 5)
- Spremeni položaj drsnika senzora (s. 5)
- Očistite senzorje ali čelno lečo
- Deaktiviranje načina brušenja (s. 4)
- Preverite dostop svetlobe do senzorja
- Izbira ročnega načina (s. 4-5)
- Zamenjava baterij (s. 3)

### Nivo zaščite je preveč svetel

- Izbira ročnega načina (s. 4-5)
- V avtomatskem režimu vytáčania (s. 4-5) na +1 alebo -2 sa opýtať
- Zamenjava čelne leče (s. 6-7)

### Nivo zaščite je preveč temen

- Izbira ročnega načina (s. 4-5)
- V avtomatskem režimu vytáčania (s. 4-5) na -1 alebo -2 sa opýtať

### Motrije na kaseti

- Položaj stikala zakasnitve (s. 4) prilagodite glede na vrsto varilnega procesa.
- Zamenjava baterij (s. 3)

### Slaba vidljivost

- Očistite čelno lečo ali kaseto
- Pripragodite nivo zaščite na varilni postopek
- Pojave/čajte svetlubo okolice

### Zdrsi varilne čelade

- Pripragodite/zategnjte čelni trak (s. 2)

## Podatki

(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Nivo zaščite	SL4 (svetlo način) SL5 – SL13 (temen način)
UV/IR zaščita	Največja stopnja svetlega in temnega načina
Čas preklopa iz svetlobe v temo	170μs (23°C / 73°F) 110μs (55°C / 131°F)
Čas preklopa iz svetlobe v temo	0.1 - 2.0 s "Twilight Function"
Dimenzije kasete	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimenzije vidnega polja	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje	Sončne celice, 2 L13V bateriji, izmenljivi (CR2032)
teža	500 g / 17.637 oz
Delovna temperatura	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura sklediščenja	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klasifikacija po EN379	Optični razred = 1 Razprtitev svetlobe = 1 Homogeničnost = 1 Odvisnost od vidnega kota = 1
Standardi	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Nadomestni deli (s. 6-7)

- Čelada (brez kasete) (5001.684)
- Kasete s satelitom (5000.480)
- Čelna leča (5000.210)
- Opravná sada 2 (5003.501)
- Notranja zaščitna leča (5000.001)
- Opravná sada 1 (Gumb potenciometra, Gumb za občutljivost, Pokrov baterije) (5003.500)
- Čelni trak s sporkom (5003.250)
- Potni trak (5004.073 / 5004.020)

# ROMÂNĂ

## Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi casca. Verificați că lentila de acoperire față să fie corect pușă. Dacă nu pot eliminate erorile, trebuie să nu mai folosiți cartușul.

## Precăutări și restricții de protecție

În timpul procesului de sudare se dețină căldură și radijații care pot cauza leziuni ale ochilor și pielei. Acest produs oferă protecție ochilor și feței. Când purtați casca, ochii sunt deținute protejată la radijații ultraviolete și infraroșii indiferent de nivelul de umbrire. Pentru a vă proteja restul corpului, trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. În anumite situații particulele și substanțele eliberate în timpul procesului de sudare pot genera la persoanele cu anumite predispoziții reacții alergice ale pielei. Materialele care vine în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile la astfel de reacții. Casca de protecție pentru sudură trebuie folosită numai la sudură sau polizare și nu pentru alte aplicații. Optrel nu își asumă nici o responsabilitate în situația în care casca de sudură este folosită în alte scopuri decât cele precizate sau dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate. Casca este adecvată pentru toate procedurile de sudură omologate, cu excepția sudurii cu laser. Vă rugăm să luați la cunoștință nivelul de protecție recomandat în concordanță cu EN169 de pe copertă.

## Regim de repaus

Cartușul are o funcție automată de deconectare, care prelungeste durata de utilizare. Dacă nicio lumină nu cade pe celulele solare timp de aproximativ 10 minute sub 1 Lux, cartușul se oprește automat. Pentru a reactiva cartușul, celulele solare trebuie expuse un timp scurt la lumina zilei. Dacă filtrul de sudare nu poate fi reactivat sau nu se opacizează când arcul sudurii este amorsat, trebuie considerat că nefuncțional și înlocuit.

## Garanție și responsabilitate

Pentru prevenirea de garanție, vă rugăm să vedeați instrucțiunile organizației naționale de vânzare a Optrel. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să contactați reprezentantul Optrel. Garanția este acordată doar pentru defecțiuni de material și fabricație. În cazul în care apar defecțiuni datorate utilizării incorrecte, intervențiilor neautorizate sau unor utilizări neconforme cu cele prevăzute de producător, garanția sau responsabilitatea producătorului nu mai sunt valabile. Deasemenea garanția nu mai este valabilă dacă se folosesc piese de schimb altele decât cele vândute de către Optrel.

## Mod de utilizare (Quick Start Guide)

- Banda pentru cap.** Ajustați banda superioară (p. 2) la mărimea capului dumneavoastră. Apăsați butonul cu clichet (p. 2) și rotați până când banda pentru cap este prinșă în siguranță, dar fără a exercita presiune.
- Distanța de la ochi și unghiu căstii.** Prin eliberarea butoanelor de blocare (p. 2-3), distanța dintre cartuș și ochi poate fi ajustată. Ajustați amândouă părțile în mod egal și în basculăt. Apoi strângeți din nou butoanele de blocare. Unghiu căstii poate fi reglat prin butonul rotativ (p. 4).
- Mod de operare automat/manual.** Comutatorul găsit (p. 5) este folosit pentru a seta modul de reglare a nivelului de protecție. În modul automat, nivelul de protecție este ajustat automat la intensitatea lumini arcului de către senzori (standard EN 379:2003). În modul manual, nivelul de protecție poate fi setat prin rotirea butonului (p. 4-5).
- Nivelul de protecție.** În modul „manual”, nivelul de protecție poate fi setat prin cursorul intervalului între nivelul intervalului SL5-SL9 și SL9-SL13. Reglați fin poate fi stabilit prin reglarea butonului potențiometrului. În mod „automat”, nivelul de protecție corespunde standardului EN 379, dacă butonul rotitor (p. 4-5) este întrată în poziția „N”. Rotiți butonul pentru a corecta nivelul setat de protecție automată la o treptă mai ridicată sau mai scăzută, în funcție de preferință.
- Mod pentru polizare.** Apăsați butonul de nivel de protecție (p. 4) pentru a comuta cartușul la modul pentru polizare. În acest mod cartușul este dezactivat și ramane în mod clar. Activarea modului pentru polizare este indicată de LED-ul (p. 4) rosu în interiorul în interiorul căstii. Pentru a dezactiva modul pentru polizare, apăsați din nou butonul de nivel de protecție. După 10 minute, modul pentru polizare este resetat în mod automat.
- Sensibilitate.** Folosiți butonul de sensibilitate (p. 5) pentru a determina sensibilitatea lumii ambientale. Granita zonei „Superreditică” este setată de sensibilitate standard. Prin rotirea butonului, aceasta poate fi personalizată în zona „Superreditică” se poate realiza o sensibilitate maximă la lumina ambientală.
- Buton găsit senzor.** Butonul găsit al senzorului poate fi fixat în două poziții diferite. În funcție de poziție, unghiu detectării lumii ambientale este redus (p. 5) sau majorat (p. 5), respectiv cartușul reacționează mai mult sau mai puțin puternic la sursele de lumină înconjurătoare.
- Întrerupător pentru deschidere.** Întrerupătorul pentru deschidere (Delay) (p. 5) permite selectarea unui interval de timp de deschidere de la opac la clar. Butonul permite ajustarea unei infinită de la întuneric la lumina între 0.1 și 2.0 s, cu un „Twilight Function” care protejează ochii împotriva obiectelor fotoluminogene.

## Curățare

Cartușul și lentila lentila de acoperire față trebuie curățate periodic cu o lăvă moale. Nu trebuie folosiți agenți puternici de curățare, alcool sau agenți de curățare abrazivi. Lentilele zgâriate sau deteriorate trebuie înlocuite.

## Depozitare

Casca de sudură trebuie depozitată la temperatura camerei și la umiditatea joasă. Depozitarea căștii în ambalajul original va crește durata de viață funcțională a bateriilor.

## Înlocuirea lentilei de acoperire față (p. 6-7)

Apăsați clema laterală pentru a elibera lentila de acoperire față și o îndepărtați. Atașați noua lentilă de acoperire față la clema laterală. Trageți lentila de acoperire față în jurul celei de a două cleme și o fixați în locaș. Această acțiune necesită o anumită presiune pentru a ne asigura de efectul dorit al garniturii lentilei de acoperire față.

## Înlocuirea bateriei (p. 3)

Cartușul are baterii Lithium tip pastilă ce pot fi înlocuite, tip CR2032. Dacă folosiți casca de sudură cu un record de aer proaspăt, trebuie să scoateți garnitura de etanșare a feței înainte de a înlocui baterile. Baterile trebuie înlocuite când LED-ul de pe cartuș luminează intermitent verde.

1. Îndepărtați cu atenție capacul baterior
2. Îndepărtați baterile și evacuați-le conform reglementărilor naționale privitoare la deșeurile speciale
3. Introduceți baterile de tip CR2032, așa cum se arată
4. Reasetați cu atenție capacul baterior

În cazul în care cartușul de umbrire nu opacizează atunci când este amorsat arcul suduri, vă rugăm să verificați polaritatea bateriilor. Pentru a verifica dacă baterile mai au suficientă energie, înțelegeți cartușul de umbrire contra unei lămpi strălucitoare. Dacă LED-ul verde luminează intermitent, baterile sunt consumate și trebuie înlocuite imediat. Dacă cartușul de umbrire nu funcționează corect, cu toate că baterile au fost corect înlocuite, trebuie declarat nefuncțional și înlocuit.

## Îndepărțarea/installarea cartușului (p. 6)

1. Extrageți butonul de nivel de protecție
2. Îndepărtați cu atenție capacul baterior
3. Deblocați arcul de reținere a cartușului, așa cum se arată
4. Basculați cu atenție cartușul în exterior
5. Deblocați satelitul, așa cum se arată
6. Trageți în exterior satelitul prin orificiul din cască
7. Rotiți satelitul cu 90° și împingeți prin orificiu în cască
8. Scoateți/înlocuiți cartușul de umbra

Cartușul se montează în ordinea inversă.

## Detectarea și remedierea defectiunilor

### Cartușul nu se opacizează

- Reglați sensibilitatea (p. 5)
- Schimbați poziția butonului glisant al senzorului (p. 5)
- Curățați senzori sau lentilele de acoperire din față
- Dezactivați modul pentru polizare (p. 4)
- Verificați fluxul de lumină către senzor
- Selectați modul manual (p. 4-5)
- Înlocuiți baterile (p. 3)

### Nivelul de protecție este prea clar

- Selectați modul manual (p. 4-5)
- În dial modul automat (p. 4-5), la +1 sau +2 cere
- Înlocuiți lentilele de acoperire față (p. 6-7)

### Nivelul de protecție este prea opac

- Selectați modul manual (p. 4-5)
- În dial modul automat (p. 4-5), la -1 sau -2 cere

### Cartușul năpâină

- Reglați poziția comutatorului cu temporizare la procedura de sudare (p. 4)

### Înlocuirea bateriei (p. 3)

#### Vizibilitate slabă

- Curățați lentilele de acoperire din față sau cartușul
- Adaptați nivelul de protecție la procedura de sudare
- Intensificați iluminarea ambientală

#### Casca de sudură alcunecă

- Ajustați/strângeți banda capului (p. 2)

## Specificații

(Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice)

Nivelul de protecție	SL4 (mod clar) SL5 – SL13 (mod opac)
Protecție UVIR	Protecție maximă în modurile clar și opac
Timpul de comutare de la clara opacă	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Timpul de comutare de la opacă la clara	0.1-2.0 s cu "Twilight Function"
Dimensiunile cartușului	90 x 110 x 7 mm   3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimensiunile cămpului vizual	50 x 100 mm   1.97 x 3.94"
Alimentare cu energie	Celule solare, 2 buc. baterii Li 3V înlocuibile (CR2032)
Greutate	500 g / 17.637 oz
Temperatura de utilizare	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura de depozitare	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Clasificare conform EN379	Clasa optică = 1 Dispersia lumii = 1 Omogenitate = 1 Dependență de unghiul de vedere = 1
Standarde	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Piese de schimb (p. 6-7)

- Cască fără cartuș (5001.684)
- Cartuș, inclusiv satelit (5012.480)
- Lentilă de acoperire față (5000.210)
- Kit de reparare 2 (5003.501)
- Lentilă de protecție interioară (5000.001)
- Kit de reparare 1 (Buton potențiometru, Buton sensibilitate, Capac bateriei) (5003.500)
- Banderolă de cap cu strângere (5003.250)
- Bandă antitranspirație (5004.073 / 5004.020)

## Ohutusjuhised

Palun lugege enne kiivri kasutamist läbi kasutusjuhised. Kontrollige, kas esikatte klaas on paigaldatud korrektult. Kui vigane kõvvaldamine ei ole võimalik, tuleb sirmi kasutamine lõpetada.

## Ettevaatusabinõud ja turvapirangud

Keevitustoimingu ajal eraldub kuumust ja kürgust, mis võivad kahjustada silmi ja nahka. Antud toode pakub kaitse silmadele ja näole. Kiivrit kandes on teie silmad, hoollimata varjetasemest, alati ultravioleti- ja infrapunaikiiruse eest kaitsud. Ülejäändub kehapiirkondade kaitsmiseks tuleb kanda vastavat kaitserõivastust. Teatud asjaoludel võivad keevitustoimingu käigus eralduvad osakesed ja ained põhjustada vastava eelseodumusega isikute nahal allergilisi reaktsioone. Nahaga kokkupuutuvat materjalid võivad põhjustada vastuvõtlikul isikutele allergilisi reaktsioone. Keevitamiseks mõeldud kaitsekiirvini tohib kasutada ainult keevitamisel ja lihvimisel, kuid mitte muude toimingute teostamiseks. Optrel ei kannata mingisugust vastutust, kui keevitustööks kasutatakse mitteisotstarbelisi või kasutusjuhiseid eirates. Kiiver sobib kasutamiseks kõigi väljakujunenud keevitustoimingu puhul, välja arvatud laserkeevitus. Palun põdrake tähelepanu ümbrisel märgitud soovitatavale kaitsetasemele, mis on vastavuses standardiga EN169.

## Puhkerežim

Sirni on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis pikendab selle kasutusiga. Kui kasettile langeb valgust vähem kui 1 luks ligikaudu 10 minuti jooksul, lülitub kassett automaatselt välja. Sirni sisselfülitamiseks piisab päävevalguse lühiajalisest langemisest pääkesepäratele. Kui keevitustööfiltri ei ole võimalik siisse lülitada või see ei tunne keevituskaare süttimiseni, tuleb see lugeda mittetöötavaks ja välja vahetada.

## Garantii ja vastutus

Garantitingimustega tulvumiseks vaadake Optrel üleriikliku müügiorganisaatsiooni ettekirjutust. Asjakohase lisatäabe saamiseks pöörduge Optrel edasimüüja poole. Garantiitööd ainult materjal ja tootmisdefekte puhul. Sobimatust kasutamiseest, omavallusest seksumiseest või tootja poolt mitte ette nähtud kasutusviisist tingitud kahjuide korral garantii ega vastutus ei kehti. Samuti ei kehti garantii ega vastutus juhul, kui kasutatakse varuusi, mida pole müünud Optrel.

## Oodatav kasutusaeig

Keevituskiirv ei ole kasutusaeig piiratud. Toodet on võimalik kasutada kuni tekivad nähtavad või nähtamatud vigased või funktsionaalsed probleemid

## Kuidas kasutada (Quick Start Guide)

- Peapael.** Kohendage ülemist reguleerimispaela (p. 2) vastavalt oma pea mõõtmetele. Vajutage pöörknupp (p. 2) siisse ja keerake seda, kuni peapael istub kindlasti, kuid surve! avaldamata.
- Kaugus silmatest ja kiivri kalendur.** Lukustusnupude vabastamisel (p. 2-3) saab reguleerida sirjasti silmade vahelist kaugust. Reguleerige mõlemast külgel ühendoodi ja ärge kallutage. Seejärel kinnitage uuesti lukustusnupud. Kiivri kalendurina saab reguleerida pöördnuppu (p. 4) abi.
- Automaatne/manualne töörežiim.** Liuglüliti (p. 5) kasutatakse kaitsetaseme seadistusrežiimi määramiseks. Automaaatrežiim reguleeritakse kaitsetaset abil automaatselt vastavalt valguskaare intensiivsusel (standard EN 379:2003). Manuaatrežiim saab kaitsetaset määratud nuppu (p. 4-5) keeramisega.
- Kaitsetase.** Kasutisrežiimis saab kaitsetaset seadistada luugiri määratud vahemikus tasemetel SL5 kuni SL9 ja SL9 kuni SL13. Peenseadistust saab reguleerida potentsiomeetri rupuga (p. 4-5). Automaatrežiimist vastab kaitsetase standardile EN 379, kui pöördnupp (p. 4-5) on asendis "N". Keerake nuppu, et korrigipeida automaatselt määratud kaitsetaset olenevalt soovist ühe võrra üles või alla.
- Lihvimisrežiim.** Sirni lihvimisrežiimile lülitamiseks vajutage kaitsetaseme nuppu (p. 4). Antud režiimis on sirm deaktiviteeritud ja püsib heledas režiimis. Sisselülitatud lihvimisrežiimi lähistab punane vilkuv LED-tuli (p. 4) kiivri sees. Lihvimisrežiimi deaktiviteerimiseks vajutage uuesti kaitsetaseme nuppu. 10 minuti möödmünsel lähtestatakse lihvimisrežiim automaatselt.
- Tundlikkus.** Ümbritsevavälgustundlikkuse määramiseks kasutage tundlikkusnuppu (p. 5). "Ülkörge" ala piir on standardne välgustundlikkuse seadistus. Piire saab seadistada nuppu keerates. "Ülkörge" ala saab saavutada maksimaalsel välgustundlikus.
- Anduri luugur.** Anduri luuguri saab seadistada kahte eri asendisse. Olenevalt asendist vähendatakse (p. 5) või suurendatakse (p. 5) ümbritsevava valguse tuvastamisnurka, st sirni reageerib ümbritsevatele valgusallikatele rohkem või vähem intensiivselt.
- Avanismüülitüüt.** Avanismüülitüüt (Delay) (p. 5) võimaldab valida avanemisviivitust tumedast heledani. Nupp võimaldab peeneseadistust tumedast heledani vahemikus 0,1 kuni 2,0 s koos täiendava kuhutiseefekti, mis kaitseb silmi järelša oblikkeitde eest.

## Puhastamine

Sirni ja esikatte klaasi tuleb puhastada regulaarselt pehme riidelapiga. Kasutada ei tohi tugevatoimelisi puhastusaineid, alkoholi ega sõövitava toimega puhastusaineid. Kriimustatud või kahjustatud klaas tuleb välja vahetada.

## Hoiustamine

Keevituskiirv tuleb hoiustada toatemperatuuril madala õhuniiskusega ruumis. Kiivri hoiustamine originaalpakendis suurenendab patareide kasutusiga.

## Esikatte klaasi vahetamine (p. 7)

Vajutage esikatte klaasi vabastamiseks siisse üks kükklamber ja seejärel eemaldage klaas. Ühendage uus esikatte klaas ühe kükklambriga. Tömmake esikatte klaasi teise kükklambri ja kinnitage see oma kohale. Antud toiming vajab teatava surve rakendamist, et tagada esikatte klaasi tihendi soovitud toimet.

## Patarei vahetamine (p. 3)

Sirmsi kasutatakse CR2032-tüüpi vahetatavaid liitium-nööppatpareisid. Kui te kasutate värskे õhu ühendusega keevituskiirv, tuleb enne patarei vahetamist eemaldada näotihed. Patarei tuleb välja vahetada siis, kui siini LED-tuli vilgeb roheline.

- Eemaldage ettevaatlikult patarei kate.
- Eemaldage patarei ja vanage neist vastavalt erijäätmetele kehtestatud riiklikele normatiividile.
- Sisestage CR2032-tüüpi patarei nagu näidatud joonisel.
- Asetage ettevaatlikult patarei kate

Kui varjeesim ei tunne keevituskaare süttimiseni, kontrollige patarei polaarsust. Kontrollimaks, kas patarei tööleviimus on pisav, hoidke varjeesim vastu eredat läbimulgust. Kui roheline LED-tuli vilgeb, siis on patareid tühjenenud ja need tuleb viivitamatult välja vahetada. Kui varjeesim ei tööta, vahatamata korrektset teostatud patareivahetusele, korralikult, tuleb sirm lugeda kasutamiskõlbmatuks ja välja vahetada.

## Sirmi eemaldamine / ümbriselt (p. 6)

- Tömmake välja kaitsetaseme nupp
- Eemaldage ettevaatlikult patarei kate
- Avage sirmi kinnitusvedru nagu näidatud joonisel
- Kallutage sirm ettevaatlikult välja
- Avage satelliit nagu näidatud joonisel
- Tömmake satelliidi kiiru lõhe kaudu välja
- Põdrake satelliit "90° ja lükake see läbi kiivri ava
- Eemalda / asenda varjus kasset

Sirni paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

## Veotsing

### Sirm ei tundne

- Reguleerige tundlikkust (p. 5)
- Muudke anduri liuguri asendist (p. 5)
- Puhastage andurid või esikatte klaas
- Lülitage lihvimisrežiim välja (p. 4)
- Kontrollige andurile langevat valgusvoogu
- Valige manuaalrežiim (p. 4-5)
- Vahetage patareid (p. 3)

### Kaitsetase liiga hele

- Valige manuaalrežiim (p. 4-5)
- Automaatrežiimis asendisse (p. 4-5), et +1 või +2 paluda

### Sirm väreleb

- Reguleerige asendit viitelülitiga (p. 4) keevitusprotseduuris.
- Vahetage patareid (p. 3)

### Kehv nähtavus

- Puhastage esikatte klaas või sirm
- Reguleerige kaitsetaset vastavalt keevitustoimingle
- Surendage ümbrisleva valguse taset

### Keevituskiirve libiseb

- Reguleerige pinguldage peapaela (p. 2)

## Tehnilised andmed

(Me jätkame endale õiguse viia läbi tehnilisi muudatusi)

Kaitsetase	SL4 (hele režiim) SL5 – SL13 (tume režiim)
UV/IR-kaitse	Maksimaalne kaitse heledas ja tumedas režiimis
Lülitumisega heledas tumedasse	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Lülitumisega tumedast heledasse	0.1-2.0 koos "Twilight Function"
Sirmi mõõtmid	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Vaatevälja mõõtmused	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94"
Toide	Patareipareid, 2 tk, Li-patarei 3V, vahetatavad (CR2032)
Kaal	500 g / 17.637 unsi
Töötömerkat	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Hoiustamisrežiim	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifikatsioon vastavalt standardele EN379	Optiline klass = 1 Valguse hajutus = 1 Homogeensus = 1 Nähtavuse sõllytusnurk = 1
Standardid	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Komplekti osad (p. 6-7)

- Kliiver ilma sirmita (5001.684)
- Sirm, sh satelliit (5012.480)
- Esikatte klaas (5000.210)
- Repair kit 2 (5003.501)
- Sisemine kaitseklas (5000.001)
- Repair kit 1 (Potensiomeetri nupp, Tundlikusnupp, Patarei kate (5003.500))
- Kinnitaja peapael (5003.250)
- Higipael (5004.073 / 5004.020)

# LIETUVIŠKAI

## Saugos nurodymai

Prieš naudodami apsauginį šalmą prašom perskaityti naudojimo instrukcijas. Patikrinkite, ar priekinio dangtelio lešis tinka įtinkamai. Jei nepavyksta pašalinti trikičių, privalote nutraukti kasetės naudojimą.

## Atsargumo priemonės ir apribojimai apsaugos sumetimas

Suvirinimo proceso metu išskiria siliumai ir spinduliuotė, kurios galįja pažeisti akis ir rodą. Šis gaminys teikia akių iš video apsauga. Užsiėdus apsauginiui šalmu, jūsų akys visada būna apsaugoti nuo ultravioletinės ir infraraudonos spinduliuotės, neprisklausomi nuo užtamsuminio lygio. Norėdami apsaugoti kitas savo kūno dalis, taip pat privalo viltkti tinklekus apsauginius drabuzius. Esant tam tikroms aplinkybėms, suvirinimo proceso metu išskyrusios dailelės ir medžiagos, išvergiantys iškūnėjimais, asmenims gali sukelti alerginę odos reakciją. Medžiagos, kurios patenka ant odos, jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją. Suvirinimo apsauginis šalmas leidžia naudoti tik atliekančiam suvirinimui ir šifavimui, o ne bet kokius kitus darbus. „Optrel“ nepriimaats alkoholinius atvejus, kai suvirinimo apsauginis šalmas naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijų. Šis apsauginis šalmas linkvuozius vienos žinomomis suvirinimo procedūroms, išskyrus lazerinį suvirinimą. Prašom atkreipti dėmesį į rekomenduojamą apsaugos lygi pagal EN 169, nurodytą ant dangtelio.

## Neįgaliai režimas

Kasetėje išteigtas automatinis išsiųjimo režimas, kuri pagaliau naudojimo trukmę. Jei imaždaug 10 minučių ant kasetės krentanti šviesa yra silpnės nei 1 luksas, kasetė automatiškai išsiųjus. Norint vėl įjungti kasetę, saulės elementus trumpai laikyti turi veikti dienos šviesa. Jei suvirinimo filtruo neįmanoma vėl įjungti arba jis nepatameja uždegus suvirinimo lanką, suvirinimo filtras laikytinas neveikiančiu ir jį būtina pakeisti.

## Garantija ir atsakomybė

Garantijos sąlygos išdėstytoje „Optrel“ prekybos įmonės jūsų šalyje instrukcijoje. Dėl išsamesnės informacijos ūkius klaušius prašom kreipktis į jus aptarnaujančią „Optrel“ prekybos atstovą. Garantija suteikiama iki medžiagų ir gamybos broku. Atsirdus gedimui, kuriu priežastis yra netinkamus naudojimus, arydmas be leidimo arba naudojimas ne pagal gamintojo nurodytą paskirtį, garantija arba atsakomybė nebegalioja. Atsakomybė ir garantija taip pat nebegalioja, jei naudojamos atsarginės daly, išgytos ne iš „Optrel“.

## Numatomas galiojimo laikas

Suvirinimo šalmas neturi galiojimo termino. Produktas tinkamas naudoti tol kol neatsisiraunda matomų ar nematomų pažeidimų ar funkcinių problemų.

## Kaip naudoti (Quick Start Guide)

- Antgalvinė juosta.** Sureguliuokite viršutinę reguliuavimo juostą (psl. 2) pagal savo galvos dydį. Ispauskite retekinę rankenelę (psl. 2) ir ją suskrite tol, kol antgalvinė juosta priglus tvirtai, tačiau nespaus galvos.
- Atstumas nuo klio ir apsauginio šaldo kampos.** Atleidus fiksavimo rankenelės (psl. 2-3), galima sureguliuoti atstumą tarp kasetės ir akių. Abi puses sureguliuokite vienodai ir nepakreipkite. Paskui vėl užveržkite fiksavimo rankenelę. Apsauginio šaldo kampos galima sureguliuoti su kaimanėle (psl. 4).
- Automatinis / rankinis veikimo režimas.** Slankusis perjungiklis (psl. 5) naudomas apsaugos lyginio nustatymui nustatyti. Įjungus automatinį režimą, apsaugos lygis per jutiklius (standartas EN 379-2003) automatiškai numatomas pagal vienos lanko intensyvumą. Įjungus rankinį režimą, apsaugos lygi galima nustatyti rankenelėje (psl. 4-5).
- Apsaugos lygis.** Rankinio režimu nustatytu slanksteliu pasirenkant norimą iš šių intervalų: nuo SLS 1 iki SLR 1 ar nuo SLS 1 iki SL13. Tiksliai nustatyti norimą lygi galima pasukant potenciometru rankenelę (psl. 4-5). Naudojant automatinį režimą, apsaugos lygis atitinka standartą EN 379, jei sukamoto rankenelę (psl. 4-5) yra pasukta į padėtį „N“. Sukamai siba rankenelę, galite savo nuožiura pakoreguti automatiškai nustatyti apsaugos lygi į jūrinių arba sunauminti vienos apsaugos lygiu.
- Šifavimo režimas.** Norėdami perjungti kasetę į šifavimo režimą, paspauskite apsaugos lygio rankenelę (psl. 4). Įjungus ši režimą, kasetė atjungiamina ir toliau veikla šviesiuoją režimu. Įjungta šifavimo režime roda raudos blyskintis vienos diodas (psl. 4), esantis apsauginio šaldo viduje. Norėdami išjungti šifavimo režimą, dar kartą paspauskite apsaugos lygio rankenelę. Po 10 minučių šifavimo režimas automatiškai atstomatoma.
- Jautrius.** Norėdami nustatyti išorinio apšvielimo jautri, naudokite jautrią rankenelę (psl. 5). Itin auškostos sritis, „Super High“ riba yra standartinė jautrumo nustatymas.
- Jutiklių slankiklis.** Jutiklių slankliklių galima nustatyti į dvi skirtinges padėties. Prieklausomai nuo padėties, išorinio apšvielimo kampas sumažėja (psl. 5) arba didėja (psl. 5), t. y. kasetė stipriai arba silpnai reaguoja į išorinio apšvielimo šaltinius.
- Atidarymo perjungiklis (Delay).** (psl. 5) teikia galimybę pasirinkti atidarymo dėla persiungiant į tamsojį į šviesuį režimą. Ji galima nustatyti rankenelėje. Prie itin aušksto „Twilight Function“ nustatymo pasiekiamas maksimalus vienos jautrumas.

## Valymas

Kasetė į priekinio dangtelio lešį būtina reguliariai valyti minkštų audeklų. Negalima naudoti stiprių valiklių, spirito ar abrazivinių valiklių. Subražytus ar apgaudintus liešus būtina pakeisti.

## Laikymas

Suvirinimo apsauginis šalmas turi būti laikomas kambario temperatūros ir mažos drėgmės sąlygomis. Laikant apsauginį šalmą originaliojoje pakuoje, paliegti bateriju naudojimo trukmę.

## Priekinio dangtelio liešio keitimas (psl. 6-7)

Ispauskite vieną šoninį gnybtą, kad priekinio dangtelio liešis atsislavinčia, paskui ji nuimkite. Naują priekinio dangtelio liešą įspauskite į vieną šoninį gnybtą. Priekinio dangtelio liešą patraukite prie antro šoninio gnybtų ir įspauskite į gnybtą. Šis veiksmas atliekamas nestipriu spaudžiant, kad priekinio dangtelio liešo tarptinklis

tinkamai atliktų savo funkciją.

## Bateriju keitimas (psl. 3)

Naudojami keičiamieji tabletės tipo ličio elementai (tipas CR2032). Jei naudojate suvirinijo apsauginį šalmą su šviežio oro jungtimi, prieš keitindami baterijas turite nuimti veido sandariklį. Baterijas būtina pakeisti, kai kasetėje yra išleistos dviadas blyski žaliai šviesa.

- Atsargai nuimkite baterijas iš išmeskite jas pagal šalyje galiojančias specialiai įtinkuojančias funkcinėmis.
- Išmargi baterijas iš išmeskite jas pagal šalyje galiojančias specialiai įtinkuojančias funkcinėmis.
- Įdeikite CR2032 tipo baterijas, kai pavaizduota paveikslė.
- Atsargai uždeikite baterijų dangtelį.

Jei užtamsuminio kasetė nepamatėsmele užlegus suvirinimo lanką, prašom patikrinti baterijų polarizaciją. Norėdami patikrinti, ar baterijose dar yra pakankamai energijos, palaukykite užtamsuminio kasetės priešais skaisčią lempą. Jei žalias vienos dviadas blyksi, baterijos yra išleistos. Baterijos yra užtamsuminio kasetės priešais. Jei užtamsuminio kasetė neveikia tinkamai, nors baterijos buvo pakeistos išslykingai, jų laikytina nelinkama naudoti ir jų būtina pakeisti.

## Šalinate / montuojant kasetę (psl. 6)

- Ištraukite apsaugos lygio rankenelę.
- Atsargai nuimkite baterijų dangtelį.
- Atkabinke kasetės fiksavimo sprukočę, kai pavaizduota paveikslė.
- Kasetė atsargiai pakreipkite į ištraukite.
- Atkabinke priedelį, kai pavaizduota paveikslė.
- Priedelį ištraukite per šalme esant tarpo.
- Priedelį pasukite 90° kampu į išstumkite per šalme esančią skydę.
- Pasālinių / pakelite atspalvių kasetę.

Kasetė įdėmatra atmirkštine tvarka.

## Gedimai ir į jū šalinimas

### Kasetė nepamatėsmele

- Sureguliuokite jutri (psl. 5)
- Pakeiskite jutiklius slankliklių padėti (psl. 5)
- Nuvulykite jutiklius arba priekinio dangtelio liešą.
- Išjunkite šifavimo režimą (psl. 4)
- Patikrinkite vienos srautą į jutiklius.
- Pasirinkite rankinį režimą (psl. 4-5)
- Pakeiskite baterijas (psl. 3)

### Apsaugos lygis per žemės

- Pasirinkite rankinį režimą (psl. 4-5)
- Automatinio režimo pasirinkimo ratuka (psl. 4-5) su +1 arba +2 užduoti

### Apsaugos lygis per priekštą

- Pasirinkite rankinį režimą (psl. 4-5)
- Automatinio režimo pasirinkimo ratuka (psl. 4-5) su +1 arba +2 užduoti

### Kasetė mirga

- Pakoreguokite atidėjimo jungiklio (psl. 4) padėti suvirinimo procedūrai.
- Pakeiskite baterijas (psl. 3)

### Prastas matomumas

- Nuvulykite priekinio dangtelio liešą arba kasetę
- Apsaugos lygi nustatykite pagal suvirinimo procedūrą
- Padidinkite išorinį apšvielėtą

### Suvirinimo apsauginis šalmas nuslysta

- Sureguliuokite įtempkite antgalvinę juostą (psl. 3)

## Techninių duomenys

(Mes pasiliepame teisės daryti techninių pobūdžio pakeitimų)

Apsaugos lygis	SL4 (šviesusis režimas) SL5 – SL13 (tamsuminis režimas)
Apsaugos nuo UV / IR spinduliuotės	Maksimali apsauga naudojant šviesuji ir tamsuji režimus
Persiungimo į šviesojo režimo įtamšūji režimo laikas	170us (23°C / 73°F) 110us (55°C / 131°F)
Persiungimo į tamsiojo režimo į šviesuji režimo laikas	0.1–2.0s su „Twilight Function“
Kasetės matmenys	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28 colio
Regos lauko matmenys	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94 colio
Elektros maitinimas	Saulės elementai, 2 vnt. Li-Ion baterijos, 3 V, keičiamosios (CR2032)
Masė	500 g / 17.63 uncijos
Darbinė temperatūra	-10 °C – 70 °C / -4 °F – 157 °F
Laikymo temperatūra	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Klasifikacija pagal EN 379	Optinė klasė = 1 Šviesos skaidla = 1 Vienalytiškumas = 1 Regos kampo priklausomybė = 1
Standartai	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Atsarginės dalys (psl. 6-7)

- Apsauginio šalmas be kasetės (5001.684)
- Kasetė su priedeliu (5012.480)
- Priekinio dangtelio liešis (5000.210)
- Remontinis komplektas 2 (5003.501)
- Vidinis apsauginis liešas (5000.001)
- Optinė klasė = 1  
Šviesos skaidla = 1  
Vienalytiškumas = 1  
Regos kampo priklausomybė = 1
- Remontinis komplektas 1 (Potenciometro rankenelė, Jautrių rankenelė, Baterijų dangtelis (5003.500))
- Antgalvinė juosta su virčiu (5003.250)
- Prakaita sulaikejančia juosta (5004.073 / 5004.020)

# LATVIEŠU

## Drošības tehnikas noteikumi

Pirms kārtrīdzības, izslēt, lūdzu, ekspluatācijas instrukciju. Pārbaudiet, vai priekšējais caurspīdīgais vāks ir uzstādīts pareizi. Ja no kūdām nav iespējams izvairīties, jums ir jāpārtrauc kārtrīdzība lietošana.

## Piesardzības pasākumi un ierobežojumi

Metināšanas laikā izdzīs siltums un starojums, kas var bojāt acis un ādu. Šīs izstrādājumus nodrošina acu un sejas aizsardzību. Kārteres lietošanas laikā jūsu acis visu laiku ir aizsargātas pret ultravioleto un infrasarkanu starojumu, neatkarīgi no tumsuma pakāpes. Citu ķermenja daļu aizsardzībai jums ir jāveic aizsargātie aizsargātāji. Dāžos gadījumos metināšanas laikā radūsās daļas ir vielas, kas izraisīs ādas alergisku reakciju cilvēkiem, kuri pret tām ir jutīgi. Metināšanas aizsargāvīvī ir jāmazinot tikai metināšanas un slēpšanas laikā un ne drīkst izmanto, veicot citus darbus. Optrel neuzņemējs atbilstību par gadījumiem, kad metināšanas kārtējā tiek lietošana citiem mērķiem kā, ja lietošanas laikā neliek ievēroti ekspluatācijas instrukcijas norādījumi. Kārteres ir piemērots visiem standarta metināšanas procedūram, izņemot lazermetināšanu. Informāciju par ieteicamo aizsardzības līmeni saskaņā ar standartu EN169 skatiet uz vāku.

## Miega režīms

Kārtrīdzībā ir aprīkoti ar automātisko izslēgšanas funkciju, kas pagarinā tā kalpošanas laiku. Ja gaisma, mazāk nekā 1 Lux, krit uz saules baterijas apmārīnā 10 minūtu laika periodā, kārtrīdzībā automātiski izslēdzas. Lai atkārtoti iestētu kārtrīdzību, gaismai ir neigū laiku jāauj krit uz saules baterijām. Ja metināšanas filtru neizmēndas atkārtoti iestēt vai, ja tas nejūstumis pēc metināšanas lokā aizdedzināšanas, tas ir bojāts un tas ir jānorādīta.

## Garantija un atbilstība

Garantijas noteikumus skaitlū, lūdzu, vietējā Optrel firdzniecības pārstāvja sagatavotajā instrukcijā. Papildus informāciju par šo jautājumu sazinieties, lūdzu, ar Optrel pārstāvu. Garantija attiecas tikai uz materiāla un ražošanas defektu. Garantija un atbilstība tiek anulēta, ja bojājumi ir radušies nepareizas lietošanas, neļautu modifikāciju vai rāzotāja neļautas lietošanas dēļ. Tāpat, atbilstība un garantija tiek anulēta, ja tiek izmantotas rezerves daļas, kuras nav iegādātas pie Optrel pārstāvja.

## Lietošana (Quick Start Guide)

- Galvas siksna.** Noregulejiet augšējo regulējamo siksnu (p. 2) atbilstoši jūsu galvas izmēram. Nospiediet spīdītāju rokturu (p. 2) un grieziet to līdz galvas siksna pieguļ droši, bet bez pārmērīga spiediena.
- Attālums no acīm un kārteres iekšpusē.** Atbrīvojot bloķēšanas rokturu (p. 2-3), var noreguleit attālumu starp kārtrīdzību un acīm. Noregulejiet abas puses vienādā un bez noliekušuma. Tad pievelciet bloķēšanas rokturu. Kārteres leņķi var noreguleit ar grozīmokrītu (p. 4) palīdzību.
- Automātiskais/maņuāls darba režīms.** Ar slīdinētu (p. 5) vari iestēt aizsardzības līmeni regulēšanas režīmu. Automātiskajā režīmā aizsardzības līmenis tiek automātiski regulēts ar devēju palīdzību atbilstoši lokā gaismas intensitāti (standarts EN 379:2003). Maņuāla režīmā aizsardzības līmeni vari iestēt, griezot rokturu (p. 4-5).
- Aizsardzības līmenis.** Maņuāla režīmā aizsardzības līmeni var iestēt, izmantojot diapazona slīdinā, starp diapazona līdz SL9 un no SL9 līdz SL13. Precīzi korekciju iestātību iestātīt, regulējot ar potenciometru pogu. Automātiskajā režīmā aizsardzības līmenis atbilst standartam EN 379, ja grozīmokrītu (p. 4-5) ir iestētais stāvoklis "N". Piegrieziet rokturu, lai piešķirtu automātiski iestētā aizsardzības līmeni par vienu aizsardzības līmeni uz augšu vai uz leju, atkarībā no jūsu vēlmēm.
- Slēpšanas režīms.** Nospiediet aizsardzības līmeni pogu (p. 4), lai pārslēgtu kārtrīdzību slēpšanas režīmā. Šajā režīmā kārtrīdzībā tiek izslēgti un paleikt gaisa režīmi. Uz slēpšanas režīma ir iestēšanas norāda sarkana mirogojoša gaismas diode (p. 4) kārteres iekšpusē. Lai izslēgtu slēpšanas režīmu, vēlreiz nospiediet aizsardzības līmeni pogu. Pēc 10 minūtēm slēpšanas režīms tiek automātiski atiestātīt.
- Jutīgums.** Lietojet jutīguma pogu (p. 5) jutīgumā par apkārtējo gaisma "Super High" ("loti augsts") zonas robežā un standarta jutība iestātīmu. To var pieļāgot, piegriezt pogu. Zonā "Super High" ("loti augsts") iespējams sasniegt maksimālo gaismas jutību.
- Devēja slīdīns.** Devēja slīdīns var iestētīt divos dažādos stāvokļos. Atkarībā no stāvokļa, apkārtējais gaismas noteikšanas leņķis tiek samazināts (p. 5) vai palīdzītāks (p. 5), proti, kārtrīdzībā vairāk vai mazāk izteiksmi reāģē uz apkārtējo gaismas avotiem.
- Atvēršanas slēdzis.** Atvēršanas slēdzis (Delay) (p. 5) uztver iestētību atvēršanas aizkāpīvīm pirms pārslēgšanas no tumsas uz gaiss stāvokli. Šī pogāļau bezgalīgi korekciju no tumsas līdz gaismai, no 0,1 līdz 2,0, ar papildu "Twilight Function", kas pasargā acis no atspoguļojīšanai objektiem.

## Tiršana

Kārtrīdzībās priekšējais caurspīdīgais vāks ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu. Nedrīkst izmantot spēcīgus tiršanas līdzekļus, spirtu vai abrazīvus tiršanas līdzekļus. Saskaņātēti voi bojāti filtri ir jānorādīta.

## Uzglabāšana

Metināšanas kārteres ir jāglabā arī temperatūrā vietā ar zemu mitrumu. Kārteres uzglabāšana oriģinālajā iepakojumā jaus pagarināt bateriju kalpošanas laiku.

## Priekšējais caurspīdīgais vāks nomaiņa (p. 6-7)

Nospiediet vienu sānu sprestu, lai atbrīvotu priekšējo caurspīdīgo vāku un tad noņemtu. Piestipriniet jaunu priekšējo caurspīdīgo vāku pie vienu sānu spresta. Piegrieziet priekšējo caurspīdīgo vāku otrā pusē esotājā sprestā un nofiksējiet to. Šīs operācijas laikā vāks ir jāpiespiež, lai nodrošinātu priekšējā caurspīdīgā vāka blīves efektivitāti.

## Bateriju nomaiņa (p. 3)

Kārtrīdzībā ir uzstādītas maināmas litija pogveida CR2032 tipa baterijas. Ja jūsu kārterei ir svīta qaisa savienojums, pirms bateriju nomaiņas jums ir jāņemējat sejas bīfe. Baterijas ir jāmaina, kad sāk mirgot kārtrīdzība jaļa gaismas diode.

- Uzmanīgi noņemiet bateriju nodalījuma vāku
- Izņemiet bateriju un utilizējiet tās saskaņā ar vietējiem noteikumiem par iepāšiem alkritumu veidiem
- Ievieļojiet CR2032 tipa bateriju, kā parādīts
- Uzmanīgi uzstādījiet atpakaļ bateriju nodalījuma vāku

## Kārtrīdzība nogēmēšana/uzstādīšana (p. 6)

- Izvelciet aizsardzības līmena rokturi
- Uzmanīgi noņemiet bateriju nodalījuma vāku
- Atbloķējiet kārtrīdzības fiksācijas atspri, kā parādīts
- Uzmanīgi noliceit kārtrīdzību un izņemiet to
- Atbloķējiet satelītu, kā parādīts
- Izvelciet satelītu caur kārteres spraugu
- Piegrieziet satelītu par 90° un ievieļojiet to kārteres atverē
- Noņemiet/nomainīt īņā kasetni

Lai uzstādītu kārtrīdzību, veiciet šo procedūru apgrieztā secībā.

## Traucējumeklešana

### Kārtrīdzības neaptumst

- Noregulejiet jutīgumu (p. 5)
- Izmainiet devēja slīdītu stāvokli (p. 5)
- Izslēdzi devēju var priekšējo caurspīdīgo vāku
- Izslēdzi slēpšanas režīmu (p. 4)
- Pārbaudiet gaismas plūsmu uz devēju
- Izvēlēties manuālo režīmu (p. 4-5)
- Nomainiet baterijas (p. 3)

### Aizsardzības līmenis ir pārāk gaišs

- Izvēlēties manuālo režīmu (p. 4-5)
- Automātiskajā režīmā skalas (p. 4-5) uz +1 vai pat +2, jautājiet
- Nomainiet priekšējo caurspīdīgo vāku (p. 6-7)

### Aizsardzības līmenis ir pārāk tumšs

- Izvēlēties manuālo režīmu (p. 4-5)
- Automātiskajā režīmā skalas (p. 4-5) uz -1 vai pat -2, jautājiet

### Kārtrīdzības indikatori

- Pieļāgot aiztures slēdža pozīciju metināšanas procedūrai (p. 4)
- Nomainiet baterijas (p. 3)

### Slikta redzamība

- Izslēdzi priekšējo caurspīdīgo vāku vai kārtrīdzību

→ Noregulejiet aizsardzības līmeni, lai tas atbilstu metināšanas procedūrai

→ Pieļāgot apkārtejo apgaismojumu

### Metināšanas kārteres slīdīns

→ Noregulejiet pievelcīet galvas siksnu (p. 2)

## Specifikācija

(Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas)

Aizsardzības līmenis	SL4 (gaisa režīms) SL5 – SL13 (tumšums režīms)
Apsauga no UV / IR spinduliņiem	Aizsardzība pret ultravioleto un infrasarkanu starojumu Maksimāla aizsardzība gaisojas un tumšajos režīmos
Pārlēģāšanās režīms	170µs (23°C / 73°F) 110µs (55°C / 131°F)
Pārlēģāšanās līmenis	0.1-2.0s ar "Twilight Function"
Stāla lauka izmēri	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Barošanas avots	50x 100mm / 1.97 x 3.94"
Svars	500 g / 17.63 uncs
Darba temperatūra	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Uzglabāšanas temperatūra	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Klasifikācija atbilstoši EN379	Optiskā klase = 1 Gaismas izķeile=ēšana = 1 Homogenitāns = 1 Skala leņķis atkarībā = 1
Standarti	CE, EAC, ANSI, AS/NZS

## Rezerves daļas (p. 6-7)

- Kārteres bez kārtrīdzības (5001.684)
- Kārtrīdzībs ar satelītu (5012.480)
- Priekšējais caurspīdīgais vāks (5000.210)
- Remonta komplekts 2 (5003.501)
- Iekšējais caurspīdīgais aizsargvāks (5000.001)
- Remonta komplekts 1 (5003.500) (Potenciometra rokturis, Jutīguma rokturis, Akumulatoru nodalījuma vāks)
- Galvas siksna ar sprādzi (5003.250)
- Svīšanas siksna (5004.073 / 5004.020)

# 한국어

## 사용 전 확인

사용 전 [사용설명서]를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

커버 렌즈, 카트리지, 헤드밴드 가 올바르게 장착되었는지 확인하고 사용하시기 바라며 이상 발생 시 사용을 즉각 중단 하시고 해결하시기 바랍니다.

## 주의 사항

용접 전 시 안구 및 피부 손상을 일으킬 수 있는 열과 유해한 용접광이 방출됩니다. 용접광 보안면의 작용은 사용자의 눈을 자외선, 적외선으로부터 보호하고 안면부를 보호 할수 있습니다. 그러나 신체의 나머지 부분을 보호하기 위해서는 적절한 안전 의류를 착용해야 합니다. 용접 등반 방출되는 미세 입자, 풀 등에 의해 알레르기 반응을 일으킬 수 있으며 피부 전족 저온에 예민한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 용접을 보안면을 다른 목적으로 사용하거나 사용 지침을 무시하는 경우 optrel사는 책임지지 않습니다. 본 용접용 보안면은 산소 아세틸렌 용접을 제외하고 모든 용접에 적합합니다. 차광도는 EN169 기준에 따라 사용하십시오.

## 절전 모드

카트리지의 사용 수명을 연장하기 위해 자동 절전 모드 기능을 갖습니다. 1LUX 미만의 밝기 전 약 10분간 카트리지가 노출되어 자동으로 카트리지 회로가 절전 모드로 전환되어 배터리 수명을 연장합니다. 카트리지를 다시 사용하기 위해서는 일반적인 자장광에 노출시키켜 카트리지 회로를 활성화 시켜야 합니다. 사용 중 회로가 활성화 되지 않거나 차광도 되지 않을 경우에는 배터리를 교체하시기 바랍니다.

## 풀질 보증

보증 조항에 대해서는 optrel의 국내 영업 기준을 참고하시기 바랍니다. 자세한 사항은 구입점이나 대리점으로 연락하시기 바랍니다. 풀질 보증은 재료 및 제품에 대해서만 실시 하며 소비자 과실에 의해 고장 및 임의의 개조 및 수리 시 발생한 고장에 대해서는 책임지지 않습니다.

## 예상 수명

용접 헬멧은 유효 기간이 없습니다. 제품은 보이거나 보이지 않는 손상 또는 기능에 문제가 발생하지 않는 한 사용될 수있다.

## 용접면 조작 방법

1. **헤드밴드** 상단의 조절밸브로(p.2) 머리 깊이를 조절합니다. 헤드밴드 조절 노브를 돌려 편안하고 안정적인 상태까지 고정합니다.
2. **눈과의 거리 및 면적 각도 조절** 잡기 노브를 풀어 (p.2~3) 카트리지와 눈과의 거리를 조절합니다. 한쪽으로 기울여 지지 않게 양쪽으로 동일하게 조절한 뒤 잡기 노브를 이용하여 고정합니다. 면적 각도는 로터리 노브를 이용하여 조절할 수 있습니다.(p.4).
3. **자동수동 작동 모드** 슬라이드 스위치를 이용하여 자동/수동모드를 설정합니다 (p.5). 자동모드에서는 아크장광 센서가 자동으로 차광도를 설정합니다(EN379:2003). 수동모드에서는 차광도는 노브를 이용하여 설정할 수 있습니다.(p.4-5).
4. **차광도 수동모드**에서는 슬라이드 스위치를 이용하여 차광도 범위를 SLS-SL9/SL9-SLS-13으로 설정할 수 있습니다. 세부 차광도 설정은 노브를 이용하여 설정합니다(p.4-5). 자동모드에서는 차광선호도가 "N"으로 설정되어 있을 경우 차광도는 EN379 기준에 따라 SLS-SL13까지 차광도로 설정됩니다. 사용자의 선호도에 따라 선호도 노브를 돌려 차광도를 조절할 수 있습니다(녹색 지시선 참고).
5. **그라인드 모드** 그라인드 버튼(p.5)을 이용하여 차광도를 그라인드 모드로 전환시켜 주십시오. 그라인드 모드에서는 차광도 SL2.5의 밝기로 유지되며 면체 내부의 카트리지에서 적색 LED 불의 점멸로 그라인드 모드 상태임을 알려줍니다. 그라인드 모드는 작동 10분 후 차광도 범위를 이용하여 차광도 범위를 SLS-SL9/SL9-SLS-13으로 설정할 수 있습니다. 세부 차광도 설정은 노브를 이용하여 설정합니다(p.4-5). 차광도를 저감 시키면 불필요한 차광을 예방하고 배터리 수명을 연장 할 수 있습니다.
6. **감도 조절** 감도 조절 노브(p.5) 이용하여 민감도를 조절할 수 있습니다. "Super High" 영역에서 최대의 민감도를 얻을 수 있으며 일반적인 민감도 영역이지만 조절 노브를 이용하여 민감도를 조절 할 수 있습니다. 작업환경이 빛의 노출이 많을 경우 민감도를 저감 시키면 불필요한 차광을 예방하고 배터리 수명을 연장 할 수 있습니다.
7. **센서 슬라이더** 센서 슬라이더에는 광 검출 가드를 2가지 영역으로 확장하거나 축소시킬 수 있습니다. (p.5)
8. **지연시간 조절** 열림 시간에 노브(p.5) 이용하여 카트리지가 어두운 상태에서 밝은 상태로 전환되는 시간을 0.1sec에서 2.0sec까지 조절할 수 있게 하여 아크의 잔상 및 잔류 용접 전류에서 눈을 보호할 수 있습니다.
9. **트와일라이트** 가장 긴 지연시간에서는 트와일라이트 모드가 설정되어 용접 후 매우 밝은 빛에 의한 안구 손상 및 피로도 가중을 예방합니다. 단, 태그 용접 시에는 적합하지 않으므로 태그 용접 시에는 지연시간을 최소로 하여 사용 하십시오.

## 카트리지 관리

카트리지와 커버렌즈는 정기적으로 부드러운 천으로 깨끗하게 닦거나 알코올을 이용하여 부드럽게 닦아 내어 사용 하십시오. 손상된 카트리지나 커버렌즈는 반드시 교체하시기 바랍니다.

## 보관

자동 용접용 보안면은 습도가 낮은 상온에서 보관하시기 바랍니다. 상품 구매 시 포장된 박스를 이용하시면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

## 커버렌즈 교환(p.6-7)

면체 한 쪽면을 고정하고 반대 쪽 클립을 놀려 커버 렌즈를 분리 시킵니다. 새 커버렌즈의 보호필름을 벗겨낸 후 면체의 클립에 한쪽을 고정 시키고 반대쪽을 당겨 나머지 클립에

고정합니다.

커버 렌즈의 기밀을 유지하기 위하여 교체 시 악간의 압력이 필요합니다. 필요 시 면체 내부에서 클립을 당기면 좀 더 쉽게 렌즈를 교체 할 수 있습니다.

## 배터리 교환(p.3)

카트리지는 교체 가능한 CR2303 리튬 동전형 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리 수명이 다하면 조록색 LED가 절멸되어 교체 시기를 알리오니 p.3-3과 같이 배터리를 교체해 주십시오.

1. 배너리 커버를 분리합니다.
  2. 그림과 같이 CR2303 배터리를 삽입합니다. (p.3)
  3. 배터리 커버를 원 상태로 복원합니다.
- 배터리 교체 후에도 카트리지가 작동하지 않는다면 배터리의 극성(+)을 확인하여 주십시오. 배터리 용량을 확인하기 위해서는 밝은 패널에 카트리지를 고급시켜 작동 상태를 확인 할 수 있습니다. 배터리를 적절하게 교체한 후에도 카트리지가 작동하지 않는다면 카트리지를 사용할 수 없으므로 교체하셔야 합니다.

## 카트리지 교체(p.6)

1. 차광도 조절 노브를 당겨 면체와 분리합니다.
2. 면체 내부의 배터리 커버를 조심스럽게 분리합니다.
3. 면체 내부의 카트리지 상단의 고정 스프링을 상등으로 밀어 고정을 해지 합니다.
4. 카트리지를 기울여 조심스럽게 면체와 분리합니다.
5. 카트리지 조절부의 고정레버를 놀려 잡금을 해제 시킵니다.
6. 면체와 카트리지 조절부 틀사를 통하여 조절부를 분리합니다.
7. 카트리지를 제거하고 새로운 카트리지를 삽입합니다.
8. 카트리지 설치는 역순으로 설치하십시오.

## 작동 등 조치 방법

카트리지가 어두워 지지 않게

- 민감도를 조절하세요. (p.5)
- 센서 슬라이더를 조절하세요. (p.5)
- 세션 또는 커버렌즈를 청소하세요
- 그리인드 모드를 해시시켜 주세요. (p.4)
- 센서와 용접 악크가 일직선이 있도록 고정하세요.
- 배터리를 교체하세요. (p.3)

카트리지 차광 수준이 너무 밝을 때

- 차광도를 높은 수준으로 조절하세요. (p.4~5)
- 차동 모드에서 차광 선호도를 +1 또는 +2로 조절하세요. (p.4~5)

카트리지 차광 수준이 어두울 때

- 차광도를 낮은 수준으로 조절하세요. (p.4~5)
- 차동 모드에서 차광 선호도를 -1 또는 -2로 조절하세요. (p.4~5)

커버렌즈를 고체하거나 청소해 주세요. (p.6~7)

카트리지가 깜빡 거릴 때

- 지연시간을 조절하세요. (p. 4)
- 배터리를 교체하세요. (p.3)

시야가 흐릴 때

- 커버렌즈나 카트리지를 청소해 주세요.
- 용접 수준에 맞는 차광도로 조절 하세요.

작업장 조명을 밝혀 주세요.

용접용 보안면이 벗겨 질 때

- 헤드밴드를 조절하세요. (p.2)

## 제품 사양

(제품 특성 상 일부 사양은 변경 될 수 있습니다.)

차광 농도	S4 (light mode) SLS – S13 (dark mode)
UV/IR 보호	밝음과 어두움 상태에서 보호 능력 최대
차광 속도	밝음과 어두움 170μs (23°C /73°F) ~ 110μs (55°C /131°F)
	어두움⇒밝음 0.1~2.0s (Twilight function)
카트리지 크기	90 x 110 x 70mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
시야 크기	50 x 100mm / 5.5" x 3.94"
전원	태양 전지, 동전형 배터리 CR 2032(3V) 2개
무게	500g / 17.637 oz
작동 온도	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 157°F
보관 온도	-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
EN379 레벨	Optical class = 1 Light scatter = 1 Homogeneity = 1 Angle of vision dependency = 1
Standards 기준	CE, EAC, ANSI, AS/NZS, KCCS

## 구성 부품(p.6-7)

- 면체
- 카트리지
- 커버 렌즈
- 암쪽 커버 렌즈
- 조임형 헤드밴드
- 커버 렌지 고정 클립
- 냉방이
- 차광도 조절 노브
- 민감도 조절 노브
- 배터리 커버

**optrel ag**

industriestrasse 2  
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 987 42 00  
fax: +41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com  
www.optrel.com



1883 Notified body 1883

Certified Product  
Australian Standard  
Lic 1457  
AS/NZS 1338  
AS/NZS 1338

ECS GmbH

European Certification Service

Hüttefeldstrasse 50  
DE 73430 Aalen  
Germany



TPTC 019/2011

Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serri:
Serien-Nr.:	Éislo série:
Serienr.:	<b>Дата продажи:</b>
No. di serie:	<b>批量號碼 :</b>
Nûm. de serie:	Sorozatszám:
N° de séreie:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアルNo. :
Sarjanro:	Αριθμός σειράς:
Serienr.:	מספר סדרה:

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Data sprzedaży:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Försäljningsdatum:	<b>Штамп дилера:</b>
Data di acquisto:	<b>銷售日期 :</b>
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satış Tarihi:
Verkoopdatum:	この調査状態 :
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης :
Købsdato:	:תאריך רכישת

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczętka sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítko prodejce:
Säljarens stämpel:	<b>Серийный №:</b>
Timbro del rivenditore:	<b>經銷商之印章 :</b>
Sello del comerciante:	A kereskedő bélyegzője:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ :
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης:
Forhandlers stempel:	חותימות המשווקים:

**optrel®**  
swiss made

visit our homepage  
<http://www.optrel.com/index.php>