

**ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
(МЕГОММЕТР-МУЛЬТИМЕТР)
DT-5505**

Руководство по эксплуатации v. 2011-07-15 AMV DVB

Мегомметр DT-5505 предназначен для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений.




ОСОБЕННОСТИ

- Измерение сопротивления изоляции.
- Измерение напряжения и сопротивления участка цепи.
- Проверка целостности участка цепи («прозвонка»).
- Автоматическая проверка отсутствия напряжения в цепи перед измерением сопротивления изоляции или участка цепи.
- Автоматическая и ручная установка нуля.
- Определение максимальных/минимальных показаний.
- ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами, графической шкалой и подсветкой.
- Удержание показаний на дисплее.
- Индикация подачи испытательного напряжения.
- Индикация выхода за границы диапазона измерения («OL»).
- Индикация низкого заряда батареи.
- Автоматический переход в «спящий режим» после 10 мин бездействия.
- Соответствие стандарту IEC 61010-1.
- Настольная подставка, крепление для ремешка.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

- ЖК-дисплей.
- Кнопка «HOLD/MAX/MIN» – удержание показаний на дисплее; определение макс./мин. показаний.
- Кнопка «LOCK» – режим продолжит. измерения сопротивления изоляции.
- Кнопка «ZERO/ Ω » – установка нуля; вкл. подсветки дисплея.
- Кнопка «TEST» – вывод испытательного напряжения на разъемы «V/Ω» и «COM».
- Переключатель режимов работы.
- Разъем «V/Ω».
- Разъем «COM».
- Крепление для ремешка.
- Отсек питания и настольная подставка.

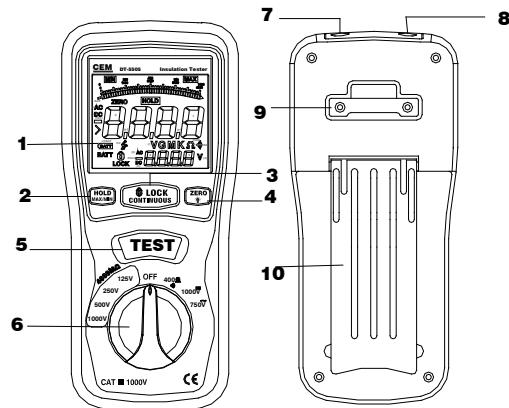

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

- «LOCK» – режим продолжительного измерения сопротивления изоляции.
- BATT – низкий заряд батареи.
- \downarrow – напряжение $> 30\text{V}$ между щупами прибора.
- «AC» – переменный ток; «DC» – постоянный ток.
- «MIN» – определение мин. показаний.
- «MAX» – определение макс. показаний.
- Графическая шкала (измеренное значение).
- «HOLD» – удержание показаний на дисплее.
- «8888» – основной цифровой индикатор.
- «VGMKΩ» – индикаторы единиц измерения.
- «8888» – дополнительный цифровой индикатор.

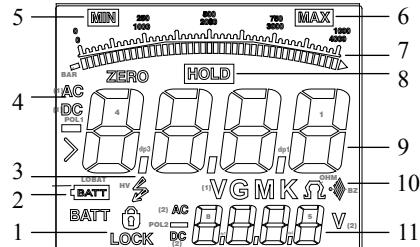

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Помните, что в приборе используется опасное для жизни напряжение. Неправильная работа с прибором может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования.
- Всегда отключайте прибор от исследуемой цепи перед заменой батареи, элементов питания и предохранителя.
- Не производите измерений при открытой крышке отсека питания.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Установка/замена элементов питания и предохранителей

- 1.1. Отключите прибор от измеряемой цепи и выключите его.
- 1.2. Снимите крышку отсека питания.
- 1.3. Установите/замените предохранитель 500mA, 1000В.
- 1.4. Установите/замените 6 элементов питания типа АА.
- 1.5. Установите крышку отсека питания на прежнее место.
- 1.6. При появлении на дисплее индикатора **BATT** замените элементы питания.

2. Подключение щупов

- 2.1. Подключите черный щуп к разъему «COM», красный – к «V/Ω».
- 2.2. После включения прибора на дисплее появится нулевое значение.

3. Включение/выключение прибора

- 3.1. Для включения прибора установите переключатель режимов работы в любое положение, отличное от «OFF» (в соответствии с выбранным режимом работы); для выключения – в положение «OFF».
 - Измерение начнется автоматически после включения.
- 3.2. Прибор переходит в «спящий режим» после 10 минут бездействия.
 - Для «пробуждения» прибора нажмите любую кнопку.

4. Удержание показаний на дисплее

- 4.1. Для удержания текущих показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD/MAX/MIN». На дисплее появится индикатор «HOLD».
- 4.2. Для выхода из режима нажмите кнопку «HOLD/MAX/MIN» повторно.
 - Индикатор «HOLD» исчезнет.

5. Определение максимальных/минимальных показаний

- 5.1. Для активации/dezактивации режима нажмите и удерживайте кнопку «HOLD/MAX/MIN» нажатой в течение 1–2 секунд.
- 5.2. Для переключения макс./мин. показаний нажмите «HOLD/MAX/MIN».
 - Индикаторы «MAX»/«MIN» показывают, какой режим активен.

6. Установка нуля

- 6.1. Для установки/отмены установки нуля нажмите кнопку «ZERO/Δ».

7. Подсветка дисплея


- 7.1. Для включения/выключения подсветки дисплея нажмите и удерживайте кнопку «ZERO/Δ» нажатой в течение 2 секунд.
- 7.2. Также подсветка выключается автоматически после 15 секунд работы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Измерение напряжения постоянного/переменного тока


- 1.1. Установите переключатель режимов работы в положение:
 - «1000V=» – для постоянного тока, появится индикатор «DC»;
 - «750V~» – для переменного тока, появится индикатор «AC».
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид «V».
- 1.2. Подключите прибор параллельно измеряемому участку цепи:
 - для постоянного тока – с соблюдением полярности (красный щуп к «плюсу», черный – к «минусу»);

- для переменного тока – без учета полярности.
 - На дисплее появится измеренное значение напряжения.
- 2. Измерение сопротивления и проверка целостности участка цепи**
- Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
 - Установите переключатель режимов работы в положение « $400\Omega(\bullet)$ ».
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид **Ω** .
 - Подключите прибор параллельно измеряемому участку цепи.
 - На дисплее появится измеренное значение сопротивления.
 - Если сопротивление ≤ 35 Ом, раздастся непрерывный звуковой сигнал.
 - Если напряжение в цепи $> 35V$, раздастся прерывистый звуковой сигнал и появится мерцающий индикатор \checkmark и сообщение « $>30V$ ».*
- 3. Измерение сопротивления изоляции**
- Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
 - Установите переключатель режимов работы в положение, соответствующее величине требуемого испытательного напряжения 125...1000В.
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид **Ω** .
 - Подключите щупы к объекту измерения параллельно измеряемому участку.
 - Нажмите и удерживайте кнопку «TEST».
 - Для продолжительных измерений сначала нажмите кнопку «LOCK», затем кнопку «TEST». На дисплее появится индикатор «LOCK».*
 - Раздастся прерывистый звуковой сигнал, начнет мерцать индикатор \checkmark .
 - На основном цифровом индикаторе появится измеренное значение сопротивления, на дополнительном – напряжения на участке.
 - Если в цепи присутствует напряжение $> 35V$, то появится сообщение « $>30V$ ». В этом случае испытательное напряжение подано не будет.*
 - Отпустите кнопку «TEST».
 - Или нажмите кнопку «TEST» в режиме продолжительных измерений.*
 - Звуковой сигнал и мерцание индикатора прекратятся.
 - После окончания измерения сначала отключите щупы от объекта, затем переведите переключатель режимов работы в положение «OFF».
 - Примечания
 - Прибор осуществляет косвенное измерение сопротивления, т. е. его величина рассчитывается исходя из величин испытательного напряжения и протекающего тока, как $R = U/I$, где R – сопротивление, U – напряжение, I – ток.
 - Испытательное напряжение подается на выходные разъемы только при нажатой кнопке «TEST».
- 4. Особенности измерения сопротивления изоляции моторов**
- Отключите мотор от силовой сети.
 - Переведите пусковое устройство мотора в положение «ВКЛ».
 - Подключите первый щуп прибора к заземленному корпусу мотора,

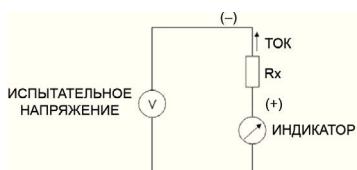


второй – к одной из линий мотора.

- 4.4. Также рекомендуется проверить остальные линии, подключив к ним поочередно второй щуп (первый оставить подключенным к корпусу).
- 4.5. При выявлении пробоя изоляции необходимо поочередно подключать второй щуп к арматуре, катушкам, другим деталям мотора, пока не будет выявлено место пробоя (первый оставить подключенным к корпусу).

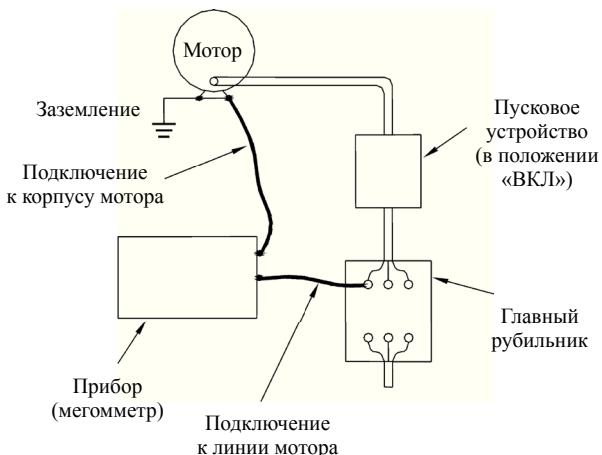

5. Особенности измерения сопротивления изоляции кабелей

- 5.1. Отключите оба конца кабеля от цепи.
- 5.2. Подключите первый щуп прибора к «земле» кабеля, второй – к одной из линий кабеля.
- 5.3. Проверьте сопротивление изоляции между каждой парой линий, между каждой линией и «землей»/обмоткой кабеля.

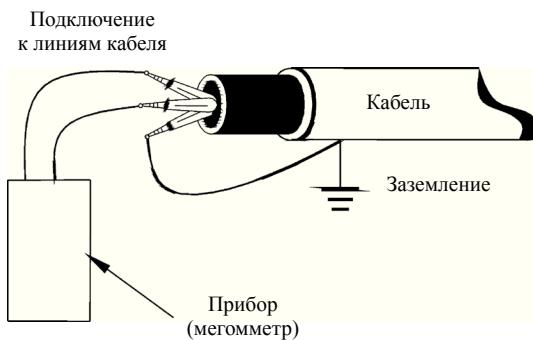

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Измеритель сопротивления изоляции (мегомметр)

Тест. сигнал	Макс. предел	Погрешность	Дискр.
125В –0...+10%; 1mA при 125 кОм	0,125...4,000 МОм	$\pm(2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,001 МОм
	4,001...40,00 МОм		0,01 МОм
	4,01...400,0 МОм	$\pm(4\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1 МОм
	400,01...4000 МОм	$\pm(5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 МОм
250В –0...+10%; 1mA при 250 кОм	0,250...4,000 МОм	$\pm(2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,001 МОм
	4,001...40,00 МОм		0,01 МОм
	4,01...400,0 МОм	$\pm(3\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1 МОм
	400,01...4000 МОм	$\pm(4\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 МОм
500В –0...+10%; 1mA при 500 кОм	0,500...4,000 МОм	$\pm(2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,001 МОм
	4,001...40,00 МОм		0,01 МОм
	4,01...400,0 МОм	$\pm(2\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1 МОм
	400,01...4000 МОм	$\pm(4\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 МОм
1000В –0...+10%; 1mA при 1000 кОм	1,000...4,000 МОм	$\pm(3\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,001 МОм
	4,001...40,00 МОм	$\pm(2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,01 МОм
	4,01...400,0 МОм	$\pm(2\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1 МОм
	400,01...4000 МОм	$\pm(4\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 МОм

2. Измеритель электрических параметров (мультиметр)

Параметр	Макс. предел	Погрешность	Дискр.
Напряжение постоянного тока	1000В	$\pm(0,8\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1В
	• Выходной импеданс: 10 МОм • Защита от перегрузки: 1000В (RMS)		
Напряжение переменного тока	750В	$\pm(1,2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	1В
	• Выходной импеданс: 10 МОм • Защита от перегрузки: 750В (RMS)		
Сопротивление участка цепи	40,00 Ом	$\pm(1,2\% + 3 \text{ е.м.р.})$	0,01 Ом
	400,0 Ом		0,1 Ом
	• Макс. напряжение холостого хода: 5,8В • Защита от перегрузки: 250В (RMS)		

Проверка целостности участка цепи («прозвонка»)

Пороговое сопротивление	35 Ом
Макс. напряжение холостого хода	5,8В
Защита от перегрузки	250В (RMS)
Ток короткого замыкания	200...220mA при 0 Ом

3. Общие параметры

Параметр	Значение
Скорость выборки, изм./с	2,5
Цифровой индикатор	4-разрядный, 1 шт.
Питание прибора	Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт.
Условия эксплуатации	0...40°C, ≤ 80%RH
Условия хранения	-10...60°C, ≤ 70%RH
Размеры, мм; вес (с АА), г	205×92×50; 603
Соответствие стандартам	IEC 61010-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Измерительные щупы	2 шт.
3. Щуп с зажимом типа «Крокодил»	1 шт.
4. Батарея типа АА (1,5В)	6 шт.
5. Ремешок	1 шт.
6. Чемодан пластиковый	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.