

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

M890B+, M890D, M890F, M890C+, M890G



Инструкция по эксплуатации



Внимательно изучите настоящее руководство перед тем, как начать пользоваться мультиметром. Несоблюдение Положения Настоящего Руководства может привести к поражению электрическим током и/или к порче мультиметра.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот мультиметр сконструирован в соответствии с IEC-1010, касающийся электронной измерительной техники с категорией перегрузок CAT II и загрязнения 2.

При соблюдении правил по безопасности и пользованию мультиметром приведенных в этом руководстве, гарантируется правильная работа прибора и его сохранность.

Полное соответствие условиям безопасности гарантируется только в случае использования оригинальных щупов. При необходимости щупы могут быть заменены на аналогичные.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

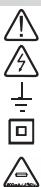

- Важная информация по безопасности, см. инструкцию
- Возможно наличие высокого напряжения
- Заземление
- Двойная изоляция
- Предохранитель, может быть заменен аналогичным, с параметрами, указанными в настоящей инструкции.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед снятием крышки прибора отсоедините щупы от исследуемой схемы.
- Для надежной защиты прибора от короткого замыкания используйте только быстрореактивные предохранители: 200mA/250V.
- Никогда не работайте с прибором со снятой задней крышкой.
- Не используйте абразивы и растворители. Для чистки применяйте мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


- Никогда не превышайте предельно допустимых значений, указанных в технических характеристиках для каждого диапазона измерений.
- Не касайтесь неиспользуемых гнезд прибора, когда он подключен к измеряемой схеме.
- Никогда не измеряйте напряжение, если его потенциал может превысить 600В относительно земли.
- Если порядок измеряемой величины заранее не известен, установите предел измерений на максимальное значение.
- Перед поворотом переключателя диапазонов отсоедините щупы от измеряемой схемы.
- При проведении измерений в телевизорах или импульсных блоках питания всегда помните, что в измеряемых точках могут присутствовать импульсы напряжения большой амплитуды, которые могут вывести из строя мультиметр.
- Будьте всегда осторожны, работая с напряжением выше 60В по постоянному току или 30В по переменному. При измерениях держите пальцы за защитными кольцами щупов.
- Перед установкой транзистора для проверки убедитесь, что щупы прибора не подключены к электрическим цепям.
- При проведении измерений с помощью щупов убедитесь, что в этот момент в гнезде для проверки транзисторов ничего нет.
- Никогда не проводите измерение сопротивления в схемах, находящихся под напряжением.

ОСОБЕННОСТИ

- Кнопка включения питания ON-OFF
- Поворотный переключатель на 32 положения для выбора функции и предела измерения
- Высокая чувствительность (100мкВ)
- Автоматическая индикация полярности
- Автоматическая индикация перегрузки символом «1»
- Защита на всех диапазонах измерения
- Диодный тест на фиксированном токе 1 мА
- Измерение емкости конденсаторов от 1 пФ до 20 мкФ
- Измерение величины сопротивлений от 0,1 Ом до 200 МОм
- Транзисторный тест при фиксированном токе базы 100 мкА
- Измерение температуры с термопарой и без нее

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОПИСАНИЕ

- Кнопка включения питания
- ЖК дисплей
- Гнездо для проверки транзисторов
- Поворотный переключатель
- Гнездо для установки конденсаторов
- Входные гнезда
- Гнездо для термопары

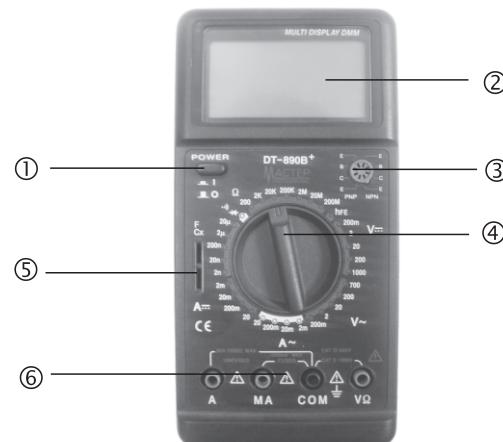

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное напряжение между гнездами и «землей»	Категория CAT II 1000 В
Плавкий предохранитель	Категория CAT III 600 В
Питание	200mA/250V (вход А без предохр.)
Дисплей ЖКИ	Батарея 9В типа «Крона»
Метод измерения	ЖКИ, 1999 отсчетов, обновление 2-3 раза в секунду
Индикация перегрузки	АЦП с двойным интегрированием
Индикация полярности	Символ «1»
Рабочая температура	«-» при отрицательной полярности
Температура хранения	0°C ... 40°C
Индикация разряда батареи	-10°C ... 50°C
Размеры	на дисплее знак
Вес	88мм X 170мм X 38мм
	340 грамм

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Настоящий прибор является одним из серий портативных профессиональных измерительных инструментов. В таблице, приведенной ниже перечислены функции мультиметров данной серии.

	M890C+	M890D	M890F	M890G
пост/пер. В	•	•	•	•
пост/пер. А	•	•	•	•
Ω	•	•	•	•
►	•	•	•	•
••	•	•	•	•
емкость	•	•	•	•
h _{FE} транзистора	•	•	•	•
температура	•			•
частота		•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указывается на период 1 год с момента калибровки, при температуре 18°C - 28°C и относительной влажности до 80%

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
200mV	0,1mV	± 0,5% ± 1D*
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	0,1V	
1000V	1V	± 0,8% ± 2D

Входное сопротивление: 10МОм

Защита от перегрузки: 250В на диапазоне 200mV. 1000В макс. (750В эфф.) на всех остальных диапазонах.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
200mV	0,1mV	± 1,2% ± 3D
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	0,1V	
1000V	1V	± 1,2% ± 3D

*D - единица младшего разряда

Входное сопротивление: 10 МОм
Диапазон рабочих частот: 40Гц - 400Гц
Индикация: среднее значение (эфф. для синусоидального сигнала)

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапозон	Разрешение	Точность
2mA	1мкА	± 0,8% ± 1D
20mA	10мкА	± 0,8% ± 1D
200mA	100мкА	± 1,2% ± 1D
10A	10mA	± 1,2% ± 5D

Защита от перегрузки: предохранитель 0,2А/250В. (Вход 10A не имеет защиты)

Макс. входной ток, мА: 200mA; 10 A постоянно, 20 A в течение 15 сек. максимум.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Диапозон	Разрешение	Точность
2mA	1мкА	± 1,2% ± 3D
20mA	10мкА	± 1,2% ± 3D
200mA	100мкА	± 2,0% ± 3D
10A	10mA	± 3,0% ± 7D

Защита от перегрузки: предохранитель 0,2А/250В. (Вход 10A не имеет защиты)

Диапазон рабочих частот: 40Гц - 400Гц

Макс. входной ток, мА: 200mA; 10 A постоянно, 20 A в течение 15 сек. максимум.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапозон	Разрешение	Точность
200	0,1Ω	± 0,8% ± 3D
2K	1Ω	± 0,8% ± 1D
20K	10Ω	± 0,8% ± 1D
200K	100Ω	± 0,8% ± 1D
2M	1КΩ	± 0,8% ± 1D
20M	10КΩ	± 1,0% ± 2D
200M	100КΩ	± 5%(отсчет -10D) ± 10D

Максимальное напряжение разомкнутой цепи: 2,8В

Защита от перегрузки: 250В эффи. переменного напряжения

ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ

Диапозон	Разрешение	Точность
2000пФ	1пФ	
20нФ	10пФ	
200нФ	100пФ	± 2,5% ± 5D
2мкФ	1нФ	
20мкФ	10нФ	

ТЕМПЕРАТУРА

Диапозон	Разрешение	Точность
* -50°C ... 400°C	1°C	± 0,75% ± 3°C
* 400°C ... 1000°C	1°C	± 1,5% ± 15°C
** 0°C ... 40°C	1°C	± 2°C

* при использовании термопары K-типа

** при использовании встроенного сенсора

ЧАСТОТА

Диапозон	Разрешение	Точность
2КГц	1Гц	± 2,0% ± 1D
20КГц	10Гц	± 1,0% ± 1D

Чувствительность: 200 В эффи., но не более 10 В эффи.

Защита от перегрузки: 250 В эффи. переменного напряжения

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Соедините черный щуп с гнездом «COM» а красный с гнездом «V/Ω/f» прибора.
- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения V= или V~ и подсоедините щупы к источнику напряжения или исследуемой нагрузке.
- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного напряжения индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.
- Если дисплей показывает «1», это указывает на перегрузку и необходимость выбрать больший предел измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Соедините черный щуп с гнездом «COM» а красный с гнездом «mA» прибора для токов не более 200 mA. Для токов до 20 A переключите красный щуп прибора на гнездо «10A».
- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения A= или A~ и подсоедините щупы последовательно с исследуемой нагрузкой.
- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного тока индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.
- Если дисплей показывает «1», это указывает на перегрузку и необходимость выбрать больший предел измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом «COM», а красный с гнездом «V/Ω/f» прибора (полярность красного будет «+»).
- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения Ω и подсоедините щупы к исследуемой нагрузке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение выбранного предела измерения или вход не подсоединен к сопротивлению дисплей покажет «1».
- При измерении величины сопротивления, находящегося в схеме, убедитесь, что схема выключена конденсаторы полностью разряжены.
- При измерениях выше 1 МОм прибор может устанавливать показания в течение нескольких секунд. Это является нормальным при измерении больших сопротивлений.
- На диапазоне 200 МОм при замыкании щупов накоротко, дисплей покажет 10 единиц. Это значение должно быть вычтено из полученного результата при измерении сопротивлений на этом пределе. Например, при измерении сопротивления в 100 МОм дисплей покажет 101,0 и правильное значение будет 101,0-1,0=100,0 МОм.

ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ

- Установите поворотный переключатель на желаемый предел измерения емкости F.
- Перед установкой конденсатора в разъем для конденсаторов убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
- При измерении емкости конденсатора с короткими выводами установите в разъем для конденсаторов переходной адаптер.



ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать поражения электрическим током выньте переходной адаптер, приступая к измерению других параметров.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Соедините черный щуп с гнездом «COM», а красный с гнездом «V/Ω/f» прибора.
- Установите поворотный переключатель в положение KHz и подсоедините щупы к источнику сигнала или исследуемой нагрузке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- НЕ подавайте на вход напряжений выше 250В эффи. При входном сигнале выше 10В эффи. считывание возможно, но точность не гарантируется.
- При малых входных сигналах в условиях сильных внешних шумов предпочтительнее использовать экранированный кабель.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Соедините черный щуп с гнездом «COM» а красный с гнездом «V/Ω/f» прибора (полярность красного будет «+»).
- Установите переключатель функций в положение → и соедините красный щуп с анодом, а черный щуп с катодом измеряемого диода.
- Дисплей покажет приблизительное прямое падение напряжение на диоде. При обратном подключении щупов к диоду дисплей покажет «1».

ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ

- Установите поворотный переключатель в положение h_{FE}.
- Определите, какого типа проводимости, PNP или NPN проверяемый транзистор и определите местоположение его эмиттера, коллектора и базы. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда разъема на приборе.
- Дисплей покажет приблизительный коэффициент h_{FE} транзистора при токе базы 10 мА и напряжении коллектор-эмиттер 3,2 В.

ПРОЗВОНИК СОЕДИНЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом «COM» а красный с гнездом «V/Ω/f» прибора (полярность красного будет «+»).
- Установите переключатель функций в положение • и подсоедините щупы прибора к двум точкам проверяемой цепи. Если существует электрический контакт между этими двумя точками (т.е. сопротивление менее 50 Ом) произвучит сигнал зуммера.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установите переключатель функций в положение TEMP и дисплей покажет температуру окружающей среды.
- Установите в разъем для измерения температуры на передней панели прибора термопару K-типа и соедините термопары с измеряемым объектом. Прочтите показания на дисплее.



ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать поражения электрическим током выньте термопару, приступая к измерению других параметров.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если на дисплее появился значок это указывает на то, что необходимо заменить батарею. Отверните винты и откройте заднюю крышку, замените разряженную батарею новой. Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора. Откройте крышку как описано выше и замените сгоревший предохранитель новым таким же по размеру и по электрическим параметрам: 200 мА / 250 В.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Щупы HYTL-060
- Батарея 9В HYS004345
- Инструкция по эксплуатации HYTP-105
- Термопара K-типа (дополнительно)