

# Инструкция по эксплуатации

Полуавтомат КЕДР MIG 509 380V 00000001034

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya\\_tehnika/svarochnoe\\_oborudovanie/svarochnyj\\_poluavtomat\\_migm\\_ag/invertornye/keдр/poluavtomat\\_kedr\\_mig\\_509\\_380v\\_00000001034/](http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migm_ag/invertornye/keдр/poluavtomat_kedr_mig_509_380v_00000001034/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya\\_tehnika/svarochnoe\\_oborudovanie/svarochnyj\\_poluavtomat\\_migm\\_ag/invertornye/keдр/poluavtomat\\_kedr\\_mig\\_509\\_380v\\_00000001034/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migm_ag/invertornye/keдр/poluavtomat_kedr_mig_509_380v_00000001034/#tab-Responses)



-  **MIG - 169**
-  **MIG - 209**
-  **MIG - 259**
-  **MIG - 359**
-  **MIG - 509**

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ .....                   | 4  |
| Общие требования к безопасности .....                                | 4  |
| Производственные условия.....                                        | 7  |
| Рабочее место сварщика .....                                         | 7  |
| Требования безопасности в аварийных ситуациях .....                  | 8  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....                                              | 8  |
| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА.....                             | 8  |
| ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА.....                            | 9  |
| Устройство передней панели управления MIG 169.....                   | 9  |
| Устройство задней панели.....                                        | 10 |
| Устройство внутренней панели (около катушки).....                    | 10 |
| Устройство передней панели управления MIG209/MIG259.....             | 11 |
| Устройство передней панели управления MIG 359/509.....               | 11 |
| Основные технические характеристики .....                            | 12 |
| Установка и эксплуатация сварочного инвертора .....                  | 13 |
| Подготовка аппарата к работе.....                                    | 13 |
| Подключение сетевого кабеля:.....                                    | 13 |
| Монтаж сварочной горелки.....                                        | 14 |
| Подсоединение катушки со сварочной проволокой.....                   | 14 |
| Установка ММА (для аппаратов MIG 169, MIG 259, MIG 359, MIG 509..... | 14 |
| Схема установки .....                                                | 15 |
| Установка для сварки в среде защитных газов, MIG/MAG режим.....      | 15 |
| Схема установки .....                                                | 16 |
| СВАРКА.....                                                          | 17 |
| Установка значения сварочного тока.....                              | 18 |
| Скорость сварки .....                                                | 18 |
| Установка объема подачи газа (CO <sub>2</sub> ) .....                | 18 |
| Продолжительность нагрузки .....                                     | 18 |
| Перегрев .....                                                       | 19 |
| Вентиляция.....                                                      | 19 |
| Окончание работы.....                                                | 19 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА .....                  | 20 |
| Плановое техническое обслуживание.....                               | 20 |
| Внеплановое техническое обслуживание.....                            | 24 |
| Хранение и транспортировка сварочного аппарата.....                  | 25 |
| Рекомендуемые настройки (справочные) .....                           | 25 |
| Диагностика неисправностей .....                                     | 28 |
| В ПОМОЩЬ СВАРЩИКУ .....                                              | 31 |
| ДЕМОНТАЖ и УТИЛИЗАЦИЯ .....                                          | 35 |
| Гарантийные обязательства .....                                      | 35 |

**УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!**

Благодарим **Вас** за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «**КЕДР**», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности, простоту обслуживания и удобство в работе.

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы ознакомить Вас с эксплуатацией и техническим обслуживанием сварочных аппаратов **MIG 169, MIG 209, MIG 259, MIG 359, MIG 509.**

В Ваших интересах внимательно прочитать руководство и тщательно следовать его указаниям. Благодаря этому вы сможете избежать неполадок, вызываемых неправильным обращением. Тем самым Вы обеспечите постоянную работоспособность и увеличите срок эксплуатации Вашего сварочного аппарата.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС**

Настоящим заявляем, что оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования и соответствует директивам ЕС: 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнитная совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.



**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО АППАРАТА  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Сварочный аппарат является оборудованием повышенной опасности и при неправильной эксплуатации представляет опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.

Чтобы избежать травмы, возникновения пожара, поражения током при использовании сварочного аппарата, следует **СТРОГО** соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электрооборудованием. Храните указания по технике безопасности в надежном месте.

### СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а так же стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работу аппарата в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а так же за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

### Общие требования к безопасности

**Использование с автономными дизельными или бензиновыми генераторами** требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности ( $N_{\text{генератора}} = 1.5N_{\text{аппарата}}$ ) и параметрам электросети. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности аппарата: установка фильтров, стабилизаторов и т.д.

### Рекомендации по подбору генератора для аппарата инверторного типа:

Некоторые производители генераторов указывают мощность не в ватах (Вт), а в вольт-амперах (ВА). Для того, чтобы данную цифру привести к привычному нам пониманию, в Вт, нужно вольт-амперы умножить на показатель от 0.6 до 0.7.

**Например:  $500\text{ВА} \cdot 0.6 = 3000\text{Вт}$  или 3кВт.**

Всегда уточняйте, если это мощность номинальная – тогда её можно потреблять непрерывно, если максимальная – очень коротковременно.

При сварке (резке) возможны следующие травмы:

- поражение электрическим током,
- ожоги от шлака и капель металла,
- травмы механического характера.

Для предотвращения этих ситуаций важно неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации аппарата, имеющие доступ к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как: сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы, кожаные ботинки.
- Необходимо работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковриков, источников освещения с напряжением не выше 6-12В.
- Держите детей, и посетителей на безопасном расстоянии от работающего аппарата.
- Не отвлекайтесь - это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.
- Подготовьте инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ.
- Запрещается использовать не заземленный сварочный аппарат!
- Расположите сварочные провода так, чтобы они не подвергались механическим повреждениям и действию высокой температуры, не соприкасались с влагой.
- Проверьте изоляцию всех проводов, связанных с питанием сварочного тока и сварочной дуги, устройства герметически закрытых включающих устройств, заземление корпуса аппарата. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательное электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2.5мм<sup>2</sup>.
- При сварке необходимо использовать горелку/электрододержатели с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей горелку/электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика.
- Необходимо производить сварочные работы только в хорошо вентилируемых помещениях или использовать вентиляционное оборудование.

## Отключайте аппарат от сети при простое!

- Пользуйтесь аварийным выключателем при нештатных ситуациях.
- Переключение режимов функционирования аппарата в процессе сварки может повредить оборудование.
- Сварочные инструменты должны быть сертифицированы, соответствовать нормам безопасности и техническим условиям эксплуатации данного аппарата.
- Никогда не работайте там, где существует опасность получения электрошока.



## Поражение электрическим током может быть смертельным!

- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках, предназначенных для сварки.
- Сварщик должен держать заготовку на безопасном расстоянии от себя.



## ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ взрывоопасны при повреждениях!

- Используйте только защитные газы, рекомендованные для выполняемого сварочного процесса. Регуляторы давления газа должны быть рекомендованы изготовителем для использования с тем или иным защитным газом, а так же нормированы на давление в баллоне.
- Все шланги, соединения и иные аксессуары должны соответствовать своему применению и содержаться в надлежащем состоянии.
- Баллон всегда должен находиться в вертикальном положении. В рабочем состоянии его необходимо надежно закрепить цепью к транспортировочной тележке сварочного полуавтомата или стационарного основания.
- Необходимо расположить баллон:
  - вдали от участков, где они могут подвергнуться механическому повреждению;
  - на достаточном удалении от участков сварки и резки, а так же от любых других технологических процессов, являющихся источником высокой температуры, открытого пламени или брызг расплавленного металла.
- Не допускайте касания баллона электродом, электрододержателем или иным предметом, находящимся под напряжением.
- При открывании вентиля баллона оберегайте голову и лицо.
- Защитный колпак всегда должен быть установлен на баллон, за исключением случаев, когда баллон находится в работе



## Дым и газ, образующиеся в процессе сварки – опасны для здоровья!

- Не вдыхайте дым в процессе сварки (резки). Используйте средства индивидуальной защиты: респиратор надевается под щиток сварщика.
- Рабочая зона должна хорошо вентилироваться.



## Излучение сварочной дуги вредно для глаз и кожи!

- Используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду для осуществления сварки.
- Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Примите меры безопасности для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней.



## Опасность воспламенения, взрыва!

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому убедитесь в отсутствии в рабочей зоне воспламеняющихся материалов.
- Никогда не производите сварку емкостей, в которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения.
- Персонал обязан ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.



## Высокая температура изделия может привести к ожогам!

- Не прикасайтесь к изделию голыми руками сразу после сварки. Дайте ему остыть.
- При длительной сварке необходимо использовать охлаждение.



## Магнитные поля, возникающие при включении устройства могут оказывать негативное действие на организм человека!

- Сварочные аппараты излучают электромагнитные волны и создают помехи для радиочастот, поэтому следите за тем, чтоб в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют стимуляторы сердца или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.
- Людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.
- Держите голову и туловище, как можно дальше от сварочного контура, не облокачивайтесь и не садитесь на него (минимальное расстояние 50см).



## Движущиеся части аппарата могут привести к увечьям!

- Вскрытие корпуса должно производиться только квалифицированным специалистом в сервисном центре.
- Избегайте контакта с движущимися частями, например с вентиляторами.



## Производственные условия

- Сварка должна выполняться в сухой окружающей среде с влажностью не более 80%. Температура окружающей среды должна быть между  $-10^{\circ}\text{C}$  и  $+40^{\circ}\text{C}$ . и более низких температурах без конденсации влаги. Конденсация может образовываться в следующих случаях:
  - Если аппарат внесен в теплое помещение из холода (не используйте его в течение 2-х часов);
  - Если окружающая температура резко снизилась;
  - Если аппарат был перенесён из более прохладного помещения в более теплое и влажное.
- Избегайте сварки под открытым небом, в отсутствии защиты от солнечного света или осадков.
- Избегайте сварки в среде с большим содержанием пыли или коррозионного химического газа.
- Всегда сохраняйте изделие сухим и не помещайте его во влажную землю или лужи.

## Рабочее место сварщика

При дуговой сварке брызги расплавленного металла могут разлетаться на значительные расстояния, что вызывает опасность пожара. Поэтому сварочные цеха (посты) должны сооружаться из негорючих материалов.

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещённым.
- Перед началом работ проверьте наличие средств пожаротушения. Для быстрой ликвидации очагов пожаров рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения: огнетушитель и емкость с водой, которые должны находиться в легкодоступном месте. Пожар может начаться не сразу, поэтому по окончании сварки следует внимательно осмотреть место проведения работ: не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом или гарью.
- Не используйте электрооборудование во взрывоопасных помещениях: таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы или пыль.
- Уберите все лишние предметы, не загромождая при этом проходов. Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.
- Места производства работ, а также нижерасположенные места должны быть освобождены от горючих, смазочных материалов, ветоши и других легковоспламеняющихся объектов, в радиусе не менее 5 м, от взрывоопасных материалов и установок - не менее 15 м.

- Проверьте состояние пола на рабочем месте, если пол мокрый или скользкий – обязательно протрите его.

## Требования безопасности в аварийных ситуациях



При неисправности сварочного аппарата и сварочных проводов, а так же повреждении защитного заземления корпуса сварочного аппарата следует немедленно прекратить работу и выключить его. Работу можно продолжать только после устранения неисправности.



При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата необходимо немедленно отключить электропитание и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.



При поражении электрическим током нужно немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса. Вызвать неотложную помощь или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                           | Количество |
|----------------------------------------|------------|
| Сварочный инвертор                     | 1 шт.      |
| Сварочная горелка                      | 1 шт.      |
| Кабель с клеммой заземления            | 1 шт.      |
| Регулятор CO <sub>2</sub> с подогревом | 1          |
| Газовый рукав                          | 1          |
| Руководство пользователя               | 1 шт.      |

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

Серия современных, надежных, удобных инверторных сварочных полуавтоматов для сварки MIG/MAG, торговой марки «КЕДР», предназначена для промышленного использования. Полуавтомат «КЕДР» представляет собой переносную установку в однокорпусном исполнении обеспечивающую полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа, аргона или в смеси защитных газов (Ar+CO<sub>2</sub>) проволокой диаметром 0.6-1.0мм. Инверторный аппарат для MIG сварки создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT.

### Основные преимущества

- Небольшой объем и легкий вес, из-за чего аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях.


[www.KEDRWELD.ru](http://www.KEDRWELD.ru)

- Великолепное зажигание дуги и перенос металла. Отсутствие шумового загрязнения.
- Инверторная частота 20кГц позволяет значительно уменьшить габаритные размеры и вес сварочного аппарата.
- Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д.
- Осуществляет управление замкнутой системой обратной связи, обеспечивает постоянство значения рабочего напряжения и компенсирует перепады питающего напряжения в диапазоне +/- 15%. Высокая производительность. Благодаря автоматической подаче проволоки можно осуществлять сварку в быстром скоростном режиме.
- Нет никаких особых требований к применяемой сварочной проволоке. Подходят и твердые и флюсовые проволоки. Диаметр проволоки от 0.6 до 1.0 мм.
- Удобное соединение. Внешние разъемы делают соединения безопасными, быстрыми и надежными.
- Функция ручной сварки. Выполняется рутиловыми или целлюлозными электродами.
- Включает функцию капельного переноса в процессе сварки, обеспечивает высокий уровень напряжения холостого хода, оптимальную, плавную скорость подачи проволоки, практически безотказное возбуждение дуги.

Благодаря уникальным конструктивным решениям данное оборудование имеет высокую ремонтопригодность и легкость в обслуживании.


## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

### Устройство передней панели управления MIG 169

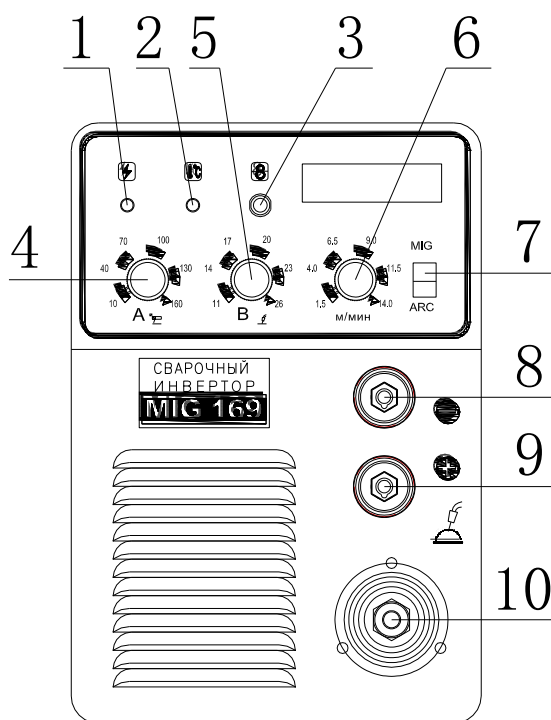


1. Индикатор питания (загорается при включении аппарата в сеть)
2. Индикатор перегрева (загорается при срабатывании термозащиты)
3. Протяжка проволоки
4. Регулятор значения тока MMA
5. Регулятор значения напряжения MIG
6. Регулятор значения тока MIG/ скорости подачи проволоки
7. Переключатель режимов сварки MMA/MIG
8. Разъем для подключения сварочного кабеля «-»
9. Разъем для подключения сварочного кабеля «+»
10. Евроразъём для подключения сварочной горелки

## Устройство задней панели

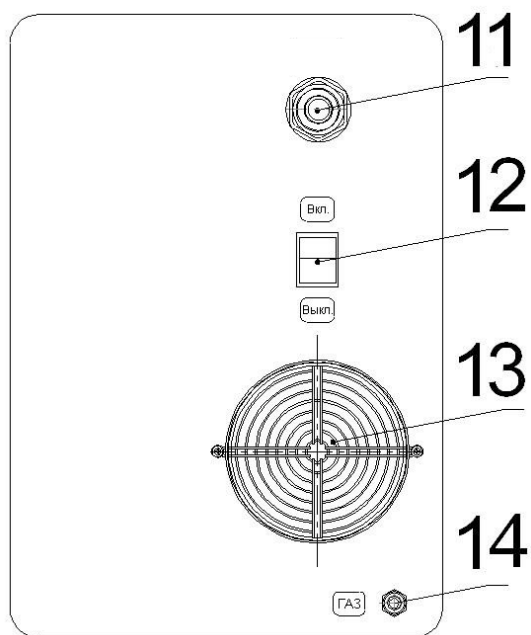


- 11. Разъём кабеля сети
- 12. Выключатель сети
- 13. Вентилятор
- 14. Подключение газа

## Устройство внутренней панели (около катушки)

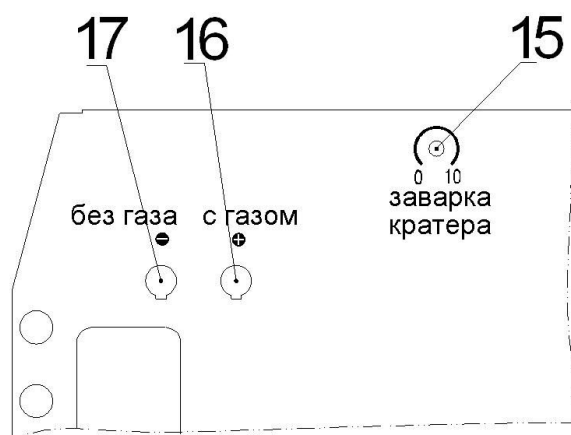


- 15. Регулятор времени заварки кратера  
Служит для получения нужной длины вылета электродной проволоки (т.е. проволоки, выступающей из наконечника горелки) по завершению сварки
- 16. Выход «+»
- 17. Выход «-»

## Устройство передней панели управления MIG209/MIG259

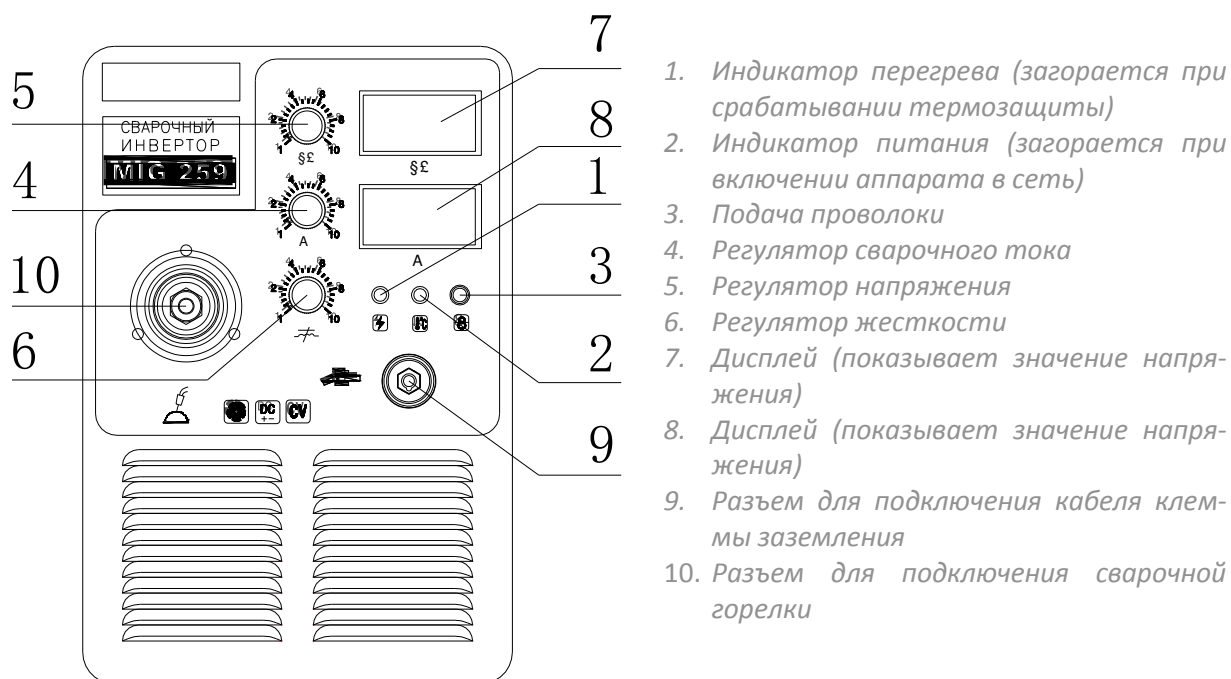

## Устройство передней панели управления MIG 359/509

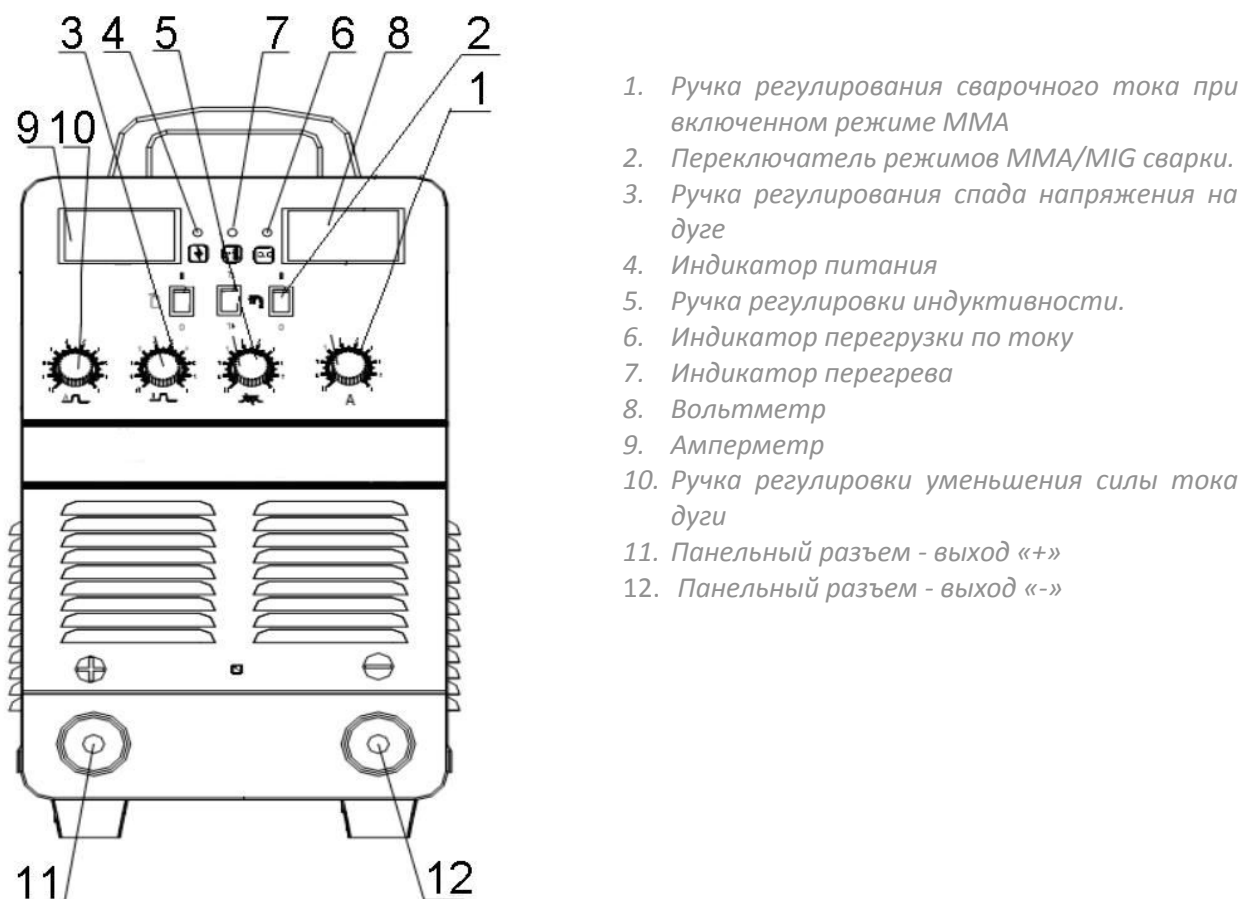

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип                                                     | MIG 169                   | MIG 209     | MIG 259     | MIG 359                  | MIG 509     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Параметры электросети, В                                | АС220±15% 50/60Гц, 1 фаза |             |             | АС380В±15% 50 Гц, 3 фазы |             |
| Номинальный ток, А                                      | 22                        | 29          | 14          | 24                       | 32          |
| Потребляемая мощность, кВт                              | 7.4                       | 6.1         | 10          | 14                       | 24          |
| Диапазон регулирования сварочного тока, MIG / MMA, А    | 30-160                    | 50-200      | 50-250      | 30-350                   | 30-500      |
| Диапазон регулирования напряжения, MIG / MMA, В         | 15.5-24                   | 16.5-24     | 16.5-26.5   | 15-36                    | 15-44       |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 1.5-16                    | -           | -           | 1.5-16                   | 1.5-18      |
| Напряжение на холостом ходу, В                          | 53                        | 50          | 50          | 60                       | 60          |
| Диаметр сварочной проволоки, мм                         | 0.6/0.8                   | 0.6/0.8     | 0.6/1.0     | 0.8/1.0/1.2              | 0.8/1.0/1.2 |
| ПВ, %                                                   | 60%                       |             |             |                          |             |
| КПД, %                                                  | 85                        |             |             |                          |             |
| Коэффициент мощности                                    | 0.93                      | 0.93        | 0.85        | 0.93                     | 0.93        |
| Класс защиты                                            | IP21                      |             |             |                          |             |
| Класс изоляции                                          | F                         |             |             |                          |             |
| Габариты, мм                                            | 480x230x360               | 500x263x430 | 580x280x450 | 570x285x470              | 570x285x470 |
| Вес, кг                                                 | 18                        | 25          | 26.5        | 29                       | 45          |
| Тележка                                                 | -                         | -           | -           | Есть                     | Есть        |

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием сварочного аппарата «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

**ВНИМАНИЕ!** Устанавливайте аппарат только согласно ниже приведённой инструкции.

### Подготовка аппарата к работе



#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО АППАРАТА!

- Извлеките устройство из упаковки и тщательно осмотрите на предмет внешних признаков повреждений при транспортировке (рекомендуется провести осмотр непосредственно при покупке в присутствии продавца).
- Проверьте целостность кабелей.
- Выполните сборку частей, имеющихся в упаковке в соответствии с инструкцией.



- Во время эксплуатации не закрывайте вентиляционные отверстия на передней и задней части аппарата!
- Не накрывайте аппарат материалами, препятствующими притоку воздуха (несоблюдение этих условий может привести к сильному перегреву аппарата и возможной поломке)!
- При обработке металла инструментом (УШМ, дрель и т.д.) рядом с аппаратом убедитесь, что он защищен от попадания внутрь металлической пыли/стружки.
- Запрещены любые подсоединения и отсоединения разъемов и контактов горелки, массы кабеля, сетевого кабеля во время сварки, это может причинить вред, как здоровью человека, так и оборудованию.

### Подключение сетевого кабеля



#### ОСМОТР И СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ!

- Для подключения аппарата к сети, необходимо использовать сетевой кабель.
- Установка поставляется с сетевым кабелем 00 м без штепсельной вилки. Монтаж штепсельной вилки допускается только электрику-специалисту.

- Сетевой кабель необходимо подключать к электросети в соответствии с указанными рекомендациями в настоящем паспорте и на сварочном аппарате и убедитесь, что электросеть является однофазной с заземляющей нейтралью.
- Заметьте, что аппараты MIG-169 (220 В), MIG-209 (220 В) и MIG-259 (220 В) необходимо подключить к однофазной питающей сети с напряжением 220 В, а аппарат MIG-359 (380 В) – к трехфазной с напряжением 380 В.
- Проверьте с помощью мультиметра, чтобы технические данные напряжения и частоты питающей сети соответствовали техническим параметрам аппарата.
- При необходимости обеспечьте дополнительное заземление.
- Убедитесь, что сетевой кабель не подвергается контакту с водой.
- Обратите внимание на целостность кабеля и отсутствия признаков окисления, которые могут привести к серьезным последствиям и даже поломке.
- После подключения проверьте надежность подсоединения.

## Монтаж сварочной горелки

Для обеспечения бесперебойной сварки, проверьте, что направляющий канал и токопроводящее сопло горелки соответствуют рекомендациям завода – изготовителя для диаметра и типа применяемой проволоки. Узкий направляющий канал может перегружать подающий механизм и вызывать помехи подачи сварочной проволоки. Хорошо затяните быстроразъемный соединитель горелки для исключения потери напряжения. Из-за слабого контакта горелка и подающий механизм перегреются.

## Подсоединение катушки со сварочной проволокой

- Закрепите катушку сварочной проволоки на оси держателя проволоки.
- Убедитесь, что ничего не мешает подаче проволоки, а катушка плотно сидит на держателе.
- Закрепите проволоку.
- Наденьте перчатки, распакуйте проволоку и отрежьте загнутый конец.
- Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в канавку подающего ролика.
- Прижмите проволоку.
- Пропустите через горелку. Канавка ролика должна соответствовать диаметру проволоки.
- Нажмите на кнопку "Подача проволоки", чтобы проволока вышла из горелки.

**ВНИМАНИЕ! Проволока или кассета не должна притрагиваться к корпусу установки из-за опасности короткого замыкания!**


## Установка MMA (для аппаратов MIG 169, MIG 259, MIG 359, MIG 509)

На сварочном аппарате есть два разъема «+» и «-». Вставьте кабеля в разъемы. При неплотном подсоединении кабелей, возможны повреждения, как кабельного разъема, так и источника питания. При необходимости, подтяните соединение гаечным ключом.

- При сварке штучным электродом кабель электрододержателя должен быть подсоединен к одному из разъемов «+» или «-», а обратный кабель от заготовки – к другому разъему «-» или «+», в зависимости от полярности сварки.
- В общем случае существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе:

- прямая полярность - электрододержатель подсоединён к разъему «-», а заготовка к «+»;
- обратная полярность – заготовка подсоединена к разъему «-», а электрододержатель к «+».
- Выберите способ подключения в зависимости от конкретной технологической ситуации и типа электрода. Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода.
  - Старайтесь избегать ситуаций, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабели электрододержателя и клеммы заземления. Это приводит к падению сварочных характеристик на дуге. Увеличивайте, в этом случае, диаметр кабеля, с целью уменьшения падения напряжения на кабелях. Наилучшим решением является – переместить источник питания ближе к зоне сварки, для использования кабелей 3-5 метров длиной, либо увеличить длину сетевого кабеля.
- Плотно закрепляйте кабели в разъемах. При неплотном подсоединении кабелей возможны повреждения, как кабельного разъема, так и источника питания. Слабое подключение снижает эффективность работы.


## Схема установки

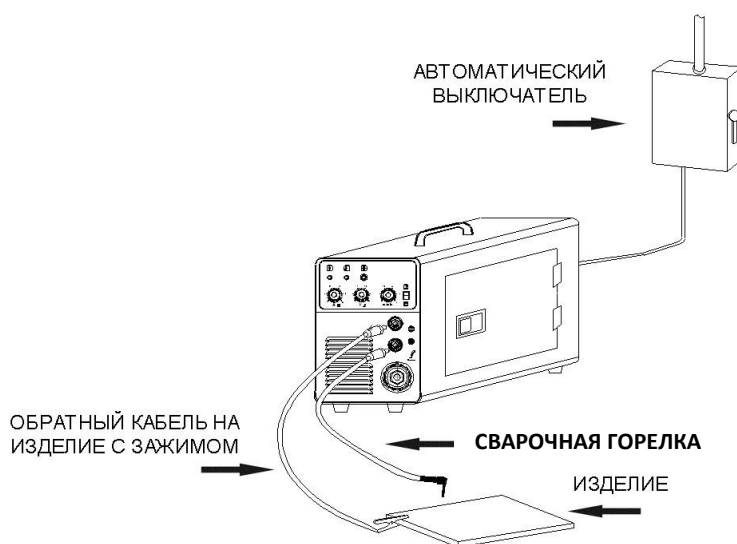

## Установка для сварки в среде защитных газов, MIG/MAG режим

- Подсоедините разъем кабеля горелки к разъему «» на панели управления и закрутите до упора.
- Подсоедините обратный кабель к разъему «-» в нижней части передней панели аппарата и закрутите по часовой стрелке.
- Подсоедините кабель механизма подачи проволоки к разъему «с газом» во внутренней панели (около катушки) и закрутите по часовой стрелке.
- Установите катушку с проволокой на держатель. Необходимо, чтобы размер канавки проволокоподающего ролика соответствовал диаметру контактного наконечника сварочной горелки и диаметру используемой проволоки. Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в канавку подающего ролика, плотно, но не слишком прижмите её, а затем пропустите в горелку. Нажмите на кнопку «Подача проволоки», для того чтобы проволока вышла из горелки.
- Подсоедините газовый шланг, идущий от полуавтомата к редуктору газового баллона.

## Схема установки

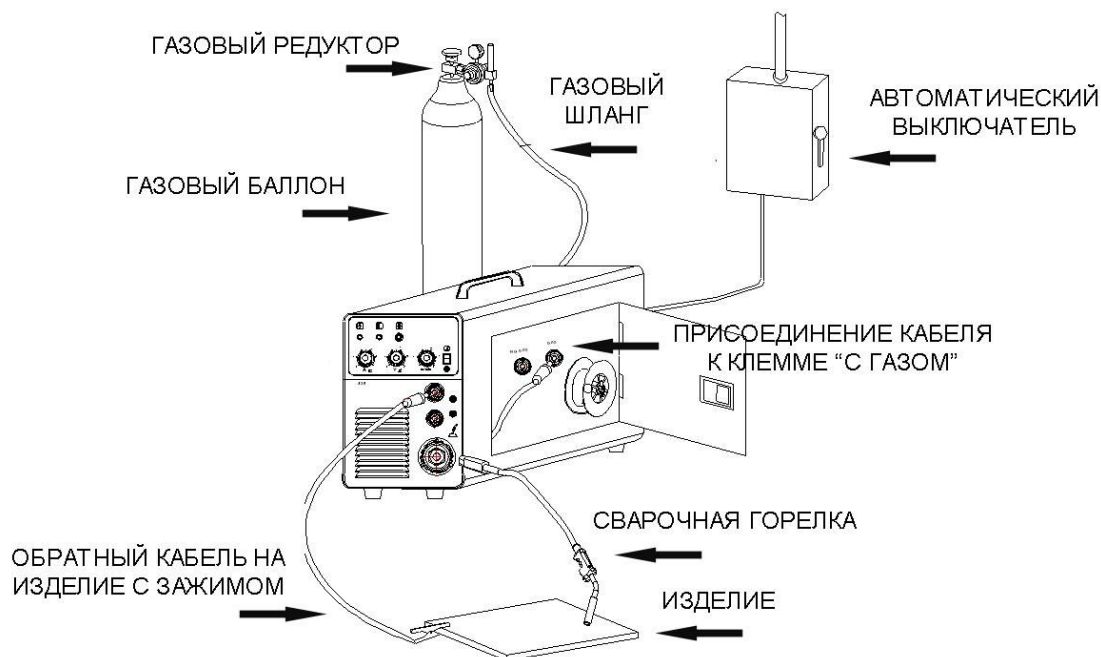

### ВНИМАНИЕ!

**ПРИ СВАРКЕ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ, ТАК КАК СВАРКА ТОКОМ ПРЯМОЙ ПОЛЯРНОСТИ ПРИВОДИТ К НЕУСТОЙЧИВОМУ ГОРЕНИЮ ДУГИ.**

## TIG режим (только для аппарата MIG – 359)

- Вставьте вилку горелки в соответствующий разъем и зафиксируйте ее с помощью отвертки.
- Вставьте кабель управления горелки в соответствующий разъем на передней панели и зафиксируйте ее с помощью отвертки.
- Вставьте силовую вставку обратного кабеля в гнездо, помеченное знаком "+" на передней панели, закрутите ее по часовой стрелке. Поместите заземляющий зажим на заготовку.

### Снабжение газом

- Подсоедините газовый шланг к медному штуцеру. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что является чрезвычайно важным для осуществления TIG сварки. (Примерная схема показана на рисунке выше).
- При сварке в среде углекислого газа необходимо использовать постоянный ток обратной полярности, так как сварка током прямой полярности приводит к неустойчивому горению дуги.
- После выполнения действий, указанных выше, переведите тумблер в положение "Вкл." (на задней панели), аппарат начнет свою работу с включения амперметра и работы вентилятора.
- Выставьте переключатель режимов TIG/MMA/MIG в режим "TIG".
- Откройте вентиль на газовом баллоне. Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите расход защитного газа с помощью редуктора.

## Включение аппарата

- Перед включением убедитесь, что аппарат установлен на сухую, твердую поверхность.
- Включите электропитание, посредством установки переключателя сети в положение «Вкл.», аппарат начнет свою работу с работы встроенного вентилятора, а амперметр будет показывать заданное значение тока.
- Выставьте переключатель режимов MMA/MIG (или TIG/MMA/MIG для аппарата MIG-359) в режим «MMA».
- Задайте значения сварочного тока (см. документацию на используемые сварочные электроды) следующим образом:
  - $\varnothing$  2,5 мм – 70-100А;
  - $\varnothing$  3,2 мм – 110-160А;
  - $\varnothing$  4,0 мм – 170-220А;
  - $\varnothing$  5,0 мм – 230-280А.



**В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ХАРАКТЕРНОГО ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА, НЕМЕДЛЕННО  
ВЫКЛЮЧИТЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО ПЕРЕГРЕВА И ПОЛОМКИ!**

- Убедитесь в свечении индикатора зеленого цвета на верхней лицевой панели. Светодиод сигнализирует о включении аппарата и его исправности.

**Примечание:** В случае длительного хранения или длительных перерывов в работе (1 год и более) необходимо включать аппарат на холостом ходу на время 1,5-2 часа, после чего аппарат готов.

## СВАРКА

Перед началом сварки предполагается, что Вы знаете следующее:



- Правила безопасности, изложенные в данной инструкции.
- Все емкости, содержащие масла, бензин и легко воспламеняемые жидкости удалены из зоны сварки.
- Хорошая вентиляция на рабочем месте и в зоне с ародного аппарата в частности.
- Рабочее место оборудовано средствами пожаротушения.
- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.
- Во время работы ВСЕГДА используйте защитную маску с соответствующим светофильтром для защиты глаз и лица от сильного светового излучения, производимого электрической дугой. Маска позволяет следить за процессом сварки, одновременно защищая Вас.
- Для защиты кожных покровов от ожогов используйте краги.

- Держите маску перед лицом.
- Легким касанием оголенного кончика электрода зажгите дугу и приступите к работе.
- При появлении дуги установите дистанцию от свариваемого изделия, которая должна равняться диаметру электрода.

**ВНИМАНИЕ!** Угол наклона электрода должен составлять 20-30°.

## Установка значения сварочного тока

- Качество сварки во многом зависит от правильно выбранного режима.
- Помните, что механические характеристики сварочного шва зависят не только от величины выбранного тока сварки, но и от других параметров сварки, таких как диаметр и качество электродов.

Руководствуйтесь нижеприведенной таблицей для установки режима сварки в соответствии с различными рабочими условиями.

## Диапазоны значений сварочного тока и напряжения при мелкокапельном и крупнокапельном переносах

| Диаметр проволоки, мм | Мелкокапельный перенос |               | Крупнокапельный перенос |               |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                       | Ток, А                 | Напряжение, В | Ток, А                  | Напряжение, В |
| 0.6                   | 40 ~70                 | 17 ~19        | 17 ~19                  | 25 ~38        |
| 0.8                   | 60 ~100                | 18 ~19        | 18 ~19                  | 26 ~40        |
| 1.0                   | 80 ~120                | 18 ~21        | 18 ~21                  | 27 ~40        |
| 1.2                   | 100 ~150               | 19 ~23        | 19 ~23                  | 28 ~42        |
| 1.6                   | 140 ~200               | 20 ~24        | 20 ~24                  | 32 ~44        |

## Скорость сварки

Требуемое качество и эффективность сварки должны быть приняты в расчет при выборе скорости сварки. При увеличении скорости ослабляется эффективность защиты и провар материала заготовки, вследствие чего, качество шва ухудшается. При слишком медленной скорости сварки увеличивается опасность прожога заготовки, что опять же отражается на качестве шва. На практике, скорость сварки не должна превышать 30 м/час.

## Установка объема подачи газа (CO<sub>2</sub>)

Объем подачи газа должен устанавливаться в первую очередь исходя из соображений эффективности защиты. При сварке внутренних углов эффективность защиты выше, чем при сварке внешних. Для установки основных параметров руководствуйтесь следующими цифрами:

### Выбор объема подачи CO<sub>2</sub>

| Режим сварки                | Сварка в защитном газе CO <sub>2</sub> | Сварка в защитном газе CO <sub>2</sub> | Сварка в защитном газе, с повышенным расходом CO <sub>2</sub> |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             | тонкой проволокой                      | толстой проволокой                     | толстой проволокой                                            |
| CO <sub>2</sub><br>(л/мин.) | 5 ~15                                  | 15 ~25                                 | 25 ~50                                                        |

## Продолжительность нагрузки

ПН - продолжительность нагрузки. ПН для данных аппаратов при работе на максимальном токе равно 35% (из расчета 10 минут, где 3,5 минуты - работа, 6,5 минут – отдых). Это значит, что при

работе на максимальном токе более 3.5 минут происходит перегрузка аппарата с последующим нагревом. Перегрузка может значительно сократить срок эксплуатации аппарата.

## Перегрев

- При перегреве аппарата, загорается сигнальная лампа «перегрев», и процесс сварки автоматически прекращается. При этом, работает вентилятор для охлаждения внутренних частей аппарата следовательно: **не отключая аппарат**, дождитесь, пока внутренняя температура не станет соответствовать стандартному диапазону и погаснет лампа индикатора.
- Функция «Защита от перегрева» автоматически отключает аппарат при перегреве и включает, когда температура аппарата опускается до нормальной, что позволяет значительно увеличить срок службы аппарата.



**В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА АППАРАТА И ЕГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ДАЙТЕ АППАРАТУ ОСТЫТЬ (НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ),  
ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖИТЬ СВАРНЫЕ РАБОТЫ.**

## Вентиляция

Встроенный вентилятор необходим для эффективного охлаждения и устойчивой работы аппарата.

- Перед началом работ убедитесь, что жалюзи вентилятора (решетки) аппарата раскрыты и ничем не заблокированы.
- Минимальное расстояние между аппаратом и соседними объектами должно составлять 30см.

Хорошая вентиляция является залогом нормальной работы и продолжительной жизни аппарата.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- После проведения сварочных работ, выключите аппарат посредством перевода тумблера в положение «Выкл.»

**ВНИМАНИЕ! Остановка вентилятора происходит в автоматическом режиме при нормализации температуры аппарата.**

- После остановки вентилятора, отключите аппарат от сети.
- Отсоедините провода.
- После остывания сварочного аппарата проведите его очистку от окалины, пыли и других инородных веществ. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.
- По окончании – уберите аппарат в специально отведенное для хранения место.
- Приведите в порядок рабочее место и примите меры по предупреждению пожара.
- Проверьте, ничего ли не тлеет вокруг, так как пожар может начаться не сразу, а через некоторое время.

- Очистите стекло, защищающее светофильтр щитка от брызг металла, уберите инструмент, снимите спецодежду.

**ВНИМАНИЕ!** Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей. Швы сварных соединений по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натеков металла.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА



**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ!**

### Плановое техническое обслуживание

Операции планового технического обслуживания выполняются оператором.

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по плановому техническому обслуживанию проводите при закрытом корпусе аппарата.

- Перед началом работы проверьте надежность крепления силовых разъемов в гнездах аппарата, а также исправность сетевой вилки, розетки и изоляции электрических кабелей.
- Периодически проверяйте, находится ли аппарат, особенно внутренняя схема и соединения кабелей и разъемов, в хорошем состоянии. Затяните расшатанные соединения. При обнаружении окисления, устраните наждачной бумагой и затем повторно соедините.
- Периодически очищайте аппарат от пыли сухим и чистым сжатым воздухом. Если аппарат находится в среде сильного задымления или загрязнения, чистите аппарат ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть надлежащего уровня, чтобы избежать повреждения мелких деталей (не более 10 бар.).
- Периодически проверяйте, находится ли покрытие изоляции всех кабелей в хорошем состоянии. При нахождении каких-либо повреждений изоляции кабеля, повторно оберните его или замените.
- Если аппарат не используется в течение долгого времени, поместите его в первоначальную упаковку и поставьте в сухое место.

### ВНИМАНИЕ!

**Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства и воду, которые могут привести к короткому замыканию, образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак и т.д. приводит к повреждению пластмассовых частей!**

**Держите руки, волосы и инструменты далеко от движущихся частей, таких как вентилятор, дабы избежать травм или повреждение аппарата!**

**Избегайте дождя, воды и пара, пропитывающего аппарат! При попадании воды высушите аппарат и проверьте изоляцию (включая изоляцию между соединениями).**

Для оптимизации процесса эксплуатации сварочного аппарата очень важно проведение ежедневного тестирования.

Во время тестирования, пожалуйста, проверьте:

[www.KEDRWELD.ru](http://www.KEDRWELD.ru)

- горелку,
- механизм подачи проволоки,
- систему подачи газа на наличие неисправностей и т.д.

Содержите оборудование в чистоте, при необходимости заменяйте расходные материалы (сопла, наконечники и т.д.)

Для сохранения аппарата в исправности, пожалуйста, используйте расходные материалы, предлагаемые поставщиком данного оборудования.

## Источники питания

| Часть             | Проверка                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель управления | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте внешний вид и механическую работоспособность сетевого выключателя, когда аппарат отключен от сети.</li> <li>• Включите аппарат, после подключения его к сети и проверьте горит ли индикатор сети.</li> </ul> |
| Вентилятор        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что вентилятор работает, и отсутствуют посторонние шумы.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Источник питания  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включите источник питания и проверьте нет ли необычных вибраций, нагрева корпуса оборудования, изменения цвета корпуса и посторонних звуков.</li> </ul>                                                                |
| Другие части      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте соединения системы подачи газа, заземление и все остальные соединения.</li> </ul>                                                                                                                            |

## Сварочная горелка

| Часть | Проверка                                                                        | Примечания                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сопло | Убедитесь в том, что сопло плотно зафиксировано и корпус сопла не деформирован. | Возможна утечка газа из-за неплотного подсоединения сопла                                              |
|       | Убедитесь в отсутствии брызг металла, налипших на сопло.                        | Налипание брызг может привести к повреждению горелки. Используйте специальную защитную пасту от брызг. |

## КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Убедитесь в том, что контактный наконечник плотно зафиксирован.

Проверьте контактный наконечник на наличие механических повреждений.

Убедитесь в том, что размер отверстия соответствует диаметру сварочной проволоки.

Неплотное подсоединение контактного наконечника может привести к повреждению горелки.

Использование изношенного контактного наконечника может привести к нестабильности горения дуги.

Убедитесь в том, что длина проволокоподающего канала такова, что он упирается в контактный наконечник.

Проволокоподающий канал подлежит замене, если зазор между ним и наконечником более 6 мм, в противном случае возможно появление нестабильной дуги.

Убедитесь в том, что диаметр проволоки соответствует внутреннему диаметру проволокоподающего канала.

Несоответствие диаметра проволоки диаметру проволокоподающего канала может привести к нестабильности горения дуги.

## ПРОВОЛОКОПОДАЮЩИЙ КАНАЛ

Убедитесь в отсутствии загибов и растяжений проволокоподающего канала.

Загибы и растяжения проволокоподающего канала могут привести к неравномерной подаче проволоки и нестабильности горения дуги. Замените его при необходимости.

Убедитесь в отсутствии загрязнений внутри проволокоподающего канала, которые могут заблокировать сварочную проволоку в канале.

Замените канал.

Фиксатор проволокоподающего канала должен быть плотно закреплен.

Использование канала без стопорного фиксатора может привести к повреждению горелки.

## ДИФфуЗОР

Убедитесь в том, что установленный диффузор соответствует спецификации и в нем отсутствуют загрязнения.

Возникают дефекты сварочного шва из-за недостатка потока защитного газа через диффузор. Также возможно замыкание токоведущих частей на защитное сопло.

## Механизм подачи проволоки

| Часть                   | Проверка                                                                                                 | Примечания                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулятор давления      | Убедитесь в том, что ручка регулятора давления зафиксирована и обеспечен требуемый расход газа.          | При незакрепленной ручке редуктора возможно нестабильное горение дуги.                                                                                  |
| Проволокоподающий канал | Убедитесь в отсутствии загрязнений на входе проволокоподающего канала рядом с проволокоподающим роликом. | Удалите загрязнения                                                                                                                                     |
|                         | Убедитесь в том, что диаметр проволоки соответствует внутреннему диаметру проволокоподающего канала.     | Несоответствие диаметра проволоки диаметру проволокоподающего канала может привести к чрезмерному разбрызгиванию металла и нестабильности горения дуги. |
|                         | Проверьте центровку между канавкой ролика и входным отверстием горелки.                                  | Может появиться нестабильность горения дуги.                                                                                                            |
| Проволокоподающий ролик | Проверьте соответствие диаметра проволоки и размера канавки подающего ролика                             | Несоответствие диаметра проволоки размеру канавки ролика может привести к чрезмерному разбрызгиванию металла и к нестабильности горения дуги.           |
|                         | Убедитесь в отсутствии загрязнений желоба подающего ролика.                                              | При необходимости замените ролик. Недопустимо использование каких-либо смазочных материалов.                                                            |
| Прижимной ролик         | Убедитесь в том, что прижимной ролик вращается равномерно и не деформирован.                             | Неравномерное вращение или деформация ролика может привести к нестабильности подачи проволоки и горения дуги.                                           |

## Кабеля

| Часть                              | Проверка                                                                                                                                         | Примечания                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силовой кабель горелки             | <p>Убедитесь в отсутствии перегибов кабеля горелки</p> <p>Проверьте надежность подсоединения горелки к аппарату.</p>                             | Перегиб кабеля горелки приводит к нестабильности подачи проволоки и горения дуги.                         |
| Обратный кабель                    | <p>Убедитесь в отсутствии физических повреждений кабеля</p> <p>Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции. Проверьте подсоединение кабеля.</p>  | Неисправный кабель создает опасность поражения электрическим током. Нарушаются условия стабильной сварки. |
| Сетевой кабель                     | <p>Убедитесь в отсутствии физических повреждений кабеля.</p> <p>Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции. Проверьте подсоединение кабеля.</p> | Неисправный кабель создает опасность поражения электрическим током. Нарушаются условия стабильной сварки. |
| Кабель заземления корпуса аппарата | <p>Проверьте качество кабеля заземления.</p> <p>Убедитесь в том, что сварочное оборудование надежно заземлено.</p>                               | Надежное заземление предотвращает возможность поражения электрическим током.                              |

## Внеплановое техническое обслуживание

Операции внепланового технического обслуживания должны выполняться только опытным и квалифицированным в электромеханических работах персоналом.

- Обслуживание электрооборудования должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.

Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм!

- При обслуживании электрооборудования, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.

Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электрооборудования или травмам!

- При возникновении неисправностей или трудностей при установке или работе аппарата необходимо:
  - Использовать данное руководство.
  - Обратиться в ближайший сервисный центр вашего поставщика для оказания квалифицированной профессиональной помощи в устранении неполадки.



АППАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С ГАРАНТИИ  
В СЛУЧАЕ ПОПЫТОК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА,  
А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ПЛОМБИРОВКИ!

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СВАРОЧНОГО АППАРАТА


- При транспортировке и хранении аппарата необходимо исключать возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, ударов и сильной тряски.
- Транспортировка аппарата возможна только в вертикальном положении.
- Аппарат следует беречь от попадания воды и снега. Обратите внимание на обозначения на упаковке. Тара для хранения должна быть сухой и со свободной циркуляцией воздуха и без наличия коррозионного газа или пыли. Диапазон допускаемых температур от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , и относительная влажность не более 90%.
- После того, как упаковка была открыта, рекомендуется для дальнейшего хранения и транспортировки переупаковать аппарат. (Перед хранением рекомендуется провести очистку и запечатать пластиковый пакет, в который необходимо поместить аппарат перед помещением в коробку).
- Аппарат должен храниться в сухом помещении, при температуре от  $-15$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 80%.
- При хранении аппарат должен быть отключен от электрической сети.
- 

## Рекомендуемые настройки (справочные)

Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва значения тока и напряжения должны быть оптимальными. В обычных условиях, установку параметров сварки следует производить в соответствии с диаметром проволоки, катетом шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта.

**Руководствуйтесь нижеприведенными параметрами.**

## Параметры для сварки в стык

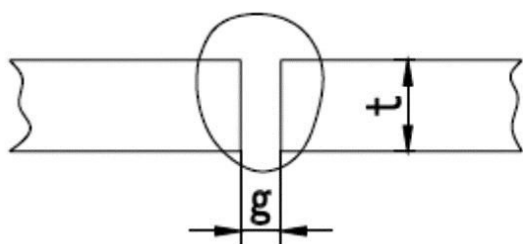


t – толщина листа металла

g – зазор

| Толщина листа, мм | Зазор, мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа, л/мин. |
|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 0.8               | 0         | 0.8 ~ 0.9             | 60 ~ 70          | 16 ~ 16.5             | 50 ~ 60                  | 10                        |
| 1.0               | 0         | 0.8 ~ 0.9             | 75 ~ 85          | 17 ~ 17.5             | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 1.2               | 0         | 1.0                   | 70 ~ 80          | 17 ~ 18               | 45 ~ 55                  | 10                        |
| 1.6               | 0         | 1.0                   | 80 ~ 100         | 18 ~ 19               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 15                   |
| 2.0               | 0 ~ 0.5   | 1.0                   | 100 ~ 110        | 19 ~ 20               | 40 ~ 55                  | 10 ~ 15                   |
| 2.3               | 0.5 ~ 1.0 | 1.0 или 1.2           | 110 ~ 130        | 19 ~ 20               | 50 ~ 55                  | 10 ~ 15                   |
| 3.2               | 1.0 ~ 1.2 | 1.0 или 1.2           | 130 ~ 150        | 19 ~ 21               | 40 ~ 50                  | 10 ~ 15                   |
| 4.5               | 1.2 ~ 1.5 | 1.2                   | 150 ~ 170        | 21 ~ 23               | 40 ~ 50                  | 10 ~ 15                   |

## Параметры для сварки плоских угловых швов

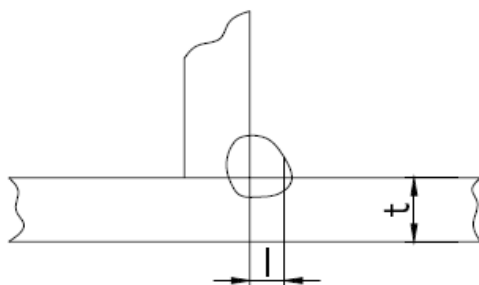


t – толщина листа металла

l – катет шва

| Толщина листа, мм | Катет шва, мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа, л/мин. |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.0               | 2.5 ~ 3.0     | 0.8 ~ 0.9             | 70 ~ 80          | 17 ~ 18               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 1.2               | 2.5 ~ 3.0     | 1.0                   | 70 ~ 100         | 18 ~ 19               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 1.6               | 2.5 ~ 3.0     | 1.0 ~ 1.2             | 90 ~ 120         | 18 ~ 20               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 2.0               | 3.0 ~ 3.5     | 1.0 ~ 1.2             | 100 ~ 130        | 19 ~ 20               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 20                   |
| 2.3               | 2.5 ~ 3.0     | 1.0 ~ 1.2             | 120 ~ 140        | 19 ~ 21               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 20                   |
| 3.2               | 3.0 ~ 4.0     | 1.0 ~ 1.2             | 130 ~ 170        | 19 ~ 21               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 20                   |
| 4.5               | 4.0 ~ 4.5     | 1.2                   | 190 ~ 230        | 22 ~ 24               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 20                   |

## Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении



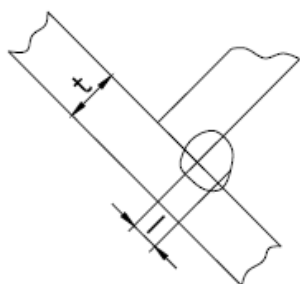


$t$  – толщина листа металла

$l$  – катет шва

| Толщина листа, мм | Катет шва, мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа (л/мин) |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.2               | 2.5 ~ 3.0     | 1.0                   | 70 ~ 100         | 18 ~ 19               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 1.6               | 2.5 ~ 3.0     | 1.0 ~ 1.2             | 90 ~ 120         | 18 ~ 20               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 15                   |
| 2.0               | 3.0 ~ 3.5     | 1.0 ~ 1.2             | 100 ~ 130        | 19 ~ 20               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 20                   |
| 2.3               | 3.0 ~ 3.5     | 1.0 ~ 1.2             | 120 ~ 140        | 19 ~ 21               | 50 ~ 60                  | 10 ~ 20                   |
| 3.2               | 3.0 ~ 4.0     | 1.0 ~ 1.2             | 130 ~ 170        | 22 ~ 22               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 20                   |
| 4.5               | 4.0 ~ 4.5     | 1.2                   | 200 ~ 250        | 23 ~ 26               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 20                   |

## Параметры для сварки внахлест

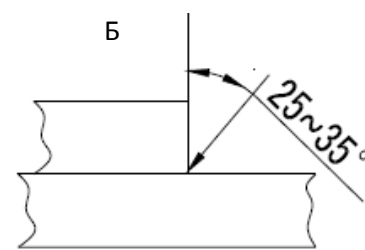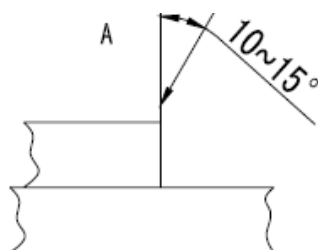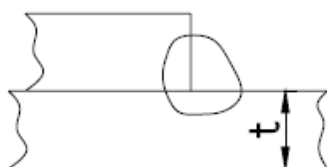

| Толщина листа, мм | Позиция сварки | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа л/мин |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0.8               | А              | 0.8 ~ 0.9             | 60 ~ 70          | 16 ~ 17               | 40 ~ 45                  | 10 ~ 15                 |
| 1.2               | А              | 1.0                   | 80 ~ 100         | 18 ~ 19               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 15                 |
| 1.6               | А              | 1.0 ~ 1.2             | 100 ~ 120        | 18 ~ 20               | 45 ~ 55                  | 10 ~ 15                 |
| 2.0               | А или Б        | 1.0 ~ 1.2             | 100 ~ 130        | 18 ~ 20               | 45 ~ 55                  | 15 ~ 20                 |
| 2.3               | Б              | 1.0 ~ 1.2             | 120 ~ 140        | 19 ~ 21               | 45 ~ 50                  | 15 ~ 20                 |
| 3.2               | Б              | 1.0 ~ 1.2             | 130 ~ 160        | 19 ~ 22               | 45 ~ 50                  | 15 ~ 20                 |
| 4.5               | Б              | 1.2                   | 150 ~ 200        | 21 ~ 24               | 40 ~ 45                  | 15 ~ 20                 |

## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Характер неисправности                                                                              | Причина неисправности                                                                                                            | Методы устранения                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полуавтомат не включается                                                                           | неисправны соединительные провода                                                                                                | Заменить соединительные провода                                                                                       |
|                                                                                                     | термозащита отключила питание трансформатора                                                                                     | подождать, пока трансформатор остынет                                                                                 |
|                                                                                                     | отказал термодатчик                                                                                                              | проверить состояние термодатчика                                                                                      |
| Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает. | Не работает выключатель сети.                                                                                                    | Проверьте выключатель и при необходимости замените его.                                                               |
|                                                                                                     | Отсутствует сетевое напряжение                                                                                                   | Проверьте провода на наличие повреждений.<br>Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля.                 |
|                                                                                                     | Обрыв силового кабеля                                                                                                            | Замените силовой кабель.                                                                                              |
| При включении не горит светодиод "сеть"                                                             | - неисправен светодиод                                                                                                           | - заменить светодиод                                                                                                  |
|                                                                                                     | - включён режим РДС, пуск, прогрев                                                                                               | -установить переключатель в режим CO2                                                                                 |
|                                                                                                     | - нет напряжения в сети питания                                                                                                  | - проверить сеть                                                                                                      |
| Загорается индикатор перегрева при сварке.                                                          | Превышен параметр «продолжительности нагрузки». Индикатор перегрева включается при нагреве свыше 80°C.                           | Прекратите сварку и дайте аппарату остыть до отключения индикатора                                                    |
|                                                                                                     | Напряжение сети превышает допустимое значение.                                                                                   | Проверьте напряжение сети.<br>Выставьте необходимое значение, согласно справочникам и таблицам.                       |
|                                                                                                     | Ошибка в выборе питающей электросети 380В↔220В.                                                                                  | Проверьте по таблице основных характеристик и выберете необходимую электросеть.                                       |
| Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает     | Перепады входного тока в связи с неисправностью сетевого кабеля и отключение аппарата в связи с запуском режима защиты от сбоев. | Проверьте сетевой кабель, при необходимости замените его.<br>Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля. |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный вентилятор не работает                                       | Частое включение и выключение аппарата в короткий промежуток времени приводит к запуску режима защиты от сбоев. | Выключите аппарат и снова включите его не ранее чем через три минуты.                                       |
| Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор работает, осциллятор не действует, поэтому невозможно поджечь дугу. | Внутренние неисправности.                                                                                       | Обратитесь за помощью в сервисный центр.                                                                    |
| Сварки нет, хотя инвертор включен, индикатор сети горит.                                                                              | Включен режим защиты от сбоев.                                                                                  | Выключите источник тока, подождите, пока индикатор погаснет, и снова включите аппарат.                      |
|                                                                                                                                       | Включен режим защиты от перегрева.                                                                              | Не отключая аппарат, дождитесь момента, когда погаснет индикатор, и можете снова приступить к сварке.       |
|                                                                                                                                       | Внутренние неисправности инвертора.                                                                             | Обратитесь в сервисный центр.                                                                               |
|                                                                                                                                       | Обрыв сварочных кабелей.                                                                                        | Восстановите целостность сварочных кабелей.                                                                 |
|                                                                                                                                       | Нет контакта или плохой контакт зажима «массы» и детали.                                                        | Восстановите контакт.                                                                                       |
| Сильный нагрев электрододержателя.                                                                                                    | Значение номинального тока для электрододержателя меньше, чем фактическое значение сварочного тока.             | Замените держатель на другой (с большим номинальным током).                                                 |
| Перепады рабочего тока в процессе сварки                                                                                              | Повреждение потенциометра.                                                                                      | Обратитесь в сервисный центр.                                                                               |
|                                                                                                                                       | Имеют место сильные перепады напряжения в сети, либо пропадает контакт в сетевом кабеле.                        | Проверьте сетевой кабель на наличие повреждений<br>Проверьте, хорошо ли соединены элементы сетевого кабеля. |
| Нестабильное горение дуги или сильное разбрызгивание металла при сварке.                                                              | Неправильно подобран сварочный ток. Сила тока должна соответствовать рекомендуемым                              | Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам «+» и «-».                                    |
|                                                                                                                                       | значениям, указанным на пачке электродов или 25-40А на 1 мм диаметра электрода.                                 | Установите силу тока соответствующую диаметру электрода.                                                    |

|                                                                              |                                                                                                        |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| В процессе сварки возникает чрезмерный уровень напряжения.                   | Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей.                                              | Поменяйте местами сварочные кабели, подсоединенные к разъемам «+» и «-».     |
| Отключение напряжения при сварке.                                            | Автоматический выключатель питающей сети неисправен или не соответствует номиналу по току (менее 25А). | Поменяйте автоматический выключатель.                                        |
| Постоянное прилипание электрода, при правильном выборе силы сварочного тока. | Низкое напряжение питающей сети, напряжение должно соответствовать 220В ±15%.                          | Нет.                                                                         |
|                                                                              | Не зажаты кабельные вставки в панельных гнездах.                                                       | Зажмите их поворотом по часовой стрелке.                                     |
|                                                                              | Сечение провода питающей сети менее 2,5 мм <sup>2</sup> .                                              | Используйте провод сечением не менее 2,5 мм <sup>2</sup> .                   |
|                                                                              | Подгорание контактов в соединениях питающей сети.                                                      | Устраните причину подгорания контактов.                                      |
| Неравномерная сварка                                                         | Чрезмерно длинный удлинитель - более 40 м.                                                             | В данном случае лучше применять провод сечением не менее 4 мм <sup>2</sup> . |
|                                                                              | - изношен сварочный наконечник                                                                         | - заменить наконечник                                                        |
| Получается некачественный шов                                                | - не поступает углекислый газ к месту сварки                                                           | - проверить давление углекислого газа                                        |
|                                                                              | - неправильно установлен режим сварки                                                                  | - установить режим сварки в соответствии с таблицей токов                    |
| Сварочная проволока выжигается из канала толкающего ролика                   | - не настроен механизм подачи проволоки                                                                | - настроить механизм подачи проволоки                                        |
|                                                                              | - брак сварочной проволоки                                                                             | - заменить проволоку                                                         |
|                                                                              | - изношен сварочный наконечник                                                                         | - заменить наконечник                                                        |
| Не поступает углекислый газ к месту сварки                                   | - отсутствует газ в баллоне                                                                            | - подключить баллон с газом                                                  |
|                                                                              | - неисправен редуктор газового баллона                                                                 | - отремонтировать редуктор или заменить исправным                            |
|                                                                              | - неисправен клапан подачи углекислого газа                                                            | - заменить клапан                                                            |
| При прикосновении горелки к металлу при сварке происходит короткое замыкание | - пробито сопло на корпус                                                                              | - заменить сопло                                                             |

Малая скорость подачи сварочной проволоки

При работе на первых положениях переключателя «НАПРЯЖЕНИЕ» нет подачи CO<sub>2</sub>

Другие неисправности

- вышел из строя силовой тиристор

- напряжение сети питания меньше 190В  
- неисправен электромагнитный клапан подачи CO<sub>2</sub>

- проверить и заменить

- проверить сеть



- проверить и заменить электромагнитный клапан

Свяжитесь со специалистами по техническому обслуживанию оборудования.




## В ПОМОЩЬ СВАРЩИКУ

### Способы зажигания сварочной дуги

Дугу зажигают коротким прикосновением электрода к изделию (впритык) или чирканьем конца электрода о поверхность металла («спичкой»). Способ «спичкой» предпочтительнее, но он неудобен в узких, труднодоступных местах.

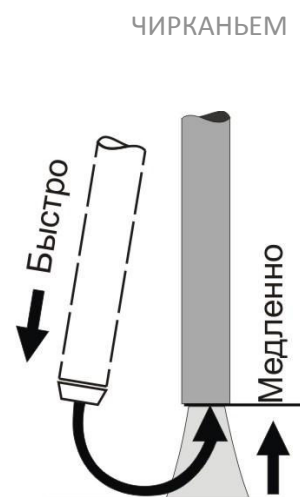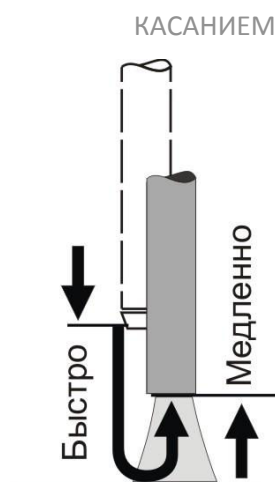

### Положения электрода при сварке

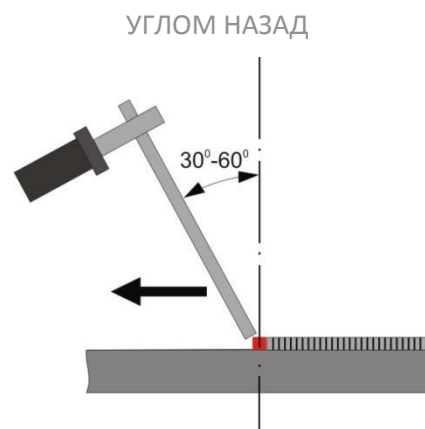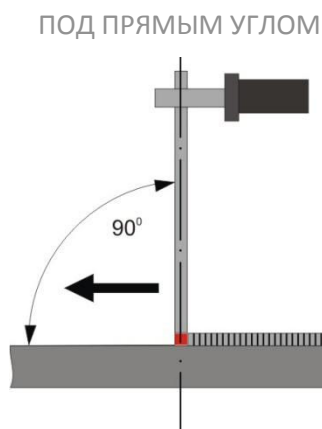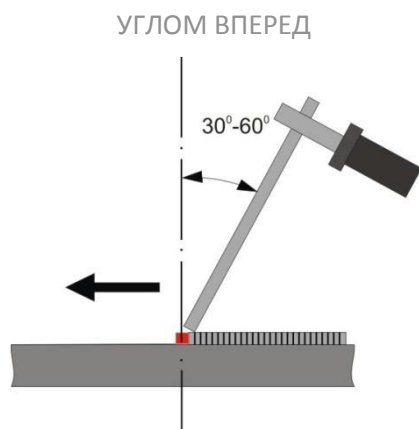


Горизонтальные, вертикальные, потолочные швы, сварка неповоротных стыков труб.

Сварка в труднодоступных местах.

Угловые и стыковые соединения.

## Окончание сварки


### ОБРЫВ ДУГИ

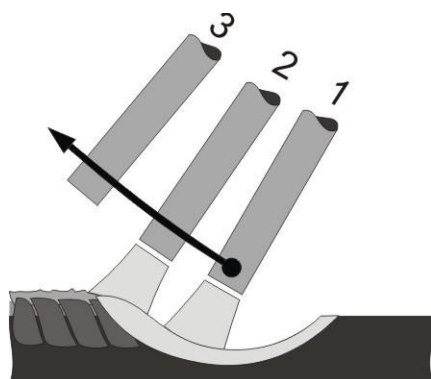

В конце шва нельзя обрывать дугу сразу. Электрод перемещают на край сварочной ванны (1,2) и затем быстро отводят (3) от кратера.


### ЗАВАРКА КРАТЕРА

#### 1-й способ

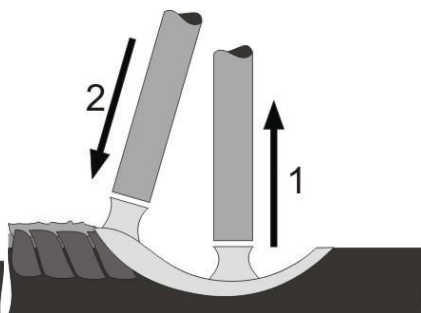

Дугу обрывают в конце сварного шва (1), а затем, повторно зажигают (2) для формирования необходимой высоты шва.

#### 2-й способ

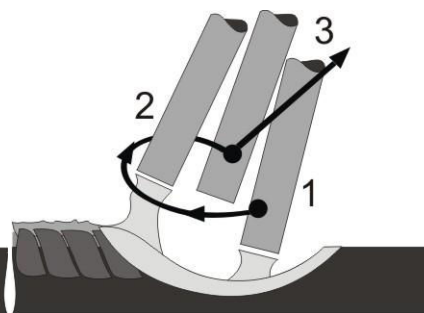

Из положения 1, не обрывая дуги, смещают электрод на 10-15мм в положение 2 а, затем, в положение 3, после чего дугу обрывают.

## Сварочный ток

Ток сварки должен выбираться в зависимости от диаметра электрода, его материала и типа сварочных работ. Ниже приведена таблица допустимых токов сварки в зависимости от диаметра электродов.

Рекомендуемое значение тока (А):

| Диаметр, мм | Положение шва |              |            |
|-------------|---------------|--------------|------------|
|             | Нижнее        | вертикальное | потолочное |
| 1.6         | 20-40         | 15-30        | 15-30      |
| 2.0         | 40-70         | 40-60        | 40-60      |
| 2.5         | 70-100        | 60-70        | 60-70      |
| 3.0         | 80-140        | 70-90        | 70-90      |
| 4.0         | 160-200       | 120-150      | 120-140    |
| 5.0         | 180-220       | 150-180      | -          |
| 6.0         | 200-250       | -            | -          |







Выбор диаметра электрода для сварки горизонтальных швов в зависимости от толщины металла

| Толщина металла, мм   | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | 13-20 | Более 20 |
|-----------------------|---------|-------|-----|-----|------|-------|----------|
| Диаметр электрода, мм | 1.6-2   | 2-3   | 3-4 | 4-5 | 4-6  | 5-6   | 6-12     |

Соотношения толщины свариваемого металла с диаметром электрода и силой сварочного тока

|                         |       |        |        |         |         |             |
|-------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Толщина металла, мм     | 2     | 3      | 4-5    | 5-10    |         |             |
| Диаметр электрода, мм   | 2     | 3      | 3      | 4       | 4       | 5           |
| Сила сварочного тока, А | 40-80 | 80-120 | 100-15 | 160-200 | 160-210 | 180 и более |

## Дефекты сварных швов
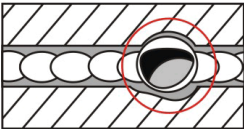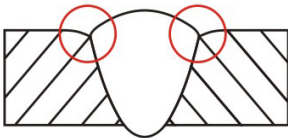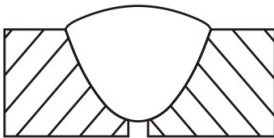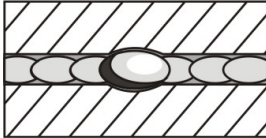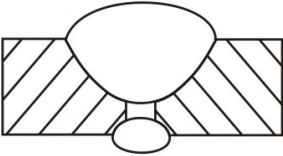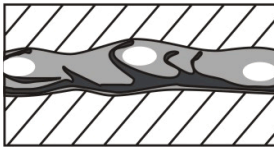
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                        | ПРИЧИНА                                                                                                                          | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                         | ПРИЧИНА                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КРАТЕРЫ                                                                             |                                                                                                                                  | ПОДРЕЗЫ                                                                              |                                                                                                                                                     |
|    | Обрыв дуги.<br>Неправильное выполнение конечного участка шва.                                                                    |    | Большой сварочный ток;<br>Длинная дуга;<br>При сварке угловых швов - смещение электрода в сторону вертикальной стенки.                              |
| ПОРЫ                                                                                |                                                                                                                                  | НЕПРОВАР                                                                             |                                                                                                                                                     |
|  | Быстрое охлаждение шва;<br>Загрязнение кромок маслом, ржавчиной и т. п.;<br>Непросушенные электроды;<br>Высокая скорость сварки. |  | Малый угол скоса вертикальных кромок;<br>Малый зазор между ними;<br>Загрязнение кромок;<br>Недостаточный ток;<br>Завышенная скорость сварки.        |
| ВКЛЮЧЕНИЯ ШЛАКА                                                                     |                                                                                                                                  | ПРОЖОГ                                                                               |                                                                                                                                                     |
|  | Грязь на кромках;<br>Малый сварочный ток;<br>Большая скорость сварки.                                                            |  | Большой ток при малой скорости сварки;<br>Большой зазор между кромками;<br>Под свариваемый шов плохо поджата флюсовая подушка или медная прокладка. |
| НЕСПЛАВЛЕНИЯ                                                                        |                                                                                                                                  | НЕРАВНОМЕРНАЯ ФОРМА ШВА                                                              |                                                                                                                                                     |
|  | Плохая зачистка кромок;<br>Большая длина дуги;<br>Недостаточный сварочный ток;<br>Большая скорость сварки.                       |  | Неустойчивый режим сварки;<br>Неточное направление электрода.                                                                                       |
| НАПЛЫВ                                                                              |                                                                                                                                  | ТРЕЩИНЫ                                                                              |                                                                                                                                                     |



Большой сварочный ток;  
Неправильный наклон  
электрода;  
Излишне длинная дуга.



Резкое охлаждение кон-  
струкции;  
Высокие напряжения в  
жесткозакрепленных кон-  
струкциях;  
Повышенное содержание  
серы или фосфора.

## СВИЩИ




Низкая пластичность ме-  
талла шва;  
Образование закалочных  
структур;  
Напряжение от неравно-  
мерного нагрева.

## ПЕРЕГРЕВ (ПЕРЕЖОГ) МЕТАЛЛА



Чрезмерный нагрев около  
шовной зоны;  
Неправильный выбор теп-  
ловой мощности;  
Завышенные значения  
мощности пламени или  
сварочного тока.

## Манипулирование электродом

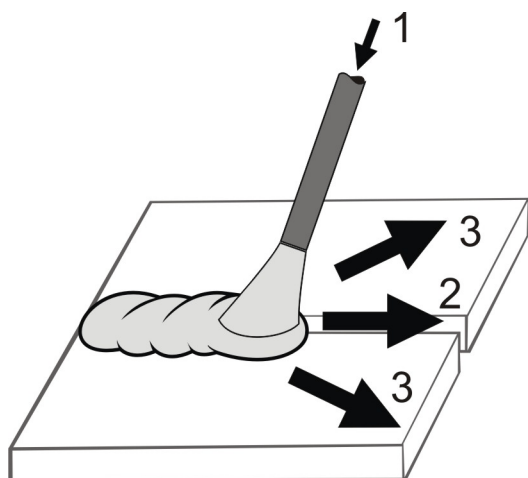

### Сварщик электродом осуществляет три основных движения


**Поступательное перемещение (1)** вдоль оси электрода обеспечивает подачу электрода, постоянство длины дуги и скорости плавления. Чем быстрее плавится электрод, тем больше скорость его перемещения вдоль оси.

**Прямолинейное перемещение (2)** вдоль оси шва обеспечивает необходимую скорость сварки и качественное формирование шва. Скорость этого движения зависит от силы тока, диаметра электрода, скорости его плавления, вида шва и других факторов. При отсутствии поперечных движений электрода получается узкий шов (ниточный валик) шириной примерно 1,5 диаметра электрода. Такие швы применяют при сварке тонких листов, наложении первого (корневого) слоя многослойного шва, сварке способом опирания и т.д.

**Колебательное перемещение электрода (3)** поперек оси шва для прогрева кромок и получения требуемых ширины шва и глубины проплавления позволяет за один проход получать шов шириной до 4 диаметров электрода, а без -1,5 диаметра. Поперечные движения можно исключить при сварке тонких листов или при прохождении первого (корневого) шва многослойной сварки.

## Виды колебательных (поперечных) движений конца электрода

Прямые по ломанной линии  
(зигзагообразные)

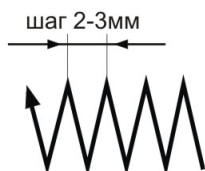

Прямые зигзагообразные движения применяют для получения наплавочных валиков при сварке встык без скоса кромок в нижнем положении и если нет вероятности прожечь деталь.

«Полумесяцем вперёд»




Применяют для стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, выполняемых в любом положении электродами диаметром до 4 мм.

«Полумесяцем назад»




Используют для сварки в нижнем положении, а также для вертикальных и потолочных швов с выпуклой наружной поверхностью.

«Треугольником»

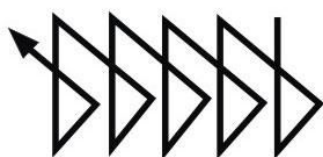


Применяют для угловых швов с катетом более 6 мм и стыковых швов со скосом кромок в любом пространственном положении. Дает хороший провар корня шва.

«Треугольником» с задержкой  
электрода в корке шва

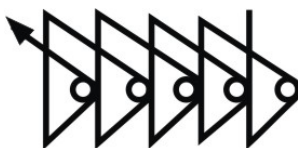

Применяют для сварки толстостенных конструкций с гарантированным проплавлением корневого участка шва.

Петлеобразные

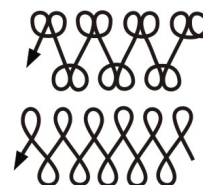

Используют для усиленного прогревания кромок шва, особенно при сварке высоколегированных сталей. Электрод задерживают на краях, чтобы не было прожога в центре шва или вытекания металла при сварке вертикальных швов.

## ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Сварочное оборудование в основном состоит из стали, пластмассы и цветных металлов и должно утилизироваться согласно действующим нормам в области защиты окружающей среды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### ВНИМАНИЕ!

Гарантия действительна только на территории РФ.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АППАРАТА  
В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ,  
НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА.**

- Срок службы аппарата – не менее 5 лет.
- Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством РФ
- Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя – осуществляется бесплатно при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и плановому техническому обслуживанию.
- Прием изделия в ремонт по гарантии производится только при наличии всех комплектующих.
- Гарантия действительна при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
- Аппараты для гарантийного ремонта принимаются в чистом виде.

Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.
- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.
- Имело место обслуживание вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.
- В случае использования изделия не по назначению.
- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.
- Дефект является результатом естественного износа.
- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.
- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На маску, щетку, колеса в процессе эксплуатации сварочного аппарата заводская гарантия не распространяется. Эти принадлежности являются расходной частью.
- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей. Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные го-лограммы.
- В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

**Для гарантийного ремонта предъявите:**

- настоящее руководство
  - с отметкой о дате продажи,
  - подписью продавца,
  - штампом предприятия торговли;

**При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы.**

*Изделия под торговой маркой «КЕДР» постоянно совершенствуются и улучшаются.*

*Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.*

*Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.*

*Информация, содержащаяся в данной публикации являлась верной на момент поступления в печать.*

*В данном руководстве возможны неточности. Пожалуйста, свяжитесь с нами при их обнаружении.*

*Руководство по эксплуатации издано 20 июня 2012года.*

|                        |  |                                                                             |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Модель аппарата        |  | <b>М.П.</b><br>БЕЗ ПЕЧАТИ И<br>ПОДПИСИ ПРОДАВЦА<br>НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН<br>_____ |
| Заводской номер        |  |                                                                             |
| Дата продажи           |  |                                                                             |
| Адрес фирмы - продавца |  |                                                                             |
| Телефон                |  |                                                                             |

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства.

### Отрывной талон № 3

|                        |  |                                                                             |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Модель аппарата        |  | <b>М.П.</b><br>БЕЗ ПЕЧАТИ И<br>ПОДПИСИ ПРОДАВЦА<br>НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН<br>_____ |
| Заводской номер        |  |                                                                             |
| Дата продажи           |  |                                                                             |
| Адрес фирмы - продавца |  |                                                                             |
| Телефон                |  |                                                                             |

### Отрывной талон № 2

|                        |  |                                                                             |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Модель аппарата        |  | <b>М.П.</b><br>БЕЗ ПЕЧАТИ И<br>ПОДПИСИ ПРОДАВЦА<br>НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН<br>_____ |
| Заводской номер        |  |                                                                             |
| Дата продажи           |  |                                                                             |
| Адрес фирмы - продавца |  |                                                                             |
| Телефон                |  |                                                                             |

### Отрывной талон № 1

|                        |  |                                                                             |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Модель аппарата        |  | <b>М.П.</b><br>БЕЗ ПЕЧАТИ И<br>ПОДПИСИ ПРОДАВЦА<br>НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН<br>_____ |
| Заводской номер        |  |                                                                             |
| Дата продажи           |  |                                                                             |
| Адрес фирмы - продавца |  |                                                                             |
| Телефон                |  |                                                                             |