

# fischer FHB II



Stainless  
steel  
1.4529




## Bei Verwendung



FHB II-P(F)

When using

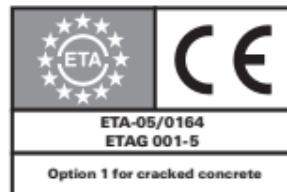






\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

<b>Deutsch</b>	<b>4</b>
<b>English</b>	<b>6</b>
<b>Français</b>	<b>8</b>
<b>Nederlands</b>	<b>10</b>
<b>Dansk</b>	<b>12</b>
<b>Svenska</b>	<b>14</b>
<b>Norsk</b>	<b>16</b>
<b>Suomi</b>	<b>18</b>
<b>Italiano</b>	<b>20</b>
<b>Español</b>	<b>22</b>
<b>Português</b>	<b>24</b>
<b>Český</b>	<b>26</b>
<b>Slovensko</b>	<b>28</b>
<b>Polski</b>	<b>30</b>
<b>Eesti</b>	<b>32</b>
<b>Lietuviškai</b>	<b>34</b>
<b>Latviešu</b>	<b>36</b>
<b>Русский</b>	<b>38</b>
<b>Українська</b>	<b>40</b>
<b>Қазақша</b>	<b>42</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>44</b>



Styrolfrei  
 Styrolfri  
 Uten styrol  
 Styreenilön  
 Sin estíreno  
 Senza stirene  
 Sem estireno  
 Bez Styrénu  
 Bez Styrenu  
 Zonder styreen

Nie zawiera styrenu  
 Ei sisalda stürooli  
 Be stirolio  
 Nesatur stirolu  
 Без стирола  
 Не містить стиролу  
 Стиролы жоқ  
 Ден періефі  
 ѕтэролю

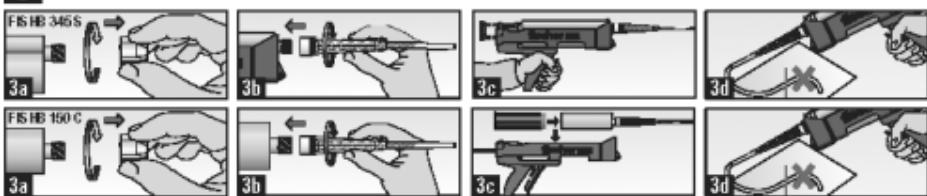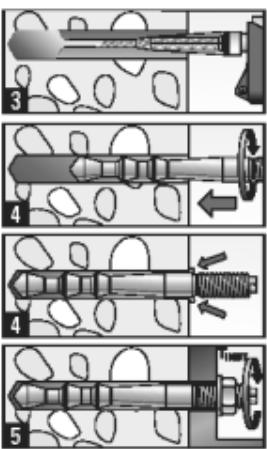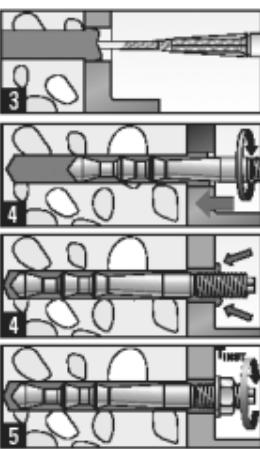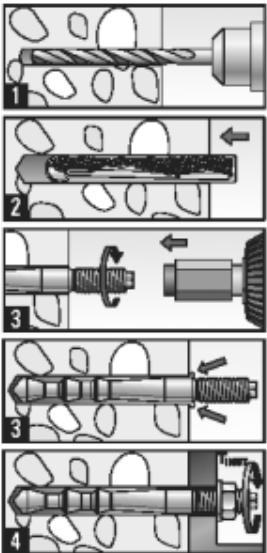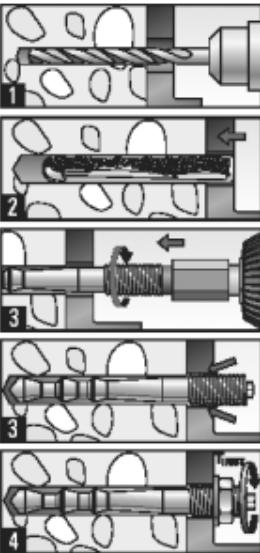**A****B****C I****C II****D I****D II**

**A Bohrung erstellen****1. Bohrung mit Hammerbohrer erstellen.**

Vorgeschriebenen Bohrlochdurchmesser und Bohrtiefe gemäß Tabelle 3.

**2. Bohrloch gründlich reinigen.**

Vom Bohrlochgrund her mind. 2 x ausblasen, 2 x ausbürsten und nochmals 2 x ausblasen. Bürstengröße siehe Tabelle 3. Ab Größe M20 ist das Bohrloch mit Druckluft auszublasen.

**B Vorbereitung Injektionskartusche****Verschlusskappe abnehmen und Statikmischer aufschrauben.**

**Achtung:** Die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein; niemals ohne Statikmischer verwenden!

Kartusche in fischer Auspresspistole legen und Mörtel solange auspressen, bis gleichmäßig grau gefärbter Mörtel austritt (ca. 2 Pistolenhübe).

**Achtung:** nicht grau gefärbter Mörtel bindet nicht ab und ist zu verwerfen!

**C I Vorsteckmontage mit Injektionskartusche****Ankerstangen FHB II - A S und FHB II - A L**

Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung wie unter **A** beschrieben.

**3. Mörtelinjektion.** (Kartuschenvorbereitung wie unter **B** beschrieben). Injektionsmörtel FIS HB vom Bohrlochgrund her hubweise verfüllen. Füllmenge ca. 2/3 der Bohrlochtiefe, siehe Tabelle 3 (Skalenteile).

Bei Bohrtiefen >170 mm Verlängerung verwenden (z. B. FIS-Verlängerungsschlauch).

**4. Ankerstangenmontage.** Unmittelbar anschließend die FHB II-Ankerstange von Hand mit leichten Drehbewegungen bis zur Setztiefenmarkierung eindrücken (Setztiefenmarkierung muss mit der Betonoberfläche fluchten). Bei Überkopfmontage wird je nach Anwendungsfall ab der Größe M16 die Verwendung von Montagekeilen empfohlen. Mörtelüberschuss muss an der Betonoberfläche austreten! Falls nicht, ist die Ankerstange sofort zu ziehen und nochmals Mörtel zu injizieren. **Sichtkontrolle!**

**5. Aushärtezeiten.** Aushärtezeiten des Injektionsmörtels beachten (siehe Tabelle 1). Anschrauben des Montageteiles. Zur Montagekontrolle ist das in Tabelle 3 angegebene Drehmoment  $T_{inst}$  aufzubringen.

**C II Durchsteckmontage mit Injektionskartusche****Ankerstangen FHB II - A S und FHB II - A L**

Bei **FHB II - A L Ankerstangen** muss die Bohrung im Anbauteil ebenfalls mit Injektionsmörtel verfüllt werden. Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung wie unter **A** beschrieben.

**3. Mörtelinjektion wie unter **C I Punkt 3** beschrieben.**

**4. Ankerstangenmontage.** Unmittelbar anschließend die FHB II-Ankerstange von Hand mit leichten Drehbewegungen bis zur Setztiefenmarkierung eindrücken (Setztiefenmarkierung muss mit der Betonoberfläche fluchten). Dicke des Anbauteiles beachten. Mörtelüberschuss muss an der Betonoberfläche austreten. Falls nicht, ist die Ankerstange sofort zu ziehen und nochmals Mörtel zu injizieren. **Sichtkontrolle!**

Bei Überkopfmontage wird je nach Anwendungsfall die Verwendung von Montagekeilen empfohlen.

**5. Aushärtezeiten.** Aushärtezeiten des Injektionsmörtels beachten (siehe Tabelle 1). Anschrauben des Montageteiles. Zur Montagekontrolle ist das in Tabelle 3 angegebene Drehmoment  $T_{inst}$  aufzubringen.

**Tabelle 1** Aushärtezeiten Injektionsmörtel

KartuschenTemperatur (Mörtel mind. + 5 °C)	Offenzeit / Verarbeitungszeit in Minuten	Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit in Minuten
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**ACHTUNG:**

*Im nassen Beton sind  
die Aushärtezeiten zu  
verdoppeln!  
Stehendes Wasser aus  
dem Bohrloch entfernen!*

# Patrone FHB II - AL · FHB II - AS

Bei Verarbeitung mit FHB II-Patronen ist das Setzgerät RA-SDS (Art.-Nr. 62420) zu verwenden.

## D I Vorsteckmontage mit Patrone, Ankerstangen FHB II - AS und FHB II - AL

**1. Bohrloch erstellen.** Eine Bohrlochreinigung ist nicht erforderlich.

**2. FHB II-Patrone einstecken.** FHB II-Ankerstange und zugehörige FHB II-Patrone siehe Tabelle 3.

**3. Ankerstangenmontage.** Ankerstange mit geeigneter Hammerbohrmaschine (siehe Tabelle 3) unter Verwendung beiliegender Setschraube drehend/schlagend einbringen. Hierzu ist unser Setzwerkzeug RA-SDS zu verwenden. Wenn die Setztiefenmarkierung mit der Betonoberfläche fluchtet: **STOP!** Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss an der Betonoberfläche Mörtel austreten. **Sichtkontrolle!** – Falls nicht, ist die FHB II-Ankerstange sofort zu ziehen und nach Einsticken einer zweiten FHB II-Patrone erneut zu montieren.

**4. Aushärtezeiten.** Aushärtezeiten des Patronenmörtels beachten (Tabelle 2). Anschrauben des Montageteiles. Zur Montagekontrolle ist das in Tabelle 3 angegebene Drehmoment  $T_{inst}$  aufzubringen.

## D II Durchsteckmontage mit Patrone, nur mit Ankerstange FHB II - AS

**1. Bohrloch erstellen.** Eine Bohrlochreinigung ist nicht erforderlich.

**2. FHB II-Patrone einstecken.** FHB II-Ankerstange und zugehörige FHB II-Patrone siehe Tabelle 3.

**3. Ankerstangenmontage.** Ankerstange mit geeigneter Hammerbohrmaschine (siehe Tabelle 3) unter Verwendung beiliegender Setschraube drehend/schlagend einbringen. Hierzu ist unser Setzwerkzeug RA-SDS zu verwenden. Wenn die Setztiefenmarkierung mit der Betonoberfläche fluchtet: **STOP!** Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss an der Betonoberfläche Mörtel austreten. **Sichtkontrolle!** – Falls nicht, ist die FHB II-Ankerstange sofort zu ziehen und nach Einsticken einer zweiten FHB II-Patrone erneut zu montieren.

**4. Aushärtezeiten.** Aushärtezeiten des Patronenmörtels beachten (siehe Tabelle 2). Anschrauben des Montageteiles. Zur Montagekontrolle Drehmoment  $T_{inst}$  aufbringen (Tabelle 3).


**Tabelle 2** Aushärtezeiten Patrone

Temperatur °C	Aushärtezeit in Minuten FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. Patronentemperatur +30 °C.

### ACHTUNG:

**Im nassen Beton  
und wasserge-  
füllten Bohrloch  
sind die Aus-  
härtezeiten zu  
verdoppeln!**

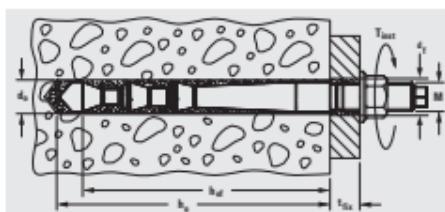

**Tabelle 3** Montagekennwerte Injektions- und Patronensystem:

Abmessung	Bohr-Ø d <sub>0</sub>	Bohr-tiefe h <sub>0</sub>	Durch- gangs- loch Ø d <sub>1</sub>	Ver- anke- rungs- tief- e h <sub>ef</sub>	Dreh- mo- men- tum T <sub>inst</sub>	Schlüssel- weite SW	Bürste BS	Injek- tion		Empf. Bohr- ham- mer	Patrone zugehörige Mörtel- patrone FHB II-P/ FHB II-PF
								Skalen- teile Mörtel	Art.-Nr.		
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II - AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II - AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II - AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II - AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II - AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II - AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II - AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II - AS M10x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II - AS M10x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II - AS M12x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II - AS M16x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II - AS M20x170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II - AS M24x170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Drilling the drill hole**

- 1. Drill the drill hole using a hammer drill.** Observe specified drilling hole diameter and drilling depth according to table 3.
- 2. Thoroughly clean the drill hole.** Starting from the surface of the drill hole, blow the drill hole clear twice, brush the hole twice, and then blow the hole clear twice. See table 3 for brush size. Sizes M20 and larger must be blown clean using compressed air.

**B Preparing injection cartridge**

**Remove the cap and attach the static mixer.**

**Important:** The spiral mixer in the static mixer must be clearly visible; never use the spiral mixer without a static mixer! Insert the cartridge into the fischer application gun and apply the mortar until the grey mortar exits (squeeze the application gun lever approx. 2 times).

**Important:** non-grey mortar does not set and must be discarded!

**C I Pre-positioned installation with injection cartridge****FHB II - A S and FHB II - A L anchor rods**

Drill and clean the drill hole as described under **A**.

**3. Injecting the mortar.** (Prepare the cartridge as described under **B**). Starting at the drill hole surface, fill the FIS HB injection mortar into the drill hole one stroke at a time. Fill quantity is approx. 2/3 of the drill hole depth, see table 3 (scale divisions). If drilling depths are greater than 170 mm, use an extension (e.g. FIS extension hose).

**4. Installing anchor rods.** Immediately after injecting the mortar, insert the FHB II anchor rod by hand using light turning motions until it reaches the setting depth marking. (Setting depth marking must be aligned with the concrete surface). When installing size M16 anchor rods and greater overhead, we recommend using installation wedges depending on the application. Excess mortar must exit the drill hole until it makes contact with the concrete surface! If this is not the case, the anchor rod must be immediately removed and mortar must be injected in the drill hole again. **Visible inspection!**

**5. Hardening times.** Observe the hardening times of the injection mortar (see table 1). Attaching the installation wedges. Check that the installation is secure by applying the torque  $T_{inst}$  specified in table 3.

**C II Push-through installation with injection cartridge****FHB II - A S and FHB II - A L anchor rods**

With **FHB II - AL anchor rods**, the drill hole in the object to be mounted must also be filled with injection mortar. Drill and clean the drill hole as described under **A**.

**3. Mortar injection as described under C point 3.**

**4. Installing anchor rods.** Immediately after injecting the mortar, insert the FHB II anchor rod by hand using light turning motions until it reaches the setting depth marking. (Setting depth marking must be aligned with the concrete surface). Observe the thickness of the object to be attached. Excess mortar must exit the drill hole until it makes contact with the concrete surface! If this is not the case, the anchor rod must be immediately removed and mortar must be injected in the drill hole again. **Visible inspection!**

When installing anchor rods overhead, we recommend using installation wedges depending on the application.

**5. Hardening times.** Observe the hardening times of the injection mortar (see table 1). Attaching the installation wedges. Check that the installation is secure by applying the torque  $T_{inst}$  specified in table 3.

**Table 1** Injection mortar hardening times

Cartridge temperature (mortar mind. + 5 °C)	Open time / preparation time in minutes	Temperature in anchoring base	Hardening time in minutes
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**IMPORTANT:**

If the concrete is wet, the hardening times must be doubled!

Remove any standing water from the drill hole!

# Capsule FHB II - A L · FHB II - A S

When working with FHB II capsules, we recommend using the machine setting tool RA-SDS (item no. 62420).

## D I Pre-positioned installation with capsule, FHB II - A S and FHB II - A L anchor rods

- 1. Drill the hole.** It is not necessary to clean the hole.
- 2. Inserting the FHB II capsule.** See table 3 for FHB II anchor rod and the corresponding FHB II capsule.
- 3. Installing anchor rods.** Use a suitable hammer drilling machine (see table 3) and the included positioning screw to rotate or hammer the anchor rod into place. Use our RA-SDS setting tool for this purpose. If the setting depth is aligned with the concrete surface: **STOP!**

Once the setting depth has been reached, mortar must exit the drill hole until it makes contact with the concrete surface. **Visible inspection!** – If this is not the case, the FHB II anchor rod must be immediately removed and reinstalled after a second FHB II capsule has been installed.

- 4. Hardening times.** Observe the hardening times of the capsule mortar (table 2). Attaching the installation wedges. Check that the installation is secure by applying the torque  $T_{inst}$  specified in table 3.

## D II Push-through installation with capsule, only with FHB II - A S anchor rod

- 1. Drill the hole.** It is not necessary to clean the hole.
- 2. Inserting the FHB II capsule.** See table 3 for FHB II anchor rod and the corresponding FHB II capsule.
- 3. Installing anchor rods.** Use a suitable hammer drilling machine (see table 3) and the included positioning screw to rotate or hammer the anchor rod into place. Use our RA-SDS setting tool for this purpose. If the setting depth is aligned with the concrete surface: **STOP!**

Once the setting depth has been reached, mortar must exit the drill hole until it makes contact with the concrete surface. **Visible inspection!** – If this is not the case, the FHB II anchor rod must be immediately removed and reinstalled after a second FHB II capsule has been installed.

- 4. Hardening times.** Observe the hardening times of the capsule mortar (see table 2). Attaching the installation wedges. Check that the installation is secure by applying torque  $T_{inst}$  specified (table 3).

Table 2 Capsule hardening times

Storage temp. °C	Hardening time in minutes	
	FHB II-P	FHB II-P*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. capsule temperature: +30 °C.

### IMPORTANT:

If the concrete is wet and the drill is filled with water, the hardening times must be doubled!

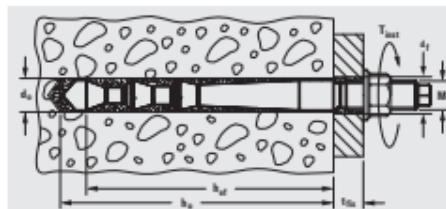


Table 3 Installation parameters for injection and capsule system:

Dimensions	Drill hole $\varnothing$	Drill- ing depth $h_o$	Through hole $\varnothing d_f$	Anchor- ing depth $h_a$	A/F width SW	BS brush	Injection mortar scale divisions	Recom- mended hammer drill	Capsule correspond. FHB II-P/ FHB II-P mortar capsule		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]		0 mm	Art.-No.	[kg]		
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24 x 170

**A Réalisation du perçage**

- 1. Réaliser le perçage à l'aide d'une perceuse à percussion.** Diamètre et profondeur de perçage prescrits, voir tableau 3.
- 2. Nettoyer soigneusement le trou de perçage.** En partant du fond du trou de perçage, faire sortir les débris de matériau en soufflant au moins 2 x, brosser 2 x et souffler encore 2 x. Taille de brosse, voir tableau 3. A partir de la taille de perçage M20, utiliser de l'air comprimé pour éjecter les débris de matériau.

**B Préparation de la cartouche d'injection**

**Retirer le capuchon de fermeture et visser le mélangeur statique.**

**Attention :** la spirale de mélange doit être clairement visible dans le mélangeur statique ; ne jamais l'utiliser sans le mélanger statique ! Placer la cartouche dans le pistolet d'injection et presser jusqu'à ce que le mortier sortant présente une couleur uniformément grise (env. 2 actionnements du pistolet).

**Attention :** jeter le mortier qui n'est pas gris car il ne prend pas !

**C I Montage à fleur avec cartouche d'injection****Barres d'ancrages FHB II - A S et FHB II - A L**

Réalisation et nettoyage des trous de perçage conformément au point **A**.

**3. Injection de mortier.** (Préparation de la cartouche conformément au point **B**). Remplir de mortier FIS HB en injectant par à-coups, en partant du fond du trou de perçage. Quantité de remplissage env. 2/3 de la profondeur du trou de perçage, voir tableau 3 (échelles de mesure). Pour les profondeurs de perçage >170 mm, utiliser une rallonge (p. ex. le tuyau de rallonge FIS).

**4. Montage de la barre d'ancrage.** Insérer immédiatement après la barre d'ancrage FHB II à la main, jusqu'au marquage de profondeur, en effectuant de légers mouvements rotatifs (la marquage de profondeur doit être au niveau de la surface en béton). Pour le montage au-dessus de la tête, l'utilisation de cales de montage est recommandée à partir de la taille M16, selon les cas. L'excédent de mortier doit sortir au niveau de la surface en béton ! Si tel n'est pas le cas, retirer immédiatement la barre d'ancrage et réinjecter encore du mortier. **Contrôle visuel !**

**5. Temps de durcissement.** Observer les temps de durcissement du mortier à injecter (voir tableau 1). Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple  $T_{inst}$  indiqué dans le tab. 3.

**C II Montage traversant avec cartouche d'injection****Barres d'ancrages FHB II - A S et FHB II - A L**

Pour les **barres d'ancrage FHB II - A L**, le trou de perçage dans la pièce à fixer doit également être rempli de mortier. Réalisation et nettoyage des trous de perçage conformément au point **A**.

**3. Injection de mortier conformément aux indications du point C I.**

**4. Montage de la barre d'ancrage.** Insérer immédiatement après la barre d'ancrage FHB II à la main, jusqu'au marquage de profondeur, en effectuant de légers mouvements rotatifs (la marquage de profondeur doit être au niveau de la surface en béton). Faites attention à l'épaisseur de la pièce de montage. L'excédent de mortier doit sortir au niveau de la surface en béton. Si tel n'est pas le cas, retirer immédiatement la barre d'ancrage et réinjecter encore du mortier. **Contrôle visuel !** Pour le montage au-dessus de la tête, l'utilisation de cales est recommandée selon les cas.

**5. Temps de durcissement.** Observer les temps de durcissement du mortier à injecter (voir tableau 1). Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple  $T_{inst}$  indiqué dans le tab. 3.

**Tableau 1** Temps de durcissement du mortier à injecter

Température de la cartouche (mortier min. + 5 °C)	Open time / preparation time in minutes
> + 5 °C – + 20 °C	15
> + 20 °C – + 30 °C	6
> + 30 °C – + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Température dans le fond de l'ancrage	Temps de durcissement en minutes
- 5 °C – + 0 °C	360
> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 20 °C – + 30 °C	35
> + 30 °C – + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**ATTENTION :**  
Dans les cas de montage dans du béton humide, doubler les temps de durcissement !  
Le trou de perçage doit être vidé de toute eau stagnante !

# Cartouche FHB II - A L · FHB II - A S

En cas d'utilisation de cartouches FHB II, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil de pose RA-SDS (réf. 62420).

## D I Montage à fleur avec cartouche, barres d'ancrage FHB II - A S et FHB II - A L

1. **Percer le trou.** Il n'est pas nécessaire de nettoyer le trou.
2. **Enficher la cartouche FHB II.** Barre d'ancrage FHB II et cartouche FHB II correspondante, voir tab. 3.
3. **Montage de la barre d'ancrage.** Insérer la barre d'ancrage à l'aide d'une perceuse à percussion adaptée (voir tableau 3) en utilisant la vis de montage fournie et en effectuant des mouvements de rotation/en frappant. Utiliser notre outil de pose RA-SDS. Dès que le marquage de profondeur est au niveau de la surface en béton : **STOP!** Une fois le marquage de profondeur atteint, du mortier excédentaire doit sortir au niveau de la surface en béton. **Contrôle visuel!** Si tel n'est pas le cas, retirer immédiatement la barre d'ancrage FHB II et la remonter après avoir enfiché une deuxième cartouche FHB II.
4. **Temps de durcissement.** Observer les temps de durcissement du mortier de la cartouche (voir tableau 2). Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple  $T_{inst}$  indiqué dans le tableau 3.

## D II Montage traversant avec cartouche, uniquement avec barres d'ancrage FHB II - A S


1. **Percer le trou.** Il n'est pas nécessaire de nettoyer le trou.
2. **Enficher la cartouche FHB II.** Barre d'ancrage FHB II et cartouche FHB II correspondante, voir tab. 3.
3. **Montage de la barre d'ancrage.** Insérer la barre d'ancrage à l'aide d'une perceuse à percussion adaptée (voir tableau 3) en utilisant la vis de montage fournie et en effectuant des mouvements de rotation/en frappant. Utiliser notre outil de pose RA-SDS. Dès que le marquage de profondeur est au niveau de la surface en béton : **STOP!** Une fois le marquage de profondeur atteint, du mortier excédentaire doit sortir au niveau de la surface en béton. **Contrôle visuel!** Si tel n'est pas le cas, retirer immédiatement la barre d'ancrage FHB II et la remonter après avoir enfiché une deuxième cartouche FHB II.
4. **Temps de durcissement.** Observer les temps de durcissement du mortier de la cartouche (voir tableau 2). Visser ensuite la pièce à monter. Pour effectuer un contrôle du montage, appliquer le couple  $T_{inst}$  indiqué (tableau 3).

**Tableau 2** Temps de durcissement du mortier en cartouche

Temp. °C	Temps de durcissement en min.	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Temp. max. de la cartouche : +30 °C.

**ATTENTION:**  
*Dans les cas de montage dans du béton humide et lorsque le trou de perçage est rempli d'eau, doubler les temps de durcissement !*

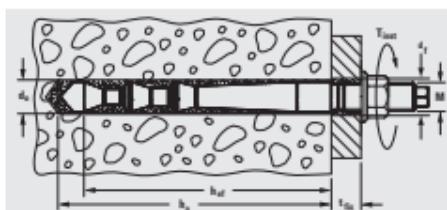

**Tableau 3** Paramètres de montage pour les systèmes à injection et à cartouche :

Dimension	Prof. de per- çage Ø d <sub>0</sub>	Prof. de per- çage Ø d <sub>f</sub>	Trou de passage Ø d <sub>f</sub>	Prof. d'an- crage h <sub>ef</sub>	Couple T <sub>inst</sub>	Ouver- ture de clé SW	Brosse BS	Injec- tion échelles pour mortier	Perceuse à percus- sion rec- comman- dée	Cartouche :
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[ - ]	Ø mm	N° d.art. [ - ]	[kg]	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3    8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3    10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3    12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3    12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3    16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3    16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5    16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5    20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5    24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3    10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3    10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3    12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5    16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5    20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5    24 x 170

**A Boorgat maken**

- Met hamerboor een boorgat maken.** Voorgeschreven gatdiameter en -diepte, zie tabel 3.
- Boorgat goed schoonmaken.** Boorgat minstens 2 x uitblazen, 2 x uitborstelen en nogmaals 2 x uitblazen. Voor borstelafmetingen, zie tabel 3. Vanaf maat M20 dient het boorgat met perslucht uitgeblazen te worden.

**B Voorbereiding injectiekoker**

**Sluitkapje verwijderen en mengtuit erop schroeven.**

**Attentie:** de mengspriaal in de mengtuit moet goed zichtbaar zijn; nooit zonder mengtuit gebruiken!

Koker in het Fischer-pistool plaatsen en de mortel eruit drukken tot er een gelijkmatige grijze mortelmassa uittreedt (ca. 2 x knippen).

**Attentie:** mortel die niet grijs is wordt niet hard en kan niet gebruikt worden!

**C I Steekmontage met injectiekoker****Ankerstangen FHB II - A S en FHB II - A L**

Gat boren en reinigen zoals beschreven onder **A**.

**3. Mortelinjectie.** (Koker klaarmaken zoals beschreven onder **B**). Injectiemortel FIS HB vanaf de bodem van het gat kneepsgewijs vullen. Ca. 2/3 van het boorgat vullen, zie tabel 3 (schalendelen). Bij boordieptes >170 mm verlenging gebruiken (bijv. FIS-verlengslang).

**4. Montage met ankerstang.** Meteenerna de FHB II-ankerstang met de hand met lichte draaibewegingen tot de markering indrukken (markering moet gelijk zijn aan het betonoppervlak). Bij montage boven lichaamslengte, wordt, afhankelijk van de toepassing, vanaf maat M16 het gebruik van keilen aanbevolen. Teveel aan mortel moet aan het betonoppervlak uittreden! Gebeurt dit niet, dan moet de ankerstang onmiddellijk teruggetrokken worden en moet het gat nogmaals met mortel gevuld worden. **Visuele controle!**

**5. Droogtijden.** Droogtijden van de mortel in acht nemen (zie tabel 1). Montageonderdeel vastschroeven. Voor de controle van de montage moet het draaimoment  $T_{inst}$  in tabel 3 aangehouden worden.

**C II Doorsteekmontage met injectiekoker****Ankerstangen FHB II - A S en FHB II - A L**

Bij **FHB II - A L ankerstangen** moet het boorgat in het onderdeel ook met injectiemortel gevuld worden. Boor het gat en reinig het zoals beschreven onder **A**.

**3. Mortel inspuiten zoals beschreven onder C I punt 3.**

**4. Montage met ankerstang.** Meteenerna de FHB II-ankerstang met de hand met lichte draaibewegingen tot de markering indrukken (markering moet gelijk zijn aan het betonoppervlak). Dikte van het aanbouwonderdeel in acht nemen. Teveel aan mortel moet aan het betonoppervlak uittreden. Gebeurt dit niet, dan moet de ankerstang er onmiddellijk uit getrokken worden en moet het gat nogmaals met mortel gevuld worden. **Visuele controle!**

Bij montage boven lichaamslengte, wordt, afhankelijk van de toepassing, het gebruik van keilen aanbevolen.

**5. Droogtijden.** Droogtijden van de mortel in acht nemen (zie tabel 1). Montageonderdeel vastschroeven. Voor de controle van de montage moet het draaimoment  $T_{inst}$  in tabel 3 aangehouden worden.

**Tabel 1** Droogtijden injectiemortel

Kokertemperatuur (mortel min. + 5 °C)	Openijd / verwerkingsijd in minuten
> + 5 °C – + 20 °C	15
> + 20 °C – + 30 °C	6
> + 30 °C – + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Temperatuur in verankeringsgrond	Droogtijd in minuten
- 5 °C – + 0 °C	360
> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 20 °C – + 30 °C	35
> + 30 °C – + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**ATTENTIE:**

In nat beton dienen de droogtijden verdubbeld te worden!  
Stilstaand water dient uit het boorgat verwijderd te worden!

# Patroon FHB II - AL • FHB II - AS

Bij het werken met FHB II-patronen adviseren wij het blindnietapparaat RA-SDS (art.-nr. 62420).

## D I Voorsteekmontage met patroon, ankerstangen FHB II - A S en FHB II - A L

**1. Gat boren.** Het boorgat hoeft niet te worden gereinigd.

**2. FHB II patroon plaatsen.** FHB II-ankerstang en bijbehorend FHB II-patroon, zie tabel 3.

**3. Montage met ankerstang.** Ankerstang met geschikte klopboormachine (zie tabel 3) met gebruikmaking van de meegeleverde montagebout draaiend/kloppend inbrengen. Gebruik hiervoor ons montagehulpmiddel RA-SDS. Zodra de markering van de montagediepte gelijk ligt met het betonoppervlak: **STOP!**

Bij het bereiken van de markering moet bij het betonoppervlak mortel uitbreken. **Visuele controle!**

Gebeurt dit niet, dan moet de ankerstang er onmiddellijk uit getrokken worden en na het inbrengen van een tweede FHB II-patroon opnieuw gemonteerd worden.

**4. Droogtijden.** Droogtijden van de mortel in het patroon in acht nemen (zie tabel 2). Montageonderdeel vast-schroeven. Voor de controle van de montage moet het draaimoment  $T_{inst}$  in tabel 3 aangehouden worden.

## D II Doorsteekmontage met patroon, alleen met ankerstang FHB II - A S

**1. Gat boren.** Het boorgat hoeft niet te worden gereinigd.

**2. FHB II patroon plaatsen.** FHB II-ankerstang en bijbehorend FHB II-patroon, zie tabel 3.

**3. Montage met ankerstang.** Ankerstang met geschikte klopboormachine (zie tabel 3) met gebruikmaking van de meegeleverde montagebout draaiend/kloppend inbrengen. Gebruik hiervoor ons montagehulpmiddel RA-SDS. Zodra de markering van de montagediepte gelijk ligt met het betonoppervlak: **STOP!**

Bij het bereiken van de markering moet bij het betonoppervlak mortel uitbreken. **Visuele controle!**

Gebeurt dit niet, dan moet de ankerstang er onmiddellijk uit getrokken worden en na het inbrengen van een tweede FHB II-patroon opnieuw gemonteerd worden.

**4. Droogtijden.** Houd rekening met de droogtijden van de mortel in het patroon (zie tabel 2). Schroef het montageonderdeel erop. Houd voor de montagecontrole draaimoment  $T_{inst}$  aan (tabel 3).


**Tabel 2** Droogtijden patroon

Temperatuur °C	Droogtijd in minuten	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. patroontemperatuur +30 °C.

### ATTENTIE:

In nat en water- gevuld beton dienen de droogtijden verdubbeld te worden!

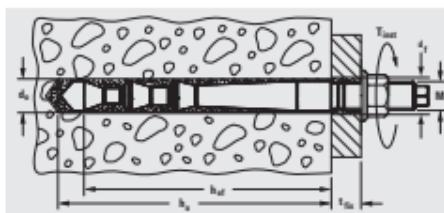

**Tabel 3** Montagekarakteristieken injectie- en patroonsysteem:

Afmeting	Gat Ø	Gat-diepte h <sub>0</sub>	Door-gangs-gat Ø d <sub>f</sub>	Ver-anke-rings-diepte h <sub>ef</sub>	Draai-moment T <sub>inst</sub>	Sleutel-wijde SW	Borstel BS	Injectie schaal delen-mortel	Aanbev. klopboor-machine	Patroon bijbehorend mortel-patroon FHB II-P/ FHB II-PF
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[–]		Ø mm	Art.-nr.	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3 8x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3 10x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3 12x100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3 12x120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3 16x125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3 16x145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5 16x160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5 20x210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5 24x210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3 10x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3 10x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3 12x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5 16x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5 20x170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5 24x170

**A Boring af hul**

- 1. Bor hul med et hammerbor.** Den foreskrevne diameter og dybde på borehullet fremgår af tabel 3.
- 2. Rengør borehullet grundigt.** Blæs hullet ud 2 gange helt ind til bunden af hullet, børst 2 gange, og blæs det ud igen 2 gange. Børstestørrelsen fremgår af tabel 3. Fra str. M20 skal borehullet blæses ud med trykluft.

**B Klargøring af injektionspatron**

Tag kappen af, og skru mundstykket på.

**OBS:** Blandespiralen i mundstykket skal kunne ses tydelig; den må aldrig anvendes uden mundstykke. Læg patronen i Fischer-fugepistolen, og tryk mørTEL ud, indtil der kommer ensfarvet gråt mørTEL ud (ca. 2 tryk på pistolen).

**OBS:** MørTEL, der ikke er gråt, hæfter ikke og skal kasseres!

**C1 Formontage med injektionspatron****Gevindstænger FHB II - A S og FHB II - A L**

Boring og rengøring af hul som beskrevet under **A**.

**3. Mørtelinjektion.** (Klargøring af patron som beskrevet under **B**). Fyld injektionsmørtlen FIS HB i slagvist, så den kommer helt ind i bunden af borehullet. Påfyldningsmængde ca. 2/3 af borehulsdybden, se tabel 3 (skalatrin). Benyt forlængerdel ved boredybder > 170 mm (fx FIS-forlængerrør).

**4. Montering af gevindstang.** Tryk umiddelbart derefter pr. håndkraft og med lette drejebevægelser FHB II-gevindstangen i til dybdemarkeringen (dybdemarkeringen skal flugte med betonoverfladen). Ved montering over hovedhøjde anbefaler vi, afhængigt af det konkrete tilfælde, at man fra str. M16, benytter monteringskiler. Der skal komme overskydende mørTEL ud ved betonoverfladen! Hvis dette ikke er tilfældet, skal gevindstangen omgående trækkes ud, og der skal igen fyldes mørTEL i hullet. **Visuel kontrol!**

**5. Hærdetider.** Overhold hærdetiderne for injektionsmørtlen (se tabel 1). Påskruning af monteringsdelen. Påfør tilspændingsmomentet  $T_{inst}$ , der fremgår af tabel 3 for at kontrollere monteringen.

**CII Montering gennem del med injektionspatron****Gevindstænger FHB II - A S og FHB II - A L**

Ved **FHB II - A L gevindstænger** skal boringen i delen ligeledes fyldes med injektionsmørtel. Boring og rengøring af borehul som beskrevet under **A**.

**3. Mørtelinjektion som beskrevet under **C1** pkt. 3.**

**4. Montering af gevindstang.** Tryk umiddelbart derefter FHB II-gevindstangen i til dybdemarkeringen pr. håndkraft og med lette drejebevægelser. (Dybdemarkeringen skal flugte med betonoverfladen). Tag højde for tykkelsen på den del, der skal påmonteres. Der skal komme overskydende mørTEL ud ved betonoverfladen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal gevindstangen omgående trækkes ud, og der skal igen fyldes mørTEL i hullet. **Visuel kontrol!**

Ved montering over hovedhøjde anbefaler vi, afhængigt af det konkrete tilfælde, at man benytter monteringskiler.

**5. Hærdetider.** Overhold injektionsmørtlens hærdetider (se tabel 1). Påskruning af monteringsdelen. Påfør tilspændingsmomentet  $T_{inst}$ , der fremgår af tabel 3, for at kontrollere monteringen.

**Tabel 1** Injektionsmørtlens hærdetider

Patrontemperatur (mørTEL min. + 5 °C)	Forarbejdningstid i minutter	Temperatur i byggematerialelet	Hærdetid i minutter
		- 5 °C - + 0 °C	360
> + 5 °C - + 20 °C	15	> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 20 °C - + 30 °C	6	> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 30 °C - + 40 °C	4	> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 40 °C	2	> + 30 °C - + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**OBS:**  
I vådt beton skal hærdetiderne fordobles!  
Stående vand skal fjernes fra borehullet!

# Patron FHB II - A L · FHB II - A S

Ved forarbejdning med FHB II-patroner anbefaler vi sætteværktøjet RA-SDS (art.-nr. 62420).

## D I Formontage med patron, gevindstænger FHB II - A S og FHB II - A L

- Bor et hul.** Det er ikke nødvendigt at rengøre borehullet.
- Sæt FHB II-patronen i.** FHB II-gevindstang og tilhørende FHB II-patron, se tabel 3.
- Montering af gevindstang.** Før ankerstangen ind ved at dreje/slå med en egnat hammerboremaskine (se tabel 3) og anvende den medfølgende sætskru. Hertil skal vores sætteværktøj RA-SDS anvendes. Når dybmarkeringen flugter med betonoverfladen: **STOP!** Når dybmarkeringen er nået skal der komme mørTEL ud ved betonoverfladen. **Visuel kontrol!**  
Hvis dette ikke er tilfældet, skal FHB II-gevindstangen omgående trækkes ud og monteres igen efter isætnign af en ekstra FHB II-patron.
- Hærdetider.** Overhold patronmørtlens hærdetider (se tabel 2). Påskruning af monteringsdelen. Påfør tilspændingsmomentet  $T_{inst}$  der fremgår af tabel 3, for at kontrollere monteringen.

## D II Montering gennem del med patron, kun med gevindstang FHB II - A S

- Bor et hul.** Det er ikke nødvendigt at rengøre borehullet.
- Sæt FHB II-patronen i.** FHB II-gevindstang og tilhørende FHB II-patron, se tabel 3.
- Montering af gevindstang.** Før ankerstangen ind ved at dreje/slå med en egnat hammerboremaskine (se tabel 3) og anvende den medfølgende sætskru. Hertil skal vores sætteværktøj RA-SDS anvendes. Når dybmarkeringen flugter med betonoverfladen: **STOP!** Når dybmarkeringen er nået skal der komme mørTEL ud ved betonoverfladen. **Visuel kontrol!**  
Hvis dette ikke er tilfældet, skal FHB II-gevindstangen omgående trækkes ud og monteres igen efter isætnign af en ekstra FHB II-patron.
- Hærdetider.** Overhold patronmørtlens hærdetider (se tabel 2). Påskruning af monteringsdelen. Anvend tilspændingsmomentet  $T_{inst}$  ved kontrol af monteringen (tabel 3).


Tabel 2 Hærdetider patron

Temperatur °C	Hærdetid i minutter	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Maks. patrontemperatur +30 °C.

OBS:

I vådt beton  
og ved vand i  
borehullet skal  
hærdetiderne  
fordobles!

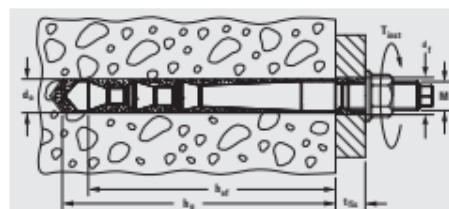

Tabel 3 Monteringsparametre for injektions- og patronssystemer:

Mål	Bore-hul Ø [mm]	Bore-dybde h₀ [mm]	Gen-nem-gangs-hul Ø dᵣ [mm]	For-ank-rings-dybde hᵣ [mm]	Tilspændings-moment T <sub>inst</sub> [Nm]	Nøgle-viude SW [-]	Børste BS	Injek-tions-skålatri mærtel [-]	Anbf. bore-hammer [kg]	Patron tilhørende mørtel-patron FHB II-P/ FHB II-PF	
FHB II - AL M 8x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II - AL M10x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II - AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II - AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II - AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II - AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II - AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II - AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II - AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II - AS M10x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II - AS M10x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II - AS M12x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II - AS M16x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II - AS M20x170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II - AS M24x170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Borrning av hål**

- 1. Borrning av hål med hammarborr.** Föreskriven borrhåldiameter och borrdjup enligt tabell 3.
- 2. Borrhål skall rengöras ordentligt:** Från borrhålets botten minst 2 x utbläsning, 2 x utborstning och åter 2 x utbläsning. Borststorlek se tabell 3. Från storlek M20 skall borrhålet blåsas ut med tryckluft.

**B Förberedning injektionskartusch**

Förslutningsocket tas av och statikmixern skruvas upp.

*Observera: Mixerspiralen i statikblandaren måste vara tydlig synlig; används aldrig utan statikmixer!*  
Kartusch läggs i fischer-utpressningspistol och bruk pressas ut så länge tills jämnt gråfärgat bruk tråder ut (ca. 2 pistolslaglängder).

*Observera: bruk som inte har grå färg binder inte ordentligt och ska inte användas!*

**C1 Förmontage med injektionskartusch****Förankringsstänger FHB II - A S och FHB II - A L**

Borring av hål och rengöring av borrhål enligt beskrivning under **A**.

**3. Injektion av bruk.** (Förberedelse av kartusch enligt beskrivning under **B**). Injektionsbruk FIS HB fylls på från borrhålets botten slaglängd efter slaglängd. Påfyllningsmängd ca 2/3 av borrhålsdjupet, se tabell 3 (skal-delar). Vid borrdjup > 170 mm används förlängning (z. B. FIS-förlängningssläng).

**4. Montage förankringsstång.** Omedelbart därefter trycks FHB II-förankringsstången in för hand med lätta vriderörelser fram till insättningsdjupmarkeringen (insättningsdjupmarkeringen skall flukta med betongytan). Vid takmontering rekommenderas alltefter användningsfall från storlek M16 användningen av montagekilar. Bruköverskott skall tråda ut vid betongytan! Om ej skall ankarstången dras ut omedelbart och bruk skall injiceras på nytt. **Okulär besiktning!**

**5. Härdningstider.** Injektionsbrukets härdningstider skall beaktas (se tabell 1). Påskruvning av montagedelen. För montagekontroll skall det i tabell 3 angivna vridmomentent  $T_{inst}$  appliceras.

**CII Genomsticksmontage med injektionskartusch****Förankringsstänger FHB II - A S och FHB II - A L**

Hos **FHB II - A L förankringsstänger** måste hålet i påbyggndelsens delen också fyllas med injektionsbruk. Borring av hål och rengöring av borrhål enligt beskrivning vid **A**.

**3. Bruksinjektion så som beskrivits under **C1** punkt 3.**

**4. Montage förankringsstång.** Omedelbart därefter trycks FHB II-förankringsstången in för hand med lätta vriderörelser fram till insättningsdjupmarkeringen (insättningsdjupmarkeringen skall flukta med betongytan). Tillbyggndelsens tjocklek skall beaktas. Bruköverskott skall tråda ut vid betongytan. Om ej skall ankarstången dras ut omedelbart och bruk skall injiceras på nytt. **Okulär besiktning!** Vid takmontage rekommenderas alltefter användningsfall användningen av montagekilar.

**5. Härdningstider.** Injektionsbrukets härdningstider skall beaktas (se tabell 1). Påskruvning av montagedelen. För montagekontroll skall det i tabell 3 angivna vridmomentent  $T_{inst}$  appliceras.

**Tabell 1** Härdningstider injektionsbruk.

Kartuschtillverkning (bruk min. + 5 °C)	Öppentid / bearbetningstid i minuter	Temperatur i förankringsgrundens innersta del	Härdningstid i minuter
		- 5 °C - + 0 °C	360
> + 5 °C - + 20 °C	15	> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 20 °C - + 30 °C	6	> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 30 °C - + 40 °C	4	> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 40 °C	2	> + 30 °C - + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**OBSERVERA:**  
*I våt betong ska härdningstiderna dubblas!  
Stående vatten skall avlägsnas från borrhålet!*

# Patron FHB II - A L · FHB II - A S

Vid bearbetning med FHB II-patroner rekommenderar vi insättningsdonet RA-SDS (Art.-nr. 62420).

## D I Förmontage med patron, förankringsstänger FHB II - A S och FHB II - A L

**1. Borra hål.** En borrhålsrengöring behövs inte.

**2. FHB II-patronen sätts in.** FHB II-förankringsstång och tillhörande FHB II-patron se tabell 3.

**3. Montage förankringsstång.** Förankringsstången införs vridande/slående, med lämplig hammarborr-maskin (se tabell) under användning av bifogad insättningsskruv. Till detta ska vårt insättningsverktyg RA-SDS användas. När insättningsdjupmarkeringen fluktar med betongytan: **STOPP!** När insättningsdjupmarkeringen når nästa bruk tråda ut vid betongytan. **Okulär besiktning!** Om så ej är fallet dras FHB II-förakringsstången omedelbart ut och monteras på nytt efter insättning av en annan FHB II-patron

**4. Härddningstider.** Patronbruks härdningstider skall beaktas (se tabell 2). Påskruvning av monteringsdelen. För montagekontroll skall det i tabell 3 angivna vridmomentet  $T_{inst}$  appliceras.

## D II Genomsticksmontage med patron endast med förankringsstång FHB II - A S

**1. Borra hål.** En borrhålsrengöring behövs inte.

**2. FHB II-patronen sätts in.** FHB II-förankringsstång och tillhörande FHB II-patron se tabell 3.

**3. Montage förankringsstång.** Förankringsstången införs vridande/slående, med lämplig hammarborr-maskin (se tabell) under användning av bifogad insättningsskruv. Till detta ska vårt insättningsverktyg RA-SDS användas. När insättningsdjupmarkeringen fluktar med betongytan: **STOPP!** När insättningsdjupmarkeringen når nästa bruk tråda ut vid betongytan. **Okulär besiktning!** Om så ej är fallet dras FHB II-förakringsstången omedelbart ut och monteras på nytt efter insättning av en annan FHB II-patron

**4. Härddningstider.** Beakta patronbruks härdningstider (se tabell 2). Skruva fast montagedelen. Använd vridmomentet  $T_{inst}$  (tabell 3) till montagekontrollen.


**Tabell 2** Härdningstider patron

Temperatur °C	Härdningstid i minuter FHB II-P	Härdningstid i minuter FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. patrontemperatur +30 °C.

### OBSERVERA:

I våt betong  
och vattenfyllt  
borrhål ska  
härdningstiderna  
dubblas!

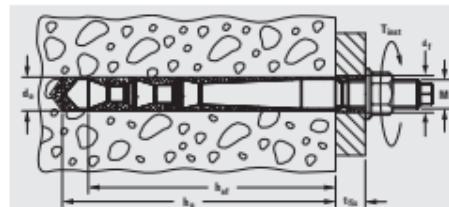

**Tabell 3** Monteringsvärden injektions- och patronsystem:

Mått	Borr- Ø d <sub>o</sub>	Borr- djup h <sub>o</sub>	Genom- sticks- hål Ø d <sub>f</sub>	Förank- nings- djup h <sub>ef</sub>	Vrid- moment T <sub>inst</sub>	Nyckel- vidd NV	Borste BS	Injek- tion skadelar bruk	Rek. borrhäm- mare	Patron tillhörande brukspatron FHB II-P/ FHB II-PF	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[–]	Ø mm	Art.-nr.	[–]	[kg]	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12 x 100
FHB II - AL M12x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12 x 120
FHB II - AL M16x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16 x 125
FHB II - AL M16x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16 x 145
FHB II - AL M16x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16 x 160
FHB II - AL M20x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20 x 210
FHB II - AL M24x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24 x 210
FHB II - AS M10x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20 x 170
FHB II - AS M24x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24 x 170

**A Lage boring**

- 1. Boringen opprettes med et hammerbor.** Foreskrevet diameter for borehull og boredybde iht. tabell 3.
- 2. Rengjør borehullet grundig.** Fra borehullets grunn blåses det ut min. 2 x, 2 x utbørling og nok en gang 2 x utblåsing. Børstestørrelse, se tabell 3. Fra str. M20 må borehullet blåses ut med trykkluft.

**B Forberedelse injeksjonsbeholder**

Ta av hetten og skru på blanderen.

**OBS:** Blandespiralen i blanderen må være synlig; må aldri brukes uten blander!

Beholderen legges i fischer trykkpistol og trykk ut mørtel, helt til det kommer ut mørtel med en jevn grå farge (ca. 2 pistoltrykk).

**OBS:** Mørtel som ikke har grå farge binder ikke, og må derfor ikke brukes!

**C1 Stikkmontering med injeksjonsbeholder****Ankerstenger FHB II - A S og FHB II - A L**

Opprettning av borehull og rengjøring av borehull som beskrevet under **A**.

**3. Mørtelinjeksjon.** (Forberedelse av beholderen som beskrevet under **B**). Injeksjonsmørtel FIS HB fylles løftesvis fra borehullets bunn. Fyllmengde ca. 2/3 av borehullets dybde, se tabell 3 (skaladeler). Ved boredybder > 170 mm må det brukes en forlengelse (f. eks. FIS-forlengelsesslange).

**4. Ankerstangmontering.** Umiddelbart deretter trykkes FHB II-ankerstangen inn til settdybdemarkeringen for hånd, med en lett dreieende bevegelse (settdybdemarkeringen må være i flukt med betongoverflaten). Ved montering over hodet anbefales det å bruke monteringskiler, alt etter brukstilfelle, fra og med størrelse M16. Det må komme ut overflødig mørtel på betongoverflaten! Hvis ikke, så må ankerstangen trekkes ut øyeblikkelig, og det må fylles inn mer mørtel. **Visuell kontroll!**

**5. Herdetider.** Vær obs på herdetidene til injeksjonsmörtelen (se tabell 1). Skru på monteringsdelen. For monteringskontroll må dreiemomentet  $T_{inst}$  som er angitt i tabell 3 opprettes.

**CII Gjennomgående montering med injeksjonsbeholder****Ankerstenger FHB II - A S og FHB II - A L**

For **FHB II - A L ankerstenger** må også hullet i påbygningsdelen fylles med injeksjonsmørtel. Oppboring og rengjøring av borehullet må utføres slik det er beskrevet under **A**.

**3. Mørtelinjeksjon som beskrevet under **C1** punkt 3.**

**4. Ankerstangmontering.** Umiddelbart deretter trykkes FHB II-ankerstang inn til settdybdemarkeringen for hånd, med lette dreiebevegelser (Settdybdemarkeringen må gå i flukt med betongoverflaten). Vær obs på monteringsdelenes tykkelse. Det må komme ut overflødig mørtel på betongoverflaten. Hvis ikke, så må ankerstangen trekkes ut øyeblikkelig, og det må fylles inn mer mørtel. **Visuell kontroll!**

Ved montering over hodet anbefales det å bruke monteringskiler, alt etter brukstilfelle.

**5. Herdetider.** Vær obs på herdetidene til injeksjonsmörtelen (se tabell 1). Skru på monteringsdelen. For monteringskontroll må dreiemomentet  $T_{inst}$  som er angitt i tabell 3 opprettes.

**Tabell 1** Herdetider injeksjonsmørtel

Beholdertemperatur (mørtel min. + 5 °C)	Åpentid/ bearbeidelsestid i minutter	Temperatur i forankringen	Herdetid i minutter
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**OBS:**

Herdetidene må fordobles i våt betong!  
Vann må fjernes fra borehullet!

# Patron FHB II - A L · FHB II - A S

Ved bearbeidelse med FHB II-patroner anbefaler vi settapparat RA-SDS (Art. nr. 62420).

## D I Stikkmontering med patron, ankerstenger FHB II - A S og FHB II - A L

- Lag et borehull.** Det er ikke nødvendig å rengjøre borehullet.
- Sett inn FHB II-patron.** FHB II-ankerstang og tilhørende FHB II-patron, se tabell 3.
- Ankerstangmontering.** Ankerbolten bringes inn med egnet slagdrill (se tabell 3) og de vedlagte settskruer dreies/slås inn. Innstillingsverktøy RA-SDS skal brukes til dette. Når settdybdemarkeringen er i flukt med betongoverflaten: **STOPP!** Når settdybdemarkeringen nås, så må det komme ut mørtel på betongoverflaten. **Visuell kontroll!** Hvis dette ikke er tilfelle, så må FHB II-ankerstangen trekkes ut øyeblikkelig, og monteres på nytt etter at enda en FHB II-patron ble satt inn.
- Herdetider.** Vær obs på herdetidene til patronmörtelen (se tabell 2). Skru på monteringsdelen. For monteringskontroll må dreiemomentet  $T_{inst}$  som er angitt i tabell 3 opprettes.

## D II Gjennomgående montering med patron, kun med ankerstang FHB II - A S

- Lag et borehull.** Det er ikke nødvendig å rengjøre borehullet.
- Sett inn FHB II-patron.** FHB II-ankerstang og tilhørende FHB II-patron, se tabell 3.
- Ankerstangmontering.** Ankerbolten bringes inn med egnet slagdrill (se tabell 3) og de vedlagte settskruer dreies/slås inn. Innstillingsverktøy RA-SDS skal brukes til dette. Når settdybdemarkeringen er i flukt med betongoverflaten: **STOPP!** Når settdybdemarkeringen nås, så må det komme ut mørtel på betongoverflaten. **Visuell kontroll!** Hvis dette ikke er tilfelle, så må FHB II-ankerstangen trekkes ut øyeblikkelig, og monteres på nytt etter at enda en FHB II-patron ble satt inn.
- Herdetider.** Vær oppmerksom på herdetidene for patronmörtelen (se tabell 2). Skru på monteringsdelen. For monteringskontroll må det trekkes til med dreiemomentet  $T_{inst}$  (tabell 3).


Tabell 2 Herdetider patron

Temperatur °C	Herdetid i minutter	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Maks. patrontemperatur +30 °C.

OBS:

**Herdetidene må fordobles i våt betong og vann-fylte borehull!**

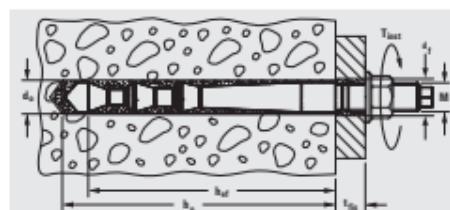

Tabell 3 Monteringskarakteristikk injeksjons og patronsystem

Dimensjon	Bore-Ø $d_0$	Bore- dybde $h_0$	Gjen- nom- gangs- hull Ø $d_f$	Foran- kings- dybde $h_f$	Dreie- moment $T_{inst}$	Nøkkel- vidde NV	Børste BS	Injectionsskaladeler mørtel	Anbefalet meisel- hammer	Patron tilhørende mørtel- patron FHB II-P/ FHB II-PF
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[–]	Ø mm	Art. nr.	[–]	[kg]
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3
FHB II - AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3
FHB II - AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3
FHB II - AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5

**A Suorita poraus**

**1. Tee poraus vasaraporakoneella.** Noudata taulukossa 3 mainittua poranreiän halkaisijaa kokoa ja poraus-syvyyttä.

**2. Puhdista poranreikä perusteellisesti.** Poranreiän pohjasta pään vähintään 2 puhallusta, 2 harjausta ja vielä 2 puhallusta. Harjan koko, katso taulukko 3. Koosta M20 lähtien poranreikä on puhallettava puhtaaksi paineilmalla.

**B Ruiskutuskartussin valmistelu**

**Poista sulkuhattu ja kierrä staattinen sekoitin paikalleen.**

**Huomaa:** Staatteen sekoittimen sekoitusruuvin on oltava selvästi näkyvissä; älä koskaan käytä laitetta ilman staattista sekoitinta!

Aseta kartussi Fischer-puserruspistooliin ja paina laastia ulos, kunnes ulostuleva laasti on tasaisen harmaata (n. 2 pistoolin painallusta).

**Huomaa:** Jos laasti ei ole harmaata, se ei kiinnity eikä sitä pidä käytävä!

**C1 Ensiasennus ruiskutuskartussin kanssa****Harustangot FHB II – A S ja FHB II – A L**

Reiän poraaminen ja puhdistus alla olevien ohjeiden **A** mukaan.

**3. Laastin ruiskutus.** (Kartussin valmistelu alla olevan ohjeen **B** mukaan). Täytä ruiskutuslaastilla FIS HB poranreiän pohjasta lähtien ruiskun painallusta kerrallaan. Täytönmäärä n. 2/3 poranreiän syvyydestä, katso taulukko 3 (asteikkoja). Jos porauksivyyys > 170 mm, käytetään jatkoa (esim. FIS-jatkoletkua).

**4. Harustango asennus.** Paina lopuksi väliltömästi FHB II-harustanko käsin kevyesti käännelleen asennus-syvyyden merkintään asti (asennussyyvyyden merkinnän tulee olla betonipinnan tasalla). Jos asennus tehdään ylös, suositellaan käyttötilanteesta riippuen koosta M16 lähtien asennuskiljojen käyttöä. Betonipinnalle tulee nousta ylimääräistä laastia! Ellei, vedä harustanko heti pois ja ruiskuta laastia vielä kerran. **Tarkista silmämääritestä!**

**5. Kovettumisajat.** Noudata ruiskutuslaastin kovettumisaikoja (katso taulukko 1). Asennusosan ruuvaaminen paikalleen. Asennuksen tarkistamiseksi tulee säätää taulukossa 3 ilmoitettu väantömomentti  $T_{inst}$ .

**CII Läpivientiasennus ruiskutuskartussin kanssa****Harustangot FHB II – A S ja FHB II – A L**

**FHB II – A L -harustankoja** käytettäessä asennusosan aukko on myös täytettävä ruiskulaastilla. Reiän poraaminen ja puhdistus alla olevan kohdan **A** ohjeiden mukaan.

**3. Laastin ruiskutus kohdan 3 ohjeiden **C1** mukaan.**

**4. Harustango asennus.** Paina lopuksi väliltömästi FHB II-harustanko käsin kevyesti käännelleen asennus-syvyyden merkintään asti (asennussyyvyyden merkinnän tulee olla betonipinnan tasalla). Huomaa asennusosan syvys. Betonipinnalle tulee nousta ylimääräistä laastia. Ellei, vedä harustanko heti pois ja ruiskuta laastia vielä kerran. **Tarkista silmämääritestä!**

Jos asennus tehdään ylös, suositellaan käyttötilanteesta riippuen asennuskiljojen käyttöä.

**5. Kovettumisajat.** Noudata ruiskutuslaastin kovettumisaikoja (katso taulukko 1). Asennusosan ruuvaaminen paikalleen. Asennuksen tarkistamiseksi tulee säätää taulukossa 3 ilmoitettu väantömomentti  $T_{inst}$ .

**Taulukko 1** Ruiskulaastin kovettumisajat

Kartussin lämpötila (laasti väh.+5 °C)	Aukiolo- / käsitteilyaika minuutteina	Lämpötila ankkuointipinnassa	Kovettumisaiaka minuutteina
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**HUOMAA:**  
*Jos betoni on märkää,  
kovettumisajat on  
kaksinkertaistettava!  
Seisova vesi on  
polstettava relästä!*

# Patruuna FHB II - A L · FHB II - A S

FHB II-patrūunoita käytettäessä suosittelemme asetuslaitetta RA-SDS (tuotenumero 62420).

## D I Ensiaseennus patruunalla, harustangoilla FHB II - A S ja FHB II - A L

1. Tee porausreikä. Porausreikää ei tarvitse puhdistaa.

2. Aseta FHB II-patrūuna paikalleen. FHB II-harustanko ja siihen sopiva FHB II-patrūuna, katso taulukko 3.

3. Harustangoon asennus. Aseta harustanko paikalleen kiertämällä/lyömällä sopivalla vasaraporakoneella (ks. taulukko 3) käyttäen mukana tullutta asennusruuvia. Lisäksi tulee käyttää RA-SDS-asetuslaitettamme. Kun asennussyytyyden merkintä on betonipinnan tasalla: **SEIS!** Kun saavutetaan asennussyytyyden merkintä, betonipinnan kohdalta on tultava ulos laastia. **Tarkista silmämääräisesti!** Ellei, vedä FHB II-harustanko heti pois ja asenna se uudelleen asetettua paikalleen toisen FHB II-patrūunan.

4. Kovettumisajat. Noudata patruunalaastin kovettumisaikoja (taulukko 2). Asennusosan ruuvaaminen paikalleen. Asennuksen tarkistamiseksi tulee säätää taulukossa 3 ilmoitettu väantömomentti  $T_{inst}$ .

## D II Läpivientiasennus patruunalla, vain harustangolla FHB II - A S

1. Tee porausreikä. Porausreikää ei tarvitse puhdistaa.

2. Aseta FHB II-patrūuna paikalleen. FHB II-harustanko ja siihen sopiva FHB II-patrūuna, katso taulukko 3.

3. Harustangoon asennus. Aseta harustanko paikalleen kiertämällä/lyömällä sopivalla vasaraporakoneella (ks. taulukko 3) käyttäen mukana tullutta asennusruuvia. Lisäksi tulee käyttää RA-SDS-asetuslaitettamme. Kun asennussyytyyden merkintä on betonipinnan tasalla: **SEIS!** Kun saavutetaan asennussyytyyden merkintä, betonipinnan kohdalta on tultava ulos laastia. **Tarkista silmämääräisesti!** Ellei, vedä FHB II-harustanko heti pois ja asenna se uudelleen asetettua paikalleen toisen FHB II-patrūunan.

4. Kovettumisajat. Noudata patruunalaastin kovettumisaikoja (katso taulukko 2). Asennusosan ruuvaaminen paikalleen. Asennuksen tarkistamiseksi tulee säätää alla olevassa taulukossa ilmoitettu väantömomentti  $T_{inst}$ .

### Taulukko 2


Patruunalan kovettumisajat

Lämpötila °C	Kovettumisaika minuutteina FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Patruunalan maksimilämpötila +30 °C.

### HUOMAA:

Jos betoni on  
märkää ja relässä  
vettä, kovettumi-  
sajat on kaksin-  
kertaistettava.

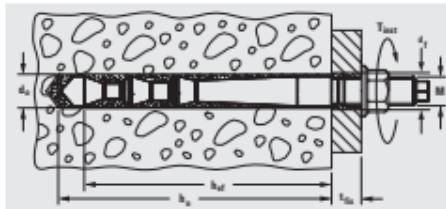

### Taulukko 3 Asennuksen ominaisarvot ruisku- ja patruunajärjestelmissä:

Mitat	Poran Ø $d_0$	Poraus- syvyys $h_0$	Läpi- vienni- reikä Ø $d_f$	Anku- rointisy- vyys $h_{ef}$	Vääntö- momen- tti $T_{inst}$	Avaimen leveys SW	Harja BS	Ruiskuun asteik- kojaat laasti	Suoja- kairaus- vasara	Patruunaan kuuluvaa laasti- patruuna FHB II-P/ FHB II-PF
								Ø mm	Tuotenumro [-]	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3 8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3 10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3 12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3 12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3 16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3 16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5 16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5 20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5 24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3 10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3 10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3 12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5 16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5 20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5 24 x 170

**A Praticare un foro**

**1. Praticare un foro con il trapano.** Attenersi ai diametri e alle profondità indicate nella tabella 3.

**2. Pulire bene il foro.** Soffiare almeno due volte dalla base del foro, pulire 2 volte con la spazzola e soffiare altre due volte. Per le dimensioni della spazzola, vedi tabella 3. A partire dalla misura M20, soffiare il foro con aria compressa.

**B Preparazione della cartuccia di iniezione**

Togliere il tappo di chiusura e avvitare il miscelatore statico.

**Attenzione:** la spirale nel miscelatore statico deve essere ben visibile; non utilizzare mai senza miscelatore statico! Inserire la cartuccia nella pistola fisher e spingere la calce finché non esce di colore grigio uniforme (ca. 2 corse della pistola).

**Attenzione:** la calce non di colore grigio non lega e deve essere gettata via!

**C1 Montaggio a preinnesco con cartuccia di iniezione****Barre di montaggio FHB II - A S e FHB II - A L**

Praticare e pulire il foro come descritto al punto **A**.

**3. Iniezione della calce.** (Preparare la cartuccia come descritto al punto **B**). Introdurre la calce FIS HB dalla base del foro con diverse corse. Quantità di riempimento circa 2/3 della profondità del foro, vedi tabella 3 (pezzi scalabili). Con profondità di perforazione > 170 mm, utilizzare una prolunga (ad es. tubo flessibile di prolunga FIS).

**4. Montaggio della barra di ancoraggio.** Subito dopo montare manualmente la barra di montaggio FHB II con un leggero movimento rotatorio, e spingerla fino al contrassegno di profondità (il contrassegno deve essere allineato alla superficie in cemento). In caso di montaggio sulla testata, a seconda del tipo di applicazione e a partire dalla misura M16, si consiglia di utilizzare chiavette di montaggio. La calce in eccesso deve fuoriuscire sulla superficie in cemento! In caso contrario, estrarre immediatamente la barra di ancoraggio e iniettare ancora calce. **Controllo visivo!**

**5. Tempi di indurimento.** Attenersi ai tempi di indurimento della calce per iniezione (vedi tabella 1). Svitare il pezzo di montaggio. Per il controllo di montaggio, applicare la coppia  $T_{inst}$  indicata nella tabella 3.

**CII Montaggio a infilatura con cartuccia di iniezione****Barre di montaggio FHB II - A S e FHB II - A L**

Per **barre di montaggio FHB II A L**, il foro nel componente va riempito con malta liquida per iniezione. Praticare e pulire il foro come descritto sotto **A**.

**3. Iniettare la calce come descritto in C1 punto 3.**

**4. Montaggio della barra di ancoraggio.** Subito dopo montare manualmente la barra di montaggio FHB II con un leggero movimento rotatorio, e spingerla fino al contrassegno di profondità (il contrassegno deve essere allineato alla superficie in cemento). Attenersi allo spessore del componente. La calce in eccesso deve fuoriuscire sulla superficie in cemento. In caso contrario, estrarre immediatamente la barra di ancoraggio e iniettare ancora calce. **Controllo visivo!**

In caso di montaggio sulla testata, a seconda del tipo di applicazione, si consiglia di utilizzare chiavette di montaggio.

**5. Tempi di indurimento.** Attenersi ai tempi di indurimento della calce per iniezione (vedi tabella 1). Svitare il pezzo di montaggio. Per il controllo di montaggio, applicare la coppia  $T_{inst}$  indicata nella tabella 3.

**Tabella 1** Tempi di indurimento della calce per iniezione

Temperatura cartuccia (calce min. + 5 °C)	Tempo aperto / tempo di lavorazione in minuti
> + 5 °C - + 20 °C	15
> + 20 °C - + 30 °C	6
> + 30 °C - + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Temperatura sul fondo di ancoraggio	Tempo di indurimento in minuti
- 5 °C - + 0 °C	360
> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 30 °C - + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**ATTENZIONE:**

nel cemento bagnato,  
raddoppiare i tempi di  
indurimento!

Togliere l'acqua rimasta  
nel foro!

# Cartucce FHB II - AL · FHB II - AS

Per le cartucce FHB II, si consiglia di utilizzare l'apparecchio RA-SDS (articolo 62420).

## D I Montaggio a preinnesco con cartuccia, barre di montaggio FHB II - AS e FHB II - AL

- Praticare il foro.** Non è necessario pulire il foro.
- Inserire la cartuccia FHB II.** Per la barra di ancoraggio FHB II e la relativa cartuccia FHB II, vedi tab. 3.
- Montaggio della barra di ancoraggio.** Montare la barra di ancoraggio con un martello perforatore idoneo (vedi tabella 3) ruotando e battendo, utilizzando le viti in dotazione. Utilizzare il nostro utensile per posa RA-SDS. Se il contrassegno di profondità è allineato alla superficie in cemento: **STOP!** Al raggiungimento del contrassegno di profondità, la calce deve fuoriuscire sulla superficie in cemento. **Controllo visivo!** In caso contrario, estrarre immediatamente la barra di ancoraggio FHB II e rimontarla dopo aver inserito una seconda cartuccia FHB II.
- Tempi di indurimento.** Attenersi ai tempi di indurimento della calce in cartucce (vedi tabella 2). Svitare il pezzo di montaggio. Per il controllo di montaggio, applicare la coppia  $T_{inst}$  indicata nella tabella 3.

## D II Montaggio a infilatura con cartuccia, solo con barra di montaggio FHB II - AS

- Praticare il foro.** Non è necessario pulire il foro.
- Inserire la cartuccia FHB II.** Per la barra di ancoraggio FHB II e la relativa cartuccia FHB II, vedi tab. 3.
- Montaggio della barra di ancoraggio.** Montare la barra di ancoraggio con un martello perforatore idoneo (vedi tabella 3) ruotando e battendo, utilizzando le viti in dotazione. Utilizzare il nostro utensile per posa RA-SDS. Se il contrassegno di profondità è allineato alla superficie in cemento: **STOP!** Al raggiungimento del contrassegno di profondità, la calce deve fuoriuscire sulla superficie in cemento. **Controllo visivo!** In caso contrario, estrarre immediatamente la barra di ancoraggio FHB II e rimontarla dopo aver inserito una seconda cartuccia FHB II.
- Tempi di indurimento.** Tempi di indurimento della malta in cartuccia (vedi tabella 2). Avvitamento del componente di montaggio. Per il controllo del montaggio applicare la coppia  $T_{inst}$  (tabella 3).


**Tabella 2** Tempi di indurimento della fiala

Temperatura °C	Tempo di indurimento in min. FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. temperatura cartuccia +30 °C.

### ATTENZIONE:

**nel cemento  
bagnato e con il  
foro pieno  
d'acqua, raddop-  
piare i tempi di  
indurimento!**

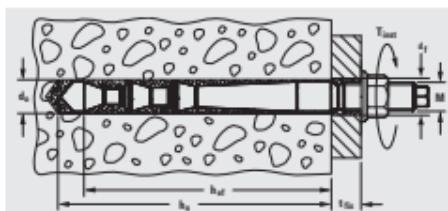

**Tabella 3** Valori di montaggio del sistema a iniezione e a cartuccia:

Misura	Ø foro d <sub>0</sub>	Profon- dità foro h <sub>0</sub>	Ø pas- ante d <sub>f</sub>	Profon- dità anco- raggio h <sub>ef</sub>	Coppia T <sub>inst</sub>	Apertura chiave SW	Spazzola BS	Inie- zione parti scalabili calce	Martello perfora- tore cons. cartuccia calce FHB II-P/ FHB II-PF	Cartuccia relativa cartuccia calce FHB II-P/ FHB II-PF
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3 8x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3 10x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3 12x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3 12x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3 16x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3 16x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5 16x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5 20x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5 24x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3 10x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3 10x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3 12x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5 16x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5 20x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5 24x 170

**A Taladrar**

- Taladre con un taladro de percusión.** El diámetro y la profundidad de taladrado prescritos se reflejan en la tabla 3.
- Limpie a fondo el agujero taladrado.** Desde el fondo del agujero taladrado hacia fuera, realice los siguientes trabajos: aplicar 2 veces aire con un fuelle como mínimo, aplicar 2 veces como mínimo un cepillo para sacar los restos y aplicar de nuevo 2 veces aire con un fuelle como mínimo. Tamaño del cepillo, véase tabla 3. A partir del tamaño M20, se debe aplicar aire comprimido en el agujero taladrado.

**B Preparación del cartucho de inyección**

Retire el tapón de cierre y enrosque la boquilla mezcladora.

**Atención:** La espiral de mezcla de la boquilla mezcladora debe poder verse claramente; ¡no utilizar nunca sin boquilla mezcladora! Coloque el cartucho en la pistola de inyección Fischer y extraiga argamasa hasta que ésta presente un color gris homogéneo (aprox. 2 aplicaciones de pistola).

**Atención:** La argamasa que no presenta una coloración gris no sirve y se debe desechar.

**C I Montaje de inserción previa con cartucho de inyección****Barras de anclaje FHB II - A S y FHB II - A L**

Taladre y limpie tal y como se ha descrito en el punto **A**.

**3. Inyección de argamasa.** (Preparación del cartucho tal y como se ha descrito en el punto **B**). Rellene argamasa FIS HB desde el fondo del agujero hacia fuera aplicando varias veces con la pistola. Cantidad de llenado aprox. 2/3 de la profundidad del agujero taladrado, véase tabla 3 (unidades de escala). Si la profundidad del taladrado es > 170 mm, utilice una prolongación (p. ej., tubo de prolongación FIS).

**4. Montaje de la barra de anclaje.** Inserte inmediatamente a mano la barra de anclaje FHB II aplicando leves movimientos de giro hasta la marca de profundidad de inserción (la marca de profundidad de inserción debe quedar al nivel de la superficie de hormigón). Si el montaje se realiza a una altura superior a la de la cabeza, en función del caso de aplicación y a partir del tamaño M16 se recomienda el uso de cuñas de montaje. Debe producirse una salida de argamasa excedente en la superficie de hormigón. De no ser éste el caso, saque inmediatamente la barra de anclaje e inyecte de nuevo argamasa. ¡Control visual!

**5. Tiempos de endurecimiento.** Observe los tiempos de endurecimiento de la argamasa de inyección (véase tabla 1). Atornille la pieza de montaje. Para el control del montaje, se debe aplicar el par  $T_{inst}$  que se indica en la tabla 3.

**C II Montaje pasante con cartucho de inyección****Barras de anclaje FHB II - A S y FHB II - A L**

En caso de **barras de anclaje FHB II - A L**, el agujero en la pieza de montaje se debe rellenar también con argamasa de inyección. Taladre y limpie tal y como se ha descrito en el punto **A**.

**3. Inyección de argamasa tal y como se ha descrito en **C I** punto 3.**

**4. Montaje de la barra de anclaje.** Inserte inmediatamente a mano la barra de anclaje FHB II aplicando leves movimientos de giro hasta la marca de profundidad de inserción (la marca de profundidad de inserción debe quedar al nivel de la superficie de hormigón). Obsérvese el grosor de la pieza de montaje. Debe producirse una salida de argamasa excedente en la superficie de hormigón. De no ser éste el caso, saque inmediatamente la barra de anclaje e inyecte de nuevo argamasa. ¡Control visual! Si el montaje se realiza a una altura superior a la de la cabeza, en función del caso de aplicación se recomienda el uso de cuñas de montaje.

**5. Tiempos de endurecimiento.** Observe los tiempos de endurecimiento de la argamasa de inyección (véase tabla 1). Atornille la pieza de montaje. Para el control del montaje, se debe aplicar el par  $T_{inst}$  que se indica en la tabla 3.

**Tabla 1** Tiempos de endurecimiento de la argamasa de inyección

Temperatura del cartucho (argamasa min. + 5 °C)	Tiempo abierto / Tiempo de procesamiento en minutos	Temperatura en la base de anclaje	Tiempo de endurecimiento en minutos
> + 5 °C - + 20 °C	15	- 5 °C - + 0 °C	360
> + 20 °C - + 30 °C	6	> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 30 °C - + 40 °C	4	> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C - + 30 °C	35
		> + 30 °C - + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**ATENCIÓN:**

*Si el hormigón está húmedo, los tiempos de endurecimiento se doblan.  
¡Se debe retirar el agua estancada en el agujero taladrado!*

# Cartucho FHB II - A L · FHB II - A S

Al trabajar con cartuchos FHB II recomendamos usar el aplicador RA-SDS (Art. no 62420).

## D I Montaje de inserción previa con cartucho, barras de anclaje FHB II - A S y FHB II - A L

- Taladre el agujero.** No es necesario que limpie el orificio taladrado.
- Insertar el cartucho FHB II.** Barra de anclaje FHB II y cartucho FHB II correspondiente, véase tabla 3.
- Montaje de la barra de anclaje.** Inserte la barra de anclaje con un taladro percutor adecuado (véase tabla 3) y utilizando el tornillo de inserción adjunto. Para ello, debe usar nuestro aplicador RA-SDS. Cuando la marca de profundidad de inserción está al mismo nivel que la superficie de hormigón: **¡STOP!** Cuando se alcanza la marca de profundidad de inserción, debe salir argamasa por la superficie de hormigón. **¡Control visual!**  
Si no es éste el caso, saque inmediatamente la barra de anclaje FHB II, inserte un segundo cartucho FHB II y monte la barra de nuevo.
- Tiempos de endurecimiento.** Observe los tiempos de endurecimiento de la argamasa del cartucho (véase tabla 2). Atornille la pieza de montaje. Para el control del montaje, se debe aplicar el par  $T_{inst}$  que se indica en la tabla 3.

## D II Montaje pasante con cartucho, sólo con barra de anclaje FHB II - A S

- Taladre el agujero.** No es necesario que limpie el orificio taladrado.
- Insertar el cartucho FHB II.** Barra de anclaje FHB II y cartucho FHB II correspondiente, véase tabla 3.
- Montaje de la barra de anclaje.** Inserte la barra de anclaje con un taladro percutor adecuado (véase tabla 3) y utilizando el tornillo de inserción adjunto. Para ello, debe usar nuestro aplicador RA-SDS. Cuando la marca de profundidad de inserción está al mismo nivel que la superficie de hormigón: **¡STOP!** Cuando se alcanza la marca de profundidad de inserción, debe salir argamasa por la superficie de hormigón. **¡Control visual!**  
Si no es éste el caso, saque inmediatamente la barra de anclaje FHB II, inserte un segundo cartucho FHB II y monte la barra de nuevo.
- Tiempos de endurecimiento.** Observe los tiempos de endurecimiento de la argamasa del cartucho (véase tabla 2). Atornille la pieza de montaje. Para el control del montaje, se debe aplicar el par  $T_{inst}$  (tabla 3).


**Tabla 2** Tiempos de endurecimiento de los cartuchos

Temp. °C	Tiempo de endurecimiento en min. FHB II-P	FHB II-P*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Temperatura máx. del cartucho +30 °C.

### ATENCIÓN:

*Si el hormigón está húmedo o en el agujero taladrado se encuentra agua, los tiempos de endurecimiento se doblan!*

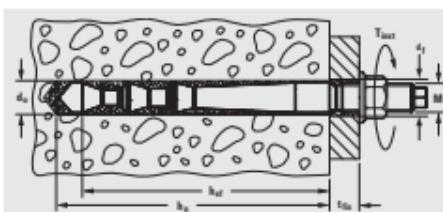

**Tabla 3** Características de montaje de los sistemas de inyección y de cartucho:

Dimensiones	Prof. de taladro $d_o$ $h_o$	Ø de agujero pasante $d_f$	Prof. de anclaje $h_f$	Ancho de llave SW	Cepillo BS	Inyección: Unidades de escala para argamasa	Taladro percutor recomen- dado	Cartucho: Cartucho de argamasa cor- respondiente FHB II-P/ FHB II-P			
							[–]	Ø mm	Art. n.º	[–]	[kg]
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24 x 170

**A Fazer o furo de sondagem**

**1. Fazer o furo de sondagem com uma broca.** Diâmetro e profundidade de perfuração prescritos conforme a tabela 3.

**2. Limpar bem o furo de sondagem.** Purgar pelo menos 2 x, escovar 2 x e purgar novamente 2 x, a partir do fundo do furo. Consultar os tamanhos das escovas na tabela 3. A partir do tamanho M20, o furo de sondagem deve ser purgado com ar comprimido.

**B Preparação do cartucho de injecção**

**Retirar a tampa roscada e aparafusar o misturador estático.**

**Atenção:** a espiral de mistura do misturador estático deve estar bem visível; nunca utilizar sem misturador estático!

Colocar o cartucho na pistola de cartuchos Fischer e pressionar a argamassa até que saia argamassa com uma tonalidade cinzenta uniforme (aprox. 2 cursos da pistola).

**Atenção:** a argamassa que não for uniformemente cinzenta não pega e deve ser eliminada!

**C1 Montagem no mesmo nível da superfície com cartucho de injecção****Parafusos de ancoragem FHB II - A S e FHB II - A L**

Fazer e limpar o furo de sondagem da forma abaixo **A** descrita.

**3. Injecção de argamassa.** (preparação do cartucho como abaixo **B** descrito). Encher o furo de sondagem com argamassa de injecção FIS HB a partir do fundo, por cursos. Quantidade de enchimento aprox. 2/3 da profundidade do furo, ver tabela 3 (intervalos de graduação). Em profundidades de perfuração > 170 mm, utilizar extensão (por ex. tubo de extensão FIS).

**4. Montagem do parafuso de ancoragem.** Imediatamente de seguida, pressionar manualmente o parafuso de ancoragem FHB II com ligeiros movimentos rotativos até à marcação de profundidade (a marcação de profundidade tem de ficar alinhada com a superfície de betão). Em caso de montagem suspensa, é recomendada a utilização de cunhas de montagem, a partir do tamanho M16, conforme o caso de aplicação. Deve sair argamassa excedente pela superfície de betão! Se tal não acontecer, o parafuso de ancoragem deve ser imediatamente retirado e deve-se injectar novamente argamassa. **Controlo visual!**

**5. Tempos de endurecimento.** Ter em atenção os tempos de endurecimento da argamassa de injecção (ver tabela 1). Aparafusamento da cunha de montagem. Para o controlo da montagem, deve ser aplicado o binário  $T_{inst}$  indicado na tabela 3.

**CII Montagem passante com cartucho de injecção****Parafusos de ancoragem FHB II - A S e FHB II - A L**

Com os **parafusos de ancoragem FHB II - A L**, o furo da peça anexada deve também ser enchido com argamassa de injecção. Fazer e limpar o furo de sondagem da forma abaixo **A** descrita.

**3. Injecção de argamassa como descrito no ponto C1 3.**

**4. Montagem do parafuso de ancoragem.** Imediatamente de seguida, pressionar manualmente o parafuso de ancoragem FHB II com ligeiros movimentos rotativos até à marcação de profundidade (a marcação de profundidade tem de ficar alinhada com a superfície de betão). Ter em atenção a espessura da peça anexada. Deve sair argamassa excedente pela superfície de betão. Se tal não acontecer, o parafuso de ancoragem deve ser imediatamente retirado e deve-se injectar novamente argamassa. **Controlo visual!** Em caso de montagem suspensa, é recomendada a utilização de cunhas de montagem, conforme o caso de aplicação.

**5. Tempos de endurecimento.** Ter em atenção os tempos de endurecimento da argamassa de injecção (ver tabela 1). Aparafusamento da cunha de montagem. Para o controlo da montagem, deve ser aplicado o binário  $T_{inst}$  indicado na tabela 3.

**Tabela 1** Tempos de endurecimento da argamassa de injecção

Temperatura do cartucho (argamassa no min. + 5 °C)	Tempo aberto / tempo de processa- mento em minutos
> + 5 °C - + 20 °C	15
> + 20 °C - + 30 °C	6
> + 30 °C - + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Temperatura na base de ancoragem	Tempo de endurecimento em minutos
- 5 °C - + 0 °C	360
> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 30 °C - + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**ATENÇÃO:**

*Em caso de betão molhado,  
duplicar os tempos de  
endurecimento!*

*A água estagnada deve  
ser retirada do furo de  
sondagem!*

# Cartucho FHB II - A L · FHB II - A S

Ao utilizar cartuchos FHB II, recomendamos o aparelho de fixação RA-SDS (n.º art. 62420).

## D1 Montagem no mesmo nível da superfície com cartucho, parafusos de ancoragem FHB II - A S e FHB II - A L

**1. Fazer um furo de sondagem.** Não é necessária a limpeza do furo de sondagem.

**2. Inserir o cartucho FHB II.** Consultar o parafuso de ancoragem FHB II e o respectivo cartucho FHB II na tabela 3.

**3. Montagem do parafuso de ancoragem.** Colocar o parafuso de ancoragem com um berbequim de percussão apropriado (consultar a tabela 3), utilizando o parafuso de fixação fornecido. Para tal, deve utilizar-se a nossa ferramenta de fixação RA-SDS. Quando a marcação de profundidade ficar alinhada com a superfície de betão: **STOP!** Ao atingir a marcação de profundidade, deve sair argamassa pela superfície de betão.

**Controlo visual!** Se tal não acontecer, o parafuso de ancoragem FHB II deve ser imediatamente retirado e montado novamente após a introdução de um segundo cartucho FHB II.

**4. Tempos de endurecimento.** Ter em atenção os tempos de endurecimento da argamassa de cartucho (tabela 2). Apa-rafusamento da cunha de montagem. Para o controlo da montagem, deve ser aplicado o binário  $T_{inst}$  indicado na tabela 3.

## D2 Montagem passante com cartucho, apenas com parafuso de ancoragem FHB II - A S

**1. Fazer um furo de sondagem.** Não é necessária a limpeza do furo de sondagem.

**2. Inserir o cartucho FHB II.** Consultar o parafuso de ancoragem FHB II e o respectivo cartucho FHB II na tabela 3.

**3. Montagem do parafuso de ancoragem.** Colocar o parafuso de ancoragem com um berbequim de percussão apropriado (consultar a tabela 3), utilizando o parafuso de fixação fornecido. Para tal, deve utilizar-se a nossa ferramenta de fixação RA-SDS. Quando a marcação de profundidade ficar alinhada com a superfície de betão: **STOP!** Ao atingir a marcação de profundidade, deve sair argamassa pela superfície de betão.

**Controlo visual!** Se tal não acontecer, o parafuso de ancoragem FHB II deve ser imediatamente retirado e montado novamente após a introdução de um segundo cartucho FHB II.

**4. Tempos de endurecimento.** Ter em atenção os tempos de endurecimento da argamassa de cartucho (tabela 2). Apa-rafusamento da cunha de montagem. Para o controlo da montagem, deve ser aplicado o binário  $T_{inst}$  indicado na tabela 3.


**Tabela 2** Tempos de endurecimento do cartucho

Temperatura °C	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Temperatura máx. do cartucho: +30 °C.

### ATENÇÃO:

**Em caso de betão molhado e furo de sondagem com água, duplicar os tempos de endurecimento!**

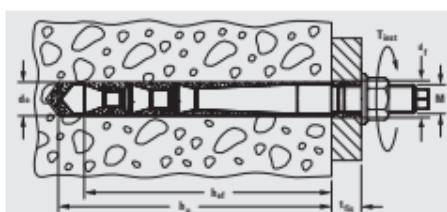

**Tabela 3** Valores característicos de montagem do sistema de injeção e de cartuchos:

Dimensões	Perfurador d.º	Profundi- dade de perfora- ção h.º	Orifício de passa- gem Ø d.º	Profundi- dade de ancora- gem Ø h.ref	Binário $T_{inst}$	Distân- cia entre faces DF	Escova BS	Intervalos de gradua- ção da injeção de argamassa		Berbequim de percus- são recomen- dado	Cartuchos respetivos cartuchos de argamassa FHB II-P/ FHB II-PF
								Ø mm	N.º art.		
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Příprava vývrtu**

**1. Vývrt připravte vrtacím kladivem.** Předepsaný průměr vývrtu a hloubka vrtání podle tabulky 3.

**2. Vývrt důkladně vyčistěte.** Ze dna vývrtu vyfoukejte min. 2 x, 2 x vykartáčujte a znovu 2 x vyfoukejte. Velikost kartáče viz tabulka 3. Od velikosti M20 se musí vývrt vyfoukat stlačeným vzduchem.

**B Příprava injektážní kartuše**

Odstraňte uzávěr a našroubujte statický směšovač.

*Pozor: Směšovač správně ve statickém směšovači musí být dobře viditelné; nikdy nepoužívejte bez statického směšovače!*

Vložte kartuši do vytlačovací pistole fischer a maltu vytlačujte tak dlouho, dokud nebude vytlačován rovnoměrně šedě zabarvená malta (cca 2 zdvihy pistole).

*Pozor: malta, která nemá šedé zabarvení, nevytvruje a musí se zamknout!*

**C I Předsazená montáž s injektážní kartuší****Kotevní tyče FHB II - A S a FHB II - A L**

Při přípravě a vyčištění vývrtu postupujte podle popisu pod A.

**3. Injektáž malty.** (Příprava kartuše podle popisu pod B). Injektážní maltu FIS HB vytlačujte postupně jednotlivými zdvihy ode dna vývrtu. Plníci množství cca 2/3 hloubky vývrtu, viz tabulka 3 (dílky stupnice). Pro hloubky vývrtu >170 mm použijte prodloužení (např. prodlužovací hadici FIS).

**4. Montáž kotevní tyče.** Bezprostředně poté zatlačte rukou kotevní tyč FHB II za mírného otáčení až po značku kotevní hloubky (značka kotevní hloubky musí lícovat do jedné roviny s povrchem betonu). Při montáži nad tělesnou výškou se v závislosti na aplikaciálním případu od velikosti M 16 doporučuje použití montážních klínů. Přebytek malty musí být vytlačován na povrch betonu! Pokud se tak nestane, kotvu okamžitě vytáhněte a do vývrtu vytlačte znovu maltu. **Vizuální kontrola!**

**5. Vytrzovací doby.** Přihlížejte k vytrzovacím dobám injektážní malty (viz tabulka 1). Přišroubování montážního dílu. Při kontrole montáže vyvodte utahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabulce 3.

**C II Průvlečná montáž s injektážní kartuší****Kotevní tyče FHB II - A S a FHB II - A L**

Při použití kotevních tyčí FHB II - A L se musí díra v montovaném dílu rovněž vyplnit injektážní maltou. provedení a vyčištění vývrtu podle popisu pod bodem A.

**3. Injektáž malty podle popisu pod C I bod 3.**

**4. Montáž kotevní tyče.** Bezprostředně poté zatlačte rukou kotevní tyč FHB II za mírného otáčení až po značku kotevní hloubky. (značka kotevní hloubky musí lícovat do jedné roviny s povrchem betonu). Přihlížejte k tloušťce montovaného dílu. Přebytek malty musí být vytlačován na povrch betonu. Pokud se tak nestane, kotevní tyč okamžitě vytáhněte a do vývrtu vytlačte znovu maltu. **Vizuální kontrola!**

Při montáži nad tělesnou výškou se v závislosti na aplikaciálním případu doporučuje použití montážních klínů.

**5. Vytrzovací doby.** Přihlížejte k vytrzovacím dobám injektážní malty (viz tabulka 1). Přišroubování montážního dílu. Při kontrole montáže vyvodte utahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabulce 3.

**Tabulka 1** Vytrzovací doby injektážní malty

Teplota kartuše (malta min. + 5 °C)	Doba použitelnosti po prvním otevření / doba zpracování v minutách
> + 5 °C - + 20 °C	15
> + 20 °C - + 30 °C	6
> + 30 °C - + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Teplota v podkladu kotvení	Vytrzovací doba v minutách
- 5 °C - + 0 °C	360
> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 30 °C - + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**POZOR:**  
V mokrému betonu se musí  
uvažovat dvojnásobek  
vytrzovací doby!  
Z vývrtu odstraňte  
nahromaděnou vodu!

# Patrona FHB II - A L · FHB II - A S

Při zpracování s patronami FHB II doporučujeme použít osazovací přístroj RA-SDS (čís. výr. 62420).

## D I Předsazená montáž s patronou, kotevní tyče FHB II - A S a FHB II - A L

- 1. Proveďte vývrt.** Není potřebné vyčištění vývrtu.
- 2. Zasuňte patronu FHB II.** Kotevní tyč FHB II a příslušná patrona FHB II viz tabulka 3.
- 3. Montáž kotevní tyče.** Kotevní tyč se montuje vhodnou příklepovou/nárazovou vrtačkou (viz tabulka 3) za použití přiloženého osazovacího šroubu otáčivým příklepem. Použijte naše osazovací nářadí RA-SDS. Pokud značka kotevní hloubky lícuje do jedné roviny sporcem betonu: **STOP!**  
Po dosažení značky kotevní hloubky musí u povrchu betonu vystupovat malta. **Vizuální kontrola!**  
Pokud se tak nestane, okamžitě vytáhněte kotevní tyč FHB II a po vložení druhé patrony FHB II ji montujte znovu.
- 4. Vytvrzovací doby.** Přihlížejte k vytvrzovacím dobám malty v patroně (viz tabulka 2). Přišroubování montážního dílu. Při kontrole montáže vyvodte utahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabulce 3.

## D II Průvlečná montáž s patronou, pouze s kotevní tyčí FHB II - A S

- 1. Proveďte vývrt.** Není potřebné vyčištění vývrtu.
- 2. Zasuňte patronu FHB II.** Kotevní tyč FHB II a příslušná patrona FHB II viz tabulka 3.
- 3. Montáž kotevní tyče.** Kotevní tyč se montuje vhodnou příklepovou/nárazovou vrtačkou (viz tabulka 3) za použití přiloženého osazovacího šroubu otáčivým příklepem. Použijte naše osazovací nářadí RA-SDS. Pokud značka kotevní hloubky lícuje do jedné roviny sporcem betonu: **STOP!**  
Po dosažení značky kotevní hloubky musí u povrchu betonu vystupovat malta. **Vizuální kontrola!**  
Pokud se tak nestane, okamžitě vytáhněte kotevní tyč FHB II a po vložení druhé patrony FHB II ji montujte znovu.
- 4. Doby vytvrzení.** Dodržujte doby vytvrzení malty v patroně (viz tabulka 2). Přišroubojte montážní díl.  
Na kontrolu montáže vyvodte utahovací moment  $T_{inst}$  (tabulka 3).

Tabulka 2


Vytvrzovací doby patrony

Teplota °C	Vytvrzovací doba v min	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. teplota patrony +30 °C.

### POZOR:

**V mokrému betonu  
a u vývrtů  
naplněných vodou  
se musí uvažovat  
dvojnásobek  
vytvrvzovací doby!**

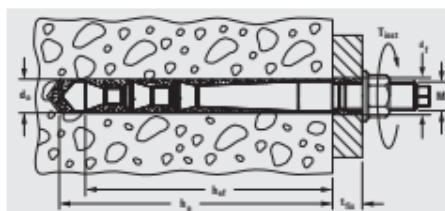

Tabulka 3 Montážní charakteristické hodnoty injektážního a patronového systému:

Rozměr	Ø vývrtu [mm]	Hloubka vrt. Ø d <sub>f</sub> [mm]	Prů- chozí vývrtu Ø d <sub>f</sub> [mm]	Hloubka kotevní h <sub>ref</sub> [mm]	Uyah. moment T <sub>inst</sub> [Nm]	Otvor kliče SW	Kartáč BS	Injek- tážní stupnic: dlíky malty	Doprav. vrací kladivo	Patrona příslušná patrona s maltou FHB II-P/ FHB II-PF	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II - AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II - AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II - AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II - AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II - AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II - AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II - AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Příprava vývrtu**

**1. Vývrt pripravte vŕtacím kladivom.** Predpísaný priemer vývrtu a hĺbka vŕtania podľa tabuľky 3.

**2. Vývrt dôkladne vyčistite.** Odo dna vývrtu vyfúkajte min. 2 x, 2 x vykefkuje a znova 2 x vyfúkajte. Veľkosť kefky vid' tabuľka 3. Od veľkosťi M20 sa musí vývrt vyfúkať stlačeným vzduchom.

**B Příprava injektážnej kartuše**

Snímte uzáver a naskrutkujte statický zmiešavač.

*Pozor: Zmiešavacia špirála v statickom zmiešavači musí byť dobre viditeľná; nikdy nepoužívajte bez statického zmiešavača!*

Vložte kartušu do vytlačovacej pištole Fischer a maltu vytláčajte tak dlho, až sa bude vytlačať rovnomerne šede zafarbená malta (cca 2 zdvihy pištole).

*Pozor: malta, ktorá nemá šedé zafarbenie, nezatvrdzuje a nesmie sa použiť!*

**C I Predsadená montáž s injektážnou kartušou****Kotviace tyče FHB II - A S a FHB II - A L**

Pri príprave a vyčistení vývrtu postupujte podľa opisu pod bodom **A**.

**3. Injektáž malty.** (Príprava kartuše podľa opisu pod **B**). Injektážnu maltu FIS HB vytláčajte postupne jednotlivými zdvihmi odo dna vývrtu. Plniacie množstvo cca 2/3 hĺbky vývrtu, vid' tabuľka 3 (dielky stupnice). Pre hĺbky vývrtu >170 mm použite predĺženie (napr. predĺžovaciu hadicu FIS).

**4. Montáž kotvy.** Bezprostredne potom zatlačte rukou kotviaci tyč FHB II miernym otáčavým pohybom až k značke kotevnej hľbky (značka kotevnej hľbky musí líčovať do jednej roviny s povrchom betónu). Pri montáži nad telesnou výškou sa v závislosti od aplikačného prípadu od veľkosťi M16 odporúča použitie montážnych klinov. Prebytočná malta sa musí vytlačovať von na povrch betónu! Ak nie, kotviaci tyč okamžite vytiahnite a do vývrtu injektujte znova maltu. **Vizuálna kontrola!**

**5. Doby vytvrdenia.** Prihladiťte k dobám vytvrdenia injektážnej malty (vid' tabuľka 1). Priskrutkovanie montážného dielu. Pri kontrole montáže vyviňte úťahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabuľke 3.

**C II Prevlačná montáž s injektážnou kartušou****Kotviace tyče FHB II - A S a FHB II - A L**

Pri použíti kotviacich tyčí FHB II - A L treba dieru v montovanom dielu taktiež vyplniť injektážnou maltou.

Priprava a vyčistenie vývrtu podľa popisu pod bodom **A**.

**3. Injektáž malty podľa opisu pod **C I** bod 3.**

**4. Montáž kotvy.** Bezprostredne potom zatlačte rukou kotviaci tyč FHB II miernym otáčavým pohybom až k značke kotevnej hľbky (značka kotevnej hľbky musí líčovať do jednej roviny s povrchom betónu). Prihladiťte ku hrubké montovaného dielu. Prebytočná malta sa musí vytlačovať von na povrch betónu. Ak nie, kotviaci tyč okamžite vytiahnite a do vývrtu injektujte znova maltu. **Vizuálna kontrola!**

Pri montáži nad telesnou výškou sa v závislosti od aplikačného prípadu odporúča použitie montážnych klinov.

**5. Doby vytvrdenia.** Prihladiťte k dobám vytvrdenia injektážnej malty (vid' tabuľka 1). Priskrutkovanie montážného dielu. Pri kontrole montáže vyviňte úťahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabuľke 3.

**Tabuľka 1** Doby vytvrdenia injektážnej

Teplota kartuše (malta min. + 5 °C)	Doba použitelnosti po prvom otevření / doba zpracování v minutách
> + 5 °C – + 20 °C	15
> + 20 °C – + 30 °C	6
> + 30 °C – + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Teplota v podkladu kotvení	Doba vytvrdnutia v minutách
- 5 °C – + 0 °C	360
> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 20 °C – + 30 °C	35
> + 30 °C – + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**POZOR:**

*V mokrom betóne sa musí uvažovať dvojnásobná doba vytvrdenia!  
Z vývrtu odstráňte nahradenú vodu!*

# Patróna FHB II - A L • FHB II - A S

Pri spracovaní s patronami FHB II odporúčame použiť osadzovací nástroj RA-SDS (č. výr. 62420).

## D I Predsadéná montáž s patronou, kotviace tyče FHB II - A S a FHB II - A L

**1. Priprava vývrtu.** Vycistenie vývrtu nie je potrebné.

**2. Zasuňte patrónu FHB II.** Kotviaca tyč FHB II a prislusná patróna FHB II vid' tabuľka 3.

**3. Montáž kotviacej tyče.** Kotviaca tyč sa montuje vhodnou priklepovou/narázacou vŕtačkou (pozri tabuľka 3) za použitia priloženej osadzovacej skrutky otáčavým priklepom. Na to treba použiť osadzovací nástroj RA-SDS. Ak značka kotevnnej hľbky lícuje do jednej roviny s povrchom betónu: **STOP!**

Po dosiahnutí značky kotevnnej hľbky sa musí u povrchu betónu vytlačovať malta. **Vizuálna kontrola!**

Ak nie, okamžite vytiahnite kotviacu tyč FHB II a po vložení druhej patróny FHB II ju namontujte znova.

**4. Doby vytvrdnutia.** Prihliadajte k dobám vytvrdnutia malty v patróne (vid' tabuľka 2). Priskrutkovanie montážneho dielu. Pri kontrole montáže vyvíňte uťahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabuľke 3.

## D II Prievalčná montáž s patronou, iba s kotviacou tyčou FHB II - A S

**1. Priprava vývrtu.** Vycistenie vývrtu nie je potrebné.

**2. Zasuňte patrónu FHB II.** Kotviaca tyč FHB II a prislusná patróna FHB II vid' tabuľka 3.

**3. Montáž kotviacej tyče.** Kotviaca tyč sa montuje vhodnou priklepovou/narázacou vŕtačkou (pozri tabuľka 3) za použitia priloženej osadzovacej skrutky otáčavým priklepom. Na to treba použiť osadzovací nástroj RA-SDS. Ak značka kotevnnej hľbky lícuje do jednej roviny s povrchom betónu: **STOP!**

Po dosiahnutí značky kotevnnej hľbky sa musí u povrchu betónu vytlačovať malta. **Vizuálna kontrola!**

Ak nie, okamžite vytiahnite kotviacu tyč FHB II a po vložení druhej patróny FHB II ju namontujte znova.

**4. Doby vytvrdnutia.** Prihliadajte k dobám vytvrdnutia malty v patróne (vid' tabuľka 2). Priskrutkovanie montážneho dielu. Pri kontrole montáže vyvodiť uťahovací moment  $T_{inst}$  uvedený v tabuľke dole.

**Tabuľka 2**


Doby vytvrdnutia patróny

Teplota °C	Doba vytvrdnutia v min.	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Max. teplota patróny +30 °C.

### P O Z O R :

**V mokrom betóne  
a u vývrtu naplnenom vodom sa  
musí uvažovať  
dvojnásobná doba  
vytvrdnutia!**

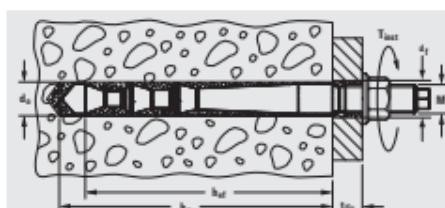

**Tabuľka 3 Montážne charakteristické hodnoty injektážneho a patrónového systému:**

Rozmer	Ø vývrtu d <sub>0</sub> [mm]	Hĺbka vŕt. h <sub>0</sub> [mm]	Priecho- dny vývrt Ø d <sub>f</sub> [mm]	Hľbka kotve- nia h <sub>f</sub> [mm]	Úťah. moment T <sub>inst</sub> [Nm]	Otvor klívca SW	Kefka BS	Injek- táž stupnic. diely malty	Doporuč. vŕtaci kladivo	Patróna prislusná patrónu s malty FHB II-P/ FHB II-PF
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3    8x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3    10x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3    12x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3    12x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3    16x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3    16x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5    16x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5    20x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5    24x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3    10x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3    10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3    12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5    16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5    20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5    24 x 170

**A Wiercenie otworu**

**1. Wywiercić otwór przy użyciu młoto-wiertarki.** Przestrzegać średnicy i głębokości otworu podanych w tabeli 3.

**2. Dokładnie wyczyścić wywiercony otwór.** Wywiercony otwór przynajmniej 2 razy przedmuchać, 2 razy wyczyścić szczotką, a następnie ponownie 2 razy przedmuchać. Wielkość szczotki - patrz tabela 3. Od rozmiaru M20 wywiercony otwór należy przedmuchać sprężonym powietrzem.

**B Przygotowanie kartusza z zaprawą iniekcyjną**

Zdjąć zatyczkę i przykręcić mieszalnik statyczny.

*Uwaga: Spirala mieszająca w mieszalniku statycznym musi być widoczna; nigdy nie używać bez mieszalnika statycznego!* Włożyć kartusz w pistolet iniekcyjny Fischer i wycisnąć zaprawę, aż z kartusza zacznie wydostawać się równomiernie szara masa (ok. 2 suwy pistoletu).

*Uwaga: Zaprawa bez szarego zabarwienia nie wykazuje właściwości włączających i nie nadaje się do użytku!*

**C I Montaż przylgowy z kartusem zaprawy iniekcyjnej****Kotwy FHB II - A S i FHB II - A L**

Nawiercanie i czyszczenie otworu – patrz punkt **A**.

**3. Wyciskanie zapawy.** (Przygotowanie kartusza – patrz punkt **B**). Wypełnić stopniowo otwór zaprawą iniekcyjną FIS HB, poczynając od dna otworu. Ilość zapawy – ok. 2/3 głębokości otworu, patrz tabela 3 (jednostki skalowania). W przypadku otworów o głębokości >170 mm używać przedłużenia (np. wąż przedłużającego FIS).

**4. Montaż kotwy.** Bezpośrednio po tym lekko wkroić ręcznie kotwę FHB II do oznakowanej głębokości zakotwienia (podziałka głębokości zakotwienia musi się pokrywać z powierzchnią betonu). W przypadku montażu nad głową, od rozmiaru M16 zaleca się – zależnie od zastosowania – użycie klinów montażowych. Nadmiar zapawy musi wydostać się z otworu na powierzchnię betonu! Jeżeli tak się nie stanie, należy natychmiast wyciągnąć kotwę i ponownie wypełnić otwór zapawą. **Kontrola wzrokowa!**

**5. Czasy twardnienia.** Uwzględnić czasy twardnienia zapawy iniekcyjnej (patrz tabela 1). Przykręcanie montowanej części. Podczas kontroli montażu przestrzegać podanego w tabeli 3 momentu dokręcenia  $T_{inst}$ .

**C II Montaż przelotowy z kartusem zaprawy iniekcyjnej****Kotwy FHB II - A S i FHB II - A L**

W przypadku użycia kotew FHB II - A L należy wypełnić zaprawą iniekcyjną także otwór w elemencie montażowym. Wykonanie i czyszczenie otworów wierconych zgodnie z opisem w punkcie A. **A**.

**3. Wyciskanie zapawy zgodnie z opisem **C I** punkt 3.**

**4. Montaż kotwy.** Bezpośrednio po tym lekko wkroić ręcznie kotwę FHB II do oznakowanej głębokości zakotwienia (podziałka głębokości zakotwienia musi się pokrywać z powierzchnią betonu). Uwzględnić grubość montowanej części. Nadmiar zapawy musi wydostać się z otworu na powierzchnię betonu. Jeżeli tak się nie stanie, należy natychmiast wyciągnąć kotwę i ponownie wypełnić otwór zapawą. **Kontrola wzrokowa!**

W przypadku montażu nad głową zaleca się – zależnie od zastosowania – użycie klinów montażowych.

**5. Czasy twardnienia.** Uwzględnić czasy twardnienia zapawy iniekcyjnej (patrz tabela 1). Przykręcanie montowanej części. Podczas kontroli montażu przestrzegać podanego w tabeli 3 momentu dokręcenia  $T_{inst}$ .

**Tabela 1** Czasy twardnienia zapawy iniekcyjnej

Temperatura kartusza (temperatura zapawy przynajm. + 5 °C)	Czas przygoto- wania / obróbk w minutach
> + 5 °C – + 20 °C	15
> + 20 °C – + 30 °C	6
> + 30 °C – + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Temperatura podłoża	Czas twardnienia w minutach
- 5 °C – + 0 °C	360
> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 20 °C – + 30 °C	35
> + 30 °C – + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**UWAGA:**

*W przypadku wilgotnego betonu czas twardnienia wydłuża się dwukrotnie!  
Usunąć wodę z wywierconego otworu!*

# Wkład FHB II - A L • FHB II - A S

W przypadku stosowania wkładów FHB II zalecamy użycie odsadnika RA-SDS (nr wyrobu 62420).

## D I Montaż przylgowy z wkładem, kotwami FHB II - A S i FHB II - A L

**1. Wywiercić otwór.** Oczyszczenie wywierconego otworu nie jest konieczne.

**2. Wkładanie wkładu FHB II.** Kotwa FHB II i odpowiedni wkład FHB II – patrz tabela 3.

**3. Montaż kotwy.** Zamocować kotwę za pomocą odpowiedniej młoto-wiertarki / wiertarki udarowej (patrz tabela 3) przy użyciu dołączonej śruby osadczej. W tym celu należy użyć naszego odsadnika RA-SDS.

Gdy podziałka głębokości zakotwienia pokryje się z powierzchnią betonu: **STOP!** Po dotarciu do oznakowanej głębokości zakotwienia z otworu musi wypływać zaprawa na powierzchnię betonu. **Kontrola wzrokowa!**

Jeżeli tak się nie stanie, należy natychmiast wyciągnąć kotwę FHB II i po włożeniu drugiego wkładu FHB II zamontować ponownie.

**4. Czasy twardnienia.** Uwzględnić czasy twardnienia zaprawy (patrz tabela 2). Przykrecanie montowanej części. Podczas kontroli montażu przestrzegać podanego w tabeli 3 momentu dokręcenia  $T_{inst}$ .

## D II Montaż przeleutowy z wkładem, tylko z kotwą FHB II - A S

**1. Wywiercić otwór.** Oczyszczenie wywierconego otworu nie jest konieczne.

**2. Wkładanie wkładu FHB II.** Kotwa FHB II i odpowiedni wkład FHB II – patrz tabela 3.

**3. Montaż kotwy.** Zamocować kotwę za pomocą odpowiedniej młoto-wiertarki / wiertarki udarowej (patrz tabela 3) przy użyciu dołączonej śruby osadczej. W tym celu należy użyć naszego odsadnika RA-SDS.

Gdy podziałka głębokości zakotwienia pokryje się z powierzchnią betonu: **STOP!** Po dotarciu do oznakowanej głębokości zakotwienia z otworu musi wypływać zaprawa na powierzchnię betonu. **Kontrola wzrokowa!**

Jeżeli tak się nie stanie, należy natychmiast wyciągnąć kotwę FHB II i po włożeniu drugiego wkładu FHB II zamontować ponownie.

**4. Czas wiązania.** Uwzględnić czas wiązania zaprawy do wkładu (patrz tabela 2). Przykroić element montażowy. Sprawdzić zamocowanie na podstawie momentu dokręcenia  $T_{inst}$  (podanego w tabeli 3).


**Tabela 2** Czasy twardnienia

Temperatura °C	Czas twardnienia w min. FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Maks. temperatura wkładu +30 °C.

### UWAGA:

**W przypadku wilgotnego betonu czas twardnienia wydłuża się dwukrotnie!**

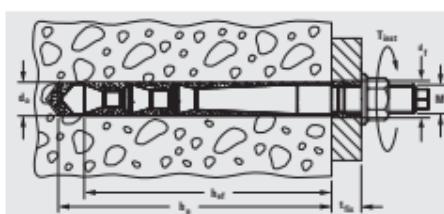

**Tabela 3** Parametry montażowe zaprawy iniecyjnej / wkładu:

Wymiary	[mm]	[mm]	Głębok. osią Wiertło Ø otworu d₀	Otwór przele- towy Ø d₁	Głębok. ośc. zakotwienia hᵢᵣ	Moment dokre- cenia T <sub>inst</sub>	Rozmiar klucza BS	Szczotka BS	Ilość za- prawy w jednost- kach skalowania	Zalecana młoto- wiertarka	Odpowi- edni wkład z zaprawą FHB II-P/ FHB II-PF
FHB II-AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II-AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II-AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II-AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II-AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II-AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II-AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II-AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II-AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II-AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II-AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II-AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II-AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II-AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II-AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Augu puurimine**

**1. Valmistage puuriauk lööktrelliga.** Ettenähtud puuriaugu läbimõõt ja puurimissügavus vastavalt tabelile 3.

**2. Puhastage puuriauk põhjalikult.** Puhuge puuriauku põhjast vähemalt 2 x, harjake 2 x ja puhuge veel 2 x üle. Harja suurust vt tabelist 3. Alates suurusest M20 peab puuriauku puhastama suruõhuga.

**B Sissepritsetuubi ettevalmistamine**

**Eemaldage kork ja kruvige staatiline segur peale.**

**Tähelepanu!** Staatilise seguri spiraal peab olema alati selgelt nähtav; ärge kasutage kunagi ilma staatilise segurita!

Asetage tuub Fischer-survepüstolisse ja suruge mörti, kuni ühtlaselt halli mördi väljumiseni (ca 2 püstolikäiku).

**Tähelepanu!** Mört, mis ei ole halli värvi, ei kõvastu ja tuleb minema visata!

**C1 Eelpistemontaaž sissepritsimise tuubiga****Ankruvardad FHB II - A S ja FHB II - A L**

Puuriaugu valmistamine ja puuriaugu puhastamine vastavalt all-**A** kirjeldatule.

**3. Mördi sissepritsimine.** (Tuubi ettevalmnistamine vastavalt all-**B** kirjeldatule. Pritsige sissepritsitavat mörti FIS HB käik-käigult lähtuvalt puuriaugu põhjast. Täitekogus ca 2/3 puuriaugu sügavusest, vt tabelit 3 (skalaajaotis). Puurimissügavuste korral >170 mm kasutage pikendust (nt FIS-pikendusvoolik).

**4. Ankruvarda montaaž.** Vahetult ühendamiseks suruge FHB II-ankruvarras käega kergete pööramisliigutustega, kuni asetussügavuse tähiseni sisse (asetussügavuse tähis peab olema betoonipinnaga kohakuti). Pea kohale paigaldamisel soovitatatakse sõltuvalt rakendusest alates suurusest M16 kasutada paigalduskiili. Üleliigne mört peab betoonipinna juurest välja tulema! Kui see ei ole nii, peab ankruvarrast kohe tömbama ja veelkord mörti sisse pritsima. **Visuaalne kontroll!**

**5. Kõvastumisajad.** Pöörake tähelepanu sissepritsitava mördi kõvastumisaegadele (vt tabelit 1). Paigaldatava detaili külge kruvime. Paigalduseks tuleb rakendada tabelis 3 näidatud pöördemomentti  $T_{inst}$ .

**C2 Läripistemontaaž sissepritsimise tuubiga****Ankruvardad FHB II - A S ja FHB II - A L**

Ankruvarraste FHB II - A L puhul tuleb sissepritsitava mördiga täita ka paigaldusdetailil olev puuriauk.

Puuriaugu tegemist ja puhastamist on kirjeldatud punktis **A**.

**3. Mördi sissepritsimine vastavalt C1 punktis 3 kirjeldatule.**

**4. Ankruvarda montaaž.** Mittevahetusi ühendamiseks suruge FHB II-ankruvarras käega kergete pööramisliigutustega kuni paigaldussügavuse tähiseni sisse (asetussügavuse tähis ja betooni pealispind peavad olema kohakuti). Jälgi paigaldusdetaili paksust. Üleliigne mört peab betoonipinna juurest välja tulema. Kui see ei ole nii, peab ankruvarrast kohe tömbama ja veelkord mörti sisse pritsima. **Visuaalne kontroll!** Pea kohale paigaldamisel soovitame vastavalt rakendus- juhtumile paigalduskiilude kasutamist.

**5. Kõvastumisajad.** Pöörake tähelepanu sissepritsitava mördi kõvastumisaegadele (vt tabelit 1).

Paigaldusdetailide kruvime. Paigalduseks tuleb rakendada tabelis 3 näidatud pöördemomentti  $T_{inst}$ .

**Tabel 1** Sissepritsitava mördi kõvastumisajad

Tuubi temperatuur (mört min + 5 °C)	Iahtoleku aeg / töötusaeg minutites	Ankurdamispõhja temperatuur	Kõvastumisaeg minutites
		- 5 °C - + 0 °C	360
> + 5 °C - + 20 °C	15	> + 0 °C - + 5 °C	180
> + 20 °C - + 30 °C	6	> + 5 °C - + 20 °C	90
> + 30 °C - + 40 °C	4	> + 20 °C - + 30 °C	35
> + 40 °C	2	> + 30 °C - + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**TÄHELEPANU !**  
Niiiske betooni puuhul  
tuleb kõvastumisaeg  
korrutada kahega !  
Seisev vesi tuleb  
puuriavast eemaldada !

# Padrun FHB II - A L • FHB II - A S

FHB II-padrunitega töötlemisel soovitame paigaldusseadet RA-SDS (toote nr 62420).

## D I Eelpistemontaaž padruniga, ankruvardad FHB II - A S ja FHB II - A L

**1. Puuriaugu valmistamine.** Puuriauk ei ole vaja puhastada.

**2. Pistke FHB II-padrut sisse.** FHB II-ankruvarda ja vastava FHB II-padruti kohta vt tabelit 3.

**3. Ankruvarda montaaž.** Asetage ankruvarras sobiva lõöktrelli (vt tabelit 3) abil juuresolevat fikseerimiskruvi kasutades pööramise või lõömisega sisse. Kasutage seejuures meie paigaldusseadet RA-SDS. Kui asetus-sügavuse tähis on betooni pealispinnaga kohakuti: **STOPP!** Asetussügavuse tähise saavutamisel peab betooni pealispinnalt mörti välja tulema. **Visuaalne kontroll!** Kui see nii ei ole, tömmake kohe FHB II-ankruvarrast ja paigaldage pärast teise FHB II-padruti sisseasetamist uuesti.

**4. Kõvastumisajad.** Pöörake tähelepanu padrunimördi kõvastumisaegadele (tabel 2). Paigaldatava detaili külgekruvime. Paigalduseks tuleb rakendada tabelis 3 näidatud pöördemomenti  $T_{inst}$ .

## D II Läbipistemontaaž koos padruniga, ainult koos ankruvardaga FHB II - A S

**1. Puuriaugu valmistamine.** Puuriauk ei ole vaja puhastada.

**2. Pistke FHB II-padrut sisse.** FHB II-ankruvarda ja vastava FHB II-padruti kohta vt tabelit 3.

**3. Ankruvarda montaaž.** Asetage ankruvarras sobiva lõöktrelli (vt tabelit 3) abil jureesolevat fikseerimiskruvi kasutades pööramise või lõömisega sisse. Kasutage seejuures meie paigaldusseadet RA-SDS. Kui asetus-sügavuse tähis on betooni pealispinnaga kohakuti: **STOPP!** Asetussügavuse tähise saavutamisel peab betooni pealispinnalt mörti välja tulema. **Visuaalne kontroll!** Kui see nii ei ole, tömmake kohe FHB II-ankruvarrast ja paigaldage pärast teise FHB II-padruti sisseasetamist uuesti.

**4. Kõvastumisajad.** Järgige padrunimördi kõvastumisaegu (vt tabelit 2). Paigaldatava detaili külgekruvime. Paigalduseks tuleb rakendada tabelis 3 näidatud pöördemomenti  $T_{inst}$  (Tabel 3).


**Tabel 2** Padruni kõvastumisajad

Temperatuur °C	Kõvastumisaeg minütites FHB II-P	Kõvastumisaeg minütites FHB II-PF
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Padruni maks. tempreatuur +30 °C.

### TÄHELEPANU !

**Niiske betooni ja veega täidetud puuriava puhul tuleb kõvastumisaeg korrutada kahega!**

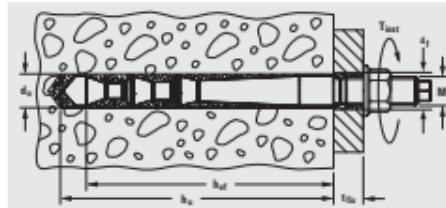

**Tabel 3** Sissepritse- ja padrunisüsteemide paigaldamise parameetrid:

Mööde	Puuri-mis-[mm]	Puuri-misü-sü-gavus-[mm]	Läbikäi-loch-[mm]	Ankr-duse-sügavus-[mm]	Pöörde-mööde-[Nm]	Võtme-mööde-SW	Hari BS	Mördi-sissepritsimise-skaala-jaoitus	Soovitavad lõökturelid	Vastava mõrdi-padrundi-padrut FHB II-P/ FHB II-PF	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[–]	Ø mm	Toote nr	[–]	[kg]	
FHB II-AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II-AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II-AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x 100
FHB II-AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x 120
FHB II-AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x 125
FHB II-AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x 145
FHB II-AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x 160
FHB II-AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x 210
FHB II-AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x 210
FHB II-AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II-AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II-AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II-AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II-AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x 170
FHB II-AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x 170

**A Išgręžti skyle**

**1. Smūginiu gręžtuviu išgręžkite skyle.** Atkreipkite dėmesį į nurodytą gręžiamos skylės skersmenį ir gylį pagal 3 lentelę.

**2. Kruopščiai išvalykite išgręžtą skyle.** Pradedant nuo išgręžtos skylės dugno, ne mažiau kaip 2 x išpuskite, 2 x išvalykite šepečiu ir dar 2 x išpuskite. Šepečio dydį žr. 3 lentelėje. Nuo M20 dydžio išgręžtą skyle reikia prapūsti suslėgtuoju oru.

**B Injekcinės kasetės paruošimas**

Nuimkite dangtelį ir užsukite ant kasetės statinį maišytuvą.

*Dėmesio! Statinio maišytuvo maišymo spirala turi alškal matytis; jokiu būdu negalima naudoti be statinio maišytuvo!*

Įdėkite kasetę į „fischer“ išspaudimo pistoletą iš spauskite skiedinį tol, kol ištakantis skiedinys bus tolygios pilkos spalvos (apie 2 pistoleto eigas).

*Dėmesio! Ne pilkos spalvos skiedinys nesukdetėja, JI reikia išmesti!*

**C1 Istatomasis montavimas su injekcine kasete**

**Inkariniai strypai FHB II - A S ir FHB II - A L**

Skyle išgręžti ir išvalyti kaip aprašyta punkte **A**.

**3. Skiedinio injekcija.** (Kasetę paruošti kaip aprašyta punkte **B**). Pradedant nuo išgręžtos skylės dugno, atskiromis porcijomis pildyti injektuojamajį skiedinį FIS HB. Pripildyti reikia maždaug 2/3 išgręžtos skylės gylį, žr. 3 lentelę (skaidelis dalys). Kai išgręžtos skylės gylis > 170 mm, naudokite ilgintuvus (pvz., FIS ilginimo žarną).

**4. Inkarinių strypų montavimas.** Tuojau pat po to ranka, šiek tiek sukdami, iki montavimo gylio žymos išpauskite FHB II inkarinį strypą (montavimo gylio žyma turi lygiuotis su betono paviršiumi). Montuojant virš galvos, nuo M16 dydžio, priklausomai nuo naudojimo atvejo, rekomenduojama naudoti montažinius pleištus. J betono paviršių turi išsisunkti skiedinio perteklius! Jei taip néra, reikia tuoju pat ištraukti inkarinį strypą ir dar kartą išvirkšti skiedinio. **Apžiūrėti!**

**5. Kietėjimo laikas.** Atkreipti dėmesį į injektuoamojo skiedinio kietėjimo laiką (žr. 1 lentelę). Prisukti montažinę dalį. Montažą reikia patikrinti 3 lentelėje nurodytu sukimo momentu  $T_{inst}$ .

**CII Prakišamasis montavimas su injekcine kasete**

**Inkariniai strypai FHB II - A S ir FHB II - A L**

**Inkariniams strypams FHB II - A L** kiaurymė primontuojamomoje dalyje taip pat reikia užpildyti injektuojamuoju skiediniu. Skyle išgręžti ir išvalyti kaip aprašyta punkte **A**.

**3. Skiedinys išvirkšiamas, kaip aprašyta 3 punkte C1.**

**4. Inkarinių strypų montavimas.** Tuojau pat po to ranka, šiek tiek sukdami, iki montavimo gylio žymos išpauskite FHB II inkarinį strypą. (Montavimo gylio žyma turi lygiuotis su betono paviršiumi). Atkreipkite dėmesį į primontuojamos dalies storį. J betono paviršių turi išsisunkti skiedinio perteklius. Jei taip néra, reikia tuoju pat ištraukti inkarinį strypą ir dar kartą išvirkšti skiedinio. **Apžiūrėti!** Montuojant virš galvos, priklausomai nuo naudojimo atvejo, rekomenduojama naudoti montažinius pleištus.

**5. Kietėjimo laikas.** Atkreipti dėmesį į injektuoamojo skiedinio kietėjimo laiką (žr. 1 lentelę). Prisukti montažinę dalį. Montažą reikia patikrinti 3 lentelėje nurodytu sukimo momentu  $T_{inst}$ .

**1 lentelė.** Injektuoamojo skiedinio kietėjimo laikas

Kasetės temperatūra (skiedinys min. + 5 °C)	Apdrojimo laikas minutėmis	Inkaravimo pagrindo temperatūra	Kietėjimo laikas minutėmis
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**DĖMESIO!**  
**Šlaplame betone**  
**kietėjimo laiką reikia**  
**padvigubinti!**  
**Stovinj vandenį iš**  
**išgręžtos skylės reikia**  
**pašalinti!**

# Patronas FHB II - A L · FHB II - A S

Dirbant su FHB II patronais mes rekomenduojame naudoti įstatomajį įtaisą RA-SDS (Art. Nr. 62420).

## D I Įstatomasis montavimas su patronu, inkardiniai strypai FHB II - A S ir FHB II - A L

**1. Skylės gręžimas.** Skylės išvalyti nereikia.

**2. Įstatyti FHB II patroną.** FHB II inkardiniai strypus ir atitinkamus FHB II patronus žr. 3 lentelę.

**3. Inkardiniai strypų montavimas.** Sukdami ir kaldami tinkamu smūginiu gręžtuvu ir pridedamu fiksavimo varžtu įstatykite inkardinį strypą (žr. 3 lentelę). Naudokite mūsų RA-SDS įstatymo įrankį. Kai įstatymo gylio žyma ir betono paviršius yra viename lygyje: **SUSTOKITE!** Pasiekus montavimo gylio žymą, ties betono paviršiumi turi imti sunktis skiedinys. **Apžiūrėti!** Jei taip nėra, tuoju pat ištraukite FHB II inkardinį strypą ir, įstačiant antrą FHB II patroną, montuokite vėl.

**4. Kietėjimo laikas.** Atkreipti dėmesį į patrono skiedinio kietėjimo laiką (2 lentelė). Prisuktį montažinę dalį. Montažą reikia patikrinti 3 lentelėje nurodytu sukimo momentu  $T_{inst}$ .

## D II Prakišamasis montavimas su patronu, tik su inkardiniu strypu FHB II - A S

**1. Skylės gręžimas.** Skylės išvalyti nereikia.

**2. Įstatyti FHB II patroną.** FHB II inkardiniai strypus ir atitinkamus FHB II patronus žr. 3 lentelę.


**3. Inkardiniai strypų montavimas.** Sukdami ir kaldami tinkamu smūginiu gręžtuvu ir pridedamu fiksavimo varžtu įstatykite inkardinį strypą (žr. 3 lentelę). Naudokite mūsų RA-SDS įstatymo įrankį. Kai įstatymo gylio žyma ir betono paviršius yra viename lygyje: **SUSTOKITE!** Pasiekus montavimo gylio žymą, ties betono paviršiumi turi imti sunktis skiedinys. **Apžiūrėti!** Jei taip nėra, tuoju pat ištraukite FHB II inkardinį strypą ir, įstačiant antrą FHB II patroną, montuokite vėl.

**4. Kietėjimo laikas.** Atkreipti dėmesį į patrono skiedinio kietėjimo laiką (žr. 2 lentelę). Prisuktį montažinę dalį. Montažą reikia patikrinti sukimo momentu  $T_{inst}$ . (3 lentelė).

**2 lentelė.** Patrono kietėjimo laikas

### DÉMESIO !

**Šlapiamie betone  
ir vandeniu užpil-  
dyto išgręžtoje  
sklyėje kietėjimo  
laiką reikia pad-  
vigubinti!**

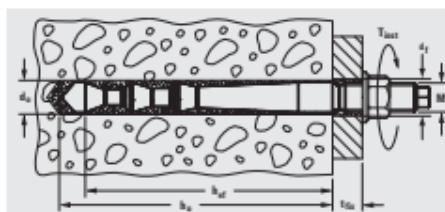

\* Maks. kapsulės temperatūra +30 °C.

## 3 lentelė. Injekcinių ir patronų sistemų montažiniai parametrai

Matmenys	Gręž. $\emptyset$	Gręžimo gylis $d_0$	Kiau- rymė $\emptyset d_f$	Inkara- vimo gylis $h_{ef}$	Sukimo momen- tas $T_{inst}$	Rakto dydis SW	Šepetys BS	Skiedinio injekcijos skalės dalys	Rek. smūginis gręžtuvas	Atitinkamo skiedinio patronas FHB II-P/ FHB II-PF	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[–]	0 mm Art. Nr.	[–]	[kg]		
FHB II-AL M 8x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II-AL M10x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II-AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II-AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II-AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II-AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II-AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II-AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II-AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II-AS M10x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II-AS M10x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II-AS M12x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II-AS M16x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II-AS M20x170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II-AS M24x170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Izveidot urbumu**

**1. Ar urbšanas āmuru izveidot urbumu.** Noteiktie urbuma diametra un urbuma dzīluma parametri saskaņā ar tabulu 3.

**2. Pamatīgi iztīrīt urbumu.** Sākot no urbuma dibena, vismaz 2 x izpūst, 2 x izslaučīt ar birsti un vēlreiz 2 x izpūst. Birstes izmērus skatīt tabulā 3. Sākot no izmēra M20, izpūst urbumu ar saspilsto gaisu.

**B Injekcijas kartušas sagatavošana**

Noņemt nosegvāciņu un uzskrūvēt statisko maišītāju.

*Uzmanību: Statiskā maišītāja spirāļei jābūt skaidri sarežģamai; nekad nelietot bez statiskā maišītāja!*  
Ielikt kartušu jaunā spiedpistolē un izspiest javu tik ilgi, kamēr sāk nākt vienmērīgi pelēka java (apm. 2 pistoles gājiens).

*Uzmanību: Ja java nav pelēkā krāsā, tā nesaistīšas un nav lietojama!*

**C I Vienpusējā montāža ar injekcijas kartušu****Enkura stieņi FHB II - A S un FHB II - A L**

Urbuma izveidošana un urbuma tīrīšana kā **A** aprakstīts.

**3. Javas injekcija.** (Kartušas sagatavošana kā **B** aprakstīts). Iepildīt injekcijas javu FIS HB, iespiežot to urbumā. Iepildes daudzums apm. 2/3 no urbuma dzīluma, skat. tabulu 3 (skalas iedājas). Pie urbuma dzīluma lietot > 170 mm pagarinātāju (piemēram, FIS-pagarinātāja šķūteni).

**4. Enkura stieņa montāža.** Pēc tam, nedaudz pagriežot, ar rokām iespiezt FHB II enkura stieni līdz iegremdēšanas dzīluma atzīmei (iegremdēšanas dzīluma atzīmei ir jāsakrīt ar betona virsmu). Pie virsgalvas montāžas atkarībā no attiecīgā varianta, sākot no izmēra M16 ir ieteicams izmantot montāžas kīlus. Liekajaijavai ir jāizplūst no urbuma uz betona virsmas! Ja tā nenotiek, nekavējoties jāizvelk enkura stienis un vēlreiz jāieviecas injekcija. **Vizuāla kontrole!**

**5. Cietēšanas laiks.** Ievērot injekcijas javas cietēšanas laiku. (skat. tabulu 1). Montāžas detaļas pieskrūvēšana. Montāžas kontrolei ir jāpielieto tabulā 3 dotais griezes moments  $T_{inst}$ .

**CII Caurejošā montāža ar injekcijas kartušu****Enkura stieņi FHB II - A S un FHB II - A L**

Izmantojot **FHB II - A L enkurstieņus**, montāžas detaļas urbums arī jāpiepilda ar injekcijas javu. Urbumu sagatavošana un urbumu tīrīšana – kā aprakstīts punktā **A**.

**3. Javas injekcija kā **C** aprakstīts Punktā 3.**

**4. Enkura stieņa montāža.** Pēc tam, nedaudz pagriežot, ar rokām iespiezt FHB II enkura stieni līdz – iegremdēšanas dzīluma atzīmei (iegremdēšanas dzīluma atzīmei ir jāsakrīt ar betona virsmu). Ievērot montāžas detaļas biezumu. Liekajaijavai ir jāizplūst no urbuma uz betona virsmas. Ja tā nenotiek, nekavējoties jāizvelk enkura stienis un vēlreiz jāieviecas injekcija. **Vizuāla kontrole!**

Pie virsgalvas montāžas ir atkarībā no Attiecīgā varianta – ieteicams izmantot montāžas kīlus.

**5. Cietēšanas laiks.** Ievērot injekcijas javas cietēšanas laiku. (skat. tabulu 1). Montāžas detaļas pieskrūvēšana. Montāžas kontrolei ir jāpielieto tabulā 3 dotais griezes moments  $T_{inst}$ .

**Tabula 1** Injekcijas javas cietēšanas laiks

Kartušas temperatūra (Java vismaz + 5 °C)	Laiks pirms saci- tēšanas / izstrādes laiks minūtēs	Temperatūra enkuromā pamatnē	Cietēšanas laiks minūtēs
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**UZMANĪBU:**  
*Pie mītras enkuromā  
pamatnes cietēšanas  
laiks ir jādubulto!  
Liekais ūdens no  
urbuma ir jāzīsūc!*

# Patrona FHB II - A L · FHB II - A S

Dirbant su FHB II patronais mes rekomenduojame naudoti įstatomajį įtaisą RA-SDS (Art. Nr. 62420).

## D I Vienpusēja montāža ar patronu, enkura stieņi FHB II - A S un FHB II - A L

**1. Izveidot urbumu.** Urbuma tīrīšana nav nepieciešama.

**2. Ielikt FHB II patronu.** FHB II enkura stiens un attiecīgā FHB II patrona, skat. Tabulā 3.

**3. Enkura stieņa montāža.** lemontējet enkura stieni ar piemērotu triecienurbjmašinu griezot/sitot (skat. 3. tabulu) un izmantojot klāt pievienoto savelkošo skrūvi. Šeit jāizmanto mūsu ievietošanas instrumentu RA-SDS. Kad iegremdēšanas dzīluma atzīme sakrit ar betona virsmu: **STĀT!** Sasniedzot iegremdēšanas dzīluma atzīmi, uz betona virsmas jāizplūst javai. **Vizuāla kontrole!** Ja tā nenotiek, tūlīt jāizvelk FHB II enkura stiens un pēc otras FHB II patronas ielikšanas jāmontē no jauna.

**4. Cietēšanas laiks.** levērot patronas javas cietēšanas laiku. (Tabula 2). Montāžas detaļas pieskrūvēšana. Montāžas kontrolei ir jāpielieto tabulā 3 dotais griezes moments  $T_{inst}$ .

## D II Caurejošā montāža ar patronu, tikai ar enkura stieni FHB II - A S

**1. Izveidot urbumu.** Urbuma tīrīšana nav nepieciešama.

**2. Ielikt FHB II patronu.** FHB II enkura stiens un attiecīgā FHB II patrona, skat. Tabulā 3.

**3. Enkura stieņa montāža.** lemontējet enkura stieni ar piemērotu triecienurbjmašinu griezot/sitot (skat. 3. tabulu) un izmantojot klāt pievienoto savelkošo skrūvi. Šeit jāizmanto mūsu ievietošanas instrumentu RA-SDS. Kad iegremdēšanas dzīluma atzīme sakrit ar betona virsmu: **STĀT!** Sasniedzot iegremdēšanas dzīluma atzīmi, uz betona virsmas jāizplūst javai. **Vizuāla kontrole!** Ja tā nenotiek, tūlīt jāizvelk FHB II enkura stiens un pēc otras FHB II patronas ielikšanas jāmontē no jauna.

**4. Cietēšanas laiks.** levērot patronjavas cietēšanas laiku (skat. 2. tabulu). Montāžas detaļas pieskrūvēšana. Montāžas kontrolei izmantojiet griezes momentu  $T_{inst}$  (3. tabula).


**Tabula 2** Cietēšanas laiks ar patronu

Temperatūra °C	Cietēšanas laiks minūtēs	
	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Maks. patronu temperatūra +30 °C.

### UZMANĪBU:

**Mitrā betonā un urbumbā, kurā ir ūdens, cietēšanas laiks ir jādubulto!**

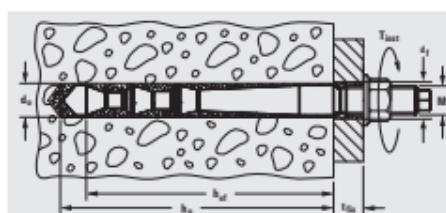

**Tabula 3** Injekcijas un patronas sistēmas montāžas parametri:

Izmērs	Urbuma Ø d <sub>0</sub>	Urbuma dzīlums h <sub>0</sub>	Caurejošais urbums Ø d <sub>f</sub>	Enku-rojuma urbums dzīlums Ø d <sub>f</sub>	Griezes moments $T_{inst}$	Atslēgas lielums SW	Birste BS	Javas injekcijas skalas iedalījās	Ieteicamā triecienurbjmašina	Attiecīgā javas patrona FHB II/P/ FHP II PF	
FHB II-AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8x 60
FHB II-AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10x 95
FHB II-AL M12x100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II-AL M12x120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II-AL M16x125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II-AL M16x145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II-AL M16x160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II-AL M20x210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II-AL M24x210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II-AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10x 60
FHB II-AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10x 75
FHB II-AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II-AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II-AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x170
FHB II-AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x170

**A Бурение отверстия**

- 1. Бурение отверстия с помощью бурильного молотка.** Диаметр и глубину отверстия смотрите в таблице 3.
- 2. Тщательная чистка отверстий.** Дно отверстия два раза продуть, два раза почистить щеткой и снова два раза продуть. Размер щетки смотрите в таблице 3. Отверстия размером M20 и выше продувать сжатым воздухом.

**B Подготовка выжимного пистолета**

Снять колпачок и прикрутить статический смеситель.

**Внимание!** Смесительные спирали в статическом миксере должны быть ясно видны. Не применять без статического миксера!

Вставить патрон в пистолет фирмы fischer. Выдавить строительную смесь, пока она не станет равномерного серого оттенка (ок. 2-х нажатий).

**Внимание!** Строительная смесь не серого цвета непригодна к использованию, поэтому ее необходимо удалить!

**C1 Крепежный монтаж с инъекционным составом****Анкерные болты FHB II - A S и FHB II - A L**

Порядок сверления и чистки отверстий смотрите в параграфе **A**.

**3. Заполнение строительным раствором.** (Порядок подготовки выжимного пистолета смотрите в параграфе **B**). Заполнить отверстие строительным раствором FIS HB. Объем: ок. 2/3 глубины отверстия (см. таблицу 3, столбец делиение шкалы). При глубине отверстия более > 170 мм применяйте удлинитель, например, шланг FIS.

**4. Монтаж анкерных болтов.** Болты FHB II вставить рукой легкими вращающими движениями до маркировки, которая должна находиться на одном уровне с поверхностью бетона. При подвесном монтаже с размером отверстий от M16 в зависимости от условий рекомендуется применять монтажные клинья. Строительный раствор должен немного выходить на поверхность бетона! В противном случае немедленно вытащить анкерный болт и добавить строительный раствор. **Выполнить визуальную проверку!**

**5. Время затвердевания.** Соблюдайте время затвердевания впрыскиваемого строительного раствора (см. таблицу 1). Закрепление монтажных деталей. Для проверки монтажа в таблице 3 приведены крутящие моменты ( $T_{inst}$ ).

**C2 Сквозной монтаж с выжимным пистолетом****Анкерные болты FHB II - A S и FHB II - A L**

Для анкерных болтов FHB II - A L отверстие монтируемой детали также необходимо заполнять впрыскиваемым строительным раствором. Порядок сверления и чистки отверстий приведен в параграфе **A**.

**3. Инструкцию по инъекции раствора смотрите в пункте 3 параграфа **C**.**

**4. Монтаж анкерных болтов.** Анкерные болты FHB II вставить рукой легкими вращающими движениями до маркировки, которая должна находиться на одном уровне с поверхностью бетона. Соблюдать толщину деталей. Строительный раствор должен немного выходить на поверхность бетона. В противном случае немедленно вытащить болт и добавить строительный раствор. **Визуальная проверка!** При подвесном монтаже с размером отверстий от M16 в зависимости от условий рекомендуется применять монтажные клинья.

**5. Время затвердевания.** Соблюдайте время затвердевания впрыскиваемого строительного раствора (см. таблицу 1). Закрепление монтажных деталей. Для проверки монтажа в таблице 3 приведены крутящие моменты ( $T_{inst}$ ).

**Таблица 1** Время затвердевания строительного раствора

Температура обработки (строительный раствор миним. + 5 °C)	Время схватывания в минутах	Температура строительного материала	Время затвер- девания в минутах
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**ВНИМАНИЕ!**

В сыром бетоне время затвердевания увеличивается в два раза.  
Стоячую воду необходимо удалять через отверстие.

# Патрон FHB II-AL · FHB II-AS

При работе с патронами FHB II рекомендуется использовать устройство RA-SDS (Номер изделия 62420).

## D I Крепежный монтаж с инъекционным составом, анкерными болтами FHB II - A S и FHB II - A L

- 1. Просверлить отверстие.** Чистка отверстия не требуется.
- 2. Вставить патрон FHB II.** Анкерные болты FHB II и соответствующий патрон FHB II смотрите в таблице 3.
- 3. Монтаж анкерного болта.** Монтаж анкерного болта выполнять с помощью подходящего бурильного молотка (см. таблицу 3) и уравнительного винта (в комплекте). В качестве инструмента воспользоваться RA-SDS. Как только граничная маркировка встанет на одном уровне с поверхностью бетона, **ОСТАНОВИТЬСЯ!** В положении, когда риска станет на одном уровне с поверхностью бетона, раствор должен немного вытечь из отверстия. **Визуальная проверка!** В противном случае немедленно вынуть анкерный болт FHB II и при вставлении заново смонтировать второй патрон FHB II.
- 4. Время затвердевания.** Соблюдайте время затвердевания раствора патрона (см. таблицу 2). Закрепление монтажных деталей. Для проверки монтажа в таблице 3 приведены крутящие моменты ( $T_{inst}$ ).

## D II Сквозной монтаж с инъекционным составом, только для анкерных болтов FHB II - A S

- 1. Просверлить отверстие.** Чистка отверстия не требуется.
- 2. Вставить патрон FHB II.** Анкерные болты FHB II и соответствующий патрон FHB II смотрите в таблице 3.
- 3. Монтаж анкерного болта.** Монтаж анкерного болта выполнять с помощью подходящего бурильного молотка (см. таблицу 3) и уравнительного винта (в комплекте). В качестве инструмента воспользоваться RA-SDS. Как только граничная маркировка встанет на одном уровне с поверхностью бетона, **ОСТАНОВИТЬСЯ!** В положении, когда риска станет на одном уровне с поверхностью бетона, раствор должен немного вытечь из отверстия. **Визуальная проверка!** В противном случае немедленно вынуть анкерный болт FHB II и при вставлении заново смонтировать второй патрон FHB II.
- 4. Время затвердевания.** Соблюдайте время затвердевания раствора патрона (см. таблицу 2). Вкручивание монтажных деталей. Крутящие моменты  $T_{inst}$  для проверки монтажа см в таблице 3.

Таблица 2

Патрон. Время затвердевания

Температура °C	Время затвердевания в минутах FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Макс. температура патрона: +30 °C.

### ВНИМАНИЕ !

В сыром бетоне и наполненном водой отверстии время затвердевания увеличивается в два раза.

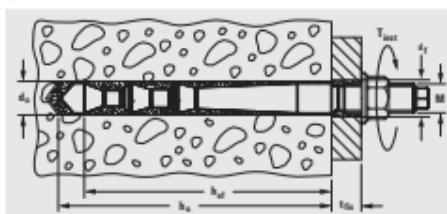


Таблица 3 Монтажные характеристики патронной и инъекционной системы

Размер	Диаметр отверстия d <sub>o</sub>	Глубина отверстия h <sub>o</sub>	Сквозное отверстие d <sub>f</sub>	Глубина отверстия d <sub>f</sub> h <sub>f</sub>	Крутящий момент T <sub>inst</sub>	Зев ключа SW	Щетка BS	Заполнение. Деление шкалы.	Реком. перфоратор. шкалы.	Патрон. Соответствующие растворные патроны FHB II-P/ FHB II-AS
FHB II-AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3 8 x 60
FHB II-AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3 10 x 95
FHB II-AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3 12 x 100
FHB II-AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3 12 x 120
FHB II-AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3 16 x 125
FHB II-AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3 16 x 145
FHB II-AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5 16 x 160
FHB II-AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5 20 x 210
FHB II-AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5 24 x 210
FHB II-AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3 10 x 60
FHB II-AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3 10 x 75
FHB II-AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3 12 x 75
FHB II-AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5 16 x 95
FHB II-AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5 20 x 170
FHB II-AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5 24 x 170

**A Підготовка отвору**

- 1. Зробіть отвір за допомогою свердлильного молотка.** Рекомендовані діаметр і глибина отвору вказані в Таблиці 3.
- 2. Добре очистіть отвір.** Продуйте отвір за допомогою насоса, очистіть його щіткою та знову продуйте. Повторіть цю операцію принаймні двічі. Розмір щітки вказано в Таблиці 3. Якщо діаметр анкера дорівнює або більше M20, отвір слід продути стиснутим повітрям.

**B Підготовка картриджка для ін'єкції**

Зніміть ковпачок і встановіть статичний змішувач.

**Увага!** Спіраль статичного змішувача має бути добре видно; не використовуйте без статичного змішувача!

Вставте картридж у пістолет для ін'єкції і видавлюйте розчин, доки не отримаєте однорідний розчин сірого кольору (приблизно два ходи поршня пістолета).

**Увага!** Розчин іншого кольору не зафіксує елементи, його слід видалити!

**CI Забивне кріплення з картриджем для ін'єкції****Анкери FHB II - A S i FHB II - A L**

Створення та очищення отвору, як описано в розділі **A**.

**3. Ін'єкція розчину.** (Підготовка картриджка, як описано в розділі **B**). Заповніть 2/3 отвору розчином FIS HB, починаючи з дна отвору, див. Таблицю 3 (кількість поділок шкали). Якщо глибина отвору >170 мм, слід використовувати засіб для подовження (наприклад трубку для подовження FIS).

**4. Монтаж анкера.** Вставте анкер FHB II вручну, обертаючи, до встановленої міткі глибини (мітка глибини має збігатися з бетонною поверхнею). У разі стельового монтажу та застосування анкера, діаметр якого дорівнює або більше M16, рекомендовано використовувати монтажні клини. Залишки суміші мають з'явитися на поверхні основи кріплення! Інакше слід витягнути анкер і зробити повторну ін'єкцію. **Огляд!**

**5. Час тверднення.** Дотримуйтесь вказаного часу тверднення розчину для ін'єкції (див. Таблицю 1). Застосування навантаження з дотриманням крутильного моменту. Для контролю виконаного монтажу використовуйте значення крутильного моменту, наведені в Таблиці 3.

**CII Наскрізний монтаж із використанням картриджка для ін'єкції.****Анкери FHB II - A S i FHB II - A L**

У разі використання анкерів FHB II - A L отвір деталі слід також запонити розчином для ін'єкції. Створення та очищення отвору, як описано в розділі **A**.

**3. Ін'єкція розчину, як описано в пункті 3 розділу **CI**.**

**4. Монтаж анкера.** Вставте анкер FHB II вручну, обертаючи, до встановленої міткі глибини (мітка глибини має збігатися з бетонною поверхнею). Дотримуйтесь значень діаметра анкера. Суміш має з'явитися на поверхні основи кріплення. Інакше слід витягнути анкер і зробити повторну ін'єкцію. **Огляд!** У разі стельового монтажу рекомендовано використовувати монтажні клини.

**5. Час тверднення.** Дотримуйтесь вказаного часу тверднення розчину для ін'єкції (див. Таблицю 1). Застосуйте навантаження з дотриманням крутильного моменту. Для контролю виконаного монтажу використовуйте значення крутильного моменту, наведені в Таблиці 3.

**Таблиця 1** Час тверднення розчину для ін'єкції

Температура картриджка (середня температура розчину: + 5 °C)	Час перебування у відкритому стані / час експлуатації (у хвилинах)
> + 5 °C – + 20 °C	15
> + 20 °C – + 30 °C	6
> + 30 °C – + 40 °C	4
> + 40 °C	2

Температура основи кріплення	Час тверднення (у хвилинах)
- 5 °C – + 0 °C	360
> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 20 °C – + 30 °C	35
> + 30 °C – + 40 °C	20
> + 40 °C	12

**УВАГА!**  
Якщо бетон вологий,  
час тверднення  
збільшується вдвічі!  
З отвору слід видалити  
воду!

# Патрон FHB II - AL · FHB II - AS

У разі застосування патронів FHB II рекомендовано використовувати посадковий пристрій RA-SDS (№ 62420).

## D1 Забивне кріплення з використанням патрона, анкери FHB II - AS і FHB II - AL

1. Висвердліть отвір. Очищувати висвердлений отвір не обов'язково.
2. Вставте патрон FHB II. Розмір анкера FHB II та відповідного патрона FHB II див. у Таблиці 3.
3. Монтаж анкера. Вбийте або вкрутіть анкер, використовуючи відповідний бурільний молоток або перфоратор тавірівновальний гвинт. Радимо використовувати для цього наш інструмент для встановлення анкерів RA-SDS. Якщо мітка глибини збігається з бетонною поверхнею, **ЗУПИНІТЬСЯ!** Після досягнення вказаної глибини на поверхні основи кріплення має з'явитися розчин. **Огляд!** Інакше слід витягнути анкер FHB II і повторити операцію монтажу після встановлення другого патрона FHB II.
4. Час тверднення. Дотримуйтесь вказаного часу тверднення для патрона (Таблиця 2). Застосуйте навантаження з дотриманням крутильного моменту. Для контролю виконаного монтажу використовуйте значення крутильного моменту, наведені в Таблиці 3.

## DII Наскрізний монтаж із використанням патрона, застосовується лише з анкером FHB II - AS

1. Висвердліть отвір. Очищувати висвердлений отвір не обов'язково.
2. Вставте патрон FHB II. Розмір анкера FHB II та відповідного патрона FHB II див. у Таблиці 3.
3. Монтаж анкера. Вбийте або вкрутіть анкер, використовуючи відповідний бурільний молоток або перфоратор тавірівновальний гвинт. Радимо використовувати для цього наш інструмент для встановлення анкерів RA-SDS. Якщо мітка глибини збігається з бетонною поверхнею, **ЗУПИНІТЬСЯ!** Після досягнення вказаної глибини на поверхні основи кріплення має з'явитися розчин. **Огляд!** Інакше слід витягнути анкер FHB II і повторити операцію монтажу після встановлення другого патрона FHB II.
4. Час тверднення. Дотримуйтесь вказаного часу тверднення розчину в патронах (див. Таблицю 2). Застосуйте навантаження з дотриманням крутильного моменту. Для контролю виконаного монтажу використовуйте наведені значення крутильного моменту (Таблиця 3).


Таблиця 2  
Час тверднення для патрона

Температура (°C)	Час тверднення (у хвилинах) FHB II-P	Час тверднення (у хвилинах) FHB II-PF*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Максимальна допустима температура патрона: +30 °C.

### УВАГА!

Якщо бетон во-  
логої або отвір  
заповнено водою,  
час тверднення  
збільшується  
вдвічі!

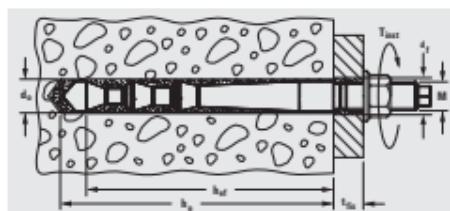

Таблиця 3 Технічні характеристики систем монтажу з використанням картриджів для ін'єкцій і патрона

Розмір	Діаметр іаметр отвору отвору Ø d <sub>0</sub>	Глибина від отвору h <sub>0</sub>	Діаметр наскріз- ного відвору Ø d <sub>f</sub>	Глибина анкера- вання h <sub>af</sub>	Крутиль- ний момент T <sub>max</sub>	Розмір «під ключ» РПК	Щітка BS	Кількість поділок шакали на кар- триджі	Реко- менда- ція буриль- ного молотка	Патрон із розвинутим FHB II-P/ FHB II PF	
										∅ mm	No
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24 x 170

**A** тесік бұрғылаңыз

**1. Ұрып тесетін бұрғымен тесік бұрғылаңыз.** З кестеде көрсетілгендей етіп, бұрғылайтын тесікке арналған терендік пен диаметрін сақтаңыз.

**2. Бұрғыланған тесікті жақсылап тазалаңыз.** 2 рет үрлеп жиберіңіз + 2 рет қылышқен тазалаңыз + бұрғыланған тесік негізінен 2 рет үрлеп жиберіңіз. Қылышқа мөлшері Кесте 3 көрсетілгендей болуы туи. Ені M20 және одан кеңірек бұрғыланған тесіктерді қысымдағылған ауамен тазалау керек.

**B** Шашыратпа картриджін дайындау

**Мөрленген қақлағын алып, тұрақты араластыратын салтамасын орнатыңыз.**

**ЕСКЕРТУ:** Салтамадағы спиральді шайқауыш анық көрініп тұруы туи. Тұрақты араластыратын салтамасы қолдануға болмайды!

Жиынтықталған картриджді тарату кранына орнатыңыз. Тұтқасын бірыңғай сүр түс пайда болғанша қысыңыз (шамамен 2 қысым).

**ЕСКЕРТУ:** Бастапқы, түсіз құрылыс езбे ағыны орнатылмайды және оны тастау керек!

**C I** Шашыратпа картриджмен шәйіп отырып бекіту**Анкер бөренелері FHB II - A S және FHB II - A L**

**A** суреттегендегей етіп тесікті бұрғылаңыз және тазалаңыз.

**3. Құрылыс езбे шашыратпасы.** (**B** етіп картриджді дайындаңыз). Негізіндегі бұрғыланған тесікті шашыратпа құрылыс езбесімен толтырыңыз FIS HB. Бұрғыланған тесікті шамамен 2/3 етіп, Кесте 3-дей толтырыңыз (белгілініз). Бұрғылау терендігі үшін >170 мм үшін ұзарту құралын қолданыңыз (маселен, FIS ұзаругы құбырын).

**4. Анкер бөренелерін орнату.** Бірден FHB II анкер бөренелерін орнатыңыз. Анкер бөренесін қолыңызben бұрама қозғалыспен терендік белгісін орнату үшін итеріңіз (Терендікті өлшеу белгісі бетон бетіне қалқып шығуы туи). Жоғары деңгейде жұмыс жасап жатқанда (M16 және одан да жоғары) сына қолданғаныңыз дұрыс деп кеңес береміз. Анкер дұрыс орнатылды деп айтуда болады, егер артық құрылыс езбесі тесіктен алғынпен тасталса. Егер артық құрылыс езбесі бұрғыланған тесіктен шықласа, онда анкерді бірден алып тастап, процедуралы қайталаңыз. **Сырттай қарал тексеріңіз!**

**5. Қатаю үақыты.** Шашыратпа құрылыс езбесіне арналған қатаю үақытын сақтаңыз (кесте 1 қараныз). Құрастырма белігін орнату. Құрастырманы бақылау үшін, кесте 3 көрсетілгендей етіп,  $T_{inst}$  жүктелімді орнатыңыз.

**C II** Шашыратпа картриджімен орнатпа бойынша итеріңіз**Анкер бөренелері FHB II - A S және FHB II - A L**

**FHB II - A L болттары** үшін қосымша астарлар қолдану керек. Астарлардың ең кіші ұзындығы:  $0.5 \times t_{fix}$ , ең үлкен ұзындығы:  $t_{fix}$ . Егер керек болса, көбірек астарлар қолданыңыз. Тесікті **A** бөлімінде сипаттағанда бұрғылаңыз және тазалаңыз.

**3. Құрылыс езбе шашыратпасы, **C I** 3 қадам бойынша.**

**4. Анкер бөренелерін орнату.** Бірден Анкер бөренесін FHB II орнатыңыз. Анкер бөренесін қолыңызben бұрама қозғалыспен терендік белгісін шейін итеріңіз (Терендікті өлшеу белгісі бетон бетіне қалқып шығуы туи). Құрастырма белігінің қалыңдығын сақтаңыз. Анкер дұрыс орнатылды деп айтуда болады, егер артық құрылыс езбесі тесіктен алғынпен тасталса. Егер артық құрылыс езбесі бұрғыланған тесіктен шықласа, онда анкерді бірден алып тастап, процедуралы қайталаңыз. **Сырттай қарал тексеріңіз!** Жоғары деңгейде жұмыс жасап жатқанда, талап бойынша, сына қолданған дұрыс.

**5. Қатаю үақыты.** Шашыратпа құрылыс езбесіне арналған қатаю үақытын сақтаңыз (кесте 1 қараныз). Құрастырма белігін орнату. Құрастырманы бақылау үшін, кесте 3 көрсетілгендей етіп,  $T_{inst}$  жүктелімді орнатыңыз.

**Кесте 1** Қатаю үақыты шашыратпа құрылыс езбесі

картридж температурасы (құрылыс езбесі кем дегенде + 5 °C)	Ашық үақыт / Өндөр үақыты минутпен	негіз температурасы	Қатаю үақыты минутпен
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**ЕСКЕРТУ:**  
Сулы бетонда қатаю  
үақыты екі есеузарады!  
Бұрғылаған тесікшеден  
судық барін алыштас-  
таңы!

# Картридж FHB II - AL · FHB II - AS

FHB II картридждарымен орнату үшін, RA-SDS орнату аспаптары талап етіледі (Art.-No. 62420).

## D1 Картриджбен шағып отырып бекітуе Анкер бөренелері FHB II - AS және FHB II - AL

1. Үңғыма жасаңыз. Үңғыма тазалауды керек етпейді.
  2. FHB II картриджін салыңыз. FHB II Анкер бөренесі және сәйкес келетін FHB II картриджі Кесте 3 қараныз.
  3. Анкер бөренесін орнату. Анкерлік білікті тиісті бұргылау балғасымен (3. Кестені қара) қоса жүретін орнату бұрандамаларын қолдана отырып бұрап/ұрып орнатыңыз. Бұл үшін біздің RA-SDS орнату құрал-сайманды қолданылуы тиіс. Егер орнату тереңдігінің белгісі бетімен бір деңгейде болса:
- ТОҚТАЙЫҢЫЗ!** Орнатылған тереңдікке жеткендегі, артық құрылыш езбесін бетімен алып тастау керек.
- Сырттай қаралтексеріңіз!** Егер артық құрылыш езбесі бұргыланған тесіктен шықпаса, онда FHB II анкер бөренесін бірден алып тастау, процедуралар жаңа FHB II картриджімен қайталаңыз.
4. Қатоа уақыты. Шашыратпа құрылыш езбесіне арналған қатоа уақытын сақтаңыз (кесте 2 қараныз). Құрас-тырма болған орнату. Құрастырманы бақылау үшін, кесте 3 көрсетілгендей етіп,  $T_{int}$  жүктелімді орнатыңыз.

## DII Картриджбен орнатпа бойынша итеріңізетек FHB II бөренесімен - A S анкер бөренесі

1. Үңғыма жасаңыз. Үңғыма тазалауды керек етпейді.
  2. FHB II картриджін салыңыз. FHB II Анкер бөренесі және сәйкес келетін FHB II картриджі Кесте 3 қараныз.
  3. Анкер бөренесін орнату. Анкерлік білікті тиісті бұргылау балғасымен (3. Кестені қара) қоса жүретін орнату бұрандамаларын қолдана отырып бұрап/ұрып орнатыңыз. Бұл үшін біздің RA-SDS орнату құрал-сайманды қолданылуы тиіс. Егер орнату тереңдігінің белгісі бетімен бір деңгейде болса:
- ТОҚТАЙЫҢЫЗ!** Орнатылған тереңдікке жеткендегі, артық құрылыш езбесін бетімен алып тастау керек.
- Сырттай қаралтексеріңіз!** Егер артық құрылыш езбесі бұргыланған тесіктен шықпаса, онда FHB II анкер бөренесін бірден алып тастау, процедуралар жаңа FHB II картриджімен қайталаңыз.
4. Қатоа уақыты. Картриджге арналған езіндінің қатоа уақытын ұстаныңыз (2-кестені қараныз). Құрылымның бөлшектерін бекітіңіз. Құрылымның тұрақты бекітілгенін тексеру үшін қолданылатын айнал-малы мезеттер тәмемдегі 3-кестеде көрсетілген.


### Кесте 2 Қатоа уақыты картридж

Температура °C	қатоа уақыты минутпен FHB II-P	FHB II-PP*
- 5	240	8
+ 0	45	6
+ 10	20	4
≥ + 20	10	2

\* Картридждің ең жоғары температурасы +30 °C.

### ЕСКЕРТУ:

Сулы бетонда  
қатоа уақыты екі  
есеузарады!

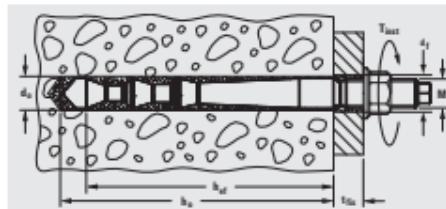

### Кесте 3 Орнату параметрлері шашыратпа және картридж жүйесі:

Мәлшерлер	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[-]	Ø mm	Art.-Nr.	[-]	[kg]	Шашы- ратта белгісі	Колдануға бұрынды құрылыш езбесі	картрид құрылыш езбесіне сәйкес келе- тін картрид FHB II-P FHB II-PP
											шашы- ратта белгісі	Колдануға бұрынды құрылыш езбесі	шашы- ратта белгісі
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60	8 x 60	8 x 60
FHB II - AL M10 x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95	10 x 95	10 x 95
FHB II - AL M12 x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12 x 100	12 x 100	12 x 100
FHB II - AL M12 x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12 x 120	12 x 120	12 x 120
FHB II - AL M16 x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16 x 125	16 x 125	16 x 125
FHB II - AL M16 x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16 x 145	16 x 145	16 x 145
FHB II - AL M16 x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16 x 160	16 x 160	16 x 160
FHB II - AL M20 x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20 x 210	20 x 210	20 x 210
FHB II - AL M24 x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24 x 210	24 x 210	24 x 210
FHB II - AS M10 x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60	10 x 60	10 x 60
FHB II - AS M10 x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75	10 x 75	10 x 75
FHB II - AS M12 x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12 x 75	12 x 75	12 x 75
FHB II - AS M16 x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16 x 95	16 x 95	16 x 95
FHB II - AS M20 x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20 x 170	20 x 170	20 x 170
FHB II - AS M24 x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24 x 170	24 x 170	24 x 170

**A Διάνοιξη τρύπας**

**1. Ανοίξτε μία τρύπα με κρουστικό δράπανο.** Προσέξτε την προκαθορισμένη διάμετρο και το βάθος της τρύπας σύμφωνα με το πίνακα 3.

**2. Καθαρίστε σχολαστικά την τρύπα.** Φυσήστε τουλαχιστον 2 x, βουρτσίστε 2 x και φυσήστε πάλι 2 x μέχρι το πυθμένα της τρύπας. Σχετικά με το μέγεθος της βουρτσών βλέπε πίνακα 3. Από το μέγεθος M20 και πάνω πρέπει να φυσήστε την τρύπα με πεπειμένο αέρα.

**B Προετοιμασία του φιαλιδίου έγχυσης**

Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε τον αναμεικτήρα.

**Προσοχή:** Το σπράλ σπέλεος μέχρι στο σπαστό αναμικτήρα πρέπει να είναι ορατό. Λιπό μη το χρησιμοποιήστε χωρίς τον αναμικτήρα.

Βάλτε το φιαλίδιο στο πιστόλι εφαρμογής Fischer και πιέστε υλικό μέχρι που αυτό να εξέρχεται ομοιόμορφα με γκρι χρώμα (περίπου 2 δόσεις με το πιστόλι).

**Προσοχή:** Το κονίαμα που δεν είναι γκρι δεν μπορεί να στερεοποιηθεί και πρέπει να αχρηστεύεται.

**C1 Προ-Τοποθέτηση αγκυρίου με φιαλίδιο έγχυσης****Ντίζες αγκύρωσης FHB II - A S και FHB II - A L**

Ανοίξτε και καθαρίστε την τρύπα όπως περιγράφεται στο βήμα **A**.

**3. Έγχυση κονιάματος.** (Προετοιμάστε το φιαλίδιο όπως περιγράφεται στο **B**). Γεμίστε με κονίαμα FIS HB ζεκονώντας από τον πυθμένα της τρύπας με διαδοχικές δόσεις. Ποσότητα περί 2/3 του βάθους της τρύπας, βλέπε πίνακα 3 (κλιμακά).

Σε τρύπες με βάθος >170 mm χρησιμοποιήστε προέκταση (π.χ. το σωλήνα προέκτασης FIS).

**4. Τοποθέτηση ντίζας αγκύρωσης.** Στη συνέχεια περιστρέφοντας ελαφρά πιέστε αμέσως μέσα τη ντίζα αγκύρωσης FHB II με το χέρι μέχρι το σημάδι βάθους (το σημάδι βάθους πρέπει να ευθυγραμμιζεται με την επιφάνεια του μπετόν). Αν η τοποθέτηση γίνεται πάνω από το κεφάλι συνιστάται η χρήση σφινών για μεγάθη πάνω από M16 ανάλογα με την περίπτωση. Στην επιφάνεια του μπετόν πρέπει να εξέρχεται το πλεόνασμα του κονιάματος! Αν όχι, θα πρέπει αμέσως να αφαιρέσετε την ντίζα και να κάνετε πάλι έγχυση κονιάματος. **Οπτικός έλεγχος!**

**5. Χρόνοι στερεοποίησης.** Τηρείτε τους χρόνους στερεοποίησης του κονιάματος έγχυσης (βλέπε πίνακα 1). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης πρέπει να εφαρμόσετε τη ροτή T<sub>inst</sub> που αναγράφεται στον πίνακα 3.

**C II Αγκύρωση τοποθετημένου αντικειμένου με φιαλίδιο έγχυσης****Ντίζες αγκύρωσης FHB II - A S και FHB II - A L**

Για ντίζες αγκύρωσης FHB II - A L πρέπει να γεμίσετε την τρύπα στο εξάρτημα στερέωσης επίσης με κονίαμα έγχυσης. Ανοίξτε και καθαρίστε την τρύπα όπως περιγράφεται στο βήμα **A**.

**3. Έγχυση κονιάματος όπως περιγράφεται στο **C1**, βήμα 3.**

**4. Τοποθέτηση ντίζας αγκύρωσης.** Στη συνέχεια περιστρέφοντας ελαφρά πιέστε αμέσως μέσα τη ντίζα αγκύρωσης FHB II με το χέρι μέχρι το σημάδι βάθους (το σημάδι βάθους πρέπει να ευθυγραμμιζεται με την επιφάνεια του μπετόν). Λάβετε υπόψη το πάχος του εξαρτήματος στερέωσης. Στην επιφάνεια του μπετόν πρέπει να εξέρχεται το πλεόνασμα του κονιάματος. Αν όχι, θα πρέπει αμέσως να αφαιρέσετε την ντίζα και να κάνετε πάλι έγχυση κονιάματος. **Οπτικός έλεγχος!**

Αν η τοποθέτηση γίνεται πάνω από το κεφάλι συνιστάται η χρήση σφινών ανάλογα με την περίπτωση.

**5. Χρόνοι στερεοποίησης.** Τηρείτε τους χρόνους στερεοποίησης του κονιάματος έγχυσης (βλέπε πίνακα 1). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης πρέπει να εφαρμόσετε τη ροτή T<sub>inst</sub> που αναγράφεται στον πίνακα 3.

**Πίνακας 1 Χρόνοι στερεοποίησης κονιάματος έγχυσης**

Θερμοκρασία φιαλίδιου (κονίαμα τουλάχιστον + 5 °C)	Χρόνος εργασίας / Χρόνος επεξεργασίας σε λεπτά	Θερμοκρασία στην επιφάνεια αγκύρωσης	Χρόνος στερεοποίησης σε λεπτά
> + 5 °C – + 20 °C	15	- 5 °C – + 0 °C	360
> + 20 °C – + 30 °C	6	> + 0 °C – + 5 °C	180
> + 30 °C – + 40 °C	4	> + 5 °C – + 20 °C	90
> + 40 °C	2	> + 20 °C – + 30 °C	35
		> + 30 °C – + 40 °C	20
		> + 40 °C	12

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Σε υγρό μπετόν οι χρόνοι στερεοποίησης πρέπει να διπλασιαστούν!  
Το στεκούμενο νερό πρέπει να αφαιρέται από την τρύπα!

# Φυσίγγιο FHB II - A L · FHB II - A S

Κατά την εργασία με φυσίγγια FHB II συνιστάται η συσκευή εφαρμογής RA-SDS (κωδικός 62420).

## DII Προ-Τοποθέτηση αγκυρίου με αμπούλα, ντίζες αγκύρωσης FHB II - A S και FHB II - A L

1. Ανοίξτε μία τρύπα. Δεν χρειάζεται καθαρισμός της τρύπας.
2. Τοποθέτηση αμπούλας FHB II. Σχετικά με την ντίζα αγκύρωσης FHB II και την αντίστοιχη αμπούλα FHB II βλέπε πίνακα 3.
3. Τοποθέτηση ντίζας αγκύρωσης. Τοποθετήστε τη ντίζα αγκύρωσης στρέφοντας/κτυπώντας με κατάλληλο κρουστικό δράπανο (βλ. πίνακα 3) χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο RA-SDS. Μόλις το σημάδι βάθους ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια του μπετόν: **ΣΤΟΠ!** Όταν το σημάδι βάθους φθάσει στη σωστή θέση από την επιφάνεια του μπετόν πρέπει να εξέρχεται κονιάμα. **Οπτικός έλεγχος!** - Αν όχι, πρέπει αμέσως να βγάλετε τη ντίζα αγκύρωσης FHB II και να την τοποθετήσετε πάλι μετά από την εισαγωγή ενός δευτέρου φυσιγγίου (βλέπε πίνακα 2). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης πρέπει να εφαρμόσετε τη ροπή  $T_{inst}$  που αναγράφεται στον πίνακα 3.
4. Χρόνος στερεοποίησης. Τηρείτε τους χρόνους στερεοποίησης του κονιάματος φυσιγγίου (βλέπε πίνακα 2). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης πρέπει να εφαρμόσετε τη ροπή σύσφιξης  $T_{inst}$  (πίνακας 3).

## DII Αγκύρωση τοποθετημένου αντικειμένου με αμπούλα, μόνο με ντίζα αγκύρωσης FHB II - A S

1. Ανοίξτε μία τρύπα. Δεν χρειάζεται καθαρισμός της τρύπας.
2. Τοποθέτηση αμπούλας FHB II. Σχετικά με την ντίζα αγκύρωσης FHB II και την αντίστοιχη αμπούλα FHB II βλέπε πίνακα 3.
3. Τοποθέτηση ντίζας αγκύρωσης. Τοποθετήστε τη ντίζα αγκύρωσης στρέφοντας/κτυπώντας με κατάλληλο κρουστικό δράπανο (βλ. πίνακα 3) χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο RA-SDS. Μόλις το σημάδι βάθους ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια του μπετόν: **ΣΤΟΠ!** Όταν το σημάδι βάθους φθάσει στη σωστή θέση από την επιφάνεια του μπετόν πρέπει να εξέρχεται κονιάμα. **Οπτικός έλεγχος!** - Αν όχι, πρέπει αμέσως να βγάλετε τη ντίζα αγκύρωσης FHB II και να την τοποθετήσετε πάλι μετά από την εισαγωγή ενός δευτέρου φυσιγγίου (βλέπε πίνακα 2). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης πρέπει να εφαρμόσετε τη ροπή  $T_{inst}$  που αναγράφεται στον πίνακα 3.
4. Χρόνος στερεοποίησης. Τηρείτε τους χρόνους στερεοποίησης του κονιάματος φυσιγγίου (βλέπε πίνακα 2). Βιδώστε το κομμάτι συναρμολόγησης. Για τον έλεγχο της συναρμολόγησης εφαρμόστε τη ροπή σύσφιξης  $T_{inst}$  (πίνακας 3).


Πίνακας 2 Χρόνοι στερεοποίησης αμπούλας

Θερμοκρασία °C	Χρόνος στερεοποίησης σε λεπτά	FHB II-P	FHB II-PF*
- 5	240	8	
+ 0	45	6	
+ 10	20	4	
≥ + 20	10	2	

\* Μέγιστη θερμοκρασία φυσιγγίου +30 °C.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε υγρό μπετόν και σε τρύπα γεμάτη με νερό οι χρόνοι στερεοποίησης πρέπει να διπλασιαστούν!

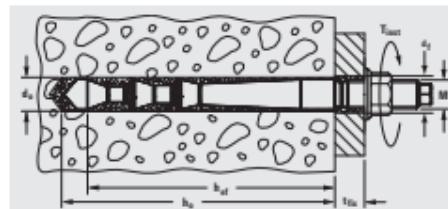

Πίνακας 3 Χαρακτηριστικές τιμές συναρμολόγησης συστήματος έγχυσης και αμπούλας:

Διασπάσιμες	Τρύπα Ø [mm]	Βάθος h <sub>0</sub> [mm]	Διαμερικής αγκύρωσης Ø d <sub>0</sub> [mm]	Βάθος h <sub>0</sub> [mm]	Ροπή T <sub>max</sub> [Nm]	Μέγεθος κλειδιού SW	Βούρτσα BS	Έγχυση δύοσεων κονιάκ ματος [-]	Κρουστικό δράπανο [-]	Φυσίγγιο FHB II-P/ FHB II-PF [kg]	
FHB II - AL M 8 x 60	10	75	9	60	15	13	10	78178	3	2-3	8 x 60
FHB II - AL M10x 95	12	110	12	95	20	17	12	78179	5	2-3	10 x 95
FHB II - AL M12x 100	14	115	14	100	40	19	14	78180	6	2-3	12x100
FHB II - AL M12x 120	14	135	14	120	40	19	14	78180	7	2-3	12x120
FHB II - AL M16x 125	18	145	18	125	60	24	16/18	78181	9	2-3	16x125
FHB II - AL M16x 145	18	165	18	145	60	24	16/18	78181	11	2-3	16x145
FHB II - AL M16x 160	18	175	18	160	60	24	16/18	78181	13	4-5	16x160
FHB II - AL M20x 210	25	235	22	210	100	30	25	97806	33	4-5	20x210
FHB II - AL M24x 210	25	235	26	210	100	36	25	97806	33	4-5	24x210
FHB II - AS M10x 60	10	75	12	60	15	17	10	78178	3	2-3	10 x 60
FHB II - AS M10x 75	10	90	12	75	15	17	10	78178	4	2-3	10 x 75
FHB II - AS M12x 75	12	90	14	75	30	19	12	78179	4	2-3	12x 75
FHB II - AS M16x 95	16	110	18	95	50	24	16/18	78181	8	4-5	16x 95
FHB II - AS M20x 170	25	190	22	170	100	30	25	97806	26	4-5	20x 170
FHB II - AS M24x 170	25	190	26	170	100	36	25	97806	26	4-5	24x 170



**fischerwerke GmbH & Co. KG**

Weinalde 14-18 · 72178 Waldachtal · Germany

Tel. +49 7443 12-0 · Fax +49 7443 12-4222

[www.fischer.de](http://www.fischer.de)

**fischer Austria GmbH**

Wiener Straße 95  
A-2514 Traiskirchen  
Tel. +43 2252 53730-0  
Fax +43 2252 53730-70

**fischer fixing (UK) Ltd**

Whitley Road  
Wallingford, Oxfordshire  
OX10 9AT – United Kingdom  
Tel. +44 1491 827900  
Fax +44 1491 827953

**fischer S.A.S**

12, Rue Livio, B.P. 10182  
F-67022 Strasbourg-Cedex 1  
Tel. +33 388 391867  
Fax +33 388 398044

**fischer Cobemabel snc**

Schaliënhoevedreef 20D  
B-2800 Mechelen  
Tel. +32 15 28 47 00  
Fax +32 15 28 47 10

**fischer Benelux B.V.**

Amsterdamsestraat-  
weg 45 B/C  
NL-1411 AX Naarden  
Tel. +31 35 69566-66  
Fax +31 35 69566-99

**fischer a/s**

Sandvadsvej 17A  
DK-4600 Køge  
Tel. +45 463 20220  
Fax +45 463 66772

**fischer Ibérica, S.A.**

C/ Klaus Fischer, 1  
E-43300 Mont-roig  
del Camp / Tarragona  
Tel. +34 977 8387-11  
Fax +34 977 8387-70

**fischerwerke Portugal, Lda**

Av. Casal da Serra  
Lote 1-4, Sala 5  
P-2625-085 Póvoa de  
Santa Iria  
Tel. +351 21 953 74 50  
Fax +351 21 959 13 90

**fischer Brasil**

Indústria e Comércio Ltda.  
Rua do Rócio, 84 – 10ºandar  
Vila Olímpia São Paulo - SP  
CEP: 04552-000  
Tel. +55 11 3048-8606  
Fax +55 11 3048-8607

**fischer Argentina S.A.**

Armenia 3044  
1605 Munro  
Ra-PCIA: de Buenos Aires  
Tel. +54 11 47 62 27 78  
Fax +54 11 47 56 13 11

**fischer italia s.r.l.**

Corso Stati Uniti, 25  
Casella Postale 391  
I-35127 Padova – Z.I. Sud  
Tel. +39 049 8063-111  
Fax +39 049 8063-395

**fischer international s.r.o.**

Průmyslová 1833  
CZ-250 01 Brandýs nad Labem  
Tel. +42 326 904 601  
Fax +42 326 904 600  
IČ: 25140388

**fischerpolska sp. z o. o.**

ul. Albatrosów 2  
PL-30-716 Kraków  
Tel. +48 12 290088-0  
Fax +48 12 290088-8

**fischer (Taicang)  
fixings Co., Ltd.**

Shanghai Rep. Office  
Rm 1503–1504,  
Design Building  
No. 63 Chifeng Road  
VRC-200092 Shanghai  
P.R. China  
Tel. +86 21 61221588  
Fax +86 21 61221589

**000 fischer  
Befestigungssysteme Rus**

ul. Dokukina 16/1, Building 1  
RUS-129226 Moscva  
Tel. +7 495 223-03-34  
Fax +7 495 223-03-34

**fischer Hellas**

Emporiki EPE  
G. Papandreou 125  
144 52 Metamorphosis  
Athens, Greece  
Tel. +30 210 2838167  
Fax +30 210 2838169