

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROMA

®

ООО «PROMA CZ»
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
518 01 ДОБРУШКА
МЕЛЬЧАНЫ 38



**СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
BZ – 25 B / 400**

Содержание.

1. Комплект поставки.
2. Введение.
3. Технические данные.
4. Назначение.
5. Оценка шума оборудования.
6. Предупреждающие знаки.
7. Устройство станка.
8. Описание станка.
9. Перевозка и монтаж.
10. Управление станком.
11. Смазка станка.
12. Электрооборудование.
13. Техническое обслуживание.
14. Схема деталей и сборочных единиц.
15. Перечень деталей станка.
16. Специальное оснащение.
17. Демонтаж и ликвидация.
18. Техника безопасности.
19. Условия гарантийного оснащения.
20. Гарантийный талон.
21. Приложение по оснастке.

1. Комплект поставки.

Сверлильный станок поставляется в фанерной упаковке в собранном виде.

Комплектующие.

1. Патрон сверлильный 5 ÷ 20 мм. В20 – 1 шт.
2. Конус для патрона МК III В20 – 1 шт.
3. Втулка переходная МК II – МК III
4. Защитный экран в сборе – 1 шт.
5. Ручка перемещения стола – 1 шт.
6. Педаль управления направлением вращения шпинделя – 1 шт.
7. Гайка крепления конуса патрона в шпинделе – 1 шт.
8. Гайка для крепления патрона на конусе – 1 шт.
9. Болт стопорный М5 X 20 мм. – 3 шт.
10. Конус для патрона МК II В18 – 1 шт.
11. Конус для патрона МК II В16 – 1 шт.

Инструмент.

1. Ключ для зажима свёрл – 1 шт.
2. Клин для снятия инструмента – 1 шт.

2. Введение.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку сверлильного станка **BZ – 25 В / 400** производства фирмы «**PROMA**». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала и самого станка. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при работе на станке. Не включайте станок до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми инструкциями и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Данная инструкция не должна быть утеряна в процессе работы на станке. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

3. Технические данные.

Двигатель	
Мощность	1,1 кВт
Питание	3/ N PE AC/ 400 V, 50 Hz
Скорость вращения двигателя	960 об./мин.
Максимальный диаметр сверления	25 мм
Максимальный диаметр нарезания резьбы	M20
Ход шпинделя	125 мм
Удаленность шпинделя от опоры	240 мм
Удаленность шпинделя от стола	367 мм
Удаленность шпинделя от основания	630 мм
Поворот рабочего стола	+/- 45°
Конус шпинделя	Mk III
Диапазон оборотов шпинделя	290-2150 об./мин
Количество скоростей шпинделя	5
Диаметр опоры	85 мм
Размер стола	280x300 мм
Размер основания	590x375 мм
Ширина паза основания	16 мм
Ширина паза стола	16 мм
Масса станка	140 кг

4. Назначение.

Сверлильный станок используется для обработки отверстий в деталях различной формы. Станок устанавливается на рабочий стол и используется для: сверления, зенкования, развертывания, нарезания резьбы и т.д. Подача сверла осуществляется вручную. Станок можно использовать в

инструментальных и ремонтных мастерских, в малых и средних цехах, а также при серийном производстве.

Электрическое оборудование станка совместимо с электрической сетью – 3/ PE/ N AC 400 V, 50 Hz

Станок в процессе работы не вызывает чрезмерные высокочастотные электромагнитные помехи. Поэтому для данного станка не установлены ограничения по использованию его при внешнем электромагнитном воздействии. К обязательным условиям правильной работы станка относится выполнение указаний по монтажу, обслуживанию и ремонту станка, приведенных в последующих пунктах данной инструкции.

5. Оценка шума оборудования.


Заявленный средний уровень акустического давления (A) на рабочем месте $L_{pAeq,T} = 62+5$ dB, (в соответствии с нормами EN ISO 11 202).

Приведенные оценки является оценкой уровня акустического давления, производимого непосредственно станком. Они не должны превышать безопасный уровень. При очевидной взаимосвязи между издаваемым уровнем шума от станка и уровнем шума в рабочем помещении, эти характеристики не могут быть использованы для определения акустического давления, независимо от того требуются ли дополнительные меры защиты или нет. Факторы, которые оказывают влияние на реальный уровень шума в рабочем помещении, включают особенности рабочего места и другие источники шума, а это означает, что в оценке акустического давления складываются шумы от всех станков в рабочем помещении, а так же шум от других рабочих процессов. Тем не менее, эта информация позволит потребителю станка лучше оценить безопасность и риск при работе с данным оборудованием.

6. Предупреждающие знаки.

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие знаки, указывающие на исходящую опасность (см. рис на стр. 7).

- 1 – перед началом работы прочитайте инструкцию по использованию
(знак расположен на левой стороне коробки скоростей);
- 2 – Не меняйте количество оборотов пока станок не остановится
(знак расположен на левой стороне коробки скоростей);
- 3 – не работайте на станке в перчатках
(знак расположен на левой стороне коробки скоростей);
- 4 – при работе на станке используйте защитные очки
(знак расположен на левой стороне коробки скоростей);
- 5 – Внимание! Существует опасность поранить руки!
(знак расположен на левой стороне коробки скоростей);
- 6 – Внимание! При открытой крышке существует опасность поражения электрическим током!
(знак расположен на крышке электропривода двигателя);

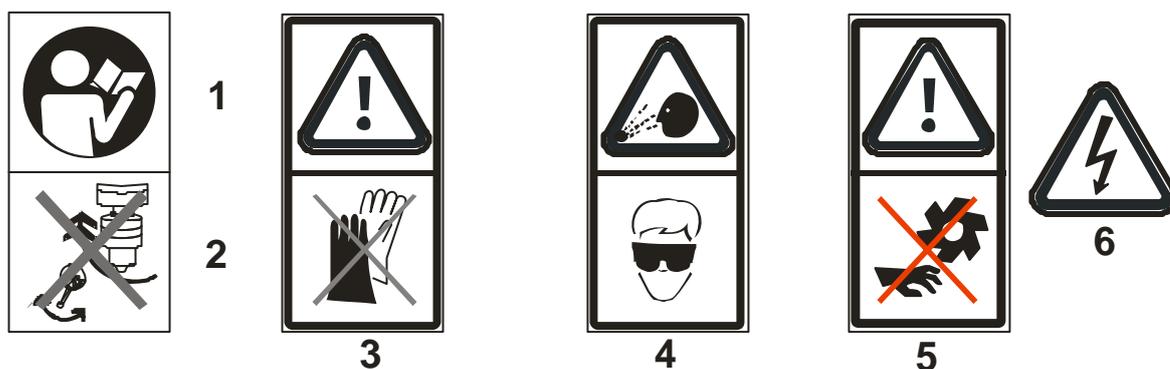


7. Устройство станка.

Станок состоит из шпиндельной головки, опоры, рабочего стола, основания и электрического привода. Шпиндельная головка размещена в верхней точке опоры. Рабочий стол крепится к опоре специальным зажимом, который в свою очередь расположен в средней части опоры. Опора закреплена в основании станка. Все части станка составляют единое целое и придают конструкции жёсткость и устойчивость во время работы.

Рабочее место.

Данным сверлильным станком необходимо управлять, находясь с лицевой стороны станка, непосредственно перед сверлильным механизмом. Это единственное положение, которое позволяет рабочему без проблем управлять всеми рабочими элементами.

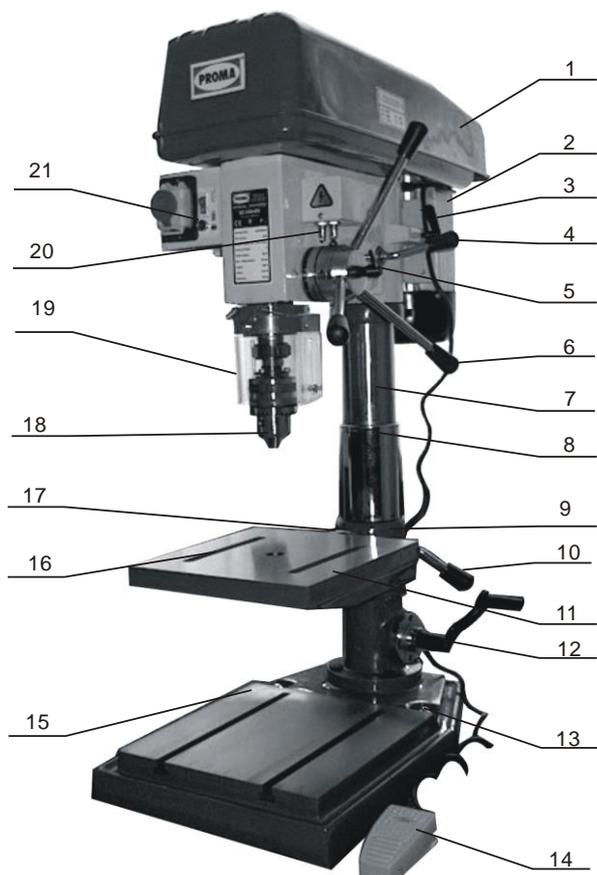

8. Описание станка (см. фото).

1. Крышка ремённого привода.
2. Двигатель.
3. Зажимной болт двигателя.
4. Натяжной рычаг клинового ремня.
5. Зажимной болт ограничителя хода шпинделя.
6. Ручка подачи шпинделя.
7. Стойка.
8. Дистанционная гильза.
9. Зажим стола.
10. Зажимная ручка установки рабочего стола.
11. Рабочий стол.
12. Ручка для регулирования положения стола и головы.
13. Анкерный болт для крепления к полу (нет в комплекте поставки).
14. Педаль для переключения

- направления вращения шпинделя.
- 15. Чугунное основание.
- 16. Паз на рабочем столе.
- 17. Шкала для регулирования наклона стола.
- 18. патрон для зажима свёрл.
- 19. Защитный экран.
- 20. Концевые переключатели направления вращения шпинделя.
- 21. Панель управления.



9. Перевозка и монтаж.

Сверлильный станок поставляется в фанерном ящике с деревянным поддоном, на котором он закреплен при помощи болтов. Внутри станок упакован в целлофановый мешок. Все металлические части станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы. Для удаления этого защитного состава чаще всего используется керосин или другие обезжиривающие растворы. Не используйте нитро растворитель, он негативно влияет на краску. После очистки корпуса от защитного материала все шлифованные поверхности (такие как, например, стол, опора или шпиндель) необходимо смазать обычным маслом.

Перемещение сверлильного станка.

При использовании подъемного крана (рисунок вверху) при перемещении станка, удерживайте его в вертикальном положении и следите за его центром тяжести. Чтобы не повредить поверхность станка необходимо проложить мягкий материал между крепёжными элементами и поверхностью станка.

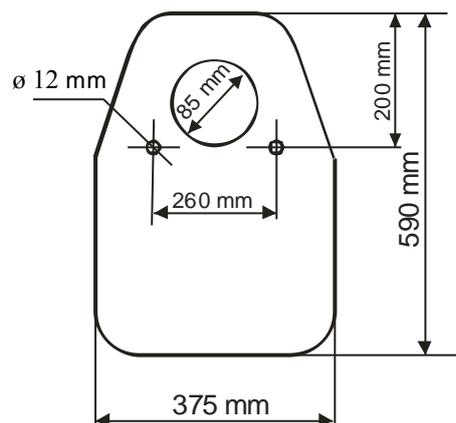


Схема отверстий в основании.

Монтаж станка.

Под монтажом станка подразумевается установка его комплектующих частей, таких как защитный экран, рукоятка для вертикального перемещения стола и т.д.

Установка станка.

Для прочной установки станка подготовьте фундамент. Рабочая площадь станка определяется поворотом рабочего стола относительно опоры. Рабочая зона стола и его высота может быть определена самостоятельно в соответствии с возможностями и потребностями заказчика. Глубина фундамента под станок зависит от жесткости почвы (но не менее 30 см). После застывания бетона поставьте станок на регулируемые опоры. Разместите анкерные болты в позициях согласно схеме. Установите станок на основание и прочно закрепите анкерными болтами. При помощи уровня проверьте установку станка, как в продольном, так и в поперечном направлении.

Внимание! Яркость освещения, рабочей зоны станка, должна составлять не менее 500 лк.

10. Управление станком.

Запуск станка.


Перед запуском оборудования внимательно прочитайте инструкцию. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми разделами инструкции по управлению и ремонту данного оборудования. Соблюдайте инструкции по смазке станка. Своевременно смазывайте все детали станка.

При первом включении запустите станок на низкой скорости вращения. Если работа станка не сопровождается каким-либо посторонним звуком, увеличивайте обороты до максимальных. Дайте станку поработать 15 минут на холостом ходу. При возникновении каких-либо проблем обращайтесь в наш сервисный центр.


Изменение скорости вращения.

При помощи расположения клиновых ремней на двух ремённых шкивах можно достичь на шпинделе пять обозначенных на рисунке скоростей вращения шпинделя.

(А – 2150, В – 1260, С – 740, D – 420, E – 290). Для того чтобы изменить скорость вращения, прежде всего, остановите двигатель, откройте крышку ремённой передачи, ослабьте зажимные болты двигателя, а рычаг натяжения потяните по направлению к шпинделю. Установите требуемую скорость вращения в соответствии с таблицей на крышке, натяните клиновой ремень, закрепите зажимные болты двигателя и закройте крышку.

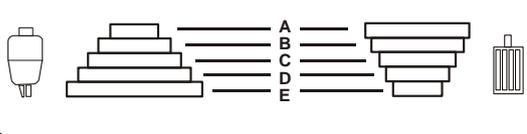

A	2150	D	420
B	1260	E	290
C	740		

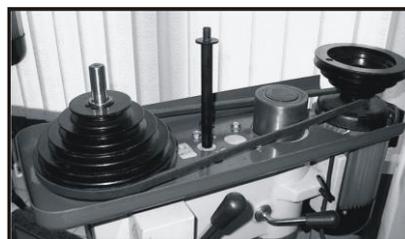

Сверление.

При включении станка для сверления, проследите, чтобы переключатель был в положении пиктограммы 1 «Сверление» (см. рис. справа).



Запуск станка производится нажатием зеленой кнопкой «I». А остановка станка производится нажатием красной кнопки «0». Для экстренной остановки станка служит красная кнопка аварийного отключения (более подробное описание приводится в главе 12 настоящей инструкции).


Нарезание резьбы.

Для того чтобы использовать данный станок для нарезания резьбы, переведите переключатель в положение пиктограммы 2 «Нарезание резьбы». Передвижение рычага подачи шпинделя, обеспечивает контакт с концевым выключателем (3).




Переключение направления вращения может осуществляться педалью, которая используются при нарезании отверстий небольшими сериями. В случае необходимости снова изменить направление вращения, необходимо сначала вернуть шпиндель в исходную точку. Другой способ изменения вращения шпинделя находит применение лишь при широком серийном производстве и осуществляется при помощи шкалы (7), которую необходимо установить на глубину нарезания резьбы. Для этого режущую часть сверла установите как можно ближе к обрабатываемой детали. Ослабьте фиксирующий болт (5) и установите шкалу (7) на требуемую глубину сверления по контрольной риску (6). Закрепите фиксирующий болт.

- 1 – пиктограмма «Сверление»;
- 2 – пиктограмма «Нарезание»;
- 3 – концевой выключатель;
- 4 – концевой переключатель;
- 5 – фиксирующий болт;
- 6 – контрольная риска;
- 7 – шкала;

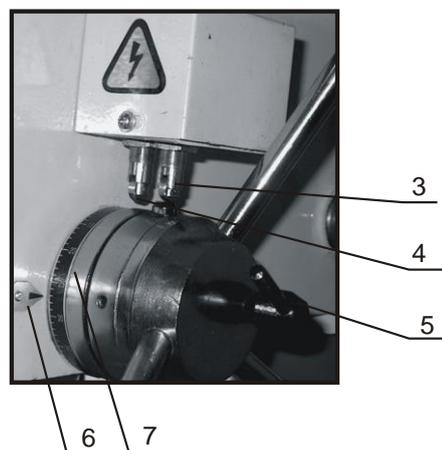

Перемещение стола.

Регулировка высоты Стола.

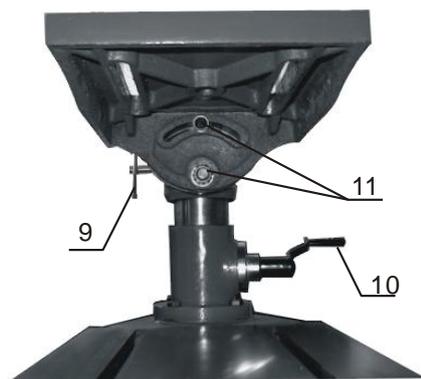

Ослабьте рычаг зажимной (9). Установите рукоятку (10). Переместите стол на необходимую высоту, а так же установите положения стола относительно опоры. Зафиксируйте рычагом арретации (9) стол таким образом, чтобы он был неподвижный.


- 9 – рычаг арретации;
- 10 – рукоятка;
- 11 – фиксирующие болты.

Регулировка наклона стола (смотри фото стр.10).

Ослабьте два болта (11). Установите необходимый угол наклона. Закрутите болты.

Регулировка высоты шпиндельной головки.

Для регулирования уровня высоты шпиндельной головки необходимо ослабить рычаг зажима стола (9). При помощи рукоятки (10) установите зажимное устройство стола (12) на такую высоту, чтобы дистанционная гильза (13) соприкасалась с фланцем шпиндельной головки (14). Ослабьте болт фланца (14), установите высоту шпиндельной головки на требуемый уровень и зафиксируйте болт фланца таким образом, чтобы шпиндельная голова (15) была неподвижной. Рукояткой (10) установите требуемую высоту стола и зафиксируйте зажимное устройство стола ручкой (9). При необходимости снова изменить высоту стола, всегда следуйте данным указаниям.

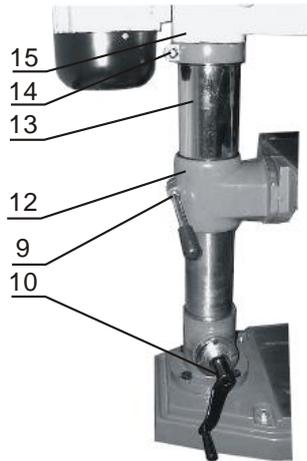

- 12 – ручка зажима стола;
- 13 – дистанционная гильза;
- 14 – болт фланец шпиндельной головки;
- 15 – шпиндельная головка.

11. Смазка станка

Части, которые необходимо регулярно смазывать показаны на схеме (см. фото справа). Используйте только соответствующие виды смазки. Все подшипники станка закрыты с обеих сторон. Там дополнительная смазка не требуется, если нет необходимости в ремонте.

Смазка станка является затратным процессом, поэтому станок не оснащен ни спускным отверстием, ни указателем уровня масла. Регулярное смазывание поверхностей и частей станка проводится обычно по окончании работы.

Регулярная смазка продлевает срок службы оборудования!



Таблица к схеме смазки станка.

№ п/п	Название	Метод	Тип масла	Частота смазки
1	Система регулирования высоты стола	Смазать поверхность	Пластическая смазка Mogul LA 2	Каждую смену
2	Обработанные поверхности рабочего стола и основания	Смазать поверхность	Пластическая смазка Mogul LA 2	Каждую смену
3	Опора	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Каждую смену
4	Шпиндель и патрон	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Каждую смену
5	Подача шпинделя	Смазать поверхность	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Каждую смену

Рекомендуемые аналоги смазки других изготовителей.

Место использования	Рекомендуемые марки масел	Характеристика рекомендуемых масел и условия подбора аналогов.
Подшипниковые узлы. Передаточные механизмы.	BEACON EP 2 ИЛИ MOBILUX EP 2	Пластическая смазка KP 2 N-20 по DIN 51825, КЛАСС /вязкости/ NLGI обозначается по DIN 51502 как пластичная смазка KP 2 N-20
В картере коробки скоростей. Защита от коррозии.	Mobil DTE Heavy Medium. Shell Turbo T-68.	Класс вязкости ISO 68.соответствует DIN 51515-7. DIN 51517

Внимание! Масла разных изготовителей смешивать запрещено.

12. Электрооборудование.


1. кнопка старта («I»запуск шпинделя)
2. кнопка отключения («0»остановка шпинделя)
3. кнопка переключения режимов «Сверление»/ «Нарезание резьбы»
4. кнопка аварийного отключения станка «СТОП»
5. контроль напряжения.



Электропитание сети отвечает характеристикам 3/ N/ PE AC 400 V, 50 Hz. В соответствии с нормами EN 60204-1 п. 7.3 рекомендуется цепь розетки для подсоединения подвижного привода станка оснастить защитным элементом для того, чтобы исключить перегрузку электродвигателя. Защитный

элемент должен соответствовать характеристикам двигателя и должен быть установлен на номинальный ток электродвигателя, указанный на его заводской табличке.

Схема подключения.

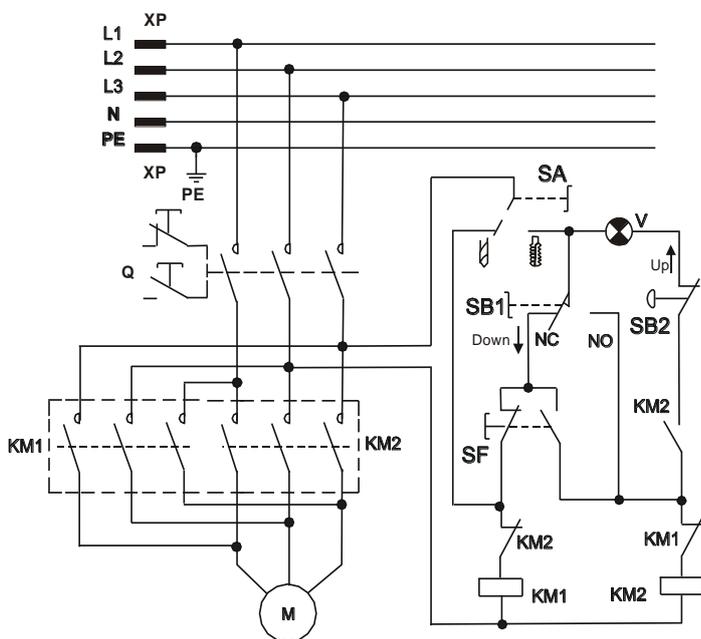

Условные обозначения в схеме
(см. рис.)


L1,L2,L3	фазовые провода
N	средний провод
PE	защитный провод
SB1	кнопка старт
SB2	кнопка стоп
SA	переключение режимов «Сверление» / «Нарезание резьбы»
SF	конечный выключатель
KM1	контактор
KM	катушка контактора
M	двигатель
XP	вилка

13. Техническое обслуживание.

1. Перед началом работы проверьте наличие смазки в деталях скольжения и вращающихся механизмах (см. Схему смазки).
2. По окончании работы очистите все детали станка от стружки и смажьте маслом детали скольжения, направляющие, шпиндель.
3. Не открывайте крышку клиновых ремней, до тех пор, пока станок полностью не остановится. Это может привести к травме.

В случае обнаружения неполадок в работе станка, немедленно остановите работу и проконсультируйтесь в сервисном центре, как устранить возникшие проблемы с оборудованием.

14. Схема деталей и сборочных единиц.

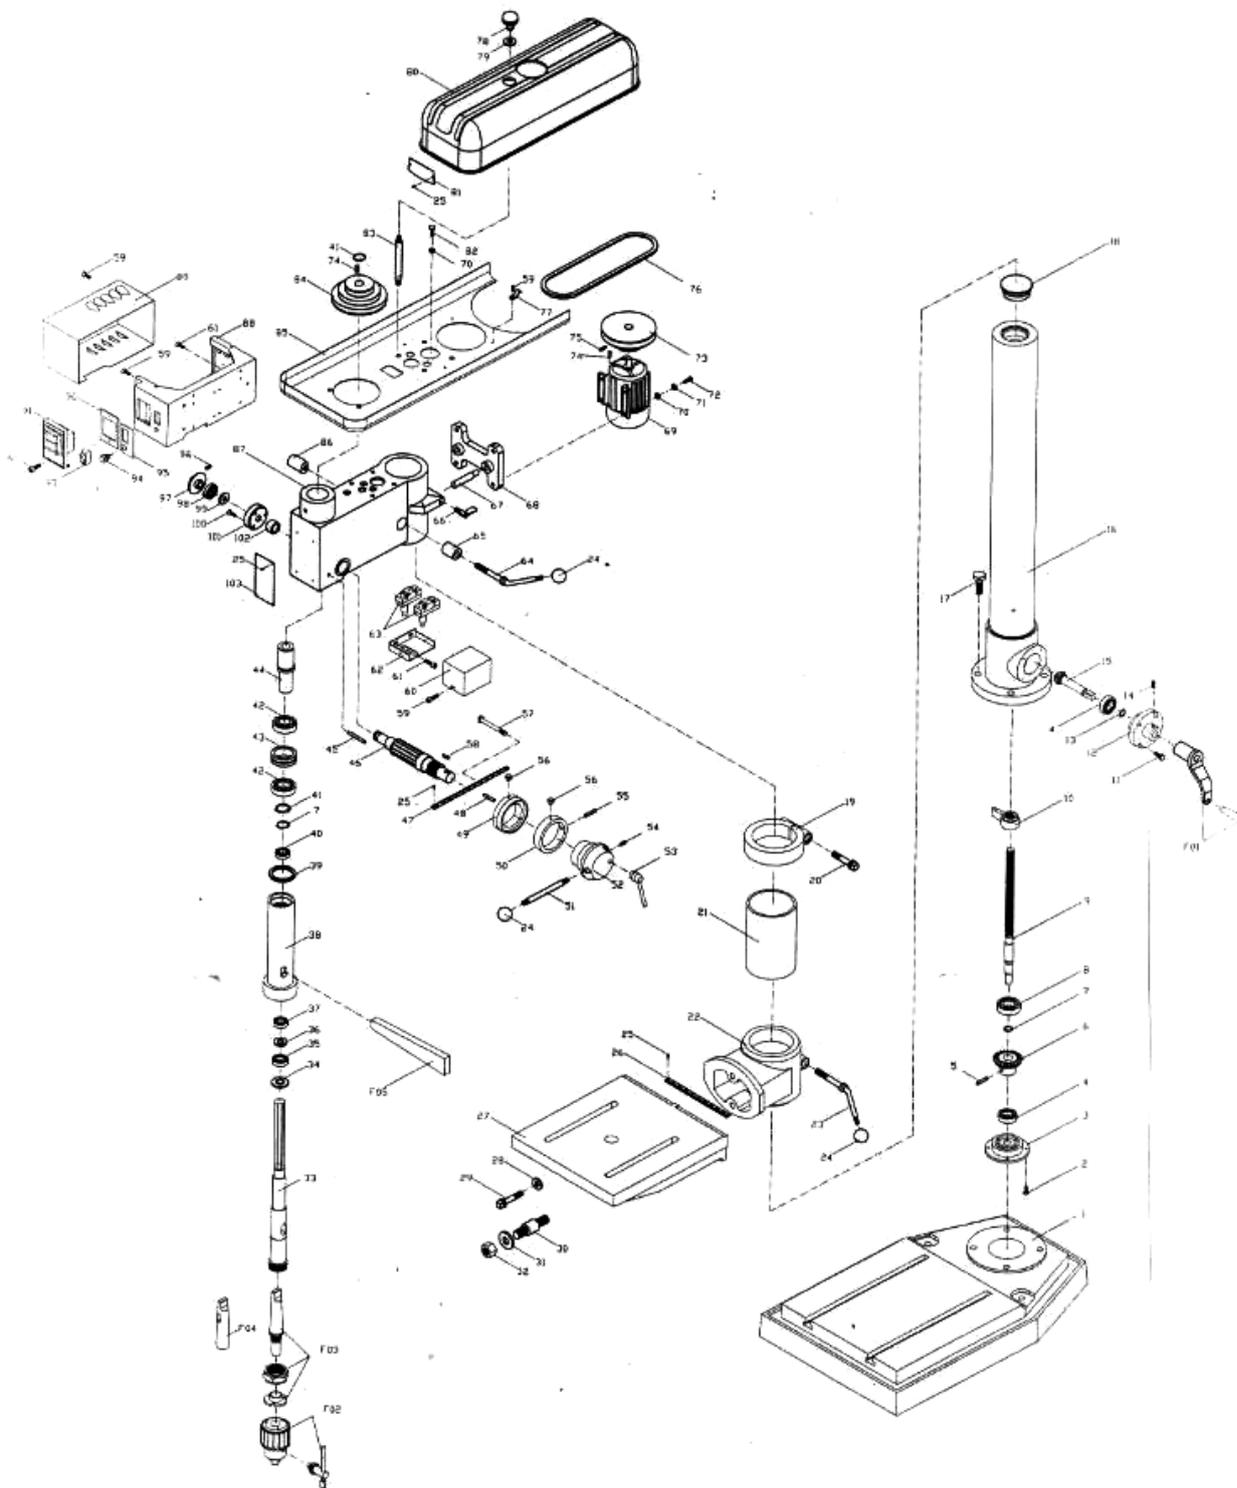

15. Перечень деталей станка.

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок расчерчен на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:

- А) марку оборудования;
- Б) заводской номер оборудования – номер машины;
- В) год производства и дату продажи станка;
- Г) номер детали на схеме и местонахождение детали.

16. Специальное оснащение.

Специальным оснащением станка являются детали, инструменты и оснастка которые можно докупить (смотри приложение в конце инструкции).

Исчерпывающий перечень приведен в каталоге продукции. Вы можете получить этот каталог бесплатно. Возможна также консультация по вопросам использования специальных деталей, оснастки и инструмента у наших сервисных специалистов.

17. Демонтаж и ликвидация.

1. Отключить станок от электросети;
2. Слить масло из червячной передачи (следует соблюдать правила техники безопасности для выгрузки опасных отходов);
3. Демонтировать все детали станка;
4. Все части распределить согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, кабель электрических элементов) и отдать для промышленной утилизации.

18. Техника безопасности.

Общие положения.

Данный станок оснащен различным оборудованием, как для защиты обслуживающего персонала, так и для защиты самого станка. Несмотря на это, нельзя предусмотреть все возможные ситуации, поэтому прежде чем приступить к обслуживанию данного агрегата, нужно прочитать и уяснить данный раздел. Кроме того, обслуживающий персонал должен предусмотреть и другие аспекты возможной опасности, связанные с окружающими условиями и материалом.

Указания по технике безопасности, имеющиеся в данном руководстве, можно разделить на 3 категории:

Опасность – Предупреждение – Предостережение **Они имеют следующее значение:**

ОПАСНОСТЬ

Несоблюдение данных инструкций опасно для жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезному травматизму или к значительному повреждению оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (призыв к осторожности)

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования или к небольшим ранениям.

Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные на прикрепленных к оборудованию табличках. Не удаляйте и не повреждайте эти наклейки. В случае повреждения табличек или их плохой читаемости свяжитесь с фирмой-производителем.

Не включайте станок для работы, если Вы не прочли все инструкции данного станка (руководство по эксплуатации, техобслуживанию, наладке, программированию и т.д.) и не изучили каждую функцию и процесс.

Основные положения техники безопасности.

ОПАСНОСТЬ.

- Если на электрооборудовании, находящемся под высоким напряжением, (на электрической панели управления, трансформаторах, двигателях и панелях подключения), имеются соответствующие таблички, ни в коем случае не прикасайтесь к этому электрооборудованию.
- Перед подключением станка к электросети убедитесь в том, что все предохранительные кожухи смонтированы. В случае необходимости удалить предохранительный кожух, выключите главный выключатель и отключите питание от сети.
- Не подключайте станок к сети, если защитные кожухи отсутствуют.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Запомните расположение (место) аварийного выключателя с тем, чтобы Вы могли в любой момент воспользоваться им.
- В целях обеспечения правильного обслуживания оборудования ознакомьтесь с размещением выключателей.
- Следите за тем, чтобы во время работы станка Вы случайно не коснулись выключателя.
- Ни при каких обстоятельствах не касайтесь руками или иными предметами вращающихся деталей или инструментов.
- Следите за тем, чтобы Ваши пальцы не попали под вращающиеся механические части станка.
- Во время работы на станке будьте внимательны – можно поскользнуться на масле или охлаждающей жидкости.
- Не разбирайте станок, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации.
- После окончания работы на станке, выключите станок и отключите его от электросети.
- В случае чистки станка или его оснастки выключите главный выключатель и отключите станок от сети.
- В том случае, если на станке работают несколько работников, не приступайте к работе, пока не согласуете свои действия с другими работниками.
- Не ремонтируйте станок способами, которые могли бы повредить его.
- Если Вы сомневаетесь в правильности прохождения техпроцессов, обращайтесь к ответственному работнику.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Регулярно осуществляйте проверки оборудования в соответствии с руководством по обслуживанию.
- Проверяйте оборудование, чтобы убедиться в том, что оно работает нормально и не причинит вреда обслуживающему персоналу.
- В том случае, если станок включен, не открывайте защитный кожух.
- После окончания работы настройте станок таким образом, чтобы он был подготовлен для выполнения следующей операции.
- В случае аварийного отключения подачи электроэнергии немедленно выключите главный выключатель.
- Не изменяйте значения параметров, содержание значений или другие настройки электричества, даже если для этого имеются веские причины. В случае необходимости изменить значение, сначала убедитесь в том, что это безопасно, а потом запишите первоначальное значение для того, чтобы его можно было восстановить.
- Не допускайте загрязнения, повреждения, исправления или удаления табличек по технике безопасности. В случае, если табличка будет утеряна или станет неразборчивой, пошлите нашей фирме номер поврежденной таблички (номер, указанный в нижнем правом углу таблички). Мы вышлем Вам новую табличку, которую следует поместить на прежнее место.

Одежда и личная безопасность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Длинные волосы должны быть собраны и уложены под головной убор во избежание попадания их под механические части оборудования.
- Используйте защитное оснащение (шлемы, очки, защитную обувь и т.п.).
- В случае расположения каких-либо предметов над головой в Вашем рабочем помещении – носите каску.
- Всегда надевайте защитную маску, если при обработке образуется пыль.
- Всегда носите защитную обувь со специальной подошвой, чтобы не поскользнуться на масле.
- Всегда надевайте специальную рабочую одежду.
- Пуговицы и крючки на рукавах рабочей одежды всегда должны быть застегнуты - во избежание попадания свободной части одежды под механические части оборудования.
- В том случае, если Вы носите галстук или аналогичные свободные дополнения к одежде, следите за тем, чтобы они не накрутились на приводные механизмы.
- Вставляя и вынимая обрабатываемые изделия и инструменты, а также убирая стружку с рабочего места, используйте соответствующее

оснащение, чтобы не поранить руки острыми гранями и горячими обрабатываемыми компонентами.

- Не работайте на оборудовании в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не работайте на оборудовании, если вы подвержены головокружениям, обморокам, находитесь в ослабленном состоянии.

Правила техники безопасности для обслуживающего персонала.

- Не работайте на оборудовании до тех пор, пока не ознакомились с содержанием руководства по обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Проверьте, не повреждены ли электрические кабели, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Регулярно проверяйте, предохранительные кожухи – правильно ли они смонтированы и не повреждены ли. Поврежденные кожухи немедленно отремонтируйте или замените другими.
- Не включайте станок без предохранительного кожуха.
- Удаление стружки с инструментов никогда не производите обнаженными руками – пользуйтесь рукавицами и щеткой.
- Перед заменой инструмента остановите выполнение всех функций станка.
- Не вытирайте с обрабатываемых изделий стружку руками или тряпкой во время вращения инструмента. Для этих целей остановите станок и используйте щетку.
- Вставляя заготовку в станок или вынимая из него обработанные детали (в случае если станок не имеет автоматической смены деталей) старайтесь, чтобы инструмент находился как можно дальше от рабочей зоны и не вращался.
- При манипуляции с деталями, с которыми трудно управиться в одиночку, используйте помощь ассистента.
- Не пользуйтесь подъемным механизмом или краном и не осуществляйте работы стропальщика, если Вы не имеете на это официально выданного разрешения.
- Во время работы подъемных механизмов или подъемного крана
- убедитесь, что вблизи этих машин нет препятствий.
- Всегда используйте стандартные стальные тросы и чалки, соответствующие нагрузке.
- Проверяйте цепи, подъемное оборудование и другие средства для подъема груза перед их использованием. Поврежденные части отремонтируйте или замените новыми.
- Обеспечьте меры противопожарной безопасности при работе с горючими материалами или смазочно-охлаждающим маслом.
- Не работайте на станке во время сильной грозы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ..

- Перед началом работы проверьте правильность натяжения ремней.
- Проверьте зажимы и другие приспособления, чтобы убедиться в том, что их крепежные винты не ослаблены.
- Не используйте выключатели на панели управления с одетыми на руки рукавицами, т.к. может произойти неправильный выбор кнопки или другая ошибка.
- Перед включением станка прогрейте шпиндель и другие подвижные механизмы.
- Проверьте и убедитесь в том, что в процессе работы не возникает посторонний шум.
- Предотвращайте скопления стружки во время работы. Горячая стружка может вызвать пожар.
- По окончании работы выключите главный выключатель.

Правила техники безопасности для крепления обрабатываемых деталей и инструментов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Всегда используйте инструменты, предназначенные для данной работы и в соответствии со спецификацией станка.
- В случае износа инструментов, замените их как можно скорее, т.к. они часто становятся причиной травм или повреждения оборудования.
- В случае если используемые принадлежности не относятся к рекомендуемым, узнайте у производителя о возможности их использования на данном станке.
- Предотвращайте попадание пальцев или рук в механизмы станка.
- При подъеме тяжелых деталей пользуйтесь соответствующими подъемными устройствами.

Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».

Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA, поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и сделает все от нее зависящее для того, чтобы его использование доставляло Вам радость и минимум хлопот.

В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного сопровождения оборудования и инструментов. Нами открыты сертифицированные сервисные центры, способные осуществить монтаж и наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в случае выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и готовы предоставить Вам любую информацию о нашем оборудовании, приемах и правилах его использования.

Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями программы гарантийного сопровождения. В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с ее условиями, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии.

Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными сервисными центрами PROMA в течении 3 (трех) лет в следующем объеме:

- в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.
- в течение последующих двух лет при проведении гарантийного сопровождения Вы оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для таких работ будут предоставлены Вам бесплатно.
- в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется бесплатное телефонное консультирование по вопросам, связанным с использованием оборудования и уходом за ним.

Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам следующие сведения:

- данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
- данные о его приобретении (место и дата);
- описание выявленного дефекта;
- Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если Вы пришлете нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме письмом, по факсу или лично. Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA. Информацию о наших новых сервисных центрах Вы можете получить у наших операторов по телефону у менеджеров или на сайте www.stanki-proma.ru.

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении в следующих случаях:

- выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.;
- при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;
- когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;

- когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ;
- когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом несоответствие оборудования техническим характеристикам, указанным при продаже, в случае, если данное несоответствие связано с эксплуатацией оборудования с одновременным достижением максимального значения по двум и более связанным характеристикам (например, скорость резания и подача). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования изменения, не влияющие на его функциональность.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;
- периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на дату обращения в сертифицированный сервисный центр ПРОМА.

Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас о составе работ по не гарантийному сопровождению оборудования, их примерной стоимости и сроке. Мы аналогичным образом проинформируем Вас об обнаружении при выполнении гарантийного сопровождения дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая, но не ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

В исключительных случаях гарантийное сопровождение может производиться на территории покупателя. В этом случае проезд двух сотрудников сертифицированного сервисного центра и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.

Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше набора услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства условия гарантийного сопровождения постоянно дорабатываются. За обновлением Вы можете следить на нашем сайте www.stanki-proma.ru. Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех целей, которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего дела. Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

С уважением, Администрация ООО «ПРОМА» .

Рекламация

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра ПРОМА в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя _____

Фактический адрес покупателя _____

Телефон _____

Паспортные данные оборудования

Наименование оборудования	Модель	Заводской номер	Дата приобретения

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

Ф.И.О. и должность ответственного лица

ООО «ПРОМА»

Центральный сервис –

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования.	
Модель.	
Дата приобретения.	Заводской номер.
Печать и подпись (продавца)	№ рем.: Дата:
	№ рем.: Дата: