

Технические характеристики

Модель	BRIMA MEGA HA-1110o
Размер картриджа светофильтра, мм	110x90x9
Размер защитного стекла, мм	110x90x1
Размер смотрового стекла, мм	90x34
Оптический класс	1/1/1/3
Степень базового затемнения в освещенном состоянии, DIN	4,5
Диапазон степени затемнения, DIN	8,5-12,5
Регулировка степени затемнения	Плавная, внешняя
Регулировка чувствительности	Плавная, внутренняя
Время срабатывания затемнения, с	5/10000
Диапазон времени просветления, с	0,1-0,8
Регулировка времени просветления	Плавная, внутренняя
Защита глаз от УФ/ИК	16
Электропитание	2 батареи AAA (съёмные) и солнечный элемент
Рабочая температура, °C	-20..+65
Температура хранения, °C	-40..+75
Вес, г, не более	600

Изготовлен по следующим стандартам: EN175, EN379, ANSI Z87.1.

Сварочный процесс	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500
MMA				9	10		11		12		13	
MIG (heavy)							10	11	12		13	
MIG (light)							10	11	12		13	
TIG			9	10	11		12		13			
PAC							11		12		13	
PAW			9	10	11		12		13			

MMA - Ручная дуговая сварка покрытым электродом
MIG (heavy) - Полуавтоматическая сварка легированных сталей
MIG (light) - Полуавтоматическая сварка углеродистых сталей и лёгких сплавов TIG - Аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом
PAC (CUT) - Плазменная резка
PAW - Плазменная сварка

4

Гарантийный талон



Гарантия 1 год с даты продажи,
2 года с даты изготовления.
Срок эксплуатации 3 года.

Модель _____
 Организация-продавец _____
 Адрес и телефон _____ М.П. _____
 Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г. _____ М.П. _____

Гарантийный случай №1

Дата получения: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ М.П. _____
 Дата выдачи: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ М.П. _____
 Вид поломки: _____ М.П. _____

Гарантийный случай №2

Дата получения: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ М.П. _____
 Дата выдачи: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ М.П. _____
 Вид поломки: _____ М.П. _____

По вопросам гарантии обращаться в сервисные центры BRIMA. Ремонт изделия могут заниматься только квалифицированные специалисты. Не разбирайте сварочный светофильтр. Перечень сервисных центров на сайте:

www.brima.ru

Телефон для справок центральной мастерской:
(495) 799-58-00 (доб. 303)

- Гарантийный талон действителен при наличии отметки о продаже, заверенной печатью торговой организации и при наличии документов, подтверждающих факт продажи (товарная накладная, счет-фактура, товарный/кассовый чек).
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате:
 - механических повреждений, вызванных внешним воздействием;
 - отсутствие в процессе эксплуатации изделия технического и профилактического обслуживания;
 - наличия внутри изделия инородных предметов и отходов производства;
 - эксплуатации изделия не в соответствии с техническими требованиями, указанными в паспорте и не по прямому назначению;
- Гарантийный талон при соблюдении вышеуказанных требований дает право на бесплатный гарантийный ремонт в сервисных центрах, в пределах срока, указанного в талоне.
- Обмен товара у продавца возможен в течение 14 дней с даты продажи, если изделие не было в употреблении, сохранен товарный вид изделия и упаковки, потребительские свойства, ярлыки, а также доказательства приобретения товара у данного продавца.



BRIMA



5

BRIMA

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ
ЛИЦЕВОЙ С САМОЗАТЕМНЯЮЩИМСЯ
СВЕТОФИЛЬТРОМ

Инструкция по эксплуатации



СЕРИЯ «BRIMA MEGA HA-1110o»

модели: BRIMA MEGA HA-1110o,
BRIMA MEGA HA-1110o-11, BRIMA MEGA HA-1110o-12,
BRIMA MEGA HA-1110o-13, BRIMA MEGA HA-1110o-15,
BRIMA MEGA HA-1110o-16, BRIMA MEGA HA-1110o-62,
BRIMA MEGA HA-1110o-40, BRIMA MEGA HA-1110o-41,
BRIMA MEGA HA-1110o-42, BRIMA MEGA HA-1110o-43,

Введение

Данная модель BRIMA MEGA HA-1110o (классическое черное исполнение) имеет различную цветовую гамму:

BRIMA MEGA HA-1110 o-00	BRIMA MEGA HA-1110 o (черная)
BRIMA MEGA HA-1110 o-04	BRIMA MEGA HA-1110 o-05
BRIMA MEGA HA-1110 o-11	BRIMA MEGA HA-1110 o-12
BRIMA MEGA HA-1110 o (синяя)	BRIMA MEGA HA-1110 o-13
BRIMA MEGA HA-1110 o (красная)	BRIMA MEGA HA-1110 o-14
BRIMA MEGA HA-1110 o-15	BRIMA MEGA HA-1110 o-16
BRIMA MEGA HA-1110 o-20	BRIMA MEGA HA-1110 o-21
BRIMA MEGA HA-1110 o-22	BRIMA MEGA HA-1110 o-23
BRIMA MEGA HA-1110 o-30	BRIMA MEGA HA-1110 o-31
BRIMA MEGA HA-1110 o-32	BRIMA MEGA HA-1110 o-33
BRIMA MEGA HA-1110 o-40	BRIMA MEGA HA-1110 o-41
BRIMA MEGA HA-1110 o-42	BRIMA MEGA HA-1110 o-43
BRIMA MEGA HA-1110 o-44	BRIMA MEGA HA-1110 o (BO)
BRIMA MEGA HA-1110 o-45	BRIMA MEGA HA-1110 o (MO)
BRIMA MEGA HA-1110 o-46	BRIMA MEGA HA-1110 o (Flag)
BRIMA MEGA HA-1110 o-50	BRIMA MEGA HA-1110 o-62
BRIMA MEGA HA-1110 o-63	BRIMA MEGA HA-1110 o-64
BRIMA MEGA HA-1110 o-70	BRIMA MEGA HA-1110 o-80
BRIMA MEGA HA-1110 o-90	BRIMA MEGA HA-1110 o-91
BRIMA MEGA HA-1110 o-92	BRIMA MEGA HA-1110 o-93
BRIMA MEGA HA-1110 o-94	BRIMA MEGA HA-1110 o-95
BRIMA MEGA HA-1110 o-96	BRIMA MEGA HA-1110 o-97
BRIMA MEGA HA-1110 o-98	BRIMA MEGA HA-1110 o-99
BRIMA MEGA HA-1110 o-100	BRIMA MEGA HA-1110 o-101
BRIMA MEGA HA-1110 o-102	BRIMA MEGA HA-1110 o-103
BRIMA MEGA HA-1110 o-104	BRIMA MEGA HA-1110 o-105

Щитки защитные лицевые с самозатемняющимся светофильтром работают в режиме автоматического изменения света, является новой высокотехнологичной продукцией, которая сочетает технологии спектральной фильтрации фотоэлектрического индуктивного управления ЖК – оптического преобразования. Самозатемняющейся автоматизацией светофильтр на основе принципа фотоэлектрической индукции принимает электродуговой свет, и жидкие кристаллы переходят из светлого состояния в темное, а после завершения сварки автоматически переходят в светлое состояние из темного. Таким образом, это обеспечивает защиту глаз и кожи лица оператора от вредных воздействий дугowego света, инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Устройство и принцип работы

1. Две батареи типа AAA (съемные) и солнечные элементы используются в качестве 2-х источников питания (Рис.1 п.13).
2. Регулировка степени затемнения плавная, осуществляется путем переключения на внешней боковой поверхности маски. Регулировка чувствительности и скорости просветления плавная, путем настройки ручек на внутренней стороне маски.
3. Технология фотоэлектрической индукции, высококачественный ЖК и спектральный светофильтры обеспечивают четкое поле зрения и эффективную защиту сварщика.
4. Эффективно защищает глаза от повреждения дугowym светом.
5. Степень просветления светофильтра составляет DIN 4,5.
6. Продукция может нормально использоваться при температуре от -20°C до +65°C, она подходит для электродуговой, плазменной сварки и резки.
7. Сбалансированная и легкая конструкция. Плавно регулируемый наголовник обеспечивает удобное ношение и снижает усталость.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед началом работы:

- 1.1. Проверьте и удалите внешнюю защитную пленку светофильтра.
- 1.2. Если продукция не используется в течение длительного времени, надо проверить состояние работы светофильтра, также необходимо обеспечить перезарядку, через солнечный элемент и замену сменных батарей.
- 1.3. Если продукция не используется в течение длительного времени, проверьте и протрите внутреннюю и внешнюю защитные оболочки линз, следует обратить большое внимание на чистоту датчиков электродугового света.
- 1.4. Проверьте износ или повреждение всех компонентов перед использованием. Если обнаружили царапину или трещину светофильтра и защитного стекла, надо сразу же заменить, чтобы избежать повреждения глаз и лица.
- 1.5. Проверьте срабатывание затемнения перед использованием маски каждый раз.

1.6. Отрегулируйте параметры затемнения в соответствии с видами сварочной технологии и сварочными токами.

2. Выбор номера затемнения.

2.1. Можно настроить степень затемнения в области от 8,5 до 12,5 DIN. Ручка регулировки степени затемнения находится на внешней стороне маски (Рис.1 п.5). Установите нужный номер затемнения путем вращения ручки.

2.2. Выберите подходящий номер затемнения из таблицы ниже в соответствии с видами сварочного аппарата и сварочными токами.

3. Скорость просветления.

3.1. Скорость просветления обозначает время перехода светофильтра из темного состояния в светлое состояние в соответствии с токами сварки и интенсивности остального света. Данный параметр настраивается путем регулировки ручки «DELAY» (Рис.1 п.12).

- Выберите минимальное время задержки просветления для точечной сварки или сварки короткими швами.
- Выберите максимальное время задержки просветления для сварки с большими токами или в случае наличия солнечного света.
- Для большинства видов сварки в помещениях или на открытом воздухе установите среднее значение скорости просветления.

4. Чувствительность

4.1. В соответствии с технологией сварки и светом окружающей среды, настройка чувствительности выполняется путем регулировки ручки «SENSITIVITY» (Рис.1 п.11).

- Выберите минимальное значение чувствительности для сварки большим током, сварки в светлых условиях или сварки со вмешательством других источников света.
- Выберите максимальное значение чувствительности для сварки на малых токах, сварки в темных условиях и MIG/MAG сварки.
- Выберите среднее положение для большинства видов сварки в помещениях или на открытом воздухе.

5. Проверка

5.1. Для проверки работоспособности светофильтров, нужно переключить регулировку степени затемнения в любое положение от 8,5 до 12,5 и поднести сенсор светофильтра к любой обычной лампе накаливания, мощностью более 40 Вт.

Схема устройства сварочной маски

- 1) Маска;
- 2) Наголовник;
- 3) Устройство регулировки затяжки наголовника;
- 4) Устройство регулировки наклона наголовника;
- 5) Ручка регулировки затемнения светофильтра;
- 6) Внешнее защитное стекло;
- 7) Солнечный элемент;
- 8) Корпус светофильтра;
- 9) Рамка светофильтра;
- 10) ЖК дисплей;
- 11) Регулировка чувствительности «SENSITIVITY»;
- 12) Регулировка скорости просветления «DELAY»;
- 13) Гнездо для батарей типа AAA (2шт).

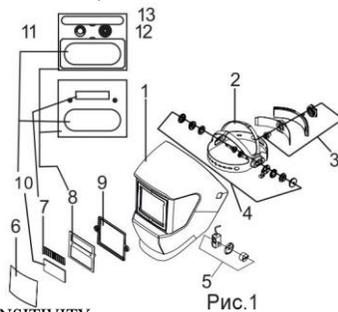


Рис.1

Регулировка наголовника

1. Наголовник маски имеет 3 степени регулировки на голове – 2 регулировки по глубине посадки на голове и 1 регулировку по диаметру головы. Вращайте шестерню в ленте наголовника, таким образом, можно регулировать диаметр ленты.
2. На боковой стороне сварочной маски существуют фиксированные отверстия. Можно изменить угол зрения путем регулировки положения ленты в фиксированных отверстиях.
3. Можно изменить угол подъема маски путем регулировки степени затяжки винтов на двух сторонах маски. Лучший угол в ходе сварки – прямая линия между глазами и точкой сварки, перпендикулярная к светофильтру.

Техническая обслуживание и уход.

1. Очистить светофильтр бумажным полотенцем, салфеткой для очистки объектива или чистой тканью с чистящим средством.
2. Очистить корпус сварочной маски и ленту наголовника.

3. При необходимости заменить внутренне и внешнее защитные стёкла, и накладку наголовника, впитывающую пот. Не разбирайте сварочный светофильтр самостоятельно.

4. Нельзя производить очистку маски и светофильтра при помощи едкого раствора, кислот, абразивных материалов или бензина.

Правила хранения и транспортировки.

1. Хранить сварочный щиток необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40°C..+75°C и относительной влажностью воздуха не более 80% при 25°C

2. При длительном хранении изделия необходимо один раз в 6 месяцев производить проверку состояния изделия и при необходимости производить ремонт и замену элементов.

3. Сварочные щитки можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки по ГОСТ 15150-89.

Внимание

1. Автоматический светофильтр не предназначен для ацетиленовой или кислородной сварки.
2. Не надо хранить сварочную маску и светофильтр близко с горячими источниками или в помещениях с большой влажностью.
3. Не вскрывайте самостоятельно корпус светофильтра.
4. Надо проверять выбор режима работы маски перед эксплуатацией.
5. Необходимо установить защитное стекло на внешней поверхности корпуса светофильтра, в противном случае при работе можно повредить светофильтр.
6. Изменение или замена сварочной маски и светофильтра на другие марки запрещена.
7. Если во время сварки светофильтр не переходит в темное состояние, надо сразу же прекратить использование, проверить очистку и заряд светофильтра.
8. Не надо чистить светофильтр с помощью спирта, бензина или растворителя, нельзя мочить корпус светофильтра в воде.
9. При низкой температуре окружающей среды, скорость реакции ЖК светофильтра снижается, однако это не влияет на характеристики защиты, внесите изменения в установленные режимы работы.
10. В случае повреждения или царапины светофильтра глаза и лицо могут получить значительные ожоги.
11. После повреждения или царапины защитного стекла надо сразу же заменить его. Во время замены надо предотвращать контакт поверхности светофильтра с твердыми предметами, чтобы избежать его повреждения.
12. Регулярно очищать поверхность светофильтра, датчик и солнечную батарею.
13. Сварочный щиток не может выдержать сильный удар и уберечь от повреждения лица при взрыве или едких испарениях.
14. Щиток и светофильтр утилизируются после окончания срока эксплуатации согласно нормам страны использования, как промышленные отходы класса опасности 0. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в центр утилизации.

ВНИМАНИЕ: несоблюдение указанных выше предупреждений может привести к серьезному вреду для здоровья.

Факт	Причина	Решение
Фильтр не срабатывает или мерцает	Стекло-протектор загрязнено или повреждено	Очистить или заменить его
	Сенсор дуги загрязнен	Очистить его
	Низкое сварочное напряжение	Установить чувствительность на минимум
Медленная реакция	Разряженная батарея	Зарядить светофильтр или заменить
	Низкая окружающая температура	Не использовать при температурах ниже -20°C.
Фильтр не чист	Скорость просветления выставлена на минимум	Изменить настройку
	Стекло-протектор загрязнено или повреждено	Очистить или заменить его
Маска не фиксируется в нужном положении	Не удалена защитная пленка	Удалить защитную пленку
	Линза фильтра имеет разводы	Протереть фильтр и защитные стекла со всех сторон
	Плохо затянуты крепежные гайки	Затянуть крепежные гайки