



**КОРВЕТ-403**

ООО"Энкор-Инструмент-Воронеж"

## **СТАНОК ТОКАРНЫЙ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Артикул 20403**

**РОССИЯ ВОРОНЕЖ**

**[www.enkor.ru](http://www.enkor.ru)**

**Уважаемый покупатель!**

Вы приобрели малогабаритный токарный станок с регулируемой скоростью, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ». Перед вводом в эксплуатацию токарного станка внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования станка.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНКА
4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
  - 4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с токарным станком
  - 4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности при работе с токарным станком
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
  - 5.1. Электрические соединения. Требования к шнуре питания
  - 5.2. Требования к двигателю
6. РАСПАКОВКА
7. УСТРОЙСТВО СТАНКА
8. МОНТАЖ И СБОРКА СТАНКА
9. РЕГУЛИРОВКА
  - 9.1. Регулировка перемещения поворотного суппорта
  - 9.2. Регулировка перемещения поперечного суппорта
  - 9.3. Регулировка биения шпинделя
  - 9.4. Регулировка перемещения ходовых винтов суппортов
10. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  - 10.1. Подготовка к работе
  - 10.2. Включение
  - 10.3. Точение
  - 10.4. Точение с автоматической подачей
  - 10.5. Изменение частоты вращения шпинделя
  - 10.6. Замена шестерен для нарезания резьбы
  - 10.7. Нарезание резьбы
  - 10.8. Индикатор нарезания резьбы
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  - 11.1. Обслуживание
  - 11.2. Схема смазки
12. Рекомендуемые приспособления и инструмент.
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
16. СХЕМА СТРОПОВКИ
17. ДЕТАЛИ И СХЕМЫ СБОРКИ ТОКАРНОГО СТАНКА "КОРВЕТ 403"

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации малогабаритного токарного станка модели "**КОРВЕТ 403**".

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры станка приведены в табл. 1

*Таблица 1.*

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение питания, В	$220 \pm 22$
Частота сети, Гц	50
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Тип двигателя	асинхронный
Частота вращения шпинделя, об/мин	100;250;350;500; 900;1800
Максимальное расстояние между центрами станка, мм	750
Максимальный диаметр обработки над станиной мм	220
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	20
Конус шпинделя	Morse №3
Конус задней бабки	Morse №2
Ход поперечного суппорта, мм	110
Ход поворотного суппорта, мм	50
Шаг нарезаемой резьбы (метрическая), мм	0.5 -3.0
Шаг нарезаемой резьбы (дюймовая), витков/дюйм	8 -56
Автоматическая подача, мм./оборот	0,11 -0,30
Ходовой винт (шаг х диаметр), мм	1,5 x15
Рекомендуемая глубина токения за один проход, мм	0,2
Максимальная глубина токения за один проход, мм	0,3
Максимальный размер державки резца, мм	13x13
Диаметр патрона, мм	100
Биение шпинделя (радиальное), мм	0,01
Габариты станка L x W x H, мм	1250x480x475
Уровень звука, дБА	не более 80
Масса, кг	120

2.1.1. По электробезопасности станок модели "КОРВЕТ 403" соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству»

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Токарный станок модели "КОРВЕТ 403" (далее станок) предназначен для токарной обработки металла и всех видов пластмасс.
- 1.2. Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
- 1.3. Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
  - температура окружающей среды от 1 до 35 °C;
  - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C.
- 1.4. Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов. Станок должен прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за сконденсированной влаги на деталях электродвигателя.
- 1.5. Приобретая станок, проверьте его работоспособность, комплектность, наличие гарантийных талонов в руководстве по эксплуатации, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока при наличии на них даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца.
- 1.6. После продажи станка претензии по некомплектности не принимаются.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНКА

**В комплект поставки входит:**

(Рис.1а,1б):

A. Токарный станок	J. Шестерня 60Т	1 шт.
B. Поддон	K. Комплект шестигранных ключей	4 шт.
C. Ключ патрона	L. Маслёнка	1 шт.
D. Ось ручки	M. Отвёртка	2 шт.
E. Ручка пластиковая	N. Кулачки обратные (1 комплект)	3 шт.
F. Комплект шестерней для нарезания резьбы	O. Ключ рожковый	2 шт.
13 шт.	P. Центр задней бабки, Морзе 2	1 шт.
G. Инструментальный ящик	Q. Центр передней бабки, Морзе 3	1 шт.
H. Ручка рычага натяжения	Руководство по эксплуатации	1 шт.
I. Ключи для смены трёхкулачкового патрона	Упаковка	1 шт.
2 шт.	Код для заказа	20403

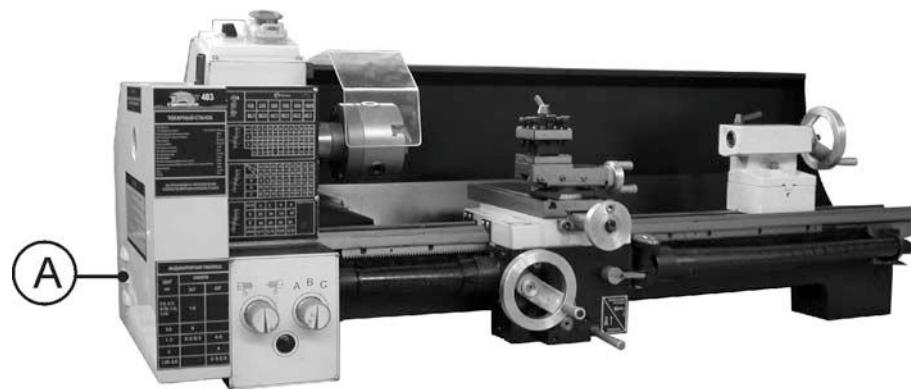


Рис.1а


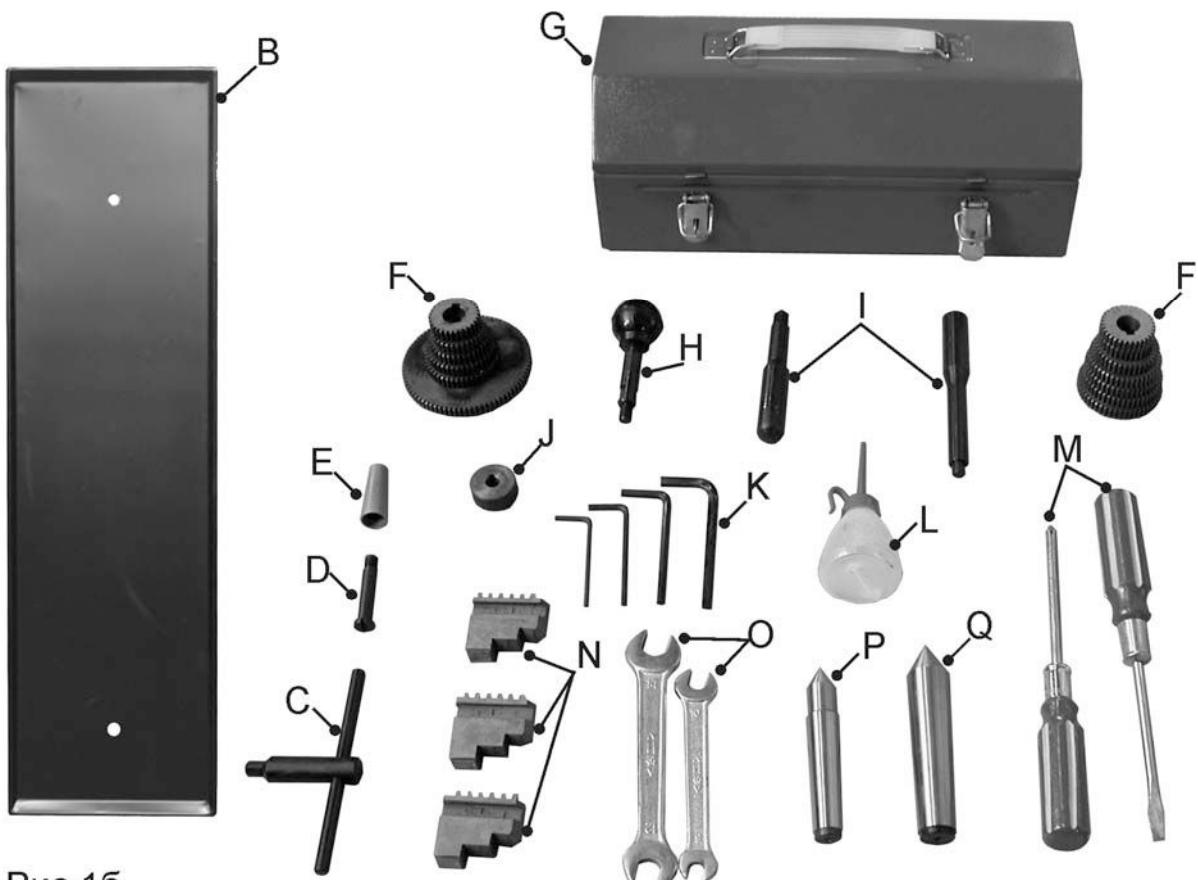


Рис.1б

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТОКАРНОГО СТАНКА "КОРВЕТ403"

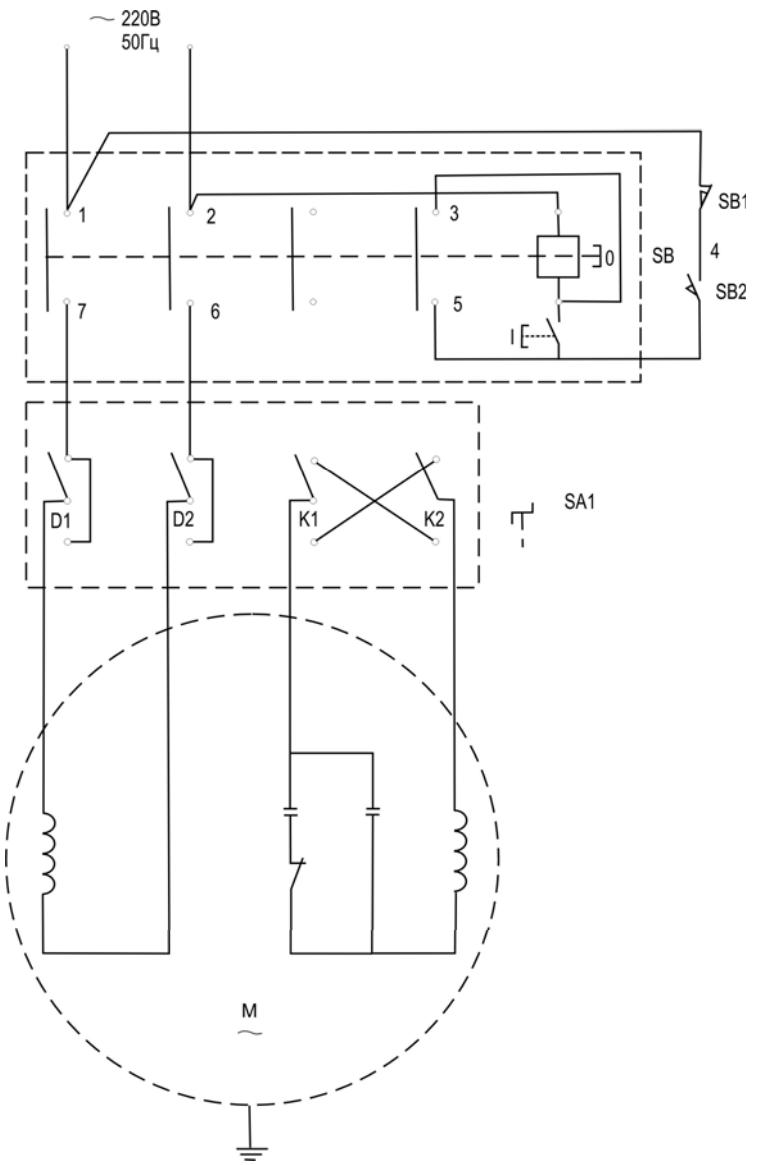

### Описание работы электрической схемы

Станок подключается к розетке сети 220В, 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.

Для включения станка необходимо:

- установить защитный щиток в рабочее положение (в крайне нижнее) SB2;
- освободить кнопку аварийного отключения станка SB1, сдвинув крышку в сторону;
- выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1;
- включить станок нажатием зелёной кнопки SB.

Выключить станок можно четырьмя способами:

- переключатель SA1 установить в нейтральное положение;
- откинуть защитный щиток в верхнее положение;
- нажать кнопки аварийного отключения;
- отключить вилку из розетки.

В любом случае, для возобновления работы включить вращение можно только так, как описано выше. Поэтому для временного отключения вращения пользуйтесь SA1, установив в нейтральное положение. Кнопку аварийного отключения используйте по назначению.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### 4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе со станком

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не подключайте станок к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями и поэтапно не пройдете все пункты настройки и регулировки станка.

#### 4.1.1. Ознакомьтесь с Вашим станком

4.1.2. Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

4.1.3. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать станок убедитесь, что все используемые при настройке инструменты удалены со станка.

4.1.4. Место проведения работ станка должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование станка в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.

4.1.5. **Запрещается** эксплуатация станка в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг станка.

4.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок.

4.1.7. Не перегружайте станок. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если Вы будете выполнять её так, чтобы станок не перегружался.

4.1.8. Используйте станок только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций станка, а также использование станка для работ, на которые он не рассчитан.

4.1.9. Одевайтесь правильно. При работе на станке не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали станка. Всегда работайте в нескользящей обуви и убирайте назад длинные волосы.

4.1.10. Всегда работайте в защитных очках: обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам; работайте с применением наушников для уменьшения воздействия шума.

4.1.11. При работе стойте на диэлектрическом коврике.

4.1.12. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку пыль при обработке некоторых материалов (чугун, стеклотекстолит и т.д.) может вызывать аллергические осложнения.

4.1.13. Сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и агрегатами и не опирайтесь на работающий станок.

4.1.14. Контролируйте исправность деталей станка, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установок под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

4.1.15. Содержите станок в чистоте, в исправном состоянии, правильно его обслуживайте.

4.1.16. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию станка отсоедините вилку шнура питания станка из розетки электросети.

4.1.17. Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим. Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая.

4.1.18. Не оставляйте станок без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите станок, дождитесь полной остановки двигателя и отсоедините шнур от сети.

4.1.19. Перед первым включением станка обратите внимание на правильность сборки и надежность установки станка.

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на станке. Для исключения возможности поражения электрическим током не подвергайте станок воздействию повышенной влажности.

4.1.20. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе станка, немедленно прекратите его эксплуатацию.

4.1.21. Не допускайте неправильную эксплуатацию шнура. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, от попадания масла и воды и повреждения об острые кромки.

4.1.22. После запуска станка дайте ему поработать некоторое время на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите станок, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте станок до выявления и устранения причины неисправности.

4.1.23. Не работайте на станке, если принимаете лекарства, или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

### 4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности при работе с токарным станком

4.2.1. Никогда не выполняйте токарную операцию, если не установлены защитные кожухи или крышки вращающихся узлов и элементов и элементов электропроводки, предусмотренные инструкцией.

4.2.2. Никогда не выполняйте точение глубже, чем 0.3 мм. за один проход.

4.2.3. Обеспечивайте необходимое крепление и положение резца в резцедержателе.

4.2.4. Не допускайте наматывание стружки на резец и обрабатываемую заготовку.

4.2.5. Не допускайте попадания стружки на ходовой винт.

4.2.6. Обеспечивайте надёжное крепление обрабатываемой детали.

4.2.7.. Останавливайте станок, проверяйте состояние крепления и положения всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов станка после 50 часов наработки.

4.2.8. Не форсуйте режим работы, рекомендованный для данной операции.

4.2.9. Не обрабатывайте отлитые заготовки с необрязанными литниками и приливами, с раковинами и остатками формовочной смеси.

4.2.10. Используйте только заточенный режущий инструмент, соответствующий предполагаемой операции.

- 4.2.11. Не пытайтесь остановить патрон или заготовку руками.  
 4.2.12. Не вставляйте ключ в не остановившийся патрон.  
 4.2.13. Не включайте станок с вставленным в патрон ключом или незакрепленной заготовкой.  
 4.2.14. Не включайте и не выключайте станок при не отведенном от заготовки резце.  
 4.2.15. При работе задняя бабка должна быть закреплена или, если это соответствует данной операции, снята.  
 4.2.16. Не допускайте скопление стружки в поддоне станка.  
 4.2.17. Стружку из поддона убирайте при помощи крючка и щётки.  
 4.2.18. При Т.О. не допускайте попадания смазочных материалов на кнопки и рычаги управления.  
 4.2.19. Убирайте со станка обтирочную ветошь.  
 4.2.20. Производите измерения обрабатываемой детали при помощи мерительных приборов и инструментов только после полной остановки патрона и приводов суппорта и каретки.  
 4.2.21. К работе со станком допускаются подготовленные и имеющие опыт работы на токарных металлообрабатывающих станках рабочие.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

**ВНИМАНИЕ:** Проверьте соответствие напряжения источника питания и соединений требованиям Вашего станка. Для этого достаточно взглянуть на табличку с техническими данными на двигателе станка.

### 5.1. Электрические соединения. Требования к шнтуру питания

- 5.1.1. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.  
 5.1.2. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный Сервисный центр.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Этот станок предназначен для использования только в сухом помещении. Не допускайте установку станка во влажных помещениях.

### 5.2 Требования к двигателю

**ВНИМАНИЕ!** Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте двигатель от стружки и пыли. Таким образом обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

- 5.2.1. Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите станок. Отсоедините вилку шнура питания станка от розетки и попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

- 5.2.2. Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если:

- двигатель постоянно перегружается;
- колебания напряжения сети в пределах  $\pm 10\%$  относительно номинального значения не влияют на нормальную работу станка. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.

**5.2.3. Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый ток.**

5.2.4. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования этого станка необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединен станок, и вилкой штепсельного разъёма станка. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку с заземляющим контактом, а на другом – розетку, совместимую с вилкой Вашего станка.

**Предупреждение:** Станок должен быть заземлен.

Длина подводящих проводов	Необходимое поперечное сечение медных проводов
До 15м	1,5 мм <sup>2</sup>

## 6. РАСПАКОВКА


- 6.1. Откройте коробку, извлеките станок и все комплектующие детали.  
 6.2. Проверьте комплектность станка согласно пункту 3.  
**ВНИМАНИЕ:** На некоторые детали нанесено защитное покрытие. Для обеспечения правильной сборки и работы снимите защитное покрытие уайт-спиритом с помощью мягкой салфетки. Растворители могут повредить поверхность. Для очистки окрашенных, пластмассовых и резиновых деталей используйте мыло и воду. Тщательно протрите все детали чистой, сухой салфеткой и слегка смажьте жидким маслом все обработанные поверхности.  
 6.3. При установке и перемещении станка рекомендуется использовать подъемные механизмы и стропы грузоподъемностью не менее 120 кг (см. схему строповки, раздел 16).

## Узел станины

\* - позиция по схеме сборки


№*	Код	Наименование	Кол-во
1	201150	Станина	1
2	201392	Планка	1
3	201153	Винт M4x8	6
4	201393	Винт ходовой	1
5	201155	Опора	1
6	201156	Масленка M6	1
7	201157	Винт M6x20	2
8	201158	Гайка	1
9	201159	Винт M8x6	1
10	201160	Штифт 8x28	4
11	201161	Гайка M8	4
12	201162	Винт M6x25	4
13	201163	Шайба пружинная Ф6	4
14	201164	Гайка M6	4

Схема сборки узла станины

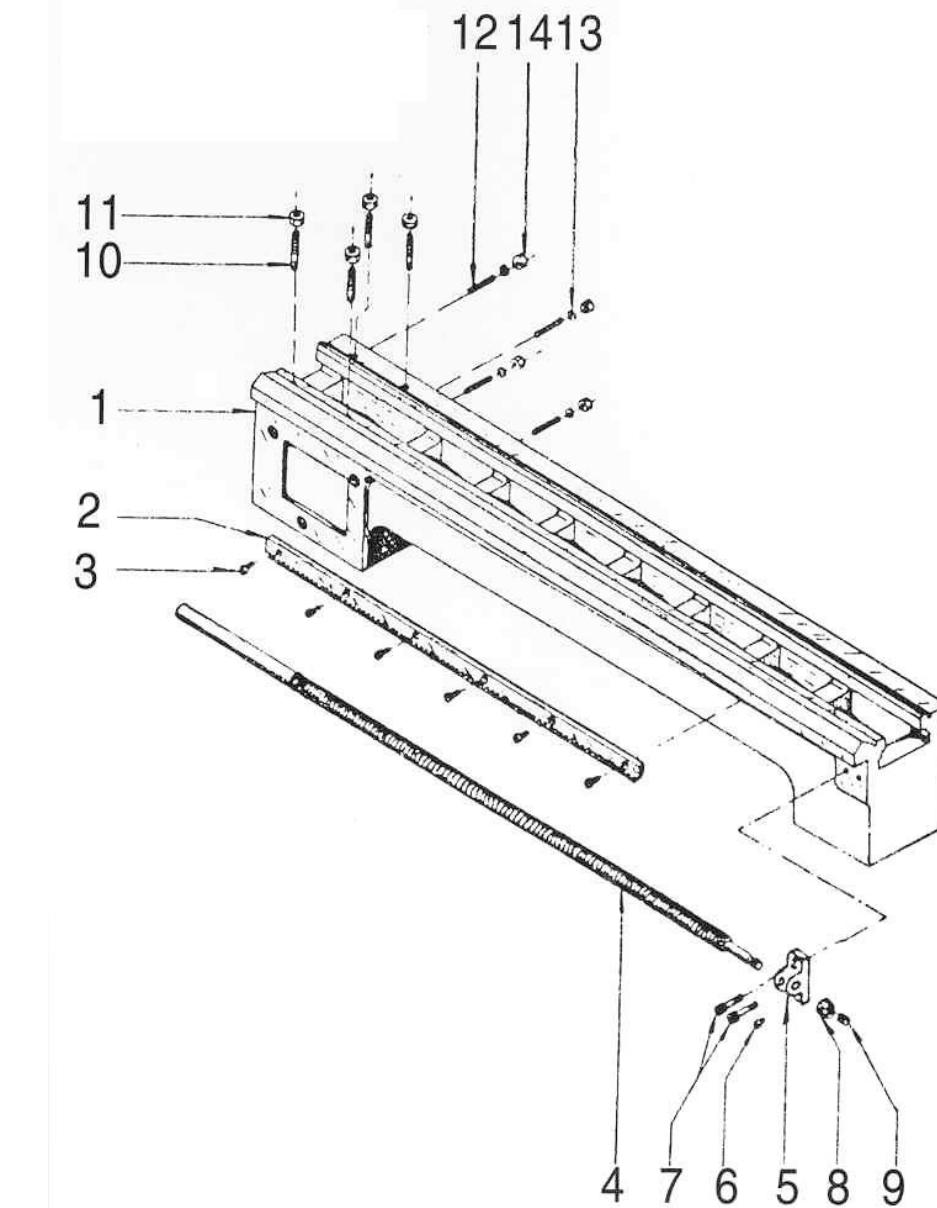


**Узел задней бабки****\*- позиция по схеме сборки**

№*	Код	Наименование	Кол-во
1	201126	Пиноль	1
2	201127	Винт	1
3	201128	Втулка	1
4	201129	Втулка	1
5	201130	Маховик	1
6	201131	Ручка фиксирующая	1
7	201132	Зажим	1
8	201133	Штифт направляющий 5x10	1
9	201134	Лимб	1
10	201135	Пружина	1
11	201136	Гайка	1
12	201137	Корпус задней бабки	1
13	201138	Основание задней бабки	1
14	201139	Винт M8x25	2
15	201140	Ручка	1
16	201141	Винт	1
17	201142	Шпонка 3x13	1
18	201143	Винт M8x8	1
19	201144	Заклепка	2
20	201145	Масленка M6	1
21	201146	Плата зажимная	2
22	201147	Гайка M6	1
23	201148	Винт	1
24	201149	Шайба Ф8	

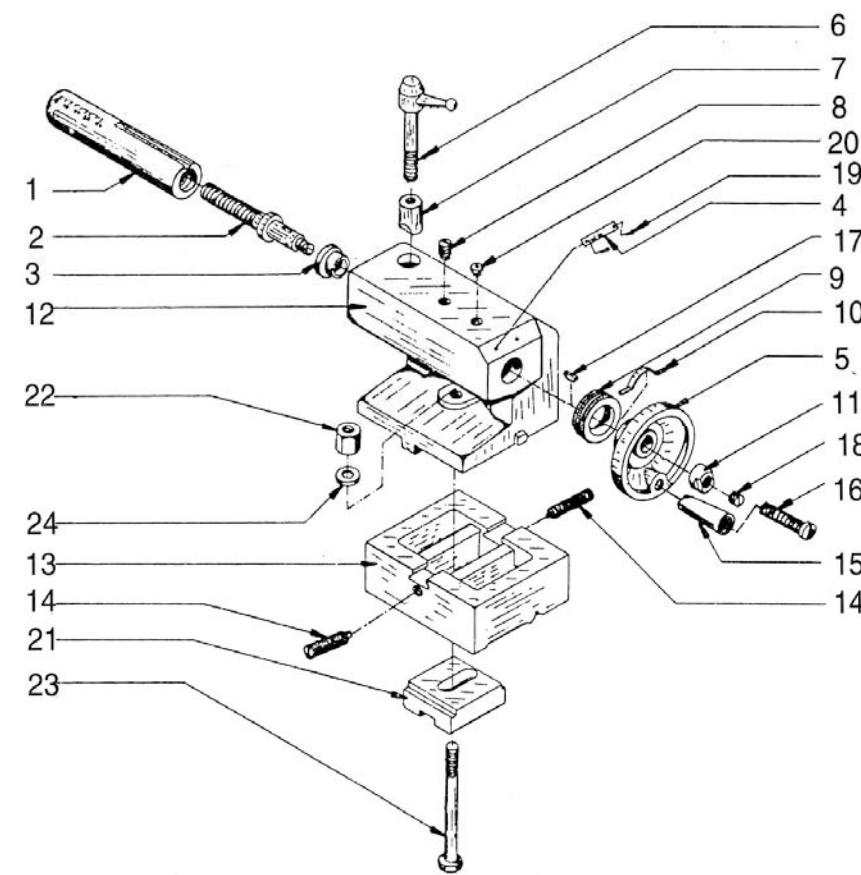**Схема сборки узла задней бабки****7. УСТРОЙСТВО СТАНКА**

- 7.1. Станок состоит из следующих сборочных единиц и деталей (Рис.2)**
1. Ручка переключения направления автоматической подачи
  2. Кожух гитары
  3. Таблица настройки гитары
  4. Рычаг натяжения ремня
  5. Передняя бабка
  6. Переключатель направления вращения шпинделя
  7. Аварийный выключатель
  8. Кулакчи трёхкулачкового патрона
  9. Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
  10. Резцодержатель
  11. Ручка фиксации резцодержателя
  12. Суппорт поворотный
  13. Поперечный суппорт
  14. Центр задней бабки
  15. Пиноль задней бабки
  16. Ручка фиксации положения пиноли
  17. Задняя бабка
  18. Маховик перемещения пиноли
  19. Гайка фиксации положения задней бабки
  20. Станина
  21. Поддон для стружки
  22. Ходовой винт подачи каретки
  23. Индикатор нарезания резьбы
  24. Каретка
  25. Ручка управления разъёмной гайкой ходового винта
  26. Рычаг включения автоматической подачи
  27. Маховик подачи поворотного суппорта
  28. Маховик подачи поперечного суппорта
  29. Маховик ручной подачи каретки
  30. Шпиндель
  31. Защитный щиток
  32. Ручка переключения скорости автоматической подачи
  33. Таблица нарезания резьбы

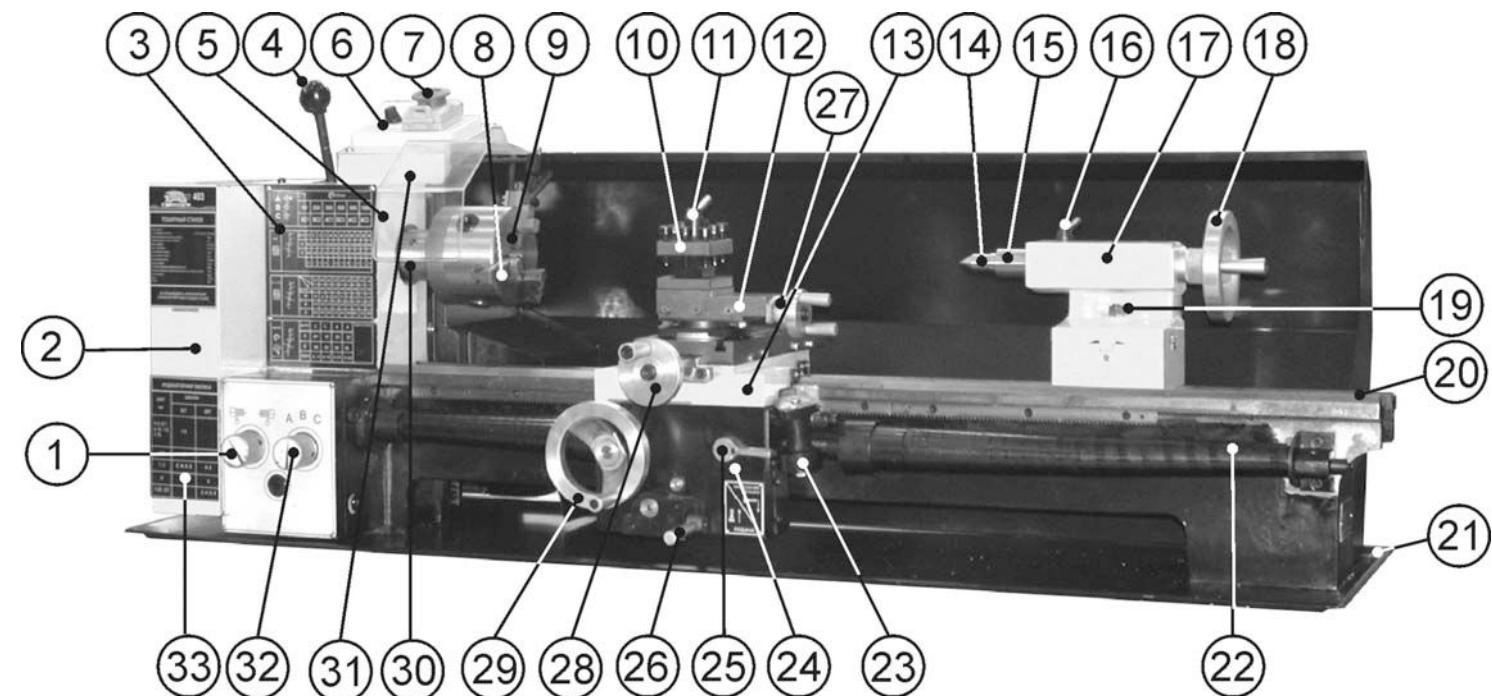**Рис. 2**

## 8. МОНТАЖ И СБОРКА СТАНКА

### ВНИМАНИЕ!

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СТАНОК ДО ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВСЕХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ**

- 8.1. Токарный станок должен устанавливаться на прочном, тяжелом верстаке достаточной высоты, чтобы оператору не приходилось наклоняться в процессе работы. Соблюдайте осторожность при перемещении станка с учетом его веса.
- 8.2. Настоятельно рекомендуем надежно закрепить станок болтами к прочному верстаку. Это повысит стабильность и, соответственно, безопасность работы.
- 8.3. Просверлите четыре отверстия на рабочей поверхности верстака и болтами с шайбами (не поставляются) прикрепите станок с поддоном к верстаку.
- 8.4. Установите пластиковую ручку (E) с осью ручки (D), Рис.1б, на маховик подачи поперечного суппорта (28), Рис. 2.
- 8.5. Регулировки каретки (24), поперечного суппорта (13) и поворотного суппорта (12) выполнены на заводе-изготовителе для обеспечения плавного движения в обоих направлениях. Если же станок разрегулировался во время транспортировки, см. раздел «регулировка», где описаны методы регулировки.
- 8.6. В конус пиноли (15) задней бабки (17) вставьте центр Морзе №2 (14), Рис. 2.
- 8.7. Установите ручку (h), Рис. 1б, на рычаг натяжения ремня (4), как показано на Рис. 2.

## 9. РЕГУЛИРОВКА

Ваш станок был собран и полностью отрегулирован на заводе-изготовителе. Во время транспортировки регулировки могут нарушиться, поэтому перед началом эксплуатации регулировки необходимо проверить вновь.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не выполняйте какие-либо регулировки при включенном станке. Это может привести к травме.**

### 9.1. Регулировка перемещения поворотного суппорта (Рис. 3,4)

9.1.1. Равномерно ослабьте все контргайки (37) и винты (36) клина (38). Закручивая винты (36), прилагайте одинаковый крутящий момент к каждому винту. Необходимо удерживать поворотный суппорт (12). Проверьте с помощью осторожного поворота маховика подачи поворотного суппорта (27) плавность и равномерность перемещения поворотного суппорта (12).

9.1.2. Если движение затруднено, вывинтите каждый регулировочный винт (36) только на одну четвертую оборота и затяните контргайки (37).

9.1.3. Проверьте регулировку еще раз, поворачивая маховик подачи поворотного суппорта (27). Движение должно быть равномерным и плавным по всей длине перемещения поворотного суппорта (12).

9.1.4. Если движение слишком свободное, закрутите все регулировочные винты на одну восьмую оборота и затяните контргайки (37). Проверьте еще раз.

9.1.5. Закрепите все контргайки (37), соблюдая осторожность, чтобы не сместить регулировочные винты (36) клина (38).

9.1.6. По окончанию регулировки полностью выдвиньте суппорт (12) и смажьте все сопрягаемые поверхности и резьбу ходового винта.

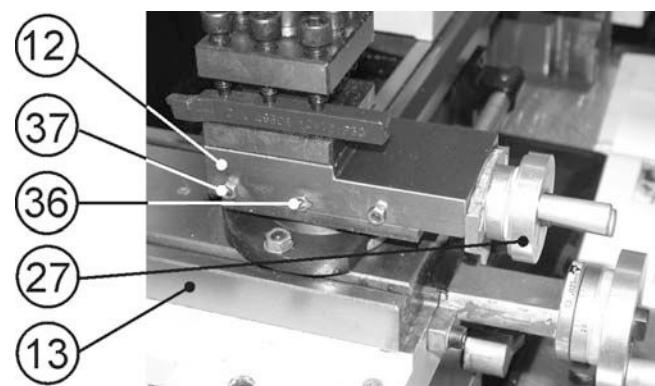


Рис.3

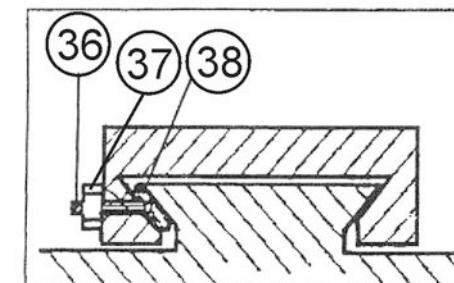


Рис.4


## Узел поворотного суппорта

### \*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	201092	Направляющая продольная	1
2	201093	База	1
3	201094	Клин	1
4	201095	Кольцо зажимное	1
5	201096	Диск со шкалой	1
6	201097	Гайка ходового винта	1
7	201098	Винт регулировочный	1
8	201099	Винт	1
9	201100	Т-винт	2
10	201101	Штифт	3
11	201102	Гайка	1
12	201103	Болт M8x30	1
13	201104	Винт M5x10	2
14	201105	Винт M6x12	3
15	201106	Винт M4x10	3
16	201107	Гайка M4	3
17	201108	Гайка M6	2

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
18	201109	Штифт стопорный 3x8	1
20	201110	Штифт стопорный 3x14	1
20	201111	Зажим инструмента	1
21	201112	Шайба Ф8	1
22	201113	Пружина	1
23	201114	Ходовой винт	1
24	201115	Фланец ходового винта	1
25	201116	Лимб	2
26	201117	Маховик	1
27	201118	Ручка	2
28	201119	Шпонка 3x13	1
29	201120	Пружина	1
30	201121	Гайка	1
31	201122	Винт M8x6	1
32	201123	Штифт стопорный 3x12	1
33	201124	Плита	1
34	201125	Штифт	1

### Схема сборки узла поворотного суппорта


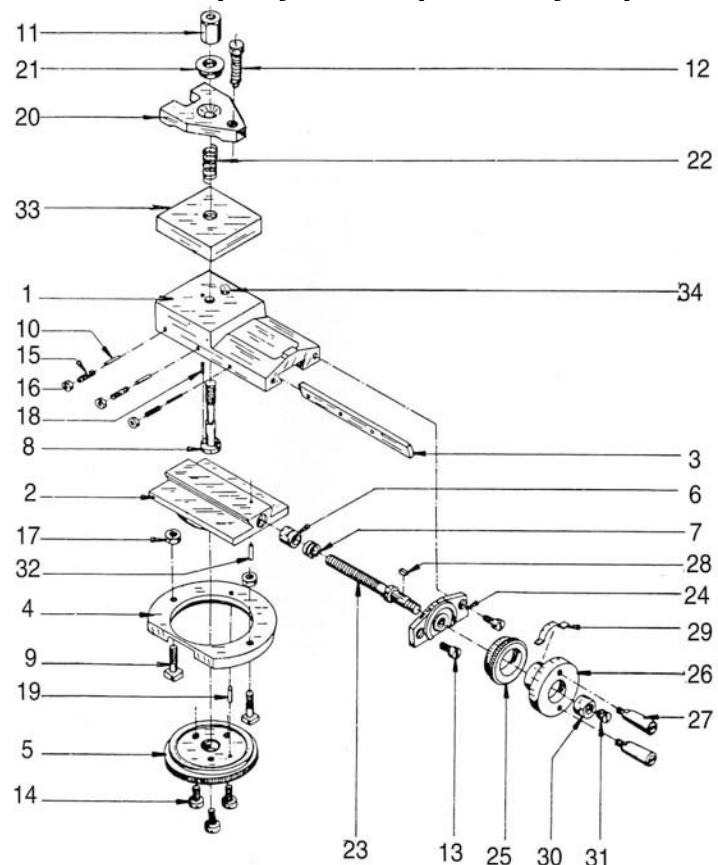


**Узел суппортов**


\*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	201053	Суппорт	1
2	201054	Поперечный суппорт	1
3	201055	Клин	1
4	201056	Гайка	1
5	201057	Ходовой винт	1
6	201058	Корпус	1
7	201059	Винт M5x16	2
8	201060	Пластина	1
9	201061	Заклепка 2x5	2
10	201062	Лимб нониуса	1
11	201063	Шпонка 3x13	1
12	201064	Пружина	1
13	201065	Маховик	1
14	201066	Гайка	1
15	201067	Винт M8x6	1
16	201068	Ручка	1
17	201069	Блок скользящий	1
18	201070	Втулка	1
19	201071	Винт M6x12	1
20	201072	Винт M4x8	1

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
21	201073	Штифт	3
22	201074	Винт M4x12	3
23	201075	Гайка M4	3
24	201076	Блок скользящий	1
25	201077	Шайба	3
26	201078	Винт M6x16	3
27	201079	Зажим	1
28	201080	Винт M6x20	1
29	201081	Гайка M6	1
30	201082	Винт M6x25	2
31	201083	Накладка	2
32	201084	Прижим накладки	2
33	201085	Винт M4x6	8
34	201086	Накладка	2
35	201087	Прижим накладки	2
36	201088	Масленка	1
37	201089	Винт M8x30	2
39	201090	Винт M6x25	2
40	201091	Фиксатор	1

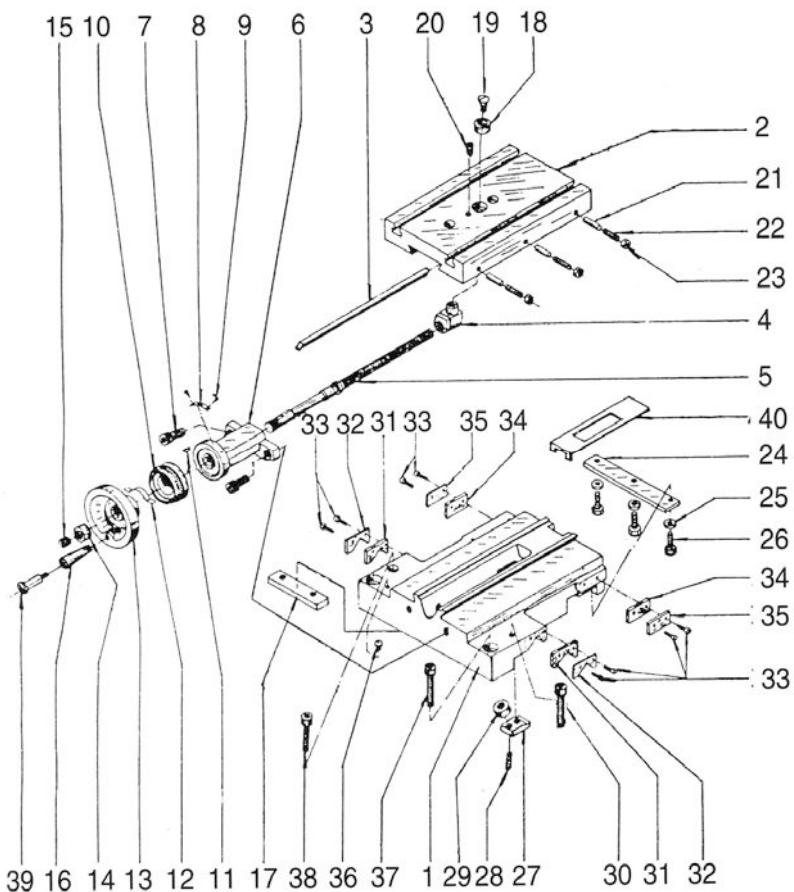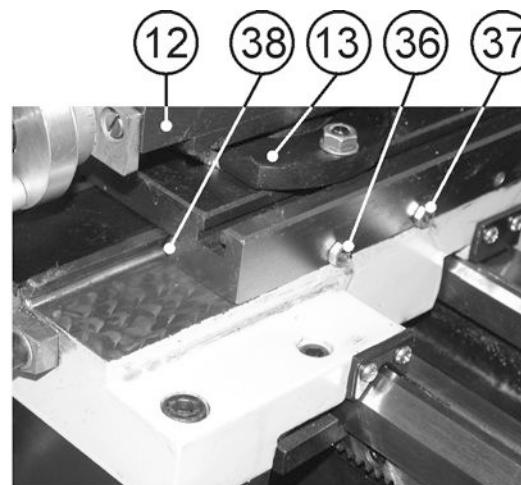**Схема сборки узла супортов****9.2. Регулировка перемещения поперечного суппорта (Рис. 4, 5)****Рис.5**

9.2.1. Регулировка поперечного суппорта (13) выполняется также как поворотного (см. п. 9.1).

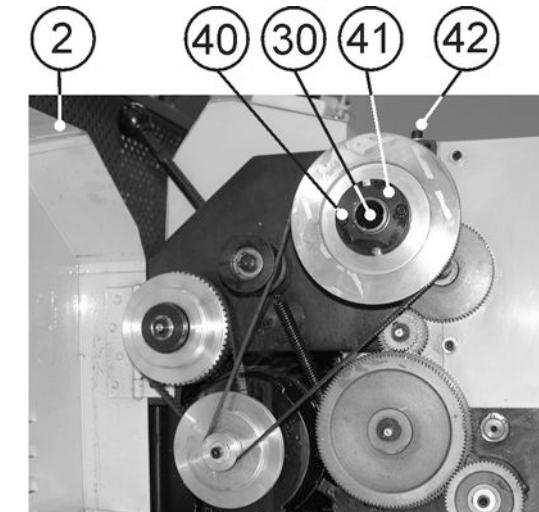**Очень важно правильно произвести регулировку поперечного и поворотного суппортов, чтобы их движение было плавным. Неправильная регулировка окажет серьезное влияние на качество работы.****9.3. Регулировка биения шпинделя (Рис. 6)****Рис.6****ВНИМАНИЕ: Чрезмерное затягивание подшипников может привести к их разрушению.**

9.3.2. Ослабьте болт (42), откройте кожух гитары (2). Ослабьте два фиксирующих болта (40), проверяя вращение шпинделя (30). Закручивайте гайку (41) до исчезновения люфта. При этом, шпиндель (30) должен вращаться свободно. Зафиксируйте положение гайки (41) двумя фиксирующими болтами (40), закройте кожух гитары (2), зафиксируйте положение кожуха гитары (2) болтом (42).

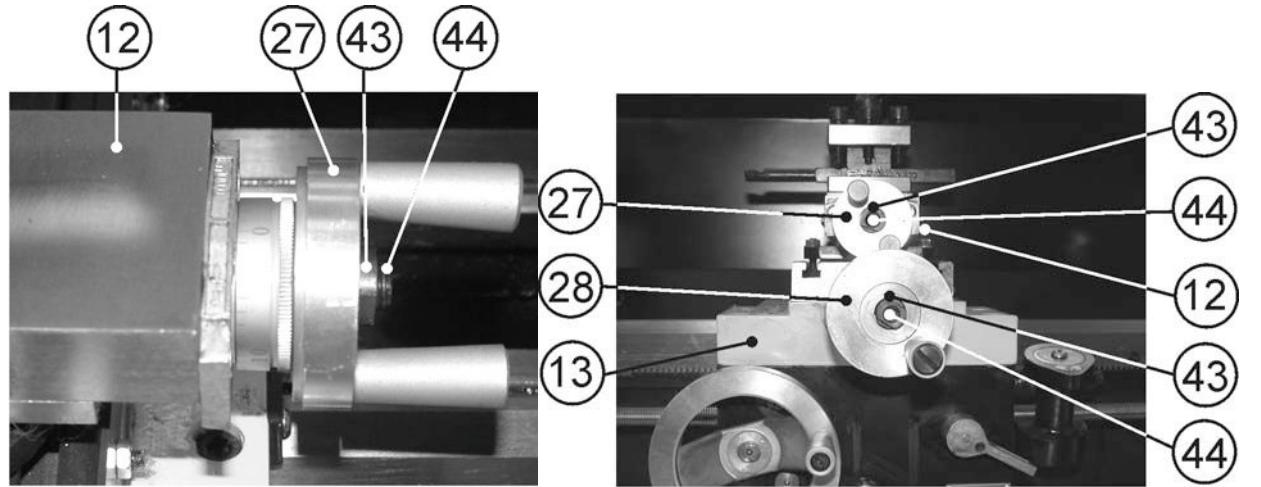


Рис.7

Рис.8

**9.4. Регулировка перемещения ходовых винтов суппортов (Рис. 7, 8)**

9.4.1. Для регулировки перемещения ходового винта поворотного суппорта (12) необходимо: ослабить фиксацию гайки (43) поворотом винта (44) против часовой стрелки. Вращая гайку (43) по часовой стрелке, выберите люфт. Вращение маховика подачи поворотного суппорта (27) должно быть свободным и плавным. Поворотом против часовой стрелки винта (44) зафиксируйте положение гайки (43), Рис.7.

9.4.2. Регулировка перемещения ходового винта поперечного суппорта (13), Рис.8, выполняется также как и регулировка перемещения ходового винта поворотного суппорта (12) (См. п. 9.4.1).

**10. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****10.1. Подготовка к работе (Рис. 2)**

10.1.1. Перед включением станка убедитесь в том, что переключатель направления вращения шпинделья (6) находится в нейтральном положении.

10.1.2. Маховиком подачи поперечного суппорта (28) и маховиком ручной подачи каретки (29) отведите резец достаточно далеко от патрона (9) и заготовки.

10.1.3. Установите рычаг включения автоматической подачи (26) в положение ВЫКЛ. (вниз).

10.1.4. При помощи Т-образного ключа патрона (N) раздвиньте кулачки (8) трёхкулачкового самоцентрирующегося патрона (9), вставьте заготовку и при помощи Т-образного ключа патрона (N) зажмите заготовку в трёхкулачковом самоцентрирующемся патроне (9). Извлеките Т-образный ключ патрона (N) из гнезда трёхкулачкового самоцентрирующегося патрона (9), Рис. 9.

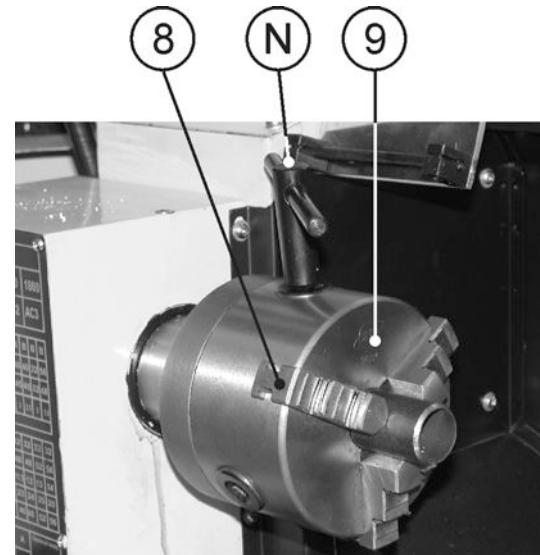


Рис.9

10.1.5. Для замены кулачков (8) вставьте Т-образный ключ (N) в трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон (9). Вращая Т-образный ключ (N) против часовой стрелки, полностью разожмите кулачки (8) трёхкулачкового самоцентрирующегося патрона (9). После этого кулачки (8) можно извлечь, соблюдая очередность. Для установки кулачков (8) сохраняйте последовательность в обратном порядке, соблюдая очерёдность кулачков (8), Рис. 9.


10.1.6. Используя рожковый ключ (H), Рис.1б, поворотом против часовой стрелки ослабьте фиксацию гайки (19), фиксирующей положение задней бабки (17), расположенной в основании задней бабки (17). Переместите заднюю бабку (17) до упора центра задней бабки (14) в заготовку. Закрепите заднюю бабку (17) в этой позиции поворотом по часовой стрелке гайки (19),

**Узел фартука**

\*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200988	Корпус фартука	1
2	200989	Скоба	1
3	200990	Червяк	1
4	200991	Шпонка	1
5	200992	Винт M6x25	3
6	200993	Винт ходовой	1
7	200994	Гайка	1
8	200995	Винт M4x12	2
9	200996	Шарик стальной Ф5	2
10	200997	Пружина	1
11	200998	Ручка	1
12	200999	Винт M6x6	2
13	201000	Шайба	3
14	201001	Винт M6x8	3
15	201002	Шестерня 12T	1
16	201003	Штифт пружинный	1
17	201004	Шестерня 43T	1
18	201005	Ручка	1
19	201006	Вал-шестерня 13T	1
20	201007	Блок	1
21	201008	Пружина	1
22	201009	Винт M4x10	1
23	201010	Винт M6x30	2
24	201011	Вал-шестерня 43T	1
25	201012	Вал	1
26	201013	Шпонка 4x5	1
27	201014	Шестерня 41T	1
28	201015	Кольцо	2
29	201016	Масленка M6	1
30	201017	Шестерня 17T	1
31	201018	Маховик	1
32	201019	Штифт пружинный 4x25	1
33	201020	Винт	1


№*	Код	Наименование детали	Кол-во
34	201021	Ручка	1
35	201022	Шильдик	1
37	201023	Шестерня 18T	1
38	201024	Шпонка	1
39	201025	Шестерня 42T	1
40	201026	Кольцо стопорное Ф12	1
41	201027	Полугайка	1
42	201028	Кулачок стопорный	1
43	201029	Направляющая	1
44	201030	Кольцо стопорное	1
45	201031	Винт M4x16	4
46	201032	Винт M5x25	1
47	201033	Гайка M5	3
48	201034	Блок управления	1
49	201035	Планка соединительная	1
50	201036	Винт M4x20	1
51	201037	Винт M5x16	1
52	201038	Винт	1
53	201039	Корпус резьбового диска	1
54	201040	Колесо червячное 64T	1
55	201041	Вал	1
56	201042	Шпонка 3x10	1
57	201043	Шайба Ф8	1
58	201044	Гайка M8	1
59	201045	Диск	1
60	201046	Винт M6x60	1
61	201047	Указатель	1
62	201048	Винт	1
63	201049	Винт M6x60	1
64	201050	Кожух фартука	1
65	201051	Шайба Ф4	4
66	201052	Винт M4x8	4

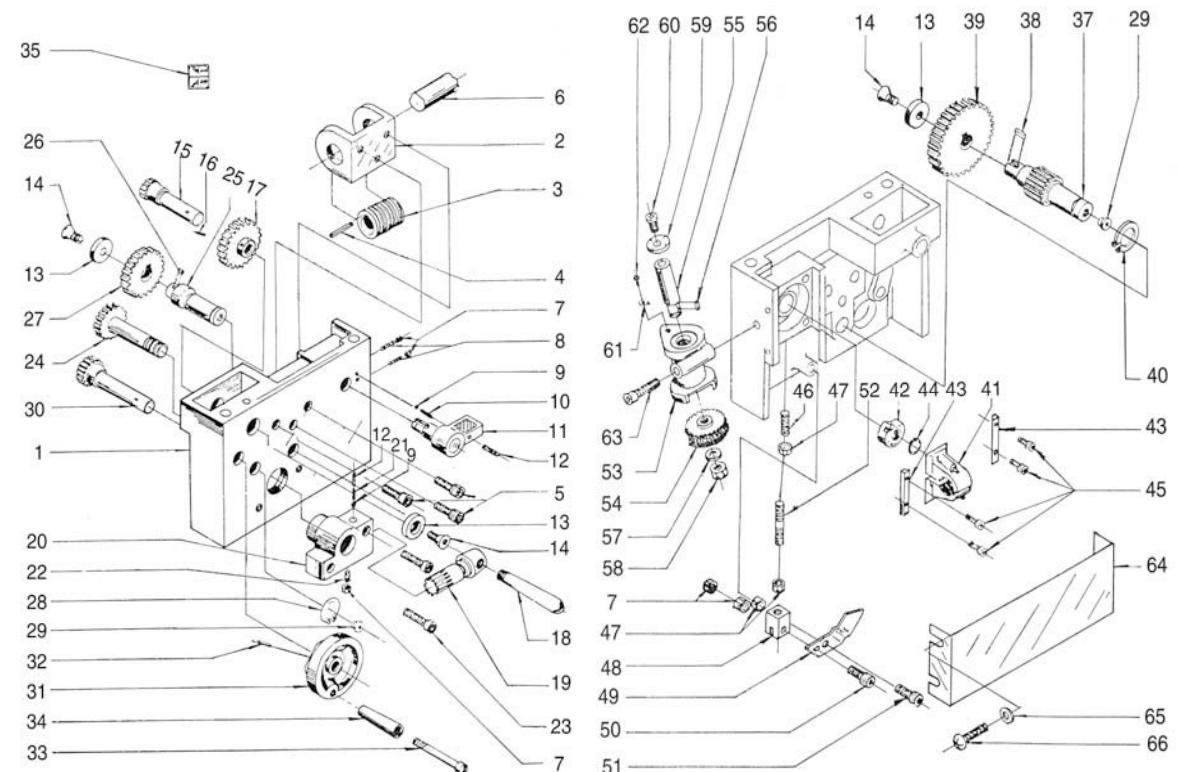**Схема сборки узла фартука**

**Электрооборудование**  
\*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200932	Корпус	1
2	200933	Винт	4
3	200934	Шайба пружинная	4
4	200935	Кожух	1
5	200936	Хомут конденсатора	1
6	200937	Конденсатор	1
7	200938	Гайка	1
8	200939	Втулка	1
9	200940	Переключатель	1
10	200941	Винт	4
11	200942	Двигатель	1
12	200943	Шайба пружинная Ф5	4
13	200944	Гайка M5	1
14	200945	Винт M5x10	1

**Узлы и детали электрооборудования**

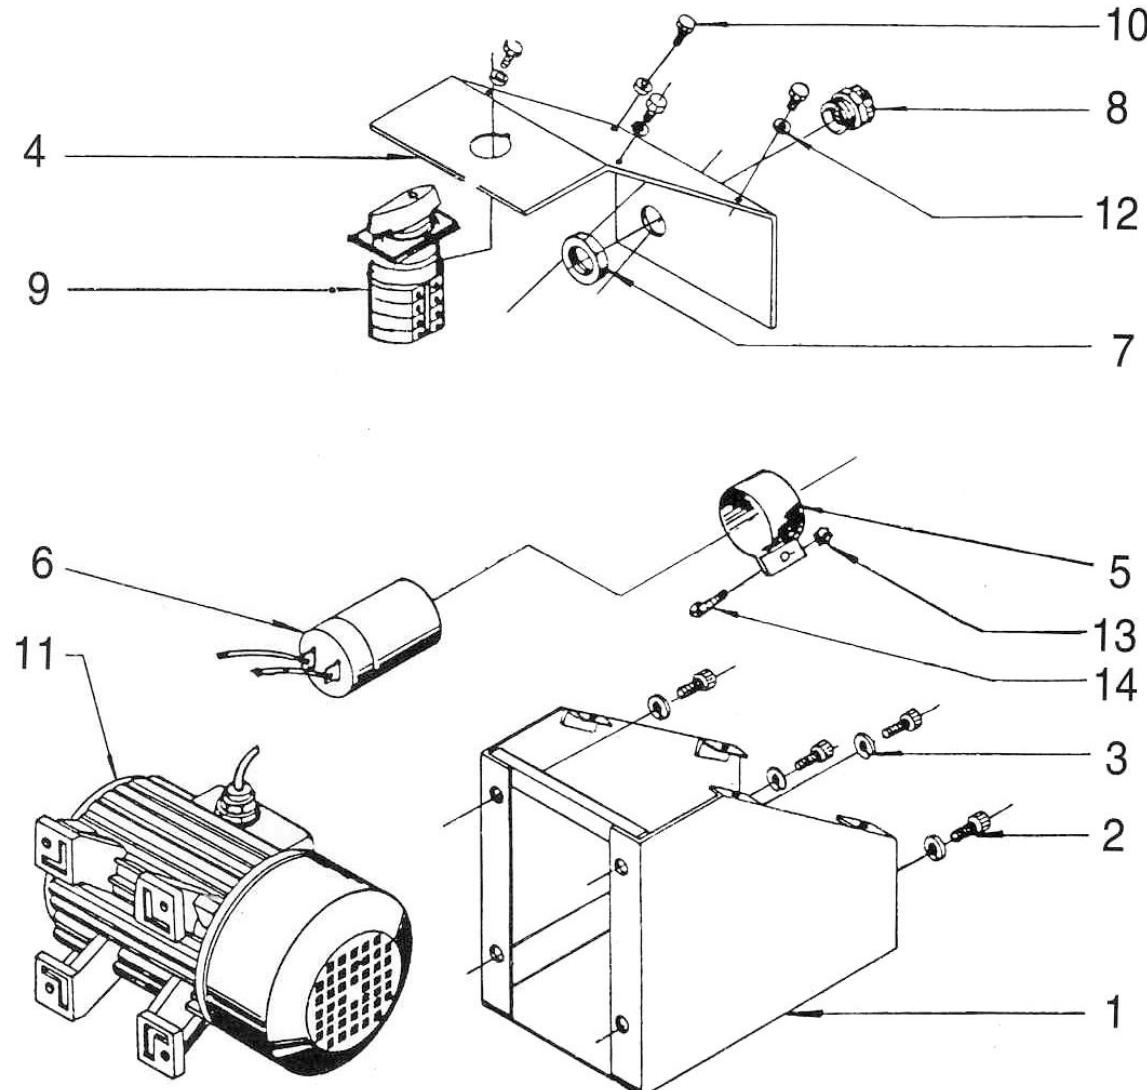

фиксирующей положение задней бабки (17). Поверните ручку фиксации положения пиноли (16) против часовой стрелки. Маховиком перемещения пиноли (18) по часовой стрелке подожмите центр (14). Поворотом ручки фиксации положения пиноли (16) по часовой стрелке зафиксируйте установленное положение пиноли (15), Рис. 10.

10.1.7. При снятии детали со станка операции п.п.10.1.4 - 10.1.6 выполните в обратном порядке.

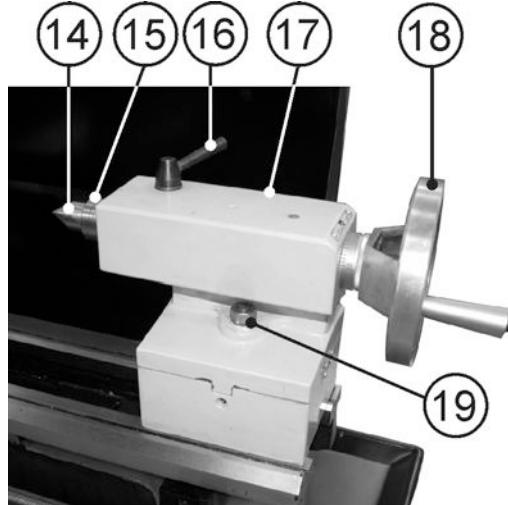


Рис.10

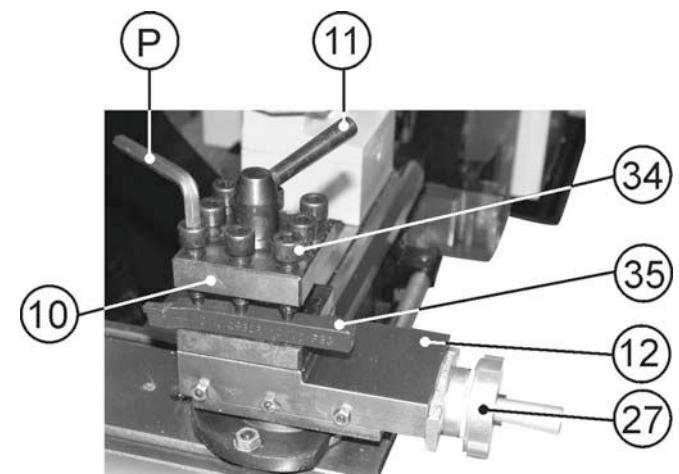


Рис.11

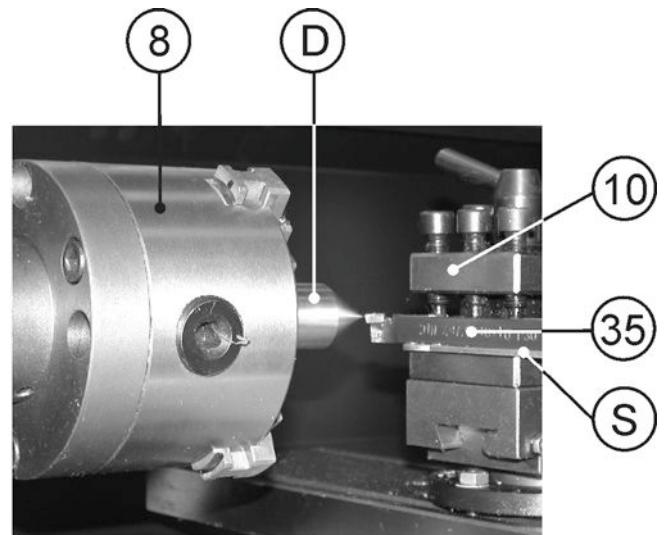


Рис.12

10.1.8. Используя шестигранный ключ (P), Рис.16, выкрутите 3 болта (34). Установите необходимый для предполагаемой операции резец (35) в резцедержатель (10). Равномерно с достаточным усилием закрутите три болта (34), Рис.11. Убедитесь, что режущая часть головки резца (35) находится по центру диаметра заготовки. Положение резца (35) проверьте по центру (D), зажатом в трёхкулаковом самоцентрирующимся патроне (8). Вылет головки резца должен быть примерно 10 мм, но не превышать 15 мм (не должен превышать полуторы высоты державки резца). По необходимости, при установке резца (10) используйте подкладки разной толщины (S). Допускается использовать только одну подкладку, Рис.12.

10.1.9. Для ускорения и удобства работы можно установить в резцедержателе (10) параллельно, но направленные в противоположные стороны головками, два резца (35), Рис.13, при условии, что оба резца (35) в резцедержателе (10) закрепляются тремя болтами (34), Рис.11.

10.1.10. Поверните ручку фиксации резцедержателя (11) против часовой стрелки, поворачивая резцедержатель (10), выберите необходимый для данной операции резец (35) или угол установки резца (35), зафиксируйте положение резцедержателя (10), повернув ручку фиксации резцедержателя (11) в обратном направлении с определённым усилием, Рис.11.

## 10.2. Включение

10.2.1. Включите электрическую вилку станка в розетку с напряжением 220 вольт.

10.2.2. Нажмите красную кнопку аварийного выключателя (7). Сдвиньте ее в направлении от себя, как показано стрелкой на кнопке аварийного выключателя (7). Откройте крышку аварийного выключателя (7) после нажатия на зелёную кнопку при условии, что защитный щиток (31) опущен (установлено устройство отключения), и переключатель направления вращения шпинделя (6) установлен в одно из положений направления вращения шпинделя. Станок включится (начнёт вращаться шпиндель), Рис.14.

10.2.3. Станок должен поработать 2-3 минуты. Убедитесь, что все элементы станка надежно закреплены и работают равномерно и правильно. Только после этого можно приступать к работе.

10.2.4. Направление вращения шпинделя определяется положением переключателя направления вращения шпинделя (6), Рис.14.

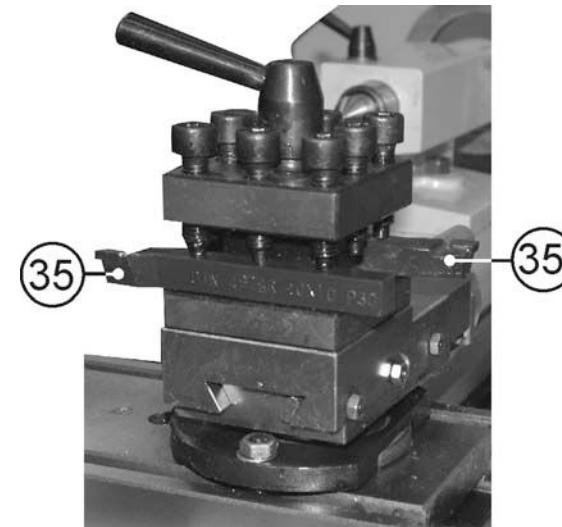


Рис.13

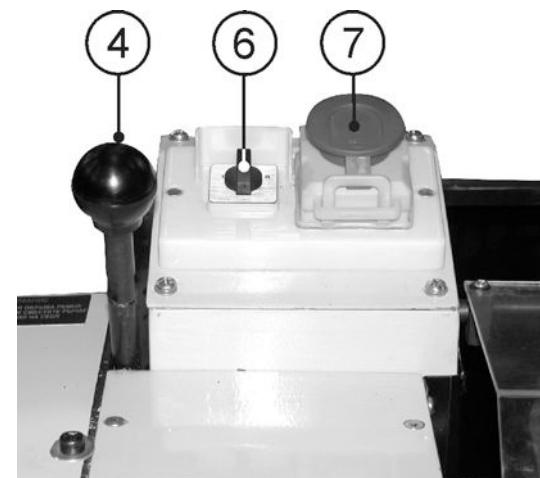


Рис.14

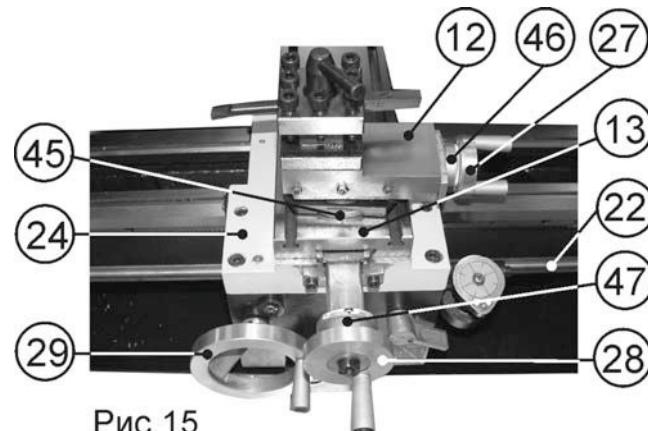


Рис.15


## Узел настройки

\* - позиция по схеме сборки


№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200909	Кронштейн	1
2	200910	Т-гайка	1
3	200911	Шайба Ф6	1
4	200912	Вал	1
5	200913	Втулка	2
6	200914	Шестерня 127T	1
7	200915	Шестерня 120T	1
8	200916	Шайба	1
9	200917	Масленка М6	1
10	200918	Шайба Ф10	1
11	200919	Штифт 4Х14	1
12	200920	Шестерня 30T	2
13	200921	Кольцо распорное	1
14	200922	Шайба Ф6	1
15	200923	Винт M6x10	1
16	200924	Шайба пружинная Ф6	1
17	200925	Винт M6x35	1
18	200926	Шестерня 28T	1
19	200927	Шестерня 36T	1
20	200928	Шестерня 42T	1
21	200929	Шестерня 45T	1
22	200930	Шестерня 60T	1
23	200931	Шестерня 80T	1

## Схема сборки узла настройки

Установка шестерни (б) и промежуточных шестерней (120 и 127) для нарезания резцом дюймовой резьбы

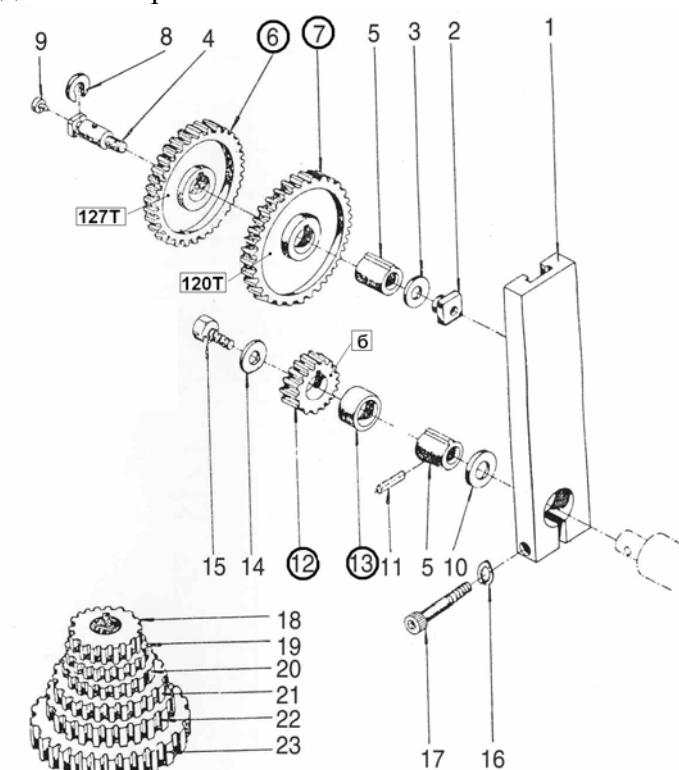

Установка шестерни (б) и промежуточных шестерней (120 и 127) для нарезания резцом метрической резьбы

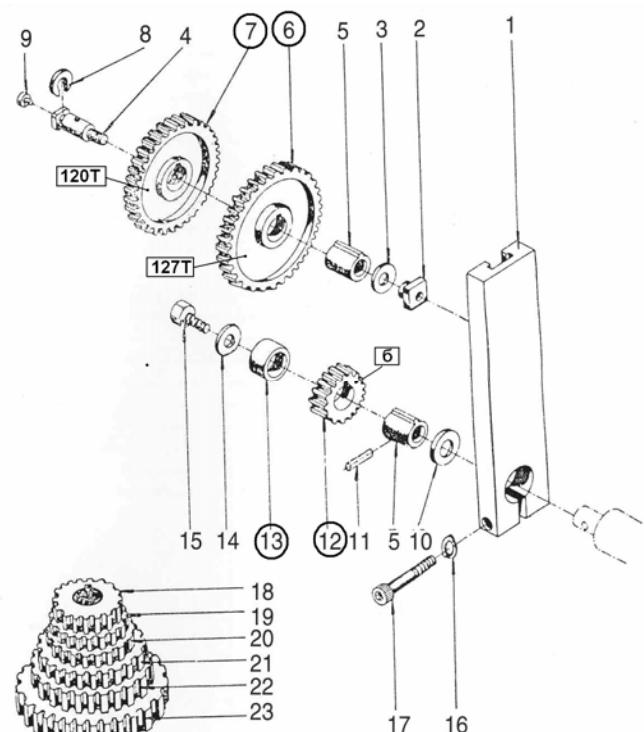


## Узел натяжения

\*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200885	Шайба	1
2	200886	Шпилька резьбовая	1
3	200887	Скоба рычага	1
4	200888	Рычаг	1
5	200889	Шарикоподшипник	2
6	200890	Ролик	1
7	200891	Шайба	1
8	200892	Кольцо упорное Ф12	1
9	200893	Кольцо упорное Ф28	1
10	200894	Шайба Ф10	1
11	200895	Гайка М10	2
12	200896	Шайба	1
13	200897	Пружина	1
14	200898	Шпилька резьбовая	1
15	200899	Привод	1
16	200900	Штифт	1
17	200901	Втулка	1
18	200902	Кольцо упорное Ф6	1
19	200903	Винт	1
20	200904	Шайба гофрированная	1
21	200905	Кольцо упорное	1
22	200906	Рычаг	1
23	200907	Рычаг	1
24	200908	Головка рычага	1

Схема сборки узла натяжения

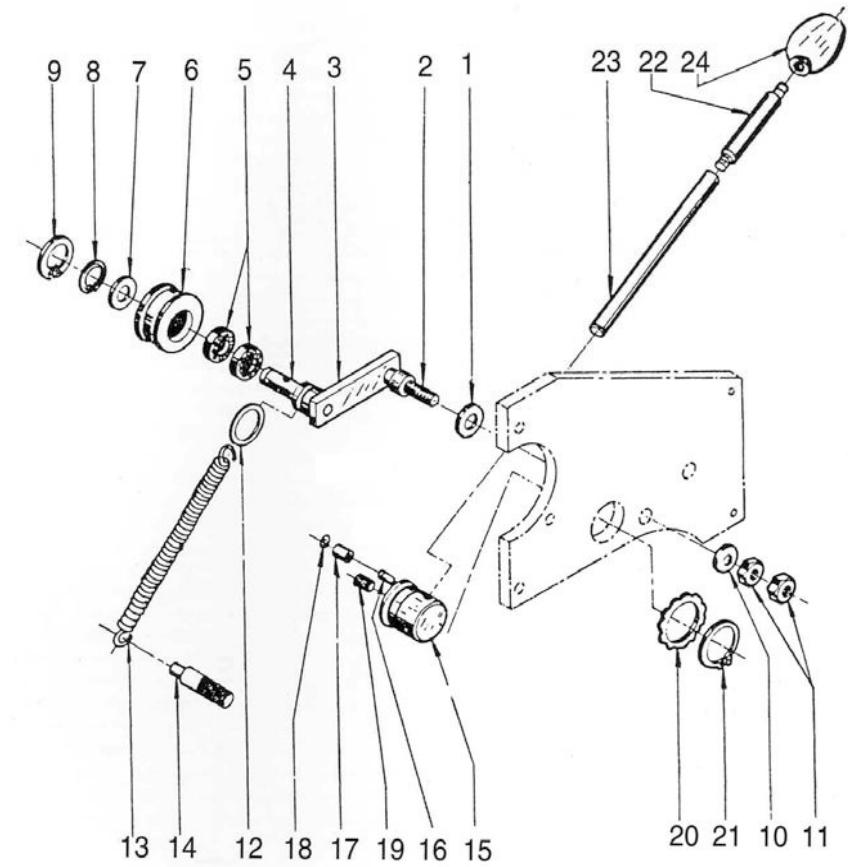

10.3.6. Для выполнения конусного точения ослабьте два болта (48), установите поворотный суппорт (12) на необходимый угол по показаниям шкалы (45), зафиксируйте положение поворотного суппорта (12) двумя болтами (48), Рис.16.

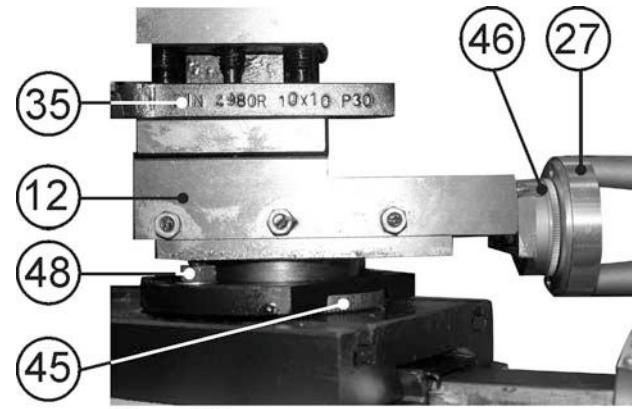


Рис.16

10.3.7. Конусное точение выполняется вращением маховика подачи поворотного суппорта (27) для перемещения резца (35). Размер контролируется по показаниям лимба (46) (1деление=0.025мм), Рис.16.

10.3.8. Конусное точение в центрах можно выполнить, смещая заднюю бабку (17), как показано на рис 16а. Два болта (57) служат для фиксации задней бабки (17) в установленном положении, Рис.16а.

10.3.9. Обнуление лимбов (46,47) поперечного и поворотного суппортов производится вращением от руки соответствующего лимба до совмещения рисок нулевых отметок, Рис.15.

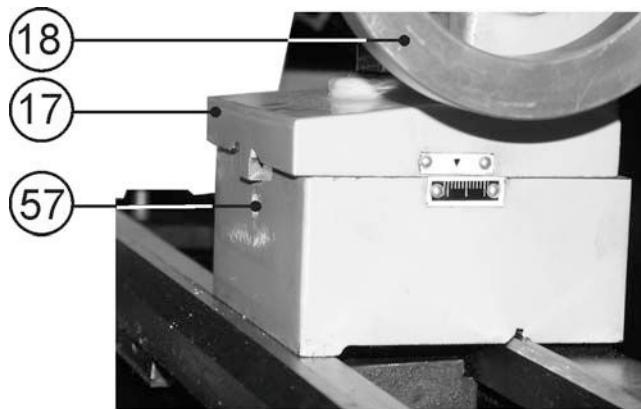


Рис.16 А

### 10.4. Точение с автоматической подачей (Рис. 17, 18)

10.4.1. Точение производится, как описано выше.

10.4.2. Ручкой переключения направления автоматической подачи (1) установите выбранное направление (левое или правое) автоматической подачи, Рис.18.

10.4.3. Переключением рычага включения автоматической подачи (26) в верхнее положение приводится в действие автоматическое перемещение каретки (24), Рис.17.

**ВНИМАНИЕ:** При работе в режиме автоматической подачи вращение ручки маховика ручной подачи каретки может замотать одежду.


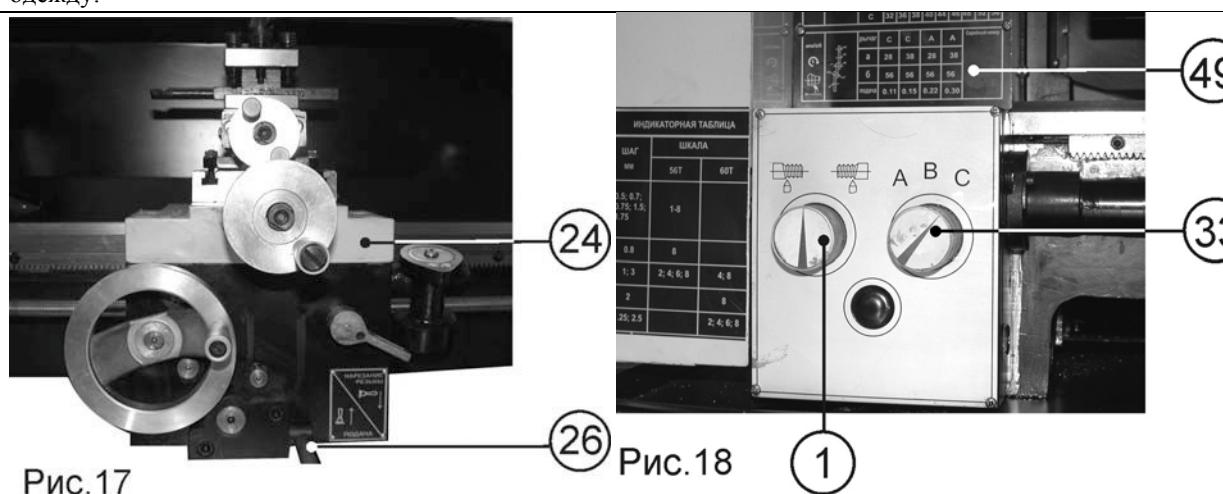


Рис.17

10.4.4. Станок оборудован коробкой скоростей автоматической подачи в диапазоне от 0,11мм. до 0,30мм. за один оборот шпинделя (См. таблицу 2 и шильдик (49)), Рис.18.

Таблица 2

мм/об	рычаг	C	C	A	A
		a	28	38	28
	б	56	56	56	56
подача		0.11	0.15	0.22	0.30

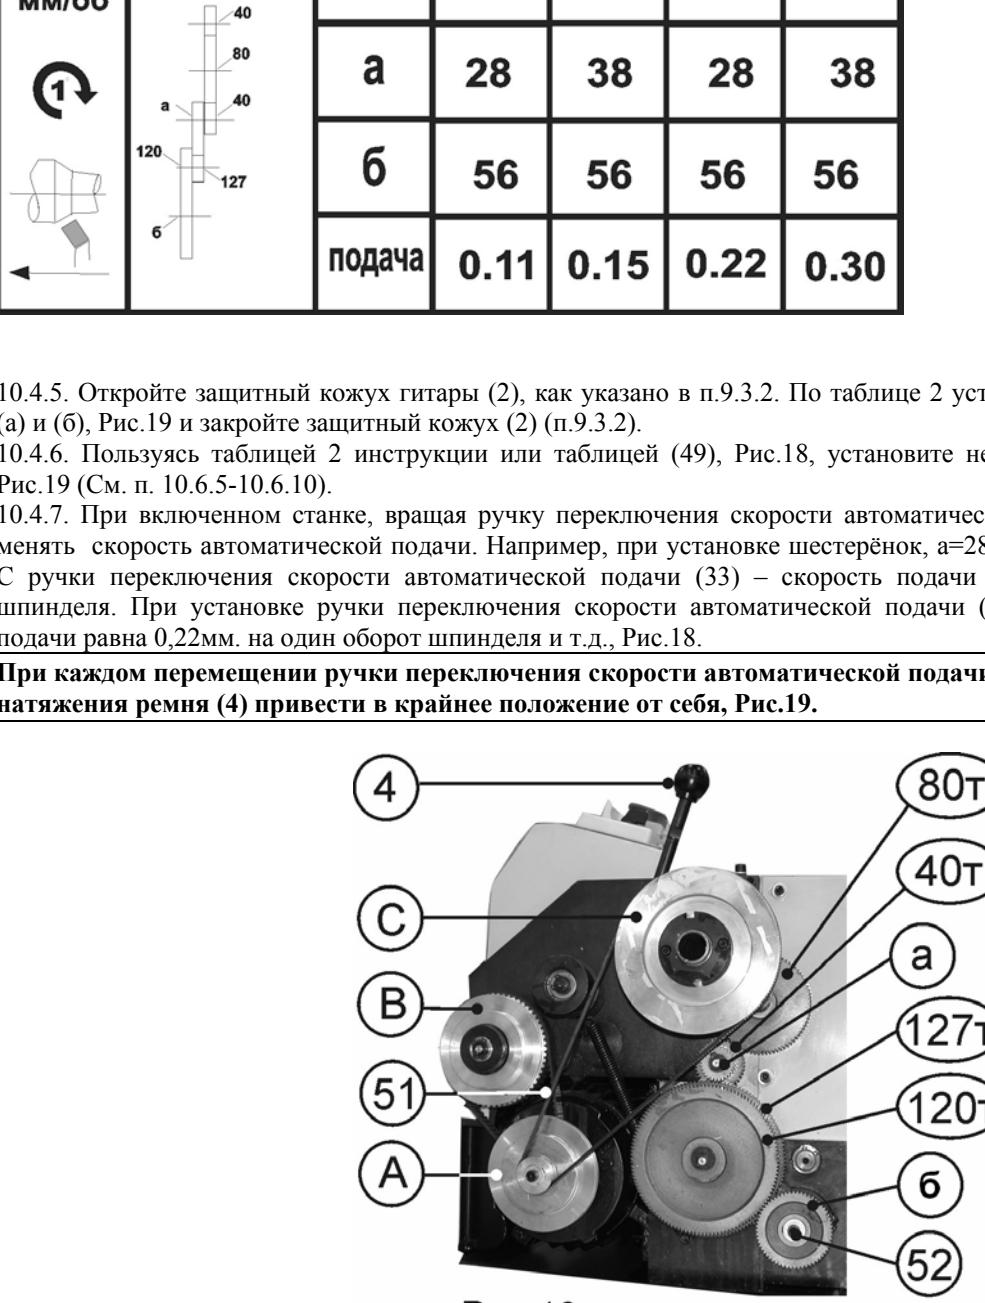

10.4.5. Откройте защитный кожух гитары (2), как указано в п.9.3.2. По таблице 2 установите необходимые шестерни (а) и (б), Рис.19 и закройте защитный кожух (2) (п.9.3.2).

10.4.6. Пользуясь таблицей 2 инструкции или таблицей (49), Рис.18, установите необходимые шестерни (а) и (б), Рис.19 (См. п. 10.6.5-10.6.10).

10.4.7. При включенном станке, вращая ручку переключения скорости автоматической подачи (33), Рис.18, можно менять скорость автоматической подачи. Например, при установке шестерёнок, а=28Т и б=56Т, Рис.19, в положение С ручки переключения скорости автоматической подачи (33) – скорость подачи равна 0,11мм. на один оборот шпинделя. При установке ручки переключения скорости автоматической подачи (33) в положение А – скорость подачи равна 0,22мм. на один оборот шпинделя и т.д., Рис.18.


**При каждом перемещении ручки переключения скорости автоматической подачи (33) необходимо рычаг натяжения ремня (4) привести в крайнее положение от себя, Рис.19.**

Рис.19

#### 10.5. Изменение частоты вращения шпинделя

Таблица 3

A	1. Об/мин					
	100	250	350	500	900	1800
B	BC1	BC2	AC1	BC3	AC2	AC3
C						

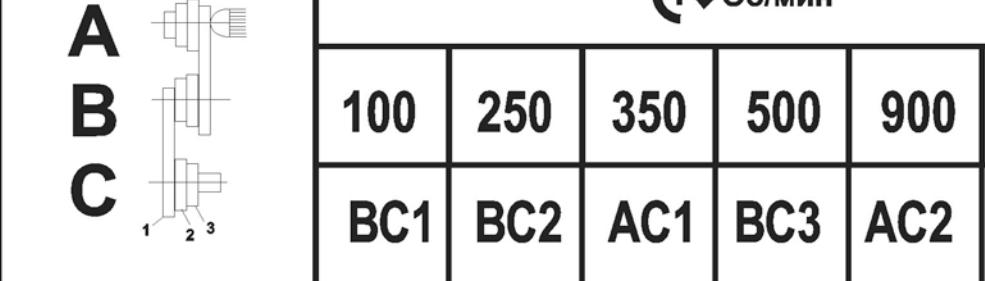

10.5.1. Откройте защитный кожух гитары (2), как указано в п.9.3.2.


#### Узел привода

\* - позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200846	Плита	1
2	200847	Болт M8x20	3
3	200848	Вал	1
4	200849	Шайба Ф10	1
5	200850	Шайба пружинная Ф10	1
6	200851	Гайка M10	1
7	200852	Втулка	2
8	200853	Кольцо упорное Ф25	1
9	200854	Шайба	1
10	200855	Пружина	5
11	200856	Шарик Ф5	1
12	200857	Шкив	1
13	200858	Шкив	1
14	200859	Шайба	1
15	200860	Кольцо стопорное	1
16	200861	Масленка	1
17	200862	Шайба регулировочная	1
18	200863	Манжета	1
19	200864	Шкив	1
20	200865	Шайба	1

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
21	200866	Шайба пружинная Ф6	1
22	200867	Винт M6x25	1
23	200868	Крышка	1
24	200869	Винт M5x12	1
25	200870	Шайба Ф5	1
26	200871	Винт M5x8	1
27	200872	Кожух с шарниром	1
28	200873	Винт M4x10	4
29	200874	Шайба Ф6	2
30	200875	Винт M6x10	2
31	200876	Винт M6x25	1
32	200877	Шайба Ф6	1
33	200878	Пружина	1
34	200879	Винт M6x20	2
35	200880	Блок зажимной	1
36	200881	Гайка M6	1
37	200882	Ремень клиновой	1
38	200883	Ремень зубчатый	1
39	200884	Плита	1

#### Схема сборки узла привода

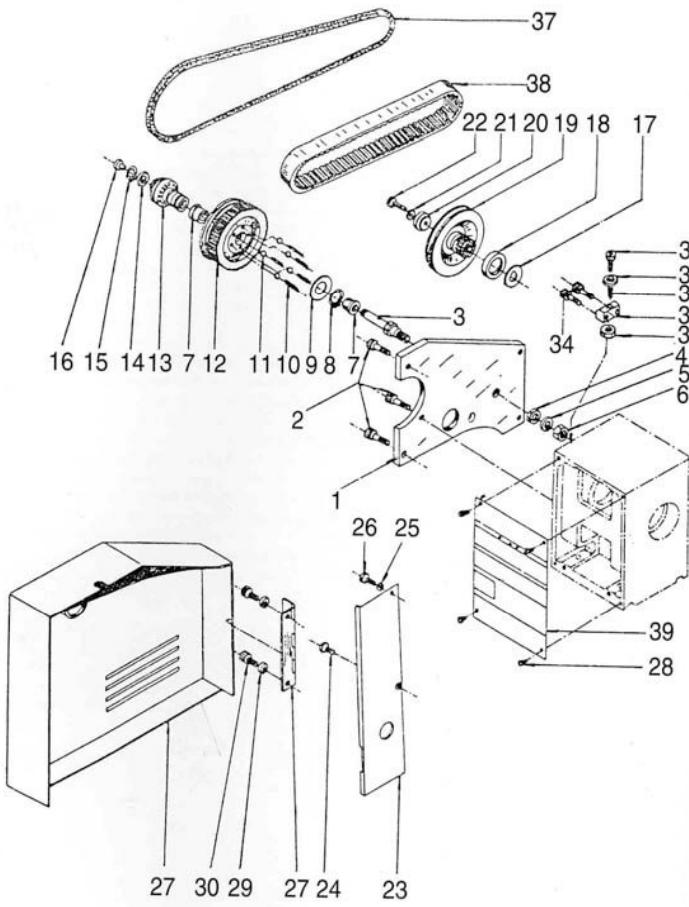


## 17. ДЕТАЛИ И СХЕМЫ СБОРКИ ТОКАРНОГО СТАНКА "КОРВЕТ 403"

### Узел передней бабки

\* - позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	Кол-во
1	200823	Корпус передней бабки	1
2	200824	Фланец	1
3	200825	Шпиндель	1
4	200826	Шпонка	1
5	200827	Сальник	2
6	200828	Шарикоподшипник	2
7	200829	Крышка	1
8	200830	Кольцо распорное	1
9	200831	Шестерня 40T	1
10	200832	Шкив	1
11	200833	Втулка	1
12	200834	Винт M4x6	4
13	200835	Гайка M28	1
14	200836	Винт M4x10	4
15	200837	Вал	2
16	200838	Втулка распорная	2
17	200839	Винт M4x6	1
18	200840	Втулка	2
19	200841	Шестерня 80T	1
20	200842	Кольцо стопорное	2
21	200843	Масленка	2
22	200844	Шестерня 40T	1
23	200845	Шестерня 28T	1

Схема сборки передней бабки

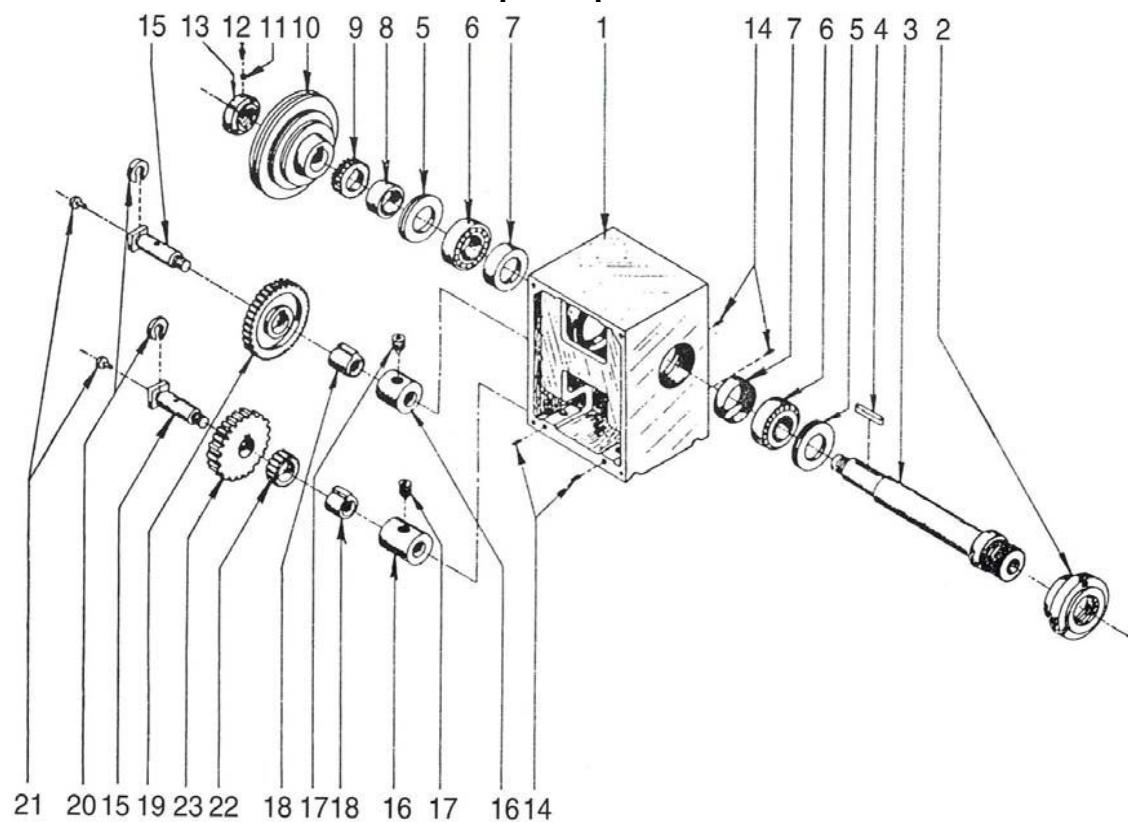

10.5.2. Переставляя клиновой ремень (51) на шкивах А,В,С в положения 1,2,3 согласно таблице 3, можно ступенчато изменять скорость вращения шпинделя – 100; 250; 350; 500; 900 и 1800 об/мин. ( Рис.19 -А,В,С - шкивы). Например, при установке клинового ремня (51) на шкивах В,С в положении 1 – скорость вращения шпинделя равна 100 об/мин., а в положении 3 - 500 об/мин. и т.д., Рис.19.

10.5.3. Закройте защитный кожух (2), п.9.3.2.

### 10.6. Замена шестерен для нарезания резьбы

10.6.1. Заводские регулировки токарного станка предусмотрены для нормальной обточки с использованием автоматической или ручной подачи.

10.6.2. Для замены шестерен убедитесь, что аварийный выключатель (7) установлен в положение ВЫКЛ., станок отключен от источника питания, Рис.14.

10.6.3. Откройте защитный кожух гитары (2), как указано в п.9.3.2.

10.6.4. Комбинации использования шестерен для нарезания резьбы указаны в таблице 4 и на Рис.19:

Таблица комбинаций шестерен для нарезания резьбы

Таблица 4

ММ	рычаг	C	C	C	C	A	A	A	A	B	B	B	B	
		a	30	28	32	32	30	40	32	56	30	40	32	56
Витков /дюйм	рычаг	б	45	30	32	30	45	48	32	48	45	48	32	48
		6	0.5	0.7	0.75	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3	3.5

Витков /дюйм	рычаг	a	32	40	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		б	32	45	38	40	44	46	48	52	56		
Витков /дюйм	рычаг	127	8	9	9.5	10	11	11.5	12	13	14		
		120	A	16	18	19	20	22	23	24	25	28	
Витков /дюйм	рычаг	6	32	36	38	40	44	46	48	52	56		

Примечание: Положение шестерни б и промежуточных шестерней (120 и 127) для нарезания метрической или дюймовой резьбы см. схема сборки узла настройки.

Примеры:

1. См. Рис. 19

Для нарезания резьбы с шагом = 1.5мм. используйте положение шестерен:

32 в позиции - а

32 в позиции - б

Ручка переключения скорости автоматической подачи (33), Рис.18, в положении А.

2. См. Рис. 19

Для нарезания резьбы с шагом = 0.5мм. используйте положение шестерен:

30 в позиции - а

45 в позиции - б

Ручка переключения скорости автоматической подачи (33), Рис.18, в положении С.

10.6.5. Отвинтите крепёжный болт (52), закрепляющий шестерню (б) и снимите стопорную шайбу шестерни (а), Рис.19.

10.6.6. Осторожно снимите шестерни, чтобы сохранить на месте шпонки на валах, и установите необходимые шестерни (а) и (б). Количество зубьев на каждой шестерне промаркировано. Установите крепежный болт (52) шестерни (б) и стопорную шайбу шестерни (а), Рис.19.

10.6.7. Установить шестерни необходимо так, чтобы их зацепление имело минимальный люфт.

10.6.8. Положение шестерен 120Т и 127Т для метрической резьбы показано на Рис. 19.

10.6.9. Для нарезания дюймовой резьбы поменяйте местами шестерни 120Т и 127Т, Рис. 19.

10.6.10. Установите защитный кожух (2) и закрепите болт (42), Рис 19.

#### 10.7. Нарезание резьбы

10.7.1. Эта операция требует определенных навыков и точности, поэтому ее следует выполнять, имея опыт работы на токарно-винторезных станках.

10.7.2. Установите соответствующие шестерни (см. таблицу 4) для предполагаемой резьбы и установите резец, требуемый для данного типа резьбы.

10.7.3. Точение резьбы производится за несколько приёмов, т.к. рекомендуемая глубина точения -0.2мм.

10.7.4. Для выполнения этой операции необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и чётко знать назначение каждого органа управления станком.

10.7.5. Более подробная информация по методам нарезания резьбы, режущим инструментам и др. приводится в соответствующих справочниках, либо Вы можете получить рекомендации у квалифицированного специалиста.

10.7.6. Выполните необходимые установки, описанные в п.п.10.5 -10.6.

10.7.7. Включите станок (п.10.2). Подведите резец (35) к началу предполагаемой резьбы. Маховиком подачи поперечного суппорта (28) установите глубину резания, не превышая 0,2 мм за один проход (описано выше в п.10.3). Опустите вниз ручку управления разъёмной гайкой ходового винта (25), Рис.20. Ручкой переключения направления автоматической подачи (1), Рис.18, установите необходимое направление автоматической подачи и начните нарезание резьбы.

10.7.8. По мере приближения резца к концу нарезаемой резьбы, отведите резец (35), используя маховик подачи поперечного суппорта (28) (п.10.3, Рис.15), а ручкой переключения направления автоматической подачи (1) измените направление подачи, Рис.18.

**Ручку управления разъёмной гайкой ходового винта (25) при выполнении операции нарезания резьбы не переключать до конца изготовления резьбы, Рис.20.**

**Не допускается одновременное включение ручки управления разъёмной гайкой ходового винта (25) и рычага включения автоматической подачи (26), Рис.2.**

10.7.9. Когда резец пройдёт начало нарезаемой резьбы на 3-5мм, установите ручку переключения направления автоматической подачи (1), Рис.18, в нейтральное положение. Маховиком подачи поперечного суппорта (28), установите последующую глубину резания, не превышая 0,2 мм за один проход (описано выше в п.10.3). Ручку переключения направления автоматической подачи (1), Рис.18, установите в первоначальное положение (п. 10.7.6). Выполните следующий проход.

10.7.10. Повторяйте пункты 10.7.6 -10.7.8 до конца изготовления резьбы.

#### 10.8. Индикатор нарезания резьбы (Рис.20)

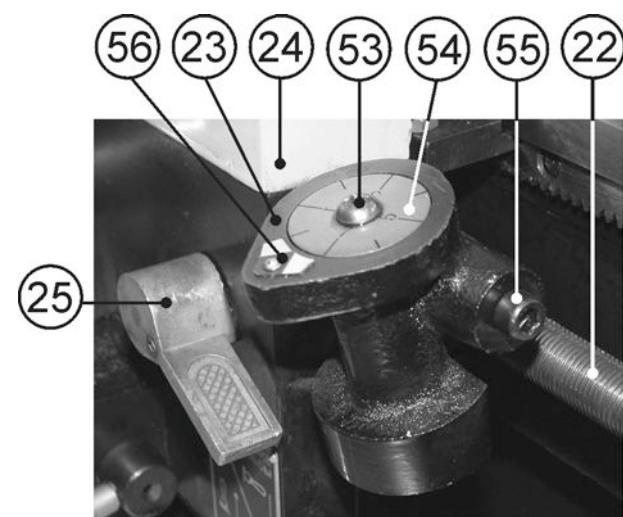


Рис.20

10.8.1. Индикатор нарезания резьбы (23) предназначен для точного последующего попадания режущего инструмента (резца) в ручей предшествующего прохода резца.


10.8.2. Индикатор нарезания резьбы (23) расположен на фартуке каретки (24) и установлен в нерабочем положении. При настройке станка на операцию нарезания резьбы необходимо шестерню индикатора нарезания резьбы (23) привести в зацепление с ходовым винтом подачи каретки (22). Для этого ослабьте фиксирующий болт (55), поверните индикатор нарезания резьбы (23) до установки надёжного зацепления

## 15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании станка является правильная регулировка. Лучше всего проверить все регулировки во время устранения неисправности

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не запускается	1. Нет напряжения в сети питания	1. Проверить наличие напряжения в сети
	2. Неисправен выключатель	2. Проверить выключатель
	3. Сгорела обмотка двигателя	3. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта.
	4. Питание не поступает, так как сетевой выключатель разомкнут	4. Установить предохранитель или контрольный выключатель
2. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	1. Низкое напряжение	1. Проверить напряжение в сети
	2. Перегрузка по сети	2. Проверить напряжение в сети
	3. Обрыв в обмотке	3. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта.
	5. Слишком длинный удлинительный шнур	5. Заменить шнур на более короткий, убедитесь, что он отвечает требованиям п.5.2.4.
3. Двигатель перегревается, останавливается, размыкает прерыватели предохранителей	1. Двигатель перегружен	1. Уменьшить нагрузку на двигатель, соблюдать режим работы для данной операции.
	2. Обмотки сгорели или обрыв в обмотке	2. Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
	4. Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность	4. Установить предохранители или прерыватели соответствующей мощности

## 16. СХЕМА СТРОПОВКИ

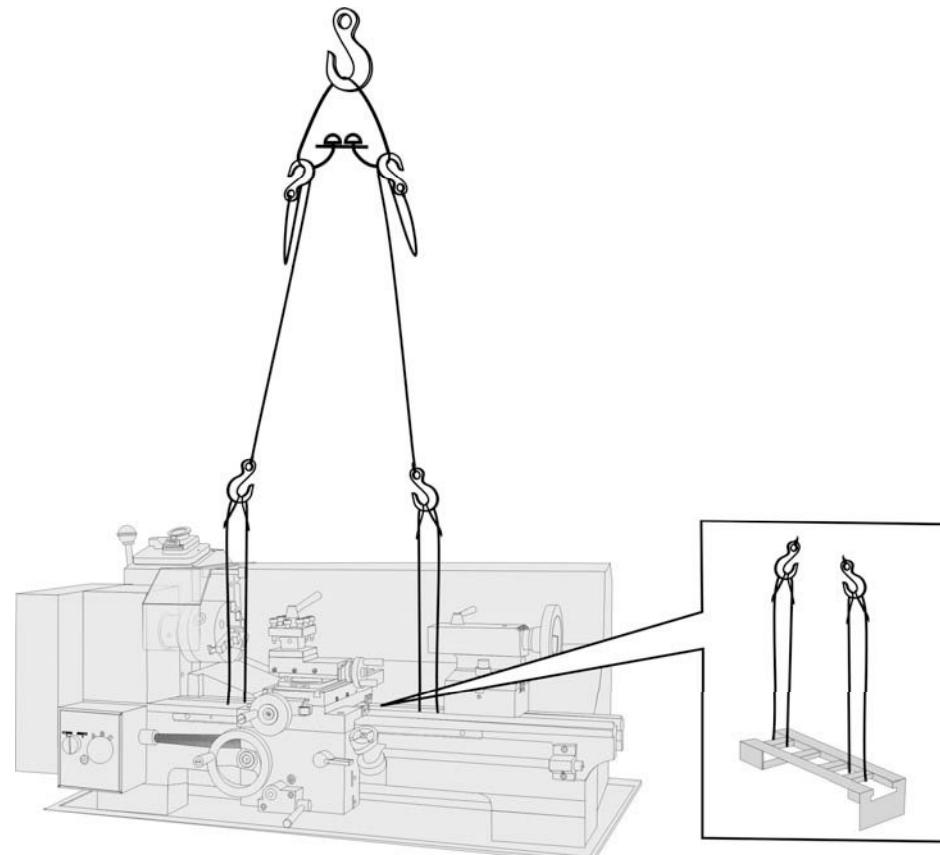

### 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Станок модели "КОРВЕТ 403" соответствует требованиям: ГОСТ Р 50786-95, ГОСТ 12.2.009-99, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления " " 200 г. ОТК \_\_\_\_\_

штамп

подпись

Дата продажи " " 200 г.

подпись продавца

штамп магазина

### 14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу станка при условии правильного монтажа и обслуживания его в соответствии с требованиями по эксплуатации и хранению, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации станка – 12 месяцев с дnia продажи через розничную торговую сеть. Срок службы – 5 лет. При отсутствии даты продажи и штампа магазина на гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В случае нарушения работоспособности станка в течение гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право на бесплатный ремонт вышедшего из строя станка, если не будет отмечено следующее:

Анализ представленных документов выявил отклонения от требуемых норм (гарантийный талон заполнен с нарушениями, сведения о станке в документах не соответствуют действительным, на документе присутствуют признаки вторичного заполнения, истек срок обязательств гарантированного обслуживания и др.) Отмечена попытка разборки станка без надлежащих оснований, оговоренных в руководстве по эксплуатации на него; нарушены пломбы, на шлицах винтов, на корпусе присутствуют следы разборки (при этом, в гарантийном талоне нет отметки Сервисного Центра или его полномочных представителей о проведенном обслуживании, ремонте).

Неисправность станка стала следствием воздействия высоких или низких температур; попавших внутрь посторонних предметов, жидкостей, сильного загрязнения, воздействия на станок обстоятельств «непреодолимой силы».

Станок эксплуатировался без требуемого ухода, с использованием расходных материалов ненадлежащего качества, с нарушением сроков техобслуживания и регламентных работ.

При выявлении причин, вызвавших неисправность, специалисты сервисной службы определят, что при эксплуатации были нарушены требования и рекомендации Руководства по эксплуатации (Методика и иллюстрации производителя).

Если невнимательность или небрежность оператора, пропустившего первичные признаки дефекта (возможно производственного), привела к необходимости сложного комплексного ремонта.

Для ремонта предъявлен станок с естественно изношенными деталями (сальники, уплотнительные кольца, ремни передач...), поскольку эксплуатировался с интенсивностью, на которую не рассчитан.

Гарантия не распространяется: на быстроизнашающиеся детали и узлы, сменные и съемные принадлежности, если на них присутствуют следы эксплуатации (режущий инструмент, ремни передач и т.д.).

Предметом гарантии не является неполная комплектация станка, которая могла быть выявлена при продаже; претензии третьих лиц не принимаются,

Станок в ремонт сдается чистым, в комплекте с принадлежностями.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы станка, например: падение оборотов, изменение шума, появления постороннего запаха, дыма, вибрации, стука – прекратите работу и обратитесь в Сервисный Центр. Мы гарантируем работу станка в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных выше. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузкой станка или неправильной эксплуатацией и хранением, не являются предметом гарантии.

Сервис-Центр тел./факс (4732) 39-24-86

E-mail: petrovich@enkor.ru

E-mail: orlova@enkor.ru

Изготовитель:

ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер:

ООО «Энкор - Инструмент - Воронеж»: 394018,

Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (4732) 39-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

шестерни индикатора нарезания резьбы (23) с ходовым винтом подачи каретки (22). Зафиксируйте болтом (55) положение корпуса индикатора нарезания резьбы (23).

10.8.3. В процессе нарезания резьбы индикатор нарезания резьбы (23) постоянно находится в зацеплении с ходовым винтом подачи каретки (22) и, по мере вращения ходового винта подачи каретки (22) или в ручном режиме подачи каретки (24), диск (54) вращается. На диске нанесены 8 радиальных меток, используемых для определения точного положения каретки (24) относительно витка ходового винта подачи каретки (22). Числа в колонке индикаторной таблицы 5 соответствуют числам радиальных меток на диске (54). Следовательно, если, например, нужно нарезать резьбу с шагом = 0,5 мм, можно использовать метки от 1 до 8. При этом, в корпусе индикатора нарезания резьбы (23) должна быть установлена шестерня 56T (количество зубьев), а при нарезании резьбы с шагом = 1 мм или 3 мм можно использовать метки 4 или 8. При этом, в корпусе индикатора нарезания резьбы (23) должна быть установлена шестерня 60T.

10.8.4. Станок укомплектован двумя шестернями - 56 и 60 зубьев. Перед началом нарезания резьбы по индикаторной таблице, определите размер и установите шестерню индикатора нарезания резьбы (23), необходимую для предполагаемого шага резьбы.

10.8.5. Включите станок, подведите резец (35) к началу предполагаемой резьбы (описано выше). Отпустите фиксирующий винт (53), поворотом диска (54), установите числовое значение на диске (54), выбранное согласно таблице 5, напротив указателя с меткой (56). Винтом (53) зафиксируйте положение диска (54).

10.8.6. Маховиком подачи поперечного суппорта (28), Рис. 2, установите глубину резания, не превышая 0,2 мм за один проход. Опустите вниз ручку управления разъёмной гайкой ходового винта (25) и начните нарезание резьбы, Рис.20.

10.8.7. По мере приближения резца к концу резьбы отведите резец, используя маховик подачи поперечного суппорта (28), Рис. 15.

Поднимите вверх ручку управления разъёмной гайкой ходового винта (25), Рис.20. Вращая маховик ручной подачи каретки (29), Рис.15, отведите каретку назад к началу нарезания резьбы. Наблюдайте за вращающимся диском (54) индикатора нарезания резьбы (23). По мере совмещения метки (56) на корпусе индикатора нарезания резьбы (23) и ранее выбранного Вами по таблице 5 числа индикаторного диска (54), резко опустите вниз ручку управления разъёмной гайкой ходового винта (25) (начните нарезание резьбы). Повторяйте цикл нарезания резьбы до окончательных размеров.

10.8.8. Направление движения автоматической подачи каретки (24) и направление вращения шпинделя (30) независимы друг от друга, Рис.2.

#### ИНДИКАТОРНАЯ ТАБЛИЦА 5

ИНДИКАТОРНАЯ ТАБЛИЦА		
ШАГ ММ	ШКАЛА	
	56T	60T
0.5; 0.7; 0.75; 1.5; 1.75	1-8	
0.8	8	
1; 3	2; 4; 6; 8	4; 8
2		8
1.25; 2.5		2; 4; 6; 8

**Предупреждение:** Не допускается одновременное включение ручки управления разъёмной гайкой ходового винта (25) и рычага включения автоматической подачи (26), Рис.2.

### 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Предупреждение:** Для собственной безопасности необходимо выключить станок и отсоединить вилку от электрической розетки перед выполнением обслуживания станка.

#### 11.1. Обслуживание

11.1.1. Содержите станок и рабочее место в чистоте. Не допускайте накапливание пыли, стружки и посторонних предметов на станке и внутри корпуса. Освободите все трущиеся узлы, и детали от пыли, стружки и посторонних предметов. Периодически очищайте станок сжатым воздухом.

11.1.2. Заменяйте изношенные детали по мере необходимости. Электрические шнуры в случае износа, повреждения следует заменять немедленно.

11.1.3. Всегда проверяйте станок перед работой. Все неисправности должны быть устранены и выполнены регулировки. Повреждения поверхности салазок станка следует устранить при помощи шабера. Проверяйте вручную плавность работы всех деталей.

11.1.4. После окончания работы удалите стружку со станка и тщательно очистите все поверхности. Если использовалась охлаждающая жидкость, убедитесь, что она полностью слита из поддона. Рабочие поверхности должны быть сухими, слегка смазанными маслом.

11.1.5. Останавливайте станок, проверяйте состояние крепления и положение всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов станка после 50 часов наработки.

#### 11.2. Схема смазки (Рис. 21а, 21б, 21в)

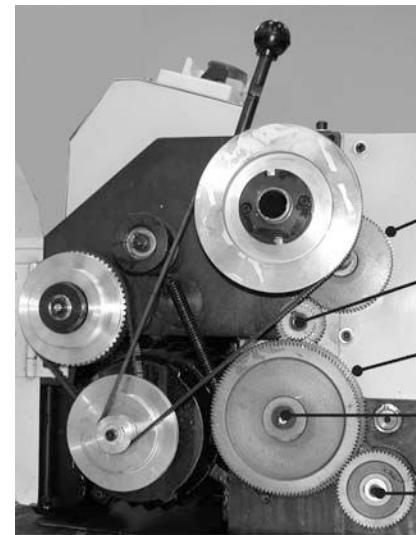


Рис.21а

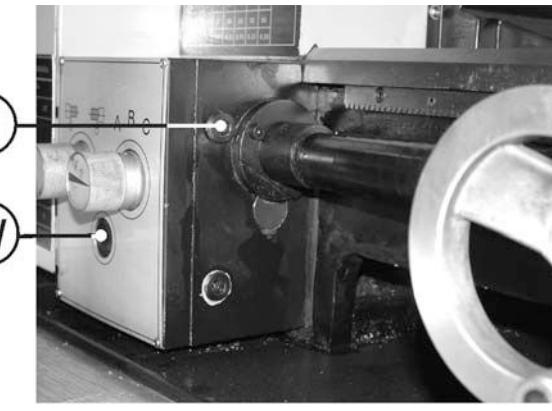


Рис.21в

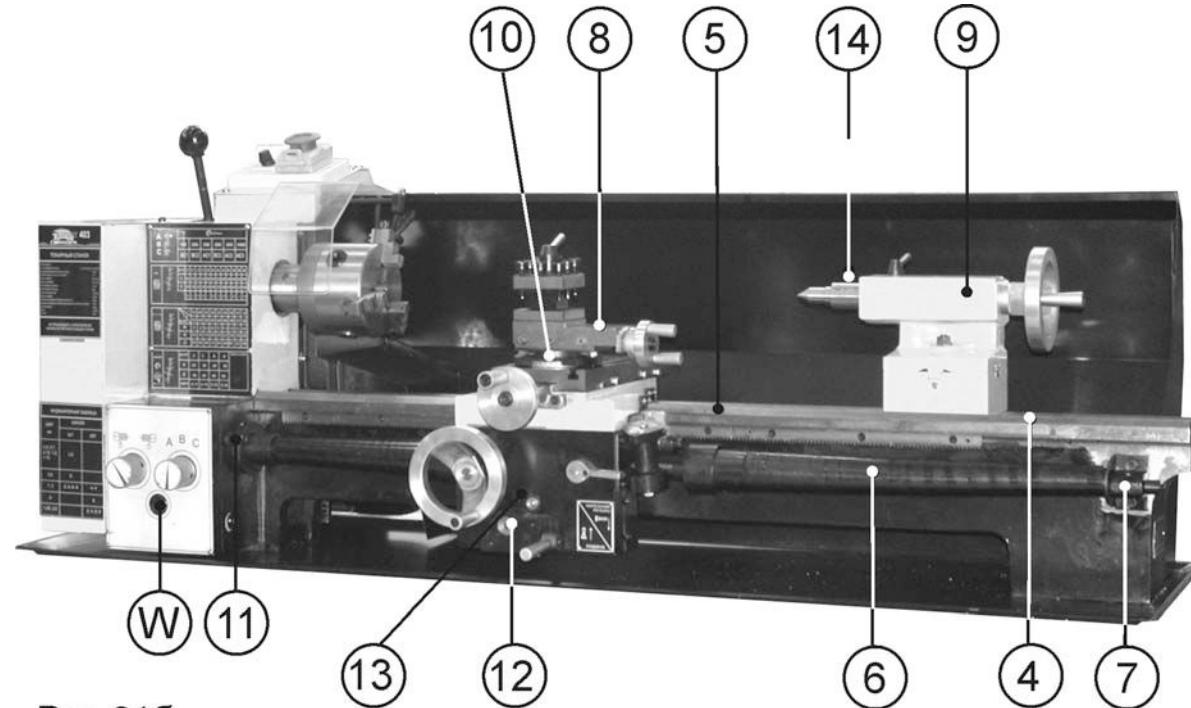


Рис.21б

1. 1-2 капли масла на ось шестерни
2. Густая смазка на зубья шестерен и 1-2 капли масла на оси шестерен
3. Зубья шестерен слегка покрыть машинным маслом и 1-2 капли масла на оси шестерен
4. Направляющие слегка смазать маслом
5. Салазки смазать густой смазкой по всей длине
6. Ходовой винт смазать маслом по всей длине
7. Концевые опоры: 1-2 капли масла
8. Винт и направляющие поворотного суппорта слегка смазать маслом
9. Поверхность задней бабки: 1-2 капли масла
10. Поверхность каретки: 1-2 капли масла
11. Пробка заливной горловины коробки скоростей – залить до уровня W

12. Механизм рычага включения автоматической подачи: 1-2 капли масла

13. В фартук каретки: 1-2 капли масла

14. Пиноль задней бабки слегка смазать маслом по всей длине

11.2.1. Смазывайте все указанные места ежедневно. Если станок эксплуатируется длительно и непрерывно, производите смазку два раза в смену.

#### 12. Рекомендуемые приспособления и инструмент

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ» предлагает приспособления и инструмент для токарных станков:

23310            23311            23312



23362



23310	Неподвижный люнет
23311	Подвижный люнет
23312	Планшайба
23313	4-х кулачковый патрон
23314	Вращающийся центр
23315	Патрон сверлильный 16мм
23316	Патрон сверлильный 13мм
23317	Токарный хомутик Ф 38мм
23318	Токарный хомутик Ф 22мм
23319	Жёсткий центр МТ 3
23320	Жёсткий центр МТ 2
23360	Набор резцов 5 шт.
23361	Набор резцов 6 шт.
23362	Набор резцов 11ш.

23314



23315 -23316

23317 -23318



23319 -23320

