



EWM / **HIGHTEC®** **WELDING**

SIMPLY MORE

EWM
HIGHTEC WELDING GmbH

Dr.-Günter-Henle-Straße 8 D-56271 Mündersbach

Phone: +49 2680 181 0 Fax: +49 2680 181 244

www.ewm.de info@ewm.de

(RU) Руководство по эксплуатации

Сварочный аппарат для сварки ВИГ и ручной сварки стержневыми электродами

TETRIX 270, 300, 350, 500 AC/DC SYNERGIC activArc



Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации!

В противном случае Вы можете подвергнуться опасности!

Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с соответствующими инструкциями по технике безопасности!



На аппаратах имеются условные обозначения, подтверждающие соответствие требованиям следующих нормативных документов ЕС:

- Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (2006/95/EG)
- Рекомендация ЕС/EMV (2004/108/EG)



В соответствии со стандартами IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.



ME05

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95



CA

Соответствует требованиям:

ГОСТ 18130-79, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95



SIMPLY MORE

Уважаемый клиент!

Поздравляем от всего сердца, Вы остановили свой выбор на одном из изделий высочайшего качества производства компании EWM HIGHTEC WELDING GmbH.

Благодаря своему исключительному качеству, приборы EWM демонстрируют результаты работы высочайшей точности. И на это мы с радостью готовы предоставить Вам трехлетнюю гарантию в соответствии с нашим руководством по эксплуатации.

Мы разрабатываем и производим качество! За каждую деталь в отдельности и за весь прибор в целом – мы несем ответственность за наши изделия.

Во всех своих высокотехнологичных компонентах наши сварочные аппараты воплощают ориентированную на будущее новейшую технологию при высочайшем уровне качества. Каждое наше изделие подвергается самым тщательным испытаниям, и мы гарантируем Вам безупречное состояние наших изделий как с точки зрения материалов, так и их обработки.

В настоящем руководстве по эксплуатации Вы найдете всю необходимую информацию о вводе прибора в эксплуатацию, а также указания по технике безопасности, техническому обслуживанию и уходу, технические данные и информацию о гарантии. Надежная и долгосрочная работа прибора гарантируется только в том случае, если принимаются во внимание все эти указания.

Мы благодарим Вас за Ваше доверие и надеемся на долгосрочное партнерство по принципу «EWM – ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА».

С уважением,

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Szczesny'.

Bernd Szczesny
Директор



Пожалуйста, впишите в соответствующие поля данные о приборе EWM и данные о Вашей компании.

EWM / HIGHTEC® WELDING		EWM HIGHTEC WELDING GMBH D-56271 MÜNDERSBACH
TYP:		SNR:
ART:		PROJ:
GEPRÜFT/CONTROL:		CE

Клиент / название компании
Улица и номер дома
Почтовый индекс / населенный пункт
Страна
Печать / подпись дистрибьютора партнера EWM
Дата поставки

Клиент / название компании
Улица и номер дома
Почтовый индекс / населенный пункт
Страна
Печать / подпись дистрибьютора партнера EWM
Дата поставки

1 Содержание

1	Содержание	4
2	Указания по технике безопасности	7
2.1	В интересах вашей безопасности	7
2.2	Транспортировка и установка	9
2.2.1	Условия окружающей среды	9
2.3	Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации	10
3	Технические характеристики	11
3.1	TETRIX 270; 300 AC/DC SYNERGIC activArc	11
3.2	TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc	12
3.3	TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc	13
4	Описание аппарата	14
4.1	TETRIX 270; 300 AC/DC SYNERGIC activArc	14
4.1.1	Вид спереди	14
4.1.2	Вид сзади	16
4.2	TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc	18
4.2.1	Вид спереди	18
4.2.2	Вид сзади	20
4.3	TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc	22
4.3.1	Вид спереди	22
4.3.2	Вид сзади	24
5	Описание функционирования	26
5.1	Устройство управления – элементы управления	26
5.1.1.1	Циклограмма	30
5.2	Принцип управления WIG-SYNERGIC	32
5.2.1	Согласованная настройка параметров в циклограмме	33
5.2.2	Обычная настройка параметров в циклограмме	33
5.2.2.1	Переключение между согласованной и обычной настройкой параметров	34
5.2.3	Выбор сварочного задания	35
5.2.4	Выбор сварочного тока	35
5.2.5	Индикация параметров сварки (Дисплей)	36
5.2.5.1	Настройка параметров сварки	36
5.3	Сварка ВИГ	37
5.3.1	Зажигание дуги	37
5.3.1.1	Высокочастотное зажигание (HF)	37
5.3.1.2	Контактное зажигание дуги	37
5.3.2	Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама	38
5.3.3	Оптимальное и быстрое образование шарика	38
5.3.4	Принудительное отключение сварки ВИГ	39
5.3.5	Режим кратковременного нажатия кнопки горелки	39
5.3.6	Циклограммы / Режимы работы	40
5.3.6.1	Условные обозначения	40
5.3.6.2	2-тактный режим	41
5.3.6.3	4-тактный режим	42
5.3.6.4	SpotArc	43
5.3.6.5	2-тактный режим сварки, версия C	46
5.3.7	Импульсный режим, циклограммы	47
5.3.7.1	2-тактный режим	47
5.3.7.2	4-тактный режим	47
5.3.8	Варианты импульсной сварки	48
5.3.8.1	Импульсный режим (Термический импульсный)	48
5.3.8.2	Импульсный кГц (металлургический импульсный)	49
5.3.8.3	Автоматика Импульсная	49
5.3.8.4	Импульсно-дуговая сварка ВИГ переменным током	50
5.3.8.5	Специальная сварка ВИГ переменным током	50

5.3.9	Сварка ВИГ- <i>activArc</i>	51
5.3.10	Настройка защитного газа ВИГ	52
5.3.10.1	Проверка газа.....	52
5.3.10.2	Функция продувки пакета шлангов.....	52
5.3.11	Горелки для сварки ВИГ (варианты управления)	52
5.3.12	Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока	53
5.3.12.1	Стандартная горелка ВИГ (5 контактов).....	54
5.3.12.2	Горелка для сварки ВИГ с функцией Up/Down (8 контактов)	56
5.3.12.3	Горелка с потенциометром (8 контактов)	58
5.3.12.4	Горелка RETOX TIG (12-контактная).....	59
5.3.13	Установка величины одного шага шага	60
5.4	Ручная сварка стержневыми электродами	61
5.4.1	Выбор и настройка.....	61
5.4.2	Автоматическое устройство «Горячий старт»	61
5.4.2.1	Ток горячего старта	61
5.4.2.2	Время горячего старта	62
5.4.3	Устройство форсажа дуги «Arcforcing»	62
5.4.4	Устройство Antistick	62
5.5	Ключевой выключатель	62
5.6	Программы сварки.....	63
5.6.1	Выбор и настройка.....	64
5.6.2	Задание максимального числа вызываемых программ	64
5.6.3	Пример «Программа с согласованной настройкой»	65
5.6.4	Пример «Программа с обычной настройкой»	65
5.6.5	Принадлежности для переключения программы	65
5.7	Диспетчер заданий (организация сварочных заданий).....	66
5.7.1	Условные обозначения на индикаторе	66
5.7.2	Создание нового задания в свободной области памяти или копирование задания.....	67
5.7.3	Загрузка существующего задания из свободной области памяти.....	68
5.7.4	Восстановление заводских установок существующего задания (Reset JOB)	68
5.7.5	Восстановление заводских установок заданий 1-128 (Reset All JOBs)	69
5.7.6	Выход из диспетчера заданий без сохранения изменений.....	69
5.7.7	Задание максимального числа вызываемых заданий	70
5.8	Дополнительные настройки.....	71
5.8.1	Настроить время изменения уменьшенного тока AMP% либо фронт импульса	71
5.8.2	2-тактный режим сварки ВИГ (вариант C)	72
5.8.3	Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром.....	72
5.8.4	Переключение между процентным и абсолютным сварочными токами	73
5.8.4.1	Выбор и настройка	73
5.9	Устройства дистанционного управления.....	74
5.9.1	Педаль дистанционного управления RTF 1	74
5.9.2	Ручное устройство дистанционного управления RT 1.....	74
5.9.3	Ручное дистанционное устройство RT AC 1.....	74
5.9.4	Ручное устройство дистанционного управления RTP 1	74
5.9.5	Ручное устройство дистанционного управления RTP 2	75
5.9.6	Ручное устройство дистанционного управления RTP 3	75
5.9.7	Ручное устройство дистанционного управления RT PWS 1	75
5.10	Интерфейсы для автоматизации	76
5.10.1	Интерфейс для автомата ВИГ	76
5.10.2	Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов.....	77
6	Ввод в эксплуатацию.....	78
6.1	Общее.....	78
6.2	Область применения — использование по назначению.....	78
6.3	Монтаж	78
6.4	Подключение к электросети	78
6.5	Охлаждение аппарата.....	78
6.6	Обратный кабель, общее.....	78
6.7	Сварка ВИГ	79

6.7.1	Подключение сварочной горелки.....	79
6.7.2	Варианты подключения горелок, назначение.....	80
6.7.3	Подключение кабеля массы.....	80
6.7.4	Подача защитного газа.....	81
6.7.4.1	Подача защитного газа.....	81
6.7.4.2	Регулировка расхода защитного газа.....	81
6.8	Ручная сварка стержневыми электродами.....	82
6.8.1	Подключение электрододержателя.....	82
6.8.2	Подключение кабеля массы.....	83
6.9	Описание охлаждающего модуля.....	83
6.9.1	Неисправность в системе охлаждающей жидкости.....	83
6.10	Одновременная двусторонняя сварка, виды синхронизации.....	83
6.10.1	Синхронизация от напряжения сети.....	83
6.10.2	Синхронизация по кабелю (частота от 50 до 200 Гц).....	84
6.11	Порт компьютера.....	84
7	Техническое обслуживание и проверки.....	85
7.1	Общее.....	85
7.2	Чистка.....	85
7.3	Проверка.....	85
7.3.1	Измерительные приборы.....	85
7.3.2	Объем проверок.....	86
7.3.3	Визуальная проверка.....	86
7.3.4	Измерение напряжения холостого хода.....	86
7.3.5	Измерение сопротивления изоляции.....	86
7.3.6	Замер тока утечки (ток защитного провода и касания).....	87
7.3.7	Измерение сопротивления контура заземления.....	87
7.3.8	Проверка функционирования сварочного аппарата.....	87
7.3.9	Документирование проверки.....	87
7.4	Ремонт.....	88
7.5	Утилизация изделия.....	89
7.5.1	Декларация производителя для конечного пользователя.....	89
7.6	Соблюдение требований RoHS.....	89
8	Гарантия.....	90
8.1	Положения общего применения.....	90
8.2	Гарантийное обязательство.....	91
9	Причины и устранение неисправностей.....	92
9.1	Сообщения об ошибках (источник тока).....	92
10	Принадлежности.....	94
10.1	Общие принадлежности.....	94
10.2	Дистанционное управление / Соединительный кабель.....	94
10.3	Опции.....	94
10.4	Сварочная горелка ВИГ.....	94
10.5	Транспортная тележка.....	95
10.6	Охлаждающий модуль.....	95
10.7	Синхронизация.....	95
11	Электрические схемы.....	96
11.1	TETRIX 270 AC/DC SYNERGIC activArc.....	96
11.2	TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc.....	98
11.3	TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc.....	100
11.4	TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc.....	102
12	Приложение А.....	104
12.1	Декларация о соответствии рекомендациям.....	104

2 Указания по технике безопасности

2.1 В интересах вашей безопасности



Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев!

Несоблюдение следующих мер безопасности может быть опасным для жизни!

Использование по назначению

Данный аппарат изготовлен на современном уровне техники в соответствии с действующими стандартами и нормативами. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению (см. раздел "Ввод в эксплуатацию / Область применения").

Использование не по назначению

Данный аппарат может представлять опасность для людей, животных и материальных ценностей, если он

- используется не по прямому назначению,
- эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом,
- ненадлежащим образом конструктивно изменен или переоборудован.



В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение со сварочным аппаратом. Поэтому прежде всего следует внимательно прочитать и понять руководство, а затем приступить к работе.

Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом сварочного аппарата, должен прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания, в особенности касающиеся техники безопасности. В случае необходимости это должно подтверждаться подписью.

Кроме того, должны соблюдаться

- соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев,
- общепринятые правила техники безопасности,
- национальные правила и т.д.



Для сварочных работ следует надевать соответствующую сухую защитную одежду (например, перчатки).

- Защищать глаза и лицо защитной маской.



Поражение электрическим током может быть опасным для жизни!

- Не прикасайтесь к деталям аппарата, которые находятся под напряжением.
- Аппарат должен подключаться только к правильно заземленным розеткам.
- Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем, оснащенным защитным проводом и штекером.
- Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция сетевого кабеля могут привести к поражению электрическим током.
- Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом.
- Перед тем, как открывать, вытащите вилку сетевого кабеля из розетки! Простого выключения аппарата недостаточно. Подождите 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.
- Сварочную горелку и держатель электродов всегда следует класть на изолирующую подкладку.
- Не допускается использование аппарата для размораживания труб!



Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю, поэтому:

- Перед началом работ на платформе или на лесах обеспечить страховку от падения.
- При сварке надлежащим образом обращаться с зажимом массы, горелкой и изделием, не использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной кожей к токоведущим частям.
- Заменять электроды только в сухих перчатках.
- Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией.



Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению!

- Не вдыхать дым и газы.
- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги. Пары хлорированных углеводородов под действием ультрафиолетового излучения могут превращаться в токсичный фосген.



Изделие, разлетающиеся искры и капли очень горячие!

- Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может быть непредсказуемым.
- Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными жидкостями. Существует опасность пожара и взрыва.
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки. Опасность взрыва существует также в том случае, если кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах могут создавать повышенное давление в результате нагрева.



Берегитесь возникновения пламени!

- Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя может возникнуть, например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или горячего шлака.
- Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги возгорания.
- Не следует носить в карманах легко воспламеняемые предметы, такие, как, например, спички и зажигалки.
- Вблизи зоны выполнения сварочных работ необходимо обеспечить наличие огнетушителей, соответствующих виду сварки, и легкость доступа к ним.
- Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны быть тщательно очищены перед началом сварочных работ. При этом просто опорожнить резервуары недостаточно.
- После сварки изделия прикасаться к нему или приближать его к воспламеняющимся материалам можно только после того, как оно достаточно охладится.
- Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты домашнего электрооборудования и вызвать пожар. Перед началом сварочных работ следует убедиться в том, что зажим массы надлежащим образом закреплен на изделии или сварочном столе и между изделием и источником тока имеется прямое электрическое соединение.



Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или вкладыши).
- Следите за тем, чтобы от шума не страдали люди, находящиеся в рабочей зоне.



При работе сварочного аппарата или генерировании импульсов высокого напряжения в узле зажигания возможно возникновение помех от электрических и электромагнитных полей.

- Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты предназначены для эксплуатации в промышленных зонах. Если же они используются, например, в жилых районах, то могут возникать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости.
- При нахождении в непосредственной близости от сварочного аппарата может нарушиться функционирование кардиостимуляторов.
- Возможно нарушение функционирования электронных устройств (например, устройств обработки данных, станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки!
- Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных кабелях, расположенных над, под и рядом со сварочным оборудованием.



Электромагнитные помехи должны быть уменьшены до такого уровня, при котором они не будут влиять на функционирование. Возможные меры по их уменьшению:

- Сварочные аппараты должны регулярно обслуживаться (см. раздел "Обслуживание и уход")
- Сварочные провода должны быть по возможности короткими, и прокладывать их следует вместе или поближе друг к другу на полу.
- Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием проводки и устройств, расположенных поблизости.



Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом! При несанкционированном вмешательстве гарантия теряет силу!

2.2 Транспортировка и установка



Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в вертикальном положении!



Перед перемещением отключить сетевую вилку и уложить на аппарат.



Устойчивость аппарата против опрокидывания обеспечивается только при углах наклона до 10° (согласно EN 60974-1).



Закрепить газовый баллон!

- Установить баллоны с защитным газом в предусмотренные для него гнезда и закрепить их цепью.
- Соблюдать осторожность при обращении с газовыми баллонами; не бросать, не нагревать, принять меры против опрокидывания!
- При транспортировке краном снять газовые баллоны со сварочного аппарата.

2.2.1 Условия окружающей среды

Это устройство нельзя эксплуатировать во взрывоопасном помещении.

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Диапазон температуры окружающего воздуха

- при сварке: -10°C ... +40°C *),
- при транспортировке и хранении -25°C ... +55°C *).

*) При соблюдении применения соответствующей охлаждающей жидкости.

относительная влажность воздуха

- до 50% при 40°C
- до 90% при 20°C

Окружающий воздух не должен содержать повышенные количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ и т.п., если только они не образуются в процессе сварки.

Примеры необычных условий эксплуатации:

- необычный агрессивный дым,
- пар,
- чрезмерно плотный масляный туман,
- необычные колебания или удары,
- чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр.,
- тяжелые погодные условия,
- необычные условия на берегу моря или на борту судна.

При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха.

Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает:

- защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов $\varnothing > 12$ мм,
- защиту от брызг воды при углах падения до 60° относительно вертикали.

2.3 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации

Это руководство по эксплуатации состоит из разделов.

Для быстрой ориентации на полях страницы, кроме промежуточных заголовков, напротив особенно важных отрывков текста встречаются пиктограммы, которые по степени важности располагаются следующим образом:



Обратить внимание

Технические особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.



Внимание

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения аппарата.



Осторожно

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить опасность для людей; также включает в себя указание "Внимание".

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых пошагово описывается действия в определенных ситуациях, обозначаются круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

Символ	Описание
	Нажать
	Не нажимать
	Повернуть
	Переключить

3 Технические характеристики

3.1 TETRIX 270; 300 AC/DC SYNERGIC activArc

TETRIX	270 AC/DC		300 AC/DC	
Диапазон установки: Сварочные ток / напряжение WIG (DC) WIG (AC) E-Hand	5A - 300 A / 10,2 V – 22,0 V 5A - 270 A / 10,2 V – 20,8 V 5A - 270 A / 20,2 V – 30,8 V			
максимальный сварочный ток при	ВИГ	Ручная сварка стержневыми электродами	ВИГ	Ручная сварка стержневыми электродами
температуре окружающей среды 20°C: 45% ПВ 65%ПВ 100%ПВ	300 A (DC) 270 A 220 A	- 260 A 210 A	300 A 270 A 220 A	- 260 A 210 A
температуре окружающей среды 40°C: 40% ПВ 60% ПВ 100%ПВ	300 A (DC) 270 A 220 A	- 260 A 200 A	300 A 270 A 220 A	- 260 A 200 A
Рабочий цикл	10мин (60% ПВ ^ 6 мин сварка, 4 мин пауза)			
Постоянное напряжение холостого хода (при переменном и постоянном токе)	93 V (DC)			
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 V -25 %; +20 % 3 x 415 V -25 %; +15 %			
Частота сети	50/60 Hz			
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель)	3 x 16 A			
Сетевой кабель	H07RN-F4G1,5			
Макс. потребляемая мощность	12,4 kVA			
Рекомендуемая мощность генератора	18,7 kVA			
cosφ / КПД	0,99 / 85 %			
Класс изоляции / Степень защиты	F / IP 23			
Температура окружающей среды	-10°C bis +40°C			
Охлаждение аппарата / Охлаждение горелки	вентилятор / газ или вода			
Кабель массы	35 mm2			
Габариты (длина/ширина/высота), мм	560 x 240 x 550 mm			
Масса	36,5 kg			
Стандарты, соблюдаемые при изготовлении	IEC 60974 / EN 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 Teil 206 S / C €			

3.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc

TETRIX 350 AC/DC		
Диапазон установки: Сварочный ток / Напряжение дуги ВИГ ручная сварка стержневыми электродами	5 A - 350 A / 10,2 В – 24,0 В 5 A - 350 A / 20,2 В – 34,0 В	
максимальный сварочный ток при	ВИГ	ручная сварка стержневыми электродами
температуре окружающей среды 20°C:		
45% ПВ	-	350 A
60% ПВ	350 A	310 A
100%ПВ	260 A	250 A
температуре окружающей среды 40°C:		
35% ПВ	-	350 A
40% ПВ	350 A	-
60% ПВ	325 A	290 A
100%ПВ	260 A	230 A
Рабочий цикл	10мин (60 % ПВ $\triangle$ 6 мин сварка, 4 мин пауза)	
Постоянное напряжение холостого хода (при переменном и постоянном токе)	95 В	
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В -25 %; +20 % 3 x 415 В -25 %; +15 %	
Частота сети	50/60 Гц	
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель)	3 x 25 A	
Сетевой кабель	H07RN-F4G2,5	
Макс. потребляемая мощность	17,7 кВА	
Рекомендуемая мощность генератора	23,9 кВА	
cos ϕ / КПД	0,99 / 85 %	
Класс изоляции / Степень защиты	F / IP 23	
Температура окружающей среды	-10 °C до +40°C	
Охлаждение аппарата / Охлаждение горелки	вентилятор / газ или вода	
Кабель массы	50 мм ²	
Габариты (длина/ширина/высота), мм	605 x 335 x 520	
Масса	53 кг	
Стандарты, соблюдаемые при изготовлении	IEC 60974 / EN 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 часть 206 S / C $\in$	

3.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

	TETRIX 500 AC/DC	
Диапазон установки: Сварочный ток / Напряжение дуги ВИГ ручная сварка стержневыми электродами	5A - 500 A / 10,2 V – 30,0 V 5A - 500 A / 20,2 V – 40,0 V	
максимальный сварочный ток при температуре окружающей среды 40°C: 40% ПВ 60% ПВ 100%ПВ	ВИГ 500 A 475 A 390 A	ручная сварка стержневыми электродами 500 A 450 A 340 A
температуре окружающей среды 20°C: 45% ПВ 60% ПВ 100%ПВ	500 A 475 A 390 A	500 A 460 A 350 A
Рабочий цикл	10мин (60% ПВ ± 6 мин сварка, 4 мин пауза)	
Постоянное напряжение холостого хода (при переменном и постоянном токе)	79 В при 400 В 91 В при 460 В	
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В -25 %; +20 % 3 x 415 В -25 %; +15 % 3 x 460 В -25 %; +10 %	
Частота сети	50/60 Гц	
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель)	3 x 35 A	
Сетевой кабель	H07RN-F4G4	
Макс. потребляемая мощность	29 кВА	
Рекомендуемая мощность генератора	39,2 кВА	
cosφ / КПД	0,99 / 85 %	
Класс изоляции / Степень защиты	F / IP 23	
Температура окружающей среды	-10 °C до +40°C	
Охлаждение аппарата / Охлаждение горелки	вентилятор / газ или вода	
Кабель массы	95 мм²	
Габариты (длина/ширина/высота), мм	660 x 350 x 850 мм	
Масса	104,5 кг	
Стандарты, соблюдаемые при изготовлении	IEC 60974 / EN 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 часть 206 ⓘ / С €	

Описание аппарата

TETRIX 270; 300 AC/DC SYNERGIC activArc

4 Описание аппарата

4.1 TETRIX 270; 300 AC/DC SYNERGIC activArc

4.1.1 Вид спереди



Рисунок 4-1

Поз.	Символ	Описание
1		Ручка для транспортировки
2		Откидная крышка для панели управления / элементов управления
3		Панель управления / элементы управления (см. раздел «Принцип действия»)
4		19-контактная розетка Подключение устройства дистанционного управления
5		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
6		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя
7		Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы
8		Ключевой выключатель для заперения элементов управления (дополнительно) Положение "1" > изменение возможно, положение "0" > изменение невозможно.
9		Контактная розетка, 8 контактов / 12 контактов 8 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ с функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светодиодным индикатором (опция)
10		5-контактная розетка Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ
11		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение сварочной горелки ВИГ
12		Соединительный ниппель G¼" сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ
13		Резиновые ножки

4.1.2 Вид сзади

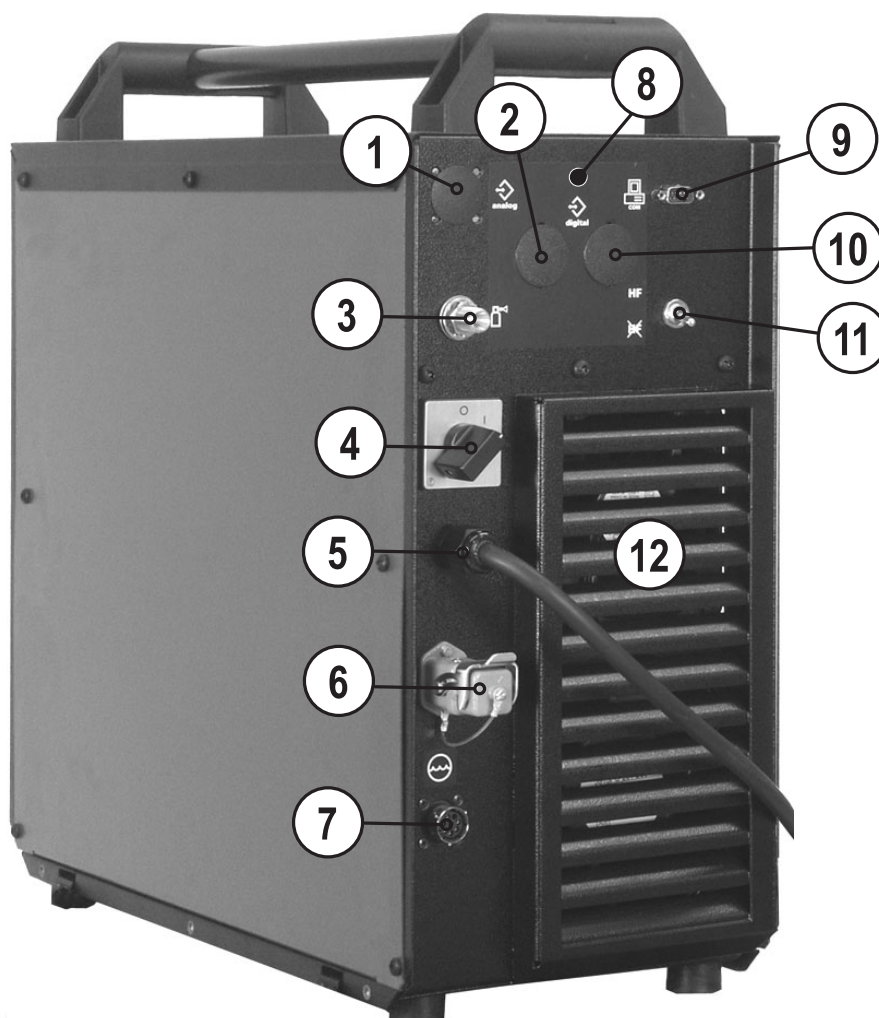


Рисунок 4-2

Поз.	Символ	Описание
1	 analog	19-контактная розетка (опция) Аналоговый интерфейс для подключения автомата
2	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
3		Присоединительный штуцер G1/4" для подключения защитного газа к редуктору
4		Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
5		Устройство разгрузки натяжения
6		4-контактная розетка напряжение питания охладителя
7		8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя
8	 42V/4A	Кнопка "Предохранитель-автомат"; Предохранитель: • Узел зажигания • Газовый клапан • Периферийные устройства на 7-контактных цифровых интерфейсах (задняя сторона аппарата) Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель-автомат в исходное состояние
9	 PC INT	9-контактная розетка D-SUB, последовательный интерфейс ПК Требуется Interface Set SECINTX10 DSUB (см. инструкции по установке)
10	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
11	 HF	Переключатель способов зажигания дуги HF= высокочастотное зажигание дуги  = Liftarc (контактное зажигание дуги)
12		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха

4.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc

4.2.1 Вид спереди



Рисунок 4-3

Поз.	Символ	Описание
1		Ручка для транспортировки
2		Откидная крышка для панели управления / элементов управления
3		Панель управления / элементы управления (см. раздел «Принцип действия»)
4		Контактная розетка, 8 контактов / 12 контактов 8 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ с функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светодиодным индикатором (опция)
5		5-контактная розетка Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ
6		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
7		Резиновые ножки
8		Ключевой выключатель для запираания элементов управления (дополнительно) Положение "1" > изменение возможно, положение "0" > изменение невозможно.
9		19-контактная розетка Подключение устройства дистанционного управления
10		Соединительный ниппель G$\frac{1}{4}$" сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ
11		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение сварочной горелки ВИГ
12		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя
13		Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы

4.2.2 Вид сзади

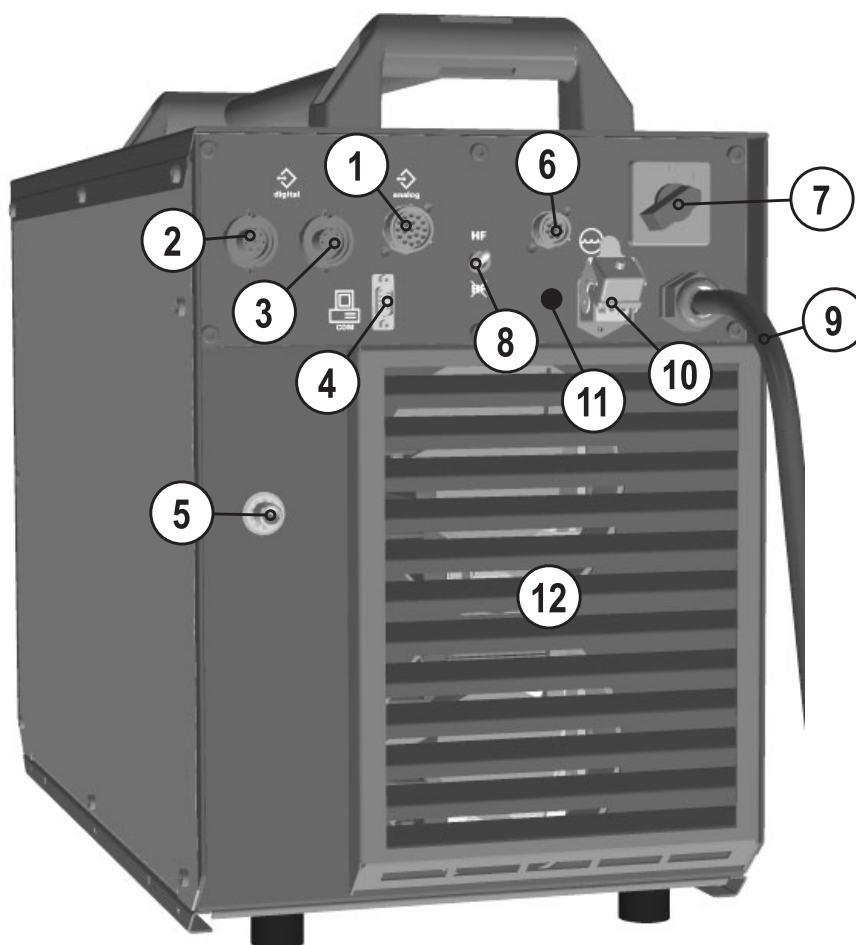


Рисунок 4-4

Поз.	Символ	Описание
1	 analog	19-контактная розетка (опция) Аналоговый интерфейс для подключения автомата
2	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
3	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
4	 PC INT	9-контактная розетка D-SUB, последовательный интерфейс ПК Требуется Interface Set SECINTX10 DSUB (см. инструкции по установке)
5		Присоединительный штуцер G1/4" для подключения защитного газа к редуктору
6		8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя
7		Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
8		Переключатель способов зажигания дуги HF= высокочастотное зажигание дуги ☒ = Liftarc (контактное зажигание дуги)
9		Устройство разгрузки натяжения
10		4-контактная розетка напряжение питания охладителя
11	 42V/4A	Кнопка "Предохранитель-автомат"; Предохранитель: - Узел зажигания - Газовый клапан - Периферийные устройства на 7-контактных цифровых интерфейсах (задняя сторона аппарата) Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель-автомат в исходное состояние
12		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха

4.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

4.3.1 Вид спереди

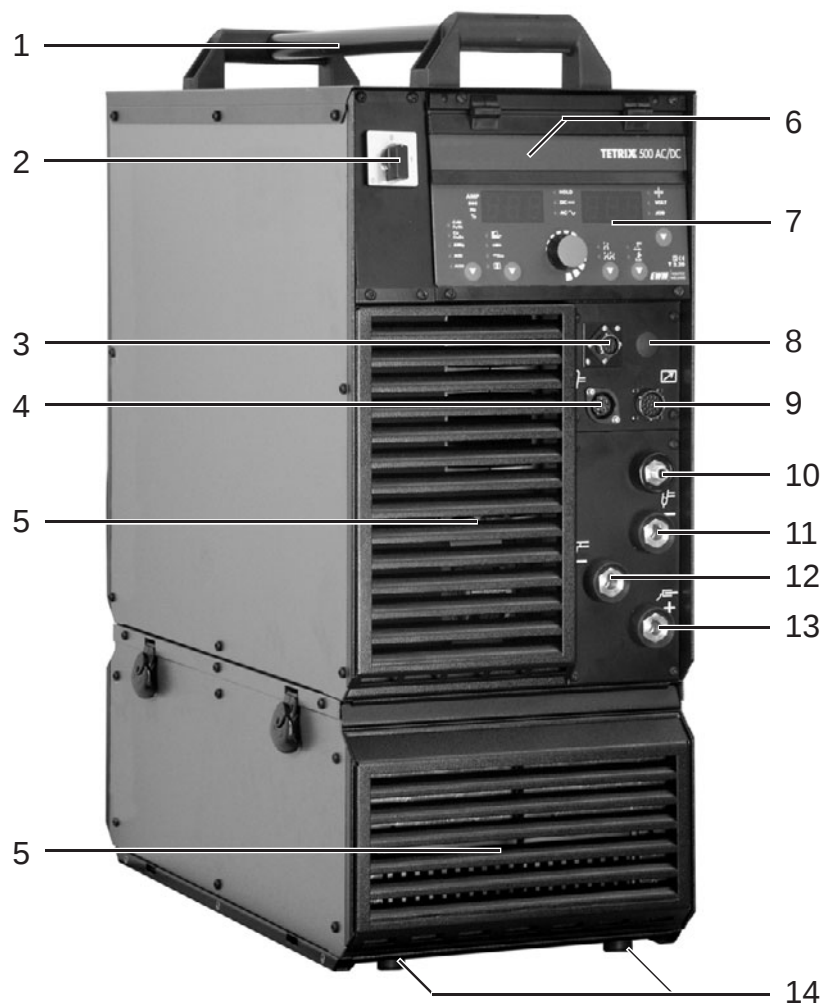


Рисунок 4-5

Поз.	Символ	Описание
1		Ручка для транспортировки
2		Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
3		Контактная розетка, 8 контактов / 12 контактов 8 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ с функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светодиодным индикатором (опция)
4		5-контактная розетка Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ
5		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
6		Откидная крышка для панели управления / элементов управления
7		Панель управления / элементы управления (см. раздел «Принцип действия»)
8		Ключевой выключатель для запираания элементов управления (дополнительно) Положение "1" > изменение возможно, положение "0" > изменение невозможно.
9		19-контактная розетка Подключение устройства дистанционного управления
10		Соединительный ниппель G$\frac{1}{4}$" сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ
11		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение сварочной горелки ВИГ
12		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя
13		Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы
14		Резиновые ножки

4.3.2 Вид сзади

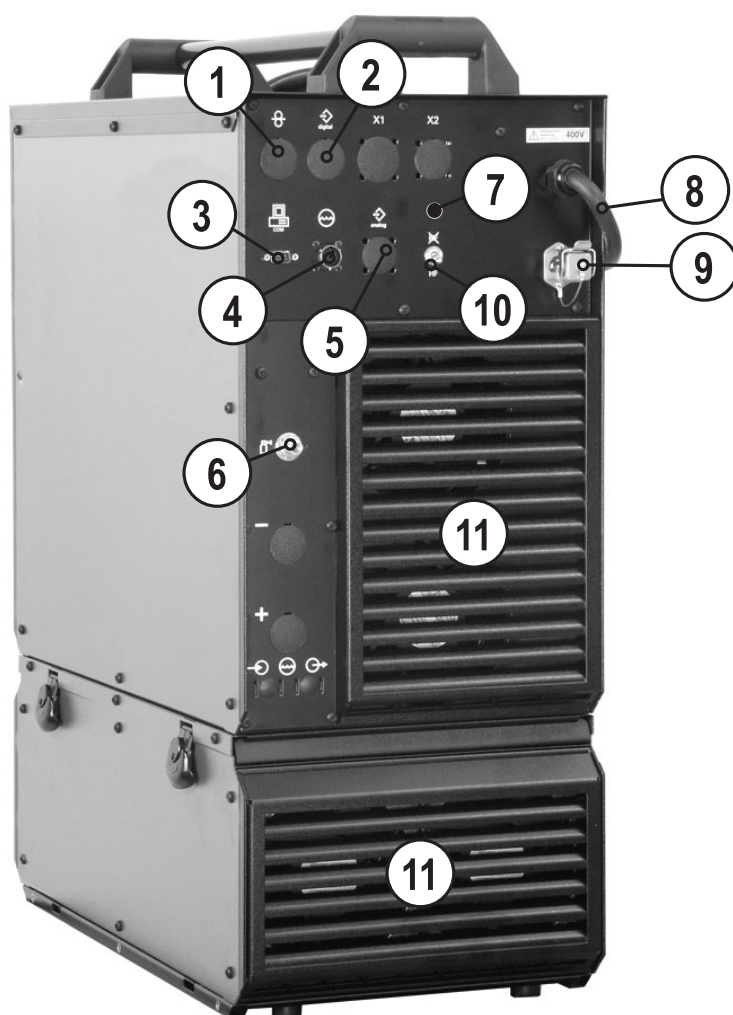


Рисунок 4-6

Поз.	Символ	Описание
1	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
2	 digital	7-контактная розетка (дополнительно) Подключение устройства для подачи проволоки (холодная проволока); RINT; Q-DOC и т.п.
3	 PC INT	9-контактная розетка D-SUB, последовательный интерфейс ПК Требуется Interface Set SECINTX10 DSUB (см. инструкции по установке)
4		8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя
5	 analog	19-контактная розетка (опция) Аналоговый интерфейс для подключения автомата
6		Присоединительный штуцер G1/4" для подключения защитного газа к редуктору
7	 42V/4A	Кнопка "Предохранитель-автомат"; Предохранитель: • Узел зажигания • Газовый клапан • Периферийные устройства на 7-контактных цифровых интерфейсах (задняя сторона аппарата) Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель-автомат в исходное состояние
8		Устройство разгрузки натяжения
9		4-контактная розетка напряжение питания охладителя
10	 HF	Переключатель способов зажигания дуги HF= высокочастотное зажигание дуги  = Liftarc (контактное зажигание дуги)
11		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха

5 Описание функционирования

5.1 Устройство управления – элементы управления

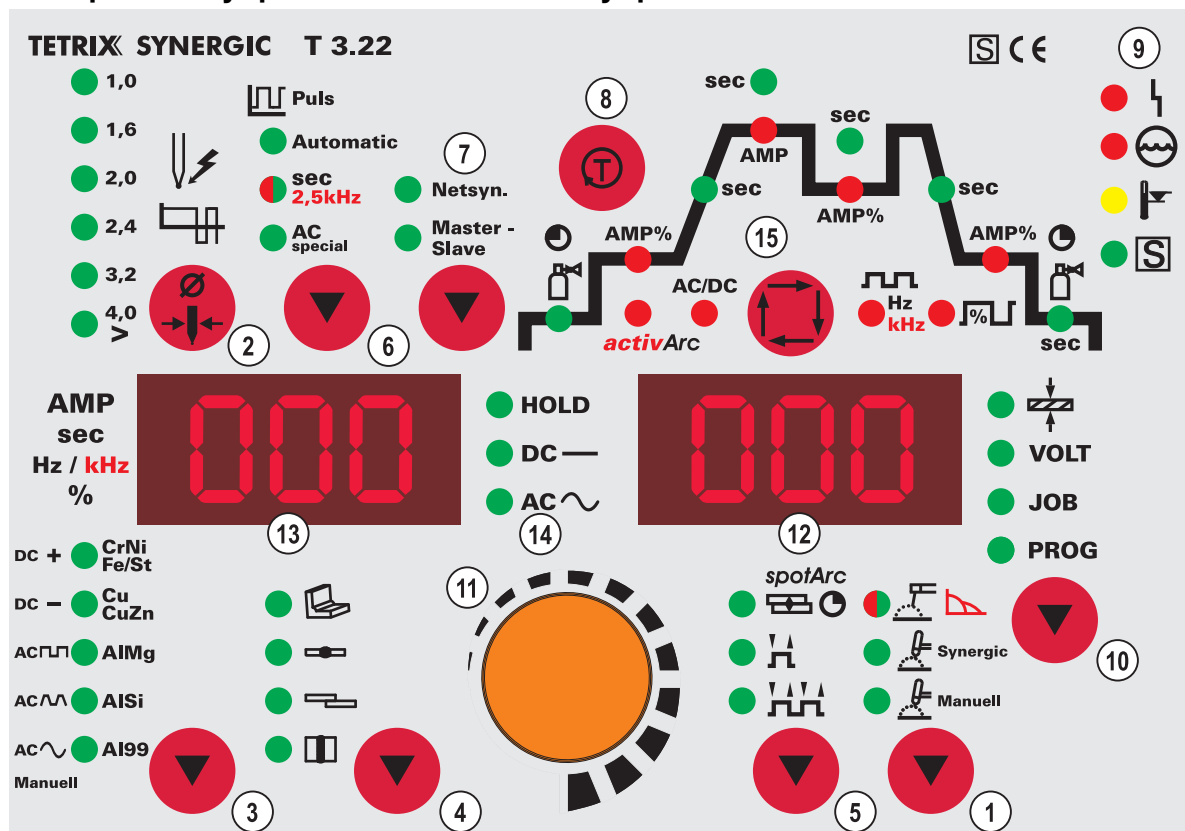


Рисунок 5-1

Поз.	Символ	Описание
1		

Поз.	Символ	Описание
		Кнопка „Переключение полярности (ручная сварка ВИГ)“ DC + ● Сварка постоянным током с положительной полярностью на держателе электродов относительно изделия (переключатель полярности, только ручная сварка) DC – ● Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно изделия. AC ГЛ ● сварка переменным током прямоугольной формы. Максимальная энергоотдача и надёжность сварки. AC ЛЛ ● сварка переменным током трапецеидальной формы. Универсальный вид, почти для всех случаев применения. AC ~ ● сварка синусоидальным переменным током. Низкий уровень помех.
4		Кнопка "Выбор типа шва" ●  Угловой шов ●  Сварка встык ●  Угловой шов – сварка внахлестку ●  Вертикальный шов
5	   	Кнопка "Режим работы" ●  spotArc (диапазон времени точечной сварки 0,01 с - 20,0 с) ●  2-тактный ●  4-тактный
6	    	Кнопка «ВИГ импульсная» ● Automatic Импульсная автоматика ВИГ (частота и баланс) ● sec 2,5kHz Импульсная ВИГ со значениями времени (горит зеленым цветом)/ Быстрая Импульсная ВИГ постоянным током с частотой и балансом (горит красным цветом) ● AC special Специальная сварка ВИГ переменным током
7		Кнопка "Тип синхронизации" (одновременная двухсторонняя сварка) ● Netsyn. Синхронизация от напряжения сети ● Master - Slave Синхронизация по кабелю
8		Кнопка "Проверка газа" (см. раздел «Проверка газа») Настройка защитного газа, продувка пакета шлангов
9	   	Индикация сбоев / состояния ●  Сигнальная лампочка "Общая неисправность" (см. главу "Причины и устранение неисправностей") ●  Сигнальная лампочка "Недостаток охлаждающей жидкости" (Охлаждение сварочной горелки) ●  Сигнальная лампочка "Перегрев" ●  Сигнальная лампочка "S-знак"
10		Кнопка "Переключение индикации" ●  Индикация толщины материала ● VOLT Индикация сварочного напряжения ● JOB Индикация номера задания ● PROG Индикация номера программы

Описание функционирования

Устройство управления – элементы управления

Поз.	Символ	Описание
11		Ручка "Настройка параметров сварки" Настройка всех параметров, как например, сварочного тока, толщины листа, времени предварительной подачи газа и т.д.
12		Трехразрядный светодиодный дисплей, отображение толщины материала, напряжения дуги, номеров задания и программы (см. также раздел «Индикация параметров сварки (Дисплей)»).
13		Трехразрядный светодиодный дисплей, отображение сварочного тока, временных параметров, частоты и параметров сварки в процентах (см. также раздел «Индикация параметров сварки (Дисплей)»).
14		Индикация состояния ● HOLD: После окончания каждой операции сварки на дисплее показываются последние значения сварочного тока и напряжения, индикатор горит ● DC —: Сварка постоянным током ● AC ~: Сварка переменным током ● DC — и ● AC ~ одновременно: Специальная сварка переменным током
15		см. раздел «Описание работы»

5.1.1.1 Циклограмма

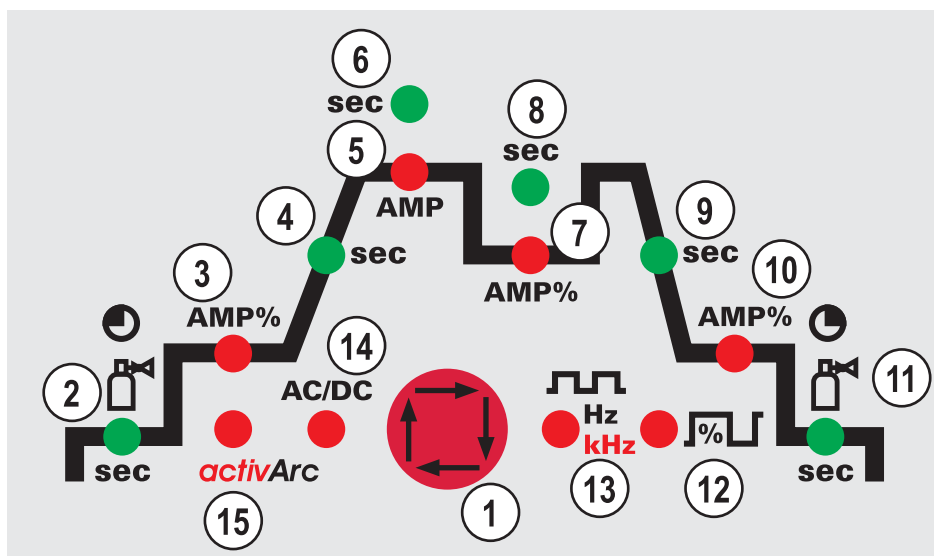


Рисунок 5-2

Поз.	Символ	Описание	
1		Кнопка "Выбор параметров сварки" С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима.	
2		Время предварительной подачи газа (ВИГ), диапазон настройки, абсолютные значения: от 0,0 сек до 20,0 с; шаг 0,1 с.	
3		Стартовый ток (ВИГ) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %. Во время фазы стартового тока импульсы отсутствуют	Ток горячего старта (ручная сварка) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %
4		Время нарастания тока (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени нарастания тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо.	Время горячего старта (ручная сварка) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек)
5		Основной сварочный ток (ВИГ) / Импульсный ток от I мин до I макс (шаг 1 А)	Основной сварочный ток (ручная сварка) от I мин до I макс (шаг 1 А)
6		Время импульса / время изменения тока (с AMP% до AMP) / Время точки - Диапазон настройки длительности импульса: от 0,01 сек до 20,0 сек (шаг 0,01 сек < 0,5 сек; шаг 0,1 сек > 0,5 сек) - Диапазон настройки времени спада тока (tS2): 0,0 сек до 20,0 сек (см. гл. "Дополнительные настройки") - Диапазон регулирования Время точки: 0,01 с – 20,0 с	
		Импульсы ВИГ Время импульса применимо для фазы основного сварочного тока (AMP) в импульсном режиме.	Специальная сварка ВИГ переменным током Длительность импульса действует для фазы переменного тока при импульсном режиме переменного тока.
7		Уменьшенный ток (ВИГ) / ток паузы Диапазон настройки: от 1 % до 100 % (шаг 1 %). Пропорционален (%) основному сварочному току	

Поз.	Символ	Описание
8		Время паузы импульса / время изменения тока с AMP до AMP% - Диапазон настройки паузы между импульсами: от 0,01 сек до 20,0 сек (шаг 0,01 сек < 0,5 сек; шаг 0,1 сек > 0,5 сек) - Диапазон настройки времени изменения тока (tS1): 0,0 сек до 20,0 сек (см. гл. "Дополнительные настройки")
		<table><tr><td>Импульсы ВИГ Время паузы импульса применимо к фазе уменьшенного тока (AMP%)</td><td>Специальная сварка ВИГ переменным током Время паузы импульса применимо к фазе постоянного тока в режиме специальной сварки переменным током.</td></tr></table>
Импульсы ВИГ Время паузы импульса применимо к фазе уменьшенного тока (AMP%)	Специальная сварка ВИГ переменным током Время паузы импульса применимо к фазе постоянного тока в режиме специальной сварки переменным током.	
9		Время спада тока (ВИГ) от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени спада тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо.
10		Ток заварки кратера (ВИГ) Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %. в процентах от основного сварочного тока.
11		Время продувки газа (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 40,0 сек (шаг – 0,1 сек)
12		Баланс переменного тока (ВИГ-АС) Макс. диапазон: от –30% до +30%; шаг 1%. Диапазон настройки в зависимости от заводской настройки может быть и меньше.. Оптимизация эффекта очистки и глубины проплавления.
		Импульсно-дуговая сварка ВИГ постоянным током с быстротой баланса Диапазон регулирования: от 1 % до +99 % (шаг 1 %)
13		Частота переменного тока (ВИГ-АС) от 50 Гц до 200 Гц (с шагом 1 Гц) Сужение и стабилизация сварочной дуги: С большей частотой усиливается чистящее действие. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или грязные изделия.
		Импульсно-дуговая сварка ВИГ постоянным током с быстротой частоты Диапазон регулирования: от 50 Гц до 2,5 кГц (с шагом 0,01 кГц)
14		Полярность сварочного тока, ручная сварка (см. главу «Переключение полярности сварочного тока»)
15		Индикатор «activArc» Активирован индикатор «Функция activArc» (on/off) и характеристика ActivArc. Диапазон регулирования: 0..100

5.2 Принцип управления WIG-SYNERGIC

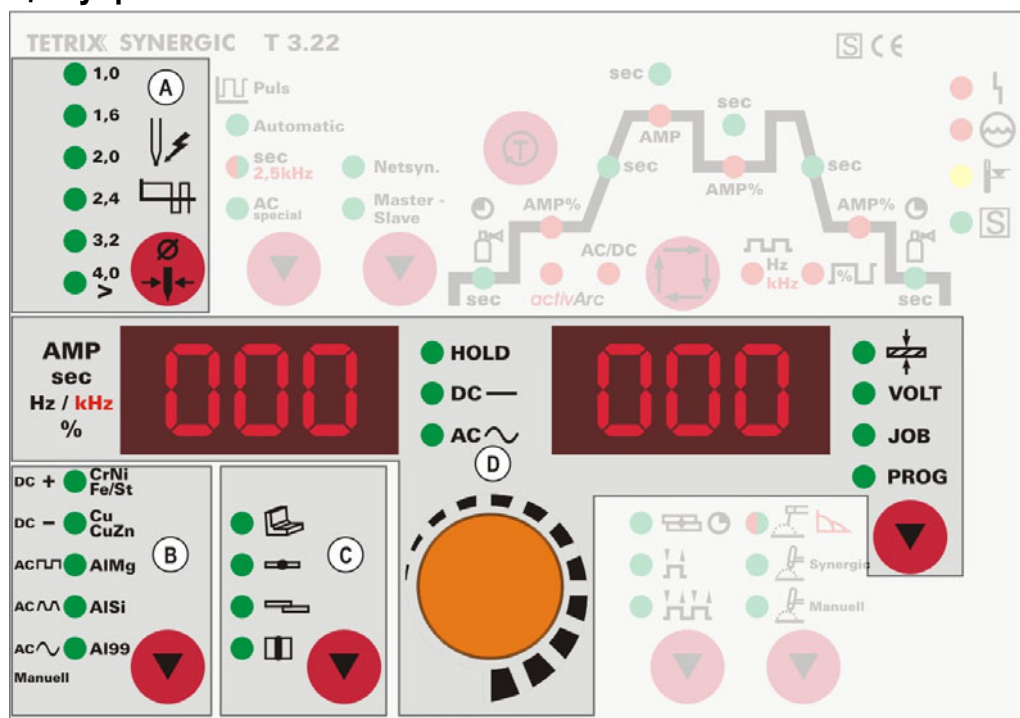


Рисунок 5-3

Управление сварочным аппаратом осуществляется в соответствии с принципом управления "WIG-Synergic":
Так же, как на сварочных аппаратах МИГ с управлением Synergic, на основании трех основных параметров:

- диаметра вольфрамового электрода (A),
- типа материала (B) и
- типа шва (C)

выбирается сварочное задание (вид работы).

Все установленные здесь сварочные параметры оптимально подобраны для множества разнообразных применений, однако могут настраиваться и в соответствии с индивидуальными требованиями.

Необходимый сварочный ток может настраиваться как толщина листа или же как обычно — непосредственно как значение тока (D).

Программирование описанных здесь параметров и функций может осуществляться также с помощью персонального компьютера и программы настройки сварочных параметров TETRIX PCT 300.

Серия сварочных аппаратов TETRIX была сконструирована таким образом, чтобы обеспечить простое и быстрое управление, однако при этом не пожертвовать ни одной функциональной возможностью.

5.2.1 Согласованная настройка параметров в циклограмме

При настройке сварочного тока осуществляется автоматическая установка всех необходимых параметров сварки в циклограмме (см. главу «Циклограммы режимов сварки ВИГ»), включая и время предварительной подачи газа. При необходимости, эти параметры сварки могут быть установлены вручную (независимо от величины сварочного тока) (см. главу «Обычная настройка параметров в циклограмме»).

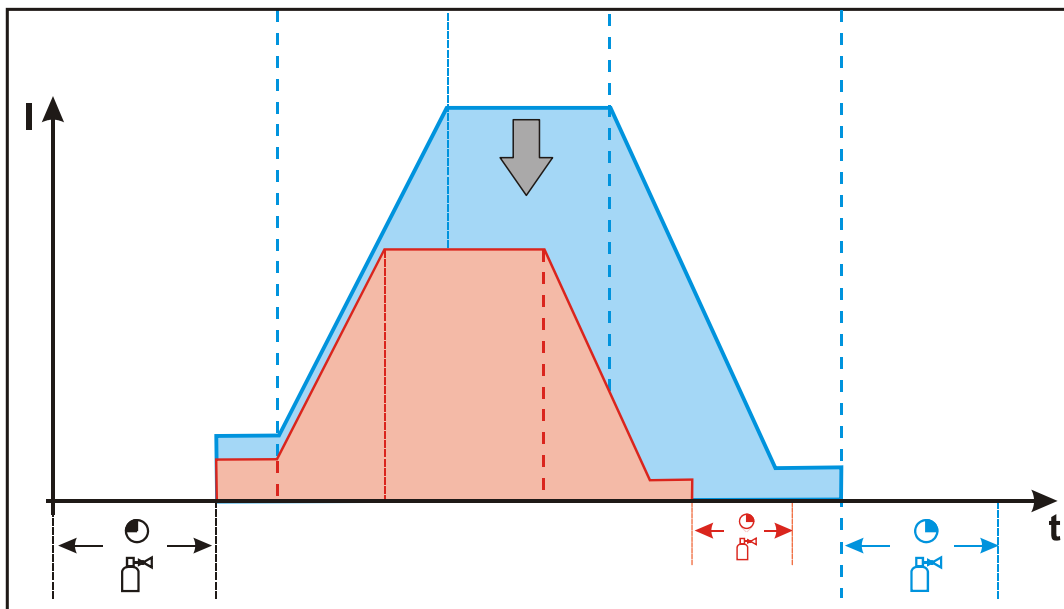


Рисунок 5-4

5.2.2 Обычная настройка параметров в циклограмме

Все сварочные параметры циклограммы можно подобрать независимо от настроенной величины сварочного тока. Т.е. при изменении величины сварочного тока, значения времени спада тока и времени продувки газа не меняются. Выбор сварочного задания выполняется, как и прежде, по трем основным параметрам: диаметр вольфрамового электрода, тип материала и тип шва.



Параметры тока запуска, снижения и завершения могут быть заданы или показаны в виде процентов (заводская установка) или в абсолютных значениях (см. главу «Переключение между процентным и абсолютным сварочными токами»).

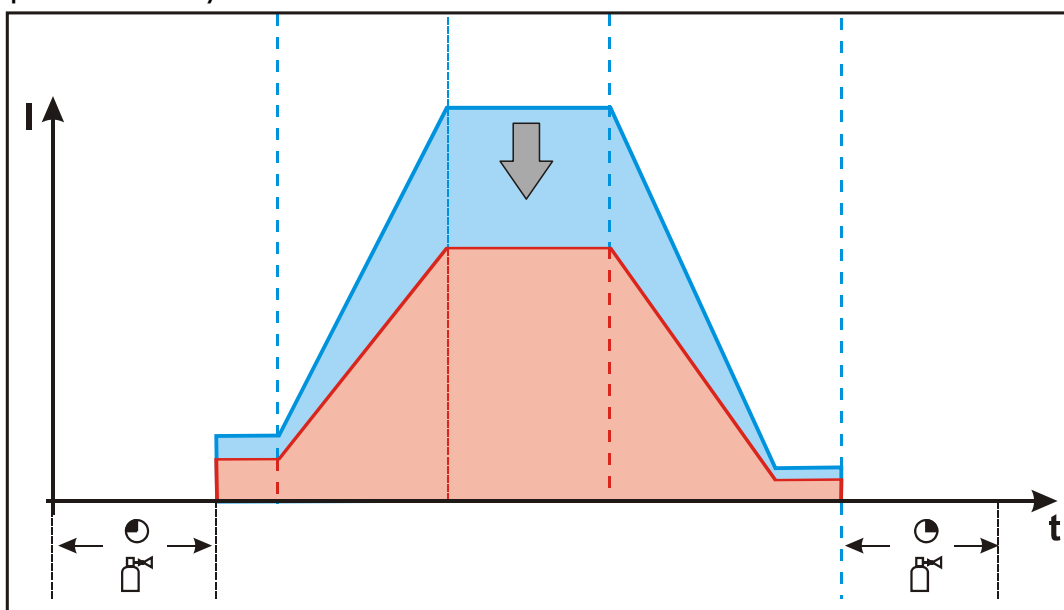


Рисунок 5-5

5.2.2.1 Переключение между согласованной и обычной настройкой параметров

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
    		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбрать пункт меню «Конфигурация»	
	1 x 	Подтвердить пункт меню «Конфигурация»	
		Выбрать метод настройки: on = согласованный метод off = обычный метод	 
		Выбор исходного состояния «Конфигурация»	
		Выбрать пункт меню Exit	
	1 x 	Подтвердить пункт меню Exit Выполняется повторная инициализация аппарата.	-

5.2.3 Выбор сварочного задания

Сварочное задание выбирается непосредственно с помощью кнопок на панели управления T3.22 на сварочном аппарате. Установленные сварочные параметры показываются с помощью сигнальных индикаторов (светодиодов).



Изменить 3 основных сварочных параметра возможно только в том случае, когда:

- отсутствует сварочный ток и
- ключевой выключатель (дополнительно) установлен в положение "1".

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор и индикация метода сварки	-
		Выбор и индикация диаметра электрода / Оптимизация поджига • ВИГ Synergic: Выбор диаметра электродов (Оптимизация поджига осуществляется автоматически) • Ручная сварка ВИГ Выбор Оптимизация поджига	-
		Выбор и индикация вида материала и полярности сварочного тока • ВИГ Synergic: Выбор типа материала (полярность сварочного тока определяется автоматически) • Ручная сварка ВИГ Выбор полярность сварочного тока	-
		Выбор и индикация типа шва	-
		Выбор и индикация режима работы	-

5.2.4 Выбор сварочного тока

Имеется два способа настройки необходимого сварочного тока:

- через толщину листа,
- непосредственно как сварочный ток



Сварочный ток показывается на левом индикаторе. На правом индикаторе может быть выбран параметр "Толщина материала".

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация (справа)
		Нажимать кнопку, пока не загорится сигнальный индикатор Толщина материала	Показывается толщина материала в мм.
		Настройка сварочного тока или толщины листа.	Показывается сварочный ток или толщина листа

5.2.5 Индикация параметров сварки (Дисплей)

Перед сваркой (заданные значения), во время сварки (фактические значения) или после сварки (запоминаемые значения) могут показываться следующие параметры сварки:

"Левый индикатор"

Параметр	Перед сваркой (заданные значения)	Во время сварки (фактические значения)	После сварки (запоминаемые значения)
Сварочный ток	●	●	●
Временные параметры	●	-	-
Частота, баланс	●	-	-
Параметры токов	●	-	-

"Правый индикатор"

Толщина материала	●	●	●
Напряжение сварки	●	-	-
Номер задания (JOB)	●	-	-
Номер программы	●	-	-

Когда после сварки при отображении запоминаемых значений выполняются изменения параметров (например, сварочного тока), индикация переключается на соответствующие заданные значения.

Индикация на правом индикаторе через 4 секунды автоматически переключается на толщину материала.

Если вместе с сигнальным индикатором "Толщина материала" горит индикатор "Номер программы", аппарат находится в режиме программы (Программы 1-15, см. главу «Сварочные программы»).

Если вместе с сигнальным индикатором "Толщина материала" горит индикатор "Номер задания", аппарат находится в режиме задания свободной области памяти (Задания с 128 по 256, см. раздел «Создание нового задания в свободной области памяти»).

5.2.5.1 Настройка параметров сварки

Во время настройки сварочных параметров на левом индикаторе показывается настраиваемый параметр. На правом индикаторе отображается "заводская настройка" или отклонение от нее вверх или вниз.

Индикация, например, при настройке стартового тока и ее значение:

Индикация	Значение отображаемых на правом индикаторе символов
	Повысить значение параметра Для достижения заводской настройки
	Заводская настройка Значение параметра установлено оптимально
	Уменьшить значение параметра Для достижения заводской настройки

5.3 Сварка ВИГ

5.3.1 Зажигание дуги

5.3.1.1 Высокочастотное зажигание (HF)

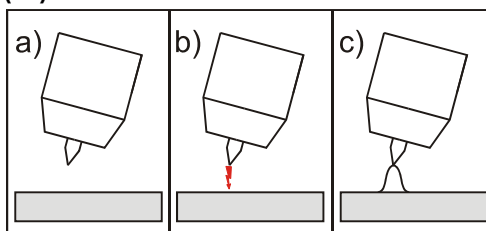


Рисунок 5-6

Электрическая дуга возбуждается бесконтактным способом с помощью импульсов напряжения высокой частоты:

- расположите сварочную горелку над деталью (расстояние между концом электрода и деталью примерно 2-3 мм)
- нажмите кнопку горелки (импульсы напряжения высокой частоты зажигают дугу)
- Включается стартовый ток, процедура сварки продолжается в соответствии с избранным режимом работы.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.3.1.2 Контактное зажигание дуги

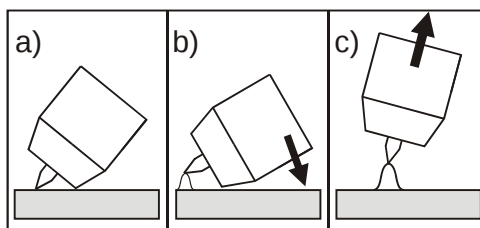


Рисунок 5-7

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.3.2 Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама

Настройка этого параметра позволяет улучшить характеристики зажигания, например, для электрода из чистого вольфрама. Параметром является значение в % (от изготовителя – 20), оно меняется в зависимости от вида работы.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Выбор параметра Характеристика зажигания Индикаторы для избранных диаметров электродов и стартового тока AMP% мигают примерно 5 секунд. В течение этого времени можно оптимизировать значение параметра с помощью ручки-регулятора.	
		Настройка значения параметра Повышение значения параметра > больше энергии поджига Уменьшение значения параметра > меньше энергии поджига	

5.3.3 Оптимальное и быстрое образование шарика



Конически заточенная игла (ок. 35°) является необходимым условием для образования оптимального шарика.

Элемент управления	Действие	Результат
DC + DC - AC ПП AC ЛЛ AC ~ Manuell		Сварка перем./пост. током с выбором соответствующего вида материала: Алюминиево-магниевого сплавы, Сплавы алюминия с кремнием Алюминий 99%
		Выбор опции «Оптимизация поджига» Начинает мигать сигнальная лампочка (1,0 , 1,6 , 2,0 , 2,4 , 3,2 или 4,0 >) выбранного диаметра иглы.
		Выбор опции «Образование шарика» Сигнальная лампочка быстро мигает. При следующем процессе зажигания будет образовываться шарик. Сварщик определит завершение этого процесса. Выключение этой функции без процесса зажигания достигается повторным выбором комбинации клавиш «Оптимизация поджига» и «Образование шарика». Выбор параметра должен быть произведен в течение примерно 5 секунд после выбора «Оптимизация поджига».



Использовать пробную заготовку.

- Поджечь электрическую дугу без прикосновения высокочастотным зажиганием и сформировать нужный шарик для соответствующего применения.

5.3.4 Принудительное отключение сварки ВИГ



Если после запуска загорание дуги не происходит или дуга при отводе горелки гаснет, то в течение 3 сек производится принудительное отключение. Отключаются высокочастотное зажигание, подача газа и напряжение холостого хода (силовая часть).

5.3.5 Режим кратковременного нажатия кнопки горелки

Для включения уменьшенного тока (AMP%), особенно при работе с однокнопочной горелкой, предусмотрен режим кратковременного нажатия кнопки горелки.

Сварочная горелка с одной кнопкой:

- кратковременно нажать (нажать и быстро отпустить) кнопку горелки 1
(при повторном кратковременном нажатии кнопки аппарат переключается обратно на основной сварочный ток).


Сварочная горелка с двумя кнопками:

Существует два способа переключения на уменьшенный ток:

- кратковременно нажать (нажать и быстро отпустить) кнопку горелки 1;
- нажать и удерживать кнопку горелки 2.

5.3.6 Циклограммы / Режимы работы

С помощью кнопки «Выбор параметров сварки» и ручки-регулятора «Настройка сварочных параметров» можно регулировать все параметры процесса сварки ВИГ:

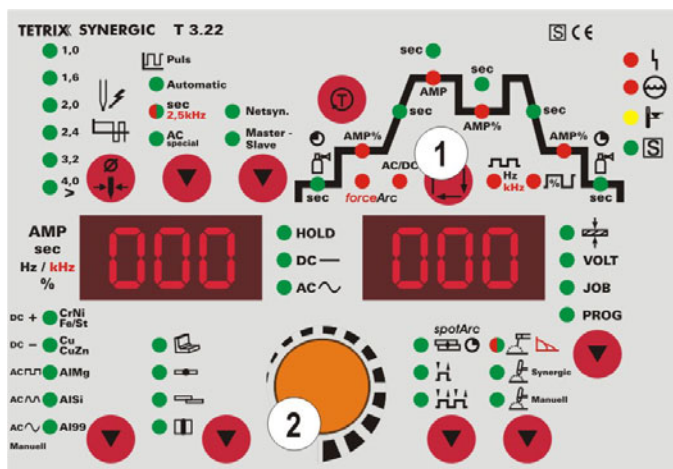

Поз.	Описание
1	Кнопка "Выбор параметров сварки"
2	Ручка "Настройка параметров сварки"

Рисунок 5-8

5.3.6.1 Условные обозначения

Символ	Значение
	Нажать кнопку горелки 1
	Отпустить кнопку горелки 1
I	Ток
t	Время
	Предварительная подача газа до начала сварки
I _{start}	Стартовый ток
t _{up}	Время нарастания тока
t _P	Время сварки точки
AMP	Основной ток (от минимального до максимального значения)
AMP%	Уменьшенный ток (0% - 100% AMP)
t ₁	Длительность сварочного импульса
t ₂	Длительность паузы между импульсами
ts ₁	Импульсная сварка ВИГ: Время изменения от основного тока (AMP) до уменьшенного тока (AMP%)
ts ₂	Импульсная сварка ВИГ: Время изменения от уменьшенного тока (AMP%) до основного тока (AMP)
t _{Down}	Время спада тока
I _{end}	Ток заварки кратера
	Продувка газом после окончания сварки

5.3.6.2 2-тактный режим



При использовании педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически включает 2-тактный режим работы.

Функции нарастания и спада тока выключены.

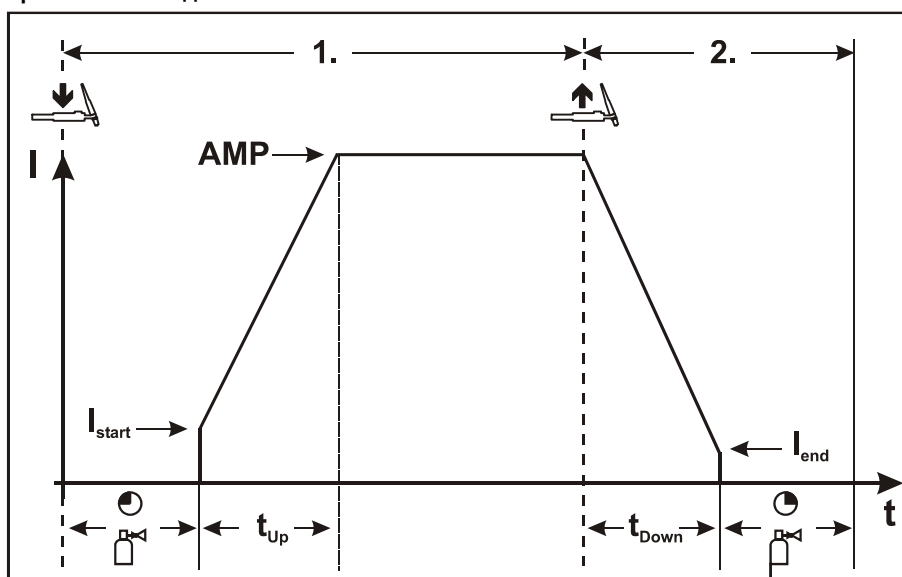


Рисунок 5-9

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку 1 сварочной горелки.
- Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

2-й такт:

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).



При нажатии кнопки 1 сварочной горелки в течение времени спада сварочного тока он снова увеличивается до установленного значения AMP.

- После достижения сварочным током значения тока заварки кратера I_{end} дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

5.3.6.3 4-тактный режим

При использовании педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически включает 2-тактный режим работы.

Функции нарастания и спада тока выключены.

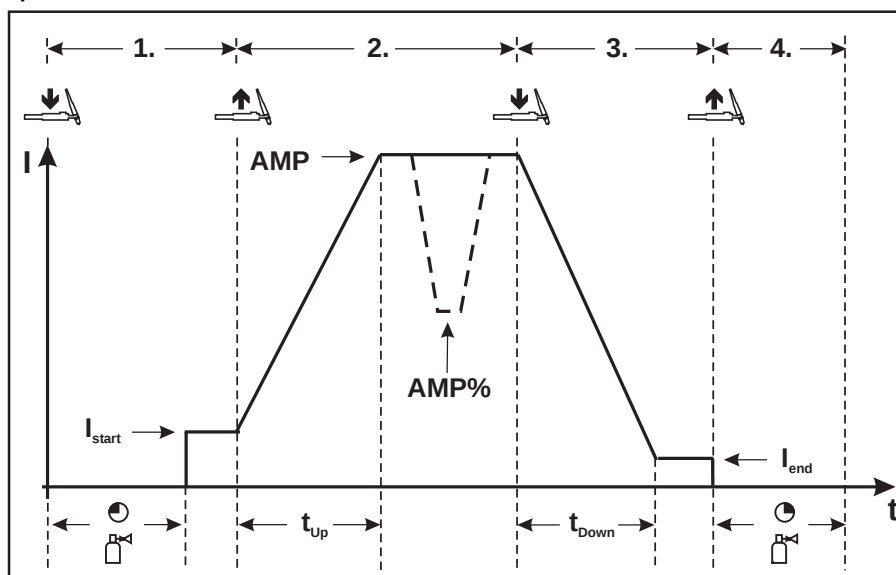


Рисунок 5-10

1-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки, начинается отсчет времени подачи газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока (I_{start}) (при минимальной установке - дуга возбуждения). ВЧ зажигание отключается.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

Чтобы переключиться с основного тока AMP на уменьшенный ток AMP%, следует:

- нажать кнопку горелки 2 или
- кратковременно нажать кнопку 1 горелки (функция кратковременного нажатия кнопки горелки, также см. раздел «Режим кратковременного нажатия кнопки горелки»)

Время изменения тока можно настраивать (см. гл. "Дополнительные настройки" п. "Время изменения уменьшенного тока AMP% или "Настройка фронта импульса").

3-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1, дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

 
Возможно также немедленное прекращение процесса сварки, минуя фазу спада сварочного тока и тока заварки кратера:

- кратковременно нажать кнопку горелки 1 (3-й и 4-й такты).
Ток упадет до нуля и начнется отсчет установленного времени продувки газа.

5.3.6.4 SpotArc

На заводе-изготовителе активируется функция ВИГ SpotArc с частотной автоматикой варианта импульсной сварки, так как в этой комбинации достигается самый эффективный результат. Разумеется, пользователь может, в зависимости от выбранного вида сварки, комбинировать функцию с другими вариантами импульсной сварки. Время импульса (t1) и время паузы импульса (t2) могут задаваться независимо друг от друга, однако чтобы получить правильный результат, время сварки точки (tP) должно быть значительно больше, чем время импульса.

Выбор и настройка сварки ВИГ spotArc

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
		Индикатор  горит. В течение ок. 4 секунд время сварки точки может быть настроено ручкой „Настройка параметров сварки“. (Диапазон времени сварки точки 0,01 - 20,0 с) Затем дисплей переключается на ток или напряжение. При неоднократном нажатии кнопки дисплей снова переключается на параметр и может быть изменен ручкой. Время сварки точки можно настроить в циклограмме.	
		Настроить время сварки точки "tP"	
		Метод ВИГ spotArc включается на заводе-изготовителе с вариантом импульсной сварки "Автоматика Импульсная ВИГ". Пользователь может выбрать и другие варианты импульсной сварки:  Automatic Автоматика Импульсная ВИГ (частота и баланс)  sec 2,5kHz Импульсная сварка ВИГ со значениями времени, загорается зеленым цветом  AC special Быстрая импульсная сварка ВИГ DC с частотой и балансом, загорается красным цветом Специальная сварка ВИГ переменным током Доступные для выбора комбинации – см. также «Таблица вариантов spotArc / Импульсная»	-

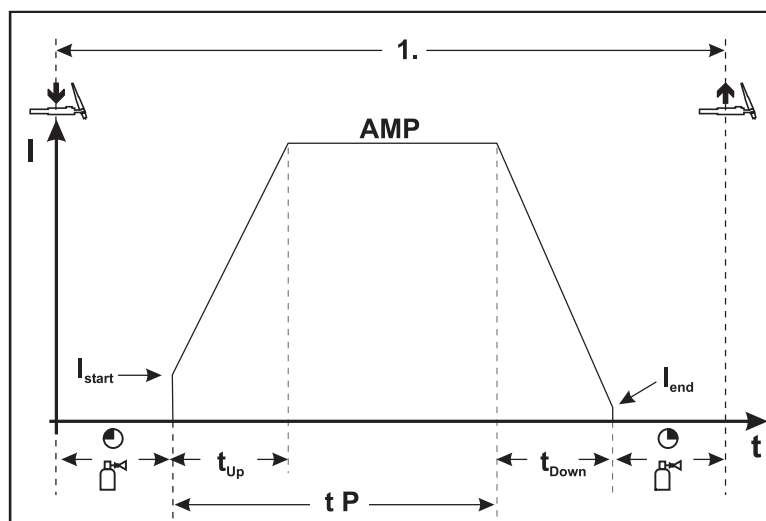


Рисунок 5-11

Порядок действий:

- Нажать и удерживать кнопку 1 сварочной горелки.
- Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.



Процесс завершается по истечении заданного времени SpotArc или при преждевременном отпуске кнопки горелки.

Таблица вариантов spotArc / Импульсная:

Метод	Вариант импульсной сварки	
Сварка ВИГ постоянного тока	Automatic	Автоматика Импульсная (заводская настройка)
	sec 2,5kHz (горит зеленым цветом)	Импульсная сварка (термическая импульсная)
	sec 2,5kHz (горит красным цветом)	Импульсная кГц (металлургическая импульсная)
	Без импульсов	
Сварка ВИГ переменного тока	sec 2,5kHz (горит зеленым цветом)	Импульсная сварка (термическая импульсная)
	AC special	Специальная сварка переменным током
	Без импульсов	



Для достижения эффективного результата необходимо установить время уменьшения и увеличения тока в положение "0".

Указания по настройке сварки spotArc для хромоникелевых листов

Форма шва	Толщина листа	Тип пульсирования/сварки	Время сварки точки	Сварочный ток	Время уменьшения тока
Шов встык без подготовки кромок	1 мм	Импульсная автоматика	0,3 с	100 А	0,5 с
	1 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц)	0,3 с	100 А	0,5 с
	2 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц) с activArc	0,35 с	180 А	0,7 с
Угловой шов таврового сечения	1 мм	Импульсная автоматика с activArc	0,5 с	150 А	0,1 с
	2 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц) с activArc	0,5 с	250 А	0,3 с
Шов внахлестку	1 мм	Импульсная автоматика с activArc	0,4 с	200 А	0,1 с
	1 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц)	0,4 с	200 А	0,1 с
	2 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц) с activArc	0,5 с	270 А	0,5 с

Указания по настройке сварки spotArc для стальных листов

Форма шва	Толщина листа	Тип пульсирования/сварки	Время сварки точки	Сварочный ток	Время уменьшения тока
Шов встык без подготовки кромок	1 мм	Импульсная автоматика	0,3 с	165 А	0,5 с
	2 мм	Импульсная автоматика	0,35 с	245 А	0,5 с
Угловой шов таврового сечения	1 мм	Импульсная автоматика с activArc	0,5 с	170 А	0,5 с
	2 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц) с activArc	0,45 с	270 А	0,5 с
Шов внахлестку	1 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц)	0,3 с	250 А	0,5 с
	2 мм	Быстрая импульсная сварка (2,5 кГц) с activArc	0,5 с	270 А	0,5 с

5.3.6.5 2-тактный режим сварки, версия C



Необходимо включить этот специальный режим работы (см. гл. "Дополнительные настройки" подпункт "2-тактный режим работы ВИГ, вариант C").

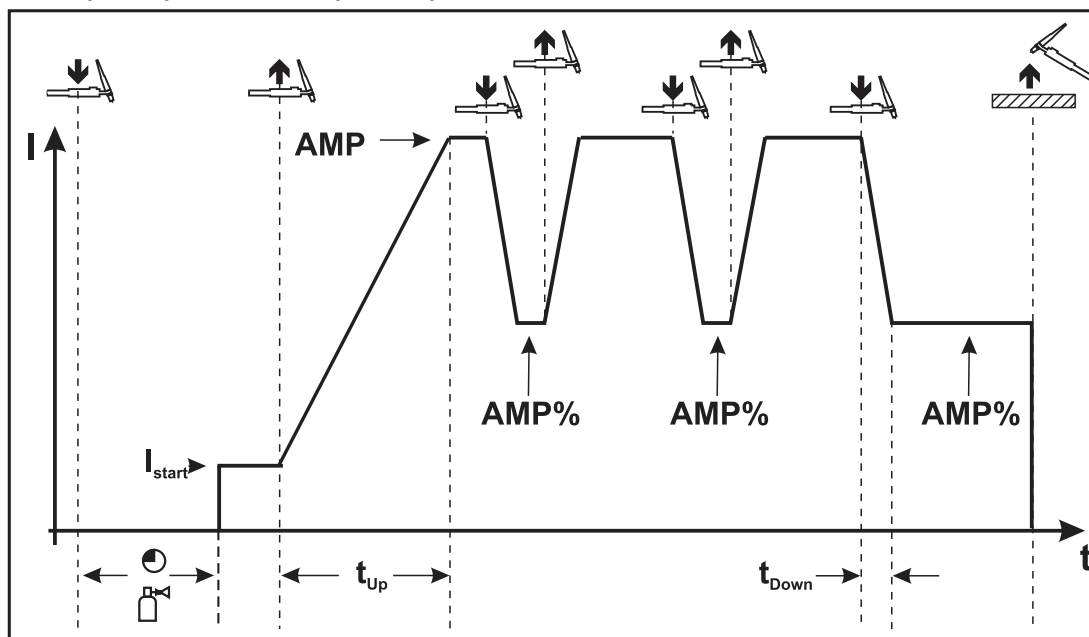


Рисунок 5-12

1-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки, начинается отсчёт времени подачи газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока (I_{start}) (при минимальной установке - дуга возбуждения). ВЧ зажигание отключается.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.



При нажатии кнопки горелки 1 начинается изменение (t_{S1}) основного сварочного тока AMP до уменьшенного тока AMP%. При отпускании кнопки горелки начинается изменение (t_{S2}) уменьшенного тока AMP% снова до основного сварочного тока AMP. Этот процесс можно повторять сколь угодно часто.

Сварка завершается разрывом электрической дуги на уменьшенном токе (удаление горелки от изделия, пока дуга не погаснет).

Время изменения тока можно настраивать (см. гл. "Дополнительные настройки" п. "Время изменения уменьшенного тока AMP% или "Настройка фронта импульса").

5.3.7 Импульсный режим, циклограммы



Циклограммы в импульсном режиме в основном ведут себя как и при обычной сварке, однако во время фазы основного сварочного тока происходит попеременное переключение через определенные интервалы между импульсным током и током паузы.

5.3.7.1 2-тактный режим

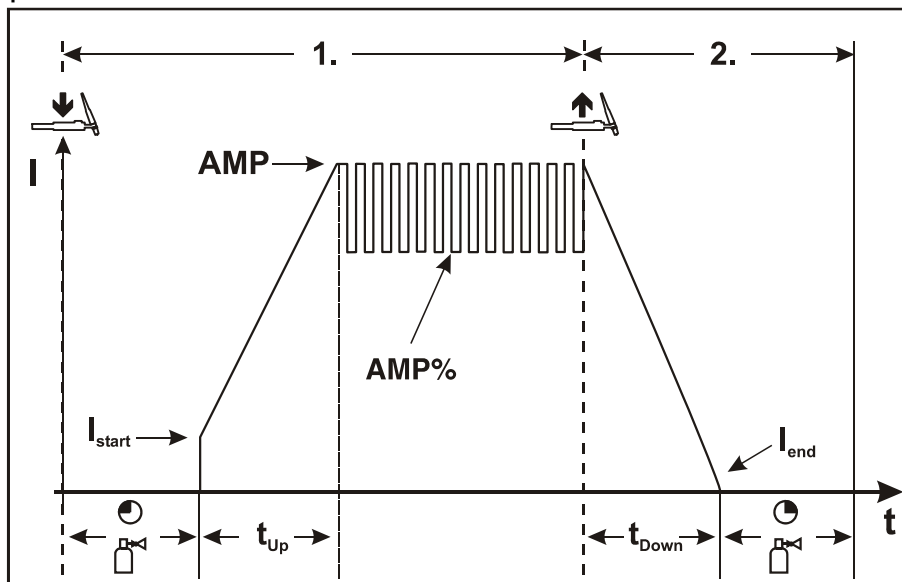


Рисунок 5-13

5.3.7.2 4-тактный режим

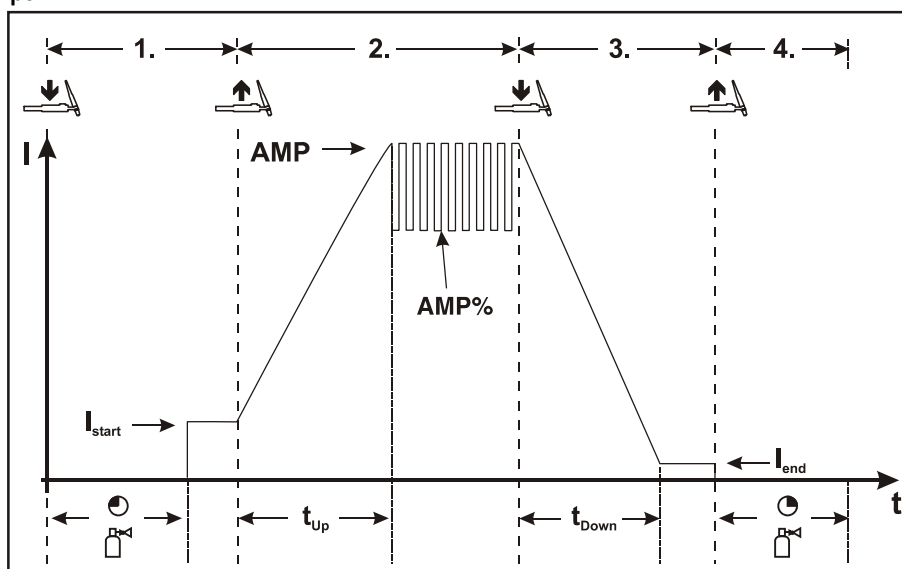


Рисунок 5-14

5.3.8 Варианты импульсной сварки



Сварочные аппараты оборудованы импульсным генератором.

В импульсном режиме выполняется попеременное переключение между импульсным (основным) током и током паузы (уменьшенным током).

5.3.8.1 Импульсный режим (Термический импульсный)

При Термической импульсной сварке значения времени импульса и паузы (частота до 200 Гц), а также фронты импульса (ts1 и ts2) вводятся на устройстве управления в секундах.

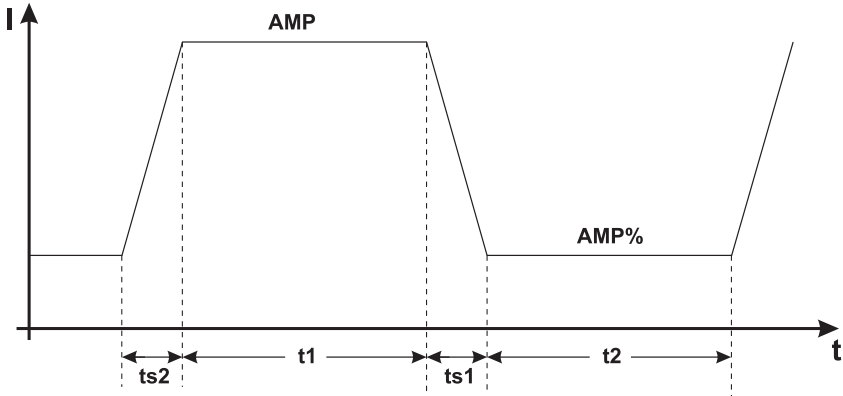


Рисунок 5-15

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
 Puls Automatic 2,5kHz		Выбор функции Импульсная сварка ВИГ 2,5kHz Сигнальная лампа горит зеленым цветом	-
		Выбор длительности импульса "t1" Горит светодиод "Длительность импульса"	0.10 -0-
		Настройка длительности импульса "t1"	0.10 -0-
		Выбор длительности паузы "t2" Горит светодиод "Длительность паузы"	0.10 -0-
		Настройка времени паузы "t2"	0.10 -0-
	2 с 	Выбор значений времени спада тока "ts1 и ts2"	EPt
		Настройка времени изменения тока "ts1"	0.01 t41
		Переход между значениями времени спада тока "ts1 и ts2"	0.01 t41
		Настройка времени изменения тока "ts2"	0.01 t42

5.3.8.2 Импульсный кГц (металлургический импульсный)

Режим Импульсный кГц (Металлургический импульсный) использует возникающее вследствие высокого тока давление плазмы (давление дуги), с которым достигается укороченная дуга с более концентрированным нагревом. Частота может плавно регулироваться в диапазоне от 50 Гц до 2,5 кГц, а баланс импульсов – от 1 до 99%. В отличие от термического импульсного режима значения времени фронта импульса выпадают.



Импульсная сварка выполняется даже во время фаз нарастания и спада сварочного тока!

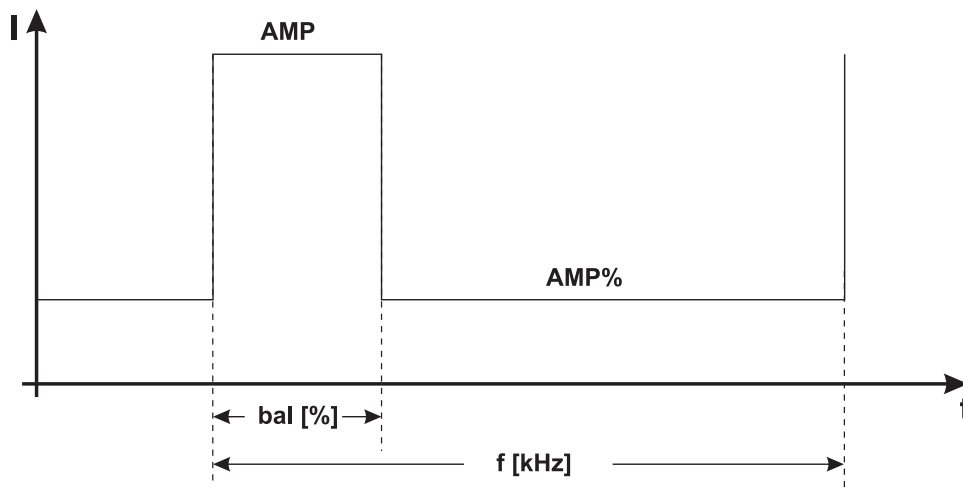


Рисунок 5-16

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
Puls Automatic sec 2,5kHz		Выбор режима «Импульсный кГц» Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампа sec 2,5kHz не загорится красным цветом.	-
		Выбор Баланс % Диапазон регулирования: от 1 % до +99 % (шаг 1 %)	
		Выбор Частота kHz Диапазон регулирования: от 50 Гц до 2,5 кГц (с шагом 0,01 кГц)	

5.3.8.3 Автоматика Импульсная


Режим Автоматика Импульсный применяется, в частности, при выполнении прихватывания и точечной сварки заготовок.

Благодаря частоте и балансу импульсов, зависящих от силы тока, в расплаве возникает вибрация, которая положительно сказывается на перекрываемости воздушного зазора. Необходимые параметры импульсов автоматически задаются с устройства управления аппарата.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
Puls Automatic sec 2,5kHz		Выбор Автоматика Импульсная ВИГ Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа . Загорается Автоматика Импульсная ВИГ Automatic	-

5.3.8.4 Импульсно-дуговая сварка ВИГ переменным током (Импульсы переменного тока с макс. 50 Гц)

Настройка:  Puls +  AC ~

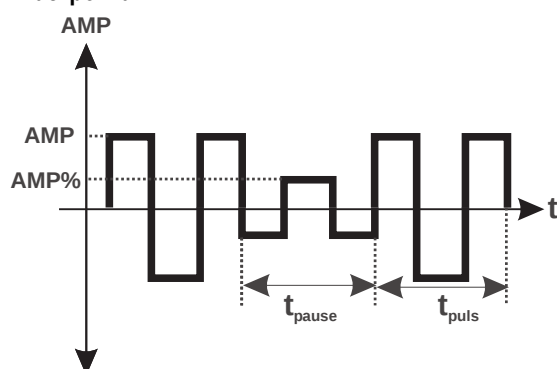


AMP = ток импульса
AMP% = ток паузы
t_{puls} = длительность сварочного импульса
t_{pause} = длительность паузы между импульсами

5.3.8.5 Специальная сварка ВИГ переменным током (Импульсы переменного тока специальной сварки с макс. 50 Гц)

Настройка:  AC special +  AC ~

Применение: например, при приваривании толстых листов на тонкие листы.

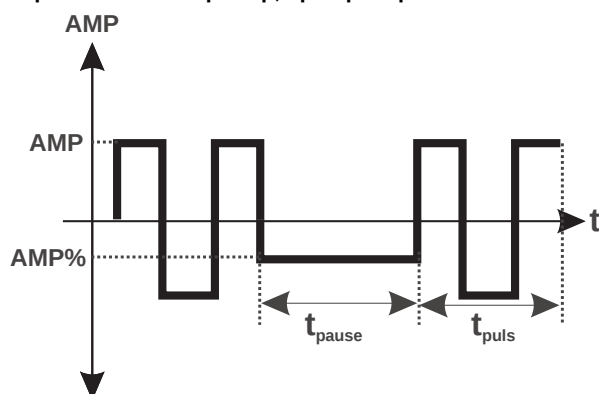

AMP = ток импульса фаза переменного тока
AMP% = ток паузы фаза постоянного тока
t_{puls} = длительность импульса; время фазы переменного тока
t_{pause} = время паузы; время фазы постоянного тока

5.3.9 Сварка ВИГ - activArc

Метод EWM-activArc: благодаря динамичной системе регуляторов, в случае изменения расстояния между сварочной горелкой и расплавом, например, при ручной сварке, обеспечивается как можно более постоянная подаваемая мощность. Падение напряжения вследствие сокращения расстояния между горелкой и сварочной ванной компенсируется ростом тока (ампер на вольт - A/B), а также изменяется полярность. Это предотвращает приклеивание вольфрамового электрода в расплаве и снижает количество вольфрамовых включений. Полезно в первую очередь при сварке прихватками и точечной сварке.

ВИГ activArc в комбинации с одним из вариантов импульсной сварки "Автоматика Импульсная ВИГ" или "Импульсная кГц (металлургическая импульсная)" дополнительно повышает положительные свойства метода в зависимости от поставленной задачи.

Орган управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор параметра activArc Нажимать до тех пор, пока индикатор  <i>activArc</i> не начнет мигать	
		• Включить параметр	
		• Выключить параметр	

Настройка параметров

Параметр activArc (Регулировка) можно индивидуально настроить с учетом сварочного задания (толщины листа). На заводе-изготовителе этот параметр согласован с силой сварочного тока.

- Метод activArc необходимо выбрать предварительно (сигнальная лампочка activArc горит, не мигая).

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор значения параметра activArc	
		Выбор значения параметра activArc Нажимать до тех пор, пока индикатор  <i>activArc</i> не начнет мигать	
		Настройка значения параметра • Увеличение значения параметра (A/B) • Уменьшение значения параметра (A/B)	

5.3.10 Настройка защитного газа ВИГ

5.3.10.1 Проверка газа

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x 	Выбор «Проверка газа» нажатием кнопки „Параметры газа и тока“ (загорается сигнальная лампочка "сек"). Защитный газ выходит в течение около 20 сек. Повторным нажатием проверка газа может быть немедленно прекращена.	

5.3.10.2 Функция продувки пакета шлангов

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 5 сек.	Выбор «Продувка пакета шлангов» нажатием кнопки „Параметры газа и тока“ (сигнальная лампочка "сек" начинает мигать). Повторным нажатием функция прекращает работу.	



Если функция "Продувка пакета шлангов" не завершается повторным нажатием кнопки „Параметры газа и тока“, защитный газ подаётся до тех пор, пока не опустеет газовый баллон!

5.3.11 Горелки для сварки ВИГ (варианты управления)

Можно подключать сварочные горелки с различными вариантами управления и индикации. Функционирование кнопок горелки (BRT) или элементов управления может индивидуально настраиваться в различных режимах (см. раздел «Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока»)

Условные обозначения элементов управления:

Символ	Описание
	Нажмите кнопку горелки
	Кратковременно нажмите кнопку горелки
	Сначала кратковременно нажмите кнопку горелки, затем нажмите на более продолжительное время

Более подробные описания горелки см. раздел «Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока».

5.3.12 Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока



Для соответствующих типов горелок имеют смысл исключительно приведенные режимы.



В распоряжении сварщика имеются наборы режимов 1- 6 и 11 - 16. В режимах 11 – -16 доступны такие же функциональные возможности, как в режимах 1- 6, однако без функции кратковременного нажатия (см. раздел «Режим кратковременного нажатия кнопки горелки») для уменьшения сварочного тока.

Функциональные возможности отдельных режимов приведены в таблицах соответствующих типов горелки. Кроме того, во всех режимах сварочный процесс может включаться и выключаться с помощью кнопки горелки 1 (BRT 1).

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбор режима горелки «torch mode»	
		Подтвердить выбор режима горелки	
		Настройка режима горелки (режим 1-6, с режимом однократного нажатия, режим 11-16, без режима однократного нажатия)	
	1 x	Скорость нарастания / спада тока (недоступно в режимах 4, 5, 14 и 15)	
		Установка скорости нарастания / спада тока Увеличение значения = быстрее Уменьшение значения = медленнее	
		Выход из режима горелки	
		Выход из режима горелки	
	1 x	Выход из режима горелки «Exit» Сварочный аппарат будет инициализирован заново.	









5.3.12.1 Стандартная горелка ВИГ (5 контактов)

Стандартная горелка с одной кнопкой

  Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка горелки 1 (Включение/выключение сварочного тока, уменьшение тока посредством функции кратковременного нажатия)
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	1 (с завода)	
Уменьшенный ток		

 Остальные режимы для горелки этого типа не применяются.

Стандартная горелка с двумя кнопками

        Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	1 (с завода)	
Уменьшенный ток		
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Включение/выключение сварочного тока	3	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Нарастание тока		
Спад тока		

 Остальные режимы для горелки этого типа не применяются.

Стандартная горелка с одним переключателем (перекидная клавиша, две кнопки горелки)











Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	1 (с завода)	
Уменьшенный ток		
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Включение/выключение сварочного тока	2	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Нарастание тока		
Спад тока		
Включение/выключение сварочного тока	3	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Нарастание тока		
Спад тока		



Остальные режимы для горелки этого типа не применяются.

5.3.12.2 Горелка для сварки ВИГ с функцией Up/Down (8 контактов)

Горелки с функцией Up/Down с одной кнопкой

          Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	1 (с завода)	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Плавное повышение сварочного тока (функция нарастания)		
Плавное понижение сварочного тока (функция спада)		
Включение/выключение сварочного тока	2	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Выбор программы вверх		
Выбор программы вниз		
Включение/выключение сварочного тока	4	
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		
Ступенчатое повышение сварочного тока (см. раздел «Установка первого шага в режиме 4 и 14»)		
Ступенчатое уменьшение сварочного тока (см. раздел «Установка первого шага в режиме 4 и 14»)		

Горелки с функцией Up/Down с двумя кнопками

Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки (левая) Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки (правая)
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	1 (с завода)	BRT 1 
Уменьшенный ток		 BRT 2
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		BRT 1 
Плавное повышение сварочного тока (функция нарастания)		 Up
Плавное понижение сварочного тока (функция спада)		 Down
Включение/выключение сварочного тока	2	BRT 1 
Уменьшенный ток		 BRT 2
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		BRT 1 
Выбор программы вверх		 Up
Выбор программы вниз		 Down
Включение/выключение сварочного тока	4	BRT 1 
Уменьшенный ток		 BRT 2
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		BRT 1 
Ступенчатое повышение сварочного тока (см. раздел «Установка первого шага в режиме 4 и 14»)		 Up
Ступенчатое уменьшение сварочного тока (см. раздел «Установка первого шага в режиме 4 и 14»)		 Down

5.3.12.3 Горелка с потенциометром (8 контактов)



Сварочный аппарат должен быть настроен для работы с горелкой с потенциометром (см. раздел «Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром».)

Горелка с потенциометром с одной кнопкой


Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	3	BRT 1 
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		BRT 1 
Плавное повышение сварочного тока		
Плавное понижение сварочного тока		

Горелка с потенциометром и двумя кнопками

Рисунок	Органы управления	Условные обозначения
		Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки
Функции	Режим	Органы управления
Включение/выключение сварочного тока	3	BRT 1 
Уменьшенный ток		
Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия)		BRT 1 
Плавное повышение сварочного тока		
Плавное понижение сварочного тока		

5.3.12.4 Горелка RETOX TIG (12-контактная)

 Сварочный аппарат должен быть дополнительно оборудован 12-контактной розеткой!

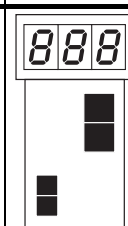Рисунок	Пиктограмма	Условные обозначения
		BRT 1 = Кнопка горелки 1 (Включение/выключение сварочного тока, уменьшение тока посредством функции кратковременного нажатия) BRT 2 = Кнопка 2 сварочной горелки (уменьшенный ток) Нарастание/спад = Увеличение /уменьшение сварочного тока Прог. = Переключение программы Задание = Переключение задания

 **Дополнительные функции (режимы 4 – 6) обычно выбираются кратковременным нажатием кнопки горелки 2. Если нажимать кнопку горелки 2 (BRT 2) в течение около 3 сек., будет выполнена проверка газа (см. также раздел «Настройка защитного газа ВИГ»)**

Установка уменьшенного тока кнопкой 2:

Функция кратковременного нажатия включена: Режим 1- 6

Функция кратковременного нажатия отключена: Режим 11-16

 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор сварочного задания (JOB):

Задания могут выбираться и изменяться исключительно в свободной области памяти (задания с 129 по 256).

Выбираемые задания должны быть определены перед использованием (см. раздел «Копирование нового задания в свободной области памяти»), первое задание на номер 129, второе задание на номер 130 и т.д.

Определение максимального количества выбираемых заданий см. в разделе «Задание максимального числа вызываемых заданий».

Загрузку задания 129 в блок управления сварочным аппаратом см. в разделе «Загрузка существующего задания из свободной области памяти»

Базовая функция (перед сваркой и во время сварки)	Дополнительная функция (перед сваркой)	Индикация	Режим	Пиктограмма
Функция нарастания/спада тока (плавная настройка сварочного тока)	-	Сварочный ток	1	
Вызов до 16 программ	-	Номер программы	2	
Для горелки этого типа не применяется			3	
Функция нарастания/спада тока (ступенчатая настройка сварочного тока)		Сварочный ток	4	
	Вызов до 128 заданий	Номер задания		
Вызов до 16 программ		Номер программы	5	
	Вызов до 128 заданий	Номер задания		
Функция нарастания/спада тока (плавная настройка сварочного тока)		Сварочный ток	6	
	Вызов до 128 заданий	Номер задания		

5.3.13 Установка величины одного шага шага

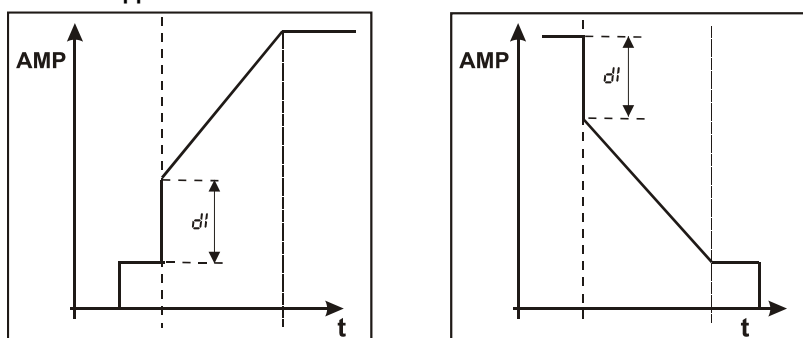


Рисунок 5-17



Использовать эту функция возможно только с горелками с нарастанием / спадом тока в режимах 4 и 14!

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
 		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбрать пункт меню Режим горелки	
	1 x	Выбор режима горелки «torch mode»	
		Настройка режима горелки (режим 4, с режимом однократного нажатия, режим 14, без режима однократного нажатия)	
	1 x	Выбрать шаг	
		Настроить шаг Диапазон настройки от 1 А до 20 А	
		Выход из режима горелки	
		Выход из режима горелки	
	1 x	Выход из режима горелки «Exit» Сварочный аппарат будет инициализирован заново.	

5.4 Ручная сварка стержневыми электродами



Как только будет выбран ручной режим сварки стержневыми электродами, на розетки сварочного тока и на соединительный газовый штуцер G1/4" на передней панели сварочного аппарата будет подано напряжение холостого хода!

Установите желтую защитную крышку на соединительный газовый штуцер G1/4" на передней панели сварочного аппарата!

5.4.1 Выбор и настройка

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор ручной сварки стержневыми электродами Сигнальная лампа горит зеленым цветом.	На индикаторе показывается значение тока при последней сварке.
		Настройка сварочного тока.	Отображается сварочный ток

5.4.2 Автоматическое устройство «Горячий старт»


Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

a) = Время горячего старта

b) = Ток горячего старта

I = Сварочный ток

t = Время

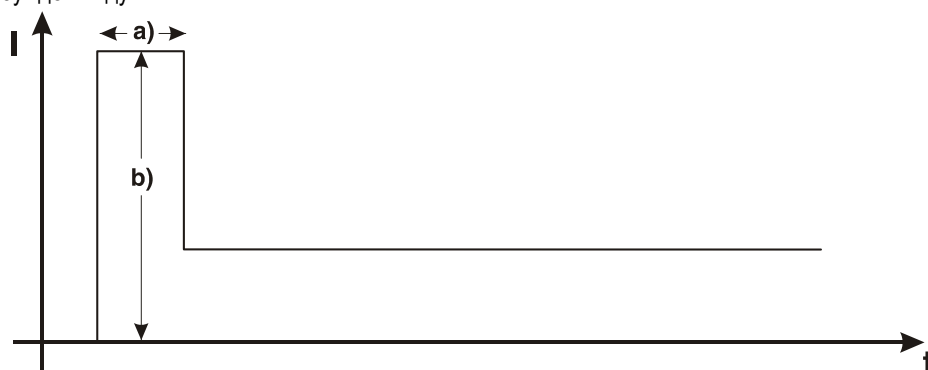

5.4.2.1 Ток горячего старта

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор параметра сварки – тока горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор AMP%.	
		Настройка тока горячего старта. Настройка осуществляется изготовителем в процентном соотношении к избранному основному току. Чтобы установить абсолютные значения тока горячего старта см. раздел «Дополнительные настройки»	Индикация в процентах: Индикация в абсолютных величинах:

5.4.2.2 Время горячего старта


Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выбор параметра сварки – времени горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор времени горячего старта  sec.	
		Настроить время горячего старта.	

5.4.3 Устройство форсажа дуги «Arcforcing»

Устройство форсажа дуги «Arcforcing» прекращает нарастание сварочного тока в момент, близкий к приварке электрода к изделию, тем самым, предотвращая приварку.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x 	Выбор параметра сварки – форсажа дуги Сигнальная лампа  горит красным цветом.	
		Настроить форсаж дуги. -40 = рутиловые электроды 0 = основные электроды +40 = целлюлозные электроды	

5.4.4 Устройство Antistick

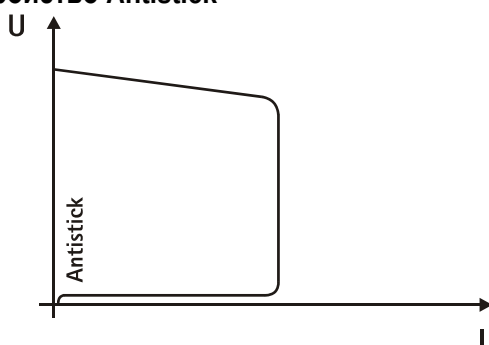

Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!

5.5 Ключевой выключатель



Этот дополнительный компонент может быть установлен отдельно в качестве опции, см. Раздел Принадлежности.

Для защиты от несанкционированного или случайного изменения сварочных параметров на аппарате возможна блокировка уровня ввода панели управления с помощью замкового выключателя.

Положение ключа 1 =

Возможна настройка всех параметров

Положение ключа 0 =

Функционируют только следующие элементы управления:

- Кнопка "Режим работы"
- Ручка "Настройка параметров сварки"
- Кнопка "Переключение индикации"
- Кнопка «ВИГ импульсная»/«Выбор метода activArc»
- Кнопка "Выбор параметров сварки"
- Кнопка "Проверка газа"

5.6 Программы сварки

Сварочный аппарат имеет 16 программ. В процессе сварки их можно вызывать, например, с помощью горелки с функцией Up-Down.

В каждом сварочном задании (JOB), см. раздел «Выбор сварочного задания», могут быть настроены, сохранены и вызваны 16 программ. В программе "0" (стандартная настройка) сварочный ток может устанавливаться плавно по всему диапазону настройки. В программах 1-15 можно определить 15 различных сварочных токов (включая режим работы и импульсную функцию).

Пример:

Номер программы	Сварочный ток	Режим работы	Импульсный режим
1	80A	2-тактный	Импульсный режим включен
2	70A	4-тактный	Импульсный режим выключен

Во время процесса сварки режим работы изменить невозможно. Если запущена программа 1 (2-тактный режим работы), для программы 2, несмотря на установку 4-тактного режима, будет принята настройка начальной программы 1, которая и будет использоваться до конца сварочного процесса.

Установка импульсного режима (включение и выключение импульсного режима) и значения сварочного тока будут устанавливаться согласно соответствующей программе.



Изменения остальных параметров сварки в ходе выполнения программы действуют одинаково на все программы.

Изменение параметров сварки немедленно запоминается в задании (JOB)!

5.6.1 Выбор и настройка

Настройка сварочной программы с панели управления сварочного аппарата

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Нажимать кнопку, пока не загорится сигнальный индикатор  .	 Сварочный ток (слева) / номер программы (справа).
		Выбрать или вызвать номер программы, например № 1	
		Установить режим работы (может устанавливаться отдельно для каждой программы).	без изменения
		Нажимать до тех пор, пока в левом сегменте правого индикатора не будет показан символ "P" для номера программы. В циклограмме может быть выбран и изменён любой параметр. Изменения будут одинаково приняты для всех остальных программ.	
		Настроить сварочный ток для соответствующей программы (например: 75A в программе 1).	

 При подключении сварочной горелки с потенциометром или функцией нарастания/спада либо применении стандартной горелки в режиме нарастания/спада переключение программы на панели управления сварочного аппарата заблокировано!

5.6.2 Задание максимального числа вызываемых программ

 С помощью этой функции можно установить максимальное число вызываемых программ (действует исключительно для сварочных горелок). С завода-изготовителя вызываются все 16 программ. При необходимости это число может быть ограничено другим значением.

Для того чтобы ограничить число программ, необходимо в следующей неиспользуемой программе установить для сварочного тока значение 0 А. Например, если используются исключительно программы с 0 по 3, в программе 4 сварочный ток устанавливается на 0 А. После этого со сварочной горелки могут вызваться только программы с 0 по 3.

5.6.3 Пример «Программа с согласованной настройкой»

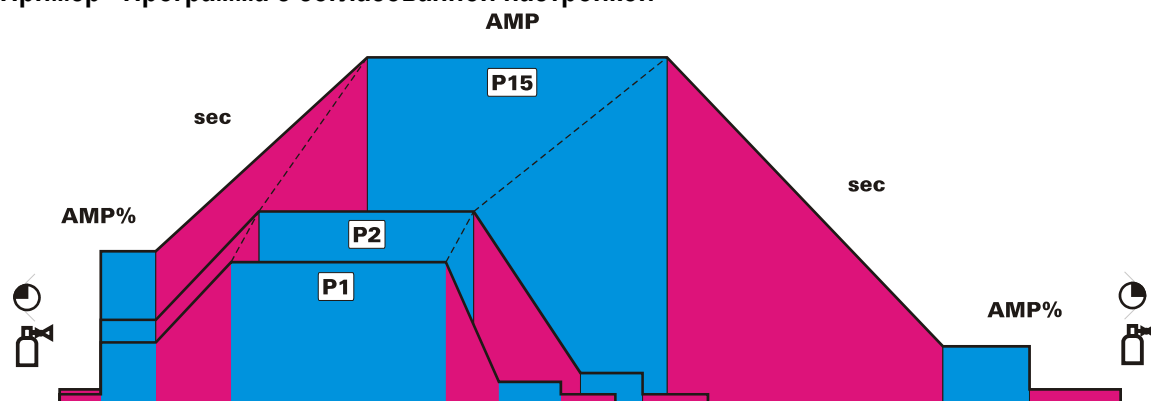


Рисунок 5-18

5.6.4 Пример «Программа с обычной настройкой»

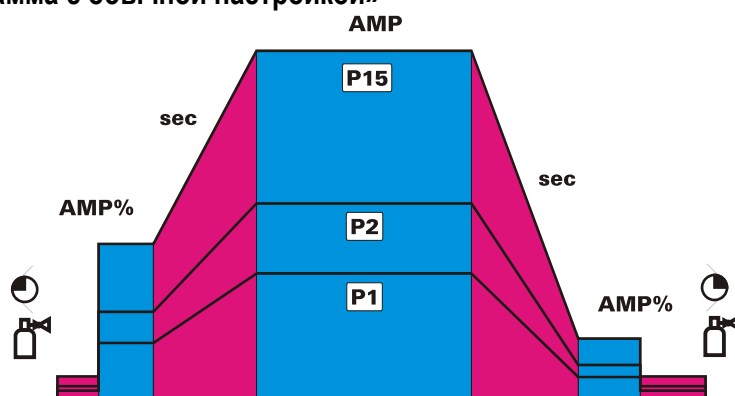


Рисунок 5-19

5.6.5 Принадлежности для переключения программы

Параметры сварки могут изменяться, вызываться и запоминаться с помощью следующих элементов управления:

Компоненты	Программы	
	создание и изменение	вызов
Панель управления сварочного аппарата	16	16
Сварочная горелка с функцией Up/Down	-	16
Горелка RETOX TIG	-	16
Интерфейс для роботов TETRIX RINT	-	16
Интерфейс промышленной шины BUSINT X10	-	16

5.7 Диспетчер заданий (организация сварочных заданий)



С помощью диспетчера заданий можно загружать, копировать и сохранять задания.

После выполнения одной из таких описанных операций аппарат снова переключается на стандартные параметры тока и напряжения.

Задание (JOB) — сварочное задание, которое определяется 4 основными параметрами сварки: метода сварки, вида материала, диаметра электрода и вида шва.

В каждом задании может быть определён один программный процесс.

В каждом программном процессе могут быть настроены до 16 программ (P0 – P15).

Всего может использоваться 249 заданий. Из них 121 задание уже запрограммировано. Остальные 128 заданий могут программироваться произвольно.

Для того чтобы все изменения вступили в силу, сварочный аппарат следует выключать не ранее, чем через 5 секунд!

Различается две области памяти:

- 121 предварительно запрограммированное изготовителем задание. 121 жестко запрограммированное задание не загружается, а определяются сварочными заданиями (каждому сварочному заданию жестко присваивается номер задания).
- 128 произвольно программируемых заданий (задания с 129 по 256).

5.7.1 Условные обозначения на индикаторе

Индикация	Значение
	Загрузка задания (Load JOB)
	Копирование задания (copy JOB)
	Переустановка отдельного задания (reset JOB)
	Переустановка всех заданий (reset all JOB's)

5.7.2 Создание нового задания в свободной области памяти или копирование задания



Вообще все 256 заданий могут настраиваться индивидуально. Однако имеет смысл для специальных сварочных работ выделять собственные номера заданий в свободной области памяти (задания с 128 по 256).

Копирование сварочных заданий из области жёстко запрограммированных заданий (задания с 1 по 128) в свободную область памяти (задания с 129 по 256):



Определение сварочного задания, которое будет следующим в требуемом случае применения.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	X X	Выбор режима диспетчера заданий загорается сигнальная лампа "VOLT"	Отображаются ток и напряжение
	2 сек.	Выбор режима диспетчера заданий (JOB-Manager)	
	1 x	Переключение с "Загрузки задания" на "Копирование задания"	
		Выбрать поворотной ручкой нужный номер задания (например, 150)	
	1 x	Задание было скопировано в свободную область, аппарат снова переключается в режим индикации. Задание можно индивидуально настроить.	Отображаются значение тока и номер задания

5.7.3 Загрузка существующего задания из свободной области памяти

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 x x	Выбор режима диспетчера заданий	Нажимать, пока не загорится индикатор "VOLT"
	 2 сек.	Выбор режима диспетчера заданий	
		Выбрать поворотной ручкой нужный номер задания (например, 150)	
	 1 x	Задание загружено, аппарат снова переключается в режим индикации. Задание невозможно индивидуально настроить.	Отображаются значение тока и номер задания

5.7.4 Восстановление заводских установок существующего задания (Reset JOB)

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 x x	Выбор режима диспетчера заданий	Нажимать, пока не загорится индикатор "VOLT"
	 2 сек.	Выбор режима диспетчера заданий	
	 2 x	Переключение с "Загрузки задания" на "Сброс задания"	
		Выбрать поворотной ручкой нужный номер задания (например, 150)	
	 1 x	Были восстановлены заводские параметры задания, аппарат снова переключается в режим индикации.	Отображаются значение тока и номер задания

5.7.5 Восстановление заводских установок заданий 1-128 (Reset All JOBs)

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 x x	Выбор режима диспетчера заданий (JOB-Manager)	Нажимать, пока не загорится индикатор "VOLT"
	 2 сек.	Выбор режима диспетчера заданий (JOB-Manager)	
	 3 x	Переключение с "Загрузки задания" на "Сброс всех заданий"	
		- ВКЛ (ON) = Сбросить все задания и вернуть заводскую настройку - ВЫКЛ (OFF) = не сбрасывать задания	
	 1 x	Были восстановлены заводские параметры всех заданий, аппарат снова переключается в режим индикации.	Отображаются значение тока и номер задания

5.7.6 Выход из диспетчера заданий без сохранения изменений

Если открыто меню диспетчера заданий, которое необходимо закрыть без внесения изменений:

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 2 сек.	Сварочный аппарат снова переключается в режим индикации Задание можно индивидуально настроить.	Отображаются значение тока и номер задания

5.7.7 Задание максимального числа вызываемых заданий



С помощью этой функции можно установить максимальное число вызываемых заданий в свободной области памяти. При заводской установке с помощью сварочной горелки можно вызвать 10 заданий, однако при необходимости можно увеличить это число до 128.

Первое задание в свободной области памяти — задание 129. Таким образом, на 10 заданий заводской установки приходится номера с 129 по 138. Первое задание может быть настроено любым образом.

Настройка максимального числа заданий предусмотрена исключительно для режимов горелки 4, 5 и 6 либо 14, 15 и 16 (без функции короткого нажатия).

На следующем рисунке приведен пример настроек макс. числа вызываемых заданий = 5 и первого вызываемого задания = 145. Отсюда получаем номера вызываемых заданий с 145 по 150.

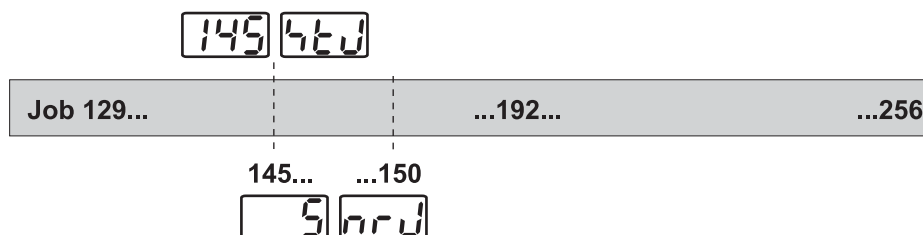


Рисунок 5-20

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
 		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбор режима горелки «torch mode»	
		Выбор значения „Количество заданий“	
		Задать максимальное число доступных для выбора заданий (не более 128)	
		Выбор «Стартовое задание»	
		Настроить первое вызываемое задание (129 – 256)	
		Выход из режима горелки	
		Выход из режима горелки	
	1 x	Выход из режима горелки «Exit» Сварочный аппарат будет инициализирован заново.	

5.8 Дополнительные настройки

5.8.1 Настроить время изменения уменьшенного тока AMP% либо фронт импульса

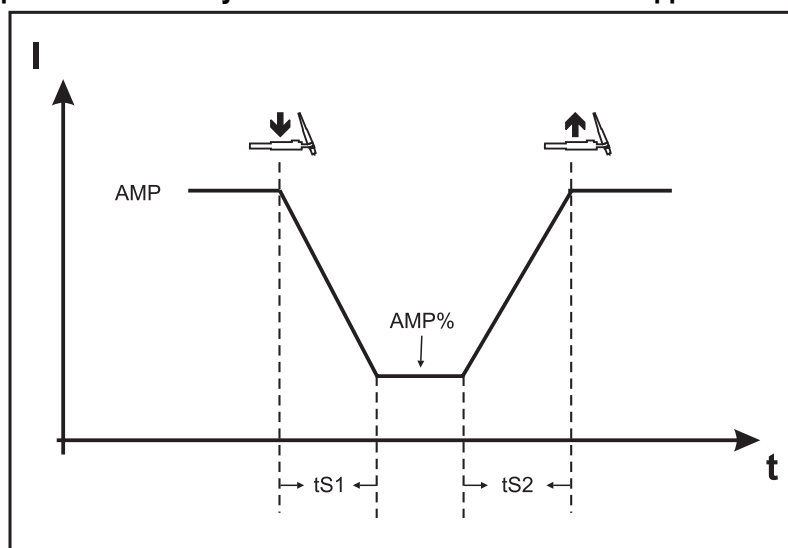


Рисунок 5-21

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	 3 сек.	Выбор времени изменения тока tS1	
		Настройка времени изменения tS1 основного тока AMP до уменьшенного тока AMP%	
	 1 x	Выбор времени изменения тока tS2	
		Настройка времени изменения tS1 основного тока AMP до уменьшенного тока AMP%	
		Подождите ок. 3 сек для выхода из меню	

5.8.2 2-тактный режим сварки ВИГ (вариант С)

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбрать пункт меню «Конфигурация»	
		Выбор пункта меню «2-тактный режим сварки ВИГ (вариант С)»	
		Включить или выключить 2-тактный режим сварки ВИГ (вариант С)	
		Выход из режима горелки	
		Выход из режима горелки	
	1 x 	Выход из режима горелки «Exit» Сварочный аппарат будет инициализирован заново.	

5.8.3 Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром

При подключении сварочной горелки с потенциометром необходимо внутри сварочного аппарата изъять перемычку- JP27 на плате T320/1.

Конфигурация сварочной горелки	Настройка
Стандартная сварочная горелка для сварки ВИГ или горелка с функцией нарастания и спада тока (Up-Down) (заводская настройка)	☒ JP27
Сварочная горелка с потенциометром	☐ JP27



Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации!

Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев!

Все работы по переоборудованию или установке дополнительного оборудования должны выполняться квалифицированным электриком согласно действующим предписаниям VDE.

Перед тем, как открывать, вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!


Простого выключения недостаточно. Подождать 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.

Перед повторным пуском в эксплуатацию обязательно должны быть проведены повторные испытания согласно VDE 0702, VBG 4 и VBG 15!

Более подробные указания см. в стандартном руководстве по эксплуатации вашего сварочного аппарата.

5.8.4 Переключение между процентным и абсолютным сварочными токами

Установка и индикация токов возможна в процентном (заводская установка) или абсолютном выражении.

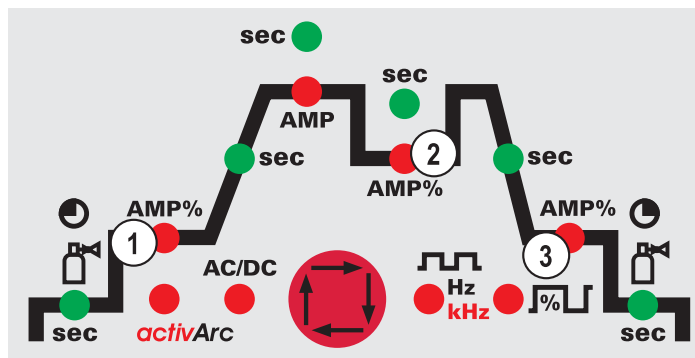

Поз.	Символ	Описание
1	AMP%	Стартовый ток (ВИГ) Ток горячего старта (ручная сварка)
2	AMP%	Уменьшенный ток (ВИГ)
3	AMP%	Ток заварки кратера (ВИГ)

5.8.4.1 Выбор и настройка

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Выключить сварочный аппарат	-
		Нажать и удерживать кнопку	-
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбрать пункт меню «Конфигурация»	
		Выбрать пункт меню Set	
		Выбрать метод настройки: Pro Set = установка тока в процентах (от 1% до 200%) Abs Set = установка тока в абсолютных значениях (от Imin до Imax)	
		Выбор исходного состояния «Конфигурация»	
		Выбрать пункт меню Exit	
		Подтвердить пункт меню Exit Выполняется повторная инициализация аппарата.	-

5.9 Устройства дистанционного управления



Разрешается подключать только те устройства дистанционного управления, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации! Выключите аппарат, а затем вставьте и зафиксируйте устройство дистанционного управления.

При включении сварочный аппарат распознает устройство дистанционного управления автоматически.

5.9.1 Педаль дистанционного управления RTF 1



Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Старт/стоп процесса сварки
- Схема соединений 19-контактной розетки устройства дистанционного управления.

5.9.2 Ручное устройство дистанционного управления RT 1



Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно настроенного на сварочном аппарате основного тока.
- Дистанционный пульт управления подключается к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.

5.9.3 Ручное дистанционное устройство RT AC 1



Функции

- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Плавная регулировка частоты переменного тока сварки.
- Регулировка баланса переменного тока (соотношение положительной/отрицательной полуволны) в диапазоне от +15% до -15%.

– Обратите внимание:

- Дистанционный пульт управления подключается к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.

5.9.4 Ручное устройство дистанционного управления RTP 1



Функции

- ВИГ / ручная сварка.
- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Импульсная сварка / точечная сварка / нормальный режим
- Бесступенчатая регулировка импульсов и периодов точечной сварки / пауз при сварке.

Обратите внимание:

- Дистанционный пульт управления подключается к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.
- Специальные импульсы ВИГ переменного тока невозможны.

5.9.5 Ручное устройство дистанционного управления RTP 2



Функции

- ВИГ / ручная сварка.
- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Импульсы / точки / нормальный режим
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Регулировка соотношения импульсов и пауз (баланс) от 10% до 90%.

Обратите внимание:

- Дистанционный пульт управления подключается к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.
- Специальные импульсы ВИГ переменного тока невозможны.

5.9.6 Ручное устройство дистанционного управления RTP 3



Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный SpotArc / Нормальный
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Регулировка соотношения импульсов и пауз (баланс) от 10% до 90%.

Обратите внимание:

- Дистанционный пульт управления подключается 19-полюсным удлинительным кабелем к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.
- Специальная импульсная сварки ВИГ переменным током не применяется.

5.9.7 Ручное устройство дистанционного управления RT PWS 1



Функции

- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Переключатель полярности, пригодный для аппаратов с функцией PWS.
- Дистанционный регулятор подключается 19-полюсным удлинительным кабелем к 19-полюсному разъему дистанционного пульта управления сварочного аппарата.

5.10 Интерфейсы для автоматизации

Источники сварочного тока характеризуются очень высокой надежностью.

Эта высокая надежность сохраняется и при работе с периферийными устройствами механизированной сварки при условии, что эти периферийные устройства соответствуют тем же критериям, в частности, в отношении изоляции относительно питающей электросети.

Такая надежность обеспечивается использованием трансформаторов, отвечающих требованиям стандарта VDE 0551.

Серийные сварочные аппараты подготовлены для механизированной сварки.

Применять только установленные кабели управления!



5.10.1 Интерфейс для автомата ВИГ



Этот дополнительный компонент может быть установлен отдельно в качестве опции, см. Раздел Принадлежности.

Контакт	Форма сигнала	Обозначение		Схема				
A	Выход	PE	Подключение экрана кабеля					
B	Выход	REGaus	Исключительно для обслуживания					
C	Вход	SYN_E	Синхронизация для режима "Главный-подчиненный"					
D	Выход (откр. кол.)	IGRO	Сигнал протекания тока I>0 (макс. нагрузка 20 мА / 15 В) 0 В = Сварочный ток					
E + R	Вход	Авар./выкл.	Аварийное выключение для отключения вышестоящего источника тока. Для использования этой функции необходимо снять перемычку 1 на плате Т320/1 сварочного аппарата! Контакт разомкнут = сварочный ток выключен					
F						0V	Опорный потенциал	
G						-	NC	не используется
H						Выход	Uist	Напряжение сварки, измерено на контакте F, 0-10 В (0 В = 0 В, 10 В = 100 В)
J							Vschweiss	Зарезервировано для специальных применений
K	Выход	SYN_A	Синхронизация для режима "Главный-подчиненный"					
L	Вход	Str/Stp	Старт / стоп сварочного тока, соответствует кнопке горелки. Может использоваться только в 2-тактном режиме работы. +15 В = старт, 0 В = стоп					
M	Выход	+15 В	Напряжение питания +15 В, макс. 75 мА					
N	Выход	-15 В	Напряжение питания -15 В, макс. 75 мА					
P	-	NC	не используется					
S	Выход	0V	Опорный потенциал					
T	Выход	list	Сварочный ток, измерен на контакте F; 0-10 В (0 В = 0 А, 10 В = 1000 А)					
U		NC						
V	Выход	SYN_A 0 В	Синхронизация для режима "Главный-подчиненный"					

5.10.2 Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов



Если аппарат эксплуатируется от сетевого напряжения, соединение должно осуществляться через буферный усилитель!



Чтобы регулировать основной или уменьшенный ток с помощью управляющего напряжения, необходимо включить соответствующие входы (активация заданного значения управляющего напряжения).

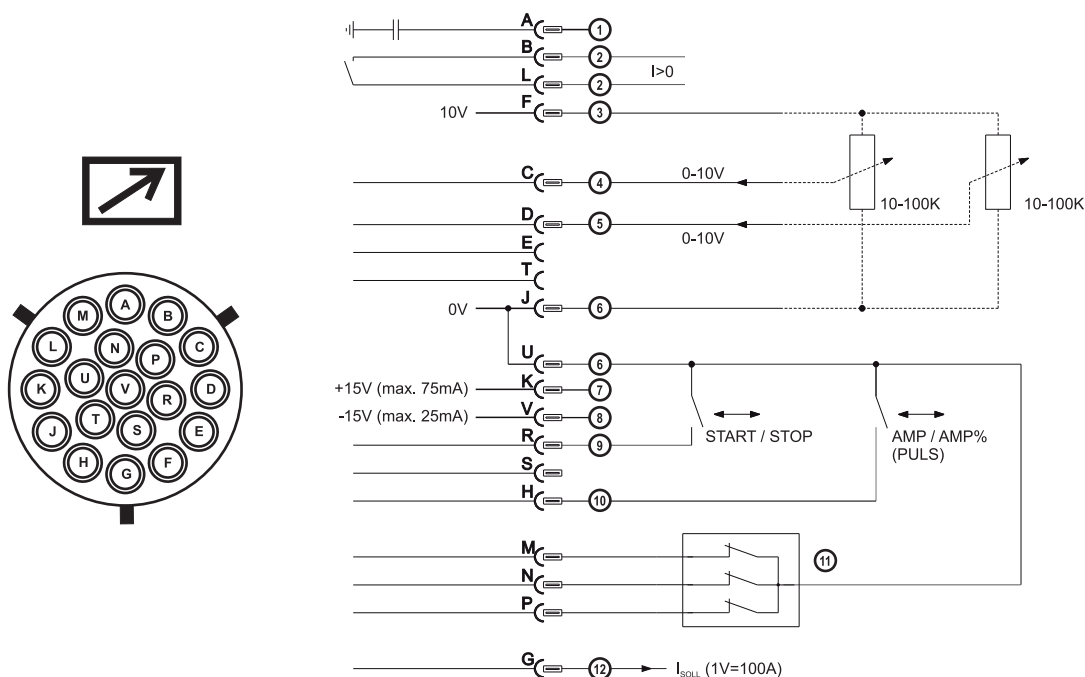


Рисунок 5-22

Поз.	Контакт	Форма сигнала	Обозначение
1	A	Выход	Подключение экрана кабеля (PE)
2	B/L	Выход	Сигнал прохождения тока $I > 0$, беспотенциальный (макс. ± 15 В/100 мА)
3	F	Выход	Опорное напряжение для потенциометра 10 В (макс. 10 мА)
4	C	Вход	Заданное значение управляющего напряжения для основного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min} / 10 \text{ В} = I_{\max}$)
5	D	Вход	Заданное значение управляющего напряжения для уменьшенного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min} / 10 \text{ В} = I_{\max}$)
6	J/U	Выход	Опорный потенциал, 0 В
7	K	Выход	Напряжение питания +15 В, макс. 75 мА
8	V	Выход	Напряжение питания -15 В, макс. 25 мА
9	R	Вход	Старт/стоп сварочного тока
10	S	Вход	Переключение между режимом ручной сварки и сваркой ВИГ
11	H	Вход	Переключение основного или уменьшенного сварочного тока (пульсирование)
12	M/N/P	Вход	Активация заданного значения управляющего напряжения Установить все три сигнала на опорный потенциал 0 В, чтобы активировать внешнее заданное значение управляющего напряжения для основного или уменьшенного тока.
13	G	Выход	Измеренное значение $I_{\text{задан.}}$ (1 В = 100 А)

6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Общее



Внимание! – Опасность от электрического тока!

Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах в разделе «В интересах Вашей безопасности»! Подключайте кабели и разъемы (например: держатели электродов, сварочные горелки, кабель массы, интерфейсы) только к выключенному аппарату.



На время простоя снова установить защитные крышки на разъемы и кабельные штекеры!

6.2 Область применения — использование по назначению

Данные сварочные аппараты предназначены исключительно для

- Ручная сварка постоянным током стержневыми электродами с рутиловым и основным покрытием.
- Сварка ВИГ постоянным и переменным током с высокочастотным или контактным зажиганием.
- Сварка ВИГ постоянного тока: углеродистой, низколегированной и высоколегированной стали, меди, никелевых сплавов и специальных сплавов.
- Сварка ВИГ переменного/постоянного тока: Алюминий и его сплавы

Использование аппарата в любых других целях считается "нецелевым", и поставщик не несет ответственности за возникший вследствие такого использования ущерб.



Мы гарантируем безупречную работу аппаратов только при использовании сварочных горелок и принадлежностей, входящих в наш комплект поставок!

6.3 Монтаж



Следите за тем, чтобы аппарат был устойчиво установлен и надежно закреплен.

Для модульных систем (источник тока, транспортная тележка, модуль охлаждения) следует соблюдать требования руководств по эксплуатации к соответствующим аппаратам.

Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся нормальный доступ к элементам управления.

6.4 Подключение к электросети



Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".



Следует подключить соответствующий штекер к сетевому разъему устройства!

Подключение должен производить специалист-электрик в соответствии с действующими законами государства и инструкциями.

Последовательность фаз на трехфазных аппаратах может быть любой; она не оказывает влияния на направление вращения вентилятора!

- Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

6.5 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо
- Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата,
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

6.6 Обратный кабель, общее



В точке подключения кабеля и местах выполнения сварки удалить с помощью проволочной щетки краску, ржавчину и загрязнения! Зажим кабеля массы закрепить вблизи места сварки таким образом, чтобы не могло произойти его самопроизвольное разъединение.

Элементы конструкции, трубопроводы, рельсы и т.п. не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока, если только они сами не являются изделием!

При использовании сварочных столов и приспособлений необходимо обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

6.7 Сварка ВИГ

6.7.1 Подключение сварочной горелки



Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании сварочных горелок, входящих в наш комплект поставок!

Используемые сварочные горелки должны иметь следующие характеристики (см. также инструкцию по эксплуатации горелки):

- Не допускается экранирование кабеля управления кнопками горелки!
- Допускается использование горелок только с изолированными накидными гайками при соединении подачи газа!



На соединительном штуцере G1/4" для защитного газа (передняя панель сварочного аппарата) имеется напряжение холостого хода или напряжение сварки! Если работа ведется с применением попеременно сварки ВИГ и ручной сварки стержневыми электродами и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель для ручной сварки, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или напряжением дуги! Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

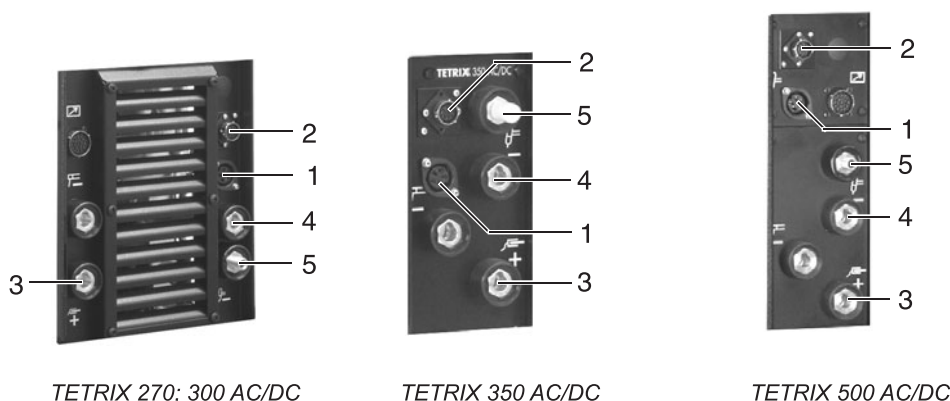


Рисунок 6-1

Поз.	Символ	Описание
1		5-контактная розетка Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ
2		Контактная розетка, 8 контактов / 12 контактов 8 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ с функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светодиодным индикатором (опция)
3		Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы
4		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение сварочной горелки ВИГ
5		Соединительный ниппель G1/4" сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ

-  Всегда следует использовать сварочную горелку, соответствующую данной задаче сварки (см. инструкцию по эксплуатации горелки).
- Вставить штекер сварочного кабеля в гнездо сварочного тока со знаком „-“ и зафиксировать его поворотом вправо.
 - Вставить штекер сварочного кабеля в гнездо для кабеля управления горелки (5-контактное для стандартной горелки, 8-контактное для горелки с функцией нарастания / спада тока и с потенциометром и 12-контактное для горелки с функцией нарастания / спада тока и со светодиодным индикатором) и зафиксировать его.
 - Присоединить шланг защитного газа сварочных горелок к соединительному штуцеру G1/4" со знаком сварочного тока „-“.
 - При использовании горелок с водяным охлаждением выполняется подключение шлангов охлаждающей жидкости к модулю охлаждения (см. руководство по эксплуатации модуля охлаждения).

 К сварочному аппарату TETRIX 500 AC/DC прилагаются шланги охлаждающей жидкости для увеличения расстояния между сварочной горелкой и охлаждающим модулем.

6.7.2 Варианты подключения горелок, назначение

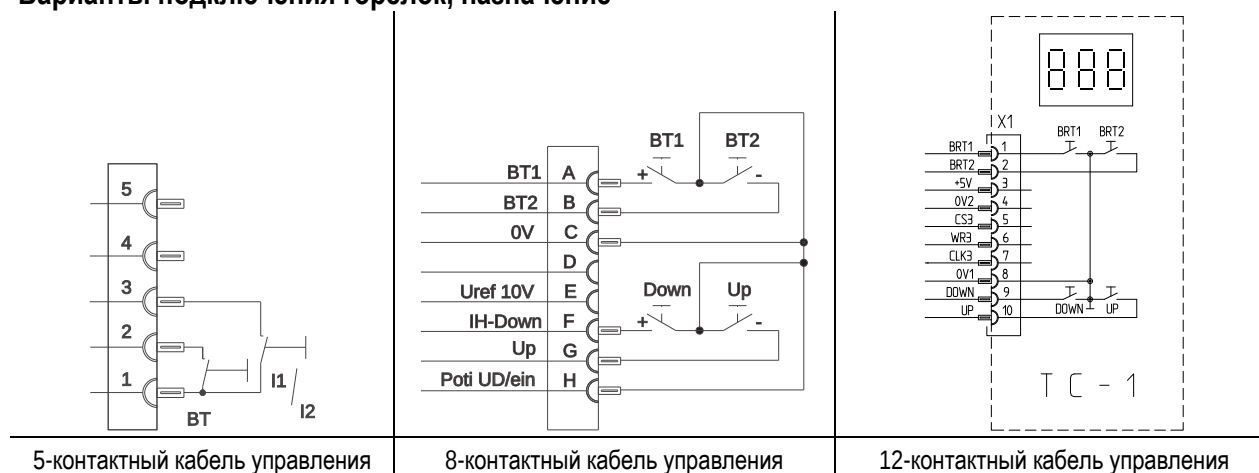


Рисунок 6-2

6.7.3 Подключение кабеля массы

- Вставить штекер кабеля массы в гнездо сварочного тока „+“ и закрепить поворотом вправо..

6.7.4 Подача защитного газа

6.7.4.1 Подача защитного газа



Подаваемый защитный газ не должен содержать загрязнений, поскольку в противном случае может произойти засорение системы подачи газа.

Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

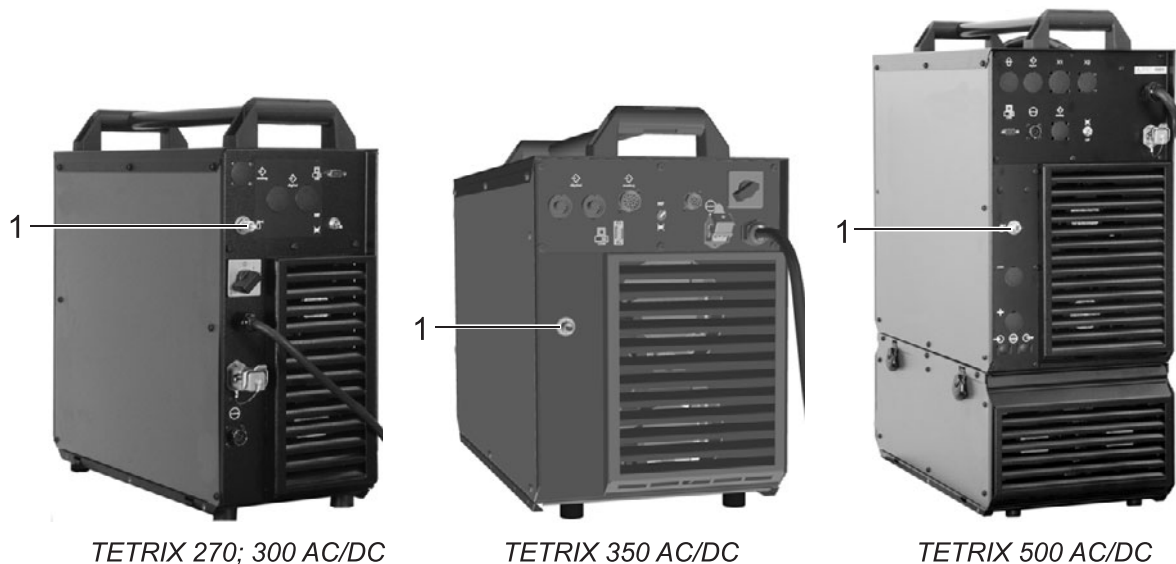


Рисунок 6-3

Поз.	Символ	Описание
1		Присоединительный штуцер G1/4" для подключения защитного газа к редуктору

- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его цепью.
- Перед подключением редуктора к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения.
- Установите редуктор на клапане газового баллона.
- Соединительный штуцер газового шланга привинтите на выходной стороне редуктора.
- Соедините соединительный штуцер газового шланга с соединительным штуцером G1/4".

6.7.4.2 Регулировка расхода защитного газа



Эмпирическое правило расчета расхода защитного газа:

Диаметр газового сопла в мм равен расходу газа в л/мин.

Пример: Расход газа при использовании газового сопла 7 мм равен 7 л/мин.

- Медленно откройте вентиль газового баллона



Проведите проверку газа (см. главу "Принцип действия - Проверка газа")

- Установите с помощью редуктора расход защитного газа в диапазоне 4 – 15 л/мин в зависимости от силы тока и материала..

6.8 Ручная сварка стержневыми электродами

6.8.1 Подключение электрододержателя



На соединительном штуцере G1/4" для защитного газа (передняя панель сварочного аппарата) имеется напряжение холостого хода или напряжение сварки! Если работа ведется с применением попеременно сварки ВИГ и ручной сварки стержневыми электродами и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель для ручной сварки, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или напряжением дуги! Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!




Желтый изоляционный колпачок должен быть надет на соединительный штуцер G1/4" (штуцер для подключения защитного газа)!




Осторожно: Опасность сдавливания и ожога!

При удалении отработавших или вставке новых электродов:


- Выключите аппарат с помощью главного выключателя;
- Наденьте специальные защитные перчатки;
- Пользуйтесь щипцами с изолированными ручками для удаления отработавших электродов или для перемещения свариваемого изделия и
- Электрододержатель следует всегда откладывать на изолирующую подкладку!

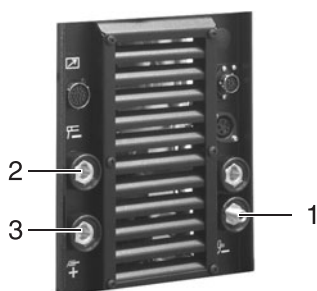

TETRIX 270; 300 AC/DC

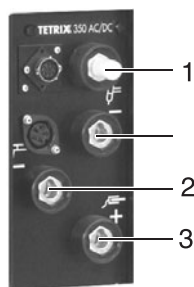

TETRIX 350 AC/DC

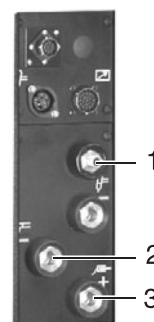

TETRIX 500 AC/DC

Рисунок 6-4

Поз.	Символ	Описание
1		Соединительный ниппель G$\frac{1}{4}$" сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ
2		Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя
3		Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы

- Вставить штекер кабеля электрододержателя или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.



При выборе полярности руководствуйтесь указаниями фирмы-изготовителя электродов, приведенными на упаковке электродов.

6.8.2 Подключение кабеля массы

- Вставить штекер кабеля массы или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.



При выборе полярности руководствуйтесь указаниями фирмы-изготовителя электродов, приведенными на упаковке электродов.



Полярность сварочного тока можно переключать с пульта управления (см. главу "Описание функционирования - Переключение полярности сварочного тока").

6.9 Описание охлаждающего модуля

После включения сварочного аппарата происходит проверка функционирования охлаждающего модуля.

Включаются насос охлаждающей жидкости и вентилятор.

Если уровень охлаждающей жидкости и ее давление достаточны, то охлаждающий модуль выключается через 25 секунды.

При недостаточном уровне жидкости насос охлаждающей жидкости продолжает работать не более 30 секунд. Если появляется сообщение об ошибке, см. раздел «Причины и устранение неисправностей»

При начале процесса сварки включается охлаждающий модуль.

После прекращения процесса сварки насос охлаждающей жидкости и вентилятор работают еще в течение 5 минут.

Если в процессе сварки падает давление охлаждающей жидкости (например, из-за недостатка охлаждающей жидкости, отказа насоса или неисправности шланга), процесс сварки принудительно прекращается (насос охлаждающей жидкости и силовой блок сварочного аппарата отключаются, см. главу «Причины и устранение неисправностей»).

6.9.1 Неисправность в системе охлаждающей жидкости

Если в процессе сварки падает давление охлаждающей жидкости (например, из-за недостатка охлаждающей жидкости, отказа насоса или неисправности шланга), процесс сварки принудительно прекращается (насос охлаждающей жидкости и силовой блок сварочного аппарата отключаются, см. главу «Причины и устранение неисправностей»).

6.10 Одновременная двусторонняя сварка, виды синхронизации

Эта функция важна в том случае, когда сварка должна выполняться двумя сварщиками одновременно с двух сторон, как например иногда происходит при сварке толстых алюминиевых изделий в положении PF. Таким образом обеспечивается, чтобы при переменном токе положительные и отрицательные фазы на обоих источниках тока совпадали, и не было взаимного отрицательного влияния дуг.

6.10.1 Синхронизация от напряжения сети



Для данного применения описываются два вида синхронизации:

- Синхронизация между сварочным аппаратом EWM серии TETRIX и сварочным аппаратом конкурентов
- Синхронизация между двумя сварочными аппаратами EWM серии TETRIX



Последовательность фаз и вращающиеся поля электропитания должны быть идентичными на обоих сварочных аппаратах! Также существует возможность дополнительно установить на аппарат опцию "TSyn1" (Принадлежности) (поворотный переключатель на обратной стороне аппарата). Этим поворотным переключателем можно по желанию настраивать последовательность фаз и оптимизировать их под сварочное задание.

Все сварочные параметры (кроме фиксированной частоты 50 Гц) устанавливаются независимо друг от друга.

На сварочном аппарате TETRIX выполнить следующие настройки:

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
  		Выбор параметра "Виды синхронизации": Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор	


6.10.2 Синхронизация по кабелю (частота от 50 до 200 Гц)

Для этого применения описывается синхронизация (режим главного-подчиненного) двух аппаратов EWM серии TETRIX. Необходимы следующие компоненты:

- Интерфейс синхронизации SYNINT X10
- Кабель управления (соединительный кабель) необходимой длины
- Оба сварочных аппарата должны быть оборудованы 19-контактным интерфейсом для подключения автомата для сварки ВИГ (дополнительно)!

TETRIX (Master)

TETRIX (Slave)

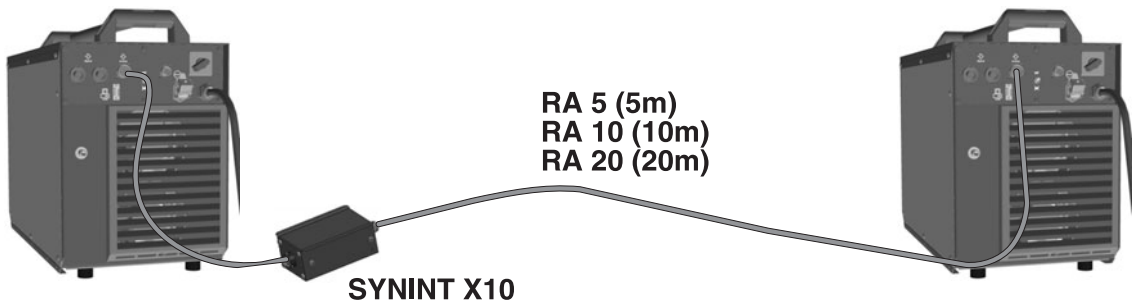

- Штекер интерфейса синхронизации SYNINT X10 подключить к 19-контактному разъёму для подключения автомата для сварки ВИГ на задней стенке сварочного аппарата серии TETRIX (главный).

"Главным" обозначается сварочный аппарат, который соединен с интерфейсом синхронизации коротким соединительным кабелем. На этом сварочном аппарате устанавливается частота переменного тока ВИГ, которая передается на второй сварочный аппарат (подчиненный)

- Подключите удлинительный кабель RA (5, 10 или 20 м) между интерфейсом и 19-контактным разъемом для автомата ВИГ на втором сварочном аппарате.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		Включить сварочный аппарат.	
		Выбор параметра "Виды синхронизации": Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор Master - Slave . Выполнить настройку на обоих аппаратах.	

6.11 Порт компьютера



Соединение сварочного аппарата/компьютера производить только через интерфейс SECINT. Интерфейс SECINT X10 должен быть подключен как можно ближе к компьютеру!

(Несоблюдение этой инструкции может привести к выходу компьютера из строя вследствие высокочастотных разрядов)

Следуйте инструкции по эксплуатации "TETRIX PCT 300"!

7 Техническое обслуживание и проверки



Надлежащее ежегодное техническое обслуживание, чистка и проверки являются необходимыми условиями для выполнения гарантийных обязательств со стороны фирмы EWM.

7.1 Общее

Настоящий прибор практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, ему требуется минимум ухода. Однако для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярные чистки и проверки, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающего воздуха и длительности эксплуатации сварочного аппарата.



Чистка, проверка и ремонт сварочных аппаратов должны выполняться только квалифицированным и дееспособным персоналом. Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.

Если результаты одной из перечисленных проверок окажутся отрицательными, то аппарат запрещается эксплуатировать до тех пор, пока неисправность не будет устранена и не будет произведена повторная проверка.

7.2 Чистка



Для проведения чистки аппарат необходимо отключить от сети. **ВЫНУТЬ ШТЕКЕР СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ ИЗ РОЗЕТКИ!**

(Отключение с помощью выключателя или путем вывинчивания предохранителя не обеспечивает достаточно надежного отсоединения от сети.)

Подождать 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. Снять крышку корпуса.

Обслуживание отдельных узлов производится следующим образом:

Источник питания: В зависимости от степени запыления, обдуть сжатым воздухом без примесей воды и масла.

Электронный блок: Печатные платы с электронными компонентами нельзя обдуть струей сжатого воздуха, используйте для этого пылесос.

Охлаждающая жидкость: Проверить на загрязнения, при необходимости заменить.

Внимание! Смешивание с другими жидкостями или использование других охлаждающих жидкостей приводит к аннулированию гарантии изготовителя!

7.3 Проверка

Проверку следует проводить согласно IEC / DIN EN 60974-4 "Оборудование для электродуговой сварки - осмотр и проверка во время эксплуатации" в соответствии с предписаниями по эксплуатационной надежности. Этот стандарт является международным и касается аппаратов для электродуговой сварки.



Старый термин для периодической проверки был заменен согласно изменениям соответствующего стандарта на "осмотр и проверка во время эксплуатации".

Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

7.3.1 Измерительные приборы



По причине особых условий применения инверторных и электродуговых сварочных аппаратов не все измерительные приборы подходят для проверки согласно VDE 0702!

Фирма-производитель EWM предоставляет всем специально обученным и авторизованным торговым партнерам EWM соответствующие средства контроля и измерительные приборы согласно VDE 0404-2, определяющие частотную характеристику согласно DIN EN 61010-1, приложение A – измерительная схема A1.

Вы, как пользователь, должны обеспечить, чтобы сварочный аппарат EWM проверялся согласно стандарту IEC / DIN EN 60974-4 и с использованием соответствующих средств контроля и измерительных приборов.



Настоящее описание проведения проверки представляет собой лишь краткий обзор проверяемых пунктов. Для детального ознакомления с пунктами проверки, пожалуйста, ознакомьтесь с IEC / DIN EN 60974-4.

7.3.2 Объем проверок


- Визуальная проверка
- Электрическая проверка, замеры:
 - напряжение холостого хода
 - сопротивление изоляции или, как альтернатива,
 - ток утечки
 - сопротивление защитного провода
- Проверка работоспособности
- Документирование

7.3.3 Визуальная проверка

Общие термины для проверки:

- Горелка/держатель электродов, зажим проводника для отвода сварочного тока
- Питающая электросеть: провода, включая штекеры и защитные приспособления
- Цепь сварочного тока: провода, штекеры и соединения, защитные приспособления
- Корпус
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства
- Прочее, общее состояние

7.3.4 Измерение напряжения холостого хода

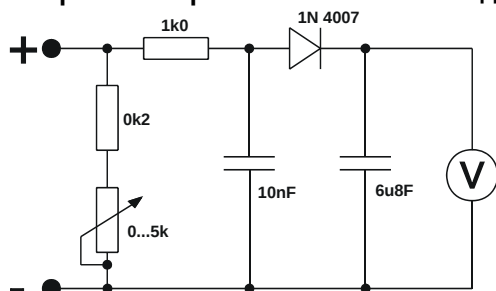

Измерительная схема согласно DIN EN 60974-1

Подключите измерительную схему к клеммам сварочного тока. Вольтметр должен показывать средние значения и иметь внутреннее сопротивление $\geq 1 \text{ M}\Omega$. На аппаратах со ступенчатым переключением выставить максимальное выходное напряжение (переключатель ступеней). Во время измерения перевести потенциометр с 0 кОм на 5 кОм. Замеренное напряжение не должно отклоняться от указаний на заводской табличке более чем на $\pm 5\%$ и должно быть не более 113В (для приборов с VRD 35В).

7.3.5 Измерение сопротивления изоляции

Для проверки изоляции внутри прибора вплоть до трансформатора, следует включить сетевой выключатель. При наличии сетевой защиты ее следует обойти или произвести замеры на обоих концах.

Сопротивление изоляции не должно быть меньше, чем:

Цепь сетевого тока	против	Цепь тока сварки и электроника	5 MΩ
Цепь тока сварки и электроника	против	Цепь защитных проводов (PE)	2,5 MΩ
Цепь сетевого тока	против	Цепь защитных проводов (PE)	2,5 MΩ

7.3.6 Замер тока утечки (ток защитного провода и касания)

Примечание: Даже если измерение тока утечки согласно стандарту является лишь альтернативой к измерению сопротивления изоляции, компания EWM рекомендует проводить оба замера, особенно после ремонта. Ток утечки основывается большей частью на ином физическом эффекте, чем сопротивление изоляции. Поэтому может случиться, что при измерении сопротивления изоляции не обнаружится опасного тока утечки.

Замеры нельзя производить с помощью обычного универсального измерительного прибора! Даже измерительные приборы VDE 0702 (большой частью устаревшие) рассчитаны на 50/60 Гц. Однако инверторные сварочные аппараты имеют значительно более высокие частоты, в результате чего возможны повреждения измерительных приборов или ошибочные результаты измерений.

Измерительный прибор должен соответствовать требованиям VDE 0404-2. При оценке частотной характеристики следует опираться на приложение A DIN EN 61010-1 – измерительная схема A1.



Для этих измерений сварочный аппарат должен быть включен и находиться под напряжением холостого хода.

1. Ток защитного провода: < 5 мА
2. Ток утечки гнезд сварочного тока, каждый, согласно PE: < 10 мА

7.3.7 Измерение сопротивления контура заземления

Измерение производится между заземляющим контактом сетевой вилки и доступными электропроводящими компонентами, например, винтами корпуса. Во время измерения сетевой кабель аппарата следует проверить по всей длине, особенно возле корпуса и мест подключения. Это позволяет обнаружить разрывы защитного провода. Также необходимо проверить все доступные снаружи электропроводящие детали корпуса, чтобы обеспечить надлежащее соединение для класса защиты I.

Величина сопротивления в сетевом кабеле длиной до 5 м не должна превышать 0,3 Ω . При более длинном сетевом кабеле допустимое значение увеличивается 0,1 Ω на каждые 7,5 м провода. Максимальное допустимое значение 1 Ω .

7.3.8 Проверка функционирования сварочного аппарата

Защитные устройства, переключатели и командоаппараты (при наличии), а также весь аппарат или же вся установка электродуговой сварки должны работать безупречно.

1. Главный выключатель
2. Устройства аварийного выключения
3. Устройство понижения напряжения
4. Газовый магнитный клапан
5. Сигнальные и контрольные лампочки

7.3.9 Документирование проверки

Протокол проверки должен содержать следующие данные:

- название проверяемого сварочного оборудования,
- дату проверки,
- результаты проверки,
- подпись, фамилию техника и название его организации,
- название измерительного прибора.

На сварочный аппарат должен быть прикреплен ярлык с датой проверки в качестве доказательства проведения проверки.

7.4 Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться к торговым партнерам фирмы EWM. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через соответствующего торгового партнера EWM. При возникновении вопросов и неясности обращайтесь в сервисный отдел фирмы EWM (+49 2680 181 0). Для замены используйте только оригинальные запчасти и быстроизнашивающиеся детали. При заказе запчастей и быстроизнашивающихся деталей необходимо указывать типовое обозначение и артикульный номер, а также тип, серийный номер и артикульный номер соответствующего аппарата.

Этим мы подтверждаем надлежащее соблюдение указаний по техническому обслуживанию и уходу, а также соблюдение требований к проверкам.	
_____ Дата/Печать/Подпись торгового партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки	_____ Дата/Печать/Подпись торгового-партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки
_____ Дата/Печать/Подпись торгового-партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки	_____ Дата/Печать/Подпись торгового партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки
_____ Дата/Печать/Подпись торгового партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки	_____ Дата/Печать/Подпись торгового партнера EWM _____ Даты следующего техобслуживания и проверки

7.5 Утилизация изделия



Данное изделие согласно закону о старом электрооборудовании не должно выбрасываться вместе с бытовым мусором.

В Германии старые изделия из частных домовладений можно сдать в пункте сбора в Вашем населенном пункте.

Администрация населенного пункта обязана проинформировать Вас о существующих возможностях.

EWM участвует в сертифицированной системе утилизации и вторичной переработки и внесена в реестр старого электрооборудования (EAR) под номером WEEE DE 57686922.



Кроме того на территории всей Европы существует возможность сдать устройство у дилеров EWM.

7.5.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- В соответствии с правилами ЕС (Директива 2002/96/EG Европейского Парламента и Европейского Совета от 27.01.2003) запрещается утилизация старых электрических и электронных устройств вместе с неотсортированным бытовым мусором. Они должны сдаваться отдельно. Символ мусорного ведра на колесиках указывает на необходимость отдельного сбора.
Просим Вас помочь в деле защиты окружающей среды и позаботиться о том, чтобы после завершения эксплуатации этого устройства передать его в предусмотренные для этого системы раздельного сбора мусора.
- В Германии в соответствии с законом (Закон о введении в обращение, сбор и экологической утилизации электрических и электронных устройств (ElektroG) от 16.03.2005) Вы обязаны передать старый электроприбор отдельно от несортируемого бытового мусора. Общественно-правовые организации по утилизации мусора (коммуны) с этой целью организовали пункты сбора, в которых старые устройства из частных домовладений Вашего района бесплатно принимаются для утилизации.
Организации, ответственные за утилизацию мусора, могут даже объезжать для сбора старого оборудования и частные домовладения.
- Информацию о существующих в Вашем районе возможностях по сдаче или сбору старого электрооборудования Вы можете получить в местной городской или поселковой администрации.

7.6 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).

8 Гарантия

8.1 Положения общего применения

Гарантия 3 года

на все новые аппараты EWM*:

- Источники тока
- Устройства подачи проволоки
- Охлаждающие модули
- Салазки



* если аппарат эксплуатируется с оригинальными принадлежностями фирмы EWM (такими как, например, пакет промежуточных шлангов, дистанционный регулятор, удлинитель для дистанционного регулятора, охлаждающая жидкость и т.п).

Гарантия 1 год на:

- Подержанные аппараты EWM
- Компоненты автоматизации и механизации
- Устройство дистанционного управления
- Инверторы
- Межсоединительные пакеты

Гарантия 6 месяцев на:

- На запасные части, поставляемые отдельно (например, на печатные платы, приборы для зажигания)

Гарантия изготовителя/поставщика на:

- Все покупные компоненты, используемые фирмой EWM, но приобретенные у внешних поставщиков (например, двигатели, насосы, вентиляторы, горелки и т.п)

Невоспроизводимые ошибки программного обеспечения и компоненты, подверженные механическому старению, исключаются из объема гарантийных обязательств (например, устройства подачи проволоки, ролики, запасные и быстроизнашивающиеся детали, колеса, магнитные клапаны, кабель массы, электрододержатели, соединительные шланги, горелки, изнашивающиеся детали горелки, сетевые и управляющие кабели и т.п)

Указанные данные действительны в пределах, не затрагивающих гарантийных обязательств в соответствии с законодательством, а также на основании наших Общих деловых условий и наших гарантийных правил. Дополнительные соглашения требуют письменного подтверждения фирмы EWM.

С нашими Общими деловыми условиями можно ознакомиться в интернете по адресу www.ewm.de.

8.2 Гарантийное обязательство

Ваша гарантия на 3 года

В рамках, не затрагивающих гарантийных обязательств в соответствии с законодательством, а также на основании наших Общих деловых условий, компания EWM HIGHTEC WELDING GmbH предоставляет гарантию на свои сварочные аппараты в течение 3 лет со дня продажи. Для принадлежностей и запасных частей применяются специальные гарантийные периоды, ознакомиться с которыми вы можете в разделе «Положения общего применения». Гарантия, естественно, не распространяется на быстроизнашивающиеся детали.

EWM гарантирует безупречное состояние изделий как в отношении материалов, так и в отношении качества обработки. Если в пределах гарантийного периода в изделии обнаружатся дефекты как в отношении материала, так и в отношении качества обработки, то вы имеете право – по вашему выбору – или на бесплатный ремонт, или на замену соответствующим изделием. Возвращенное изделие с момента получения становится собственностью EWM.

Условие

Условиями предоставления 3-х летней гарантии являются эксплуатация изделий в строгом соответствии с руководством по эксплуатации EWM, при соблюдении всех предписанных законодательством рекомендаций и предписаний, а также ежегодное проведение технического обслуживания и проверок со стороны торговых партнеров фирмы EWM согласно разделу "Техническое обслуживание и проверки". Только надлежащим образом эксплуатируемые аппараты, которые регулярно проходят техническое обслуживание, работают безупречно в течение продолжительного времени.

Использование гарантийного права

При использовании гарантийного права обращайтесь исключительно к авторизованному торговому партнеру EWM, ответственному за ваше оборудование.

Исключения из гарантии

Гарантийные претензии не принимаются, если изделие фирмы EWM эксплуатировалось не с оригинальными принадлежностями фирмы EWM (например, пакет промежуточных шлангов, дистанционный регулятор, удлинитель для дистанционного регулятора, охлаждающая жидкость и т.п.). Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате аварии, неправильного применения, неквалифицированного управления, неверного монтажа, применения излишней силы, игнорирования спецификаций и руководств по эксплуатации, недостаточном техническом обслуживании (см. раздел "Техническое обслуживание и проверки"), повреждений по причине воздействия третьих сил, природных катаклизмов или несчастных случаев. Гарантия также не предоставляется в случае несанкционированных конструктивных изменений, ремонтных работ или модификаций. Гарантийные претензии также не принимаются в случае с частично или полностью демонтированными изделиями и вмешательством со стороны лиц, не имеющих авторизацию EWM, а также в случае естественного износа.

Ограничение

Любые претензии по поводу выполнения или невыполнения обязательств со стороны EWM, исходя из этого заявления, в связи с настоящим изделием ограничиваются возмещением возникшего ущерба нижеприведённым образом. Обязательства по возмещению ущерба со стороны компании EWM, исходя из этого заявления, в связи с настоящим изделием, принципиально ограничены суммой, уплаченной вами при первоначальной покупке изделия. Вышесказанное ограничение не распространяется на ущерб, нанесенный людям и предметам, по причине халатности со стороны EWM. Не при каких обстоятельствах EWM не несет ответственность перед вами за упущенную выгоду, а также за непосредственный или косвенный ущерб. EWM не несет ответственности за ущерб, заявляемый третьей стороной.

Место судопроизводства

Если заказчиком является торговая организация, то местом судопроизводства по всем спорным вопросам, прямо или косвенно вытекающим из договорных отношений, является место расположения или главного офиса поставщика, или одного из его филиалов, по усмотрению поставщика. Вы приобретаете право собственности в отношении поставленных вам в качестве замены в рамках гарантийных обязательств изделий на момент осуществления обмена.

9 Причины и устранение неисправностей

Все аппараты проходят жесткий производственный и выходной контроль. В случае какой-либо неисправности, следует осуществить проверку аппарата, используя нижеследующий перечень вопросов. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности аппарата, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.


9.1 Сообщения об ошибках (источник тока)



При возникновении ошибки сварочного аппарата загорается сигнальная лампочка общей неисправности (1), и на дисплее устройства управления (2) появляется код ошибки (см. таблицу).

В случае неисправности прибора силовой блок отключается.

- При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один за другим.
- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.

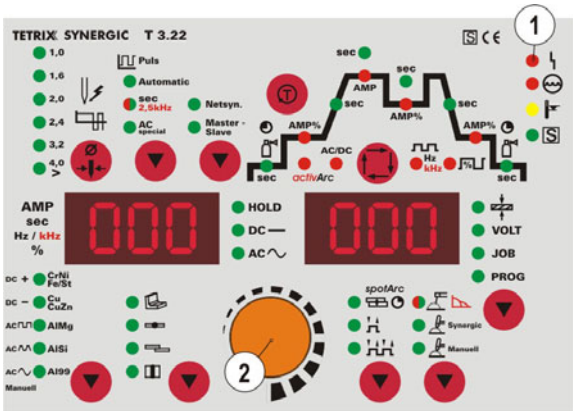

Поз.	Описание
1	Сигнальная лампа общей неисправности
2	Трехразрядный светодиодный дисплей

Рисунок 9-1

Сообщения об ошибках	Возможная причина	Устранение
Err 3	Неисправность тахометра	Проверить проволочную проводку / шланги
Err 4	Отклонение температуры	Охладите прибор.
Err 5	Повышенное напряжения питания	Выключить аппарат и проверить напряжение в сети
Err 6	Пониженное напряжение питания	
Err 7	Неисправность в системе охлаждающей жидкости (только при подключенном охлаждающем модуле)	Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.
Err 8	Неисправность в системе подачи газа	Проверить подачу газа
Err 9	Кратковременно завышенное напряжение	Выключить аппарат и снова включить.
Err 10	Ошибка PE	Если неисправность не исчезает – обратитесь в сервисную службу.
Err 11	FastStop	Сигнал "Квитировать ошибку" зацентрировать через роботизированный интерфейс (при его наличии) (0 – 1)
Err 32	Неисправность электроники (ошибка I>0)	Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию.
Err 33	Неисправность электроники (ошибка Uist)	
Err 34	Неисправность электроники (ошибка канала АЦП)	
Err 35	Неисправность электроники (ошибка фронтов)	
Err 36	Неисправность электроники (знак S)	
Err 37	Неисправность электроники (отклонение температуры)	Подождать, пока аппарат остынет.

Сообщения об ошибках	Возможная причина	Устранение
Err 38	---	Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию.
Err 39	Неисправность электроники (кратковременное повышение напряжения питания)	

10 Принадлежности

10.1 Общие принадлежности

Тип	Обозначение	Арт. №
KF 23E-10	Охлаждающая жидкость (-10 °C), 10 литров	094-000530-00000
KF 23E-10	Охлаждающая жидкость (-10 °C), 10 литров	094-000530-00000
KF 37E-10	Охлаждающая жидкость (-20 °C), 10 литров	094-006256-00000
DM1 32L/MIN	Манометр редуктора давления	094-000009-00000
G1 G1/4 R 2M	Газовый шланг	094-000010-00000

10.2 Дистанционное управление / Соединительный кабель

Тип	Описание, обозначение	Арт. №
RT1	Дистанционный регулятор тока	090-008097-00000
RTP1	Дистанционный регулятор, точки / импульсы	090-008098-00000
RTP2	Дистанционный регулятор, точки / импульсы	090-008099-00000
RTP3	Дистанционный регулятор spotArc, точки / импульсы	090-008211-00000
RTAC1	Дистанционный регулятор тока/баланса/частоты	090-008197-00000
RA5 19-КОНТАКТ. 5M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00005
RA10 19-КОНТАКТ. 10M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00010
RA10 19-КОНТАКТ. 20M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00020
RTF1 19-КОНТАКТ. 5M	Ножной привод дистанционного регулятора тока с соединительным кабелем	094-006680-00000
RV5M19 19-КОНТАКТ. 5M	Удлинительный кабель	092-000857-00000

10.3 Опции

Тип	Описание, обозначение	Арт. №
ON 7POL	Опция – дополнительное 7-контактное гнездо подключения с принадлежностями и цифровые интерфейсы	092-001826-00000
ON 12-КОНТ. RETOX TIG	Опция – дополнительное 12- контактное гнездо подключения	092-001807-00000
ON 19POL	Опция – дополнительное 19-контактное гнездо подключения с принадлежностями и аналоговый интерфейс A	092-001827-00000
ON 19POL 500 (TETRIX 500)	Опция – дополнительное 19-контактное гнездо подключения с принадлежностями и аналоговый интерфейс A	092-001951-00000
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ	Опция – дополнительный замковый выключатель	092-001828-00000
ON NETSYNCHRON	Опция – дополнительный набор для переключения последовательности фаз при синхронной сварке	090-008212-00000

10.4 Сварочная горелка ВИГ

Тип	Описание, обозначение	Арт. №
TIG 20 U/D WD 1T 8 –КОНТ. 4M	Сварочная горелка ВИГ, вода децентрализованно, нарастание / спад, 1 кнопка	094-007535-00000
RETOX TIG 12_КОНТ. 4M	Сварочная горелка ВИГ, вода децентрализованно, нарастание / спад, СИД	094-008928-00000

10.5 Транспортная тележка

Тип	Описание, обозначение	Арт. №
TROLLY 75 B1	Транспортная тележка демонтируется в коробку для источника тока + 1 модуль + 1 газовый баллон	090-008176-00000

10.6 Охлаждающий модуль

Тип	Обозначение	Арт. №
COOL71 U42	Воздушный модуль охлаждения, модель повышенной мощности	090-008201-00102

10.7 Синхронизация

Тип	Обозначение	Арт. №
ON NETSYNCHRON	Опция – дополнительный набор для переключение последовательности фаз при синхронной сварке	090-008212-00000
SYNINT X10 19-КОНТАКТ.	Синхронизационный набор в составе интерфейс и соединительный кабель	090-008189-00000
RA5 19-КОНТАКТ. 5M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00005
RA10 19-КОНТАКТ. 10M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00010
RA20 19-КОНТАКТ. 20M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00020
ON 19-КОНТАКТ.	Опция – дополнительное 19-контактное гнездо подключения с принадлежностями и аналоговый интерфейс А	092-001827-00000

11.1 TETRIX 270 AC/DC SYNERGIC activArc

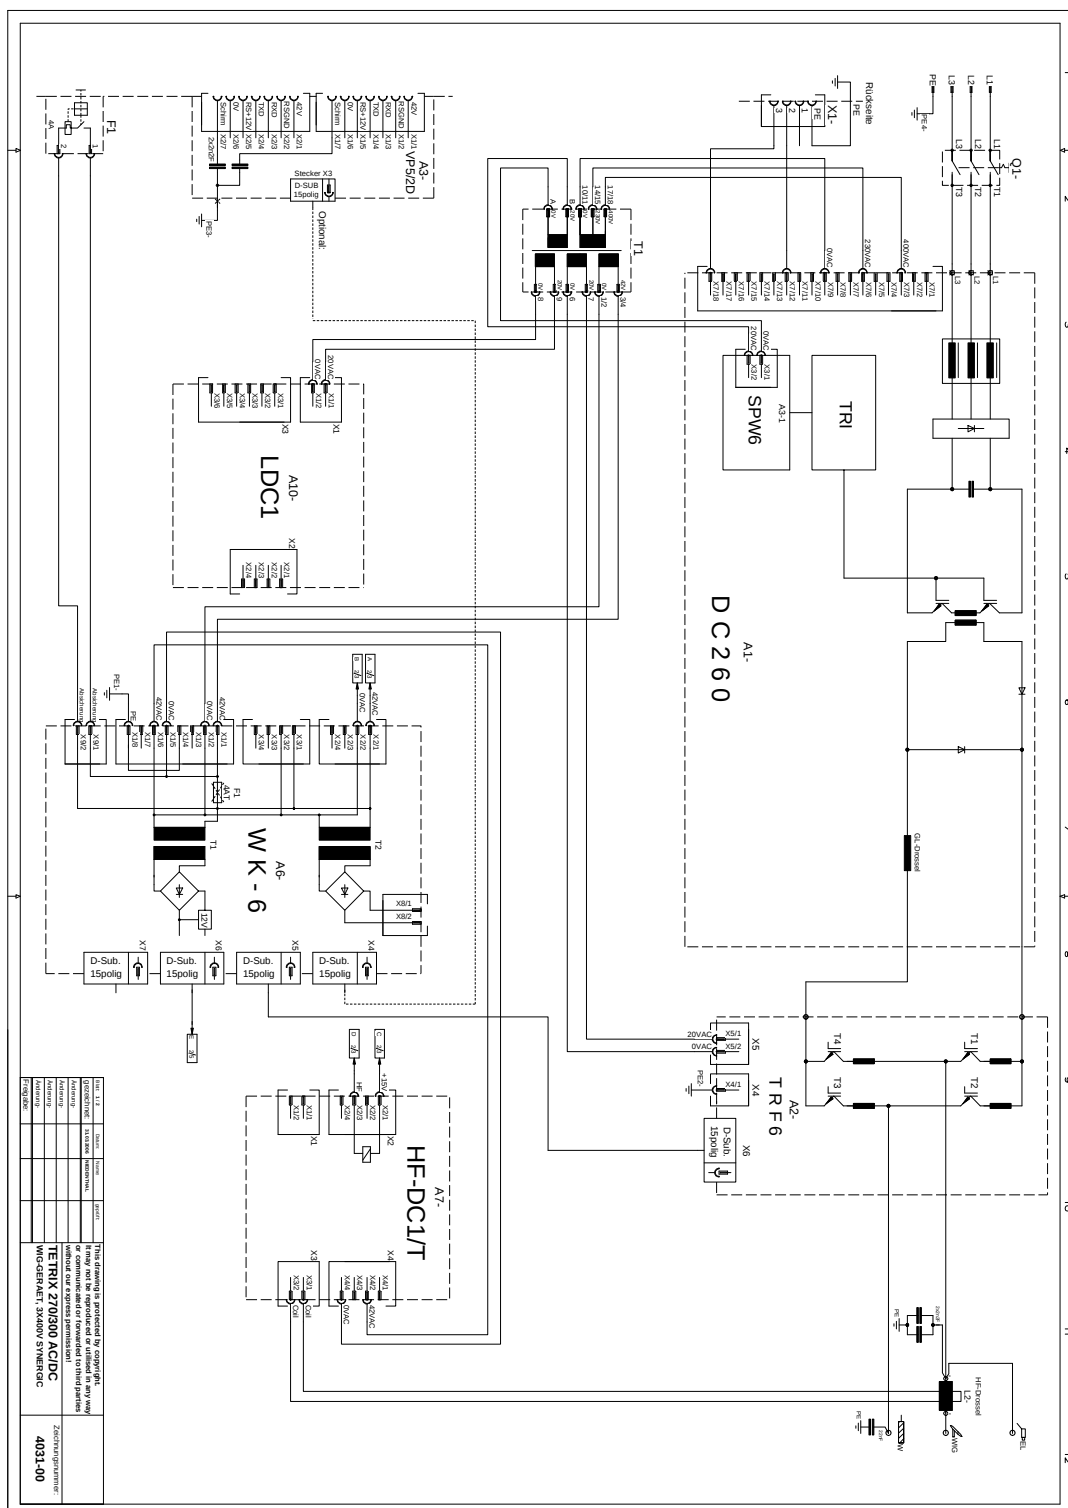


Рисунок 11-1

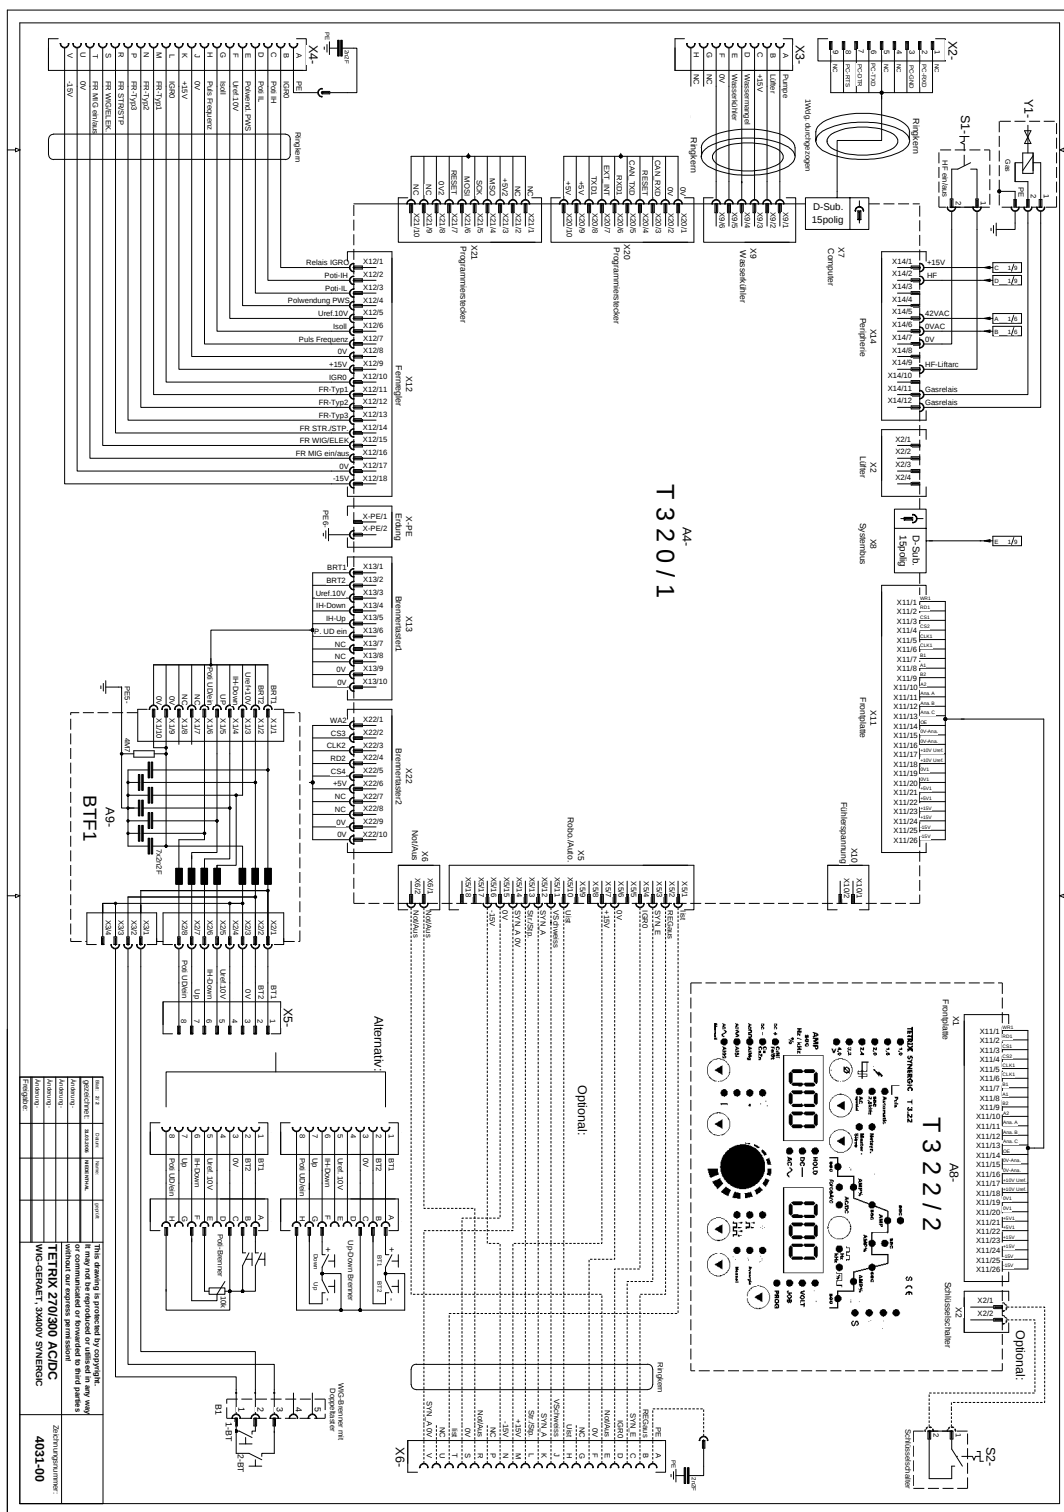


Рисунок 11-2

11.2 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc

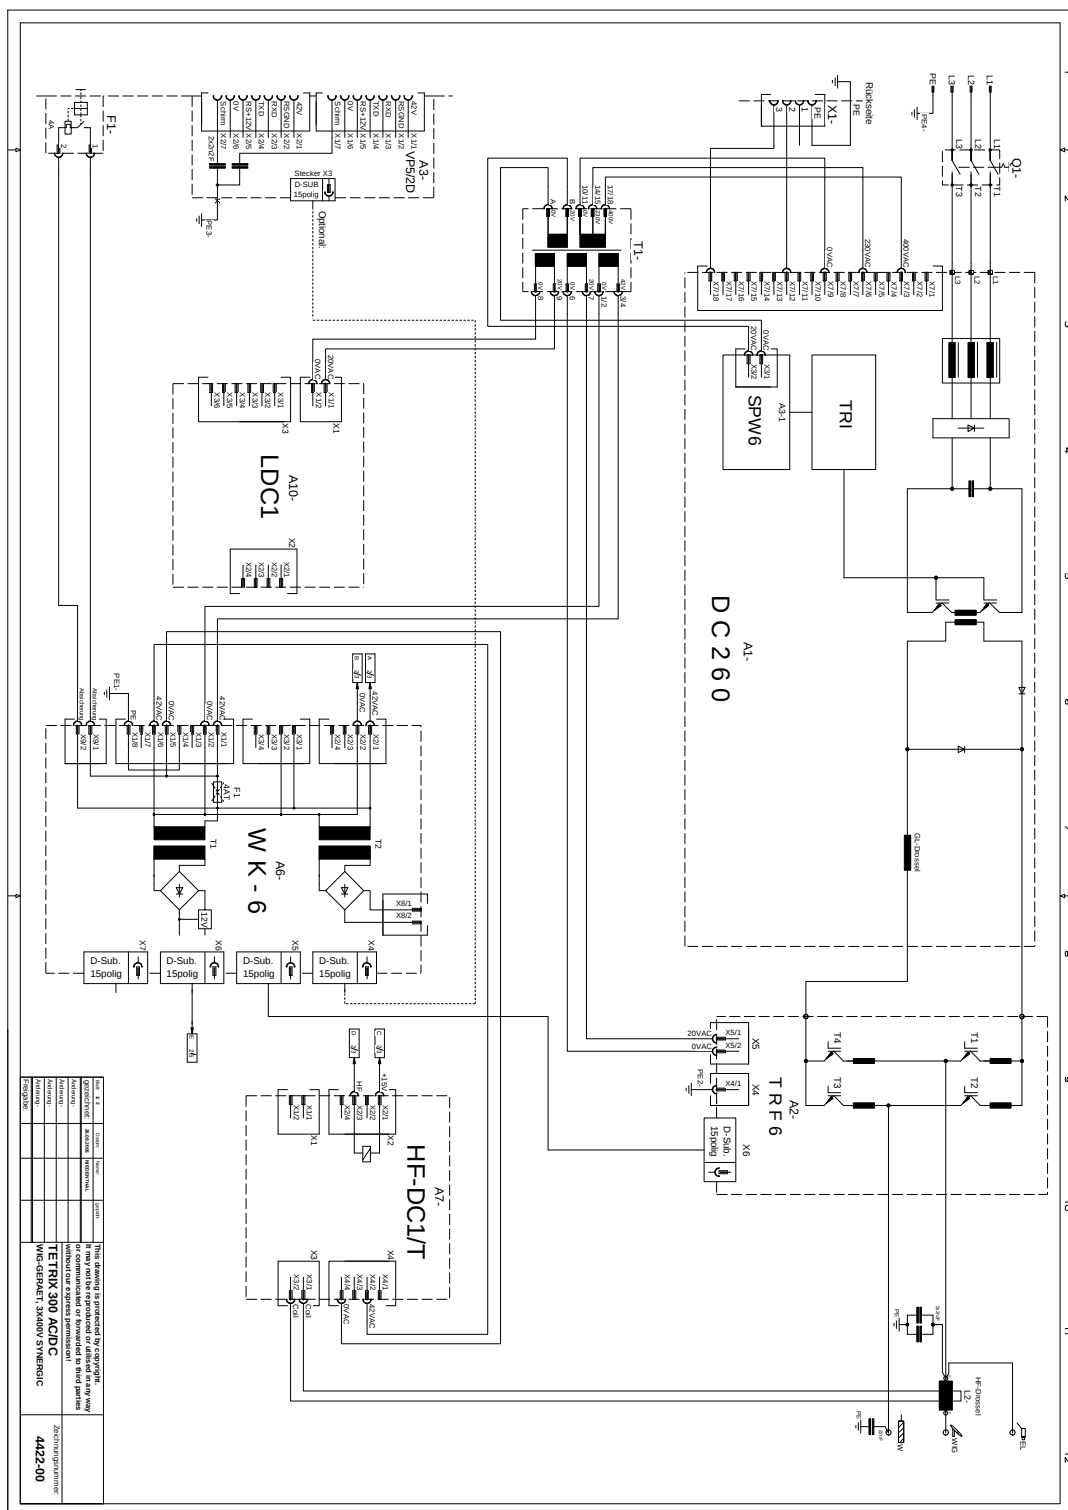


Рисунок 11-3



11.3 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc


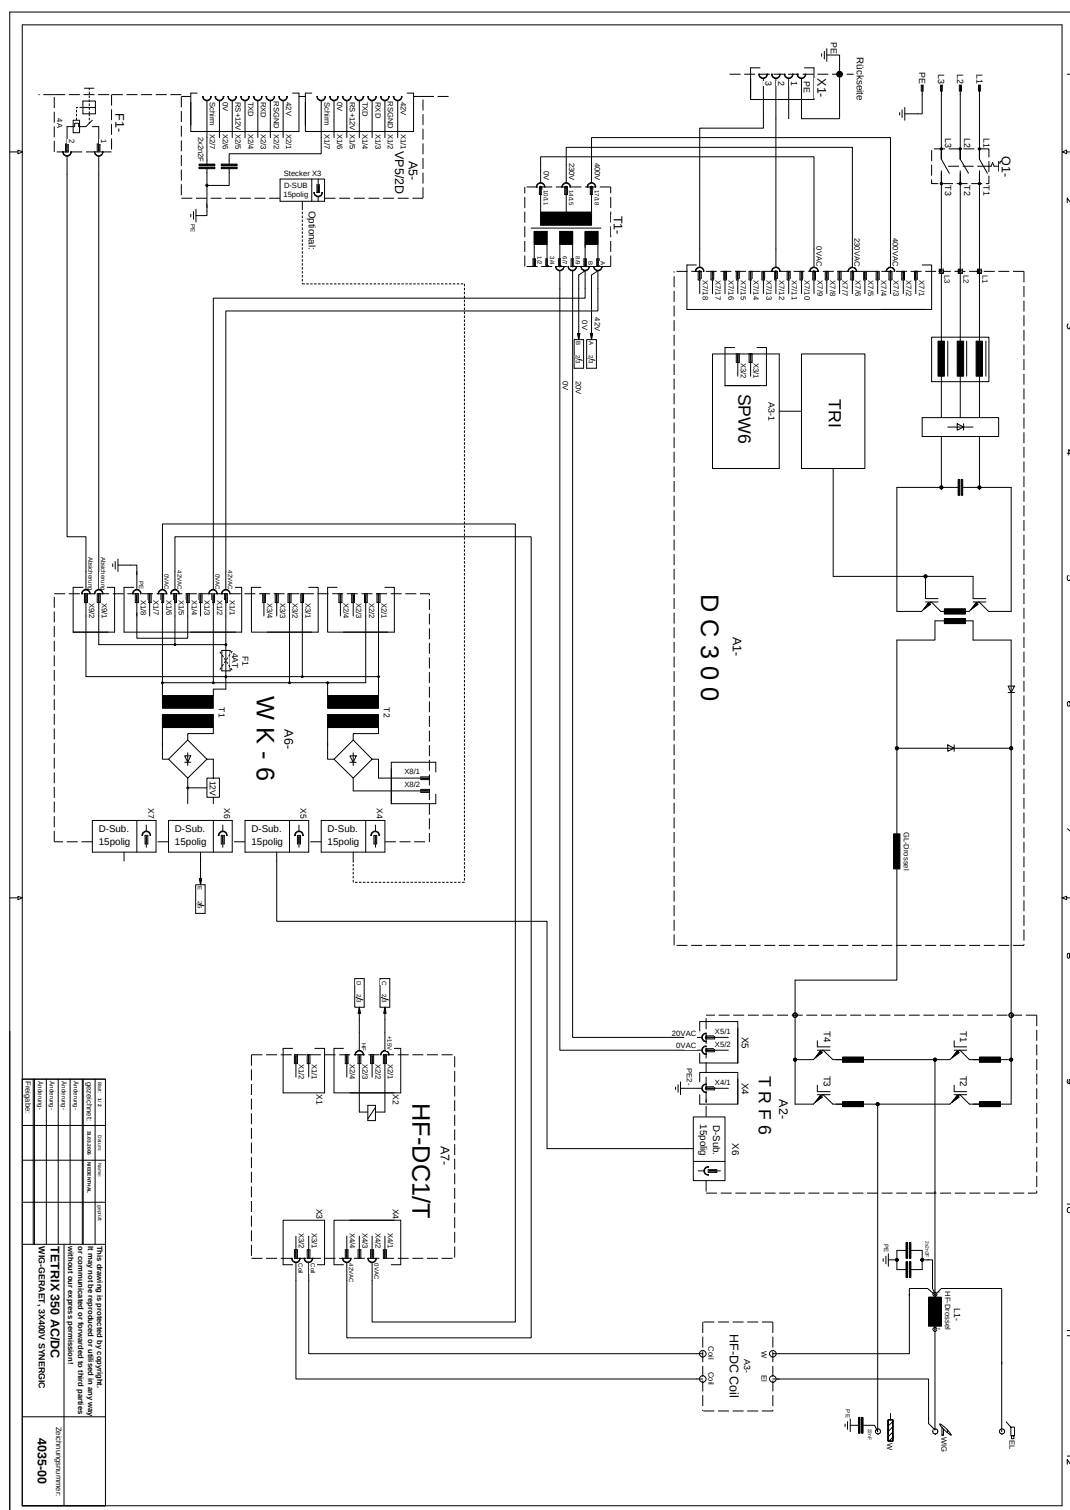


Рисунок 11-5

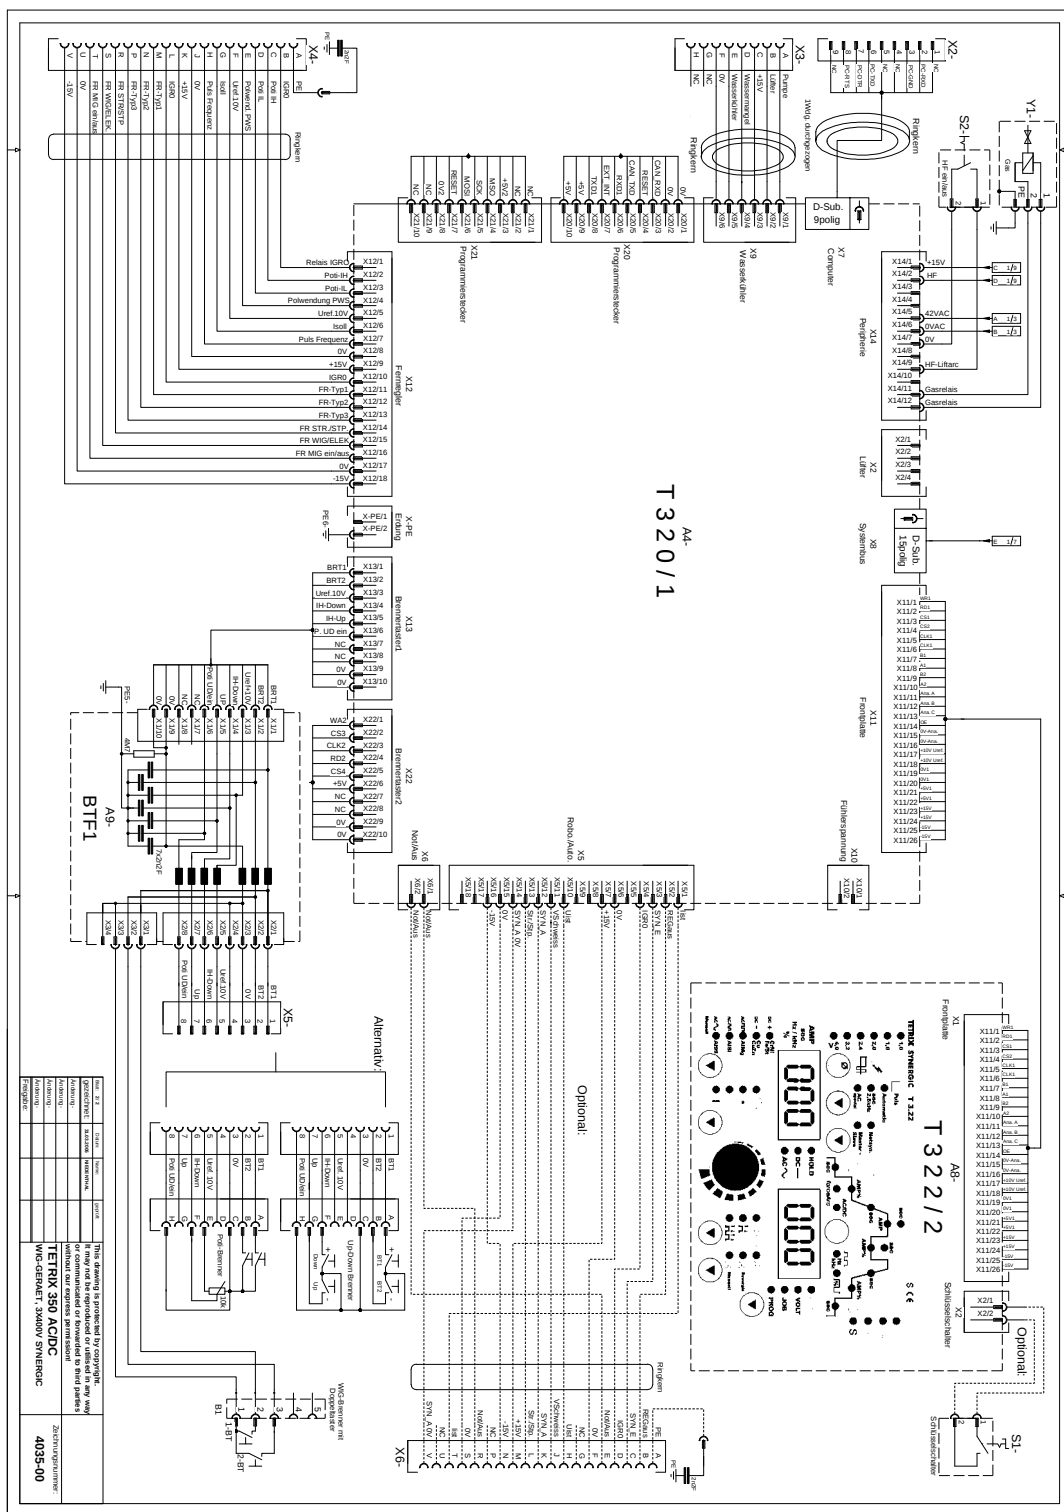

11.4 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

 


Рисунок 11-7

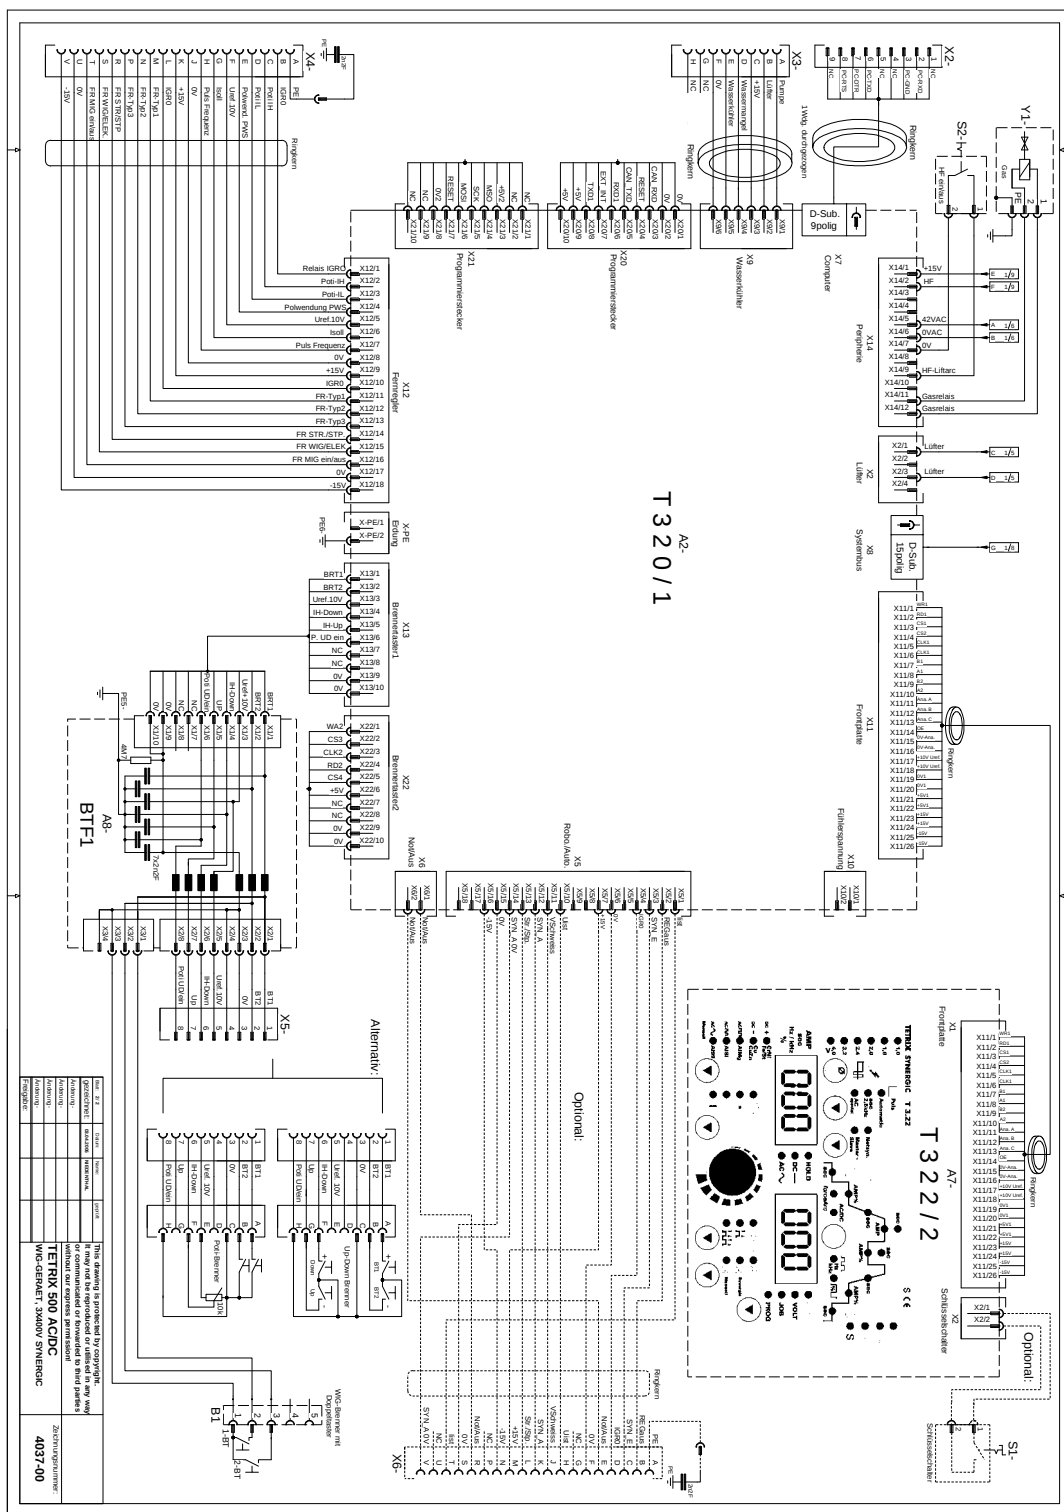


Рисунок 11-8

12 Приложение А

12.1 Декларация о соответствии рекомендациям

		EG - Konformitätserklärung	
		EC – Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE	
Name des Herstellers: Name of manufacturer: Nom du fabricant:		EWM HIGHTEC WELDING GmbH (nachfolgend EWM genannt) (In the following called EWM) (nommé par la suite EWM)	
Anschrift des Herstellers: Address of manufacturer: Adresse du fabricant:		Dr.- Günter - Henle - Straße 8 D - 56271 Mündersbach – Germany info@ewm.de	
Hiermit erklären wir, daß das bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der unten genannten EG- Richtlinien entspricht. Im Falle von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen Nichteinhaltung der Fristen zur Wiederholungsprüfung und / oder unerlaubten Umbauten, die nicht ausdrücklich von EWM autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.		We hereby declare that the machine below conforms to the basic safety requirements of the EC Directives cited both in its design and construction, and in the version released by us. This declaration shall become null and void in the event of unauthorised modifications, improperly conducted repairs, non-observance of the deadlines for the repetition test and/or non-permitted conversion work not specifically authorised by EWM.	
Gerätebezeichnung: Description of the machine: Description de la machine:		Par la présente, nous déclarons que le poste, dans sa conception et sa construction, ainsi que dans le modèle mis sur le marché par nos services ci-dessous, correspondent aux directives fondamentales de sécurité énoncées par l'CE et mentionnées ci-dessous. En cas de changements non autorisés, de réparations inadéquates, de non-respect des délais de contrôle en exploitation et/ou de modifications prohibées n'ayant pas été autorisés expressément par EWM, cette déclaration devient caduque.	
Gerätetyp: Type of machine: Type de machine:		_____	
Artikelnummer EWM: Article number: Numéro d'article		_____	
Seriennummer: Serial number: Numéro de série:		_____	
Optionen: Options: Options:		keine none aucune	
Zutreffende EG - Richtlinien: Applicable EU - guidelines: Directives de la CE applicables:		EG - Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EC – Low Voltage Directive (2006/95/EG) Directive CE pour basses tensions (2006/95/EG) EG- EMV- Richtlinie (2004/108/EG) EC – EMC Directive (2004/108/EG) Directive CE EMV (2004/108/EG)	
Angewandte harmonisierte Normen: Used co-ordinated norms: Normes harmonisées appliquées:		EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 part 206 GOST-R	
Hersteller - Unterschrift: Manufacturer's signature: Signature du fabricant:		 Michael Szczesny , Geschäftsführer managing director gérant	
		01.2007	