


Pro'sKit®

MT-1210

3½ цифровой мультиметр

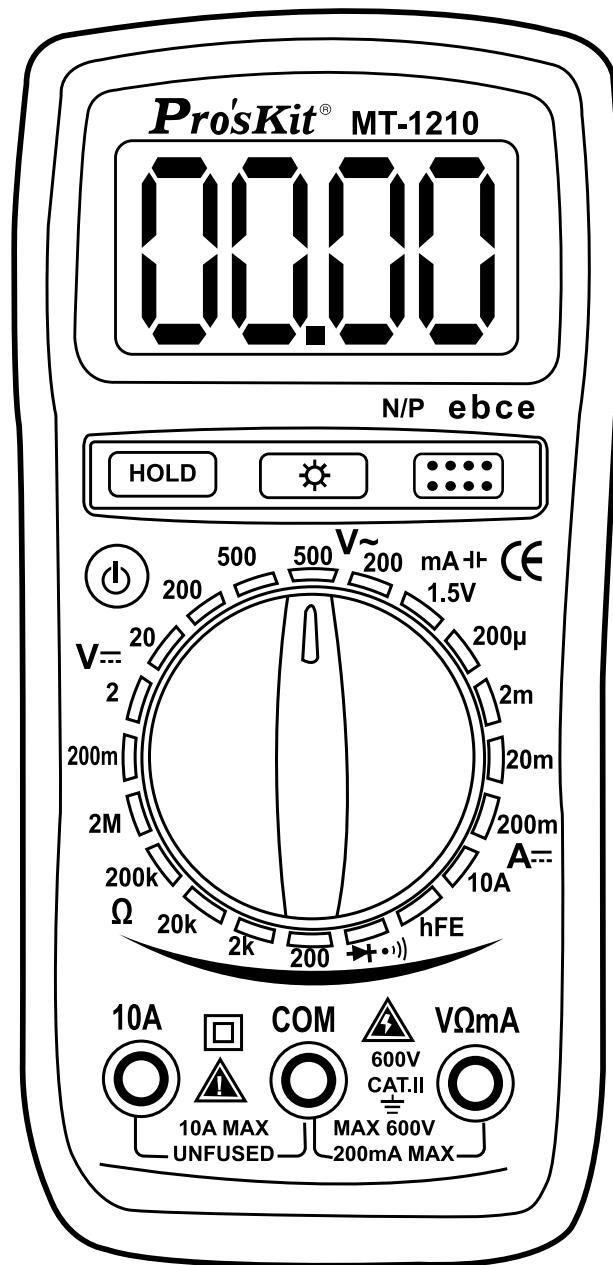

Руководство пользователя

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный мультиметр разработан в соответствии с МЭК 1010, включающей электронные измерительные приборы, которые относятся ко II категории по перенапряжению (CAT II), степень загрязнения 2. Соблюдайте все меры безопасности и следуйте всем инструкциям по эксплуатации для обеспечения безопасной работы мультиметра и его содержания в надлежащем рабочем состоянии. Полное соответствие стандартам безопасности может быть гарантировано только в случае использования прибора вместе с измерительными устройствами, входящими в комплект. В случае необходимости они должны быть заменены новыми, тип которых указан в данном руководстве.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Важная информация по безопасности, обратитесь к руководству по эксплуатации.

 Может присутствовать опасное напряжение.

 Заземление.

 Двойная изоляция (II класс защиты).

 Предохранитель следует заменить новым, номинал которого указан в руководстве.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- * Перед тем как открыть корпус, обязательно отсоедините щупы от цепей, находящихся под напряжением.
- * Чтобы обеспечить защиту от перегрузки и воспламенения, следует заменять предохранитель только на нижеуказанный, с номинальным током и напряжением: F 200 mA/250 В (быстродействующий).
- * Никогда не используйте мультиметр, если задняя крышка не поставлена на место или не полностью закреплена.
- * Не используйте абразивные моющие средства или растворители для чистки мультиметра. Очистку прибора следует проводить с помощью влажной ткани и мягкого чистящего средства.

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- * Никогда не превышайте предельные значения для каждого диапазона измерений, указанные в спецификации.
- * Когда мультиметр подключен к измерительной цепи, не прикасайтесь к неиспользуемым выводам.
- * Никогда не используйте мультиметр для измерения напряжения, которое может превышать 500 В относительно «земли», это относится ко всем приборам II класса напряжения.
- * Если шкала значений для измерения заранее неизвестна, установите переключатель диапазона в крайнее верхнее положение.
- * Перед тем как повернуть функциональный переключатель, чтобы изменить измеряемый параметр или диапазон, отсоедините щупы от цепи.
- * При проведении измерений телевизионных плат или силовых переключающих цепей помните, что в таких приборах вероятны скачки напряжения высокой амплитуды, которые могут повредить прибор.
- * Всегда будьте осторожны при работе со среднеквадратичным напряжением выше 60 В для постоянного тока или 30 В для переменного тока. Держитесь пальцами за изолированную часть щупов при проведении измерений.
- * Перед тем как начать тестирование транзистора, убедитесь, что щупы отсоединенны от каких-либо измерительных цепей.

* Во время проведения измерений напряжения с помощью тестовых щупов нельзя подключать компоненты к разъему hFE.


* Никогда не измеряйте сопротивление при включенном цепи.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Данный измерительный прибор — это портативный 3½ цифровой мультиметр, работающий на батареях, предназначенный для измерения напряжения постоянного и переменного тока, постоянного тока, сопротивления, электропроводности, проверки диодов и транзисторов.

Подсветка дисплея опциональная.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

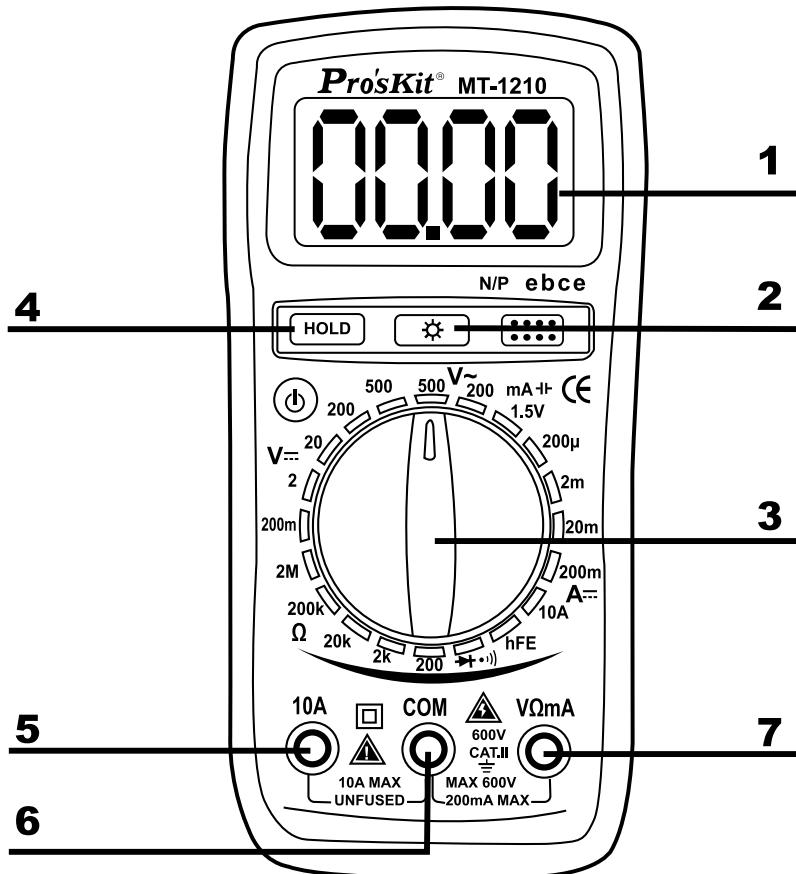

Дисплей

1. ЖК, 3½ цифровой, 7-сегментный, высота 15 мм.

2. Подсветка.

Когда нажата эта кнопка, то подсветка дисплея включена. Примерно через 5 с подсветка выключается сама. Подсветка опять загорается после нажатия данной кнопки один раз.

3. Функциональный переключатель.

Данный переключатель используется для выбора функций и желаемых диапазонов, а также для включения/выключения измерительного прибора.

4. Кнопка удержания данных. Нажмите на кнопку, при этом появится символ **H** и на дисплее будет удерживаться последнее считанное значение, пока вы не нажмете эту кнопку повторно.

5. Разъем «10A» для подсоединения красного щупа при проведении 10-А измерений.

6. Разъем «COM» для подсоединения черного щупа (с отрицательной полярностью).

7. Гнездо «VmA» для подсоединения красного щупа (с положительной полярностью) при проведении измерений напряжения, сопротивления и тока (кроме 10 А).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность прибора определена на период один год после калибровки и для температуры от 18 до 28 °C (от 64 до 82 °F), при относительной влажности до 80%.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное напряжение между клеммами и заземлением: кат. II (CAT II) 600 В.

Защитный предохранитель: F 200 mA/250 В.

Питание: батарея 9 В, NEDA 1604 или 6F22.

Дисплей: ЖК, максимальное показание индикатора 1999, частота дискретизации 2–3 считывания в секунду.

Метод измерения: аналогово-цифровой преобразователь, интегрирующий сигнал с использованием разрядной емкости.

Индикация выхода за пределы диапазона: автоматически отображается цифрой «1» на ЖК-дисплее.

Индикация полярности: при отрицательной полярности отображается знак «-».

Рабочий диапазон температур: от 0 до 40 °C.

Температура хранения: от -10 до 50 °C.

Индикация низкого заряда батареи: на дисплее появляется значок .

Размеры: 144×70×32 мм.

Вес: около 175 г.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

Диапазон	Разрешающая способность	Абсолютная погрешность
200 мВ	100 мкВ	±1% от показаний прибора ±2 деления
2 В	1 мВ	±1% от показаний прибора ±2 деления
20 В	10 мВ	±1% от показаний прибора ±2 деления
200 В	100 мВ	±1% от показаний прибора ±2 деления
500 В	1 В	±1,2% от показаний прибора ±5 делений

Защита от перегрузки: 250 В среднеквадратичное значение. Для диапазона напряжений от 200 мВ до 500 В — постоянный ток или среднеквадратичное значение. Переменный ток для других диапазонов.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC)

Диапазон	Разрешающая способность	Абсолютная погрешность
200 В	100 мВ	±2,5% от показаний прибора ±10 делений
500 В	1 В	±2,5% от показаний прибора ±10 делений

Защита от перегрузки: 500 В — постоянный ток или среднеквадратичное значение. Переменный ток для всех диапазонов. Диапазон частот измерения: от 40 до 400 Гц. Характеристика: усредненный ток, калиброванный по среднеквадратичному или синусоидальному.

ИЗМЕРЕНИЕ ДИОДОВ И ПРОВОДИМОСТИ (ПРОЗВОНКА)

Диапазон	Описание
•	Если проводимость присутствует (сопротивление меньше, чем примерно 1,5 k), то будет слышен звуковой сигнал
→+	Показывает приблизительное прямое падение напряжения на диоде

Защита от перегрузки: 250 В — постоянный ток или среднеквадратичное значение. Переменный ток.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Диапазон	Разрешающая способность	Абсолютная погрешность
200	0,1	±1% от показаний прибора ±5 делений
2 k	1	±1% от показаний прибора ±5 делений
20 k	10	±1% от показаний прибора ±5 делений
200 k	100	±1% от показаний прибора ±5 делений
2 M	1 k	±1,5% от показаний прибора ±5 делений

Максимальное напряжение разомкнутой цепи: 2,8 В.

Защита от перегрузки: 250 В — постоянный ток или среднеквадратичное значение. Переменный ток для всех диапазонов.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ПО ТОКУ ТРАНЗИСТОРА hFE (0–1000)

Диапазон	Диапазон измерений	Испытательный ток	Испытательное напряжение
NPN & PNP	0–1000	$I_6 = 10 \text{ мА}$	$V_{\text{кэ}} = 2,8 \text{ В}$

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Диапазон	Абсолютная погрешность
1,5 В	±2,5% от показаний прибора ±2 деления

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

- Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA►•»), а черный щуп — к гнезду «СОМ».
- Установите функциональный переключатель в требуемое положение напряжения постоянного тока (DCV). Если диапазон напряжения, которое следует измерять, неизвестен, установите переключатель в верхнее положение диапазона, а затем уменьшайте его, пока не будет получена удовлетворительная разрешающая способность.
- Подключите щупы через источник или нагрузку, которые измеряются.
- Снимите показания с ЖК-дисплея, учитывая полярность подключения красного измерительного щупа.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

- Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA►•»), а черный щуп — к гнезду «СОМ». (Для измерений в диапазоне от 200 мА до 10 А переместите красный щуп в гнездо «10A».)
- Установите функциональный переключатель в требуемое положение для измерения постоянного тока (DCA).
- Откройте схему, в которой следует измерять ток и подключить щупы последовательно в разрыв цепи нагрузки.
- Снимите показания с ЖК-дисплея, учитывая полярность подключения измерительных щупов.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC)

- Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA►•»), а черный щуп — к гнезду «СОМ».
- Установите функциональный переключатель в требуемое положение для измерения напряжения переменного тока ACV.
- Подключите щупы к источнику или нагрузке, которые измеряются.
- Снимите значения напряжения с ЖК-дисплея.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Подключите красный щуп к гнезду «», а черный щуп — к гнезду «СОМ». (Полярность красного щупа положительная «+».)
- Установите функциональный переключатель в нужный диапазон измерения сопротивления « Ω ».
- Подключите измерительные щупы к резистору, сопротивление которого необходимо измерять, и снимите показания с ЖК-дисплея.
- Если резистор, сопротивление которого необходимо измерять, находится в цепи, обязательно отключите питание и разрядите все емкости перед тем, как подсоединять измерительные щупы.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Подключите красный щуп к гнезду «», а черный щуп — к гнезду «СОМ». (Полярность красного щупа положительная «+».)
- Установите функциональный переключатель в положение «».
- Подключите красный щуп к аноду тестируемого диода, а черный щуп к катоду диода. На экране будет отображаться приблизительное значение падения прямого напряжения на диоде. При обратном подключении отображается только цифра «1».

ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ

- Установите функциональный переключатель в положение « hFE ».
- Определите тип транзистора, NPN или PNP и местонахождение выводов базы, эмиттера и коллектора. Вставьте выводы в соответствующие отверстия гнезда hFE на передней панели.
- Снимите приблизительные показания hFE при значении тока базы 10 мА и напряжении коллектор-эмиттер V_{CE} 2,8 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание поражения электрическим током отсоедините щупы от измерительных цепей перед проверкой транзистора.

ПРОЗВОНКА ЦЕПИ НА ПРОВОДИМОСТЬ

- Подключите красный щуп к гнезду «», а черный щуп — к гнезду «СОМ».
- Установите переключатель диапазона в положение «».
- Подключите щупы к двум точкам измеряемой цепи. Если цепь проводит, то вы услышите звуковой сигнал.

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Подключите красный щуп к гнезду «», а черный щуп — к гнезду «СОМ».
- Установите функциональный переключатель в требуемое положение «1.5V mA ».
- Подключите щупы к двум полюсам измеряемой батарейки.
- Снимите показания напряжения с ЖК-дисплея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что батарейка была отсоединенна перед началом следующего измерения.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если значок появляется на дисплее, это означает, что батарею следует заменить.

Предохранитель редко нуждается в замене и почти всегда перегорает в результате неправильной эксплуатации прибора пользователем.

Для замены батареи и предохранителя (200 мА/250 В) снимите винты из нижней части корпуса, выньте старую батарейку (предохранитель) и просто поставьте новую (новый).

Будьте внимательны, соблюдайте полярность батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как открыть корпус, всегда проверяйте, чтобы щупы были отсоединены от измерительных цепей.

Закройте корпус и до конца закрутите все винты перед использованием измерительного прибора во избежание поражения электрическим током.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инструкция по эксплуатации

Набор измерительных щупов

Кофр