

7. Как установить сигнальное устройство отслеживания.

1. Нажмите и отпустите кнопку «отслеживания» («Peak and Trace») при включенном адаптере.
2. На экране появится «PtoP».
3. Через 2 секунды на экране появится «00.0».



8. Отслеживание:

1. Нажмите и отпустите кнопку «Peak-Trace» при включенном адаптере.
2. На экране появится «Trace».
3. Через 2 секунды на экране появится «0.00».

9. Выключение:

1. При неиспользовании адаптера в течение 80 секунд, адаптер автоматически выключится.
2. Чтобы вручную включить адаптер, нажмите и отпустите кнопку «выключения».



10. Память:

1. Загрузку сохраненных величин необходимо производить в режиме «PtoP».
2. Нажмите и удерживайте в течение хотя бы одной секунды кнопку памяти «Mem».
3. На экране появится количество сохраненных величин, например, «P01», а после - «величина крутящего момента» «Torque value».
4. Нажмите и удерживайте в течение хотя бы одной секунды кнопку памяти «Mem» еще раз.
5. На экране появится число сохраненной величины, например, P02 и после - «величина крутящего момента» «Torque value».
6. «P01» является самой последней записью. «P50» является самой старой.



Этот адаптер крутящего момента разработан для осторожного, безопасного использования. При достижении желаемого крутящего момента не рекомендуется резко поворачивать трещотку в другую сторону для предотвращения превышения желаемой величины крутящего момента. Поворачивайте медленно и равномерно, обращая внимание на световые и звуковые индикаторы.

Примечание:

1. Этот адаптер сохраняет последние 50 использованных величин крутящего момента.

11. Использование:

1. После подключения трещотки или другого ключа и установки желаемого крутящего момента, вы готовы прикрутить любой болт или гайку.
2. На лицевой стороне устройства расположен 3-цветный СИД для закручивания на определенный крутящий момент. При начале применения крутящего момента СИД загорится зеленым цветом. При приближении к желаемому крутящему моменту СИД загорится желтым цветом. При достижении крутящего момента СИД загорится красным цветом.
3. Применение определенного крутящего момента будет отмечено звуковым сигналом. При приближении к желаемому крутящему моменту звуковой сигнал участится. При достижении желаемого крутящего момента звук станет постоянным.

12. Технические характеристики

Погрешность	+/- 2 %
Память	50
Разрешение экрана	0.1
Диапазон измерений	40–200 N-m (29.5-147.6 фунтов-футов)
Присоединительный квадрат	½"
Рабочий режим	сигнал/отслеживание
Выбор единицы измерения	кг-см, кг-м, фунт-дюйм, фунт-фут, N-m
Размер (длина x ширина), мм	75 x 45
Вес, г	183
Аккумулятор	CR2032 x 1 штука
Время непрерывной работы аккумулятора, ч	55
Допустимая температура воздуха при работе	- 10...+ 60° C
Допустимая температура для хранения	- 20...+ 70° C
Допустимая относительная влажность для работы	15–90 % (неконденсирующаяся)
Автовыключение (при неиспользовании адаптера)	80 сек



ИНСТРУКЦИЯ

Цифровой адаптер крутящего момента

