


Схема изделия

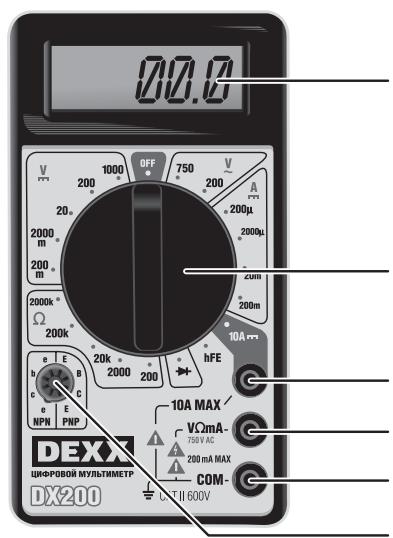

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Переключатель функций и диапазонов
- 2 Дисплей
- 3 Разъем "COM"
- 4 Разъем "V, Ω, mA"
- 5 Разъем "10A"
- 6 Разъем для подключения транзисторов

1 Переключатель функций и диапазонов. Переключатель используется для выбора функций и желаемого предела измерений, для включения/отключения прибора. Для увеличения срока службы батареи переключатель должен находиться в положении "OFF", когда прибор не используется.

2 Дисплей. 3,5-разрядный 7-сегментный ЖКК.

Уважаемый Покупатель!

ВНИМАТЕЛЬНО прочтите руководство, только так Вы сможете научиться правильно работать, обращаясь с прибором, избежите ошибок и опасных ситуаций.

Назначение и область применения

Цифровой мультиметр входит в серию компактных 3,5 - разрядных цифровых мультиметров, используемых для измерений постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивлений, проверки диодов и транзисторов. Источник питания прибора – батарея 9В (в комплект не входит). Рекомендован для использования в бытовых условиях, для проверки электродеталей и приборов, цепей, электрики в автомобиле. Мультиметр также может быть применен при выполнении монтажных и ремонтных работ с электроаппаратурой.

Прибор соответствует нормам технического контроля, а также нормам безопасности согласно ГОСТу Р 51350-99.

Настоящий документ содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации прибора.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на его эффективную и безопасную работу.

- 3 Разъем "COM" (общий). Разъем для черного (отрицательного) провода-щупа.
- 4 Разъем "V, Ω, mA". Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения всех напряжений, сопротивлений и токов (кроме 10 А).
- 5 Разъем "10A". Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения токов в диапазоне до 10А.

Порядок работы

Измерение постоянного напряжения V

1. Подключите красный щуп к входу "V, Ω, mA", а черный к "COM".
2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел V.
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.
4. Прочтите полученный результат измерения отображается на дисплее.

Измерение сопротивлений Ω

1. Красный щуп на вход "V, Ω, mA", а черный на вход "COM".
2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел Ω.
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.
4. Прочтите полученный результат измерения отображается на дисплее.

Технические характеристики

Хар-ка	Диапазон	Разрешающая способность	Точность при 18–28°C
Постоянное напряжение	200 мВ	100 мкВ	$\pm 0.5\% \pm 2D$
	2 В	1 мВ	
	20 В	10 мВ	
	200 В	0.1 В	
	1000 В	1 В	
Переменное напряжение	200 В	0.1 В	$\pm 1.2\% \pm 10D$
	750 В	1 В	$\pm 1.2\% \pm 10D$

D – единица младшего разряда. Измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы.

Диапазон рабочих частот: 45 – 450 Гц.

Постоянный ток	2000 мА	1 мА	$\pm 1.0\% \pm 2D$
	20 мА	10 мкА	$\pm 1.2\% \pm 5D$
	200 мА	100 мкА	$\pm 2.0\% \pm 2D$

Защита от перегрузки: предохранитель 200 мА/250 В. Падение напряжения при измерении: 200 мВ.

	200 Ω	0.1 Ω	$\pm 1.0\% \pm 8D$
Сопротивление	2 кОм	1 Ω	$\pm 1.2\% \pm 8D$
	20 кОм	10 Ω	
	200 кОм	100 Ω	
	2000 кОм	1 кОм	

Напряжение холостого хода: приблизительно 0.65 В. Защита от перегрузки: 250 В эф.перем. тока в течение 15 сек. максимум. * D – единица младшего разряда. Максимально допустимое входное напряжение 500 В.

Комплект поставки

Мультиметр цифровой	1 шт.
Измерительные щупы	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ВНИМАНИЕ

Прибор работает от источника питания 6LR61 9В
(в комплект не входит)

Предел

Предел	Описание
OUT	Частота приблизительно 50 Гц, меандр, используется как тестовый источник 100 кОм выходного сопротивления

ВНИМАНИЕ

Этот предел без защиты. Во избежание повреждения мультиметра перед измерением убедитесь, что напряжение в цепи не превышает 10 В.

Периодическое обслуживание

Замена источника питания

1. Перед заменой батареи выключите мультиметр и отсоедините щупы от измеряемых цепей.
2. Если на дисплее появляется знак "источник питания разряжен" то это говорит о том, что следует заменить батарею. Для замены источника питания выкрутите два винта на задней крышке

и откройте ее. Замените источник питания на новый, аналогичный по типу, соблюдая полярность.

Предупреждение:

Не работайте с прибором с незакрытой крышкой.

Инструкции по безопасности

- Запрещается:**
- Ронять инструмент. Допускать попадание влаги на него.

- Разбирать. Давать детям. Используйте прибор по назначению. Придерживайтесь требований данного руководства.

Во избежание удара электрическим током, использование прибора с открытым корпусом категорически запрещено. Всегда убеждайтесь, что переключатель функций установлен в правильной позиции. Для того, чтобы избежать электрического удара, соблюдайте **ОСТОРОЖНОСТЬ** при измерении высоких напряжений. Всегда выключайте исследуемую схему перед подсоединением к ней щупов. Перед тем, как измерять сопротивление, убедитесь, что все источники питания (постоянной, и переменной) выключены.

Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений.

Источник питания следует заменить, как только на экране загорится символ «источник питания разряжен».

Устанавливайте переключатель пределов в соответствие с проводимыми измерениями.

Во избежание повреждения прибора при измерениях, не превышайте предельно допустимые значения измерений.

Во избежание электрического шока будьте осторожны при работе с напряжением выше 60 В постоянного или 42 В переменного тока.

Избегайте использование прибора в условиях повышенной влажности и температуры, т.к. повышенная влажность оказывает вредное воздействие на прибор.

Мультиметр является точным инструментом и вмешательство в его схему недопустимо. Протирайте прибор мягкой тканью, не применяйте для его очистки абразивные средства и растворители.

При измерении величин близких к предельно допустимым возможны выбросы тока или напряжения. В связи с этим лучше воспользоваться до-

полнительным внешним делителем (1:10) (в комплект не входит).

ВНИМАНИЕ

Перед тем, как открыть заднюю крышку прибора для замены элемента питания, убедитесь, что щупы мультиметра отсоединенны от включенных электроприборов и не находятся под напряжением.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от +5 до +35°C и относительной влажности: <85% (при температуре +25°C).

Допустимая температура при хранении: от -25 до +40°C

Не утилизировать с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи.

Гарантийный срок на изделие – 6 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии повреждений, вызванных внешним механическим или иным воздействием;



KRAFTOOL I/E GmbH GERMANY
DE-71034 Bubingen, Otto-Lilienthal-Str. 25

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за ошибки исключается.



МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ DX200

Руководство по эксплуатации

45300

- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непредодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Описание	Действия по устранению
Изделие не включается или работает не корректно	низкий заряд элемента питания	замените элемент питания
	слабое свечение дисплея	замените элемент питания
	работа вне диапазона рабочих температур	производите измерения в рабочем диапазоне температур
	диапазон измерений превышает допустимый диапазон работы прибора	используйте прибор в соответствии с его характеристиками

Гарантийный талон

Изделие		
Модель		№ изделия
Торговая организация		
Дата продажи		

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя

М.П.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

DEXX®