

ИНСТРУКЦИЯ

марки **ОКТ**

по монтажу термоусаживаемых оконцевателей

Подготовка



1
Удалить заусенцы и острые кромки с изолируемого конца кабеля



2
Обезжирить конец кабеля на 1.2-1.5 длины оконцевателя, дать высохнуть



3
Зачистить изоляцию кабеля на длину оконцевателя шкуркой




4
В течении 5-10 сек. прогреть равномерно со всех сторон (в случае ПВХ изоляции обработка пламенем не допускается!)

Начало усадки



5

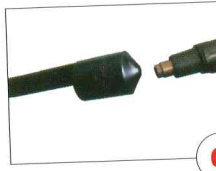

6



7



8

Одеть оконцеватель на кабель и начать усадку с его верхнего конца. Прогреть равномерно, не допускать перегрева или воспламенения оконцевателя. При разнотолщинности стенок начать прогрев с тонкой стенки.



9



10

После усадки 1-2 см. верхнего конца необходимо натянуть оконцеватель на кабель и выдержать его в таком положении 30 сек.

Усадка



11



12



13

Продолжить прогрев оконцевателя равномерно со всех сторон до его полной усадки. При загибании краев наружу необходимо на 1-2 с. направить потоки пламени (воздуха) во внутрь оконцевателя.



14



15

По окончании усадки до полного остывания оконцеватель не должен подвергаться механическим воздействиям. Допускается выделение слоя адгезива из под края оконцевателя.

закрытое акционерное общество
MEMOTERM-MM



111024, Москва, ш.Энтузиастов, д.5
+7 (495) 926 5035, 911 8060
www.memoterm-mm.ru
podolsk@memoterm-mm.ru