


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860 .....2 шт.  
Болт-шарнир.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.  
Шайба 6.....2 шт.  
Инструкция по установке..1 шт.

## Схема установки

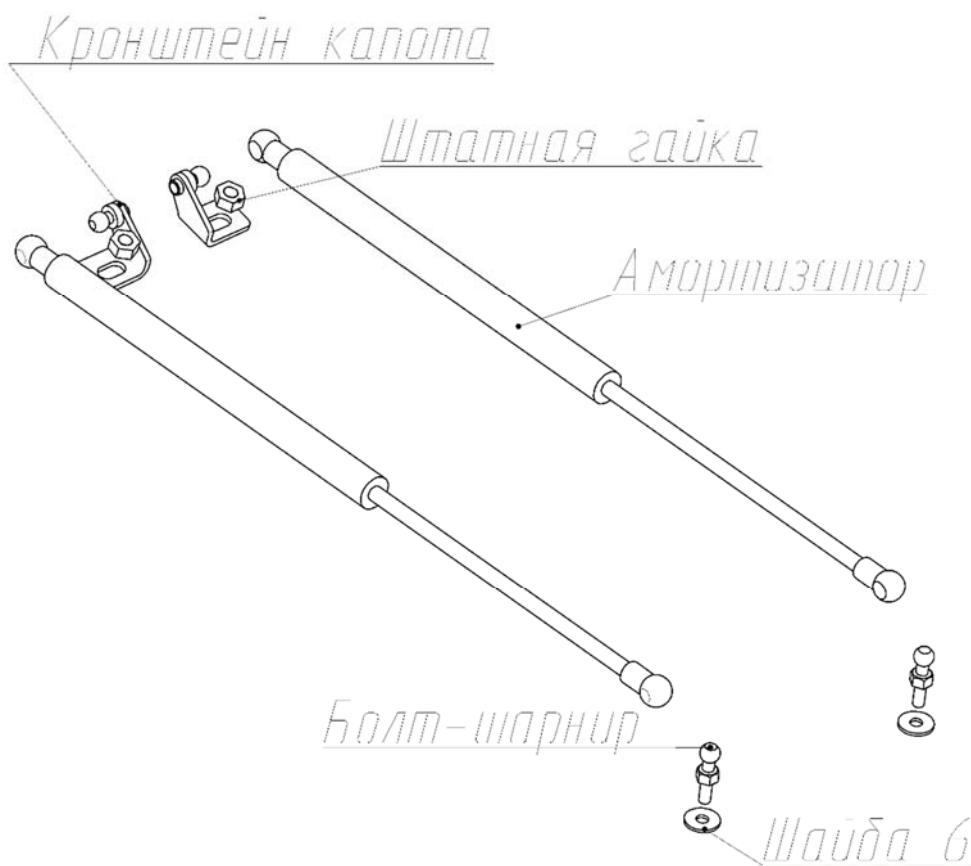

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Skoda Rapid I (2012-2017);  
I рестайлинг (2017-2020); II (2020-)

Volkswagen Polo VI (2020-)

Артикул: A.ST.5104.1



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

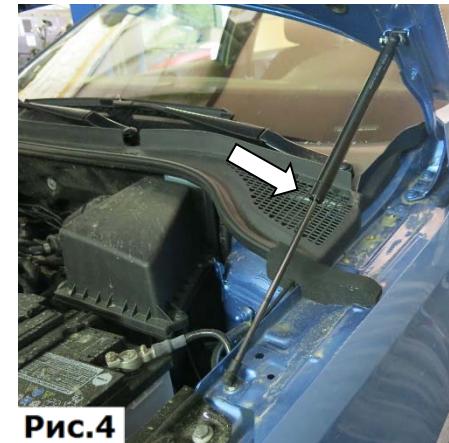


Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**