



АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
TWD6300

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	7
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8
ОПИСАНИЕ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	9
УСТРОЙСТВО АППАРАТА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ	10
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	13
МАРКИРОВКА	14
УПАКОВКА	14
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	15
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ	15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ	16
ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ ПО ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛА	17
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕЗКЕ МЕТАЛЛА	17
ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ	18
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	19
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	21
ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ	21
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	22
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	22
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	24
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Символы используются, чтобы предупредить Вас о потенциальной опасности получения травмы, поломки оборудования, или о важности указанной далее информации.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной ране.



Указывает опасную ситуацию, которая может привести к материальному ущербу или к поломке оборудования.



Важная информация.

ПРЕДИСЛОВИЕ

За повреждения, нанесенные оборудованию во время транспортировки, ответственность несет транспортная компания.

Производитель принял все меры предосторожности, обеспечивающие безопасность оборудования. Однако качественная подготовка операторов и правильная эксплуатация также способствуют повышению безопасности. Не допускайте персонал к эксплуатации и ремонту оборудования без предварительного изучения работниками данной инструкции.

Подключение электропитания к оборудованию должно проводиться только опытными профессиональными техническими специалистами с учетом задекларированной потребляемой мощности, и с соблюдением технических требований, предъявляемых к монтажу электроустановок.

Надежность заземления оборудования - непереносимое условие гарантии личной безопасности работников при эксплуатации электроустановок.

Производитель может менять конструкцию оборудования без предварительного уведомления потребителей в интересах улучшения функциональных характеристик оборудования и его безопасности.

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и проконтролируйте заполнение гарантийного талона предприятием — поставщиком оборудования. В случае необходимости гарантийного ремонта оборудования, предъявите гарантийный талон уполномоченному сервисному центру. Без предоставления гарантийного талона бесплатное гарантийное сервисное обслуживание не выполняется (проводится за счет владельца).

Внимательно ознакомьтесь с предупреждающими знаками на оборудовании.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего с аппаратом точечной сварки и обслуживающего его. Работающие на аппарате точечной сварки должны тщательно изучить данное руководство перед выполнением любой операции на оборудовании и быть квалифицированными для подключения, эксплуатации и обслуживания оборудования. Руководство содержит важную информацию:

- личная безопасность операторов и обслуживающего персонала;
- сохранность оборудования;
- безопасность поднимаемых транспортных средств.

СОХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Это руководство является неотъемлемой частью аппарата плазменной резки. Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы операторы или обслуживающий персонал могли быстро воспользоваться им в любое время. Особенно рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по безопасности.

Установка, наладка, первичный запуск и испытание, техническое обслуживание и ремонт аппарата точечной сварки должны выполняться специально обученным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, транспортным средствам или имуществу, если любая из выше перечисленных операций была выполнена неправомочным персоналом, или, когда сварочный аппарат был использован не по прямому назначению.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат точечной сварки AET DOT1 предназначен для сварки металлов посредством кратковременного нагрева током большой мощности и последующей пластической деформацией сжатием.



Аппарат точечной сварки разработан и изготовлен только для сварки металлов в соответствии с настоящим руководством, никакое другое использование его недопустимо. Пользователь несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно прочитайте все требования безопасности и рекомендации, изложенные в настоящем руководстве.

Их несоблюдение может привести к серьезным телесным повреждениям и/или материальному ущербу

Предупреждения и рекомендации, изложенные в этом руководстве, не могут охватить все возможные опасные условия и ситуации. Здравый смысл не может быть встроен в изделие, но оператор должен им обладать.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Аппарат точечной сварки разработан для проведения работ по сварке металлов в защищенных от вредных атмосферных явлений помещениях. Любое другое использование аппарата является неправомочным. В частности, нельзя использовать аппарат точечной сварки в качестве: - токопроводящих клещей - клеммы массы - струбцины Изготовитель не несет ответственности за ущерб здоровью людей или имуществу в результате неправомочного или неправильного использования аппарата точечной сварки.
	Присутствие людей в опасной зоне категорически запрещено.
	При проведении работ по точечной сварке всегда используйте средства индивидуальной защиты кожи, органов зрения, слуха и дыхания.
	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ С НЕИСПРАВНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАХОДИТСЯ В ВИАЛКЕ АППАРАТА). НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ УЩЕРБУ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВПЛОТЬ ДО ИХ ГИБЕЛИ, А ТАКЖЕ К ПРИЧИНЕНИЮ УЩЕРБА СОБСТВЕННОСТИ.

	Наклейки безопасности на аппарате точечной сварки предназначены для предупреждения оператора об опасности неправильного использования оборудования. Лейблы должны сохраняться чистыми, и заменяться при износе и повреждении. Пожалуйста, прочитайте внимательно значение каждого лейбла и запомните их для будущей работы.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	
	ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ Перед установкой аппарата точечной сварки пользователю необходимо оценить возможные электромагнитные проблемы в окружающей среде, в том числе (но не ограничиваясь): другие сетевые кабели, кабели систем жизнеобеспечения, провода управления, кабели охранных и информационных систем; компьютеры и другую оргтехнику; всевозможные приемники и передатчики; оборудование, отвечающее за безопасность объектов; устройства, обеспечивающие здоровье окружающих людей (например кардиостимуляторы); электронные контрольно-измерительные приборы.
	РИСК ОЖОГОВ Горячий металл и шлак могут нанести серьезный урон глазам и коже. Поэтому оператору оборудования и всем людям, находящимся в зоне проведения работ, необходимо использовать соответствующие условиям средства индивидуальной защиты.
	РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В процессе сварки разных металлов могут выделяться летучие соединения, представляющие опасность при вдыхании. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты для предотвращения нежелательных воздействий.
	РИСК УШИБОВ При необходимости аппарат точечной сварки может быть остановлен на относительно небольшой высоте (ниже, чем 1 м от уровня пола). В данном случае будьте внимательны, чтобы избежать повреждения от падения ненадежно закрепленного аппарата.
	РИСК ЭЛЕКТРОШОКА Риск удара электротоком в местах нарушенной изоляции электрооборудования. Не используйте водные моющие растворы или другие растворители вблизи элементов управления аппаратом плазменной резки. Избегайте появления взрывоопасных и пожароопасных паров в зоне работы электрооборудования.
	РИСКИ ВЗРЫВА И ПОЖАРА Баллоны с газом находятся под давлением; искры, расплавленный металл и горячий шлак могут достигать высоких температур — это может стать причиной взрывов и/или пожаров. Для предотвращения взрывов или пожаров всегда используйте подходящие аксессуары, освободите место проведения работ от взрыво- и огнеопасных материалов и держите средства пожаротушения непосредственно рядом с площадкой проведения работ.

	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ Освещение рабочего места выполняется в соответствии с нормами, принятыми в стране установки оборудования. Рабочая зона должна быть однородно освещена. Оператор при выполнении операций должен непрерывно наблюдать за процедурой с рабочей позиции оператора.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
	К работе на аппарате точечной сварки и его обслуживанию допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.
	Предупреждение — аппарат точечной создает сильный электрический ток в рабочей цепи.
	Перед началом сварки удалите все горючие и взрывоопасные материалы из зоны проведения работ.
	Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании аппарата точечной сварки.
	При выполнении работ по точечной сварке всегда используйте средства индивидуальной защиты.
	По окончании работ всегда отключайте электропитание аппарата, чтобы случайный посторонний человек не смог использовать его.

ОПИСАНИЕ

Данная модель аппарата точечной сварки предназначена для работы «на весу» вследствие её относительно малого веса.
Конструктивно аппарат точечной сварки состоит из одного блока со встроенным кабелем питания, рычагом сжатия и плечами электродов.

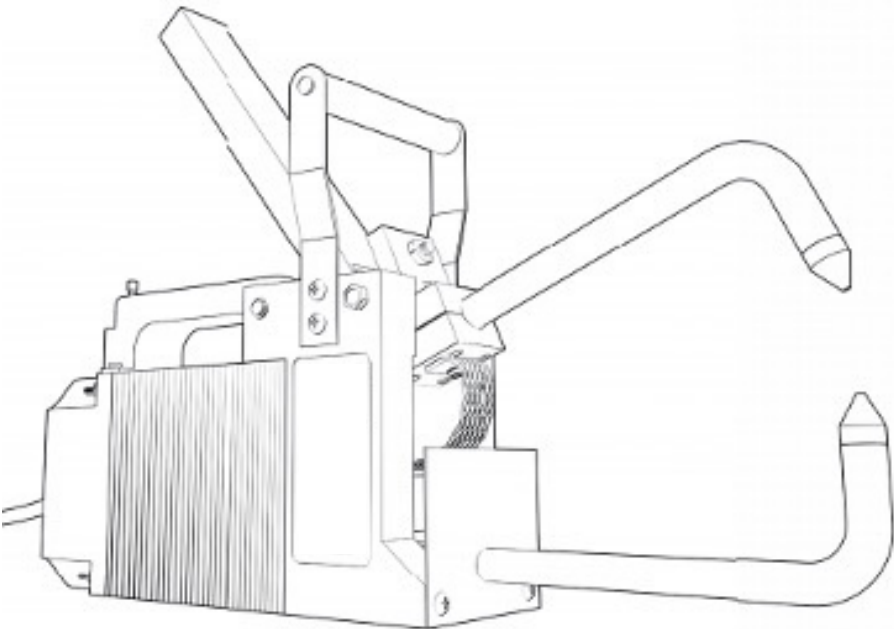


Рисунок 1. Конструкция аппарата точечной сварки



Внимательно изучите это руководство, прежде чем включите аппарат точечной сварки или начнете работать на нем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Режим работы	Точечная сварка
Напряжение питания	220В, 1ф
Максимальный ток сварки	6300 А
Напряжение без нагрузки	2,5 В
ПВ при 40С, %	30
КПД, %	80
Класс защиты IP	IP 21
Класс изоляции	Н
Максимальная потребляемая мощность, кВт	8
Максимальная толщина свариваемого металла	1,5+1,5 мм
Вылет электродов	200 мм
Минимальный период покоя между сварками	20 сек
Вес нетто, кг	14,2
Вес брутто, кг	16
Габариты аппарата, мм	320x120x230
Габариты упаковки, мм	520x155x255

Поз.	Артикул	English Name	Название	Spec.	Unit	Q.T.Y.
1	106002002	Indicator	Индикатор	5		2
2	106010028	Knob	Ручка регулировки	KN113-B(109C)		1
3	107001054	Inductance	Индуктивность	560±20 20.3mm 24.6mm	PCS	1
4	6102200121	HF PCB board	Плата высокочастотного поджига	ECOCUT40	PCS	1
5	107010093	Lead coil	Свинцовая катушка	ECOCUT40-0403	PCS	1
6	101030209	Transformer	Трансформатор	ECOCUT40-0401	PCS	1
7	106007009	Fast connector	Быстроразъем	10-25	PCS	1
8	101039071	Aviation socket	Разъем кабеля управления	16		1
9	107005003	Gas power connector	Газовый штуцер	S17-76		1
10	102029007	Current sensor	Датчик тока	HGC100BR 100A/4V		1
11	101036048	Fast recovery diode	Быстро восстанавливающийся диод	D4206S/L4206S(TO-3P)	PCS	4
12	106013035	Plastic support	Пластиковое крепление	ECN200-0602		1
13	102008045	Solenoid valve	Клапан-соленоид	DF2-3-B DC24V	PCS	1
14	101050375	IGBT radiator	Радиатор IGBT	ECN200-0502(0.1029Kg)	PCS	2
15	101050376	Fast recovery radiator	Радиатор быстро восстанавливающихся диодов	ECN200-0501(0.148Kg)	PCS	1
16	101043061	IGBT	IGBT транзисторы	40N60NPF		4
17	103005449	16A power cable	Кабель питания	ERA120-CG01	PCS	1
18	102007129	Fan	Вентилятор	9225 DC24V 0.25A	PCS	1
19	502007003	Fan cover	Решетка вентилятора	90		1
20	6102020428	Main PCB	Главная плата	ECOCUT-40	PCS	1
21	101004080	Electrolytic capacitor	Конденсатор	680UF/400V	PCS	2

22	102030029	Current transformer	Трансформатор	E25 200:1		1
23	102010077	Relay	Реле	NT90RHAEDC24CB	PCS	1
24	101042035	Rectifier bridge	Выпрямительный мост	BR3510(28*28)		1
25	101050433	Radiator for rectifier bridge	Радиатор выпрямительного моста	ECOMIG205FU-0502	PCS	1
26	102003034	Switch	Выключатель	JD03-25A	PCS	1
27	6101070109	Middle board	Средняя плата крепления	ECOCUT40-0103	PCS	1
28	6102090023	Auxiliary power panel	Вспомогательная силовая плата	ECOCUT-25	PCS	1
29	6102020409	Control panel	Плата управления	ECOCUT-40	PCS	1
30	6101060233	Bottom panel	Нижняя панель	ECOCUT40-0104	PCS	1
31	6101030144	Housing	Корпус	ECOCUT40-0101	PCS	1
32	106008011	Handle	Ручка		PCS	1

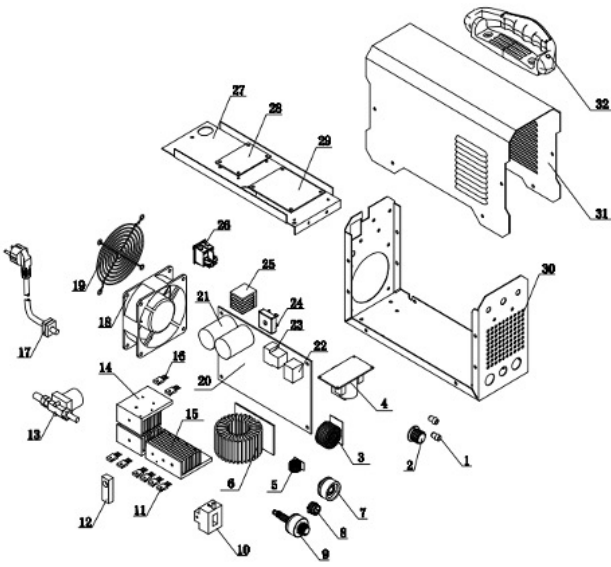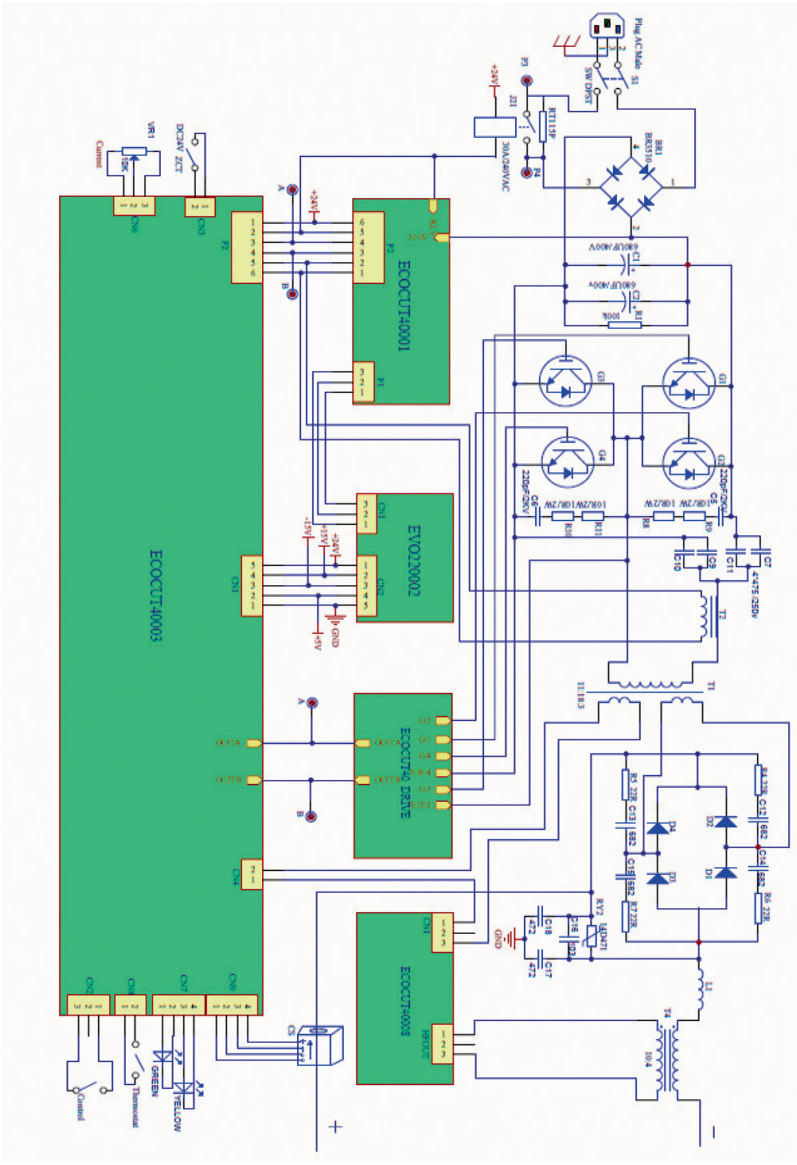

МАРКИРОВКА

Табличка с паспортными данными крепится на корпусе изделия.

TWD6300	№	
Входное питание (VAC)	230 + 10%	
Частота (Hz)	50/60	
Номинальная входная мощность (KVA)	2.5	4.0
Номинальный рабочий цикл (%)	50	30
Вторичное напряжение холостого хода (V)	1.6	
Максимальный Выходной Ток (KA)	≤20	
Максимальная сила давления электродов	1780	
Толщина сварки (mm)	0.5+0.5~1.5+1.5	
Электрододержатель (mm)	200	
Корпус с изоляцией	H	

Рис. 3. Табличка с паспортными данными.

УПАКОВКА

 Все работы по упаковке, подъему, перемещению и распаковке должны выполняться опытными, квалифицированными специалистами.

При поставке аппарат точечной сварки упакован в одну коробку

Габаритные размеры упаковки

	Тип упаковки	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
Аппарат точечной сварки	Картон	520	155	255

УПАКОВКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Поз.	Наименование	Состав	Кол-во, шт
1	Аппарат точечной сварки	Аппарат точечной сварки	1
		Запасные электроды	4
		Инструкция	1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Минимальное напряжение питания

200 В, 1 ф

 **ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДВОДИМУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ И СЕЧЕНИЕ ПИТАЮЩИХ КАБЕЛЕЙ**

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

 Перед началом работы аппарат должен находиться в помещении проведения работ не менее 2 часов для избежания образования конденсата.

 Подключение аппарата точечной сварки к электрической сети должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативными документами и руководствуясь здравым смыслом.



Спланируйте место установки аппарата точечной сварки с учетом размеров рабочей зоны.

Для установки аппарата плазменной резки необходимо:

- Подходящая электрическая сеть (обязательно заземление, подведенное в розетке);
- Пожаробезопасное рабочее место;
- Пассатижи, отвертки, диэлектрические материалы и проч.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ



К работе на аппарате точечной сварки и его обслуживанию допускаются только квалифицированный, специально обученный персонал.



Перед началом работ удалите незадействованный персонал из зоны проведения работ



Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании аппарата точечной сварки.



После окончания работ выключите аппарат точечной сварки и полностью отключите аппарат от электрической сети.



Запрещается использовать аппарат при любом повреждении изоляции проводов, рукояток или корпуса.



Деактивация защитных устройств недопустима.

ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ ПО ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ МЕТАЛЛА



Убедитесь, что зона проведения работ полностью безопасна.



Подключите аппарат к электрической сети.



Используйте исправные средства индивидуальной защиты

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ



Перед началом проведения работ удалите людей из рабочей зоны




Перед включением аппарата убедитесь в исправности изоляции всех проводов и кабелей.




Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании сварочного аппарата.

Проверьте форму электродов, при необходимости подточите их напильником:

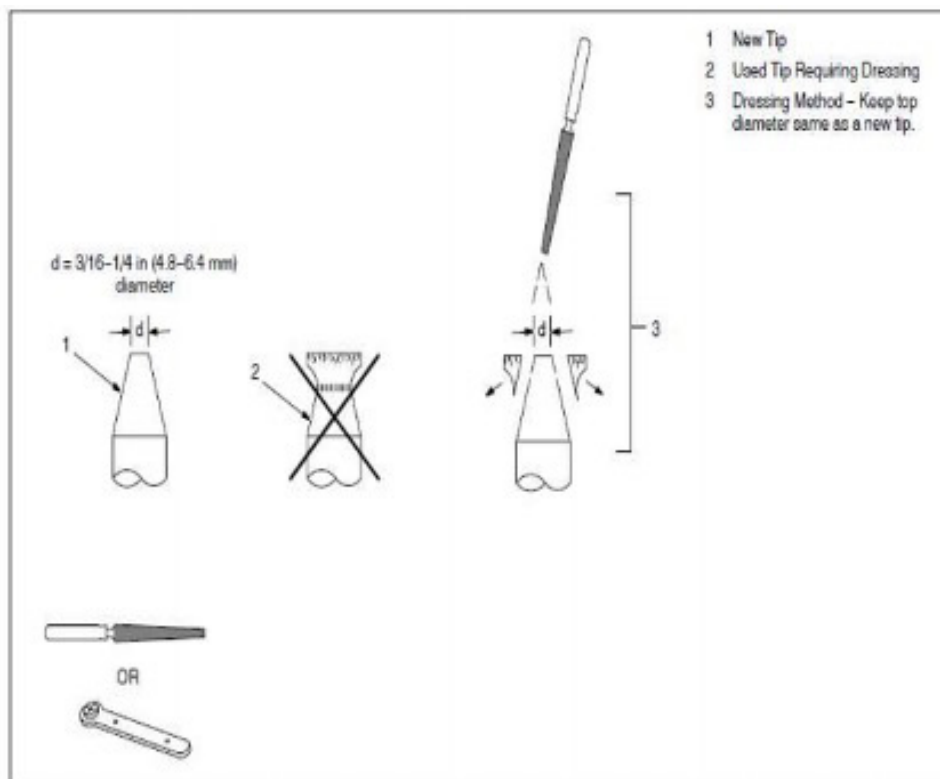

New tip – новый электрод, 2 – использованный электрод, требующий заточки, 3 – способ заточки (восстановите диаметр конца электрода до 4,8-6,4 мм)

- Отрегулируйте сжатие:

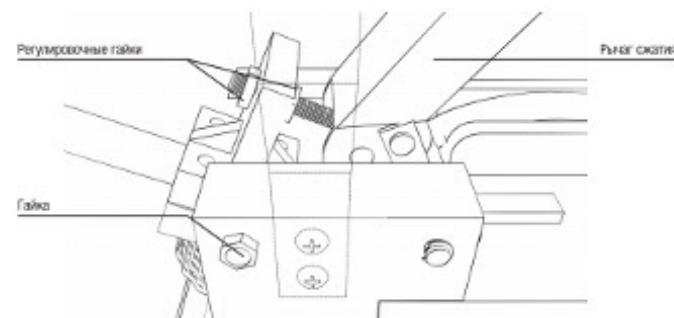

- Ослабьте гайки крепления; с помощью регулировочных гаек добейтесь положения, при котором верхний рычаг (рычаг сжатия) упирается в ограничитель; затяните регулировочные гайки.

- Включите аппарат.

- Приступайте к работе. Процесс сварки происходит в два этапа: сдавливание и разогрев заготовок большим током.

- Проведите тестовую сварку на аналогичном заготовке куске металла.

- Приступайте к основной работе.

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ



В случае возникновения возгорания устранили его подручными средствами пожаротушения. При невозможности незамедлительно вызовите профессиональных пожарных и удалите людей из опасной области.



При несоблюдении требований безопасности и отсутствии надлежащих средств индивидуальной защиты возможно получение разнообразных травм. При наступлении такого случая незамедлительно обратитесь к врачу.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



Действия, описанные в этом разделе должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Аппарат не включается	Проблемы с электрической сетью	Проверьте исправность электрической сети и при необходимости восстановите её работоспособность

Неудовлетворительное качество сварки	Проблемы с напряжением в электрической сети	Проверьте напряжение во время сварки (для достижения хорошего результата оно не должно быть ниже 220В)
	Изношенные электроды	Заточите электроды или замените их на новые
	Плохой контакт с деталью	Проверьте прилегание деталей друг к другу и/или очистите их от загрязнений
Другие неисправности		Обратитесь в сервисный центр

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Действия, описанные в этом разделе должны выполняться только квалифицированным персоналом.

- **каждые полгода проводите продувку аппарата точечной сварки сжатым воздухом. При необходимости проводите эту процедуру чаще**
- **при проведении продувки убедитесь в том, что воздух сухой и чистый. Не допускайте загрязнения электрических плат, электро-механических и механических узлов сварочного аппарата.**



Периодическое обслуживание аппарата точечной сварки требует минимальных затрат времени и инвентаря, но обязано выполняться регулярно, обеспечивая поддержание в чистоте внешних и внутренних деталей оборудования.



Если при работе аппарата Вы увидите искры или дым из аппарата, услышите повышенный шум или обнаружите какие-то предпосылки аварийной ситуации, **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ**, осмотрите аппарат и приведите в надлежащее состояние для дальнейшей работы.

Годовое обслуживание

- Продувка аппарата.
- Проверка и при необходимости замена всех электрических кабелей.
- Проверка и при необходимости замена всех электрических соединений и соединителей.

Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом.



Замена любых элементов аппарата точечной сварки.



Замена любых элементов цепи питания.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ



ВСЕ РАБОТЫ ПО РАСПАКОВКЕ, И ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, нужно проверить поврежденные картонные коробки согласно упаковочному листу. О поврежденных или отсутствующих частях немедленно **ПИСЬМЕННО** информировать отправителя. Аппарат плазменной резки является тяжелым оборудованием. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке соблюдайте необходимые меры безопасности

ХРАНЕНИЕ:

- Оборудование должно храниться в складском помещении, если хранится на улице, должно быть защищено от влаги.
- Температура хранения: -25° С - +50° С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

- К потребителю оборудование доставляется транспортными средствами или судами.
- Для транспортировки использовать крытые автомобили или контейнеры.
- При транспортировке комплект оборудования должен быть увязан (опалечен) во избежание разукрепления.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ

Заказы на запчасти сварочных аппаратов AE&T принимаются электронным письмом по адресу help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу электронной почты для получения детального чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и наименования запасной части.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Срок эксплуатации аппарата точечной сварки 5 лет. Если аппарат поврежден так, что его больше нельзя использовать, утилизируйте его. При разборке аппарата плазменной резки следуйте инструкции по безопасности, соблюдая все меры предосторожности. К разборке оборудования допускаются только уполномоченные специалисты, как и при сборке. Для предотвращения

загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Если это необходимо для налогового учета, операции по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара и составляет 1 календарный год. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО «Атланта»: Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>
Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>
Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-333-94-97

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель - юридическое лицо - самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

СРОКИ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЙ

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем.

Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Эта исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен:

Дата _____ Подпись _____

Свидетельство о приемке	
Товар соответствует заявленным техническим параметрам	
Серийный номер	
Артикул	
Дата проверки	
Отдел контроля качества	место печати

Гарантийный талон

Наименование изделия: АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ

Модель TWD6300 Серийный номер изделия _____

Торговая
организация _____

Дата покупки

Срок гарантии ДВЕНАДЦАТЬ месяцев со дня продажи.

М.П.

