

Способ применения клея БФ-19

ГОРЯЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИЯ:

Для металлов, керамики, стекла, дерева: склеиваемые поверхности зачистить и обезжирить. Затем нанести на них ровный слой клея и подсушить в течение 1 часа. После этого детали плотно сжать, выдержать при температуре 130-140 °С не менее 40 минут и медленно охладить до комнатной температуры.

Для тканей: ткани смочить водой и отжать. Нанести тонкий слой клея, подсушить в течение 1 часа, совместить и тщательно прогладить утюгом через тонкую ткань. Изделием можно пользоваться через 5 часов.

ХОЛОДНЫЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИЯ:

Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и обезжирить, нанести на них ровный слой клея. Через 15-20 минут нанести второй слой и через 1-2 минуты плотно прижать. Изделием можно пользоваться через 1 сутки.