


ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЦИФРОВОЙ

КТ 5205 (КВТ), серия «PROLINE»

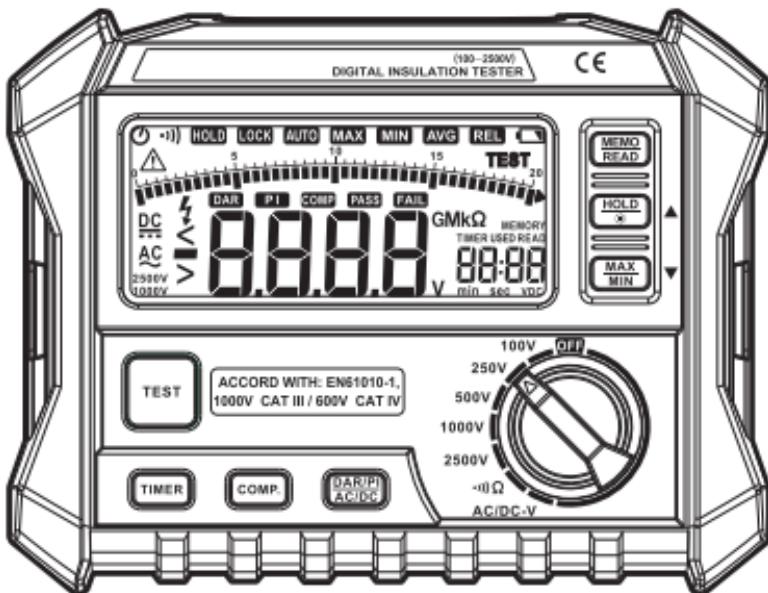

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Комплект поставки	4
Символы безопасности	4
Инструкция по безопасности	6
Общий вид	8
Обозначение символов на дисплее	10
Поворотный переключатель	12
Описание функций прибора	14
Автоотключение	14
Сохранение/считывание данных о сопротивлении изоляции:	14
Удержание данных	14
Подсветка дисплея	14
Измерение сопротивления изоляции для максимальных и минимальных значений	15
Сравнение сопротивления изоляции	15

Измерение сопротивления изоляции по времени	15
Коэффициент поглощения (DAR) и индекс поляризации (PI):	16
Определение DAR и PI:.....	16
Основная операция измерения: измерение сопротивления	17
Прозвонка электрической цепи.....	18
Измерение переменного/постоянного напряжения.....	19
Технические характеристики	20
Постоянное напряжение (DC)	21
Переменное напряжение (AC)	21
Сопротивление.....	21
Изоляция	21
Подсветка дисплея.....	22
Замена батареек.....	22
Хранение и утилизация	23
Адреса и контакты.....	24

Комплект поставки

- Измеритель сопротивления изоляции цифровой КТ 5205 – 1 шт.
- Комплект измерительный щупов (кр./черн.) – 1 шт.
- Комплект зажимов «крокодил» (кр./черн.) – 1 шт.
- Сумка-чехол – 1 шт.
- Батарейки, LR6, тип АА – 8 шт.
- Упаковка (картонная коробка) – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Символы безопасности



Внимание!

Важная информация по безопасности, которую следует прочесть перед началом работы с прибором.



Предупреждение!

Информируем о возможной опасности прибора или оборудования.

Неправильное выполнение операций может привести к травме или летальному исходу. Не приступайте к какой-либо операции, обозначенной предупреждающим знаком, если эти рекомендации по безопасности не соблюdenы или не полностью понятны.

	Высокое напряжение
	Важная информация по безопасности
	Заземление
	Двойная и усиленная изоляция
	Индикация низкого заряда батареи
	Соответствие европейским нормам и законам
	Данный продукт требует особой утилизации

Инструкция по безопасности

Прибор разработан в соответствии с требованиями международного стандарта электробезопасности IEC 61010-1, относящегося к электронным контрольно-измерительным приборам. Прибор разработан и изготовлен в соответствии с CAT III напряжением 1000 В и уровнем загрязнения 2 стандарта IEC 61010-1.


Предупреждение!

Во избежание поражения электрическим током и получения травм соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Используйте прибор только в соответствии с инструкцией. В противном случае защита, обеспечиваемая прибором, может оказаться неэффективной.
- При обнаружении повреждений на приборе и измерительных щупах, обратитесь в сервисный центр.
- Для проверки правильности работы прибора, проведите пробное измерение на известном источнике напряжения.
- Особое внимание обращайте на правила безопасной работы при измерениях более 60 В, постоянного тока, 42 В переменного тока и истинного среднеквадратичного значения 30 В (TrueRMS), чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте прибор вблизи взрывоопасных газов или паров.
- При обнаружении повреждений на панели, датчике или пластиковом корпусе прибора не используйте его.
- Используйте прибор в соответствии с категорией измерения, номинальным напряжением или током, указанными на приборе или в данной инструкции.

- Не работайте с прибором, если корпус или крышка батарейного отсека открыты.
- Чтобы избежать повреждений электрическим током или электрической дугой при работе используйте средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, маску, огнеупорную одежду.
- При появлении на дисплее значка  замените батарею, чтобы избежать ошибок при измерениях.
- Следуйте федеральным и региональным законам, инструкциям по безопасной работе с измерительными приборами.

Общий вид

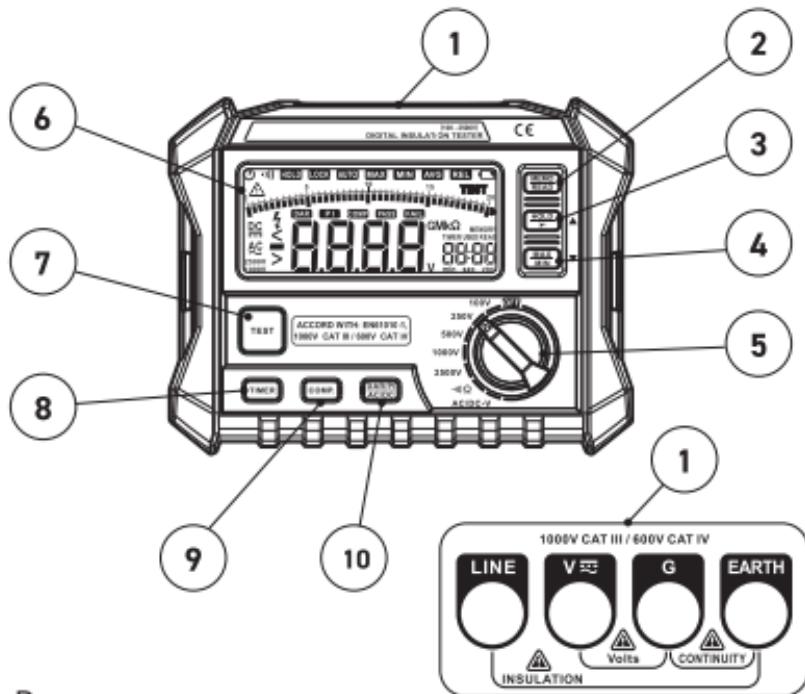

1. Входные разъемы.
2. Кнопка **MEMO READ**
Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы сохранить данные. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы перейти в режим считывания данных.
3. Кнопка **HOLD**
Кратковременно нажмите кнопку, при этом на экране зафиксируется значение измерения. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить подсветку.
4. Кнопка **MAX MIN**
Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы выбрать минимальное или максимальное значение измерения.
5. Поворотный переключатель режимов и пределов измерений.
6. Дисплей.

7. Кнопка **TEST**

Предназначена для измерения сопротивления изоляции.

8. Кнопка **TIMER**

Предназначена для установки периода времени при измерении сопротивления изоляции.

9. Кнопка **COMP.**


Функциональная кнопка сравнения сопротивления изоляции.

10. Кнопка

Коэффициент конверсионного поглощения (DAR) или индекс поляризации (PI) измерение в диапазоне сопротивления изоляции. В положении AC/DC-V напряжение переменного/постоянного тока преобразуется для измерения.

Входное гнездо	Описание
LINE	Положительная входная клемма для измерения сопротивления изоляции.
V 	Положительная входная клемма для измерения переменного/постоянного напряжения.
G	Отрицательная входная клемма для измерения переменного/постоянного напряжения AC/DC
	Входная клемма для измерения непрерывности в положении $\bullet\bullet\bullet\Omega$
EARTH	Отрицательная входная клемма для измерения сопротивления изоляции. Входная клемма для измерения непрерывности в положении $\bullet\bullet\bullet\Omega$

Обозначение символов на дисплее

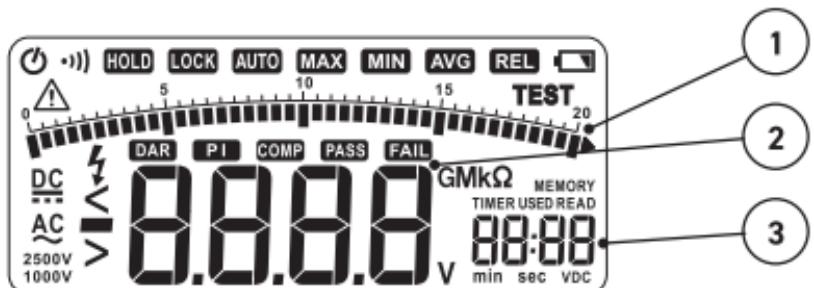


1. Аналоговая шкала
2. Основной дисплей
3. Дополнительный дисплей

	Индикация низкого заряда батарейки. Во избежание получения неверных показаний, которые могут стать причиной поражения электрическим током или получение травмы, замените батарейку, как только на дисплее появится индикатор разряженной батарейки.		
HOLD	Функция фиксации показаний на дисплее.	MAX MIN AVG	Указывает на отображение максимального, минимального и среднего значения.
DAR	В режиме проверки изоляции отображается значение коэффициента диэлектрического поглощения тестируемого объекта	PI	В режиме проверки изоляции отображается значение показателя поляризации тестируемого объекта

COMP	Данный символ отображается при включении функции сравнения	PASS	Данный символ отображается если включена функция сравнения и измеренное значение больше установленного
FAIL	Данный символ отображается если включена функция сравнения и измеренное значение меньше установленного	TIMER	Включена функция таймера
MEMORY	Включена функция памяти	READ	Вывод данных из памяти
DC ---	Выбранная функция измерения постоянного напряжения	AC	Выбранная функция измерения переменного напряжения
VDC	В режиме проверки изоляции – индикатор величины тестирующего напряжения	—	Минус, отображается для величины, меньше нуля
>	Знак «больше», в режиме проверки изоляции указывает на выход измеряемой величины за пределы измерения	<	Знак «меньше», в режиме проверки изоляции указывает на выход измеряемой величины за пределы измерени

	Предупреждение об опасном напряжении. В режиме проверки изоляции указывает на напряжение на выходных гнездах, превышающее 20 В		Выбрана функция прозвонки электрических цепей
	Выбрана функция автоотключения	2500V 1000V	Уровень напряжения источника при проверке изоляции
min sec	Единица времени в таймере	GMkΩ	Единицы измерения

Поворотный переключатель

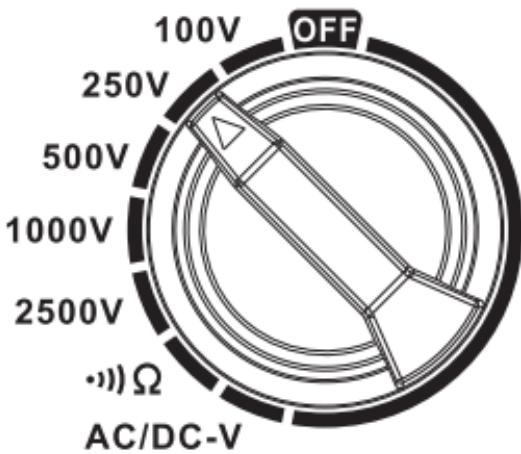

OFF	Положение для выключения прибора.
100 V	Положение измерения сопротивления изоляции; Испытательное напряжение 100 В; Сопротивление изоляции составляет менее 1 ГОм.
250 V	Положение измерения сопротивления изоляции; Испытательное напряжение 250 В; Сопротивление изоляции составляет менее 2 ГОм.
500 V	Механизм сопротивления изоляции; Испытательное напряжение 500 В; Сопротивление изоляции составляет менее 20 ГОм.
1000 V	Положение измерения сопротивления изоляции; Испытательное напряжение 1000 В; Сопротивление изоляции составляет менее 100 ГОм.
2500 V	Положение измерения сопротивления изоляции; Испытательное напряжение 2500 В; Сопротивление изоляции составляет менее 200 ГОм.
••) Ω	Положение переключателя для прозвонки цепи в диапазоне измерения 0.1 ~ 200 Ом. Если сопротивление менее 50 Ом, раздается звуковой сигнал.
AC/DC-V	Это устройство для измерения напряжения переменного и постоянного тока. Постоянное напряжение до 1000 В, переменное напряжение до 750 В.

Описание функций прибора

Автоотключение

Если прибор не используется в течение 15 минут, он отключится автоматически для экономии заряда батареи. После автоматического выключения верните переключатель в положение **OFF**, а затем включите.

Нажмите кнопку  (**HOLD**), чтобы включить или выключить функцию автоотключения. Сначала на экране появится надпись **OFF**. Отпустите кнопку  (**HOLD**) чтобы перейти в обычный режим, значок  больше не отображается.

Сохранение/считывание данных о сопротивлении изоляции:

Нажмите кнопку  (**MEMO READ**) (< 1 сек.), чтобы сохранить данные.

Нажмите кнопку  (**MEMO READ**) (> 2 сек.), чтобы перейти в режим просмотра данных. В режиме просмотра данных используйте кнопки **▲ ▼** для выбора необходимой информации.

В режиме просмотра данных нажмите кнопку  (**DAR/PI AC/DC**) (< 1 сек.), чтобы удалить группу данных с текущим серийным номером.

Нажмите кнопку  (**DAR/PI AC/DC**) (> 3 сек.), чтобы удалить все данные. После завершения операции нажмите кнопку  (**MEMO READ**) (> 2 сек.), чтобы выйти из режима просмотра данных.

Удержание данных

Нажмите кнопку  (**HOLD**) (< 1 сек.), чтобы включить или выключить функцию фиксации данных.

Подсветка дисплея

Нажмите кнопку  (**HOLD**) (> 2 сек.), чтобы включить или выключить подсветку.

Измерение сопротивления изоляции для максимальных и минимальных значений

После завершения проверки сопротивления изоляции нажмите кнопку **MAX MIN** (< 1 сек.), чтобы просмотреть максимальное и минимальное значения.

Нажмите и удерживайте кнопку **MAX MIN** (> 2 сек.), чтобы выйти из максимального и минимального режимов.

Сравнение сопротивления изоляции

Функция сравнения сопротивления изоляции используется для контроля превышения данных полученных при измерении сопротивления изоляции ранее установленного значения (аварийного значения). На дисплее отображается **PASS**.

Нажмите кнопку **COMP.** (< 1 сек.) для включения или выключения функции сравнения данных на сопротивлении изоляции.

Нажмите **COMP.** (> 2 сек.), чтобы ввести значение аварийного сигнала сопротивления изоляции, нажмите кнопку **▲▼**, чтобы переключить мигающую цифру, и нажмите кнопку **MEMO READ** чтобы увеличить значение в 10 раз.

Нажмите **DAR/PI AC/DC** после установки значения аварийного сигнала сопротивления изоляции.

Нажмите кнопку **COMP.** (> 2 сек.), чтобы выйти из настройки аварийного значения сопротивления изоляции.

Измерение сопротивления изоляции по времени

Функция измерения времени эффективна только для проверки изоляции. Нажмите кнопку **TIMER**, чтобы включить функцию измерения времени. В это время счетчик отображает **TIMER**.

Нажмите кнопку **▲ ▼**, чтобы увеличить или уменьшить время. Когда время испытания достигает установленного значения, прибор останавливает испытание изоляции.

Нажмите кнопку **TIMER** еще раз, чтобы закрыть функцию измерения времени.

Коэффициент поглощения (DAR) и индекс поляризации (PI):

Коэффициент поглощения и индекс поляризации используются для проверки того, уменьшается ли ток утечки после подачи напряжения на измеряемый объект (когда значение **PI** или значение **DAR** близко к 1, это указывает на то, что изоляция измеряемого объекта повреждена). Измеритель вычисляет значение **PI** и значение **DAR** в качестве эталона для оценки характеристик изоляции. Оба этих параметра представляют собой изменение сопротивления изоляции измеряемого объекта в течение определенного периода времени после подачи измеряемого напряжения.

Определение DAR и PI:

$$DAR = \frac{R60\ Sec}{R15\ Sec} \quad PI = \frac{R10\ Min}{R1Min}$$

R10Min – величина сопротивления, измеренного через 10 минут после того, как было приложено тестирующее напряжение.

R1Min (R60Sec) – величина сопротивления, измеренное при приложении напряжения в течение 1 минуты.

R15Sec – величина сопротивления, измеренное при приложении напряжения в течение 15 секунд.

Нажмите кнопку **[DAR/PI AC/DC]**, чтобы переключить коэффициент поглощения (**DAR**) или значение поляризации (**PI**), прибор отобразит **DAR** или **PI**. Когда время измерения

меньше 1 минуты, коэффициент поглощения (**DAR**) будет отсутствовать. Когда время измерения меньше 10 минут, значение поляризации (**PI**) будет отсутствовать.

Основные операции измерения

Измерение сопротивления

Примечание. Не поворачивайте поворотный переключатель во время проверки изоляции, чтобы не повредить прибор.

- Проверку изоляции можно проводить только в обесточенной цепи. Перед проверкой убедитесь, не повреждены ли тестовый провод и находится ли тестируемая цепь под напряжением.
- Поверните переключатель в соответствующее положение (10... 2500 В) для измерения сопротивления изоляции.
- Вставьте измерительный щуп в клеммы **LINE** (красный) и **EARTH** (красный) (при измерении сопротивления избегайте скручивания измерительных проводов для получения корректного результата), подключите щупы к измеряемому объекту.
- Нажмите кнопку **TEST** (> 2 сек.), раздастся звуковой сигнал. На дисплее отобразится значение сопротивления изоляции.
- Если на приборе во время измерения мигает символ  и кнопка **TEST** горит красным цветом, на основном экране будет отображаться измеренное сопротивление изоляции, а на дополнительном экране фактическое напряжение. Нажмите кнопку **TEST** (< 1 сек.) и отпустите, чтобы остановить измерение.
- Отключите щупы от измеряемого объекта. Прочтите измерение с дисплея.


Примечание: Для получения более точного результата измерений, подключите клемму **G**.



Прозвонка электрической цепи

- Поверните переключатель в положение $\text{---} \parallel \Omega$.
- Вставьте красный щуп в клемму **EARTH**, а черный щуп в клемму **G**.
- Подсоедините измерительный щуп к измеряемому объекту.
- Прочтите результат измерения на дисплее.

Звуковой сигнал будет звучать, когда тестовое сопротивление будет меньше 50 Ом. Диапазон измерения: 0.1 ~ 200 Ом.

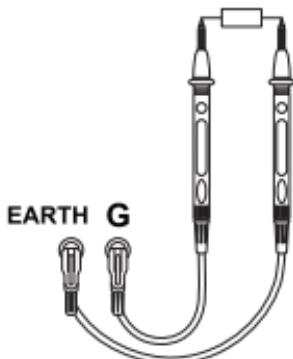

Измерение переменного/постоянного напряжения

- Поверните переключатель в положение **AC/DC-V** и нажмите кнопку **DAR/PI AC/DC**, чтобы переключить измерение напряжения переменного/постоянного тока.
- Вставьте красный щуп в клемму **V** , а черный щуп в клемму **G**.
- Подключите измерительный щуп к цепи или источнику питания.
- Прочтите результат измерения на дисплее.



Технические характеристики

Стандарты соответствия	IEC/EN 61010-1 1000 В CAT III, 600 В CAT IV
Максимальное измеряемое напряжение	1000 В постоянного тока, 750 В переменного тока
Диапазон измеряемого сопротивления изоляции	От 3.00 МОм – 200 ГОм
Тестирующее напряжение при проверке изоляции	100, 250, 500, 1000, 2500 В
Точность тестирующего напряжения сопротивления изоляции	±10 %
Тестирующий ток короткого замыкания изоляции	3.0 мА
Максимальная емкостная нагрузка изоляции	1 мкФ
Дисплей	ЖК-дисплей
Температура хранения	-20°C – 60°C
Рабочая температура	0°C – 40 °C
Индикация перегрузки	« > »
Питание	8 батареек, 1.5 В, тип АА
Температурный коэффициент	для температур ниже 18 °C или выше 28 °C коэффициент равен ($^{\circ}\text{C}$) \times 0.05 \times (указанная точность)
Рабочая высота над уровнем моря	2 000 м CAT III 1000 В 3 000 м CAT II 1000 В

Габаритные размеры	180 × 140 × 65 мм
Вес, с батарейками г

Точность измерений

Измерение	Предел измерения	Разрешение	Точность
Постоянное напряжение (DC)	1000 В	1 В	±(1.0%+5)
Переменное напряжение (AC)	750 В	1 В	±(1.0%+5)
Сопротивление	200 Ом	0.1 Ом	±(1.0%+5)
•)) Ω	Если сопротивление меньше 50 Ом, звучит звуковой сигнал		

Частота: 40 – 400 Гц

Проверка изоляции

Выходное напряжение	Диапазон	Разрешение	Точность
100 В	0 ~ 20 МОм	0.01 МОм	±(3%+5)
	20 ~ 200 МОм	0.1 МОм	
	0.2 ~ 1 ГОм	0.001 ГОм	
250 В	0 ~ 20 МОм	0.01 МОм	±(3%+5)
	20 ~ 200 МОм	0.1 МОм	
	0.2 ~ 2 ГОм	0.001 ГОм	

500 В	0 ~ 20 МОм	0.01 МОм	$\pm(3\%+5)$
	20 ~ 200 МОм	0.1 МОм	
	0.2 ~ 2 ГОм	0.001 ГОм	
	2 ~ 20 ГОм	0.01 ГОм	
1000 В	0 ~ 20 МОм	0.01 МОм	$\pm(3\%+5)$
	20 ~ 200 МОм	0.1 МОм	
	0.2 ~ 2 ГОм	0.001 ГОм	
	2 ~ 20 ГОм	0.01 ГОм	
2500 В	20 ~ 100 ГОм	0.1 ГОм	$\pm(5\%+5)$
	0 ~ 20 МОм	0.01 МОм	$\pm(3\%+5)$
	20 ~ 200 МОм	0.1 МОм	
	0.2 ~ 2 ГОм	0.001 ГОм	
	2 ~ 20 ГОм	0.01 ГОм	
	20 ~ 200 ГОм	0.1 ГОм	$\pm(8\%+5)$

Подсветка дисплея

При нажатии кнопки подсветки она загорается примерно на 30 секунд, а затем автоматически выключается.


Замена батареек

Предупреждение!

Во избежании травм и поражения электрическим током меняйте батарейки при отключенных измерительных щупах и выключенном приборе.

- Для замены батареи переведите переключатель прибора в положение **OFF**, отсоедините тестовые щупы.

2. Открутите крепежный винт крышки батарейного отсека прибора и снимите ее.
3. Вытащите разряженные батарейки и вставьте новые, обращая внимание на полярность батареек.
4. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винт.

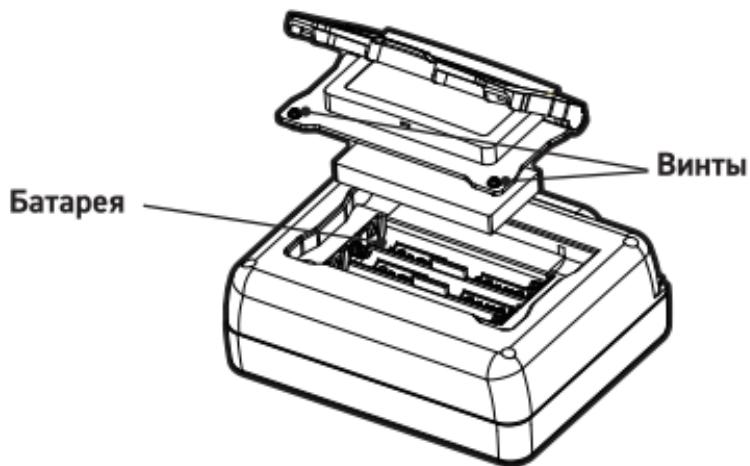

Хранение и утилизация

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80 %. На время хранения извлеките батарейки из прибора. Подробную информацию о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su.



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован для утилизации в порядке, установленном потребителем в соответствии с федеральным, либо региональным законом РФ или стран-участниц Таможенного союза.

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления.

Адреса и контакты

Изготовитель:

Сделано в Китае. Shanghai Shushen International Trade Company Limited. Room 303, 1st Building, NO. 687, Dong Daming Road, Hongkou district, Shanghai.

Импортер: ООО «ЮНИТРЕК»

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 18.

Сервисный центр:

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д. 12.

Тел.: 8 (48-42) 59-52-60, 59-60-52

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ



www.kvt.su

