



Dart-250/350/500

Технический паспорт/Technical passport



**ИЗДЕЛИЕ ПОЛУЧЕНО В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ, В
ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ.**

Покупатель (ФИО; подпись): _____


Серийный номер аппарата: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Дилер (название, город): _____

Продавец (ФИО; подпись): _____

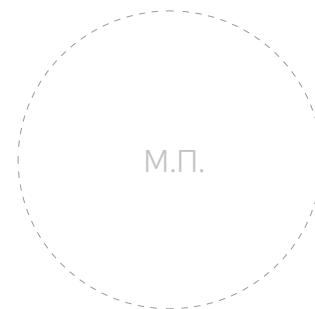

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЫБОРОМ ДАННОГО АППАРАТА!

Данные сварочные аппараты были разработаны согласно современных технических требований для сварочных машин, предназначенных для сварки плавящимся электродом в защитном газе. При правильной эксплуатации данного аппарата гарантируется безопасная работа, поэтому мы настоятельно не рекомендуем нарушать нормы безопасности при проведении сварочных работ, что может привести к серьёзному ущербу для людей и имущества. При изготовлении данного аппарата были использованы высококачественные материалы и детали, которые гарантируют отличную работу и легкое обслуживание. Спасибо за Ваш доверие и выбор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Аппарат предназначен для сварки стали, меди и медных сплавов, возможно применение для сварки алюминия и сплавов на его основе.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температурный диапазон окружающего воздуха:

- Во время эксплуатации: от -30 °C до +40 °C
- При транспортировке и хранении: от -40 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха:

- До 50 % при 40 °C / до 90 % при 20 °C

Эксплуатация, хранение и транспортировка должны проходить с соблюдением указанных условий! Использование оборудования без соблюдения указанных условий будет рассматриваться как использование не по назначению. В этом случае изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб. Окружающий воздух не должен содержать веществ, образующих воспламеняющуюся и токопроводящую пыль.



УТИЛИЗАЦИЯ

Источник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующим этот источник.

При утилизации вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	11
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.....	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ TW Dart- 250/350/500.....	15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TW Dart-250/350/500.....	16
ПОДГОТОВКА ПОЛУАВТОМАТА К РАБОТЕ.....	18
РАБОТА НА ПОЛУАВТОМАТЕ.....	20
УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	23
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	26
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	26
ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.....	27
СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	27
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	30
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.....	31

ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.
2. Не допускается внесение изменений или выполнение каких либо действий, не предусмотренных данным руководством.
3. По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, Вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.
4. Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а так же возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве или наступления гарантийного и постгарантийного случая.
5. Конструкция сварочного аппарата непрерывно совершенствуется, поэтому приобретённая Вами модель может незначительно отличаться от описываемой здесь.

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АППАРАТОМ И ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО ПРИ ПРОДАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ПРОЦЕСС ДУГОВОЙ СВАРКИ ОПАСЕН.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ТРАВМ И СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ.
НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ.
ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОР, ДОЛЖНЫ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ВРАЧОМ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С
УСТАНОВКОЙ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ОПАСНЫ

- Электрический ток в любом проводнике создает локализованные электрические и магнитные поля (ЭМП). Сварочный ток образует ЭМП вокруг сварочных кабелей и сварочных установок.
- ЭМП могут взаимодействовать с кардиостимуляторами, поэтому людям, использующим электрокардиостимуляторы, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом до проведения сварочных работ.
- Воздействие ЭМП при сварке может также иметь и другие последствия для здоровья, которые неизвестны заранее.
- Всем сварщикам рекомендуется выполнять следующие процедуры для минимизации воздействия ЭМП от сварочной цепи:
- Не обматывайте провод, ведущий к электроду, вокруг себя.
- Присоединяйте обратный кабель как можно ближе к месту сварки на обрабатываемом изделии.
- Не работайте в непосредственной близости от источника питания сварочного оборудования.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в настоящее время
совместимость (ЭМС) стандартам по ЭМС.

Соблюдайте следующее:

Из-за большого энергопотребления сварочные аппараты могут вызывать помехи в электрической сети общего доступа. Поэтому на сетевое подключение распространяются требования относительно максимально допустимого полного сопротивления сети. Максимально допустимое полное сопротивление ($Z_{\max}$) подключения к электрической сети (сетевого подключения) указано в технических характеристиках. При необходимости необходимо согласовать требуемые характеристики с эксплуатирующей организацией сети. Аппарат предназначен для сварки в коммерческих и промышленных условиях применения (CISPR 11 класс A). При использовании в другом окружении (напр. в жилых зонах) могут быть повреждены другие электрические устройства.

Электромагнитные проблемы при вводе в эксплуатацию могут возникнуть в:

- подводящих сетевых проводах, управляющих проводах, сигнальных и телекоммуникационных проводах рядом со сварочным либо режущим устройством;
- телевизионных и радиопередатчиках и приемниках;
- компьютере и других управляющих устройствах;
- защитных приспособлениях коммерческого оборудования (напр. сигнализация);
- кардиостимуляторах и слуховых аппаратах;
- устройствах для калибровки или измерения;
- приборах с низкой помехоустойчивостью;

При сбоях других соседних устройств может потребоваться дополнительное экранирование.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и указаниям изготовителя. Сторона, эксплуатирующая аппарат, несет ответственность за его установку и эксплуатацию. При возникновении электромагнитных неисправностей эксплуатирующая сторона (возм. при технической помощи изготовителя) несет ответственность за их устранение.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР МОЖЕТ УБИТЬ

- Когда сварочный аппарат включен, электрод и рабочая цепь (схема заземления) электрически заряжены. Не дотрагивайтесь до таких электрически заряженных деталей незащищенными участками кожи или если на вас мокрая одежда. Надевайте сухие защитные сварочные перчатки, чтобы защитить руки.
- Изолируйте себя от свариваемого изделия и цепи заземления посредством сухого изоляционного материала. Убедитесь, что изоляционного материала достаточно много, чтобы покрыть всю область соприкосновения с обрабатываемым изделием и цепью заземления. Помимо стандартных мер предосторожности в случае, если сварка производится в условиях, неблагоприятных с точки зрения электрической безопасности (сырые помещения или мокрая одежда оператора; сварка на металлических конструкциях, таких как пол, решетки, каркасы; неудобное положение оператора, например, сидя, стоя на коленях или лежа, когда есть высокий риск непреднамеренного соприкосновения со свариваемым изделием или заземлением), рекомендуется использовать устройства защитного отключения.
- При полуавтоматической или автоматической сварке электрод, катушка с проволокой, сварочная головка, сопло или горелка полуавтоматического сварочного аппарата также являются электрически заряженными.
- Всегда следите за тем, чтобы обратный кабель хорошо соединялся со свариваемым металлом. Соединение должно осуществляться как можно ближе к свариваемой области.
- При необходимости, обеспечьте хорошее заземление свариваемого изделия.
- Поддерживайте горелку, зажим обратного кабеля, сварочный кабель и сварочный аппарат в исправном рабочем состоянии. Своевременно заменяйте поврежденную изоляцию.
- Никогда не опускайте горелку в воду для охлаждения.
- Никогда не дотрагивайтесь одновременно до электрически заряженных деталей горелки, подсоединенных к двум сварочным аппаратам, поскольку напряжение между ними может равняться напряжению открытой сварочной цепи двух сварочных установок.
- При работе выше уровня пола используйте системы защиты от падения с высоты, чтобы избежать падения.



ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОЖОГОВ

- В процессе сварки или при наблюдении за сварочной дугой используйте экран и защитную маску с необходимыми фильтрами для защиты глаз от искр и излучения дуги.
- Для защиты вашей кожи и кожи ваших ассистентов от излучения сварочной дуги надевайте специальную одежду из высокопрочного огнестойкого материала. Применяемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям при электросварочных и газосварочных работах.
- Обеспечьте защиту прочим работникам при помощи специальных огнестойких экранов и/или предупредите каждого работника о том, что нельзя смотреть на сварочную дугу без средств защиты зрения или подвергать открытые кожные покровы воздействию излучения дуги, а также о необходимости избегать попадания горячих брызг металла и соприкосновения с раскаленным материалом.



ИСПАРЕНИЕ И ГАЗЫ ОПАСНЫ

- В процессе сварки могут выделяться газы и аэрозоли, опасные для здоровья. Используйте СИЗ органов дыхания. В процессе сварки следите, чтобы вокруг вас не накапливались испарения. Область дуги должна быть снабжена хорошей системой вентиляции и/или выхлопной системой, чтобы освобождать зону дыхания от газов и испарений. При сварке сварочными материалами, для которых требуется особая вентиляция, как например, при наплавке твердым сплавом, при использовании нержавеющей сталей, свинца, кадмия, плакированной стали и прочих материалов или покрытий (читайте инструкции на упаковке или в сертификате безопасности материала), при работе с которыми выделяются высокотоксичные испарения, воздействие излучения дуги необходимо удерживать на минимальном уровне и ниже предельно допустимой концентрации (ПДК) при помощи местной вытяжной системы или общецеховой вентиляции. В закрытых помещениях или при некоторых особых условиях снаружи может потребоваться респиратор. Сварка оцинкованной стали также требует принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Пары цинка ядовиты!
- Работа оборудования, контролирующего испарения и газы, зависит от различных факторов, включая правильное использование, техобслуживание и расположение оборудования, а также особенности сварочного процесса и области применения.
- Не рекомендуется осуществлять сварку в зонах испарения хлорированного углеводорода, возникающих в результате операций по обезжириванию, очистке или металлизации. Дуговой нагрев и дуговое излучение могут вступить в реакцию с испарениями растворителя, образуя фосген, высокотоксичные газы или другие вредные продукты.
- Защитные газы, используемые при дуговой сварке, могут заместить воздух и стать причиной травм и даже смерти. Обеспечивайте хорошее проветривание, особенно в случае работы в закрытых пространствах, для того, чтобы воздух, которым вы дышите, был безопасным.
- Прочитайте рекомендации производителя для данного оборудования и расходных материалов, которые необходимо использовать, а также сертификат безопасности материалов. Следуйте инструкциям по безопасности, применяемым вашим работодателем.



ИСКРЫ ПРИ СВАРКЕ И РЕЗКЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА

- Устраните все воспламеняемые предметы и материалы из рабочей зоны. Если это сделать невозможно, накройте их, чтобы предотвратить возгорание от искр, которые возникают во время сварки. Помните, что искры и раскаленные материалы могут с легкостью попасть на прилегающие поверхности. Избегайте сварки вблизи гидравлических линий. Поддерживайте в исправности и применяйте при возгорании средства первичного пожаротушения на рабочем месте.
- Если на рабочей площадке используется сжатый газ, необходимо принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить опасные ситуации. Ознакомьтесь с главой «Безопасность при резке и сварке», а также с информацией по эксплуатации оборудования, которое будет использовано.
- При остановке сварочного процесса убедитесь, что ни одна часть сварочной цепи не соприкасается с обрабатываемым изделием или заземлением. Случайный контакт может стать причиной перегрева и создать угрозу возгорания.
- Не нагревайте и не проводите операций по сварке и резке с баками, баллонами или контейнерами до тех пор, пока не убедитесь в том, что подобные процедуры не приведут к возникновению воспламеняемых или токсичных испарений от материалов, находящихся внутри. Они могут повлечь взрыв, даже если были «очищены».
- Искры и брызги металла сопровождают процесс сварки. Носите защитную одежду, изготовленную из материалов без содержания масел, например, кожаные перчатки, плотную рубашку, высокую обувь, защитную шапочку, закрывающую волосы. Используйте беруши при сварке в стесненных условиях или в закрытых пространствах. Находясь в рабочей зоне, носите защитные очки с боковым экранированием и иные СИЗ, использование которых предписано правилами охраны труда на Вашем рабочем месте.
- Соединение рабочего кабеля и обрабатываемого изделия должно производиться как можно ближе к месту проведения сварочных работ. Рабочие кабели, подсоединенные к каркасу здания или в других местах за пределами сварочной зоны, могут увеличить возможность прохождения сварочного тока через подъемные цепи, крановые кабели или прочие схемы. Это может создать опасность возгорания или привести к перегреву подъемных цепей или кабелей и их повреждению.
- Не используйте сварочный источник питания для разогрева замёрзших труб водоснабжения или канализации.



ПОВРЕЖДЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ

- Используйте только исправные баллоны со сжатым газом, содержащие соответствующий защитный газ для применимого процесса, а также исправные редукторы-регуляторы газа, сконструированные для применимого газа и давления. Все шланги, крепления и прочая газовая арматура, должны содержаться в исправном состоянии и быть пригодными для эксплуатации.
- Следите, чтобы баллоны всегда находились в вертикальном положении и были надежно закреплены на специальной тележке или неподвижной опоре.
- Баллоны не должны располагаться:
 - В зонах, в которых существует опасность удара или вероятность возникновения повреждений;
 - В местах непосредственного проведения дуговой сварки или резания, а также от источников тепла, искр и пламени;
- Не допускайте соприкосновения электрода, держателя электрода или любой другой электрически заряженной детали с баллоном.
- Открывая вентиль баллона будьте осторожны, газ в баллоне находится под большим давлением.



ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


- До начала работы с оборудованием включите подачу питания при помощи выключателя, расположенного на блоке предохранителя.
- Устанавливайте оборудование в соответствии с местными нормами электробезопасности и рекомендациями производителя.
- Заземляйте оборудование в соответствии с местными актами технического регулирования в данной области.

**СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СОГЛАСНО МЕЖОТРАСЛЕВЫМ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ
ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТАХ (ПОТ РМ-020-2001).**

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Осуществляет стабилизацию сварочного напряжения, обеспечивает постоянство значения рабочего напряжения и компенсирует перепады напряжения в диапазоне $\pm 15\%$.
- Включает в себя систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки.
- Сварочные инверторные полуавтоматы для сварки MIG/MAG/MMA представляют собой высокоэффективные аппараты, которые применяются для полуавтоматической сварки в углекислом газе, аргоне или смеси газов и ручной дуговой сварке штучными электродами с покрытием. Модели данной серии широко применяются для сварки углеродистых, низколегированных, нержавеющей сталей и могут применяться для сварки алюминия и сплавов на его основе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА DART-500

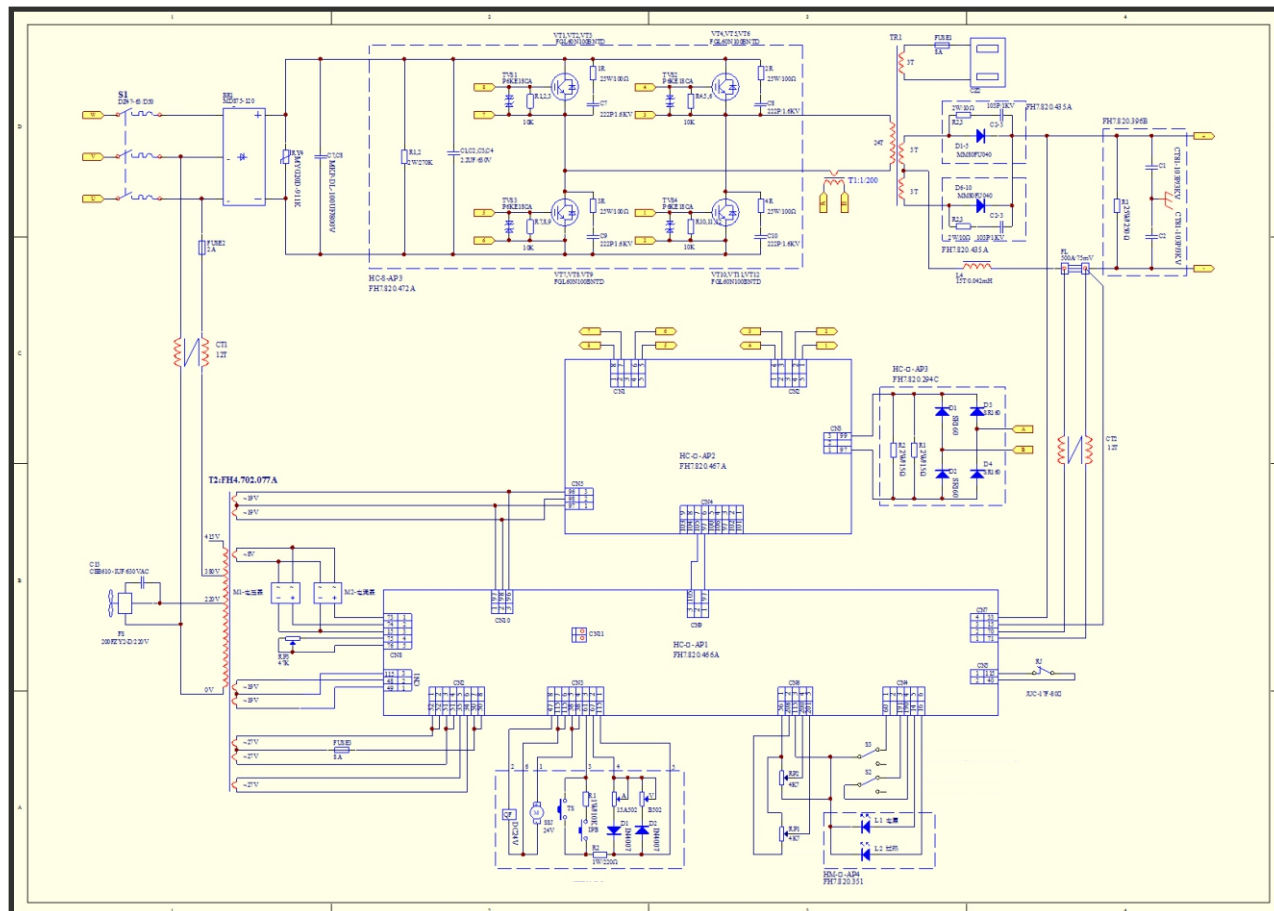

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	TW Dart-250	TW Dart-350	TW Dart-500
Напряжение питания	~3к380В±15%/50Гц	~3к380В±15%/50Гц	~3к380В±15%/50Гц
Потребляемая мощность, кВт	11	16	25
Потребляемый ток, А	17	24	50
Нагрузка (ПВ)	60%	60%	60%
Сварочный ток, А	60-250	60-350	80-500
Напряжение дуги, В	17-27	17-32	18-39
Напряжение холостого хода, В	54	64	67
Эффективный КПД	85%	85%	85%
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0/1,2/1,6
Масса источника/ПУ, кг	18/11	26,5/11	34,5/15
Габаритные размеры источника питания, мм	475x235x410	565x280x500	620x290x510
Класс изоляции силового блока	F	F	F
Степень защиты	Ip21s	Ip21s	Ip21s


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инвертор сварочный	Горелка - 1шт
TW Dart-250/350/500 - 1шт	Соединительный
Регулятор давления	шланг-пакет - 1шт
Со ² (редуктор) с	Кабель массы - 1шт
подогревателем YQT-731 - 1шт	Клемма заземления - 1шт
	Подающий механизм - 1шт

ВНИМАНИЕ!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ХА-
РАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРИ
ЭТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРА НЕ УХУДШАЮТСЯ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TW Dart-250/350/500

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ TW Dart-250/350/500

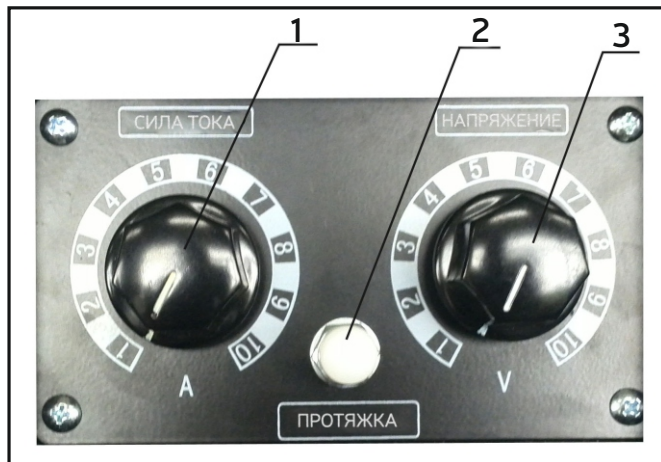

1. Регулятор скорости подачи сварочной проволоки
2. Кнопка безопасной протяжки проволоки
3. Регулятор напряжения


ВНИМАНИЕ!

- Устройство подачи проволоки TW Dart-250/350/500 в сочетании с источником TW Dart-250/350/500 работает только в ручном режиме.
- В конструктиве TW Dart-250/350/500 синергетического режима нет.
- Заправляя проволоку в блок подачи будьте внимательны, следите за тем, что бы размер канавки подающих роликов совпадал с диаметром сварочной проволоки. Ролик состоит из двух канавок под разные диаметры проволоки.
- Механизм подачи проволоки состоит из четырёх роликов - двух верхних прижимных и двух нижних ведущих. Верхние ролики фиксируются двумя прижимами. На прижимы нанесена шкала степени прижима верхних роликов.
- **ВНИМАНИЕ:** Кнопка «протяжки» сварочной проволоки работает по принципу «безопасное протягивание» сварочной проволоки через направляющий канал. Т.е. движение проволоки осуществляется на малых скоростях для предотвращения повреждения направляющего канала и других частей сварочной горелки.

ВНИМАНИЕ!

Если верхние ролики прижаты на максимум, а сварочная проволока все равно проскальзывает - проверьте размер канавки ролика.

СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ TW Dart-250/350

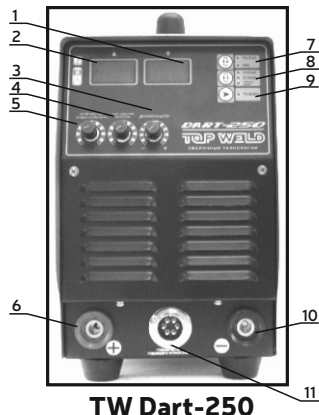

TW Dart-250

1. Цифровой индикатор напряжения
2. Цифровой индикатор силы тока
3. Регулятор динамики дуги (в режимах «MIG/MAG» и «Точечная сварка»)
4. Регулятор силы тока 4Т.
- В режиме «MIG/MAG» и «ММА» - регулировка напряжения дуги;
- В режиме «Точечная сварка» - регулировка времени импульса;
5. Регулятор напряжения 4Т.
- В режиме «MIG/MAG» - регулировка напряжения при заварке кратера
- В режиме «ММА» - регулировка напряжения на сварочной дуге
- В режиме «Точечная сварка» - регулировка времени между импульсами
6. Выход для подключения «+»
7. Кнопка переключения режимов «MIG/MAG» и «ММА»
8. Кнопка переключения режимов «2Т», «4Т» и «Точечная сварка»
9. Кнопка вкл/выкл режима «Продувка»
10. Выход для подключения «-»
11. Выход для подключения Подающего Устройства



TW Dart-350

1. Цифровой индикатор напряжения
2. Цифровой индикатор силы тока
3. Предохранитель блока подачи проволоки (8А)
4. Регулятор динамики дуги (в режимах «MIG/MAG» и «Точечная сварка»)
5. Регулятор силы тока 4Т.
- В режиме «MIG/MAG» и «ММА» - регулировка напряжения дуги;
- В режиме «Точечная сварка» - регулировка времени импульса;
6. Регулятор напряжения 4Т.
- В режиме «MIG/MAG» - регулировка напряжения при заварке кратера
- В режиме «ММА» - регулировка напряжения на сварочной дуге
- В режиме «Точечная сварка» - регулировка времени между импульсами
7. Выход для подключения «+»
8. Кнопка переключения режимов «MIG/MAG» и «ММА»
9. Кнопка переключения режимов «2Т», «4Т» и «Точечная сварка»
10. Кнопка вкл/выкл режима «Продувка»
11. Выход для подключения «-»
12. Выход для подключения Подающего Устройства

СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ TW Dart-500



1. Цифровой индикатор силы тока
2. Цифровой индикатор напряжения
3. Предохранитель питающей сети (2А)
4. Предохранитель блока подачи проволоки (8А)
5. Регулятор напряжения 4Т
6. Регулятор силы тока 4Т
7. Регулятор динамики дуги
8. Выход для подключения «-»
9. Лампа-индикатор сети
10. Лампа-индикатор перегрева
11. Переключатель режимов «2-Т» и «4-Т»
12. Переключатель режимов «Продувка» и «Сварка»
13. Выход для подключения «+»
14. Выход для подключения Подающего Устройства

TW Dart-500

ПОДГОТОВКА ПОЛУАВТОМАТА К РАБОТЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ.

УДАР ТОКОМ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДЕТАЛЯМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ СТАНДАРТНУЮ СИНУСОИДУ С ЭФФЕКТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 380 В И ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

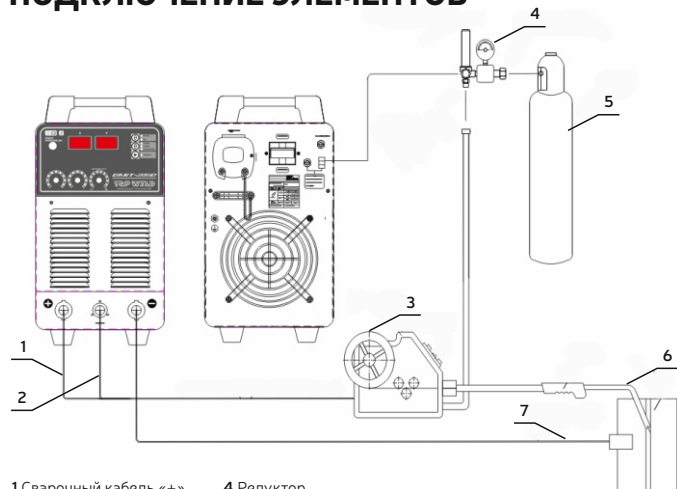

1. Сварочный кабель «+»
2. Кабель управления
3. Подающее устройство

4. Редуктор
5. Газовый баллон
6. Сварочная горелка

7. Кабель заземления «-»



ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1. Подсоедините кабель «земля» к разъёму («-») выхода источника питания
2. Подсоедините сварочный кабель блока подачи проволоки к разъёму («+») выхода источника питания
3. Подсоедините разъемы управления блока подачи проволоки (на задней панели блока подачи проволоки и передней панели источника питания)
4. Подсоедините блок подачи проволоки к регулятору газа
5. Подсоедините кабель подогревателя газа к гнезду питания на задней панели источника питания — если это необходимо
6. Подсоедините источник питания к сети питания, убедитесь, что кабель питания надёжно заземлен
7. Включите выключатель питания

УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

Для обеспечения эффективности процесса сварки убедитесь, что канал подачи проволоки и контактный наконечник соответствуют модели горелки. Канал подачи проволоки должна подходить проволоке по размеру и типу материала. Стальной канал используется для твёрдой проволоки и проволоки из цветных металлов, например, проволоки из углеродистой стали или нержавеющей стали. Канал из тефлона подходит для мягкой проволоки, например, проволоки из алюминия и из алюминиевых сплавов, а также из меди и медных сплавов. Если канал подачи проволоки слишком узкий или слишком свободный, это может создать проблемы при подаче сварочной проволоки. Для того чтобы избежать перегрева горелки применяйте горелку соответствующей мощности.

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ

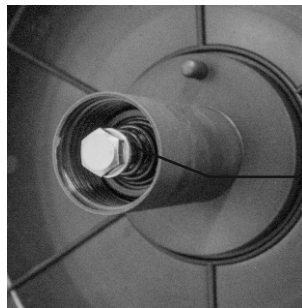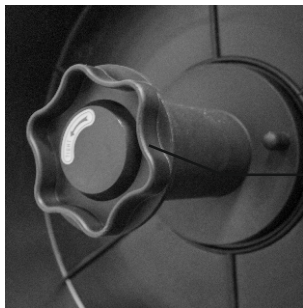

Снимите (открутите) пластиковую гайку-фиксатор (1)

Используйте торцевую головку для поворота винта регулятора тормозного усилия (2).

При настройке подходящего тормозного усилия убедитесь, что проволока не слишком свободно намотана на катушку и ложится ровно. Если установить слишком высокое значение тормозного усилия, то это увеличит нагрузку подачи проволоки. Как правило, чем быстрее подача проволоки, тем больше тормозное усилие.

РАБОТА НА ПОЛУАВТОМАТЕ

Сварщик может выбрать параметры режима сварки из Таблицы 1.

Таблица 1: Параметры режима сварки


СВАРОЧНЫЙ ТОК (А)	НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ (В)	Ø ПРОВОЛОКИ (ММ)
60-80	17-18	0,8-1,0
80-130	18-21	0,8-1,2
130-200	20-24	0,8-1,2
200-250	24-27	0,8-1,2
250-300	26-32	0,8-1,6
350-500	31-39	1,6

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ

Выбор подачи сварочной проволоки и напряжения напрямую влияет на стабильность, качество и эффективность сварки. Для достижения хорошего качества шва необходимо установить оптимальные значения подачи и напряжения. Обычно, параметры сварки задаются в соответствии с диаметром сварочной проволоки, требуемым капельным переносом и желаемым качеством конечного продукта.


Можно руководствоваться ниже приведенными параметрами.

ПАРАМЕТР ДЛЯ СВАРКИ «ВСТЫК»

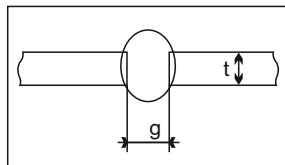


Толщина заготовки t, мм	Зазор, г, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/м	Объем подачи газа, л/мин	Слой
0,8	0	0,8 или 1,0	60~70	16~16,5	50~60	10	1
1,0	0	0,8 или 1,0	75~85	17~17,5	50~60	10	1
1,2	0	0,8 или 1,0	80~90	17~18	50~60	10	1
1,6	0	0,8 или 1,0	95~105	18~19	45~50	10	1
2,0	0~0,5	1,0 или 1,2	110~120	19~19,5	45~50	10	1
2,3	0,5~1,0	1,0 или 1,2	120~130	19,5~20	45~50	10	1
3,2	1,0~1,2	1,0 или 1,2	140~150	20~21	45~50	10~15	1
4,5	1,0~1,5	1,0 или 1,2	170~185	22~23	45~50	15	1
6,0	1,2~1,5	1,2	230~260	24~26	45~50	15	1
9,0	1,2~1,5	1,2	320~340	32~34	45~50	15~20	1

ПАРАМЕТР ДЛЯ СВАРКИ «НИЖНИЙ ТАВР»

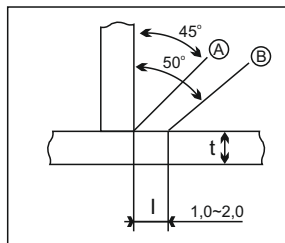


Толщина заготовки t, мм	Катет шва, l, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/м	Объем подачи газа, л/мин	Положение сварки А или В
1,0	2,5~3	0,8 или 1,0	70~80	17~18	45~50	50~60	А
1,2	3~3,5	1,0	85~90	18~19	45~50	50~60	А
1,6	3~3,5	1,0 или 1,2	100~110	18~19,5	45~50	50~60	А
2,0	3~3,5	1,0 или 1,2	115~125	19,5~20	45~50	50~60	А
2,3	3~3,5	1,0 или 1,2	130~140	19,5~21	45~50	50~60	А
3,2	3,5~4	1,0 или 1,2	150~170	21~22	45~50	45~50	А
4,5	4,5~5	1,0 или 1,2	180~200	23~24	45~50	40~45	А
6,0	5~5,5	1,2	230~260	25~27	45~50	40~45	А
9,0	6~7	1,2 или 1,6	270~380	29~35	45~50	40~45	В

ПАРАМЕТР ДЛЯ СВАРКИ УГЛОВЫХ ШВОВ

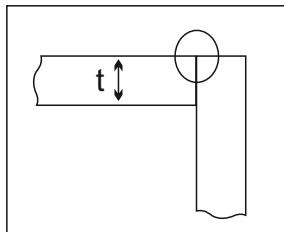

Толщина заготовки t, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/м	Объем подачи газа, л/мин
1,6	0,8 или 1,0	65~75	16~17	40~45	10~15
2,3	0,8 или 1,0	80~100	19~20	40~45	10~15
3,2	1,0 или 1,2	130~150	20~22	35~40	10~15
4,5	1,0 или 1,2	150~180	21~23	30~35	10~15

ПАРАМЕТР ДЛЯ СВАРКИ «ВНАХЛЕСТ»

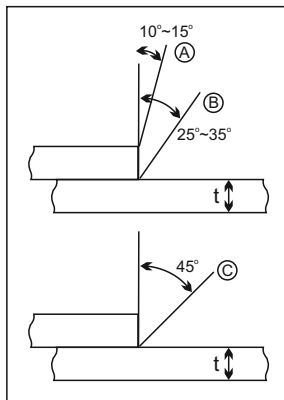

Толщина заготовки t, мм	Положение сварки А, В или С	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/м	Объем подачи газа, л/мин
0,8	А	0,8 или 1,0	60~70	16~17	40~45	10~15
1,2	В	0,8 или 1,0	80~90	18~19	45~50	10~15
1,6	В	0,8 или 1,0	90~100	19~20	45~50	10~15
2,3	С	0,8 или 1,0	100~130	20~21	45~50	10~15
2,3	С	1,0 или 1,2	120~150	20~21	40~45	10~15
3,2	С	1,0 или 1,2	150~180	20~22	35~45	10~15
4,5	С	1,2	200~250	24~26	40~50	10~15

*Данные таблицы и сведения, приведенные выше, являются общепринятыми. Мы настоятельно рекомендуем производить настройку оборудования и подбор материалов только квалифицированным специалистом.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
1	Не горит индикатор питания при включённом выключателе питания	Нет фазы сети питания	Проверьте сеть питания
		Повреждён выключатель питания	Замените выключатель питания*
		Сгорел или неисправен плавкий предохранитель	Замените плавкий предохранитель
		Обрыв кабеля питания	Замените кабель питания*
2	Отключение источника питания сразу после включения	Повреждён выключатель питания	Замените выключатель питания*
		Повреждён силовой модуль IGBT	Замените силовой модуль*
		Повреждён мост трёхфазного выпрямителя	Замените мост*
		Повреждён варистор	Замените варистор*
		Повреждена панель управления источника питания	Замените панель управления*
3	Отключение источника питания во время работы	Источник питания работает с длительной перегрузкой	Прекратите работу на аппарате и дать кулеру охладить аппарат. Во время работы помните о номинальной нагрузке.
		Повреждён выключатель питания	Замените выключатель питания*
4	Сварочный ток не регулируется	Повреждён кабель управления блока подачи проволоки	Замените кабель управления*
		Повреждена панель управления источника питания	Замените панель управления*
		Повреждён массовый провод	Проверьте провод/замените провод
5	Слишком частые короткие импульсы, сильное разбрызгивание/обгорание проволоки	Неправильные параметры режима сварки	Отрегулируйте параметры режима сварки
		Изношен контактный наконечник горелки	Замените контактный наконечник горелки

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
6	При нажатии выключателя горелки подача проволоки в норме, но подача газа блокируется	Повреждена панель управления источника питания	Замените панель управления*
		Повреждён или заблокирован газовый электромагнитный клапан	Отремонтируйте или замените газовый электромагнитный клапан*
		Повреждён кабель управления блока подачи проволоки	Замените кабель управления*
7	В сварном шве образуется газовый пузырь	Утечка газа или подача газа нестабильна	Проверьте газовый шланг и горелку, отрегулируйте подачу газа
		Загрязнена поверхность обрабатываемого изделия	Очистите обрабатываемое изделие
		Закончился газ в баллоне	Проверить/заменить баллон
8	Нестабильность подачи проволоки	Неисправен блок подачи проволоки	Проверьте блок подачи проволоки, при необходимости обратитесь в сервисный центр
		Изношен контактный наконечник горелки	Замените контактный наконечник горелки
		Повреждён или изношен канал подачи проволоки	Замените канал подачи проволоки
		Повреждён или изношен ролик подачи проволоки	Замените ролик подачи проволоки

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
9	Трудности при зажигании дуги	Скорость подачи проволоки выбрана неверно	Настройте скорость подачи проволоки
		Плохой контакт сварочного кабеля	Проверьте и устраните неполадку
10	При нажатии кнопки горелки отсутствует подача проволоки и на дисплее не отображается наличие напряжения	Повреждена кнопка горелки или поврежден кабель управления в шланг-пакете	Замените кнопку горелки Замените сварочную горелку
		Повреждён кабель управления блока подачи проволоки	Замените кабель управления*
		Повреждена панель управления источника питания	Замените кабель управления*
11	Нестабильная дуга, чёрный шов, множественно-разбрызгивание, короткие замыкания	Неправильные параметры режима сварки	Отрегулируйте параметры режима сварки
		Изношен контактный наконечник горелки	Замените контактный наконечник горелки
		Нет подачи защитного газа	Проверить/заменить клапан подачи газа* Проверить/заменить газовый баллон Проверить/заменить шланг Проверить/заменить редуктор
12	Подогреватель газа не нагревается	Повреждён подогреватель газа	
		Повреждён кабель питания подогревателя газа	Замените кабель питания подогревателя газа
		Повреждён тепловой датчик	Отремонтируйте или замените тепловой датчик*
		Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель

* обратитесь в сервисный центр

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обслуживанием и проверкой аппарат должен быть полностью обесточен.

- Регулярно удаляйте пыль сухим сжатым воздухом. Если аппарат работает в местах с сильным загрязнением воздуха, то необходимо осуществлять чистку раз в месяц или чаще, в зависимости от условий работы.
- Давление сжатого воздуха должно быть в разумных пределах, чтобы не повредить элементы аппарата.
- Проверьте внутренние контакты на наличие разболтанности и окисления.
- Если в машину попала вода, то удалите ее, просушите и проверьте изоляцию.
- Через каждые 300 часов работы необходимо производить проверку подающего механизма.
- При больших перерывах в работе храните аппарат в сухом, вентилируемом помещении.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пользователь несет ответственность за то, чтобы монтаж и эксплуатация оборудования для дуговой сварки осуществлялись в соответствии с инструкциями производителя. При возникновении электромагнитных помех пользователь оборудования для дуговой сварки несет ответственность за устранение неполадок при технической поддержке производителя. В некоторых случаях ремонтная операция может быть такой же простой как заземление сварочной цепи, см. примечание. В других случаях может потребоваться создание электромагнитного экрана, ограждающего сварочный источник питания и соответствующие входные фильтры. В любом случае электромагнитные помехи необходимо сократить до такой степени, чтобы они больше не представляли проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сварочная цепь может быть заземлена или не заземлена по соображениям безопасности.

Изменение заземления разрешается проводить только компетентному специалисту, который может определить, увеличат ли данные изменения риск получения травм.

ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Перед установкой оборудования для дуговой сварки пользователь должен оценить возможность возникновения проблем с электромагнитной совместимостью в близлежащей зоне. Следует принять во внимание следующие факторы:

- Наличие питающих кабелей, управляющих кабелей, сигнальных и телефонных кабелей, расположенных над или под оборудованием для дуговой сварки, или прилегающих к нему;
- Наличие радиоприёмников, телевизионных приёмников и передающих устройств;
- Наличие компьютеров и прочих контрольно-измерительных приборов;
- Наличие оборудования, обеспечивающего безопасность, например, предохранителей промышленного оборудования;
- Состояние здоровья людей, находящихся в рабочей зоне, например использование ими кардиостимуляторов и слуховых аппаратов;
- Наличие калибровочного или измерительного оборудования;
- Совместимость с другим оборудованием, находящимся в рабочей зоне, и защищённость данного оборудования. Пользователь должен убедиться, что прочее оборудование в рабочей зоне совместимо со сварочным оборудованием. Возможно, по требуется принять дополнительные меры безопасности;
- Время суток, в которое планируется проводить сварочные или прочие работы.

СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Система электроснабжения

Согласно рекомендациям производителя оборудование для дуговой сварки должно подсоединяться к общей системе электроснабжения.

При возникновении помех может появиться необходимость принять дополнительные меры предосторожности, таких, как защита системы электроснабжения. Следует рассмотреть возможность экранирования установленного сварочного оборудования и кабелей в металлический или аналогичный кожух. Экранирование должно быть непрерывным по всей длине. Экран должен подсоединяться к сварочному источнику питания таким образом, чтобы поддерживался хороший электрический контакт между ним и корпусом сварочного источника питания.

2. Техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки.

Согласно рекомендациям производителя необходимо проводить текущее техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки. В процессе работы оборудования для дуговой сварки все дверцы для обслуживания, эксплуатационные люки и защитные ограждения должны быть закрыты и надёжно закреплены. Нельзя вносить изменения в конструкцию сварочного оборудования, если только такие изменения и настройки не описаны в инструкциях производителя.

3. Сварочные кабели.

Сварочные кабели должны быть минимально возможную длину для снижения потерь. Следите, чтобы они располагались близко друг к другу и как можно ближе к уровню пола.

4. Равномощные соединения.

Следует обратить внимание на присоединение металлических компонентов к сварочной установке, а также на прилегающие металлические компоненты. Присоединение металлических компонентов к обрабатываемому изделию увеличивает опасность поражения электрическим током, если оператор одновременно дотронется до металлических компонентов и электрода. Необходимо обеспечить защиту оператора от соприкосновения с металлическими компонентами.

5. Заземление обрабатываемого изделия.

Если обрабатываемое изделие не заземлено по соображениям безопасности или из-за своего размера и положения, например, если это корпус корабля или металлоконструкция здания, в некоторых, но не во всех случаях заземление обрабатываемого изделия может уменьшить риск электротравм. Необходимо позаботиться о том, чтобы заземление обрабатываемого изделия не стало причиной увеличения риска травмирования рабочих и повреждения другого оборудования. При необходимости заземление обрабатываемого изделия должно быть сделано непосредственным подсоединением к обрабатываемому изделию, но в любом случае руководствуйтесь действующими нормативными документами в области электробезопасности.

6. Экраны и изоляция.

Экраны и изоляция других кабелей и оборудования, расположенного вблизи рабочей зоны, могут уменьшить взаимное влияние. В случаях особого применения можно рассмотреть возможность экранирования всей сварочной установки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РЕМОНТ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ВСЕ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ 220 В - 12 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ 380 В - 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.

Гарантия не распространяется на комплектующие сварочного аппарата.

Гарантия не распространяется на аппараты в случае:

- Повреждений, которые вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению, указанному в инструкции по применению;
- Самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения изменений в конструкцию аппарата;
- Сильного механического, электротехнического, химического воздействия;
- Попадания внутрь аппарата агрессивных и токопроводящих жидкостей, наличие внутри аппарата металлической пыли / стружки.

Может быть отказано в гарантийном ремонте: в случае утраты гарантийного талона или внесения дополнений, исправлений, подчисток, невозможности идентифицировать серийный номер аппарата, печать или дату продажи.

ТАЛОН НА СЕРВИСНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № _____

Дата приема изделия от Потребителя: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/Заводской номер: _____

Выявленные неисправности и недостатки изделия, подлежащего гарантийному ремонту: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Рекомендации: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Номер гарантийного талона: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/заводской номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата приема изделия на ремонт: _____

Комплектация: _____

Данные потребителя:

ФИО: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Подпись Потребителя: _____

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Комплектация: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

М.П.

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Результат послеремонтных испытаний: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

ТАЛОН НА СЕРВИСНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № _____

Дата приема изделия от Потребителя: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/Заводской номер: _____

Выявленные неисправности и недостатки изделия, подлежащего гарантийному ремонту: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Рекомендации: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Номер гарантийного талона: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/заводской номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата приема изделия на ремонт: _____

Комплектация: _____

Данные потребителя:

ФИО: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Подпись Потребителя: _____

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Комплектация: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

М.П.

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Результат послеремонтных испытаний: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

ТАЛОН НА СЕРВИСНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № _____

Дата приема изделия от Потребителя: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/Заводской номер: _____

Выявленные неисправности и недостатки изделия, подлежащего гарантийному ремонту: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Рекомендации: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Номер гарантийного талона: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/заводской номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата приема изделия на ремонт: _____

Комплектация: _____

Данные потребителя:

ФИО: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Подпись Потребителя: _____

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Комплектация: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

М.П.

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Результат послеремонтных испытаний: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

ТАЛОН НА СЕРВИСНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № _____

Дата приема изделия от Потребителя: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/Заводской номер: _____

Выявленные неисправности и недостатки изделия, подлежащего гарантийному ремонту: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Рекомендации: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Номер гарантийного талона: _____

Наименование изделия: _____

Серийный/заводской номер: _____

Срок гарантии: _____

Дата приема изделия на ремонт: _____

Комплектация: _____

Данные потребителя:

ФИО: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Подпись Потребителя: _____

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Комплектация: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

М.П.

..... ЛИНИЯ ОТРЫВА

Предполагаемый дефект: _____

Внешний вид, механические и химические повреждения и т.п.: _____

Результат послеремонтных испытаний: _____

Проведенный ремонт и замена деталей, узлов, комплектующих: _____

Мастер (ФИО; Подпись): _____

Наличие/отсутствие претензий потребителя: _____

Потребитель (ФИО; Подпись): _____

ООО «ТОП ВЕЛД ГРУП»

Главный офис:

адрес: 610014, Кировская область,
г. Киров, ул. Производственная, 29В, помещ. 1

Филиал:

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, д. 19, офис 428/1

тел.: +7 (912) 335-39-25

тел.: +7 (912) 734-89-27

www.top-weld.com