


Артикул	Инструкция по установке: ЗК и крепёж подходит для MAZDA CX-30 (19->) 2,0 бен. АТ
NLZ.33.26.030	

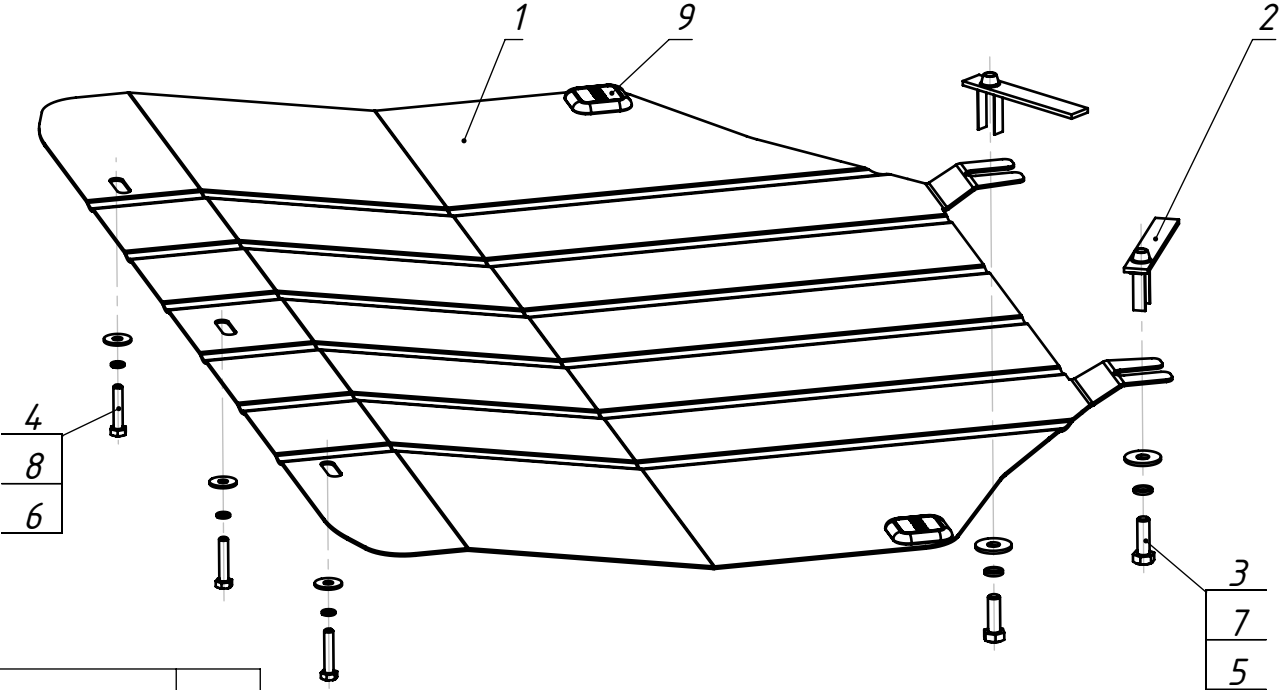

Поз.	Наименование	Кол.
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
4	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	3
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	3
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
9	Демпфер	2

- Порядок установки:
1. Демонтируйте штатный пыльник.
 2. Установите закладные планки (поз.2) соосно отверстиям в заднем подрамнике автомобиля.
 3. Наживите в закладные планки (поз.2) болты (поз.3) с шайбами (поз.7,5).
 4. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.3).
 5. Проверните защиту картера (поз.1) к подрадиаторной балке автомобиля болтами (поз.4) с шайбами (поз.8,6) в штатные резьбовые отверстия.
 6. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП