

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____


GIGANT

EAC

Инструкция
по эксплуатации

Маска сварочная хамелеон

G-110506, G-110507, G-110508, G-110509,
G-110510, G-110511, G-110512, G-110513

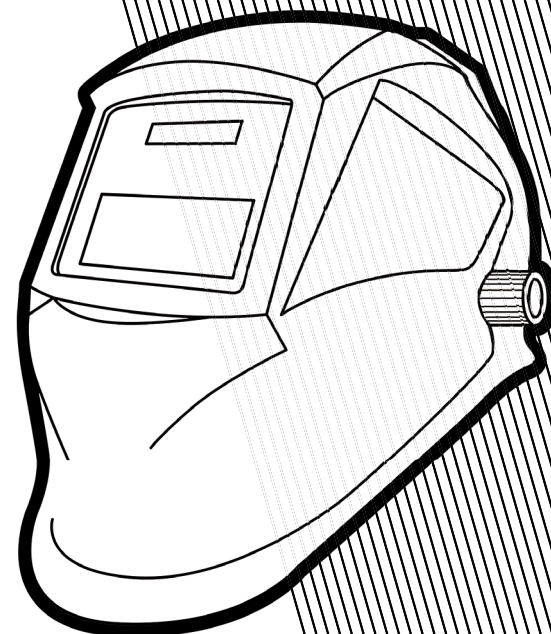

Общие сведения об изделии

Щиток сварщика является средством защиты нового поколения. Оснащен жидкокристаллическим светофильтром, оптическим электронным контроллером, солнечной батареей. Щиток можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и стружки.

Автоматический сварочный щиток обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, даже когда фильтр прозрачный. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойчивых полимерных материалов.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизирует нагрузку на шею и не вызывает усталости при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого материала. Защитное стекло сферической формы благодаря герметичной прокладке надежно защищает от проникновения сварочной аэрозоли.

Функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно и точная цветопередача обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и показаний аппарата. Красные цифры показаний на ЖКД сварочных аппаратов хорошо видны, и нет необходимости снимать маску.

Модель маски	G-110506	G-110507	G-110508	G-110509	G-110510	G-110511	G-110512	G-110513
Размер картриджа, мм	110 x 90 x 9	110 x 90 x 9	110 x 90 x 9	110 x 90 x 9	110 x 90 x 9	110x90x9	113x114x10	113x114x10
Смотровое окно, мм	90x35	90x35	93x43	93x43	93x53	97x50	107x68	100x105
Оптический класс	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/2	1/1/2	1/1/2	1/1/1	1/1/1/1
Количество сенсоров	2	2	2	2	2	2	4	4
Степень затемнения, DIN	3 / 11	4 / 9 – 13	4 / 9 – 13	4/9-13	4/9-13	4/5-8/9-13	4/5-8/9-13	4/5-8/9-13
Режим шлифования	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Чувствительность	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Скорость затемнения, с	<1/15000	<1/15000	<1/25000	<1/25000	<1/25000	<1/25000	<1/25000	<1/25000
Тип батарей	CR2450 (Li-ion)							
Источник питания	Солнечная батарея + 1 сменная батарея			Солнечная батарея + 2 сменных батарей	Солнечная батарея + 1 сменная батарея	Солнечная батарея + 1 сменная батарея	Солнечная батарея + 1 сменная батарея	Солнечная батарея + 1 сменная батарея
Индикатор заряда батареи	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Функция самотестирования	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочие температуры, °C	от - 10 до + 60							
Материал	Ударопрочный термостойкий полипропилен							

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
A	Корпус маски сварщика (щиток)	1	E1	Винт-регулятор ширины оголовья	1
B	Внешний регулятор	1	E2	Болт	2
B	Фиксирующая рамка	1	E3	Зубчатая шайба с рычагом регулировки наклона	2
Г	Внешнее поликарбонатное защитное стекло	1	E4	Внутренняя шайба	2
д	Светофильтр (картридж)	1	E5	Наружная шайба	2
E	Оголовье с уплотнительной накладкой	1	E6	Винт-фиксатор (барашек)	2


Подготовка к работе

Снимите защитные плёнки с светофильтра (Д) и с обеих сторон внешнего защитного стекла (Г).

Проверьте готовность светофильтра к работе, это можно сделать, включив лампу вблизи светофильтра. Если светофильтр затемнился - значит, маска включена и готова к работе.

Проверьте состояние защитного стекла и убедитесь, что оно чистое, так же убедитесь, что отсутствуют загрязнения на передней части светофильтра, особенно в области датчиков.

Отрегулируйте положение головного крепления и выберите правильную степень затемнения.

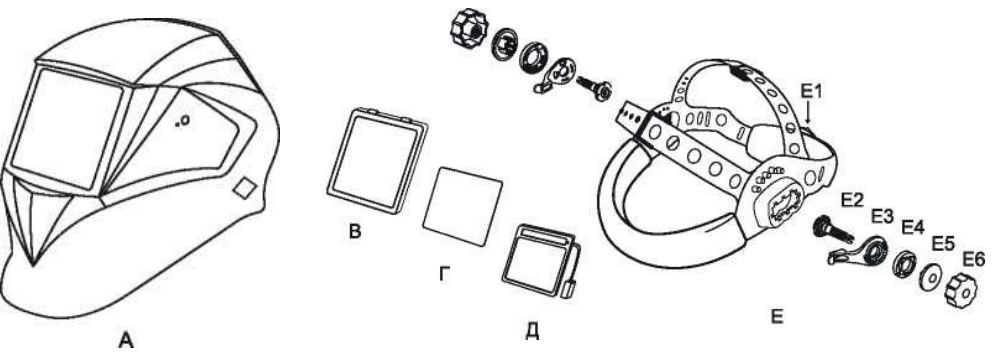

Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра подходит для вашей работы.

Щиток и стекла не предназначены для газовой и лазерной сварки, а также других видов сварки и резки, не относящихся к дуговой.

Щиток предназначен для защиты от искр, брызг и вредных излучений при нормальном режиме сварки. Проверяйте щиток на предмет светонепроницаемости перед использованием.

Протирайте поверхности светофильтра мягкой тканью. Не используйте растворитель.

Перед каждым использованием проверяйте щиток на предмет повреждений. Любые поцарапанные, треснувшие или иным образом поврежденные детали следует немедленно заменить.

Никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность. Никогда не открывайте светофильтр.

Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции.

Не погружайте светофильтр в воду.

Используйте маску только при температурах от -10 °C до +60 °C.

Температура хранения от -20 °C до +70 °C. Храните маску и фильтр в сухом, прохладном и темном месте. Предохраняйте фильтр от контакта с жидкостью и грязью.

Чтобы продлить срок эксплуатации батарей, переключайте светофильтр в режим шлифовки после использования.

К работе со сварочными щитками допускаются лица не моложе 18 лет.

Правообладатель
ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1
пом. 3, 8-800-550-37-70

Производитель
ООО «ПРОМТОРГ», 188307, Ленинградская область, мр-н Гатчинский, г. п. Гатчинское
г. Гатчина, ул. Жемчужина, зд. 2, стр. 5, офис 1.