

Инструкция по установке

Mitsubishi L200

(2024-)

 
Арт.: F.4017.002

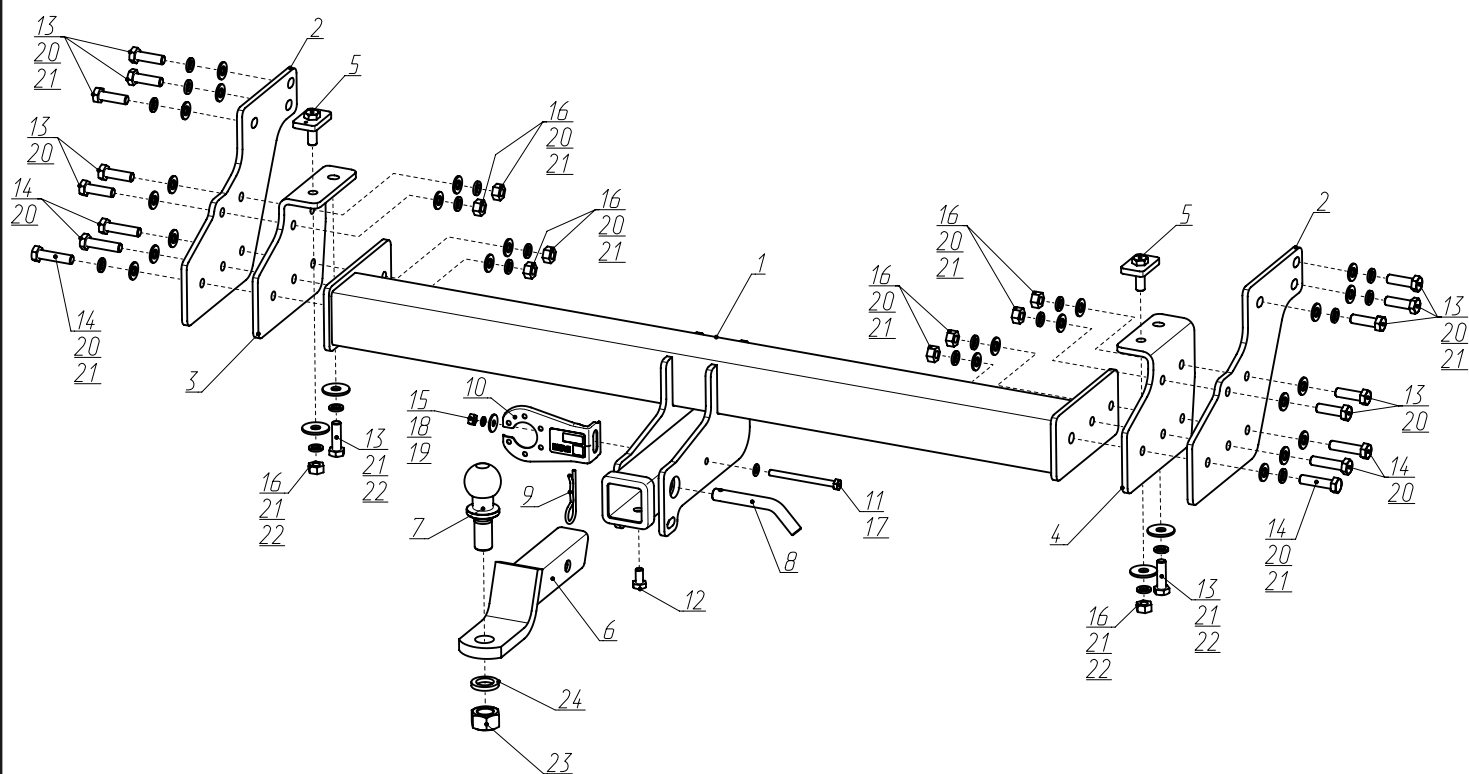


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип шара - «Е»

 
$D (kN) = \frac{MAX\ kg \times MAX\ kg}{1000} \times 0,00981$	3500 kg	120 kg	D = 16,2 kN
Mitsubishi L200 (2024-)			

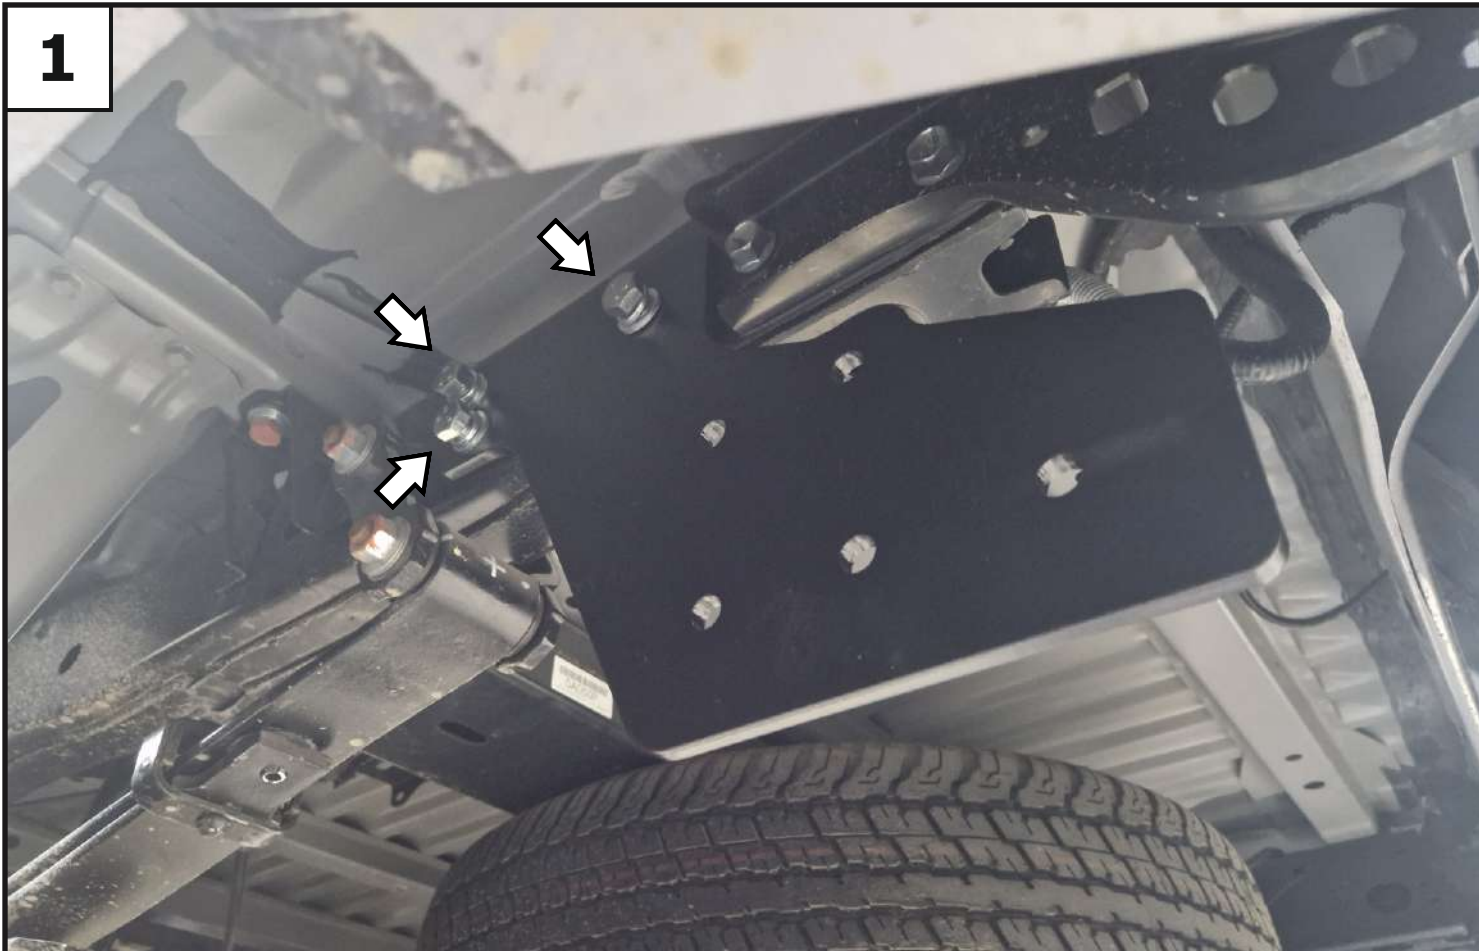
Используемый инструмент:

		S - 13; S - 17; S - 19.		Wrench	S - 13; S - 19; S - 36.
---	---	-------------------------------	---	--------	-------------------------------



1	x1	Балка	
2	x2	Кронштейн	
3	x1	Кронштейн усиливающий	
4	x1	Кронштейн усиливающий	
5	x2	Закладная M12x1,25	
6	x1	Переходник	
7	x1	Шар	
8	x1	Штифт	
9	x1	Шплинт	
10	x1	Кронштейн под розетку	
11	x1	M8x100	
12	x1	M10x20	
13	x12	M12x1,25x40	
14	x6	M12x1,25x50	
15	x1	M8	
16	x10	M12x1,25	
17	x1	Ø 8	
18	x1	Ø 8 пруж.	
19	x1	Ø 8 увел.	

20	x24	Ø 12	
21	x20	Ø 12 пруж.	
22	x4	Ø 12 увел.	
23	x1	M24	
24	x1	Ø 24 пруж.	

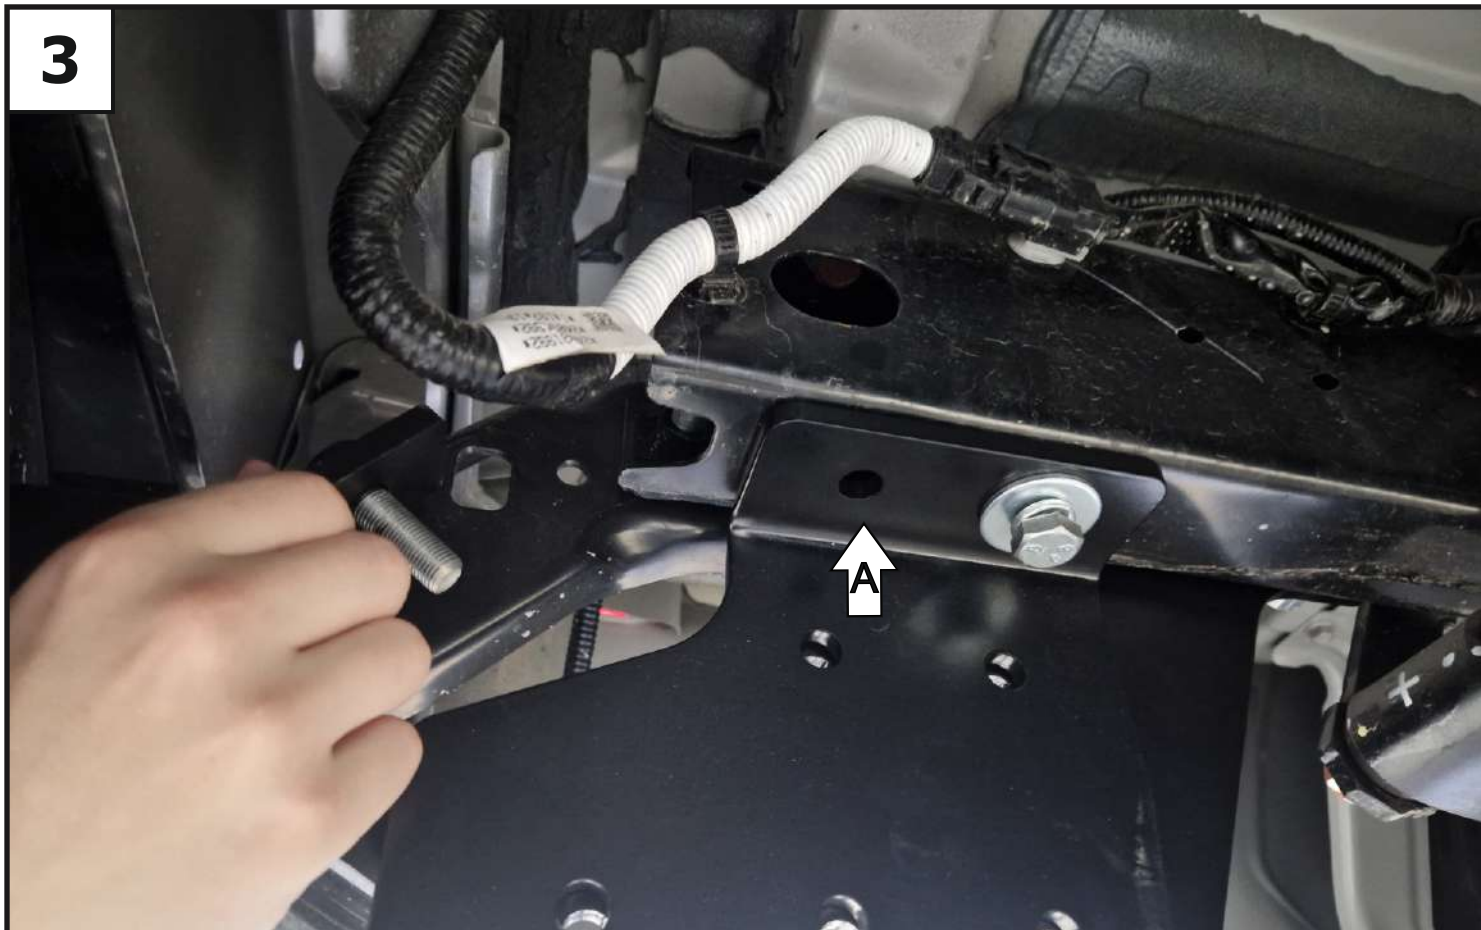
1

Установить кронштейны (2) на раму автомобиля, закрепив их в штатные резьбовые отверстия с помощью болтов М12х1,25х40 (13), шайб 12 пруж. (21) и шайб 12 (20).

2

Установить кронштейн усиливающий (3) на раму автомобиля, закрепив его в штатное резьбовое отверстие с помощью болта М12х1,25х40 (13), шайбы 12 пруж. (21) и шайбы 12 увел. (22). С другой стороны аналогично.

3



В лонжерон рамы установить закладную М12х1,25 (5), обеспечив выход резьбовой шпильки из отверстия А кронштейна (3) и закрепить с помощью гайки М12х1,25 (16), шайбы 12 пруж. (21) и шайбы 12 увел. (22). С другой стороны аналогично.

4



Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х50 (14), гаек М12х1,25 (16), шайб 12 (20), шайб 12 пруж. (21).

5



Дополнительно стянуть кронштейн (2) и кронштейн усиливающий (3) с помощью болтов М12х1,25х40 (13), гаек М12х1,25 (16), шайб 12 (20) и шайб 12 пруж. (21). С другой стороны аналогично.

6



Затянуть все резьбовые соединения: Сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны к раме. Моменты затяжки: М12=81 Нм.

7



Установить кронштейн под розетку (10) с помощью болта М8х100 (11), шайбы 8 (17), шайбы 8 пруж. (18), шайбы 8 увел. (19) и гайки М8 (15). Момент затяжки: М8=25 Нм.

8



Установить переходник (6), закрепив с помощью штифта (8) и шплинта (9). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (12) - фиксацию использовать без нагрузки. Установить на переходник шар (7), закрепив гайкой М24 (23) с шайбой 24 пруж. (24). Момент затяжки: М24=95 Нм.