



ELEMENT 75

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

**и станок для нарезания резьбы
с поворотным основанием**

**Модель ELEMENT 75/1 SBT,
ELEMENT 75/3 SBT**

Настоящий станок (серийный номер _____) прошёл сертификацию CE

Другая продукция компании Rotabroach:

- Кольцевые сверла по металлу из быстрорежущей стали;
- Кольцевые сверла по металлу с универсальным хвостовиком Nitto/Weldon;
- Кольцевые сверла по металлу с напаянными твёрдосплавными пластинами;
- Высокопрочные спиральные сверла по металлу из быстрорежущей стали;
- Аксессуары и приспособления для магнитных станков.


Благодарим Вас за выбор нашей продукции.



Содержание

1) <u>Назначение</u>	5
2) <u>Общие правила безопасности</u>	5
3) <u>Условные обозначения</u>	5
4) <u>Технические характеристики</u>	6
5) <u>Меры по обеспечению безопасности</u>	7
6) <u>Правила эксплуатации</u>	8
7) <u>Панель управления</u>	9
8) <u>Нарезание резьбы</u>	10
9) <u>Функция поворотного основания</u>	11
10) <u>Переключение скоростей</u>	12
11) <u>Чувствительность магнита</u>	12
12) <u>Выбор удлинителя</u>	13
13) <u>Установка свёрл</u>	13
14) <u>Снятие и установка ручки подачи сверла</u>	13
15) <u>Устранение проблем при сверлении отверстий</u>	14
16) <u>Монтажная схема соединений</u>	15
17) <u>Изображение станка в разобранном виде</u>	16-18
18) <u>Изображение двигателя и редуктора в разобранном виде</u>	19-21
19) <u>Панель управления в разобранном виде и список деталей</u>	22
20) <u>Комплект трубных переходников RD2311</u>	23
21) <u>Установка быстрозажимного патрона</u>	23
22) <u>Советы по содержанию станка в рабочем состоянии</u>	24-25
23) <u>Поиск и устранение неисправностей</u>	26
24) <u>Выбор сверла и скорость вращения</u>	27-28
25) <u>Гарантийный талон</u>	29
26) <u>Ремонтная ведомость</u>	30

№	Артикул	Список деталей, поставляемых в комплекте с магнитным сверлильным станком
59	RDD4126	Сверлильный быстрозажимной патрон 16 мм (с ключом)
60	CA130	Переходник с Конуса Морзе 3 на Weldon 19 (с подачей СОЖ) в комплекте с шестигранным ключом 6мм
61	RDA3105	Защитные очки
62	RDD4128	Переходник с Конуса Морзе 3 на сверлильный быстрозажимной патрон 16 мм
63	RDC4086	Клин
64	RDC4083	Страховочный трос
65	RD4152	Шестигранный ключ 3 мм
66	RDC4082	Стационарное кольцо
67	RDD4132	Сменные угольные щётки
68	RA3120	Пилот (Направляющий штифт)

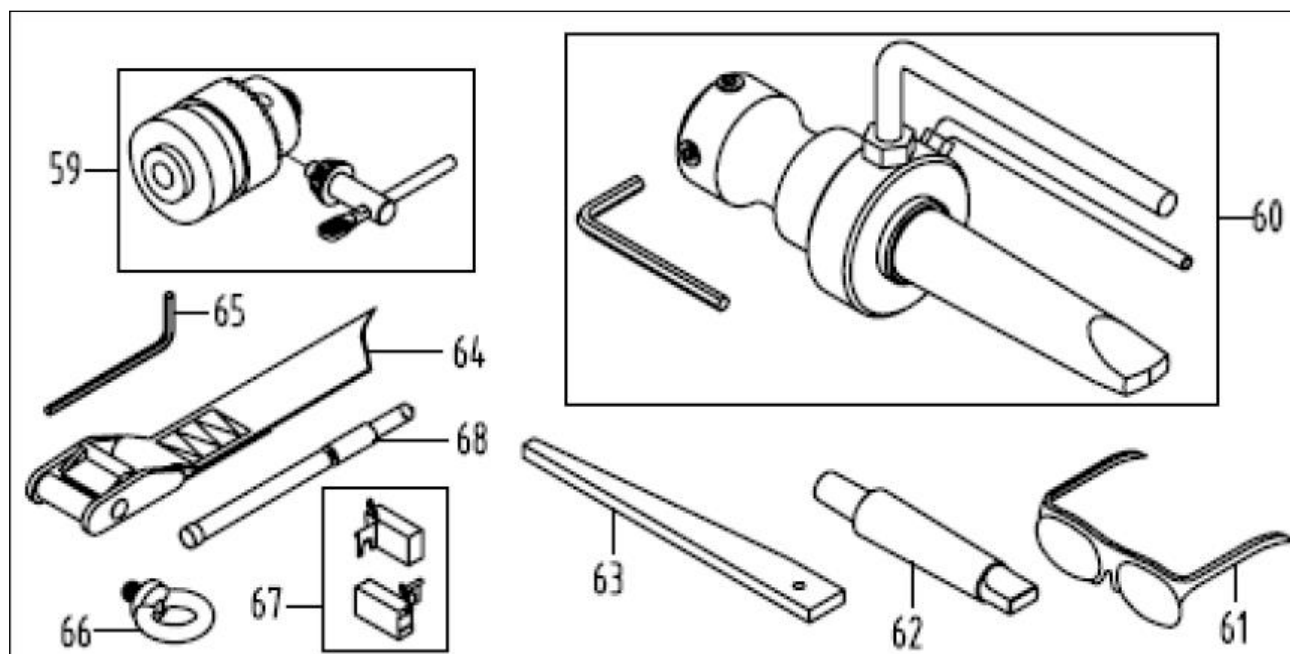

1) НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитный электрический сверлильный станок предназначен для сверления сквозных отверстий в черных металлах. Магнитное основание используется для удержания магнитного сверлильного станка во время сверления, что способствует большей эффективности и точности, в сравнении с обычными ручными сверлильными станками. Сверлильный станок предназначен для использования на производстве, в строительстве, на железной дороге, в нефтехимической промышленности и в других сферах, где может потребоваться сверление черных металлов. Компания Rotabroach не несёт никаких гарантийных обязательств в случае не целевого использования магнитного сверлильного станка.

2) ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работе с электрическим оборудованием соблюдайте базовые меры предосторожности для снижения риска возгорания, удара электрическим током или получения физических увечий.

При выполнении настройки, ремонта или проведении технического обслуживания вначале отключите устройство от электропитания.

Следуйте инструкциям при смазке и замене деталей.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполнять только авторизованные службы компании Rotabroach.

3) УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



1. При возникновении вопросов, связанных с работой оборудования, обращайтесь к руководству пользователя.
2. Утилизируйте станок и электрические детали надлежащим образом.
3. Во время работы используйте защитные очки.
4. Во время работы используйте средства для защиты органов слуха.

4) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность сверления отверстий в углеродистой стали (Сталь 3) - диаметр 75мм на глубину 75мм
Шпиндель — Конус Морзе 3

Двигатель				
Напряжение (В) (перем. тока)	110 В 50-60 Гц		230 В, 50-60 Гц	
Нормальная полная нагрузка	18.0 А	1800 Вт	8.6 А	1800 Вт
Электромагнит	0.97 А	102 Вт	0.52 А	111 Вт
Площадь магнитного основания	Длина 200мм Ширина 114мм			
Сила удержания магнита при 20°C (минимальная толщина стальной пластины 25 мм) Использование на любых материалах толщиной менее 25 мм приведет к существенному снижению эффективности магнита. Если это невозможно, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте альтернативный безопасный метод удерживания станка.	18 500 Н			
Общая нормальная полная нагрузка (магнит + двигатель)	1 902 Вт		1 911 Вт	
Общие размеры				
Высота (максимальная)	723 мм			
Высота (минимальная без переходника Конус Морзе 3 - Weldon 19)	483 мм			
Высота (минимальная с установленным переходником Конус Морзе 3 - Weldon 19)	538 мм			
Ход шпинделя с переходником Конус Морзе 3 - Weldon 19	185 мм			
Ход шпинделя без переходника Конус Морзе 3 - Weldon 19	240 мм			
Ширина (включая ручной маховик)	214 мм			
Общая длина (включая защитные приспособления)	375 мм			
Вес-нетто	23,1кг		22,8кг	
	Element 75/1T		Element 75/3T	
Максимальная магнитуда вибрации	3.762 м/с²		3.737 м/с²	
Средний уровень шума на уровне ушей оператора во время работы станка.	LPA макс. 88,0 дБ (А)		LPA макс. 87,0 дБ (А)	
	LWA макс. 101,0 дБ (А)		LWA макс. 100,0 дБ (А)	

При эксплуатации станка используйте средства защиты органов слуха и зрения, а также защитные перчатки.
Данные станки разработаны и произведены в Великобритании с использованием деталей, изготовленных в разных странах. Продукция соответствует требованиям ЕС.

Подходит только для однофазного питания переменного тока 50-60 Гц

НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА

**Запрещается использовать магнитный сверлильный станок одновременно с выполнением дуговой сварки на той же стальной конструкции.
Постоянный ток заземляется через магнит, что может привести к непоправимому повреждению сверлильного станка.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНО!

**Внимание: В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО МОДИФИКАЦИЙ
В НАСТОЯЩИЙ СТАНОК ГАРАНТИЯ НА НЕГО ПЕРЕСТАЁТ ДЕЙСТВОВАТЬ.**

5) МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.



Ознакомитесь перед началом работы:

- При работе с электрическим оборудованием соблюдайте основные меры предосторожности для снижения риска возгорания, удара электрическим током или получения физических увечий.
- Перед тем как подключить станок к сети, убедитесь, что кнопка включения магнита находится в положении ВЫКЛ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать станок в условиях повышенной влажности и сырости. В противном случае возможно причинение увечий оператору станка.
- Не используйте станок рядом с горючими жидкостями, газам и в условиях опасной окружающей среды. В противном случае возможно причинение увечий оператору станка.
- ПЕРЕД включением станка осмотрите все шнуры питания (включая удлинители). Не используйте их при наличии повреждений.
- Используйте только те удлинители, которые подходят для условий работы на площадке.
- ПЕРЕД началом сверления ВСЕГДА проверяйте работу всех систем, выключателей, магнитов и прочих элементов.
- ДО начала сверления станок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зафиксирован относительно другого оборудования (при помощи страховочного троса RDC4082 или других средств), чтобы снизить вероятность перемещения магнита и его отсоединения от рабочей заготовки. В противном случае возможно причинение увечий оператору станка.
- При эксплуатации станка ВСЕГДА используйте утверждённые средства защиты для глаз и органов слуха.
- Отсоедините станок от источника питания при замене свёрл или при проведении работ на станке.
- Сверла и мелкая металлическая стружка очень острые, ВСЕГДА обеспечивайте достаточную защиту для рук при замене свёрл или удалении мелкой металлической стружки.
- Перед эксплуатацией станка ВСЕГДА проверяйте прочность затяжки винтов, которые удерживают сверло.
- Регулярно очищайте рабочее место и станок от мелкой металлической стружки и грязи, уделяя особое внимание нижней части магнитного основания.
- Перед запуском станка ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите галстук, кольца, часы и любые висячие украшения, которые могут быть накручены на вращающиеся детали.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО убирайте длинные волосы в пучок перед запуском станка.
- Если сверло "заклинит" в заготовке, сразу же отключите двигатель, чтобы не допустить причинения физической травмы. Отключите источник питания и поверните зажимной патрон вперёд-назад. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДОСТАТЬ СВЕРЛО ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Используйте защитные перчатки, чтобы извлечь сверло.
- В случае падения станка, ПРЕЖДЕ чем просверлить следующее отверстие, ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала осмотрите станок на предмет наличия следов повреждений и убедитесь в том, что станок работает должным образом.
- Периодически проводите осмотр станка на наличие повреждений и плохо закреплённых деталей.
- При использовании станка в перевёрнутом положении ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что используется лишь минимальное количество смазочно-охлаждающей жидкости, и предпримите меры предосторожности, чтобы жидкость не могла попасть в двигатель.
- ВСЕГДА опускайте защитный кожух перед запуском станка. В противном случае возможно причинение увечий оператору станка.
- По завершении работы из сверла нужно вынуть керн от рабочей заготовки.
- В ЛЮБЫХ СЛУЧАЯХ, когда станок не используется, он должен храниться в безопасном и надёжном месте.
- Работы по ремонту оборудования ВСЕГДА должны выполнять только авторизованные сервисные центры компании ROTABROACH™.

6) ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Следите за тем, чтобы внутри сверла не было мелкой металлической стружки. При наличии стружки глубина работы сверла будет ограничена.
- Следите за тем, чтобы в бачке для СОЖ всегда было достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости для завершения необходимой операции. При отсутствии достаточного количества жидкости долейте её.
- Время от времени регулируйте распределитель для правильного дозирования смазочно-охлаждающей жидкости.
- Для запуска станка следуйте инструкциям на пульте управления. Станок Element оснащён системой двойной защиты двигателя, чтобы обеспечить полную безопасность и длительный срок службы двигателя. Система защиты CutSmart (находится на панели управления) даёт оператору ясное и наглядное указание крутящего момента, приложенного к двигателю, если это значение будет превышено, то двигатель автоматически выключится. Для повторного запуска станка, оператору нужно просто нажать кнопку Пуск один раз. Если сработала вторая система защиты, то оператору нужно нажать кнопку Пуск два раза.
- ВСЕГДА отключайте двигатель нажатием КРАСНОЙ кнопки остановки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать двигатель путём перевода выключателя магнита в нулевое положение.
- В начале сверления, до того, как сверло войдёт в рабочую поверхность, не применяйте чрезмерного давления. После этого для нагрузки двигателя можно существенно повысить давление. Избыточное давление является нежелательным; данное давление не приводит к повышению скорости проникновения сверла и может привести к тому, что устройство защиты от перегрузки отключит двигатель (двигатель можно будет запустить снова при помощи кнопки пуска двигателя), а также может привести к перегреву и неожиданному выбросу вырубке из рабочей заготовки.
- Перед началом сверления следующего отверстия сначала удалите керн от предыдущего отверстия.
- Если керн застрял в сверле, переместите станок на плоскую поверхность, включите магнит и осторожно опускайте сверло до момента контакта с поверхностью. Как правило, это приводит к выпрямлению керна, и он легко выйдет из сверла.
- Время от времени наносите небольшое количество лёгкого смазочного масла на направляющую и опорный подшипник зажимного патрона.
- Ненадлежащая фиксация, ненадлежащее крепление направляющей или износ подшипника в опорной консоли зажимного патрона обычно приводит к поломке сверла.
- Используйте только рекомендованные смазочно-охлаждающей жидкости. Компания ROTABROACH разработала специальную формулу жидкости, чтобы увеличить срок работы свёрл.

7) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


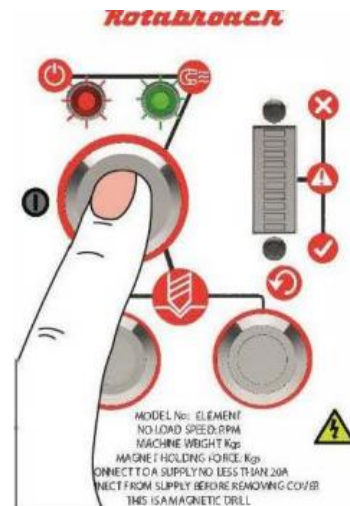
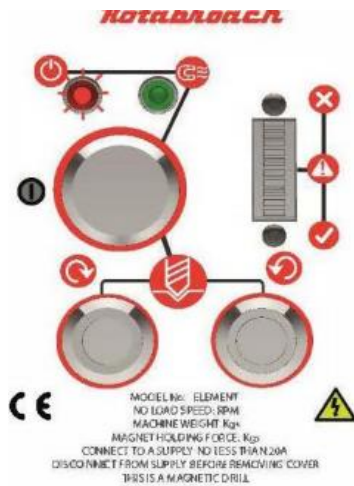


1. Включение электропитания

При подключении электропитания загорается КРАСНЫЙ светодиод.

2. Включение магнита

Для ВКЛ/ВЫКЛ магнита — нажмите на большую кнопку. В зависимости от достаточности или недостаточности толщины металла загорится ЗЕЛЁНЫЙ или КРАСНЫЙ светодиод.

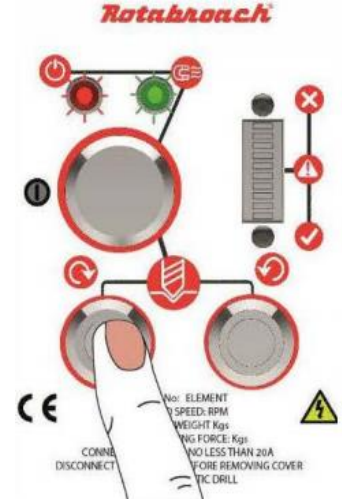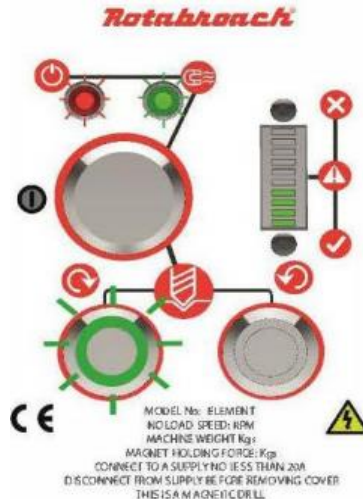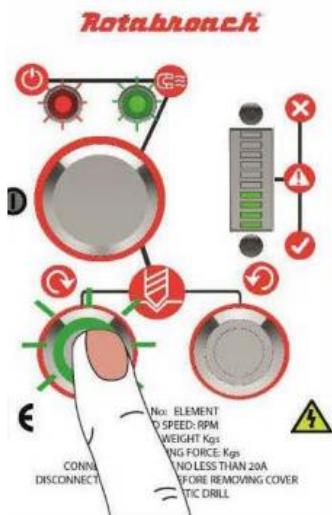

3. Запуск двигателя

Для запуска двигателя нажмите на ЗЕЛЁНУЮ кнопку.

4. Сверление

Подробное описание работы визуального индикатора CutSmart см.ниже

5. Выключение двигателя

Для выключения двигателя нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Двигатель выключится, а магнит останется включённым. ЗЕЛЕНАЯ лампочка погаснет.

Для повторного запуска двигателя вернитесь к шагу 3.





CutSmart – это новая функция от компании **Rotabroach**. Она предназначена для того, чтобы вы смогли получить максимум от своего станка. Данная функция реализована в виде визуального индикатора. Визуальный индикатор используется для отображения того, что сверлильный станок работает в соответствии с надлежащими техническими условиями.

Зеленая зона: вы все делаете правильно. Старайтесь оставаться в зелёной зоне для оптимального качества сверления и сохранения высокой производительности станка.

Желтая зона: такой режим работы приводит к более интенсивному износу станка, а сверло может в итоге сломаться. Давление на сверло повышено, снизьте его для возврата в зелёную зону.

Красная зона: Перегрузка. Немедленно уменьшите давление на сверло, иначе двигатель будет аварийно отключён, при этом включить его снова вы сможете только приблизительно через 5 секунд. Данная функция обеспечивает дополнительную защиту для вас лично, а также защиту оборудования от повреждений.

8) НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

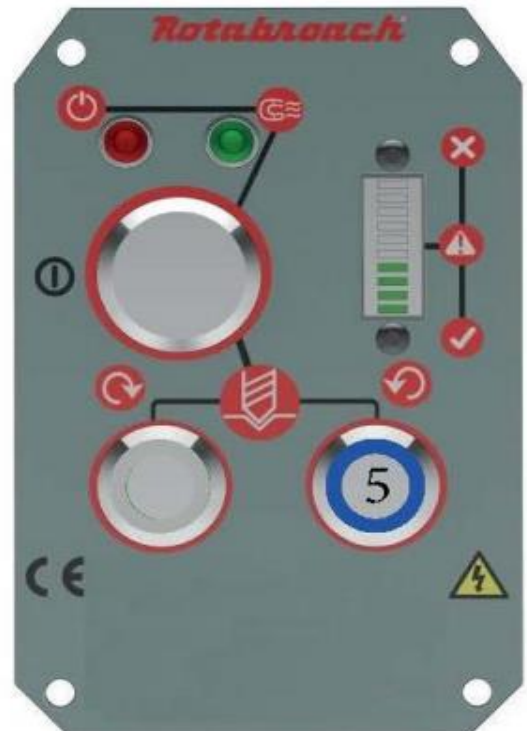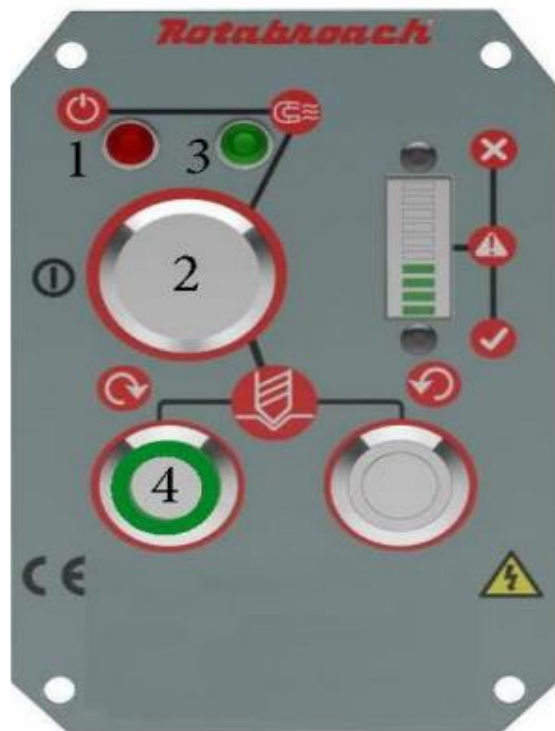

1. Убедитесь, что станок подключён к электросети. Загорится красный светодиод (1).
2. Нажмите на кнопку включения магнита (2). Светодиод загорится ЗЕЛЕНЫМ, либо КРАСНЫМ цветом (3) в зависимости от толщины стали и силы магнитного сцепления. Горение ЗЕЛЕННОГО светодиода означает, что оптимальное магнитное сцепление достигнуто. Можно начинать сверление.
Предупреждение: Если горит КРАСНЫЙ светодиод магнита - это означает, что оптимальная сила сцепления не достигнута. При этом сверление всё же возможно.
3. Чтобы задать необходимую скорость используйте регулятор скорости. Он находится наверху кожуха двигателя. Всегда используйте рекомендуемые скорости сверления в зависимости от диаметра сверла.
4. Включите вращение двигателя в прямом направлении (4).
5. Просверлите отверстие нужного для нарезания резьбы диаметра.
6. Не отключая магнит, замените в шпинделе сверло на метчик для нарезки резьбы.
7. Установите необходимую для нарезания резьбы скорость вращения шпинделя.
8. Запустите сверлильный шпиндель в прямом направлении (4) и направьте метчик в отверстие, пока он не начнёт нарезать резьбы. После того как метчик начнёт нарезать резьбу, требуется только небольшое давление на ручку подачи.
9. После того, как метчик нарежет резьбу в отверстии сверление должно быть немедленно остановлено (4).
10. Переключите ход вращения двигателя в обратное (реверсивное) направление (5) и метчик выйдет из резьбового отверстия. При этом для безопасного извлечения метчика установите минимальную скорость вращения шпинделя.

9) ФУНКЦИЯ ПОВОРОТНОГО ОСНОВАНИЯ

Данный станок оснащен поворотным основанием, которое помогает регулировать положение станка при включенном магните.

Используя RDD4153 – шестигранный гаечный ключ 10 мм, поверните вращающийся шпиндель RDD4149 против часовой стрелки.

Теперь можно осуществить продольное смещение на 20мм, а так же угловое смещение на 30 градусов относительно оси.

Когда будет установлено нужное положение, зафиксируйте станок при помощи поворота шпинделя RDD4153 9 по часовой стрелке.






RDD4153 10 мм шестигранный
ключ вставляется в шпиндель
RDD4159: поворот по часовой
стрелке для закрепления, против
часовой – для ослабления.

10) ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ

Магнитный станок Element 75 оснащён 2-х скоростным приводным механизмом.

Он предназначен для снижения скорости при сверлении свёрлами большого диаметра.

Положение регулятора скоростей	Скорости сверления	Скорости сверления
	Уровень 1	Уровень 6
Λ	200 оборотов в минуту	500 оборотов в минуту
V	70 оборотов в минуту	180 оборотов в минуту

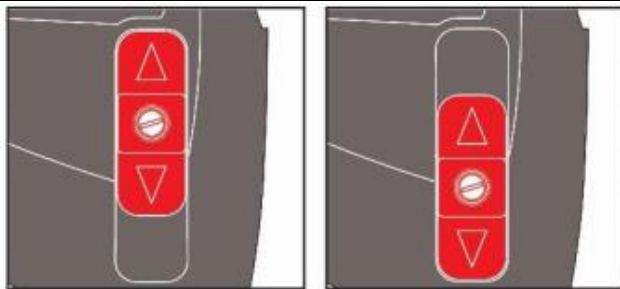


10) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАГНИТА

При необходимости, установите под магнит и рабочую заготовку материал-заменитель для создания нужной толщины материала.

Этот совет актуален для работ с черным металлом толщиной от 12 мм и более.

Повреждение магнитного основания негативно отразится на его удерживающей силе.

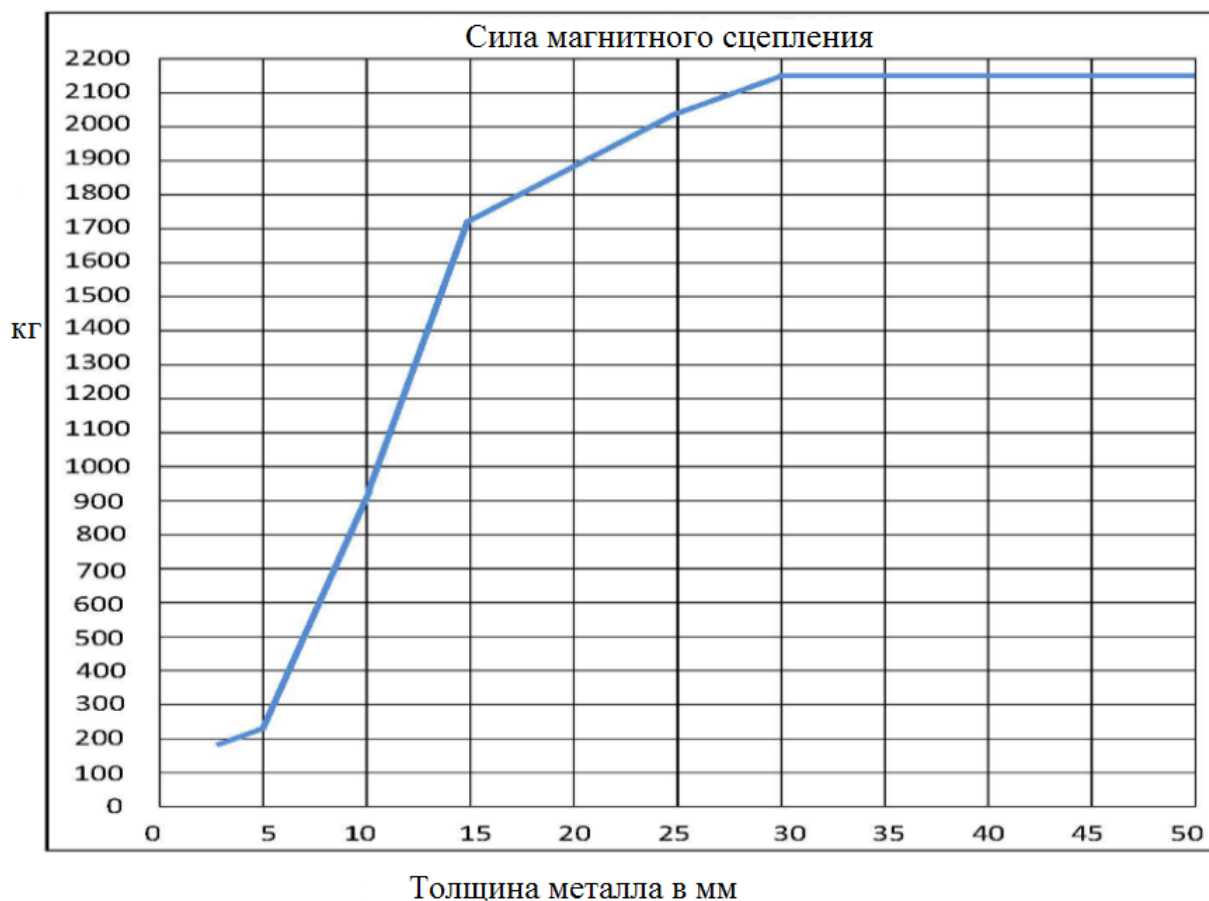

11) ВЫБОР УДЛИНИТЕЛЯ

Станки оснащаются на заводе трёхжильным кабелем (НАПРЯЖЕНИЕ, НЕЙТРАЛЬ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ) с сечением провода 1,5 мм², длиной 3 метра.

При необходимости подключения станка к сети питания через удлинитель обязательно используйте кабель соответствующей ёмкости.

Невыполнение этого требования может привести к снижению силы магнитного притяжения и мощности двигателя.

Если предположить, что используется источник переменного тока соответствующего напряжения, мы рекомендуем не превышать следующую длину удлинительных кабелей

Для источника питания 110 В: 3-х жильный провод х 1,5 мм² — длина 3,5 метра

Для источника питания 230 В: 3-х жильный провод х 1,5 мм² — длина 26 метров

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ СВЕРЛА ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ СТАНОК ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

12) УСТАНОВКА СВЕРЛА

Станок предназначен для работы со сверлами с диаметром основания 19,05 мм (3/4") и 31,75 мм (1 1/4") с хвостовиком Weldon. Выполните следующие действия для установки сверла:



- Убедитесь, что станок находится в вертикальном положении. Плотно вставьте Переходник с Конуса Морзе 3 на Weldon 19 (CA130) в шпиндель станка (RDD4022)
- Возьмите соответствующий сверлу пилот (направляющий штифт) и вставьте его в отверстие хвостовика сверла.
- Вставьте хвостовик сверла в канал Переходника на Weldon 19. Убедитесь, что две грани хвостовика находятся перед двумя зажимными винтами.
- Плотно затяните оба винта с помощью шестигранного ключа

13) СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЫСТРОСЪЁМНОЙ РУЧКИ ПОДАЧИ СВЕРЛА

Быстроразъемная ручка подачи сверла позволяет оператору устанавливать её на правую и левую сторону станка.

Для снятия ворота:


1. Нажмите центральную кнопку на втулке подачи сверла.
2. При нажатой кнопке снимите ворот с основания, потянув ручку ворота от станка.
3. Чтобы присоединить ворот вставьте шестигранный вал в шестигранный паз.

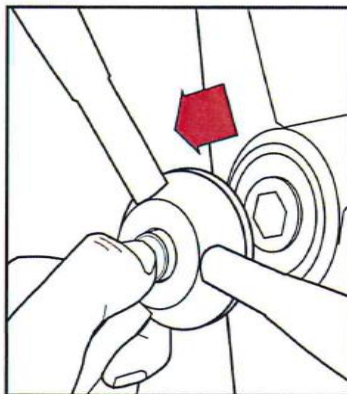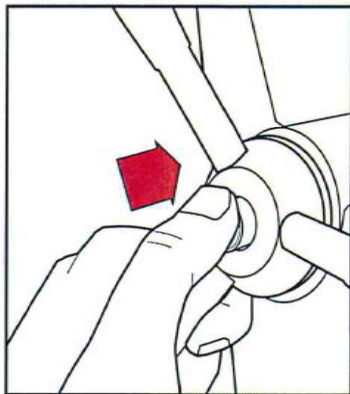

14) УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
1) Магнитное основание не удерживается надлежащим образом	Материал, в котором сверлятся отверстия, слишком тонкий для эффективного удержания. Мелкая металлическая пыль или грязь под магнитом. Неровность поверхности контакта магнита или рабочей заготовки. Недостаточно тока для магнита в процессе сверления.	Установите дополнительную деталь из металла под рабочую заготовку, где расположен магнит, или механическим образом зафиксируйте магнитное основание на рабочей заготовке. Очистите магнит. Будьте предельно осторожны, удаляйте только те неровности, которые выступают над поверхностью. Проверьте параметры подаваемого тока и выходную мощность по блоку управления, проверьте шнур питания.
2) Сверло не попадает в центр при начале сверления	Магнитное основание не удерживается надлежащим образом. Износ втулки зажимного патрона и/или кольца эжектора. Слишком высокое давление подачи в момент начала сверления. Сверло затупилось, износилось, повреждено или неправильно заточено. Плохая отметка центра; слабая направляющая пружина, направляющая приходится не по центру отметки. Распределитель износился или погнут, износ отверстия распределителя. Разболтались болты на опорной консоли втулки двигателя, основном корпусе или разболтались регулировочные винты направляющей.	См. возможные причины и способы их устранения выше. Заменить! Допускается износ только на несколько тысячных долей. Требуется новая втулка зажимного патрона. Не применяйте чрезмерное давление при начале сверления желобка. После этого желобок выступает в роли стабилизатора. Замените или повторно заточите. Услуга заточки предоставляется по заказу. Улучшите качество разметки точки центра и/или замените изношенные детали. Замените деталь или детали. При необходимости выполните регулировку.
3) Избыточное давление при сверлении, необходимо	Неправильно заточенное или износившееся сверло. Сверло опускается на мелкую металлическую пыль на поверхности рабочей заготовки. Направляющие не отрегулированы или недостаточно смазки. Внутри сверла скопилась (утрамбованная) мелкая металлическая стружка.	Повторно заточите или замените. Следите за тем, чтобы не начинать работу на поверхности с мелкой металлической стружкой. Отрегулируйте установочные винты и обеспечьте достаточное количество смазки. Очистите сверло.
4) Чрезмерное повреждение сверла	Мелкая металлическая пыль или грязь под сверлом. Неправильно заточенное или износившееся сверло. Проскальзывание сверла. Необходимо настроить движение направляющих из стороны в сторону. Сверло плохо закреплено в зажимном патроне. Недостаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости или неправильный тип жидкости.	Снимите сверло, тщательно очистите деталь и снова установите сверло на место. Всегда имейте в наличии одно новое сверло для проверки надлежащей геометрии зубцов и храните инструкции по эксплуатации в непосредственной близости. См. возможные причины и способы их устранения выше (2). Затяните болты для ограничения движения направляющих. Затяните патрон. Введите жидкость малой вязкости в отверстие на зажимном патроне и убедитесь в том, что жидкость подается в сверло при опускании устройства распределителя. При отсутствии жидкости проверьте желобок распределителя и внутренние поверхности зажимного патрона или подавайте охлаждающую жидкость извне. (Даже подача небольшого количества масла обеспечивает высокую эффективность).
5) Чрезмерный износ сверла	См. возможную причину и способ ее устранения выше. Неправильная повторная заточка сверла. Недостаточное или скачкообразное давление сверления.	См. инструкции и сопоставьте сверло с новым изделием для проверки геометрии зубцов. Применяйте достаточное постоянное давление для замедления процесса сверления. Это приведет к установлению оптимальной скорости сверления и подаче на обороты.


15) МОНТАЖНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

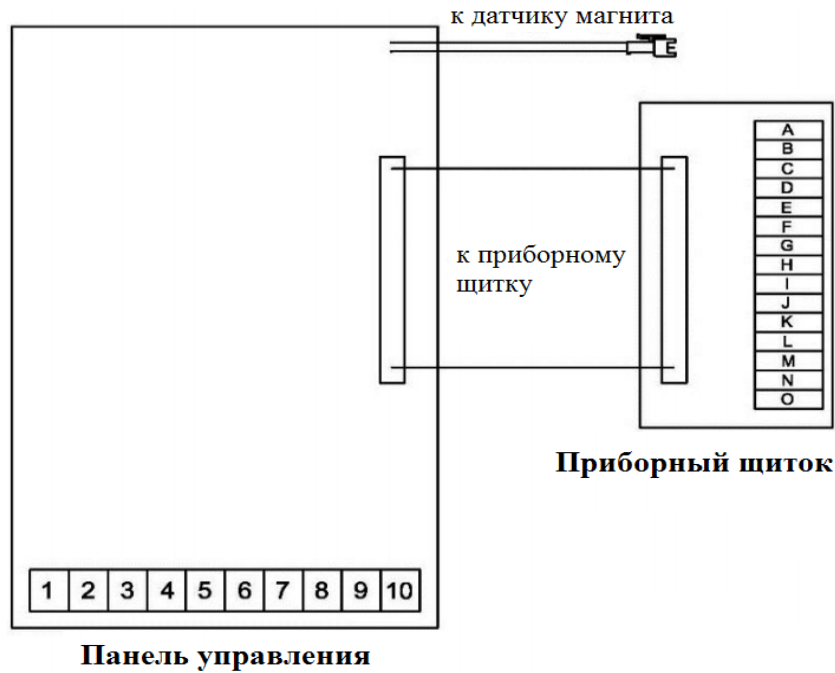

Номер	Функция	Цвет провода
1	Основной питающий провод	Коричневый
2	Питающий провод блока управления скоростью	Белый
3	Питающий провод блока управления скоростью	Красный
4	Сеть (нейтраль) напряжение	Синий
5	Магнит выход тока (положительный)	Красный (230В) Синий (110В)
6	Магнит выход тока (отрицательный)	Черный
7	Питающий провод электромагнитной катушки	Синий
8	Питающий провод электромагнитной катушки	Зеленый
9	Питающий провод угольной щетки	Черный
10	Питающий провод угольной щетки	Коричневый

Номер	Функция	Цвет провода
A	Электромеханический переключатель «Реверс» 0В	Белый
B	Электромеханический переключатель «Реверс» +5В	Белый
C	Электромеханический переключатель «Прямой ход» 0В	Белый
D	Электромеханический переключатель «Прямой ход» +5В	Белый
E	Магнитный переключатель 0В	Белый
F	Магнитный переключатель +5В	Белый
G	Лампочка Магнита «ВКЛ» +5В	Белый + Зеленый
H	Лампочка Магнита «ВКЛ» +5В	Белый + Красный
I	Лампочка Магнита «ВКЛ» 0В	Белый + Коричневый
J	Лампочка Эл.Питания «ВКЛ» 0В	Белый + Черный
K	Лампочка Эл.Питания «ВКЛ» +5В	Белый + Коричневый
L	Лампочка двигатель «Реверс» 0В (Синяя)	Белый
M	Лампочка двигатель «Реверс» +12В (Синяя)	Белый
N	Лампочка двигатель «Прямой ход» 0В (Зеленая)	Белый
O	Лампочка двигатель «Прямой ход» 12В (Зеленая)	Белый

16) ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАНКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

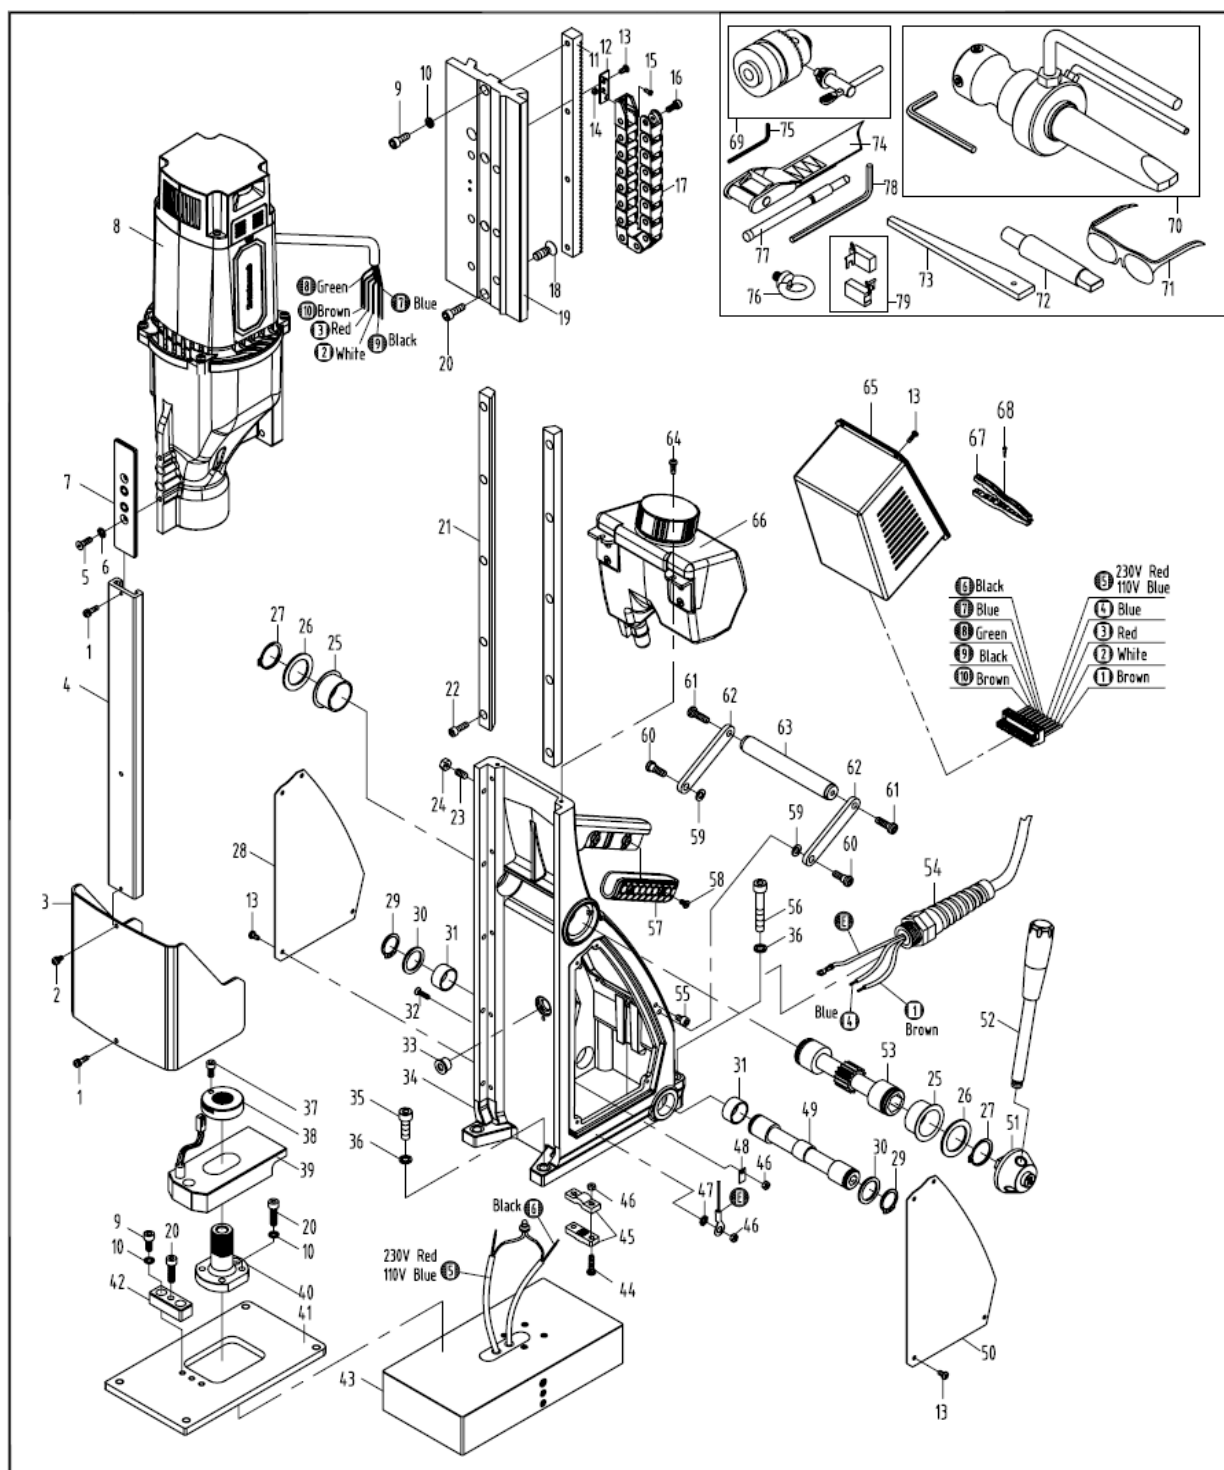


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ СТАНКА

№	Артикул	Название по-английски	Название по-русски	Кол-во
			Винт с полукруглой головкой M4x14	
			Винт с полукруглой головкой M4x8	
			Защитный Щиток	
			Направляющий паз типа "Ласточкин хвост"	
			Винт M5x12	
			Шайба M5	
			Защитный Упор	
			Винт M6x16 с шестигранной головкой	
			Пружинная шайба	
			Зубчатая рейка	
			Крепление роликовой цепи	
			Винт с полукруглой головкой M4x8	
			Гайка M3	
			Винт M3x8	
			Винт с полукруглой головкой M5x12	
			Роликовая Цепь	
			Винт M8x22	
			Суппорт (Салазки)	
			Винт M6x22	
			Направляющая планка	
			Винт M5x16	
			Установочный винт M6x15	
			Гайка M6	
			Фланец	
			Шайба зубчатого вала	
			Пружинное кольцо	
			Панель правой стороны	
			Винт M4x16	
			Кабельный вход	
			Каркас станка (Станина)	
			Винт M8x25	
			Пружинная шайба	
			Магнит-230В	
			Винт M4x22	
			Кабельный зажим	
			Гайка M4	
			Шайба M4	
			Обозначение заземления	
			Панель левой стороны	
			Ручка подачи сверла	
			Ворот	
			Зубчатый вал	
			Винт M5x8	
			Накладка на ручку	
			Винт M4x8	
			Винт M8x45	
			Силовой эл.кабель — 230В	
			Силовой эл.кабель — 110В	
			Винт с полукруглой головкой M6x15	
			Кронштейн	
			Опорный винт	
		Washer M6	Шайба M6	

			Ручка для переноски	
			Винт с полукруглой головкой M4x12	
		Control panel assembly- E75/3T	Панель управления в сборе E75/3T	
		Control panel assembly- E75/1T	Панель управления в сборе E75/1T	
			Бачок для СОЖ в сборе	
			Зажим	
		Tapping screw ST2.9×12(using 110V)	Самонарезающий винт 2.9×12	
			Сверлильный быстрозажимной патрон 16 мм	
			Переходник к Конуса Морзе 3 на Weldon 19 (с подачей СОЖ) в комплекте с шестигранным ключом 6мм	
			Защитные очки	
			Переходник с Конуса Морзе 3 на сверлильный быстрозажимной патрон 16 мм	
			Клин	
			Страховочный трос	
			Шестигранный ключ 3 мм	
		S	Стационарное кольцо	
		Spare brush-230V	Сменные угольные щётки (пара) 230В	
		Spare brush-110V	Сменные угольные щётки (пара) 230В	
			Пилот (Направляющий штифт)	

17) ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

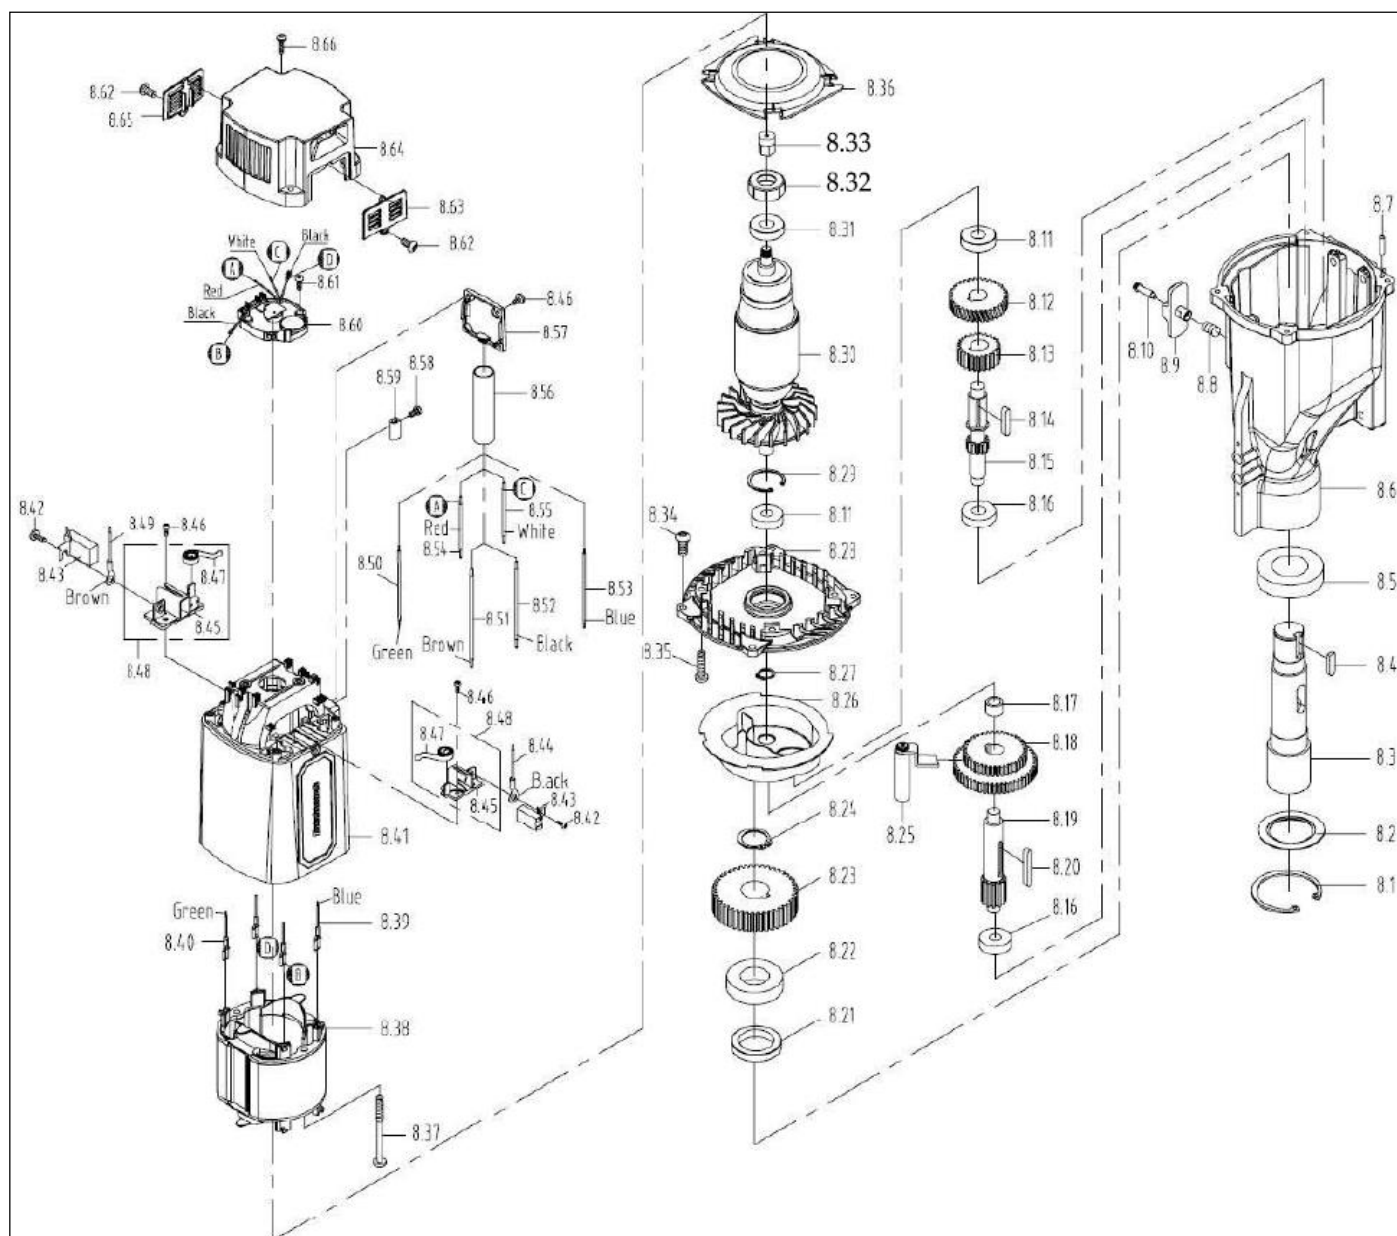


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

№	Артикул	Название по-английски	Название по-русски	Кол-во
		Motor assembly-230V	Двигатель в сборе-230В	
		Motor assembly-110V	Двигатель в сборе-110В	
			Стопорное кольцо	
			Шайба Сальника	
			Шпиндель	
			Шпонка	
			Шарикоподшипник 6006	
			Корпус приводного механизма	
			Установочный штифт	
			Пружина	
			Переключатель скоростей	
		Gear lever M4 shoulder bolt	Болт с заплечиком М4 переключателя скоростей	
			Шарикоподшипник 6001	
			Геликоидальная передача	
			Зубчатое колесо	
			Шпонка	
			Шестерня вала	
			Шарикоподшипник 6000	
			Игольчатый подшипник	
			Блок зубчатых колес	
			Шестерня вала	
			Шпонка	
			Сальник	
			Шарикоподшипник 6005	
			Зубчатое колесо	
			Стопорное кольцо	
			Рычаг переключения скоростей	1
			Масляная перегородка	1
			Стопорное кольцо	1
			Щит распределительных шестерен	1
			Стопорное кольцо	1
			Якорь (Ротор с обмоткой)-230В	1
			Якорь (Ротор с обмоткой)-110В	
			Шарикоподшипник 629	1
			Опорная втулка	1
			Дроссель	1
			Винт с полукруглой головкой М5×16	
			Самонарезающий винт 4.8×25	
		В	Защитная пластина	1
			Самонарезающий винт 4.8×70	2
		Field coil-230V	Электромагнитная катушка-230В	
		Field coil-110V	Электромагнитная катушка-110В	
			Электропровод	1
			Электропровод	1
			Корпус приводного механизма	1
			Винт с полукруглой головкой М4×8	
			Угольная щетка-230В	
			Угольная щетка-110В	
			Электропровод	1
			Корпус щеточного узла	
			Самонарезающий винт 2.9×8	
			Пружина	

			Корпус щеточного узла	2
			Электропровод	1
			Электропровод (Зеленый)	1
			Электропровод (Коричневый)	1
			Электропровод (Черный)	1
			Электропровод (Голубой)	
			Электропровод (Красный)	1
			Электропровод (Белый)	1
			Пластмассовая трубка	1
			Крышка разветвительной коробки	1
			Винт М3×6	
			Контактный вывод	
		Speed controller module -230V	Регулятор скорости вращения-230В	1
		Speed controller module-110V	Регулятор скорости вращения-110В	
			Самонарезающий винт 4.2×12	
			Самонарезающий винт 2.9×12	
			Крышка левой угольной щетки	1
			Кожух	1
			Крышка правой угольной щетки	1
			Самонарезающий винт 4.2×25	4

18) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

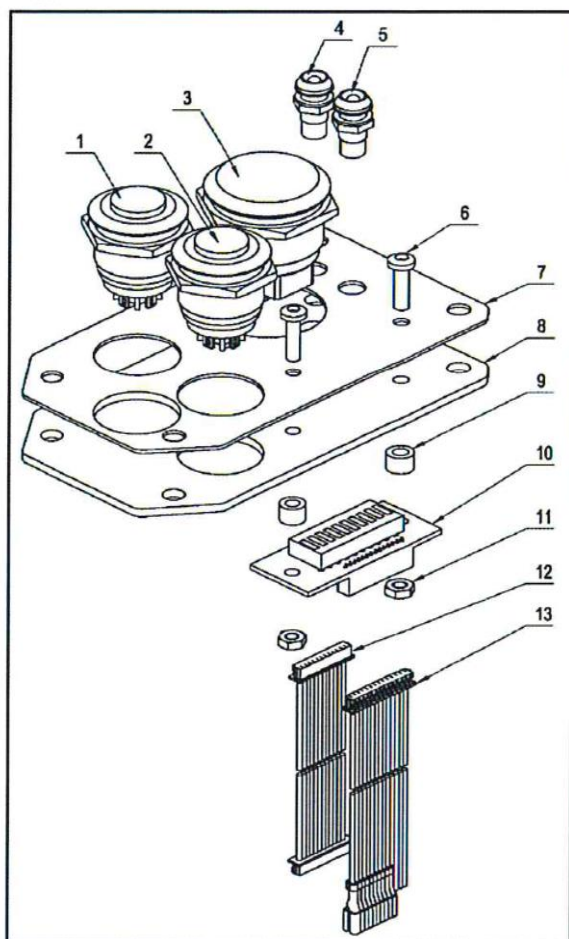


1	RDA4051	Зеленая кнопка, включение двигателя	1
2	RDC4090	Синяя кнопка выключение двигателя — нарезание резьбы	1
3	RDC4091	Включение магнита	1
4	RDC4092	Красный диод	1
5	RDC4093	Зеленый диод	1
6	RDA4036	Винт М3х12	2
7	RDD4005	Крышка панели управления	1
8	RDD4006	Распределительная плата (230В)	1
	RDD4007	Распределительная плата (110В)	1
9	RDA4019	Нейлоновая прокладка	2
10	RDC4099	Клеммная плата	1
11	RDA4205	Гайка М3	2
12	RDC4100	Соединение питающей линии	1
13	RDC4101	Соединение питающей линии	1

19) КОМПЛЕКТ ТРУБНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ RD2311

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- В зависимости от размера трубы, которую нужно сверлить (см. иллюстрации), закрепите регулируемые угловые пластины RD3328 при помощи винтов с головкой RD4325 и шайб RD4205 (4 на каждый) со всех сторон магнита. Не затягивайте винты.
- Поместите станок на расположенную по центральной линии трубу так, чтобы магнит располагался на одной линии с продольной осью трубы.
- Включите магнит и переместите направляющие пластины вниз до наружного диаметра трубы. Затяните винты с обеих сторон вручную и ещё раз убедитесь в том, что перемещаемые пластины касаются трубы по всей длине в передней и задней части. Плотнo затяните пластину. Просуньте страховочный трос через проушины в передней части корпуса вокруг трубы и плотно затяните его.
- Во время сверления отверстия НЕ применяйте избыточное давление, просто дайте сверлу самому войти в поверхность для сверления.

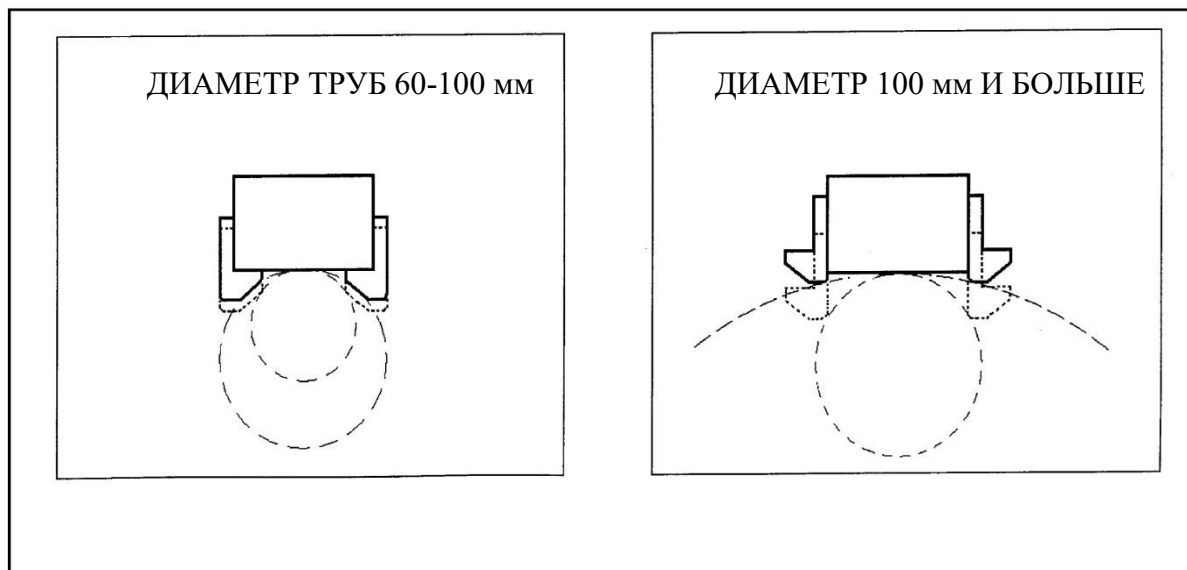

20) УСТАНОВКА БЫСТРОЗАЖИМНОГО ПАТРОНА

- Станок укомплектован RDD4128 (Переходник с Конуса Морзе 3 на сверлильный быстрозажимной патрон 16 мм) и RDD4126 (быстрозажимной сверлильный патрон 16 мм).
- Вставьте Переходник RDD4128 в Шпиндель станка RDD4022.
- Вставьте быстрозажимной патрон RDD4126 в Переходник RDD4128.

Демонтаж быстрозажимного патрона выполняется в обратной последовательности при использовании выбивающего клина RDD4129

21) СОВЕТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТАНКА В НАДЛЕЖАЩЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

Чтобы добиться максимального срока службы станка Rotabroach, всегда содержите его в надлежащем рабочем состоянии. На станках Rotabroach необходимо регулярно проверять ряд различных параметров. Перед каждым запуском станка убедитесь в том, что он находится в надлежащем рабочем состоянии, а также в отсутствии каких-либо повреждённых или неплотно закреплённых деталей. Все неплотно закреплённые детали должны быть затянуты.

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию станка убедитесь в том, что электрическое питание отключено.

Описание	При каждом запуске	1 раз в неделю	1 раз в месяц
Визуальный осмотр станка на предмет наличия повреждений	X		
Исправная работа станка	X		
Проверьте угольные щетки на наличие износа		X	
Проверьте магнитное основание	X		
Проверьте центровку станка			X
Проверьте наличие смазки			X
Проверьте электрический якорь			X

Визуально осмотрите станок на предмет наличия повреждений.

Перед запуском станка нужно провести осмотр на предмет наличия повреждений, которые могут привести к проблемам во время эксплуатации станка. Особое внимание следует уделять шнуру питания. При наличии подозрений на какое-либо повреждение станок использовать нельзя. Невыполнение этого требования может привести к травме или летальному исходу.

Проверьте исправность работы станка.

Чтобы убедиться в том, что все компоненты работают надлежащим образом, нужно запустить станок без нагрузки (свободное вращение шпинделя) и с нагрузкой (сверлением).

Угольные щетки станка проверяются на наличие сильного износа. Проверка выполняется один раз в неделю. Если щетка изнашивалась более чем на 2/3 от своей изначальной длины, замените ее. Несоблюдение настоящего предписания может привести к повреждению станка.

Магнитное основание – перед каждым запуском станка необходимо проверять магнитное основание и следить за тем, чтобы её поверхность была ровной и не содержала никаких повреждений. Неровное магнитное основание может стать причиной недостаточной эффективности удерживания магнита, что может привести к причинению травмы оператору станка.

Регулировка направляющей и опорной консоли.

Важным требованием к станку является наличие возможности плавного и контролируемого перемещения направляющей вверх-вниз без боковых смещений и вибрации.

Такого состояния можно добиться за счёт периодической регулировки направляющей, которая выполняется следующим образом:

1. Поставьте станок в вертикальное положение и при помощи ворота поднимите направляющую в верхнее положение. Очистите латунные полосы направляющих и нанесите небольшое количество лёгкого машинного масла на изнашиваемые поверхности.
2. Теперь опустите направляющую в самое нижнее положение. Поместите направляющую в центр корпуса направляющей с сечением в виде ласточкина хвоста и ослабьте винты, чтобы можно было свободно перемещать опорную консоль зажимного патрона.
3. Начиная со средних винтов, аккуратно затяните все винты до лёгкого сопротивления.
4. Несколько раз переведите направляющую вверх и вниз, чтобы проверить качество регулировки, и внесите все необходимые корректировки. Постарайтесь сделать так, чтобы все винты оказывали одинаковое давление на направляющую сверху вниз. Идеально настроенная направляющая будет свободно перемещаться вверх-вниз без каких-либо смещений в стороны.
5. Теперь поднимите направляющую в самое верхнее положение. Слегка открутите опорную консоль зажимного патрона и пальцами затяните винты.
6. Поместите станок на стальную пластину, подключите питание и включите магнит. Запустите двигатель. Если зажимной патрон установлен неправильно, опорная консоль зажимного патрона будет вибрировать. Выполните все необходимые дальнейшие настройки, чтобы обеспечить правильное расположение патрона относительно шпинделя, и затяните винты при помощи ключа. После выполнения всех этих действий затяните опорную консоль зажимного патрона.

Проверьте наличие смазки в станке.

Один раз в месяц проверяйте уровень масла в редукторе, чтобы все подвижные детали всегда были в смазке и меньше подвергались износу. Для обеспечения максимальной эффективности использования станка масло нужно менять один раз в год.

Проверьте электрический якорь станка.

Эту проверку следует выполнять минимум 1 раз в месяц, чтобы убедиться в отсутствии видимых признаков повреждения корпуса или коммутатора. Некоторые следы износа проявятся на коммутаторе достаточно быстро, но это не будет являться свидетельством поломки, поскольку данная деталь находится в постоянном контакте со щётками. Но при обнаружении следов аномального износа эту деталь следует заменить.

22) ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Магнит и двигатель не запускаются	- Включатель магнита не подключен к источнику питания - Повреждение или дефект проводки - Неисправность предохранителя - Неисправность включателя магнита - Неисправность блока управления - Неисправность источника питания
Магнит работает, а двигатель не запускается	- Повреждение или дефект проводки - Угольные щетки застопорились или изношены - Неисправность включателя магнита - Неисправность двухпозиционного выключателя - Неисправность блока управления - Неисправность якоря и/или катушки возбуждения - Неисправность защитного выключателя магнита
Магнит не работает, двигатель работает	- Дефект магнита - Неисправность предохранителя - Неисправность блока управления
Сверла ломаются очень быстро, диаметр отверстия больше диаметра сверла	- Слишком большой зазор в направляющей - Погнутый шпиндель - Вал, который выходит из двигателя, погнут - Пилот (Направляющий штифт) изогнут
Мотор работает рывками и/или постоянно останавливается	- Погнутый шпиндель - Вал, который выходит из двигателя, погнут - Направляющая планка (Ласточкин хвост) установлена не прямо - Грязь между шпинделем и направляющей планкой
Двигатель издает дребезжащий звук	- Износ кольца редуктора (в нижней части якоря) - Износ шестерен - Отсутствие смазки в редукторе
Гул при работе двигателя, сильное искрение и отсутствие тяги в двигателе	- Якорь поврежден - Катушка возбуждения сгорела - Угольные щетки износились
Двигатель не запускается или постоянно выключается	- Повреждение или дефект проводки - Неисправность якоря или катушки возбуждения - Повреждение или дефект щеток
Перемещение по направляющей осуществляется с трудом	- Направляющая слишком зажата - На направляющей нет смазки - Система направляющих/редуктора/вращения загрязнена или повреждена
Малая сила магнитного притяжения	- Повреждение или дефект проводки - Поверхность магнита грязная и влажная - Поверхность магнита неровная - Рабочая заготовка не из чистого металла - Рабочая заготовка неровная - Рабочая заготовка тоньше 10 мм - Неисправность блока управления - Дефект магнита
Рама под напряжением	- Повреждение или дефект проводки - Дефект магнита - Двигатель сильно загрязнен
Предохранитель перегорает при включении магнита	- Повреждение или дефект проводки - Предохранитель несоответствующего номинала - Неисправность включателя магнита - Неисправность блока управления - Дефект магнита
Предохранитель перегорает при запуске двигателя	- Повреждение или дефект проводки - Предохранитель несоответствующего номинала - Двигатель работает с перегрузкой - Неисправность якоря и/или катушки возбуждения - Угольные щетки износились - Неисправность блока управления
Проблемы с ходом шпинделя вверх-вниз	- Ненадлежащее крепление или дефект зубчатой рейки - Неисправность системы вращения

23) ВЫБОР ТИПА СВЕРЛА И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Материал	Твердость материала	Сверло
Мягкие и свободно поддающиеся сверлению марки стали	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Мягкие и свободно поддающиеся сверлению марки стали	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Стальной уголок и перекладины	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Стальной уголок и перекладины	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Тонколистовая и толстолистовая сталь	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Тонколистовая и толстолистовая сталь	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Алюминий	<750 Н/мм ²	RAP или RAPL
Алюминий	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Латунь	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Латунь	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Чугун	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Чугун	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Нержавеющая сталь	<700 Н/мм ²	RAP или RAPL
Нержавеющая сталь	<850 Н/мм ²	SRCV или SRCVL
Нержавеющая сталь	>850 Н/мм ²	CWC или CWCX
Рельсовая сталь	>850 Н/мм ²	SCRWC или SCWCL
Инструментальная сталь	>850 Н/мм ²	CWC или CWCX
Штамповая сталь	>850 Н/мм ²	CWC или CWCX

Указанные ниже данные предоставляются только для справки и подразумевают возможные условия запуска. Они должны быть адаптированы под конкретные условия и характеристики рабочей заготовки. Оператор станка несёт ответственность за выбор соответствующих к применению скоростей.

ДИАМЕТР СВЕРЛА / МАТЕРИАЛ / ЧИСЛО ОБОРОТОВ СВЕРЛА В МИНУТУ															
Угловая скорость сверления на поверхности (об/мин)		13		14		18		22		30		50		65	
Материал сверления	min – max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Алюминий	60–90	1469	2203	1364	2046	1061	1591	868	1302	637	955	382	573	294	441
Латунь и бронза	40–50	979	1224	909	1137	707	884	579	723	424	530	255	318	196	245
Чугун:	30-50	734	1224	682	1137	530	884	434	723	318	530	191	318	147	245
литейный (мягкий)															
литейный (твёрдый)	15–21	367	514	341	477	265	371	217	304	159	223	95	134	73	103
литейный (ковкий)	15–30	367	734	341	682	265	530	217	434	159	318	95	191	73	147
Сталь: мягкая	24–30	588	734	546	682	424	530	347	434	255	318	153	191	118	147
высокопрочная	3–5	73	122	68	114	53	88	43	72	32	53	19	32	15	24
нержавеющая сталь (хорошо обрабатываемая)	15–18	367	441	341	409	265	318	217	260	159	191	95	115	73	88
нержавеющая сталь (закалённая)	6–13	26	318	136	296	106	230	87	188	64	138	38	83	29	64

Скорости могут отличаться в зависимости от применения и характеристик рабочей заготовки.

Материал или тип применения	Подача на зубец (мм)
Тонкостенные рабочие заготовки Наклонный вход / изогнутые поверхности Полукруги / хрупкие устройства	0,0254 / 0,0508 (0,0762 подача на зубец на сталях с наклёпками)
Мягкие / вязкие материалы	0,1016 / 0,127
Типичные применения / средние значения	0,0762 / 0,1016
Глубокие отверстия	0,1016 / 0,127

При работе с трудно поддающимися обработке металлами необходимо снизить скорость подачи сверла.

24) ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие, модель	Магнитный сверлильный станок Rotabroach, Element 75
Номер изделия	
Дата продажи	
Официальный дилер	
Сайт компании	
Контактный номер телефона	

М П

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. В течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты продажи, неисправности, возникшие вследствие производственного дефекта отдельных деталей или изделия в целом, устраняются бесплатно для Покупателя.
2. Гарантия имеет силу при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
3. Изделие должно быть чистым.
4. Продолжительность гарантийного ремонта обусловлена сложностью ремонта и наличием запасных деталей на складе. При некоторых обстоятельствах может составить до 45 календарных дней.
5. Продавец не покрывает любые непредвиденные расходы, связанные с гарантийным ремонтом (проезд и проживание людей, транспортировка изделия, простой оборудования, упущенная выгода).

Действие гарантии прекращается, и изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих случаях:

- a) Неисправность возникла в результате нарушения Покупателем правил инструкции по эксплуатации изделия.
- b) Повреждения части изделия, или изделия в целом во время транспортировки Покупателем, в связи с небрежным обращением, неправильным использованием (включая перегрузку), использованием запасных частей иных, чем рекомендованных производителем.
- c) При отсутствии или невозможности идентификации серийного номера.
- d) При возникновении вторичных неисправностей и поломок, вызванных эксплуатацией заведомо неисправного изделия.
- e) Изделие подвергалось ремонту или конструктивным изменениям неуполномоченными Продавцом лицами.
- f) При повреждении изделия, возникшего в результате природных катаклизмов, механическом или химическом воздействии.
- g) При применении некачественных или несоответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных материалов.

Настоящая гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя в результате естественного износа, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания.

Инструкцию по эксплуатации получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен

_____ / _____ /

25) Ремонтная ведомость

Дата поступления в ремонт: _____

Изделие, модель: _____

Номер изделия: _____

Причина обращения (заполняется покупателем):

Диагностика (заполняется мастером по сервису):

Дата _____

Список выполненных работ (заполняется мастером по сервису):

Дата _____

Список замененных деталей:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____

Представитель сервисного центра: _____ / _____

Заказчик: _____ / _____