

Инструкция по применению грунт-эмали ЯРКРАСКИ 3 в 1 быстросохнущей матовой

Важно: Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности. Продукт является пожароопасным и токсичным при вдыхании паров.

1. Подготовка поверхности (Критически важный этап для достижения срока службы до 8 лет)

Качество антикоррозионной защиты на 70% зависит от подготовки основания.

Металлические поверхности:

- **Механическая очистка:** Тщательно удалите рыхлую, пластовую ржавчину и отслаивающуюся старую краску металлической щеткой или абразивным инструментом. Цель — добраться до плотного слоя коррозии или чистого металла.
- **Обезжиривание:** Удалите промышленные масла, смазки и битумные пятна с помощью растворителя ксилола или толуола. Не используйте уайт-спирит, сольвент или бензин — они оставляют жирную пленку, которая резко снижает адгезию.
- **Зачистка:** Зашкурьте глянцевые и гладкие участки наждачной бумагой (зернистость P120–P180) для создания шероховатости (профиля).
- **Просушка:** Поверхность должна быть абсолютно сухой. Допустимая влажность не выше точки росы.

Минеральные поверхности (бетон, кирпич):

- Основание должно быть прочным, без крошащихся участков.
- Удалите цементное молочко, высолы, плесень и грибок (при необходимости обработайте антисептиком).
- Влажность основания не должна превышать 3–8%.

2. Подготовка материала

1. **Температурный акклиматизат:** Если банка хранилась на холоде, выдержите ее в помещении при +15...+20°C не менее 12 часов.
2. **Перемешивание:** Откройте банку и тщательно перемешайте грунт-эмаль до однородного состояния по всему объему (включая дно), чтобы поднять осевший пигмент фосфата цинка. Используйте строительный миксер на низких оборотах или чистую деревянную палочку.
3. **Выдержка:** После перемешивания дайте составу постоять 5–10 минут, чтобы вышли пузырьки воздуха.
4. **Разбавление (при необходимости):**
 - Для нанесения кистью или валиком разбавление обычно не требуется.
 - При использовании краскопульта добавьте ксилол или толуол в количестве не более 5% от массы эмали. Превышение доли растворителя приведет к оседанию антикоррозионных пигментов и снижению защитных свойств.
 - Категорически запрещено использовать уайт-спирит, сольвент или бензин!

3. Условия проведения окрасочных работ

- Температура воздуха: от -10°C до +40°C.

- Относительная влажность воздуха: оптимально $(65 \pm 5)\%$.
- Температура самой поверхности: должна быть минимум на 3 градуса выше точки росы (чтобы избежать конденсата под пленкой).
- **Запрещено наносить:** во время дождя, снега, тумана, сильного ветра, а также на горячие поверхности (температура металла выше $+40^{\circ}\text{C}$) или по влажной изморози.