




СТЕПЛЕР ЗАКЛЕПОЧНЫЙ

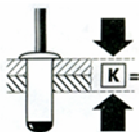

J-50 A	
J-53 ASC	
J-55 ASC	
J-60 ASC	

АЛЮМИНИЙ	ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ			СТАЛЬ	ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ		МЕДЬ	ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ		
	6мм	8мм	10мм		10мм	12мм		6мм	10мм	12мм
(A2,4)	1,5-3,5		K			K				K
(A3)	2,5-3,5	4,0-5,5	5,0-7,5	(S3)	5,0-6,5	6,5-8,5				
(A4)	1,5-3,0	3,5-5,0	5,0-6,5	(S4)	4,5-6,5	6,5-8,5	(C4)	0,5-3,5	4,5-6,0	6,0-8,5
(A5)		2,5-4,5	4,5-6,0							


Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует нормальную работу инструмента в течение 6 месяцев со дня его продажи через розничную сеть, а также ремонт или замену деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, при условии соблюдения требований по эксплуатации и обслуживанию.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией и хранением, а также являющиеся следствием падений.



В течение гарантийного срока сервис-центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Этот инструмент соответствует сертификату ISO 9001:2000.

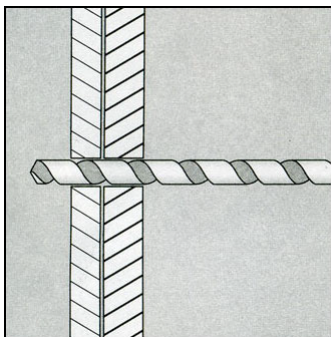


1. Просверлить отверстие.
Диаметр отверстия должен быть всегда на 0,1 мм больше диаметра потайной заклепки.


2. Оправку потайной заклепки ввести в насадку, протолкнуть в отверстие и открыть предохранитель.

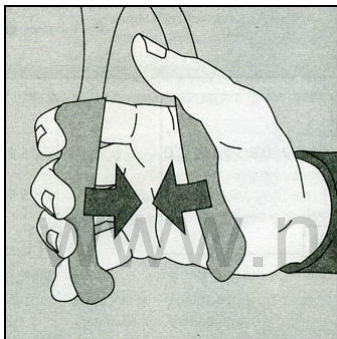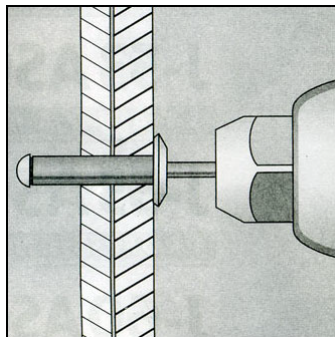

3. Ручки сжать вместе. Повторить операцию, так чтобы оправка заклепки отломилась.

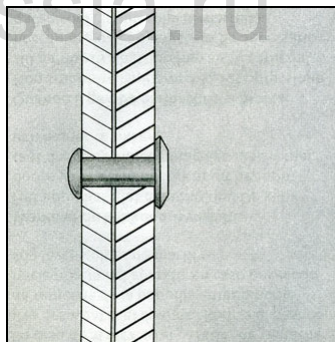


4. Потайная заклепка установлена.

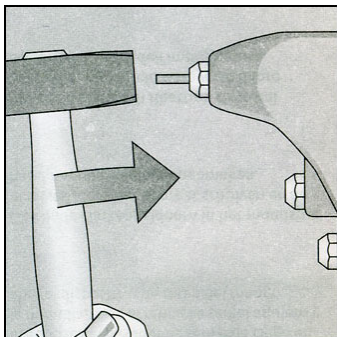

При заклинивании оправки:

Инструмент не разбирать! Оправку выдавить с насадки инструмента, при необходимости – с помощью легких ударов молотком.

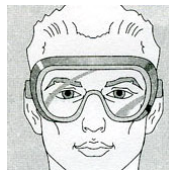

При работе инструментом следует надевать защитные очки.