

Инструкция по эксплуатации

Угловая шлифмашина FIT AG-125/900 80323

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/fit/ag-125_900_80323/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/bolgarka_ushm/fit/ag-125_900_80323/#tab-Responses

Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 80323

Модель	80323
Максимальная потребляемая мощность, Вт	900
Максимальный потребляемый ток, А	4,6
Число оборотов без нагрузки, об/мин	11000
Максимальный диаметр круга, мм	125
Посадочный диаметр круга, мм	22
Установочный размер шпинделя	M14
Уровень звукового давления по EN 60745, не более, дБ(А)	90,7
Мощность звукового давления по EN 60745, не более, дБ(А)	103,7
Уровень вибрации по EN 50144, не более, м/сек ²	2,1
Длина кабеля электропитания, м	2,0
Вес, кг	2,2

 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



**Только для бытового
использования**

 FIT[®]
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

МОДЕЛЬ №. 80323

ТОРГОВАЯ МАРКА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **FINCH INDUSTRIAL TOOLS**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения.

Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Обращаем Ваше внимание на исключительно *бытовое* назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях. Для работы в профессиональных целях и объемах необходимо использовать инструмент категории **HEAVY DUTY TOOLS**.

Внимание!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ ЕГО КОРПУС. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.

НАЗНАЧЕНИЕ


Электрическая угловая шлифовальная машина модель 80323 (в дальнейшем УШМ) предназначена для сухой чистки и резки металлических, цементных, гранитных или мраморных поверхностей, очистки металлоконструкций от коррозии и зачистки сварных швов с помощью зачистных или отрезных кругов (дисков). При использовании специальных насадок возможно применение УШМ для очистки изделий от краски.

УШМ имеет двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления машины.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Инструкция по эксплуатации
- Угловая шлифовальная машина с фланцем, гайкой и защитным кожухом
- Дополнительная рукоятка
- Ключ для смены кругов (дисков)
- Комплект щеток
- Коробка упаковочная


*Производитель имеет право на изменения в конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также изменения комплектации изделия.

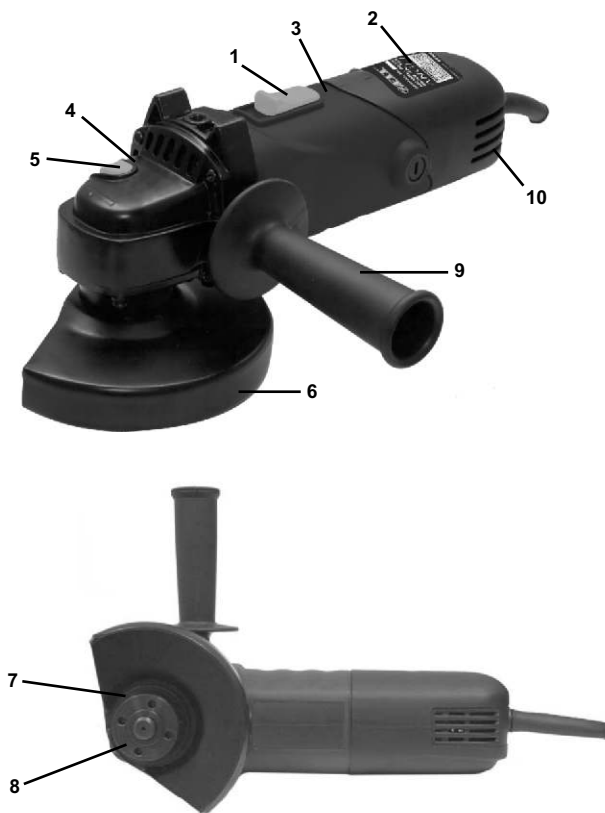КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ**Органы управления и регулировки**

1. Выключатель
2. Кожух коллектора
3. Корпус двигателя
4. Корпус редуктора
5. Кнопка стопора
6. Защитный кожух
7. Установочный фланец
8. Затяжная гайка
9. Дополнительная рукоятка
10. Вентиляционные отверстия

Рис. 1

Деталировка

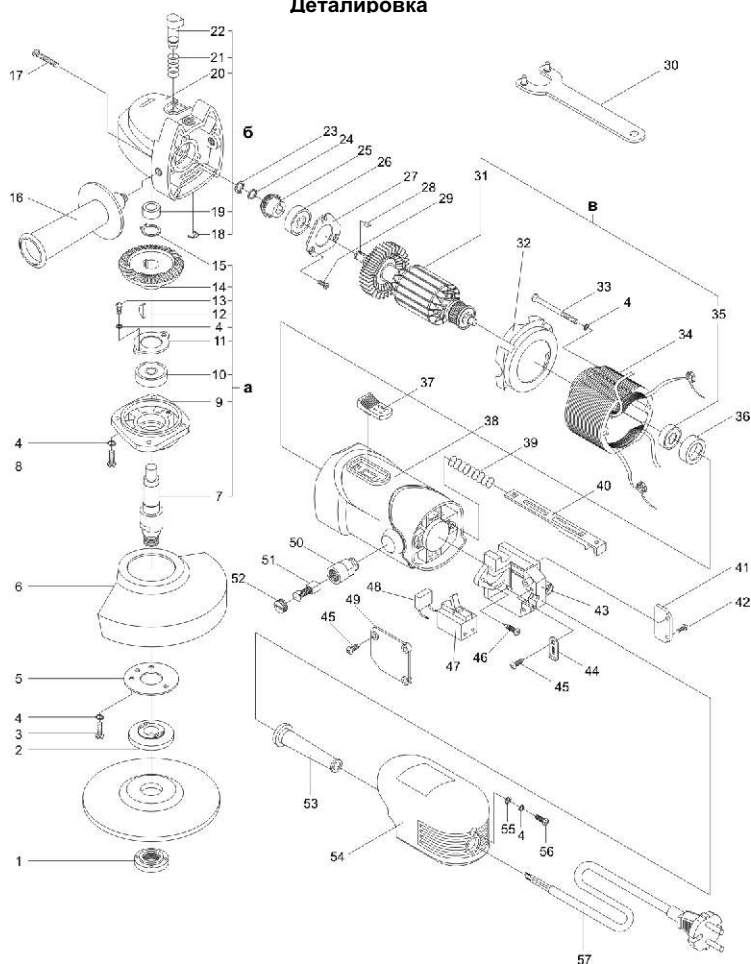

№	наименование	шт.
1	Гайка	1
2	Фланец	1
3	Винт М4х13	4
4	Шайба граверная D4	13
5	Фланец кожуха	1
6	Кожух защитный	1
7	Шпindel	1
8	Винт М4х19	4
9	Крышка редуктора	1
10	Подшипник 6000 Z	1
11	Прижимная пластина	1
12	Шпонка 9,5х3,7х3	1
13	Винт М4х10	2
14	Шестерня большая	1
15	Шайба разжимная D9,5	1
16	Ручка дополнительная	1
17	Саморез ST4x36	4
18	Шайба фиксирующая	1
19	Основание редуктора с втулкой	1
20	Основание редуктора с втулкой	1

№	наименование	шт.
21	Пружина	1
22	Фиксатор	1
23	Шайба разжимная	1
24	Шайба	1
25	Шестерня малая	1
26	Подшипник 608 Z	1
27	Прижимная пластина	1
28	Шпонка 9,5х3,7х3	1
29	Винт М4х10	3
30	Ключ	1
31	Ротор	1
32	Защита статора	1
33	Винт М4х66	2
34	Статор	1
35	Подшипник 607 Z	1
36	Кожух подшипника	1
37	Клавиша выключателя	1
38	Корпус двигателя	1
39	Пружина активатора	1
40	Активатор	1

№	наименование	шт.
41	Крышка проставки	1
42	Саморез ST3x12	2
43	Проставка	1
44	Держатель кабеля	1
45	Саморез ST4x14	4
46	Саморез ST4x16	2
47	Выключатель FB23-5/2F ₁	1
48	Конденсатор TNS-2H 0,22 275V	1
49	Крышка выключателя	1
50	Щеткодержатель	2
51	Щетка	2
52	Крышка щеткодержателя	2
53	Защита кабеля	1
54	Кожух коллектора	1
55	Шайба D4	1
56	Винт М4х19	1
57	Электрокабель с вилкой	1
а	Крышка редуктора в с/б	1
б	Основание редуктора в с/б	1
в	Ротор в с/б	1

Рис. 2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ.

Запрещается эксплуатация изделия:

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
3. При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
4. При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте проведения работ, с характеристиками, указанными на шильдике изделия. Наши изделия рассчитаны на напряжение 220В $\pm 10\%$ переменного тока с частотой 50 Гц.
5. При возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
 - Повреждение электрического кабеля или его вилки;
 - Кольцевое искрение под щетками.
 - Появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции.
 - Повреждения (трещины) в рукоятке, корпусе изделия или защитном кожухе.

Для предотвращения опасности поражения электрическим током, травмы, пожара или поломки инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее.

1. Учитывайте влияние окружающей среды:
 - Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
 - Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
 - Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
 - Позаботьтесь о хорошем освещении.
2. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
3. Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
4. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
5. При работах связанных с образованием пыли пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
6. При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок, особенно при работе с металлами, для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
7. Не подвергайте изделие перегрузкам:
 - используйте его строго по назначению;
 - используйте только рекомендованный и исправный сменный инструмент. Неисправный сменный инструмент - это сломанный, имеющий выбоины или деформированный (приводящий к биению) диск;
 - исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания сменного инструмента. **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
8. Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
 - Не носите изделие, держась за кабель;
 - Для отключения изделия от сети беритесь за его вилку, а не за кабель;
 - Защищайте кабель от перегрева, масла, а также от острых граней и движущегося инструмента;
 - Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
9. Избегайте непреднамеренного включения:
 - Следите за тем, чтобы при подключении к сети изделие было выключено;
 - Не переносите подключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.
10. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
11. Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т.д.).

12. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:

- При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
- Запрещается зажимать в тиски само изделие.

13. Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.

14. Всегда будьте внимательны:

- Используйте защитные аксессуары изделия;
- При всех видах работы обязательно держите машину обеими руками так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия;
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
- Замену сменного инструмента производите только после остановки двигателя, отключения изделия от сети и остывания сменного инструмента.

15. По окончании работ, во время перерыва или замене сменного инструмента отключайте изделие от сети.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.
- Используйте только тот сменный инструмент, допустимая частота вращения которого выше, чем максимальная частота вращения шпинделя УШМ.
- Используйте только те зачистные и отрезные диски, внешний диаметр которых не превышает 125мм, и имеющие посадочное отверстие с диаметром 22мм. При этом всегда устанавливайте защитный кожух.
- Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше 20 минут может привести к его выходу из строя.
- Ознакомьтесь с разделом **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** и выполняйте изложенные в нем требования.

Установка дополнительной рукоятки

Установите дополнительную рукоятку **9** (см. рис. 1) в удобное для работы положение и зафиксируйте, вращая ее ручку по часовой стрелке.

Обязательно пользуйтесь рукояткой.

Положение защитного кожуха

Регулировку положения защитного кожуха **6** (см. рис. 1) рекомендуется производить при снятом сменном инструменте.

1. Ослабьте винты, осуществляющие прижим защитного кожуха к УШМ.
2. Поворачивая кожух, установите его в нужное положение.
3. Надежно затяните винты, осуществляющие прижим защитного кожуха к УШМ.

Установка сменного инструмента

1. Разместите установочный фланец **7** на валу шпинделя с учетом их выборок.
2. Установите посадочное отверстие диска в центрирующий выступ фланца без люфта.

Внимание! Использование адаптеров или переходников запрещено.

3. От руки закрутите затяжную гайку **8** выборкой к диску, если используется диск толщиной до 5мм. В противном случае переверните гайку выборкой наружу.

4. Зафиксируйте вал шпинделя стопором **5** (см. рис. 1) и надежно затяните гайку **8** с помощью ключа.

Внимание! Запрещается использовать стопор для целей, отличных от выше изложенных.

5. Отпустите стопор и проверьте правильность установки диска, прокручивая его руками - он должен вращаться свободно и без биений.

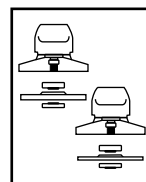
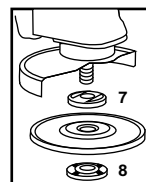


Рис. 3

Включение/Выключение

Включение

Переведите клавишу выключателя **1** (см. рис. 1) по стрелке “I”. УШМ включится.

Выключение

Переведите клавишу выключателя **1** по стрелке “O”. УШМ выключится.

Первое включение

1. Распакуйте изделие и произведите внешний осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2. **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10°C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +5 до +35°C и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе запрещена вплоть до полного высыхания конденсата.

3. Проверьте и надежно закрепите защитный кожух.

4. Установите и надежно закрепите сменный инструмент. При предпродажной проверке выполнение данного пункта необязательно, но необходимо проверить затяжку гайки **8**.

5. Включите УШМ и дайте ей поработать без нагрузки около трех минут.

Внимание! Некоторое время возможно повышенное искрение щеток, т. к. происходит их притирание к коллектору, а из вентиляционных прорезей корпуса могут вылетать мелкие фрагменты смазки.

6. Проверьте функционирование выключателя.

7. Если проверки прошли успешно - можете приступить к работе.

В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Общие рекомендации

1. Внимательно ознакомьтесь с разделами **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ** и выполняйте изложенные в них требования.

2. Перед началом работы проверьте функционирование УШМ:

- Произведите внешний осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

- Установите защитный кожух, дополнительную рукоятку и требующийся инструмент, если они не установлены.

- Проверьте, что они надежно и правильно закреплены.

- Проверьте работу УШМ в течение 10 сек. без нагрузки.

3. **Помните:**

- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°C.

- Продолжительность непрерывной работы УШМ не должна превышать 20 минут с последующим перерывом не менее двадцати минут.

- Суммарная продолжительность работы изделия составляет 60 часов в год, после чего требуется провести профилактический осмотр, замену щеток и смазки в Сервисном центре.

- Не прикладывайте к УШМ во время работы большого усилия, т. к. при этом обороты двигателя и, следовательно, производительность падают, а также появляется угроза вывести из строя двигатель.

- Работа без защитного кожуха **запрещена!**

- **Отрезные работы относятся к работам повышенной опасности** из-за возможного заклинивания диска при неаккуратной эксплуатации УШМ, что может привести к получению серьезной травмы. При заклинивании диска происходит резкий удар по шпинделю, что, в конечном счете, может привести к чрезмерной затяжке гайки **8** и поломке деталей редуктора.

Внимание! Неисправности УШМ, вызванные заклиниванием диска, не подлежат гарантийному ремонту.

4. Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези УШМ, что приводит к ее перегреву. Следите за температурой корпуса УШМ в районе редуктора и двигателя, которая не должна превышать соответственно 60°C и 50°C. При перегреве дайте поработать УШМ на холостых оборотах 30-60 секунд и выключите ее для остывания и удаления пыли.

5. После выключения УШМ дождитесь полной остановки диска, прежде чем положить изделие на какую-нибудь поверхность.

Отрезные работы

1. Используйте только специальные (рассчитанные для работы с конкретным материалом) или универсальные отрезные диски (круги) для сухой резки.

2. Для получения ровного реза используйте специальные направляющие салазки (в комплект поставки не входят).

3. Для резки камня используйте защитный кожух с направляющей станиной, снабженный насадкой для пылеотвода и вакуумный пылесос (в комплект поставки не входят).

Зачистные работы

1. Используйте только специальные зачистные диски (круги) для сухой обработки.

2. Для получения наилучшего результата располагайте УШМ так, чтобы угол между плоскостью диска и обрабатываемой поверхностью составлял приблизительно 15°.

3. В процессе работы перемещайте УШМ вперед и назад с легким нажимом. При таком способе обрабатываемая поверхность меньше нагревается, не крошится и не образуется волн.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Уход

Включает в себя очистку машины, но в первую очередь вентиляционных прорезей, от пыли и грязи.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок необходимо продуть шпиндель, вентиляционные прорези и двигатель сжатым воздухом.

Через каждые 60 часов эксплуатации УШМ, требуется провести ее профилактический осмотр, замену щеток и смазки в Сервисном центре.

При попадании масла корпус изделия и ручки необходимо протереть уайтспиритом.

Хранение

Хранить изделие следует в помещении с нормальной влажностью (не выше 80%) при температуре не ниже +5°C.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации.

Не сжигать!

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забываете поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.

2. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

3. Правовой основой действующих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (со всеми изменениями).

4. Срок службы изделия составляет 3 года с момента его приобретения.

5. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.

6. Гарантийные обязательства прерываются **немедленно** в случае несанкционированного изменения в конструкции изделия.

7. **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

7.1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации;
- Механического повреждения, вызванного внешними или любыми иными воздействиями;
- Использования изделия в профессиональных или коммерческих целях и объемах;
- Использования изделия не по назначению;
- Стихийного бедствия;
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
- Несоответствия параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации;
- Использования аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем;
- Попадания внутрь изделия или засорения вентиляционных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т. п. отходов или посторонних предметов.

7.2. Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.

7.3. Принадлежности и запасные части, вышедшие из строя вследствие естественного износа, такие как угольные щетки, шестерни, ремни, насадки, шлифовальные и полировальные диски, полировальные чехлы, аккумуляторные и обычные батареи, другие расходные материалы.

7.4. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Наличие окислов на коллекторе;
- Механические повреждения кабеля электропитания и деформация вилки кабеля из-за низкого качества электрической розетки или проводки;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса;
- Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, что привело к выходу из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- Появление окалины на коллекторе и угольных щетках;
- Одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- Деформация или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных на это Сервисных центрах.