

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В РАБОТУ УСТАНОВКИ В 300 С БАКОМ 50 ЛИТРОВ.

ШАГ № 1



Установите аппарат в удобном для маляра месте.

ШАГ № 2



Подвести к штуцеру 8 мм шланг воздуха давлением 6-8 bar.

ШАГ № 3



Отстегнуть - снять крышку бака. Засыпать краску не более 80 % от объема бака.

ШАГ № 4



Настроить подачу воздуха в бак медленно крутя маленький регулятор.

ШАГ № 5



После засыпки краски, выждать 5-10 мин., для перемешивания краски.

ШАГ № 6



Направив пистолет в камеру, настраиваем подачу краски при нажатом курке.

ШАГ № 7



С начала крутить правый регулятор №1 до появления краски из пистолета.

ШАГ № 8



Затем крутить регуляторы №2, №3 до достижения нужного объема факела.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК В РАБОТУ УСТАНОВКИ В 300 С БАКОМ 50 ЛИТРОВ.



1 - НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОТ 70-100 кV.


2 - НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ВТОРОЙ СЛОЙ ОТ 20-55 кV.

3 - ПОКРАСКА ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНЫХ ФОРМ ОТ 45-65 кV.



СМЕНА ЦВЕТА ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ КРАСКУ.

ШАГ № 1

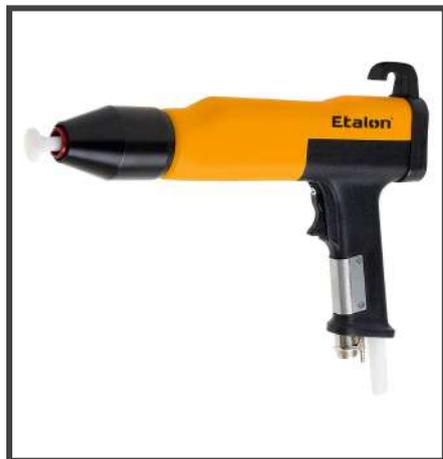

Отсоединить пистолет, прочистить и продуть все части пистолета.

ШАГ № 2



Отсоединить инжектор полностью продуть сжатым воздухом

ШАГ № 3



Очистить все части бака от краски. Продуть воздухом бак и шланг подачи краски.

ШАГ № 4



Засыпать нужную краску в бак настроить флюидизацию.