



Устройства плавного пуска SystemeStart 22/22X

Руководство по монтажу и эксплуатации

126SE0055i Версия 1.0

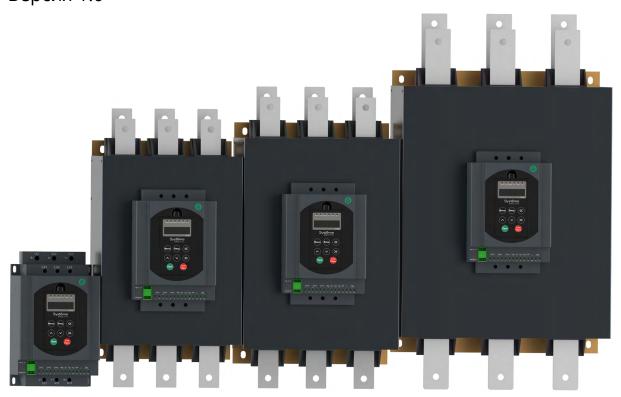





Предисловие

Благодарим вас за выбор устройства плавного пуска (УПП) SystemeStart серии STS22.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство. Неправильная эксплуатация может привести к неправильной работе, отказу или сокращению срока службы и даже к травмам, поэтому перед использованием устройства плавного пуска следует внимательно прочитать настоящее руководство и действовать в строгом с ним соответствии.

В дополнение к инструкциям по эксплуатации, данное руководство также содержит электрические схемы для справки.

В случае возникновения вопросов при эксплуатации данного устройства плавного пуска Вы можете связаться с представителями нашей компании в Вашем регионе или обратиться в центр поддержки клиентов нашей компании.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

При распаковывании, пожалуйста, проверьте следующее:

- 1. Наличие в упаковке заказанного Вами устройства плавного пуска, сертификата соответствия продукции, руководства пользователя по эксплуатации и квитанции гарантийного ремонта;
- 2. Соответствие технических характеристик, указанных в руководстве пользователя с требованиями Вашего заказа;
- 3. Наличие повреждений устройства плавного пуска, полученных в ходе транспортировки.

В нашей компании существует строгая система контроля качества производства продукции и упаковки при выходе с завода. Если во время проверки были обнаружены какие-либо упущения, то для разрешения вопроса необходимо как можно скорее связаться с нашей компанией или Вашим поставщиком.

Содержание

I ла	ва 1 Информация о безопасности	. 2
1.1	Приемка и осмотр	
1.2	Особые положения безопасной эксплуатации	3
Гла	ва 2 Информация о продукции	. 4
2.1	Принцип работы	
2.2	Технические характеристики	6
2.3	Технические данные устройств плавного пуска	7
	2.3.1 Устройства плавного пуска с внешним байпасным контактором	7
	2.3.2 Устройства плавного пуска со встроенным байпасным контактором	7
2.4	Габаритные размеры	8
	2.4.1 Габаритные размеры УПП с внешним байпасным контактором	. 8
	2.4.2 Габаритные размеры УПП со встроенным байпасным контактором	. 10
2.5	Техническое обслуживание	. 12
Гла	ва 3 Установка и подключение	14
3.1	Выбор места установки	
3.2	Схема подключения	
	3.2.1 Схема подключения УПП с внешним байпасным контактором	
	3.2.2 Схема подключения УПП со встроенным байпасным контактором	
	3.2.3 Силовой и контрольный клеммники устройства плавного пуска	
	3.2.4 Подключение и использование контрольного клеммника	
F	·	
ı ла 4.1	ва 4 Операции с встроенным пультом управления и запуск	
4. I	4.1.1 Дисплей, клавиатура и функции	
	4.1.2 Описание режимов индикации и режимов работы	
4.2	Пусконаладка	
4.2	4.2.1 Пробный запуск	
	4.2.2 Запуск	
	·	
	ва 5 Описание параметров	
	Список параметров	
5.2	Описание параметров	. 32
Гла	ва 6 Неисправности, причины и способы устранения	38
	мер прикладной схемы для устройства плавного пуска	
C BH	ешним байпасным контактором	. 39
	мер прикладной схемы для устройства плавного пуска	
	строенным байпасным контактором	
Обла	асти применения	. 41
Прν	іложение 1. Modbus коммуникация	42
∏nı₄	ложение 2. Дополнительное оборудование в соответствии	
ייף"	ОСТ МЭК/EN 60947-4-2	43
	ложение 3. Параметры силового клеммника: минимальное	_
и м	аксимальное сечения силовых проводов	44

Глава 1 Информация о безопасности

Устройство плавного пуска серии STS (далее именуемое «Изделие») может эффективно ограничивать пусковой ток асинхронного двигателя и широко применяется в тяжелонагруженном оборудовании, таком как вентиляторы, водяные насосы, конвейеры и компрессоры. Это делает его идеальным продуктом для замены пусковых устройств, реализованных на релейно-контакторной базе. Кроме того, изделие поддерживает несколько режимов управления (клавиатура, внешний терминал и АСУТП верхнего уровня), имеет многофункциональное выходное реле, а также аналоговый выход.

Пожалуйста внимательно прочитайте Руководство до монтажа оборудования.

Пожалуйста, внимательно прочтите эту главу перед использованием изделия, чтобы обеспечить сохранность оборудования и имущества.

В данном руководстве все важные вопросы, связанные с безопасной эксплуатацией, помечены знаками «Предупреждение» и «Внимание».



Указывает на существование потенциальной опасности. Если эксплуатация выполняется не в соответствие с требованиями, то это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



Указывает на существование потенциальной опасности. Если эксплуатация выполняется не в соответствие с требованиями, то это может привести к травмам легкой и средней степени тяжести или к повреждению оборудования. Необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание небезопасной эксплуатации.

1.1 Приемка и осмотр

При получении изделия проверьте:

- 1. Убедитесь, что обозначение изделия на заводской табличке соответствует прилагаемым документам.
- 2. Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3. Проверьте, что части изделия надежно закреплены.
- 4. Проверьте наличие инструкции.

Товар производится и упаковывается Компанией в строгом соответствии с системой обеспечения качества. Свяжитесь, пожалуйста, с нами или поставщиком для решения любых возникших вопросов.

1.2 Особые положения безопасной эксплуатации

током.

1. Устанавливайте изделие на негорючие материалы (например, металл), чтобы избежать возгорания.

Устанавливайте изделие вдали от горючих материалов во избежании возгорания.

Не надо устанавливать изделие в места со взрывоопасными газами во избежании возгорания.

- 2. Монтаж и техническое обслуживание должны проводиться только специалистом.
- 3. Необходимо убедиться, что номинальное напряжение изделия совпадает с классом напряжения источника питания переменного тока, в противном случае это может привести к человеческим травмам или возгоранию.
- 4. Запрещается соединять источник питающего напряжения переменного тока с выводными клеммами, т.к. при таком соединении может произойти поломка изделия, а гарантийный талон станет недействительным.
- 5. Проверьте совпадение чередования фаз байпасного контактора и изделия. В противном случае возможны короткое замыкание, повреждение или возгорание при замыкании байпасного контактора.
- панели. Снимать лицевую панель при подключенном питающем напряжении запрещается, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

 7. При подключенном питающем напряжении запрещается прикасаться к

силовым терминалам, т.к. это может привести к поражению электрическим

6. Подключение питающего напряжения возможно только после снятия лицевой

- 8. При подключенном питающем напряжении запрещается производить переключения проводов, т.к. это может привести к поражению электрическим током.
- 9. Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками, т.к. это может привести к поражению электрическим током.
- 10. Только специалист должен производит замену запчастей и обслуживание изделия. Не оставляйте остатки проводов на изделии, т.к. это может привести к возгоранию.
- 11. Внутренние электронные элементы легко повреждаются от статического электричества, поэтому запрещается к ним прикасаться.
- 12. Для данного изделия запрещается проводить испытания прочности изоляции. Это может вызвать поломку полупроводниковых элементов внутри устройства.





- 1. Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности запрещается подключать на вход или выход изделия. В противном случае изделие может быть повреждено.
- 2. Проверяйте качество затяжки кабелей в силовом клеммнике.
- 3. В зонах с уровнем высоты, превышающей 1000 м над уровнем моря, эффект теплоотдачи изделия снижается вследствие разреженности окружающего воздуха, в связи с чем снижаются рабочие характеристики. В такой ситуации для корректного подбора устройства плавного пуска обращайтесь за консультацией в нашу компанию.

4. Заводские параметры устройства плавного пуска должны изменяться только квалифицированным специалистом. В противном случае может возникнуть поломка оборудования.

5. При выходе из строя изделия утилизируйте изделие как промышленные отходы.


Внимание




Глава 2 Информация о продукции

Данные паспортной таблички

Ниже приведен STS22D11N4 в качестве примера:

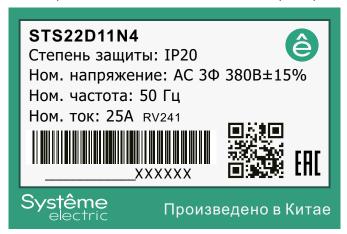

Правила наименования

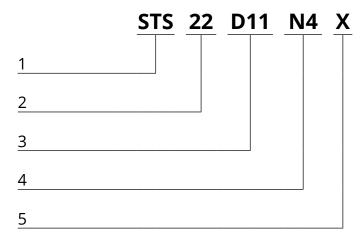


Номер	Подробное описание	Подробное содержание
1	Устройство плавного пуска SystemeStart	STS
2	Серия устройства плавного пуска	22
3	Диапазон выходной мощности	D от 10 до 100 кВт
		С от 100 до 1000 кВт
		Первые две цифры значения номинальной выходной мощности в диапазоне выходной мощности D или C, например, D11 – 11 кВт
4	Номинальное рабочее напряжение	N4 – 3 фазы, 380 В номинальное напряжение, диапазон 323 В437 В
5	Встроенный байпасный контактор	Х - наличие встроенного байпасного контактора
		- без встроенного байпасного контактора


Номинальная частота: 50Гц±2Гц(±4%)

2.1 Принцип работы

1. Силовая цепь устройства плавного пуска двигателя без встроенного байпасного контактора имеет инверсно-параллельное соединение входа с выходом через 6 тиристоров, по 2 в каждой фазе. Плавный пуск двигателя осуществляется с помощью электронного переключения тиристора, изменяя угол проводимости тиристора, контролируя изменение угла срабатывания через микропроцессор, чтобы изменить напряжение двигателя. После запуска на выходе изделия будет выходное номинальное напряжение, внешний 3-фазный байпасный контактор КМ будет подключен, а двигатель будет подключен к силовой сети напрямую.

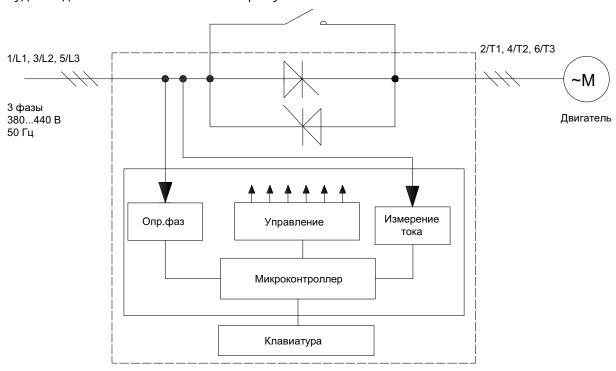

2. Силовая цепь устройства плавного пуска двигателя со встроенным байпасным контактором.

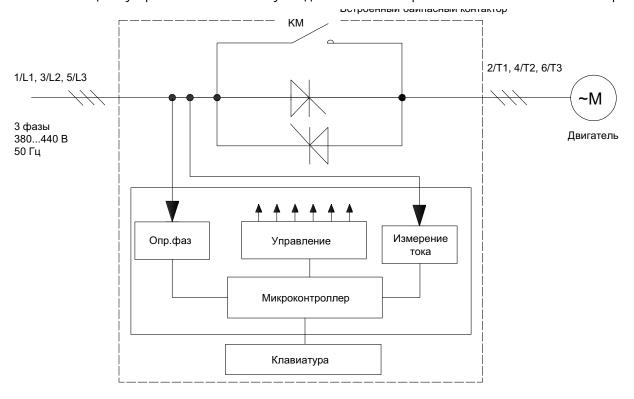

2.2 Технические характеристики

Операция	Управление		Клавиатура/внешний коммуникация	терминал/Modbus/RS4	185			
	Стартовый ре	МИЖ	Ограничение тока/ра	мпа напряжения/тяже	пая нагрузка			
	Время рампы торможения	разгона/	Настройка параметрами					
	Пауза при ста	ірте	Настройка параметром					
	Аварийный с	ГОП	Блокировка выхода					
	Ограничение	тока	•	данного значения тока	а в режимах			
	'		«ограничения тока» и		'			
	Начальное на	апряжение	Настройка параметро	M				
	Контроль нед	цогрузки	Предотвращение аваремня)	оийных ситуаций (обры	ыв приводного			
	Повторный за	апуск	Поддержка повторног аварии	о запуска в случае отк	лючения при			
	Контроль неи	ісправности	Релейный контакт вы постоянный ток 30B 5	ход - 250 В переменног А	го тока 5А,			
	Многофункци релейный вы			и: перегрузка по току, по фазам, обрыв фазы,				
	Аналоговый в	выход	0~20мА / 4~20 мА, опц	ионально				
Защитные функции	Защита устро пуска	йства плавного	перегрузка по току, перегрузка, перегрев, разбаланс по фазам, обрыв фазы, недогрузка, внешняя ошибка					
	Предупрежде	ния	Аварийный стоп, недо	огрузка, повторный заг	туск			
Индикация	Клавиатура Информация в процессе работы		Готовность, Пауза при старте, Разгон, Работа, Торможение, Авария					
		Защита параметров	Настроенные значения параметров защищены от изменения					
Условия	Категория ис	пользования	AC-53b					
эксплуатации	Номинальное изоляции	е напряжение	660B	Импульсное выдерживаемое напряжение	4кВ			
	Частота вклю	чений	≤ 12 paз/ч					
	Степень защиты	IP20	STS22D11N4 ~ STS22D	55N4 ;				
		IP00	STS22D75N4 ~ STS22C	60N4, STS22D11N4X ~ S	TS22C60N4X			
		й условный ток	STS22C50N4: 6кA; STS22C16N4: 12кA					
	короткого зам	иыкания	STS22C32N4: 20kA; STS					
			STS22D75N4X: 9,1 кA;					
0	Tax a a a a a a a -		STS22C32N4X: 20ĸA; ST	S22C60N4X: 48KA				
Окружающая среда	Температура	_ • _ •	-10 °C ~ 40 °C					
среда	Относительн	при хранении	-20 °C ~ 65 °C					
	Высота/вибра		Максимум. 90 % относительной влажности (без конденсации)					
		газы/вещества	Ниже 1000 м; ниже 5,9 м/с² (= 0,6 г) Не вызывающие коррозии газы, невоспламеняющиеся газы, отсутствие масляного/солевого тумана, пыли и т.п.					
	Степень загря	язнения среды	2	,				
Охлаждение	Естественное	-	STS22D11N4 ~ STS22C	50N4				
			STS22D11N4X ~ STS22I	D75N4X				
	Принудитель охлаждение	ное	STS22D90N4X ~ STS220	C60N4X				
Соответствие ста	ндарту		ΓΟCT IEC 60947-1-2017					
Класс защиты от з	электрического у	дара						

2.3 Технические данные устройств плавного пуска

2.3.1 Устройства плавного пуска с внешним байпасным контактором

ВНИМАНИЕ! Использование УПП без внешнего байпасного контактора запрещается!

Модель	Ном. мощность (кВт)	Ном. ток (А)	Сечение силового кабеля/ медной шины
STS22D11N4	11	25	кабель 6 мм²
STS22D15N4	15	32	кабель 10 мм²
STS22D18N4	18,5	37	кабель 10 мм²
STS22D22N4	22	45	кабель 16 мм²
STS22D30N4	30	60	кабель 25 мм²
STS22D37N4	37	75	кабель 35 мм²
STS22D45N4	45	90	кабель 35 мм²
STS22D55N4	55	110	кабель 35 мм²
STS22D75N4	75	152	кабель 35 мм²
STS22D90N4	93	176	30*3 мм² шина
STS22C11N4	110	210	30*3 мм² шина
STS22C13N4	132	253	30*4 мм² шина
STS22C16N4	160	300	30*4 мм² шина
STS22C20N4	200	380	40*4 мм² шина
STS22C25N4	250	480	40*5 мм² шина
STS22C32N4	320	600	40*5 мм² шина
STS22C40N4	400	750	50*5 мм² шина
STS22C45N4	450	892	50*5 мм² шина
STS22C50N4	500	930	50*5 мм² шина
STS22C60N4	600	1100	50*5 мм² шина

Рекомендованные модели автоматических выключателей и контакторов см. в Приложении 2. Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, АС, 50 Гц.

2.3.2 Устройства плавного пуска со встроенным байпасным контактором

Модель	Ном. мощность (кВт)	Ном. ток (А)	Сечение силового кабеля/ медной шины
STS22D11N4X	11	25	кабель 6 мм²
STS22D15N4X	15	32	кабель 10 мм²
STS22D18N4X	18,5	37	кабель 10 мм²
STS22D22N4X	22	45	кабель 16 мм²
STS22D30N4X	30	60	кабель 25 мм²
STS22D37N4X	37	75	кабель 35 мм²
STS22D45N4X	45	90	кабель 35 мм²
STS22D55N4X	55	110	кабель 35 мм²
STS22D75N4X	75	152	кабель 35 мм²
STS22D90N4X	93	176	30*3 мм² шина
STS22C11N4X	110	210	30*3 мм² шина
STS22C13N4X	132	253	30*4 мм² шина
STS22C16N4X	160	300	30*4 мм² шина
STS22C20N4X	200	380	40*4 мм² шина
STS22C25N4X	250	480	40*5 мм² шина
STS22C32N4X	320	600	40*5 мм² шина
STS22C40N4X	400	750	50*5 мм² шина
STS22C45N4X	450	892	50*5 мм² шина
STS22C50N4X	500	930	50*5 мм² шина
STS22C60N4X	600	1100	50*5мм 2 шина


Рекомендованные модели автоматических выключателей см. в Приложении 2.

STS22/STS22.X: номинальный кратковременно допустимый ток и его длительность: 500% от номинального тока устройства в течение 100 с.




2.4 Габаритные размеры

2.4.1 Габаритные размеры УПП с внешним байпасным контактором

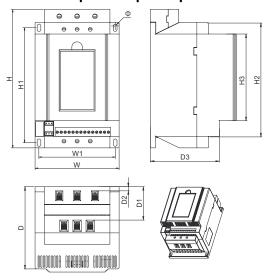


Единица измерения: миллиметр

Модель	W	W1	Н	H1	H2	Н3	D	D1	D2	D3	Ød
STS22D11N4											
STS22D15N4											
STS22D18N4											
STS22D22N4	160	1 4 5	265	220	240	166	164	67	10	111	0
STS22D30N4	160	145	265	220	240	166	164	67	10	111	8
STS22D37N4											
STS22D45N4											
STS22D55N4											

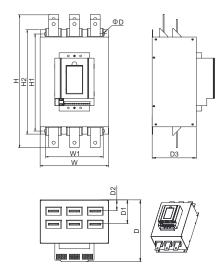


Единица измерения: миллиметр

Модель	W	W1	Н	H1	H2	Н3	D	D1	D2	D3	Ød
STS22D75N4											
STS22D90N4											
STS22C11N4	280	230	534	430	395	370	255	98	44	180	10
STS22C13N4											
STS22C16N4											

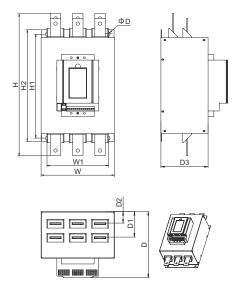

Единица измерения: миллиметр

Модель	W	W1	Н	H1	H2	Н3	D	D1	D2	D3	Ød
STS22C20N4											
STS22C25N4	310	265	594	475	440	415	255	98	44	180	10
STS22C32N4											

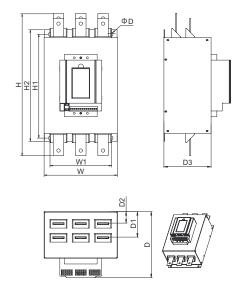

Единица измерения: миллиметр

Модель	W	W1	Н	H1	H2	Н3	D	D1	D2	D3	Ød
STS22C40N4											
STS22C45N4	416	275	740		F20	40E	275	106	44	200	10
STS22C50N4	416	375	740	555	520	495	275	106	44	200	10
STS22C60N4											

2.4.2 Габаритные размеры УПП со встроенным байпасным контактором

Единица измерения: миллиметр

Модель	Н	H1	H2	W	W1	D	D1	D2	Ød
STS22D11N4X									
STS22D15N4X									
STS22D18N4X									
STS22D22N4X	264	262	242	150	128	170	96	96	7
STS22D30N4X									
STS22D37N4X									
STS22D45N4X									
STS22D55N4X	384	345	360	200	165	226	137,5	137,5	7
STS22D75N4X		343	300	200	105	220	137,3	137,3	,
STS22D90N4X			545	255	180	230	160	151	
STS22C11N4X	579	E20							9
STS22C13N4X	3/9	520							9
STS22C16N4X									
STS22C20N4X									
STS22C25N4X	684	620	650	300	235	235	159	154	9
STS22C32N4X									
STS22C40N4X									
STS22C45N4X	010	715	740	520	400	240	166	163	9
STS22C50N4X	810	/15	/40	520	400	240	100	103	9
STS22C60N4X									

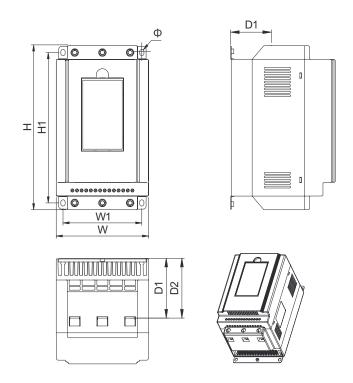


Рис.1. Применимо к STS22D11N4X ~ STS22D75N4X

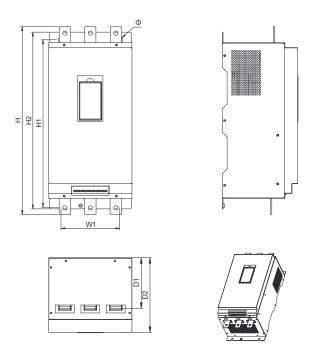


Рис.2. Применимо к STS22D90N4X ~ STS22C32N4X

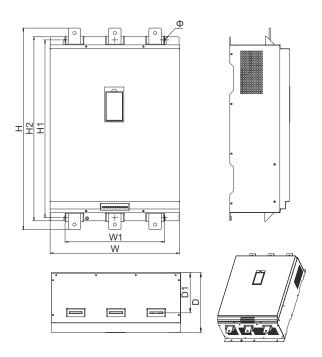


Рис. 3. Применимо к STS22C40N4X ~ STS22C60N4X

2.5 Техническое обслуживание

Повседневное обслуживание

Изделие должно проходить повседневное обслуживание для уменьшения влияния температуры окружающего воздуха, влажности, пыли и вибрации. Это позволяет избежать уменьшения прочности изоляции, уменьшения путей утечки, возникновения дуговых разрядов или короткого замыкания.

Повседневный осмотр включает контроль:

- А. Шумов двигателя в момент запуска, работы и торможения.
- В. Вибрации двигателя.
- С. Изменений состояния окружающей среды относительно параметров в момент установки.
- D. Перегрева изделия.

Ежедневная очистка включает:

- А. Поддержание изделия в чистом состоянии.
- В. Удаление пыли на поверхности изделия, а также предотвращение попадания пыли внутрь, особенно металлической пыли.
- С. Предотвращение конденсации влаги или попадания капель воды на изделии.

Регулярный осмотр

Пожалуйста проводите регулярный осмотр вплоть до недоступных частей.

- А. Проверьте и очистите в случае загрязнения воздуховод.
- В. Проверьте, не ослаблены ли винты.
- С. Проверьте наличие коррозии.
- D. Проверьте наличие следов электрической дуги на силовых клеммах.
- Е. Проверьте прочность изоляции силовой цепи.

Указание: До проверки прочности изоляции отключите изделие! Проверяйте прочность изоляции мегомметром постоянного тока 500 В. Не проверяйте прочность изоляции цепей управления с помощью мегомметра! Не требуется проведение теста высокого напряжения (проводится при проивзодстве изделия).

Гарантия

Изделие подлежит бесплатному гарантийному ремонту в случае, если эксплуатация осуществлялась в соответствие с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации. Для истребования гарантийного ремонта следует обратиться к компании-поставщику, с которым был осуществлён договор на поставку изделия.

В дополнение к бесплатному гарантийному ремонту существует также возможность заключения договора на сервисное обслуживание данного изделия, что является платной услугой. Сервисное обслуживание подразумевает:

Проверка и ремонт неисправного изделия на территории сервисного центра;

Возможные дополнительные действия, соответствующие договору сервисного обслуживания;

Возможность обращения с запросом о сервисном обслуживании в любом представительстве компании-изготовителя или к ближайшему сервисному партнёру.

Компания-изготовитель несёт полную ответственность по гарантийным обязательствам, обеспечивая гарантийный бесплатный ремонт, гарантийную замену или возврат стоимости. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию (указан на штрих-коде), но не более 24 месяцев с даты отгрузки.

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- Неправильная эксплуатация (вне соответствия с руководством по эксплуатации) или в случаях самостоятельного ремонта или модернизации персоналом, не являющимся сертифицированным компанией-производителем для проведения таких работ.
- Несоответствия технических характеристик изделия требуемым для объекта управления (некорректный выбор).
- Поломок, вызванных падением при неправильной транспортировке.
- Поломки, вызванные следствием природных катаклизм, как землетрясение, пожар, ураган, удар молнией и т.д.
- Поломок, полученных в процессе транспортировки (Примечание: способ транспортировки определяет заказчик).
- Невозможности идентифицировать изделие по нанесённым компанией-производителем на паспортной табличке марки, торгового знака или порядкового номера.
- Отсутствия полной оплаты стоимости изделия.
- Невозможности предоставления информации о качестве монтажа, электрических соединений, характере эксплуатации и технического обслуживания.


Гарантийный ремонт, замена или возврат стоимости осуществляются после признания поставщиком случая неисправности гарантийным.

Глава 3 Установка и подключение

3.1 Выбор места установки


При выборе места установки учитывайте следующее:

- 1. Избегайте прямых солнечных лучей и наружного использования.
- 2. Нельзя использовать изделие в атмосфере с содержанием коррозионных газов и жидкостей.
- 3. Нельзя использовать изделие в атмосфере масляного тумана, а также при наличии брызг воды.
- 4. Нельзя использовать изделие в атмосфере солевого тумана.
- 5. Нельзя использовать изделие в месте, где возможно выпадение осадков.
- 6. Установите фильтр, если в воздухе присутствуют металлическая пыль, шелк, оптическое волокно или частицы ткани.
- 7. Нельзя использовать изделие в месте с механическим воздействием и вибрацией.





- 10. Обеспечивайте расстояние от источников помех (электросварка, мощное электрооборудование).
- 11. Нельзя использовать изделие в местах с присутствием радиоактивных материалов.
- 12. Хранить изделие вдали от легковоспламеняющийся материалов, разбавителей, а также растворителей.




Положение при установке: изделие должно быть установлено вертикально для обеспечения хорошего охлаждения.


Свободное пространство при установке:


См. диаграмму ниже. При установке изделия нужно обеспечить свободное пространство для охлаждения изделия.

Нельзя ронять какие-либо предметы на изделие в процессе установки во избежании уменьшения прочности изоляции или короткого замыкания.





Свободное пространство при установке УПП с внешним байпасным контактором

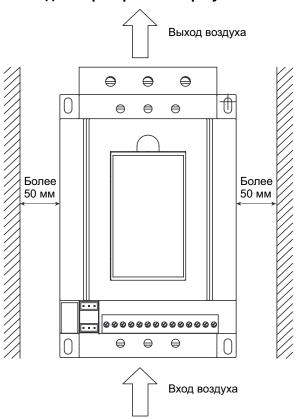

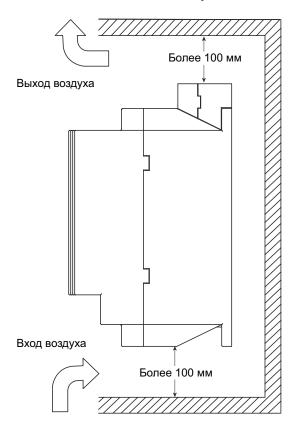

Свободное пространство при установке УПП со встроенным байпасным контактором

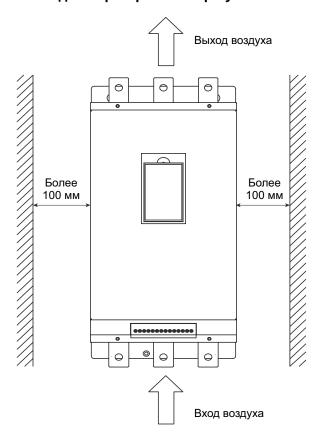


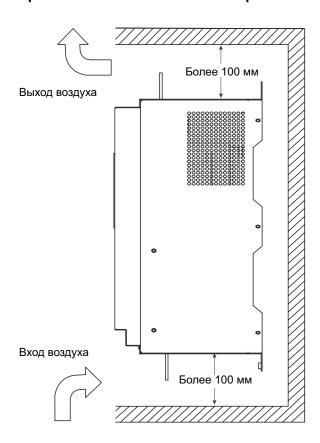


3.2 Схема подключения

3.2.1 Схема подключения УПП с внешним байпасным контактором


ВНИМАНИЕ! Использование УПП без внешнего байпасного контактора запрещается!

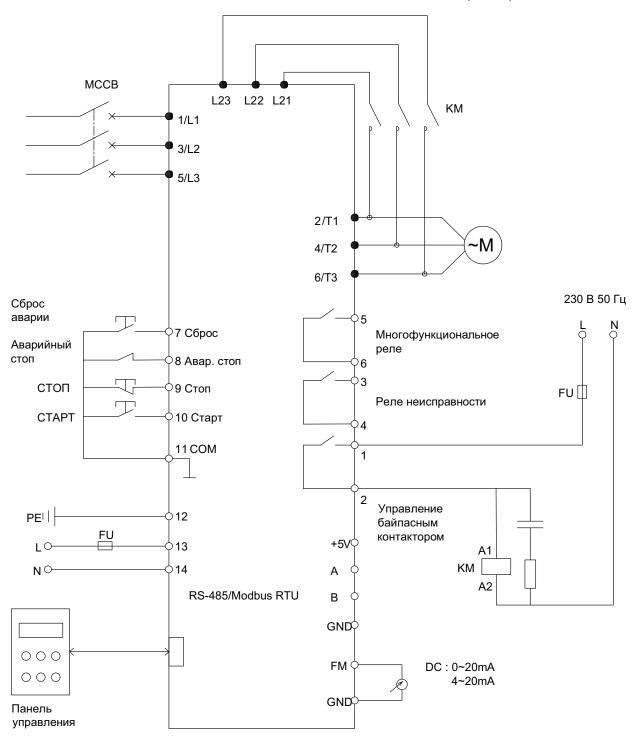

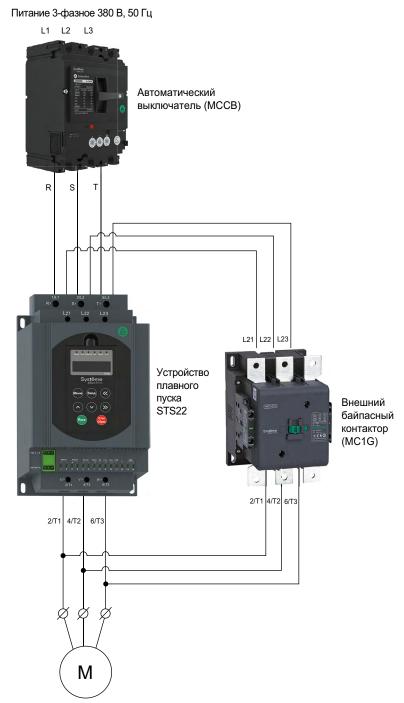

3-фазный асинхронный двигатель

3.2.2 Схема подключения УПП со встроенным байпасным контактором

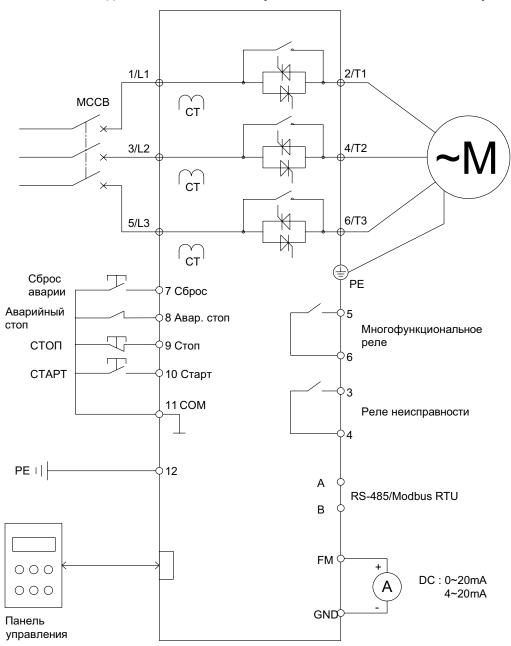

Меры предосторожности



- 1. Проверьте отсутствие силового напряжения до монтажа.
- 2. Проверьте соответствие номинального напряжения изделия напряжению сети.
- 3. Не подключайте напряжение сети на выход изделия во избежании выхода из строя изделия.
- 4. Проверьте совпадение чередования фаз байпасного контактора и изделия. В противном случае возможны короткое замыкание, повреждение или возгорание при замыкании байпасного контактора.
- 5. Внутренние электронные элементы легко повреждаются от статического электричества, поэтому запрещается к ним прикасаться.
- 6. Нельзя проводить высоковольтный тест прочности изоляции во избежании повреждения устройства.



3-фазный асинхронный двигатель

3.2.3 Силовой и контрольный клеммники устройства плавного пуска

Классификаці	Я	Символ	Клемма	Описание		
Силовой клемм	иник	1/L1 3/L2 5/L3	Силовой ввод сети переменного тока	Соединять с автоматом		
		2/T1 4/T2 6/T3	Выход изделия	Подключить 3-фазный асинхронный двигатель		
		L21 L22 L23	Клеммы для подключения байпасного контактора	Соединить с байпасным контактором (отсутствуют у УПП со встроенным байпасным контактором)		
Питание контр	ольной части	13	Клеммы для	Соединить к источнику переменного		
изделия		14	подключения питания контрольной части	тока 220В, 50 Гц (отсутствуют у УПП со встроенным байпасным контактором)		
		12	Клемма корпуса изделия	Подключение к шине РЕ		
Контрольный клеммник	Выходные контакты реле	2	Управление байпасным контактором	Цепь замкнута после запуска. Макс. коммутационная способность: 5A/250V AC рез. нагр., 5A/30V DC рез.нагр. 5A/250V AC инд.нагр. 8мс 5A/30V DC инд.нагр. 8 мс (отсутствуют у УПП со встроенным байпасным контактором)		
		3	Реле неисправности	Реакция на состояние изделия		
		4	теле пенеправности	(испр./неиспр.) настраивается. Макс. коммутационная способность: 5A/250V AC рез. нагр., 5A/30V DC рез.нагр. 5A/250V AC инд.нагр. 8мс 5A/30V DC инд.нагр. 8 мс		
		6	Многофунк- циональное реле	Функция параметрируется. Макс. коммутационная способность: 5A/250V AC рез. нагр., 5A/30V DC рез.нагр. 5A/250V AC инд.нагр. 8мс 5A/30V DC инд.нагр. 8 мс		
	Цифровой	7	Внешний сброс	Сброс аварии		
	вход		Неисправности «Сброс»			
		8	Аварийный стоп «Авар. стоп»	Аварийный останов		
		9	Внешняя клемма «Стоп»	Старт и стоп электропривода.		
		10	Внешняя клемма «Пуск»			
		11	Общая клемма «COM» для клемм 7,8,9,10			
	RS485 коммуникация	А	Положительный сигнал RS-485	Интерфейс RS-485		
		В	Отрицательный сигнал RS-485			
	Источник	+5B	+5В источник питания	+5 В источника питания		
	питания	GND	Клемма 0 В источника	0 В источника питания		
	Аналоговый	GND	питания 5 В и выхода «FM»	0-20 мА, 4-20 мА аналоговый выход		
E	выход	FM	Клемма аналогового выхода	Выбор 0-20 мА/4-20 мА параметром		

3.2.4 Подключение и использование контрольного клеммника

Меры предосторожности

Подключайте терминал управления с помощью многожильного экранированного кабеля или многожильного провода. Если используется экранированный кабель, экран ближнего конца к изделию должен быть подключен к клемме заземления РЕ изделия. При прокладке кабель управления должен находиться на расстоянии более 20 см от силовой цепи и линии высокого напряжения (включая силовой провод, провод двигателя, провод реле а также провод контактора). Следует избегать параллельной прокладки. Пересечение с силовыми проводниками рекомендуется осуществлять под углом 90 градусов.

Подключение

До подключения отключите источник питания схемы управления.

Контрольный клеммник допускает подключение проводов с сечением 0,05...4.0 мм².


Максимальное количество подключаемых проводников: 2.

Снятие изоляции провода: 7.5 мм.

Контрольный клеммник УПП с внешним байпасным контактором:




Контрольный клеммник УПП со встроенным байпасным контактором:



1. Клеммы управления байпасным контактором 1 и 2 (УПП со встроенным байпасным контактором не имеют этих клемм). По окончании запуска контакты 1 и 2 замыкают цепь подачи напряжения на катушку байпасного контактора. Контакты 1 и 2 будут открыты при подаче команды на останов.

Рекомендация: установите RC-цепь для подавления коммутационных перенапряжений параллельно катушке контактора.

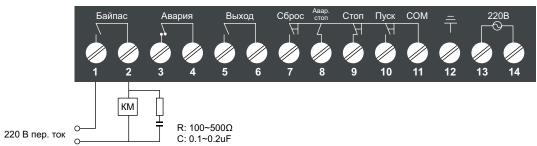

2. Клеммы 3 и 4 – выход реле неисправности изделия.

Реакция на аварию настраивается параметром: реле может размыкать цепь 3-4 при аварии изделия либо замыкать цепь 3-4. Максимальная коммутационная способность: 220 В переменного тока 5А.

3. Клеммы 5 и 6 – выход многофункционального реле.

Функция определяется параметром. Максимальная коммутационная способность: 220 В переменного тока 5А.

4. «Сброс» клемма 7 – предназначена сброса неисправности. Цепь сброса: 7 – 11.

5. Аварийный стоп – клемма 8. Цепь аварийного стопа: 8-11.


Предназначена для ввода внешнего сигнала аварийной остановки. Клемма может быть подключена к внешнему аварийному сигналу, кнопке остановки или тепловому реле. Выход изделия блокирован, если цепь «Авар. стоп» – «СОМ» не будет замкнута. При разрыве цепи изделие блокируется в течение 2 секунд. Эта функция может быть отключена параметром.

6. «Пуск», «Стоп» – клеммы 9, 10. Цепь «Пуск»: 10 – 11, цепь «Стоп»: 9 – 11.


Клеммы 9 и 10 предназначены для ввода сигналов запуска и останова во время внешнего управления. Эти клеммы не активируются до тех пор, пока не задан режим внешнего управления. При режиме внешнего управления изделие переходит в рабочий режим (плавный запуск и работа на частоте 50 Гц) при замыкании цепей «Пуск»-«СОМ» и «Стоп»-«СОМ».

3-х проводная схема подключения приведена ниже:

УПП с внешним байпасным контактором:

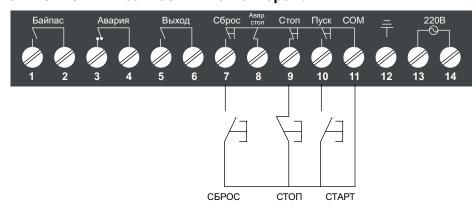


УПП со встроенным байпасным контактором:

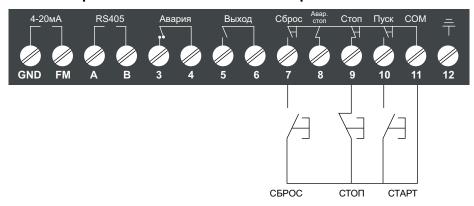


2-х проводная схема подключения приведена ниже:

УПП с внешним байпасным контактором:

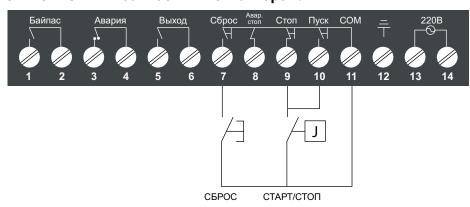


УПП со встроенным байпасным контактором:

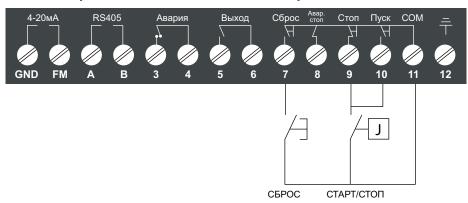

- 7. Клемма 12 корпус устройства, для подключения к шине защитного заземления. Параметры кабеля для подключения к шине РЕ см. в ПУЭ.
- 8. Питание контрольной части изделия: клеммы 13, 14 (УПП со встроенным байпасным контактором не имеют этих клемм)

Подключите к сети 220 В 50 Гц для питания контрольной части изделия.

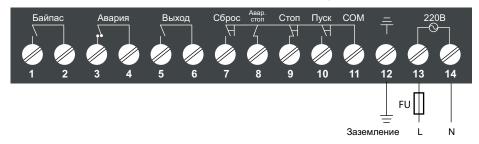

9. Аналоговый токовый выход FM, GND.

Вывод токовых сигналов 4-20 мА или 0-20 мА, функция аналогового выхода и режим 4/20 мА-0/20мА настраиваются параметрами.

10. Приемопередатчик RS-485, клеммы A и B.

А: RS-485 положительный сигнал;


В: RS-485 отрицательный сигнал



Глава 4 Операции с встроенным пультом управления и запуск

4.1 Работа с встроенным пультом управления

4.1.1 Дисплей, клавиатура и функции

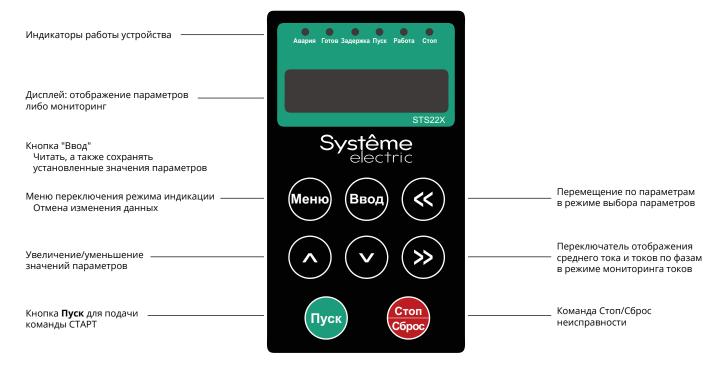

Описание индикаторных ламп:

Nº.	Обозначение	Описание
1	Авария	Свечение при наличии неисправности
2	Готов	Свечение при готовности к старту
3	Задержка	Свечение при режиме паузы
4	Пуск	Свечение при режиме разгона
5	Работа	Свечение при установившемся режиме работы
6	Стоп	Свечение при режиме торможения

4.1.2 Описание режимов индикации и режимов работы

1. Отображение

Дисплей изделия имеет два режима работы: режим мониторинга и режим параметрирования.

а) В режиме мониторинга экран дисплея отображает следующую информацию:

"READY": готовность к старту.

"DELAY": отложенный старт.

"START": процесс разгона.

"RUN": установившейся режим работы (замкнутый байпасный контактор).

"STOP": процесс останова.

"ERR-X": индикация неисправности.

"Индикация среднего по фазам тока".

"Индикация тока фазы А".

"Индикация тока фазы В".

"Индикация тока фазы С".

b) Режим параметрирования

«РОХХ»: функциональный код с номером ХХ.

«XXXX»: значение функционального кода с номером XX.

Режим мониторинга и режим параметрирования переключаются клавишей «MODE».

2. Работа в режиме мониторинга


- а) Включите устройство обычным образом, после прохождения самотестирования на дисплее выводится «READY», загорается индикатор "Готов". Это означает, что устройство готово для запуска электродвигателя.
- b) Если проводка и последовательность фаз верны и функция задержки включена, нажмите кнопку Пуск. На дисплее появится «DELAY» и включится индикатор «Задержка».

Если функция задержки отключена или период задержки завершен, то на дисплей выводится «START» и включится индикатор «Пуск».

- «START» на дисплее отображается в течение примерно 1 с. в процессе запуска. После этого на дисплей выводится значение среднего тока по фазам.
- с) После окончания процесса разгона на дисплее выводится «RUN» и горит индикатор «Работа». Это означает, что байпас замкнут. "RUN" будет отображаться в течение примерно 1 с. После этого на дисплей выводится значение среднего тока по фазам.
- d) Нажмите ">>" по очереди для отображения "Фаза A ток", "Фаза B ток" и "Фаза C ток".
- е) Для останова нажмите "Стоп/Сброс". На дисплей выводится «STOP», светится индикатор "Стоп".
- f) "READY" отображается по окончании процесса останова.
- g) При любой неисправности или аварийном сигнале в процессе работы устройства на нем будет мигать «ERR-X»; X означает код неисправности и. Индикатор "Ошибка" включен. Нажмите "Стоп/Сброс" или замкните цепь RET-COM для сброса аварии.

3. Работа в режиме параметрирования

Нажмите кнопку «MODE» в режиме мониторинга, чтобы войти в режим параметрирования. После этого на дисплей выводится параметр «POXX». Нажмите клавишу Ввод, чтобы вызвать значение текущего параметра, нажмите клавишу >> или << , чтобы перейти к подлежащей изменению цифре; Нажмите △ или же ▽ для увеличения или уменьшения значения. Для сохранения значения параметра нажмите Ввод. При нажатии кнопки Меню производится выход без сохранения значения.

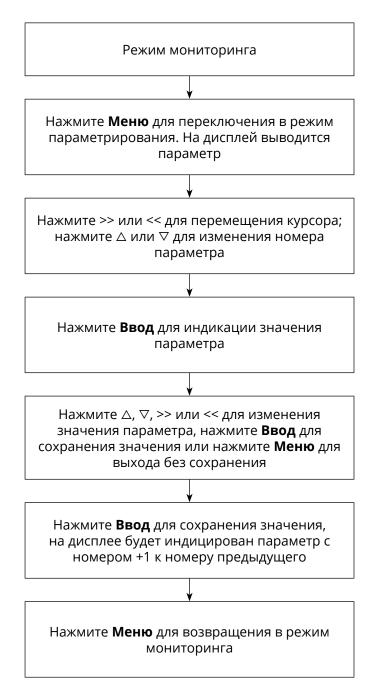

Пример: изменение время останова (параметр Р002) с 2 с на 5 с:

1	READY	Отображается статус готовности. Нажмите Меню для входа в режим параметрирования
2	P000	Отображается код Р000 Нажмите ∆ дважды
3	P002	Нажмите Ввод для индикации значения параметра P002
4	02	Проверьте: текущее значение параметра равно 02, а курсор находится на знакоместе с индикацией 2
5	05	Нажмите △ три раза, изменив значение на 05, а затем Ввод для сохранения в памяти нового значения
6	P003	Значение параметра P002 сохранено в памяти, на дисплее отображается значение следующего параметра P003
7	P002	Если нажать Меню вместо Ввод на 5 шаге, то значение параметра Р002 изменено не будет, а на дисплее будет индицироваться Р002
8	READY	Нажмите Меню для возвращения в режим мониторинга

Примечание: Не изменяйте параметры, если включена функция защиты параметров от изменения - Р029.

4.2 Пусконаладка

4.2.1 Пробный запуск

Проведите пробный запуск для проверки правильности направления вращения двигателя и проверки работы механической части электропривода (редуктор, ременная передача).

- 1. Проверьте надежность крепления силовых проводов и правильность фазировки.
- 2. Подайте на изделие силовое питание. На дисплее должно индицироваться «READY».
- 3. Настройте параметры устройства, исходя из нагрузки механизма, для достижения оптимального момента на валу двигателя при пуске.
- 4. Нажмите **Пуск** для запуска механизма. Если направление вращения неправильное нажмите **Стоп** и поменяйте фазировку сети. Увеличьте стартовый момент и напряжение в случае неудовлетворительного пуска.

4.2.2 Запуск

- 1. Настройте параметры изделия в соответствии с нагрузкой механизма для достижения оптимального стартового момента на валу двигателя.
- 2. Нажмите **Пуск** на панели изделия для запуска механизма. Если вращение механизма стабильно, без рывков и резких изменений тока двигателя, то параметры корректны. Нажмите **Стоп** для останова механизма.
- 3. При аварийном отключении см. Раздел 6 настоящего руководства.
- 4. Время останова должно быть установлено на 0 при использовании изделия для плавного запуска параллельно подключенных двух двигателей.
- 5. После запуска последовательно нажимайте >> для отображения среднего тока по фазам, тока в фазе A, тока в фазе B, тока в фазе C.

Глава 5 Описание параметров

5.1 Список параметров

Код функции	Описание	Диапазон	Ед. изм	Завод. значение	Описание
P000	Начальное напряжение	30%~70%	1%	30	Действует при всех режимах пуска
P001	Время рампы напряжения при разгоне	2~100 c	1c	12	Все режимы пуска
P002	Время рампы напряжения при торможении	0~50 c	1c	0	0 торможение выбегом
P003	Режим пуска	0: Рампа напряжения 1: Ограничение тока 2: Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка) 3: Рампа момента 4: Ограничение момента 5: Форсировка и ограничение тока	1	0	Выбирать в зависимости от нагрузки. Смотри Приложение Таблица 1
P004	Тип нагрузки	0: Нет конкретной нагрузки 1: Центробежный насос 2: Вентилятор 3: Компрессор (поршневой) 4: Компрессор (центробежный) 5: Конвейер 6: Блендер 7: Шаровая мельница 8: Дробилка 9: Водяной насос	1	0	Выбирать в зависимости от типа нагрузки
P005	Канал управления	0: Клавиатура 1: Внешнее управление 2: Клавиатура + внешнее управление 3: Modbus 4: Клавиатура + Modbus 5: Внешнее управление + Modbus 6: Клавиатура + внешнее управление+ Modbus 7: Блокировка выхода	1	4	Выберете необходмый способ управления
P006	Поддержание напряжения	0~20 с	0,1 c	0,0	Все режимы Время форсировки в режиме Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка)
P007	Промежуточное напряжение	P000~70%	1%	50	Все режимы
P008	Промежуточное время	0~P001-2	1C	0	Все режимы
P009	Уровень форсировки	50%~80%	1%	50	Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка)

Код функции	Описание	Диапазон	Ед.	Завод. значение	Описание
P010	Пауза при старте	0~999,9 с	0,1 c	0	Пауза между началом запуска и поступлением команды СТАРТ
P011	Режим аварийного останова	0: аварийный останов по «Авар. стоп» деактивирован 1: аварийный останов по «Авар. стоп» активирован	1	0	Задайте режим работы терминала «Авар. стоп»
P012	Логика реле исправности	0: нормально открытое 1: нормально закрытое	1	0	
P013	Условие закрытия многофунк-ционального реле	0: поступление команды СТАРТ 1: Процесс пуска	1	0	
P014	Условие открытия многофункционального реле	2: Переход на байпас 3: Процесс торможения 4: Завершение останова 5: Авария 6: Старт тяжелой нагрузки завершен	1	0	
P015	Пауза на закрытие многофунк-ционального на реле	0,0~999,9 c	0,1 с	0	
P016	Пауза на открытие многофункционального реле	0,0~999,9 c	0,1 c	0	
P017	Уровень токоограничения	150%~500%	1%	300	Действует в режимах: 1: Ограничение тока 2: Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка)
P018	Защита стартера от перегрузки	50%~200%	1%	100	Настройка коэффициента перегрузки
P019	Степень дисбаланса	0~100%	1%	50	0: Защита от дисбаланса отключена
P020	Масштаб диапазона аналогового выхода	20~5000A	1A	Ном. ток изделия	Ток аналогового выхода пропорционален диапазону [0Р020]
P021	Выбор диапазона аналогового выхода	0: 4~20 MA 1: 0~20MA	1	0	
P022	Контроль недогрузки	0: Закрытие 1: Тревога 2: Неисправность	1	0	
P023	Уровень недогрузки	10~100%	1%	100	Нагрузка ниже Р023 рассматирвается как недогрузка

Код функции	Описание	Диапазон	Ед. изм	Завод. значение	Описание
P024	Пауза на обнаружение недогрузки	0,0~99,9 c	0,1 c	0	
P025	Количество рестартов	0~3	1	0	
P026	Скорость обмена	0: 2400 бит/с 1: 4800 бит/с 2: 9600 бит/с 3: 19200 бит/с	1	2	Установите коммуникационные параметры
P027	Формат данных	0: ASCII 8N1 (без проверки на четность) 1: ASCII 8E1 (с проверкой на четность) 2: ASCII 8O1 (с проверкой на нечетность) 3: RTU 8N1 (без проверки на четность) 4: RTU 8E1 (с проверкой на четность) 5: RTU 8O1 (с проверкой на нечетность)	1	3	
P028	Адрес Modbus	0~31	1	1	
P029	Защита параметров	0: Нет защиты 1: Защита параметров от изменения	1	0	Защитить параметры против модификация
P030	Сброс на заводские значения	0: Нет сброса 1: Восстановление заводских значений	1	0	Восстановить заводские значения параметров
P031	Запись журнала ошибок № 1				Последняя неисправность
P032	Запись журнала ошибок № 2				
P033	Запись журнала ошибок № 3				
P034	Запись журнала ошибок № 4				
P035	Режим старта при подаче питания	0: Старт 1: Нет старта	1	1	Определяет возможность старта при включении питания при наличии команды СТАРТ
P036	Номинальный ток двигателя	1A~1125A	1A	Модель	В зависимости от типоразмера
P037	Уровень защиты двигателя от перегрузки	0: нет защиты 1: Уровень 2 2: Уровень 10А 3: Уровень 10 4: Уровень 20 5: Уровень 30		3	Чем выше значение уровня перегрузки, тем больше время для сообщения об ошибках Err10 и Err14.

Код функции	Описание	Диапазон	Ед. изм	Завод. значение	Описание
P038	Время восстановления после перегрузки	0~65535 c		300	Минимальное время восстановления после срабатывания ошибок Err-2, Err10 и Err14, при этом неисправность не может быть сброшена в течение времени восстановления
P039	Температура в реальном времени	-100°C~200°C			Температура радиатора в реальном времени
P045	Ток1 аналогового выхода FM	0~10.000 мА		4.000	Калибровка аналогового выхода FM
P046	Измеренный ток 1 FM	0~10.000 мА		4.000	Калибровка аналогового выхода FM
P047	Ток2 аналогового выхода FM	10.001~22.000 мА		16.000	Калибровка аналогового выхода FM
P048	Измеренный ток 2 FM	10.001~22.000 мА		16.000	Калибровка аналогового выхода FM
P049	Смещение аналогового выхода	-100.0%~100.0%			Калибровка аналогового выхода FM
P050	Состояние перегрузки двигателя	0~100.0%			Состояние перегрузки двигателя только для чтения
P051	Состояние перегрузки плавного пуска	0~100.0%			Состояние перегрузки плавного пуска только для чтения
PASS	Пароль	***			

5.2 Описание параметров

5.2.1 Р000: Начальное напряжение Р001: Время рампы напряжения при разгоне

Начальное напряжение может быть увеличено для преодоления статического трения при запуске; время запуска увеличивается при увеличении момента инерции.

При запуске изделие постепенно увеличивает выходное напряжение с начального напряжения до номинального за время Р001. При достижении номинального напряжения активируется байпасный контактор. Время запуска может быть уменьшено при небольшой нагрузке.

5.2.2 Р002: Время рампы напряжения при торможении

Изделие останавливает механизм выбегом при Р002=0.

В режиме плавного останова байпасный контактор отключается, двигатель подключается к тиристорному выходу изделия. Выходное напряжение устройства уменьшается от номинального напряжения до нуля. Контролируйте механические вибрации при останове. Система может стать нестабильной, если время остановки слишком большое.

При получении команды останова при торможении выбегом устройство немедленно отключает байпасный контактор и блокирует тиристорный выход. Механизм останавливается за счет сил трения. Установите режим свободной остановки при параллельном подключении двигателей, чтобы избежать обрыва фазы во время останова.

5.2.3 Р003: Режим пуска

- 0: Рампа напряжения
- 1: Ограничение тока
- 2: Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка)
- 3: Рампа момента
- 4: Рампа момента и ограничение тока
- 5: Форсировка и ограничение тока

Форсировка: используется для увеличения крутящего момента при запуске в течение заданного времени. В основном используется для механизмов с увеличенной инерцией.

Рампа момента: выходное напряжение регулируется по закону линейного увеличения момента на валу двигателя. Достоинства: плавный старт; уменьшение влияния на энергосистему за счет уменьшения тока при старте. Недостаток: увеличенное время запуска. Теоретически, ток при запуске с использованием этого режима меньше, чем при запуске рампой напряжения.

Режим пуска рампой напряжения: см. информацию о параметрах пуска в режиме рампы напряжения в 5.2.1. Этот режим применяется к механизмам с низкими требованиями к пусковому току, но с высокими требованиями к стабильности.

Ограничение тока: см. информацию о параметрах пуска в режиме ограничения тока 5.2.13. Режим используется для запуска механизмов от сети ограниченной мощности.

Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка): применяются для высоконагруженных механизмов.

Рампа момента: ток в этом режиме не ограничивается.

Рампа момента и ограничение тока: момент на валу двигателя изменяется по рампе, есть режим ограничения тока.

Форсировка и ограничение тока: момент на валу двигателя изменяется по рампе, есть режим ограничения тока. В процессе форсировки ограничения тока нет.

5.2.4 Р004: Тип нагрузки

Установите этот параметр корректно в зависимости от запускаемого механизма. При пусконаладке изменяйте параметр, если процесс пуска отличается от желаемого.

5.2.5 Р005: Канал управления

- 0: Клавиатура
- 1: Внешнее управление
- 2: Клавиатура + внешнее управление
- 3: Modbus

- 4: Клавиатура + Modbus
- 5: Внешнее управление + Modbus
- 6: Клавиатура + внешнее управление+ Modbus
- 7: Блокировка выхода
- 0: Клавиатура: Старт/стоп осуществляется исключительно с панели устройства кнопками Пуск и Стоп/Сброс.
- 1: Внешнее управление: Старт/стоп осуществляется с клемм Пуск/Стоп/СОМ в 2-х проводном или 3-х проводном режимах.
- 2: Клавиатура + Внешнее управление (3-х проводной режим внешнего управления):

Старт/стоп осуществляется в обоих режимах – как с клавиатуры, так и с клемм Пуск/Стоп/СОМ (3-х проводной режим). При запуске с клавиатуры цепь STOP-COM должна быть замкнута.

- 3: Modbus: Старт/стоп осуществляется по коммуникационной шине Modbus.
- 4: Клавиатура + Modbus: Старт/стоп осуществляется с панели изделия кнопками RUN и STOP, а также по коммуникационной шине Modbus.
- 5: Внешнее управление (3-х проводной режим внешнего управления) + Modbus: Старт/стоп осуществляется в обоих режимах как по коммуникационной шине Modbus, так и с клемм Пуск/Стоп/ СОМ (3-х проводной режим). При запуске по коммуникационной шине Modbus цепь STOP-СОМ должна быть замкнута.
- 6: Клавиатура + Внешнее управление (3-х проводной режим внешнего управления) + Modbus: Старт/ стоп осуществляется с панели изделия кнопками Старт и Стоп, а также по коммуникационной шине Modbus или с клемм Пуск/Стоп/СОМ (3-х проводной режим). При запуске по коммуникационной шине Modbus или с клавиатуры цепь STOP-СОМ должна быть замкнута.
- 7: Блокировка выхода: все каналы управления заблокированы. Старт/стоп изделия невозможен.

Примечание: если внешнее управление комбинируется с другим каналом управления, то используется 3-х проводный режим внешнего управления.

5.2.6 Р006: Поддержание напряжения

Параметр используется для задания времени поддержания напряжения в режиме ограничения тока или для задания времени форсировки импульсом напряжения в режиме Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка).

5.2.7 Р007: Промежуточное напряжение Р008: Промежуточное время

Действительны во всех режимах.

Промежуточное напряжение: произведение Р008 х Номинальное напряжение двигателя/100.

Промежуточное время: время изменения от начального напряжения [Р000: Начальное напряжение] до промежуточного напряжения [Р007: Промежуточное напряжение].

5.2.8 Р009: Уровень форсировки

Действителен в режиме [2: Форсировка и ограничение тока (тяжелая нагрузка)]. Формирует крутящий момент для преодоления сил статического трения высоконагруженных механизмов. Используется вместе с параметром [Р006: Поддержание напряжения].

5.2.9 Р010: Пауза при старте

Задает паузы между поступлением команды СТАРТ и началом пуска механизма.

5.2.10 Р011: Режим Аварийного останова

Включите или отключите функцию аварийного останова с клеммы EMS при использовании внешнего управления.

5.2.11 Р012: Логика реле исправности

Пользователь может задать логику работы реле неисправности (НО-контакты либо НЗ-контакты).

5.2.12 Р013: Условие закрытия многофункционального реле

Р014: Условие открытия многофункционального реле


Р015: Пауза на закрытие многофункционального на реле

Р016: Пауза на открытие многофункционального реле

Пользователь может задать условия включения и отключения многофункционального реле, а также паузы.

5.2.13 Р017: Уровень токоограничения


Параметр позволяет ограничить ток в режимах запуска с ограничением тока. Увеличивайте выходное напряжение при пуске двигателя до тех пор, пока ток двигателя не стремится превысить значение параметра [Р017: Уровень токоограничения]. Время запуска уменьшается с увеличением уровня токоограничения.

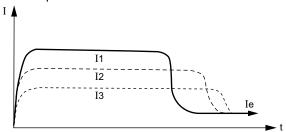

5.2.14 Р018: Защита стартера от перегрузки

Времятоковая кривая защиты стартера от перегрузки показана ниже (P018=100%). Ir = номинальному току стартера. Расчетный ток перегрузки I= средний ток по трем фазам $Id \times 100\%/P018$, если $I>=450\% \times Ir$, минимальное время отключения по перегрузке стартера 1.3 с.

Если двигатель менее мощный, чем стартер, то для обеспечения защиты стартера от перегрузки нужно установить Р018 на значение, равное номинальный ток двигателя/номинальный ток стартера × 100%.

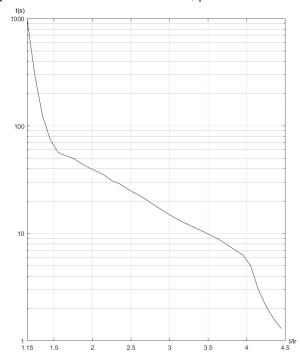

Времятоковая кривая защиты стартера от перегрузки

5.2.15 Р019: Степень дисбаланса

Параметр позволяет активировать защиту от дисбаланса токов.

Дисбаланс токов рассчитывается как: K=Is / Id *100%

где

ls: максимальное значение токов по фазам A, B, C (| la-lb |, | la-lc | и | lb-lc |).

ld: среднее значение токов по фазам A, B, C (la, lb и lc).

Защита от дисбаланса активируется при К > [Р019: Степень дисбаланса].

5.2.16 Р020: Масштаб диапазона аналогового выхода Р021: Выбор диапазона аналогового выхода

Параметр P021 задает режим работы аналогового токового выхода FM-GND:

P021=0: 4~20 MA, P021=1: 0~20 MA.

Ток аналогового выхода находится в линейной зависимости от фактического выходного тока изделия. При токе аналогового выхода 20 мА ток на выходе изделия равен значению параметра Р020. Заводское значение Р020 равно номинальному току изделия.

5.2.17 Р022: Контроль недогрузки Р023: Уровень недогрузки

Контроль недогрузки позволяет избежать аварийных ситуаций, вызванных поломкой механической части привода (например, обрыв приводного ремня).

При Р022=0 изделие не контролирует недогрузку.

При P022=1: при понижении нагрузки Ks менее P023 изделие генерирует сигнал предупреждения при помощи реле исправности. Изделие не останавливает механизм.

При P022=2: при понижении нагрузки Ks менее P023 изделие аварийно останавливает механизм, активируется реле исправности.

Значение недогрузки Р023 Ks рассчитывается как:

Ks: Ks=Is / le *100%

Где:

le: номинальный ток двигателя;

ls: действующее значение трехфазного тока A, B, C (la, lb и lc).

Р024: Пауза на обнаружение недогрузки

Параметр Р024 задает паузу для реакции на недогрузку, определяемой параметром Р022.

5.2.18 Р025: Количество рестартов

Этот параметр активен только в режиме внешнего управления.

При возникновении аварии и при Р025, отличном от нуля, устройство производит попытку сброса аварии и запуск механизма через паузу 6 с. Если причины аварии не устранены, то сброс аварии не произойдет. Количество попыток сброса аварии равно Р025.

При Р025=0 аварию можно сбросить только вручную.

5.2.19 Р026: Скорость обмена Р027: Формат данных Р028: Адрес Modbus

Задают коммуникационные параметры протокола Modbus изделия.

5.2.20 Р029: Защита параметров

При Р029=1 изменение параметров невозможно. Для изменения параметров нужно задать Р029=0.

5.2.21 Р030: Сброс на заводские значения

При P030=1 производится сброс параметров P000~P029 на заводские значения. На дисплее при этом индицируется «————».

5.2.22 Р035 Режим старта при подаче питания

0: при подаче силового питания и при наличии команды СТАРТ устройство производит авторестарт.

1: подача силового питания и наличие команды СТАРТ не приводит к авторестарту. Нужно снять и снова подать команду СТАРТ.

5.2.23 Р036 Номинальный ток двигателя

Заводской настройкой является номинальный ток устройства плавного пуска, его можно изменить в соответствии с фактическим номинальным током двигателя.

5.2.24 Р037 Уровень защиты двигателя от перегрузки

При Р037=0 функция защиты двигателя от перегрузки отключена. В этом случае рекомендуется использовать тепловое реле для защиты двигателя от перегрузки.

При P037=1-5 функция защиты двигателя от перегрузки активна. Чем выше значение P037, тем больше время реакции на перегрузку и срабатывание аварий Err10 и Err14. Токовая перегрузка при Err10/Err14 вычисляется как отношение среднего значения тока по фазам к номинальному току двигателя.

Err14 актуальна при процессах разгона и торможения. Типовые значения времени срабатывания Err14 при различных классах защиты P037 показаны ниже (в с):


Токовая перегрузка	150 %	200 %	250 %	300 %	350 %	400 %	450 %	500 %
1: Класс 2	282	157	100	69	51	39	31	25
2: Класс 10А	282	157	100	69	51	39	31	25
3: Класс 10	282	157	100	69	51	39	31	25
4: Класс 20	341	189	120	83	61	47	37	30
5: Класс 30	452	252	160	111	81	62	49	40

Err10 актуальна после завершения процесса разгона, в режиме установившейся скорости и после замыкания байпасного контактора.

Типовые значения времени срабатывания Err10 при различных классах защиты P037 показаны ниже (в с):

Токовая перегрузка	150 %	200 %	250 %	300 %	350 %	400 %	450 %	500 %
1: Класс 2	26	11	7	5	4	3	2	2
2: Класс 10А	61	26	16	11	8	7	5	4
3: Класс 10	122	52	32	22	17	13	10	9
4: Класс 20	185	78	48	34	25	20	16	13
5: Класс 30	269	115	71	50	38	30	24	20

Кривые срабатывания защиты Err10 в процессе работы при различных классах защиты показаны на следующем рисунке (в секундах):

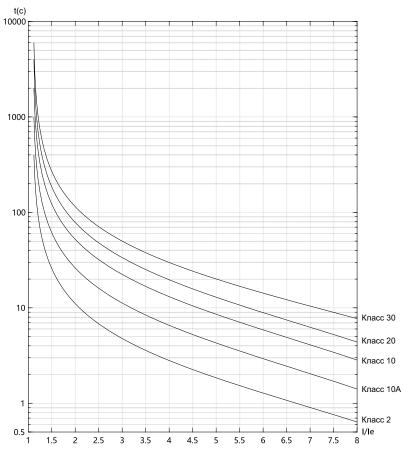

5.2.25 Р038 Время восстановления после перегрузки

Минимальное время восстановления после срабатывания ошибок Err-2, Err10 и Err14, при этом неисправность не может быть сброшена в течение времени восстановления. Когда P038=0, эта функция отключена.

5.2.26 Р039 Температура в реальном времени

Отображение температуры радиатора в реальном времени с кодом функции только для чтения.

5.2.27 Р045 Ток 1 аналогового выхода FM

Р046 Измеренный ток 1 аналогового выхода FM

Р047 Ток 2 аналогового выхода FM

Р048 Измеренный ток 2 аналогового выхода FM

Р049 Смещение аналогового выхода

Для калибровки аналогового выхода FM нужно следующее:

- (1) Установите Р045=4.000 мА, Р046=Р045, Р047=16.000 мА, Р048=Р047;
- (2) Установите Р049 = 80,0%, определите значение на выходе FM, запишите текущее значение 1;
- (3) Установите Р049 = 20,0%, определите значение на выходе FM, запишите текущее значение 2;
- (4) Установите Р048 = текущее значение 1 (единица измерения: 0,001 мА);
- (5) Установите Р046 = текущее значение 2 (единица измерения: 0,001 мА);
- (6) При необходимости установите выбор аналогового выхода P021. Если вам нужно вывести диапазон 0~20 мA, установите P021=1;

5.2.28 Р050 Состояние перегрузки двигателя Р051 Состояние перегрузки устройства плавного пуска

Отображение состояния перегрузки двигателя в режиме реального времени и состояния перегрузки устройства плавного пуска, только для чтения;

5.2.29 Пароль


После ввода пароля становятся доступны закрытые параметры устройства.

Глава 6 Неисправности, причины и способы устранения


При возникновении аварийной ситуации устройство плавного пуска производит останов механизма выбегом. Код аварии индицируется на дисплее. Автоматический сброс неисправности и авторестарт механизма возможен при активации параметра Р025. Ручной сброс возможен после устранения причины аварии при помощи клавиши Стоп или внешней кнопкой, подключенной к клемме RET.

Индикация	Описание	Причина и способ устранения			
Err-0	Обрыв фазы	Проверить крепление силового кабеля, внешние предохранители			
Err-1	Перегрев	Частые старты либо большое время запуска			
Err-2	Перегрузка	Измените параметр Р018 либо уменьшите нагрузку механизма			
Err-3	Недогрузка	При исправном механизме отключите защиту: P022 = 0. При неисправном механизме устраните причину (например, замените приводной ремень).			
Err-4	Разбаланс	Проверьте нагрузку и монтаж кабелей в клеммниках.			
Err-5	Аварийный останов	Цепь EMS –COM разомкнута. Если клемма EMS не используется для аварийного стопа, то задайте P011=0.			
Err-6	Перегрузка по току	При возникновении при пуске: уменьшите начальное напряжение или измените режим токоограничения. При установившейся работе: уменьшите нагрузку.			
Err-7	Неисправность платы управления	Цепь измерения тока неисправна.			
Err-8	Затянутый пуск	Некорректные параметры либо большая нагрузка			
Err-9	Ошибка чтения и записи параметров	Повторите операцию, перезапустите или сбросьте конфигурацию заводские значения			
Err10	Перегрузка при работе двигателя	Неверная настройка параметров защиты от перегрузки или чрезмерная нагрузка; Время восстановления, установленное для Р038, не закончилось, и неисправность не может быть сброшена			
Err14	Перегрузка во время процесса старт-стоп	Неверная установка пусковых параметров или чрезмерная нагрузка; Время восстановления, установленное для Р038, не истекло, и неисправность не может быть сброшена			
d.Err	Ошибка параметра	Задайте P029=0, перезапустите изделие либо сбросьте на заводские настройки.			

Пример прикладной схемы для устройства плавного пуска с внешним байпасным контактором

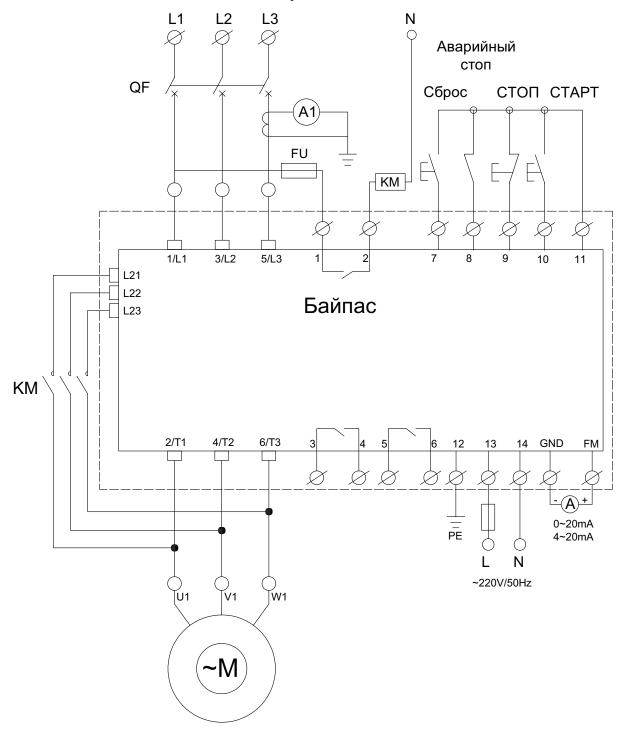

Пример прикладной схемы для устройства плавного пуска со встроенным байпасным контактором

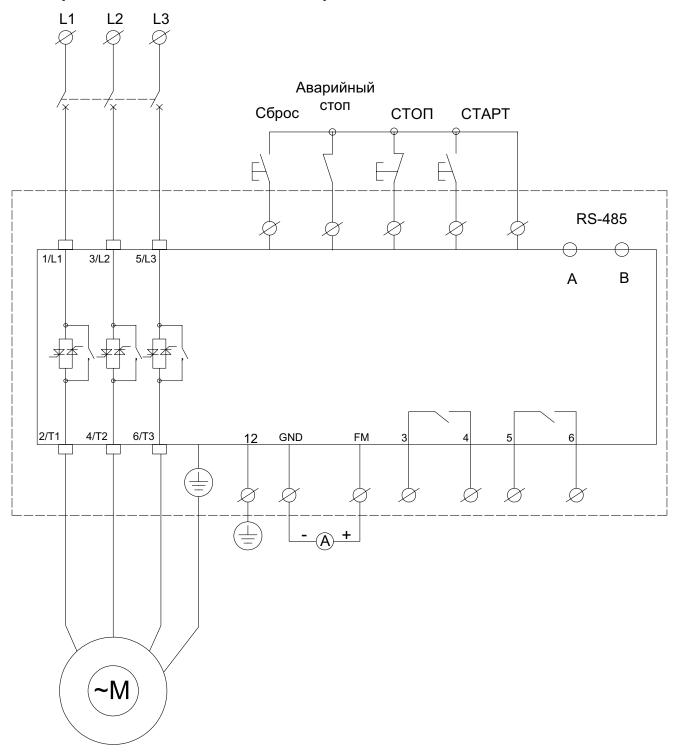

Области применения

	Нагрузка	Режим пуска			Параметры		Время
Механизм		Напр.	Ток	Тяж. нагр.	Напр. (%)	Ток (%)	рампы при разгоне
Центробежный насос	Станд.		√	√		250	5
Вентилятор	Станд.		√			250	5
Компрессор (поршневой)	Станд.		√			300	10
Компрессор (центробежный)	Станд.	√			30		20
Конвейер	Станд.		√	√		250	10
Смеситель	Станд.		√	√		350	5
Шаровая мельница	Тяжелая		√		70	400	50
Дробилка	Тяжелая	√			60		45

Приложение 1. Modbus коммуникация

Устройство плавного пуска оснащено интерфейсом RS-485, поддерживающим протокол обмена Modbus в двух режимах:

- · Modbus ASCII;
- Modbus RTU.

Характеристики режимов передачи соответствуют документации протокола Modbus, приведенных на сайте Modbus Organization www.modbus.org.

Устройство поддерживает в обоих режимах следующие функции Modbus:

03Н: чтение одного или нескольких регистров.

06Н: запись в один регистр.

Адресация регистров изделия приведена в следующей таблице.

Определение	Адрес	Функция Введение				
Внутренний параметр устройства	00nn hex		nn: № параметра. Например, для параметра Р020: 20 в 10#формате равно 14 в hex. Таким образом, адрес Р020 равен 0014 hex.			
Регистр управления	2000 hex	Бит 0~1	00: Нет функции			
			01: Стоп			
			10: Старт			
			11: Нет функции			
		Бит2~15	Резерв			
	2001 hex	Резерв				
	2002 hex	Бит0	1:EF.ON			
		Бит1	1: Сброс аварии			
		Бит2~15	Резерв			
Слово состояния	2100 hex	0001	Инициализация			
		0002	Работа			
		0004	Обрыв фазы Err-0			
		0008	Перегрев Err-1			
		0010	Перегрузка Err-2			
		0020	Недогрузка Err-3			
		0040	Дисбаланс 3 фаз Err-4			
		0080	Аварийный стоп Err-5			
		0100	Перегрузка по току Err-6			
		0200	Авария изделия Err-7			
		0400	Затянутый пуск Err-8			
	2101 hex	***	Текущий дисплей			

Приложение 2. Дополнительное оборудование в соответствии с ГОСТ МЭК/EN 60947-4-2

Модели с внешним байпасным контактором

Модель	Ном. мощность (кВт)	Ном. ток (A)	Автоматический выключатель (QF)	Байпасный контактор (КМ)
STS22D11N4	11	25	HDM363L25*	HDC32511*
STS22D15N4	15	32	HDM363L32*	HDC33211*
STS22D18N4	18,5	37	HDM363L40*	HDC33811*
STS22D22N4	22	45	HDM363L50*	HDC35011*
STS22D30N4	30	60	HDM3100L63*	HDC36511*
STS22D37N4	37	75	HDM3100L80*	HDC38011*
STS22D45N4	45	90	HDM3100L100*	HDC39511*
STS22D55N4	55	110	HDM3160L125*	HDC312022*
STS22D75N4	75	152	HDM3250L160*	HDC316022*
STS22D90N4	93	176	HDM3250L180*	HDC318522*
STS22C11N4	110	210	HDM3250L225*	HDC322522*
STS22C13N4	132	253	HDM3400L315*	HDC326522*
STS22C16N4	160	300	HDM3400L315*	HDC333022*
STS22C20N4	200	380	HDM3630L400*	HDC340022*
STS22C25N4	250	480	HDM3630L500*	HDC350022*
STS22C32N4	320	600	HDM3630L630*	HDC363022*
STS22C40N4	400	750	HDM3800L800*	-
STS22C45N4	450	892	HDM31250L1000*	-
STS22C50N4	500	930	HDM31250L1250*	-
STS22C60N4	600	1100	HDM31250L1250*	-

Модели с встроенным байпасным контактором

Модель	Ном. мощность (кВт)	Ном. ток (А)	Автоматический выключатель (QF)
STS22D11N4X	11	25	HDM363L25*
STS22D15N4X	15	32	HDM363L32*
STS22D18N4X	18,5	37	HDM363L40*
STS22D22N4X	22	45	HDM363L50*
STS22D30N4X	30	60	HDM3100L63*
STS22D37N4X	37	75	HDM3100L80*
STS22D45N4X	45	90	HDM3100L100*
STS22D55N4X	55	110	HDM3160L125*
STS22D75N4X	75	152	HDM3250L160*
STS22D90N4X	93	176	HDM3250L180*
STS22C11N4X	110	210	HDM3250L225*
STS22C13N4X	132	253	HDM3400L315*
STS22C16N4X	160	300	HDM3400L315*
STS22C20N4X	200	380	HDM3630L400*
STS22C25N4X	250	480	HDM3630L500*
STS22C32N4X	320	600	HDM3630L630*
STS22C40N4X	400	750	HDM3800L800*
STS22C45N4X	450	892	HDM31250L1000*
STS22C50N4X	500	930	HDM31250L1250*
STS22C60N4X	600	1100	HDM31250L1250*

Приложение 3. Параметры силового клеммника: минимальное и максимальное сечения силовых проводов

Модели с внешним байпасным контактором

	Ном.	Рекомендованное	Параметры силового клеммника		
Модель	мощность (кВт)	сечение силового кабеля/ медной шины	Минимальное сечение силового кабеля	Максимальное сечение силового кабеля	
STS22D11N4	11	Кабель 6 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D15N4	15	Кабель 10 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D18N4	18,5	Кабель 10 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D22N4	22	Кабель 16 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D30N4	30	Кабель 25 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D37N4	37	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D45N4	45	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D55N4	55	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D75N4	75	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D90N4	93	30*3 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C11N4	110	30*3 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C13N4	132	30*4 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C16N4	160	30*4 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C20N4	200	40*4 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C25N4	250	40*5 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C32N4	320	40*5 мм² шина	Подключение і	к медной шине	
STS22C40N4	400	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C45N4	450	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C50N4	500	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C60N4	600	50*5 мм² шина	Подключение і	к медной шине	

Модели с встроенным байпасным контактором

	Ном.	Рекомендованное	Параметры сило	вого клеммника	
Модель	ном. мощность (кВт)	сечение силового кабеля/ медной шины	Минимальное сечение силового кабеля	Максимальное сечение силового кабеля	
STS22D11N4X	11	Кабель 6 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D15N4X	15	Кабель 10 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D18N4X	18,5	Кабель 10 мм²	6 мм²	45 мм²	
STS22D22N4X	22	Кабель 16 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D30N4X	30	Кабель 25 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D37N4X	37	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D45N4X	45	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D55N4X	55	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D75N4X	75	Кабель 35 мм²	6 мм²	45 mm²	
STS22D90N4X	93	30*3 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C11N4X	110	30*3 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C13N4X	132	30*4 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C16N4X	160	30*4 мм² шина	Подключение	к медной шине	
STS22C20N4X	200	40*4 мм² шина	Подключение	к медной шине	
STS22C25N4X	250	40*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C32N4X	320	40*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C40N4X	400	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C45N4X	450	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C50N4X	500	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		
STS22C60N4X	600	50*5 мм² шина	Подключение к медной шине		



Подробнее о компании www.systeme.ru

Контактные данные

Изготовитель: Delixi Electric Ltd

Адрес: Китай, Delixi High Tech Industrial Park, Liu Shi County, Yue Qing City, Wenzhou, Zhejian Уполномоченное изготовителем лицо: АО «Систэм Электрик»

Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, здание «А» Тел.: +7 (495) 777 99 90

E-mail: support@systeme.ru

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Систэм Электрик БЛР»

Адрес: Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Московская, д. 22-9 Тел.: +375 (17) 236 96 23 E-mail: support@systeme.ru