



107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15, офис 813
Тел.: +7(499) 649-21-11, Тел./факс: +7(499)500-61-92,
<http://www.techintest.ru>, e-mail: info@techintest.ru



Паспорт MEGA CHECK очиститель

Аэрозоль 450 мл



Очиститель Mega Check (аэрозоль 450 мл) — быстросохнущий, со слабым запахом очиститель, предназначенный для предварительной очистки и удаления излишков индикаторной жидкости (пенетранта) с поверхности объекта контроля.

Назначение:

- Используется в составе набора дефектоскопических материалов, включающем пенетрант Mega Check и проявитель Mega Check, для контроля наличия поверхностных дефектов всевозможных не пористых материалов, таких как цветные и черные металлы (магнитные и немагнитные), а также фарфор, стекло, пластмасса.
- При контроле литых заготовок обнаруживаются точечные дефекты, пористости, усадочные раковины
- При контроле кованных заготовок обнаруживаются различные дефекты поковок
- При контроле сварных конструкций обнаруживаются трещины, поры, непровары, межкристаллитная коррозия и др.
- Обнаружение негерметичности при контроле цистерн, бойлеров и др. емкостей

Характеристики:

Наименование	Единицы измерения	Величина
Цвет	-	-
Точка вспышки	°C	-4°
Плотность	гр./мл	0.73
Давление распыления (25 °C)	кг/см ²	5.0
Скорость распыления	гр./10 сек	14.5

Упаковка: Аэрозоль 450 мл, 20 баллончиков в коробке.

Дата производства/партия: указано на баллоне.

Срок годности: 3 года с даты производства.



Применение:

Использовать при температуре от 0°C до 50°C.


Встряхнуть баллончик перед использованием.

- **Предварительная очистка**

Для предварительной очистки нанести на контролируемую поверхность очиститель Mega Check. Удалить загрязнения с помощью чистой безворсовой ткани. Также можно смочить ткань очистителем Mega Check и этой же тканью протереть всю контролируемую поверхность начисто. Выждите время для того, чтобы контролируемую поверхность высохла перед тем, как наносить пенетрант.

- **Удаление излишков пенетранта**

Удаление излишков пенетранта с контролируемой поверхности производится с помощью чистой безворсовой ткани, смоченной очистителем Mega Check. При удалении излишков пенетранта не следует распылять очиститель прямо на контролируемую поверхность, так как это может привести к вымыванию пенетранта из дефекта и понижению чувствительности контроля. Не удаленные или не полностью удаленные излишки пенетранта с контролируемой поверхности будут препятствовать объективной оценке контроля. Контроль удаления излишков пенетранта проводится с помощью сухой белой ткани. Проведите тканью по контролируемой поверхности и осмотрите ткань на отсутствие красных следов.

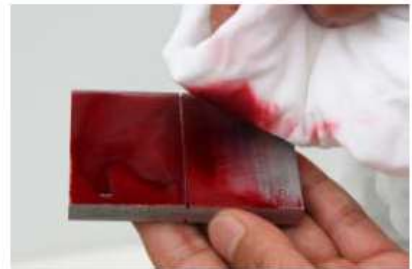

Меры предосторожности:

1. Не использовать по направлению к огню.
2. Не использовать около нагревательных и отопительных приборов.
3. Не использовать в помещениях, где проводятся работы с огнем.
4. Хранить при температуре от -10°C до +40°C.
5. Обеспечить вентиляцию при работе в закрытых помещениях.
6. Не выбрасывать в огонь.

