




Схема сборки накладного магнитного шинпровода

A720106, A720206, A720306,
A720133, A720233 и A720333


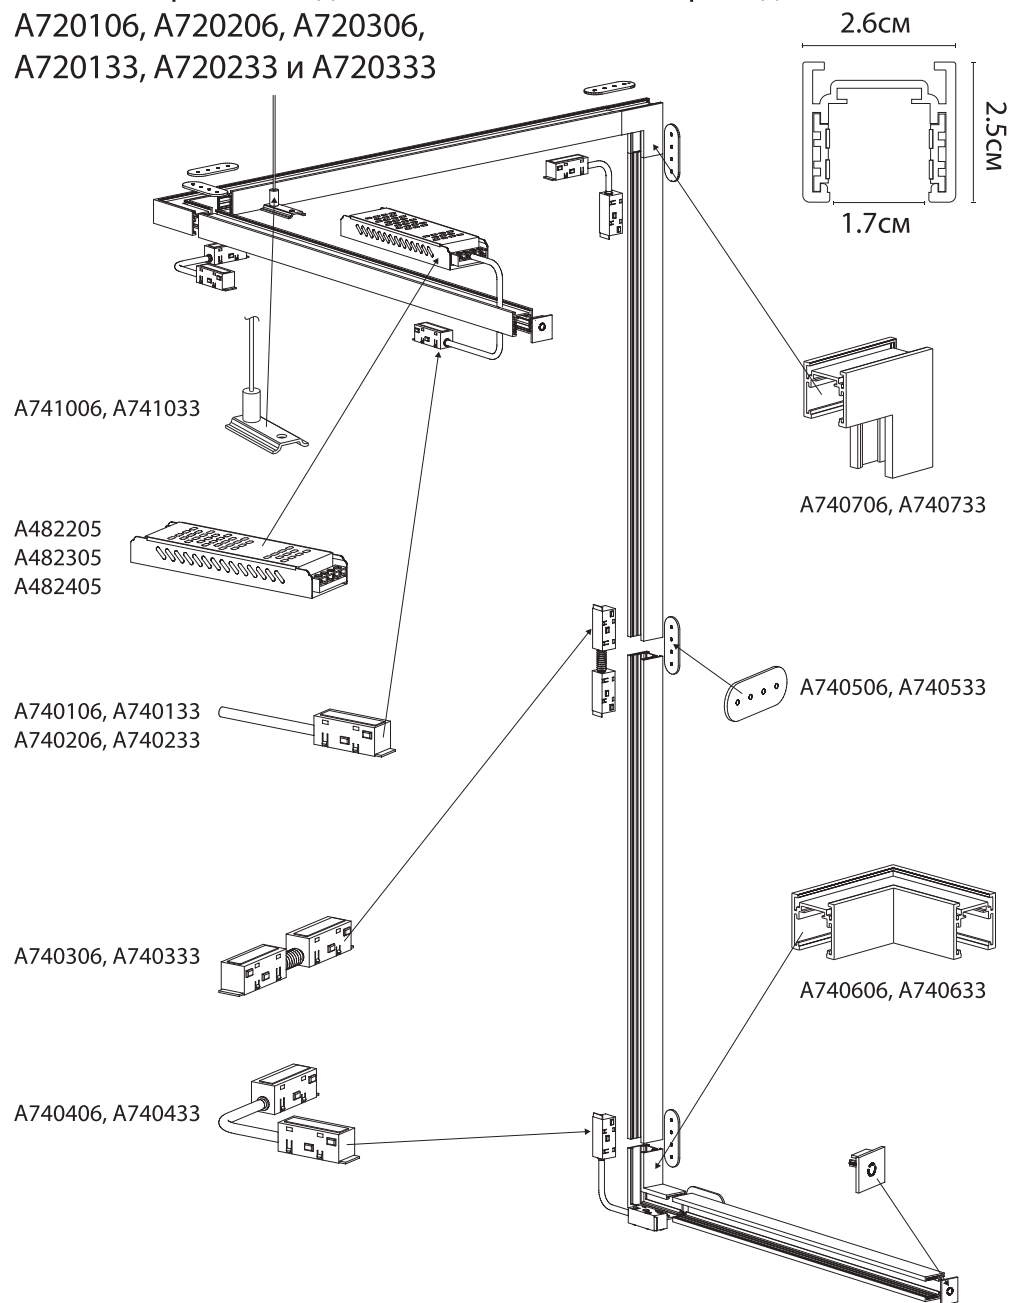


Соединение шинпроводов



В одну линию

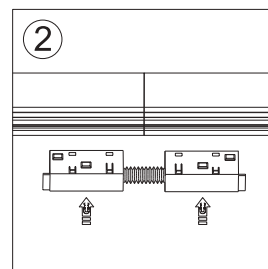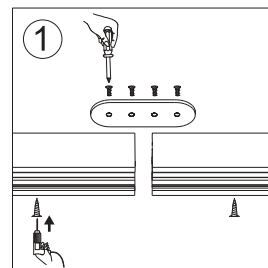



Под углом

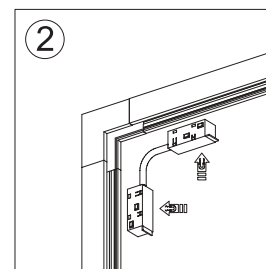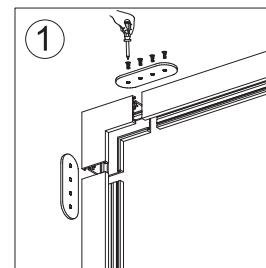




Под углом на плоскости

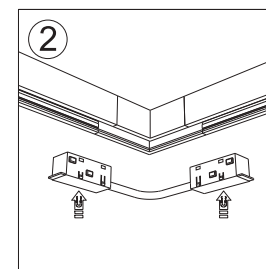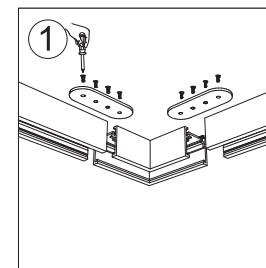

Монтаж шинпроводов

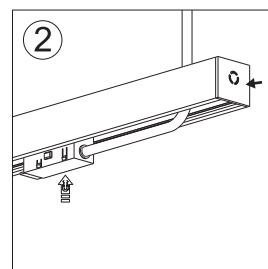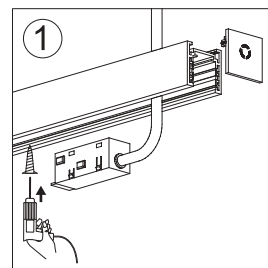




Монтаж шинпровода подвесным способом

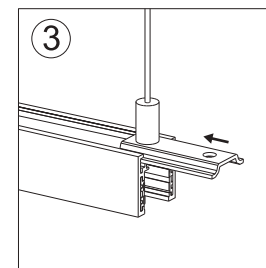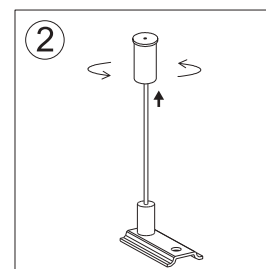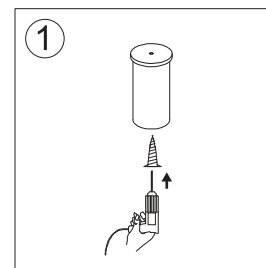

Максимальное расстояние
между подвесами - 1 метр.

Подключение питания к шинопроводу


1. Разместите источник питания в доступном для обслуживания месте и подведите к нему провод от электрической сети 230В/50Гц
2. Подключите источник питания к сети 230В 50Гц согласно обозначениям на нем. Запас мощности источника питания должен быть не менее 30%.
3. Подключите ввод питания шинопровода к соответствующим выводам источника питания (Красный провод к контакту V+, Черный – к контакту V-). Синий и белый провода являются сигнальными, необходимы для управления системой DALI/0-10В.

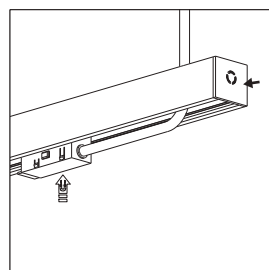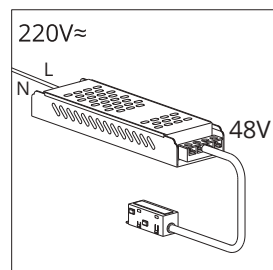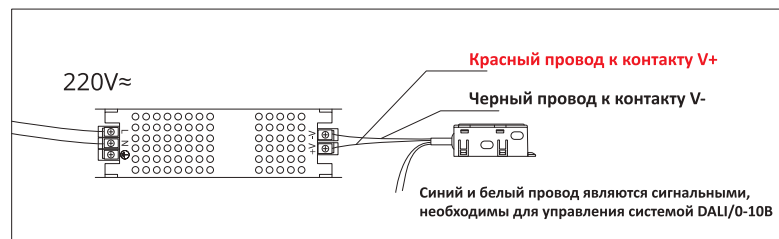


4. Установите подключенный ввод питания к шинопроводу. Вставьте адаптер до щелчка. Подключение осуществляется при выключенной электрической сети.
 5. Чтобы извлечь ввод питания из шинопровода, необходимо потянуть за выступающую часть адаптера.
- * Аналогичный принцип работы у коннекторов A740306/A740333, A740406/A740433.

Установка светильников в шинопровод:

- Вставьте светильник в шинопровод до щелчка (рис.1)
- Чтобы извлечь светильник из шинопровода, необходимо одновременно нажать кнопки-фиксаторы, и удерживая их с обеих сторон как показано на рис.3, потянуть за корпус светильника.

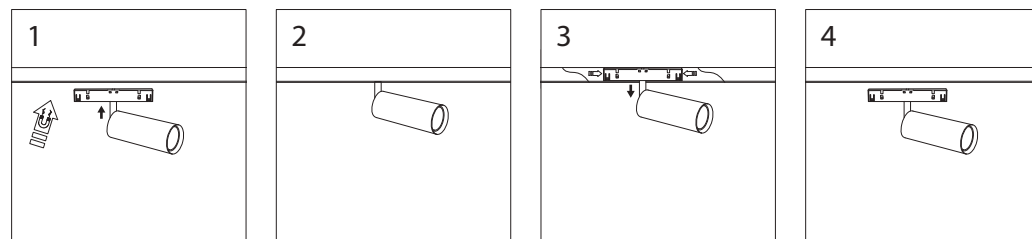

Установка светильников в шинопровод:

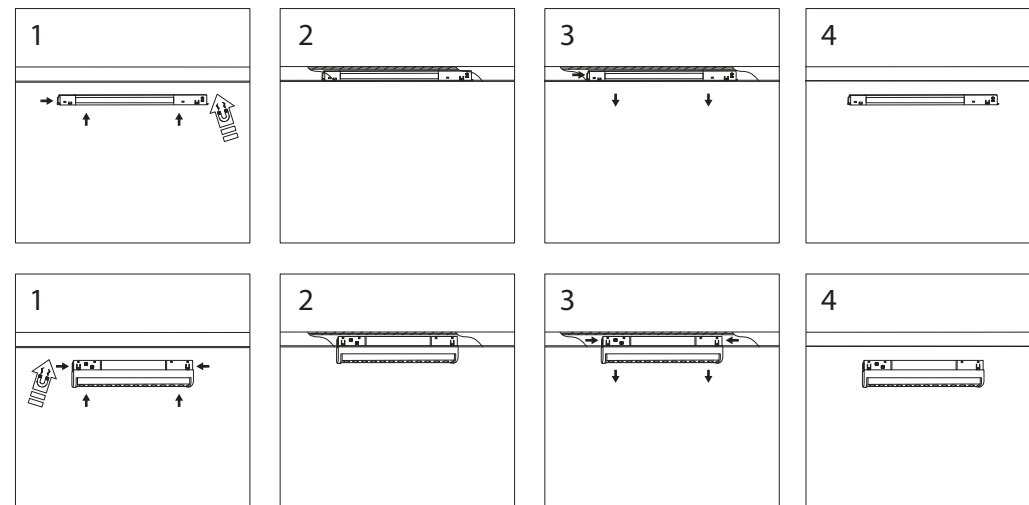

Резка шинопровода

