





CE
RoHS

Меры предосторожности

- Не подавайте напряжение, отличное от нормального рабочего напряжения, чтобы избежать выхода устройства из строя.
- Не тяните за соединительные провода во избежание повреждения электрических контактов.
- Не закрывайте поверхность зондов датчика, чтобы не ухудшить его зону обнаружения.
- Используйте для крепления прилагаемую монтажную гайку и избегайте нестандартных крепежных элементов, это необходимо для обеспечения стабильного срабатывания.
- Избегайте сильных механических вибраций, воздействия сильных электромагнитных полей и резких потоков воздуха в зоне работы датчика.
- Не разбирайте датчик самостоятельно. При возникновении неисправностей обращайтесь в сервисную службу. Компания не несет ответственности за последствия, вызванные несанкционированной разборкой оборудования.

■ Схема подключения

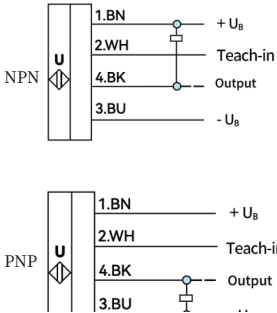


Только для моделей с разъемом

■ Технические характеристики


Модель	NPN	UR30-CM3DNB	UR30-CM3DNB-E2
	PNP	UR30-CM3DPB	UR30-CM3DPB-E2
Расстояние срабатывания	180-3000 мм		
Слепая зона	0-180 мм		
Разрешающая способность	1 мм		
Точность повторения	±0.15% от полной шкалы		
Абсолютная точность	±1% (компенсация температурного дрейфа)		
Время отклика	110 мс		
Гистерезис	2 мм		
Частота переключения	10 Гц		
Задержка включения питания	<500 мс		
Напряжение питания	15...30В DC		
Ток без нагрузки	≤25 mA		
Входной сигнал	С функцией обучения		
Индикация	Красный светодиод: в режиме обучения цель не обнаружена, всегда горит; Желтый светодиод: в рабочем режиме, состояние переключателя; Синий светодиод: цель обнаружена в режиме обучения, мигает; Зеленый светодиод: индикатор питания, всегда горит		
Рабочая температура	-25°C...70°C (248-343K)		
Температура хранения	-40°C...85°C (233-358K)		
Характеристики выхода	Поддержка обновления и изменения типа выходного сигнала		
Материал	Медно-никелевое покрытие, эпоксидная смола, заполненная стеклянными шариками		
Степень защиты	IP67		
Соединение	ПВХ кабель 2м		Разъем M12 4 пин

■ Габаритные размеры

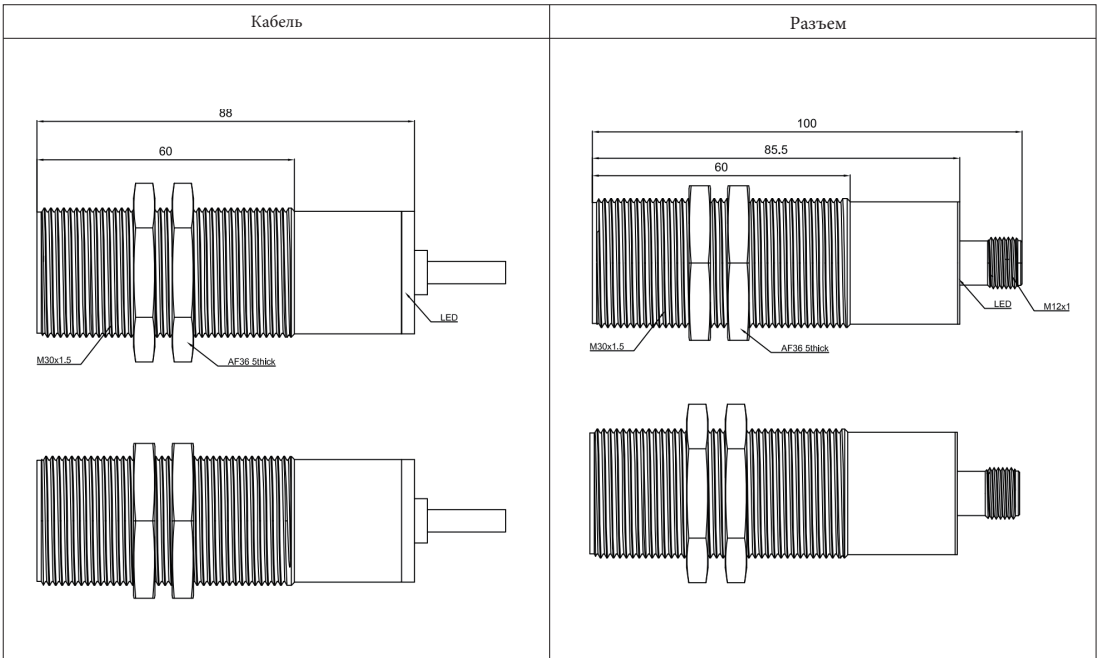

■ Установка диапазона срабатывания

Заводская настройка: режим окна по умолчанию, A1=180 мм; A2=3000мм
A1: При перемещении объекта от ближней точки к дальней, в точке A1 переключатель замыкается
A2: При перемещении объекта от ближней точки к дальней, в точке A2 переключатель размыкается
Рабочий режим: A1 и A2 могут обучаться независимо, рабочий режим выбирается в зависимости от их положений. Доступны 5 рабочих режимов:

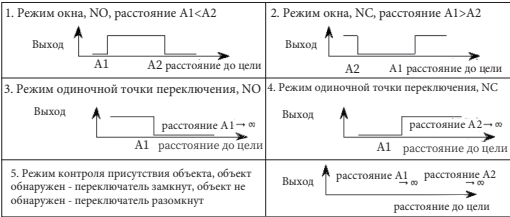


Прим.: Расстояние A1 или A2 → ∞, при обучении цель не обнаружена (горит красный индикатор)

Для начала, подключите питание, загорится зелёный индикатор.
Настройка точки A2:
1)Поместите измеряемый объект в то место, где необходимо установить расстояние.
2)Соедините белый провод (обучающий провод) и коричневый провод (положительный полюс) вместе. В течение этого периода, если измеряемый объект найден, мигает синий индикатор. Это состояние длится две-три секунды. Отсоедините белый провод, тогда настройка точки A2 выполнена успешно. Если в течение периода настройки объект не обнаружен, будет мигать красный индикатор.
Настройка точки A1:
1)Поместите измеряемый объект в то место, где необходимо установить расстояние.
2)Подсоедините белый провод (обучающий провод) к синему проводу (отрицательный полюс) и повторите описанные выше действия.
Прим.: для обеспечения максимальной точности и стабильности системы не устанавливайте точки A1 и A2 в пределах 20 мм от слепой зоны. Режим обучения вступает в силу в течение 5 минут после включения питания, для обучения требуется повторное включение более чем на 5 минут.

■ Установка

Поскольку ультразвуковые датчики являются направленными, необходимо тщательно выбирать монтажное положение. Рекомендуется устанавливать датчик перпендикулярно измеряемому объекту для повышения точности измерений.

■ Кривая отклика

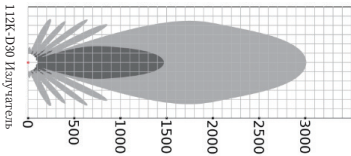

Темная зона: ПВХ труба диаметром 75мм
Светлая зона: плоская пластина 300мм*300мм
Прим.: Возможны отклонения, приведено для справки