

ВНИМАНИЕ!

Сварочная маска работает от питания солнечной и литиевой батареи.  
В случае, если маска не переходит в рабочий режим, и у данной модели есть возможность замены литиевой батареи, то необходимо проверить заряд батареи и в случае необходимости заменить её (см. рисунок № 2)



Рисунок № 2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 1 год

СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

Зав. № \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.  
Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись получателя: \_\_\_\_\_

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН           | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН           | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Описание дефекта, № прибора | Описание дефекта, № прибора | Описание дефекта, № прибора |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| ОТК изготовителя            | ОТК изготовителя            | ОТК изготовителя            |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| М.П.                        | М.П.                        | М.П.                        |
| _____                       | _____                       | _____                       |
| _____                       | _____                       | _____                       |

МАСКА СВАРОЧНАЯ

doka

МАСКА СВАРОЧНАЯ ХАМЕЛЕОН  
С АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ЗАТЕМНЕНИЕМ

Универсальное использование  
при различных видах сварки

MMA, TIG,  
MIG/MAG



FIX 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие сведения об изделии

Сварочная маска FIX предназначена для защиты глаз и лица пользователя от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла при выполнении сварочных работ. Маска может применяться при различных видах дуговой сварки, резки и других работах, требующих защиты органов зрения и лица.

Маска комплектуется автоматическим светофильтром Ф1 с жидкокристаллическим светофильтром, оптическим электронным контроллером и солнечной батареей. Светофильтр обеспечивает постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, даже когда фильтр прозрачный. Защитный корпус изготовлен из прочного термостойкого полимерного материала, устойчивого к воздействию повышенных температур и механическому износу.

Эргономичная форма корпуса и равномерное распределение веса снижают нагрузку на шею и обеспечивают комфорт при длительной работе. В зависимости от комплектации маска может оснащаться оголовьем с храповой или ступенчатой регулировкой затылочной части. Дополнительные настройки позволяют отрегулировать высоту посадки, усилие подъема и опускания, а также положение корпуса относительно лица.

Увеличенная зона обзора обеспечивает хороший контроль рабочей области и позволяет точнее следить за процессом сварки. Светофильтр Ф1 обеспечивает хорошую видимость свариваемого объекта и показаний аппарата. Красные и белые цифры показаний на ЖКД сварочных аппаратов хорошо видны, поэтому нет необходимости снимать маску. Конструкция маски позволяет настроить изделие с учётом индивидуальных особенностей пользователя.

Технические характеристики сварочной маски

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Модель маски                                      | FIX 1                                      |
| Размер смотрового окна                            | 90x35 мм                                   |
| Размер картриджа                                  | 110x90x9 мм                                |
| Оптический класс                                  | 1/1/1/2                                    |
| Количество сенсоров                               | 2                                          |
| Степень затемнения в режиме ожидания              | 3 DIN                                      |
| Уровень затемнения во время сварки                | 11 DIN                                     |
| Режим шлифовки                                    | Нет                                        |
| Чувствительность                                  | Нет                                        |
| Время переключения из светлого положения в темное | 1/15000 с                                  |
| Время переключения из темного положения в светлое | 0,4 с                                      |
| Уровень защиты от УФ/ИК лучей                     | 15 DIN                                     |
| Источник питания                                  | сменная батарея Li-Ion + солнечная батарея |
| Индикатор заряда батареи                          | Нет                                        |
| Функция "самотестирования"                        | Нет                                        |
| Диапазон рабочих температур                       | от -5 до +55 °C                            |
| Хранение при температуре                          | от -20 до +70 °C                           |
| Материал                                          | ударопрочный термостойкий полипропилен     |
| Сертификация                                      | ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.B.01293/25               |

Перед сваркой

Проверьте светофильтр с фиксированным затемнением и убедитесь, что его степень затемнения соответствует выполняемой работе.

Осмотрите светофильтр с фиксированным затемнением. Он должен быть чистым, без трещин, сколов, сильных царапин, помутнения и других повреждений. Убедитесь, что стекло правильно установлено и надёжно зафиксировано в корпусе маски.

Отрегулируйте оголовье по размеру головы, настройте высоту посадки и положение маски относительно лица. Перед началом работы убедитесь, что маска плотно и устойчиво держится на голове и не ограничивает обзор.

Схема сборки маски

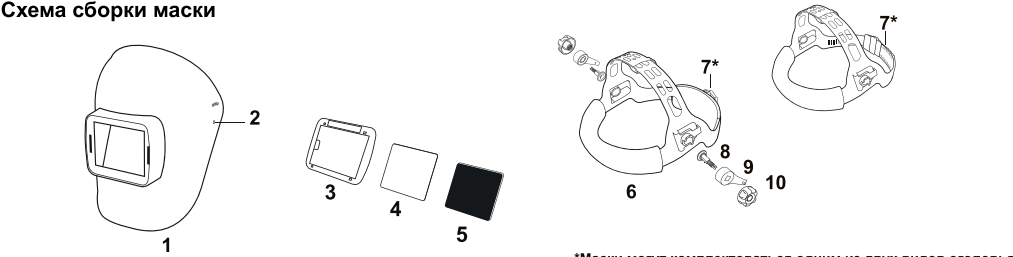


Рисунок № 1

\*Маски могут комплектоваться одним из двух видов оголовья

| № | Название                                | Кол-во | №  | Название                                 | Кол-во |
|---|-----------------------------------------|--------|----|------------------------------------------|--------|
| 1 | Корпус маски сварщика                   | 1      | 6  | Оголовье с уплотнительной накладкой      | 1      |
| 2 | Прорезь для установки рычага наклона    | 2      | 7  | Винт-регулятор ширины оголовья           | 2      |
| 3 | Фиксирующая рамка                       | 1      | 8  | Болт                                     | 2      |
| 4 | Внешнее поликарбонатное защитное стекло | 1      | 9  | Рычаг регулировки наклона зубчатой шайбы | 2      |
| 5 | Стекло с фиксированным затемнением      | 1      | 10 | Винт-фиксатор (барашек)                  | 2      |

⚠ Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра с фиксированным затемнением соответствует виду выполняемых работ и силе сварочного тока.

Маска предназначена для дуговой сварки. Не используйте изделие при газовой и лазерной сварке, а также при работах, для которых установленный светофильтр не обеспечивает необходимый уровень защиты.

Перед каждым использованием проверяйте корпус маски, стекло, оголовье и крепёжные элементы. Убедитесь, что защитный элемент правильно установлен, а все детали надёжно зафиксированы.

Не используйте маску с поцарапанным, треснувшим, помутневшим или иным образом повреждённым светофильтром. Повреждённый элемент необходимо немедленно заменить.

Регулярно заменяйте защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла, появлении трещин, глубоких царапин, неровностей или помутнения.

Очищайте корпус маски и защитный элемент мягкой тканью. Не применяйте растворители, бензин, абразивные или химически агрессивные средства.

Не кладите маску и защитный элемент на горячие поверхности.

Не вносите изменения в конструкцию маски, оголовья или креплений. Используйте только совместимые запасные части и светофильтры с фиксированным затемнением.

Используйте маску только по назначению при температуре от –5 до +55 °C.

Храните изделие при температуре от –20 до +70 °C в сухом, прохладном и защищённом от прямых солнечных лучей месте, вдали от источников тепла и химически активных веществ.

К работе со сварочной маской допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности. Излучение сварочной дуги может привести к серьёзному повреждению глаз и кожи.

Маска защищает глаза и лицо от искр, брызг расплавленного металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучения при нормальном режиме сварки, но не заменяет другие необходимые средства индивидуальной защиты.

Гарантийный срок составляет 1 год при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его характеристики.

Щитки лицевые сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Материалы, из которых изготовлен щиток, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации щиток подлежит разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с требованиями и нормами Российской Федерации и стран-участников ТС ЕАЭС. Литиевые элементы питания следует утилизировать отдельно через специальные пункты приема отработанных элементов питания, расположенные на территории Российской Федерации и стран-участников ТС ЕАЭС.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ТУ 32.99.1-001-53715549-2021

Производитель: ООО «ПРОМТОРГ». Адрес: 188301, Ленинградская обл, М.О. Гатчинский, тер. Корпиково (Промышленная зона), зд. 17, стр. 2, info@prtr.ru

