

Инструкция по эксплуатации


Настольная дисковая пила ЗУБР ЗПДС-255-1500

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/zubr/nastolnaya_diskovaya_pila_zubr_zpds-255-1500/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/zubr/nastolnaya_diskovaya_pila_zubr_zpds-255-1500/#tab-Responses

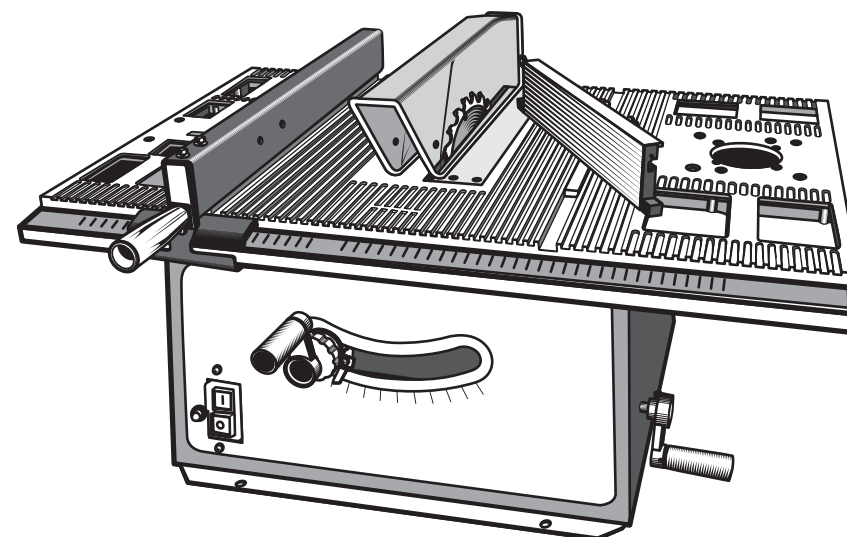

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 36

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36

Өндіруші алдынала ескертусіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауға құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадағы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды


www.zubr.ru

Версия: 201113

Руководство по эксплуатации

Пила настольная дисковая

ЗПДС-255-1500

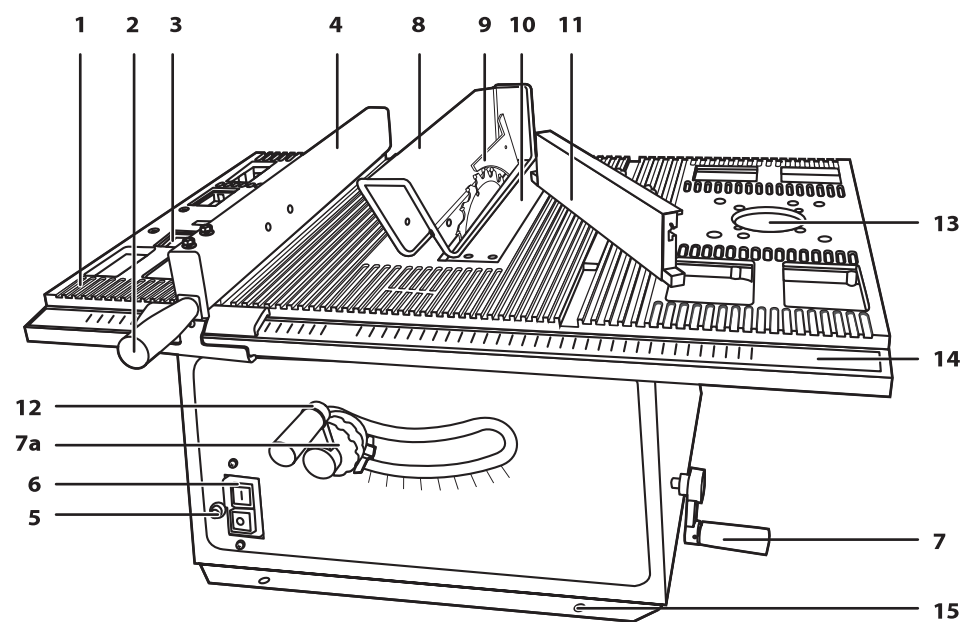

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
қызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
қызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр _____
Сервісний центр _____
Қызмет көрсету орталығы _____

Мастер _____
Майстер _____
Шебер _____
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности _____
Код несправності _____
Жарамсыздық коды _____

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
қызмет көрсету орталығының

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева под различными углами, а также под наклоном. Также возможна установка лобзика и фрезера.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективность и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Отдельные части изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

Применение изделия в промышленных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗПДС-255-1500
Номинальная мощность, Вт	1500
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	4500
Номинальное напряжение, В/Гц	220/50
Диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр диска, мм	30
Максимальная глубина пиления, мм:	наклон 90°– 80 наклон 45°– 45
Диапазон вертикального хода диска, мм	0–80
Диапазон углов наклона пильного диска, град.	0–45
Диаметр пылеотводного патрубка, мм	40
Размер стола, мм	700 x 465
Посадочное отверстие для установки лобзика, фрезера	есть
Лазерный указатель места реза	есть
Тормоз вала	есть
Уровень звукового давления (k=3), дБ	90
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	99
Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с ²	1.5
Класс защиты	I
Масса, кг	20
Срок службы, лет	5

Комплект поставки	
Пила настольная дисковая	1 шт.
Диск пильный (установлен)	1 шт.
Лазерный указатель, кожух защитный, расклиниватель (в сборе)	1 компл.
Элемент питания (установлены)	2 шт.
Продольная направляющая	1 шт.
Упор угловой (транспортир)	1 шт.
Ключ гаечный	2 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.
Рукоятка	2 шт.
Ручка подачи заготовки	1 шт.
Фиксатор лобзика	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

 **ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром

заполняется сервисным центром

қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особлағыздреткі
Айырықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

D

заполняется сервисным центром

заполняется сервисным центром

қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особлағыздреткі
Айырықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

E

заполняется сервисным центром

заполняется сервисным центром

қызмет көрсету орталығымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особлағыздреткі
Айырықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

F

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
кызмет көрсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр
Сервісний центр
Қызмет көрсету орталығы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
кызмет көрсету орталыгының

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
кызмет көрсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр
Сервісний центр
Қызмет көрсету орталығы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
кызмет көрсету орталыгының

заполняется сервисным центром
заповнюється сервісним центром
кызмет көрсету орталыгымен толтырылады

Сервисный центр
Сервісний центр
Қызмет көрсету орталығы

Мастер
Майстер
Шебер

фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности
Код несправності
Жарамсыздық коды

М.П.
сервисного центра
сервісного центру
кызмет көрсету орталыгының



Инструкции по эксплуатации

Устройство

- 1 Стол рабочий
- 2 Рукоятка фиксации продольной направляющей
- 3 Отверстие установки лобзика
- 4 Продольная направляющая
- 5 Термопредохранитель
- 6 Выключатель
- 7 Регулятор наклона диска с фиксатором (7а)
- 8 Кожух защитный
- 9 Расклинователь
- 10 Вставка стола защитная
- 11 Упор угловой
- 12 Регулятор подъема диска
- 13 Отверстие установки фрезера
- 14 Шкала ширины пиления
- 15 Отверстие крепления станка

Сборка

⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, замене и регулировке производить только при отключенном от сети изделия.

Снимите нижнюю крышку корпуса, открутив четыре винта. Извлеките пенопластовый фиксатор двигателя. Установите крышку обратно и закрепите винтами.

Установите изделие на ровное горизонтальное основание и закрепите крепежными элементами (в комплект не входят) через отверстия 15.

Примечание! Во избежание повреждений и травм, а также неудовлетворительного результата пиления всегда крепите изделие к опорной поверхности.


Установите на валы регулировок стола прилагаемые рукоятки 7, 12 и закрепите их винтами.

Установка (при необходимости) пильного диска:

Примечание! Во избежание травм и повреждений **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем Вам производить работы с пильным диском в перчатках.

- ▶ выверните винты крепления защитной вставки 10 и снимите ее;

- ▶ вращением рукояток 7 и 12 наклоните диск максимально влево и максимально поднимите его;
- ▶ удерживая одним ключом шпindel от проворачивания, вторым ключом отверните прижимную гайку и снимите наружный фланец;

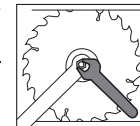

- ▶ установите на шпindel пильный диск, соответствующий предстоящей работе.

⚠ ВНИМАНИЕ

Направление вращения диска (указано на самом диске) должно совпадать с направлением вращения шпинделя (указано на внутренней стороне корпуса изделия).


- ▶ установите наружный фланец и, с помощью ключей, КРЕПКО затяните прижимную гайку.

Установка (если не установлены) расклинователя 9 с защитным кожухом и лазерным указателем:

⚠ ВНИМАНИЕ


Работа без расклинователя ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- ▶ выверните винты крепления защитной вставки 10 и снимите ее;
- ▶ вращением рукояток 7 и 12 наклоните диск максимально влево и максимально поднимите его;
- ▶ отпустите два винта крепления и установите расклинователь так, чтобы он полностью сел пазами на винты. Проверьте и (при необходимости) отрегулируйте положение расклинователя. Его плоскость должна совпадать с плоскостью диска, зазор между диском и расклинователем должен быть 2–5 мм;

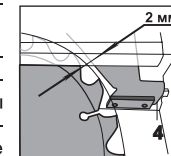

- ▶ затяните винты крепления;
- ▶ установите обратно крышку 10 и закрепите винтами.

Установка (при необходимости) продольной направляющей 4:

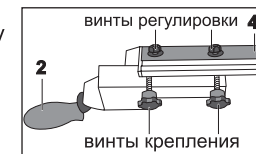


- ▶ поднимите ручку фиксации;
- ▶ установите направляющую на стол параллельно плоскости диска с необходимой стороны от него. Боковая поверхность с пазом должна всегда быть с правой стороны;

- ▶ установите на направляющую кронштейн (с передней стороны стола), вставив шляпки винтов фиксатора в паз направляющей. Затяните гайки-барашки;
- ▶ зафиксируйте направляющую, опустив ручку фиксации.

Установка (при необходимости) упора углового 11:

- ▶ вставьте направляющую упора в продольный паз стола рабочего с необходимой стороны от диска;

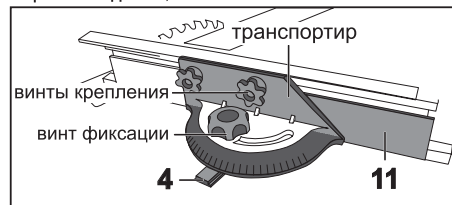

- ▶ установите упор на транспортир, вставив шляпки винтов крепления в паз упора. Затяните винты.

Подключение (при необходимости) батареек лазерного указателя:

- ▶ снимите крышку лазерного указателя, открутив винт крепления;
- ▶ извлеките изоляционную проставку между батарейками;
- ▶ установите обратно и закрепите крышку.

Подготовка к работе

На Вашей пиле установлен стандартный пильный диск. При необходимости установки диска, соответствующего предстоящей работе, замените диск согласно Сборка.

Регулировка положения продольной направляющей:

- ▶ поднимите рукоятку фиксации направляющей;
- ▶ по шкале 14 рабочего стола (через окошко кронштейна) установите направляющую в соответствии с шириной отпиливаемой части;
- ▶ опустите рукоятку фиксации.

При необходимости косо́го пиления отпустите винт фиксации транспорта, установите по риске на направляющей требуемый угол пиления и затяните винт.


При необходимости пиления заготовки с наклоном под углом до 45°:

- ▶ отпустите винт-барашек 7а фиксации наклона диска;

- ▶ вращением рукоятки 7 по или против часовой стрелки, установите по шкале наклона требуемый угол распила;
- ▶ зафиксируйте наклон диска винтом 7а.

При необходимости ограничения глубины пиления, вращением рукоятки 12 установите высоту диска над поверхностью стола. Значение глубины пиления определяется как перпендикуляр от поверхности стола к вершине самого высокого зуба.

При необходимости принудительного удаления пыли подключите к пылеотводному патрубку (с задней стороны корпуса) шланг пылесоса. Наружный диаметр пылеотводного патрубка равен 40 мм. Возможно, потребуется переходник (в комплект не входит).

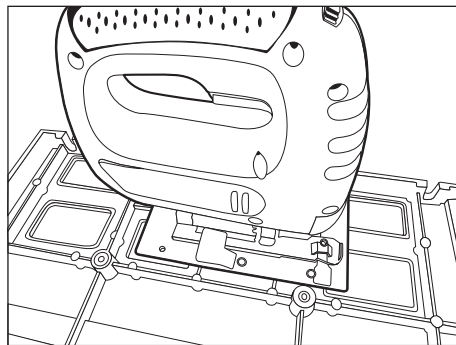

При необходимости, установите в отверстие 3 лобзик (с нижней стороны основания), используя прилагаемый фиксатор.

Примечание! Переходник подходит для установки лобзиков ЗУБР 3Л-570Э, 3Л-570Э_з01, 3Л-650ЭМ, 3Л-750Э.

При необходимости установки фрезера 3Ф-1900ЭК выполните (если не выполнены) в месте 12 дополнительные отверстия (6 шт.) согласно чертежу (см. стр. 39). Фрезер устанавливается тыльной стороной к стенке изделия.

Примечание! Возможно также изготовить переходную пластину с отверстиями (согласно чертежу) крепления к фрезеру и к столу.

Подготовьтесь к работе:

- ▶ приготовьте и наденьте средства защиты (очки, перчатки, наушники);
- ▶ приготовьте обрабатываемую заготовку и убедитесь в отсутствии в ней металлических предметов (гвоздей, шурупов и т.п.);
- ▶ примите меры, чтобы исключить отгибание (вызывает неровное отламывание или травмы при падении) надрезанной заготовки;
- ▶ убедитесь, что пильный диск надежно закреплен на валу и не заблокирован;

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
Клиент

А

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Особые отметки
Особливá відмітки
Айрықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

А

Изделие
Виріб
Құрал
Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты
Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
Клиент

В

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Особые отметки
Особливá відмітки
Айрықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

В

Изделие
Виріб
Құрал
Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты
Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
Клиент

С

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Особые отметки
Особливá відмітки
Айрықша белгілер

М.П.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

С

Изделие
Виріб
Құрал
Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты
Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты
Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты
Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год)
Приемку произвел	(штамп приемщика) КОНТРОЛЕР № 5
Упаковку произвел	(штамп упаковщика) УПАКОВЩИК № 3

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Құрал жарамды күйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя Підпис покупця Сатып алушы қолы	М.П.
--	-------------

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

- уберите ключи и другие предметы от вращающихся частей изделия.

Порядок работы

Включение изделия осуществляется нажатием на кнопку «I» выключателя 6.

Примечание! Выключатель изделия – электромагнитного типа. При пропадании напряжения сети и последующем его появлении изделие не включится самостоятельно. Для включения изделия в этом случае повторно нажмите кнопку «I».

Положите один конец заготовки на рабочий стол, прижмите ее к направляющей (при отрегулированной ширине пиления) и начните подачу (с помощью ручки подачи) заготовки к диску.


ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений оператора не откидывайте кожух диска при подаче заготовки – он откроется автоматически.

Примечание! Для большей безопасности при подаче заготовки всегда используйте прилагаемую ручку подачи заготовки.



При необходимости косо пиления прижмите заготовку к угловому упору. При отрегулированной ширине В пиления уприте заготовку в направляющую. Для подачи заготовки используйте скользящие упоры.

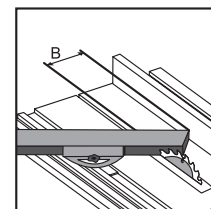

ВНИМАНИЕ

При пилении всегда **КРЕПКО удерживайте заготовку.**

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить скорость подачи заготовки.

Примечание! При перегрузке или перегреве двигателя изделия он будет автоматически отключен благодаря встроенному термозащитному устройству. Для возобновления подачи питания дайте двигателю остыть и восстановите предохранитель нажатием кнопки 5. Для возобновления работы включите изделие выключателем.

Порядок эксплуатации установленных лобзика или фрезера – см. соответствующие руководства по эксплуатации.

По окончании работы выключите изделие, нажав кнопку «0». Отключите изделие от сети.

Тщательно удалите все отходы с рабочего стола и из-под защитного кожуха.

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы руками. Используйте щетку.

Периодическое обслуживание

В процессе эксплуатации периодически требуется:

- замена (по мере износа) пильного диска;
- регулировка положения расклинивателя.

Для этого выполните действия согласно Сборке.


Также в процессе эксплуатации периодически (по мере необходимости) требуется юстировка:

а) указателя угла наклона пилы. Для этого:

- выключите изделие и отключите его от сети;
- отпустите винт-барашек 7а фиксации угла наклона диска;
- вращением рукоятки 7 установите диск в вертикальное положение;
- максимально поднимите кожух 8 диска;
- с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью диска и поверхностью рабочего стола;
- проверьте показания указателя шкалы наклона. При отличии его показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

б) продольной направляющей. Для этого:

- с помощью угольника проверьте перпендикулярность направляющей и переднего ребра стола. В случае неперпендикулярности, отпустите винты регулировки, обеспечьте перпендикулярность и затяните винты;

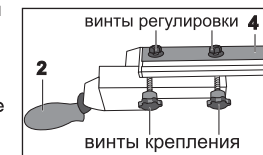

- ▶ прижав направляющую к плоскости диска (при поднятом кожухе), проверьте значение ширины пиления по указателю кронштейна. В случае отличия показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошее освещение, вентиляцию (в процессе пиления образуется пыль в больших количествах) и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ пильный диск надежно закреплен на валу и не заблокирован;
- ▶ Вы убрали все ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. д.).

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Изделие предназначено для пиления **ТОЛЬКО** заготовок из дерева и производных материалов (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ распиливать иные материалы (металл, керамику, камень), а также устанавливать иные диски (алмазные, абразивные и т.д.; с размерами, отличающимися от указанных в характеристиках; поврежденные – со сколами, выкрошенными зубьями, трещинами, искривленные, затупленные).

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пиления.

НЕ ПИЛИТЕ заготовки (особенно длинные, с неровными гранями), просто удерживая их руками. **ВСЕГДА** используйте продольную направляющую.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пилите:

- ▶ округлые заготовки;
- ▶ заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их удерживать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Не прилагайте излишних усилий подачи заготовки при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием пильного диска. При повышенном биении диска (проявляется в вибрации, может быть результатом потери части зубьев или искривления при перегреве) замените его на новый. Для замены диска выполните действия согласно Сборка.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

При работе без подключения пылесоса рекомендуется чаще делать перерывы в работе для чистки внутренней поверхности защитного кожуха диска.

При заклинивании диска немедленно выключите изделие клавишей «0» выключателя и примите меры к освобождению диска. Проверьте положение расклинителя и, при необходимости, произведите его переустановку согласно Сборка.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей «0» выключателя. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Термосақтандырғыш іске қосылды	Термосақтандырғышты 5 пернені басу арқылы қайта қосыңыз
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыш бұзылған	Жөндеу және ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал қосылады, бірақ толық айналымдарды іске қоспайды немесе толық қуаттылыққа істемейд	Желіде төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Диск (даяр заттағы) немесе шпindelь сыналған	Дискті босатыңыз, сыналауышты реттеңіз (Жинау талаптарын қараңыз) немесе жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында құрал тоқтады	Желідегі кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Термосақтандырғыш іске қосылды	Термосақтандырғышты 5 пернені басу арқылы қайта қосыңыз
	Диск сыналануы	Дискті босатыңыз, сыналауышты реттеңіз (Жинау талаптарына сәйкес қараңыз)
	Ажыратқыш, қозғалтқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Арапау нәтижесі қанағаттанарлық емес	Ара дискі мұқталған немесе зақымдалған (жарықтар, жойылған тістеуіштер)	Ара дискін ауыстырыңыз (Жинау талаптарына сәйкес қараңыз)
	Диск жаман бекітілген – дуалда бұрылады	Бекітілетін дискті мықты бекітіңіз
	Қуаттылық немесе қозғалтқыш айналымдары жеткіліксіз (2 ақауды қараңыз)	2 ақауды қараңыз
Құрал қызады	Қарқынды жұмыс режимі, максималды жүктемемен жұмыс	Жұмыс режимін өзгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаған ортаның жоғарғы температурасы, нашар желдету, желдету саңылаулары ластанған	Температураны төмендету шарасын қолға алыңыз, желдетуді жақсартыңыз, желдету саңылауларын тазартыңыз
	Майлау жеткіліксіз, механизмде сыналану бар	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Не допускайте присутствия в зоне работы посторонних лиц и детей.

Все работы по сборке, регулировке и замене расходных материалов производить только при отключенном от сети изделии.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

- ▶ Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- ▶ пильный диск правильно установлен (в части направления вращения) и надежно закреплен;
- ▶ в заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т.п.).

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Изделие предназначено для эксплуатации **ТОЛЬКО** с пильными дисками.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на изделие иные расходные инструменты (алмазные, абразивные и проч. диски). **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** расходный инструмент, который не соответствуют техническим характеристикам данного изделия (в частности, по частоте вращения, наружному или посадочному диаметру). **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** инструмент сильно изношенный или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины).

Во избежание травм и повреждений не откидывайте кожух диска при подаче заготовки – он откroется автоматически.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пилите:

- ▶ округлые заготовки;
- ▶ заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их удерживать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Во время работы диск нагревается. Не прикасайтесь к нему сразу же по окончании пиления и до полного его остывания.

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы пиления руками. Используйте щетку.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Меры безопасности при работе с лобзиком или фрезером – см. соответствующие руководства по эксплуатации.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением промышленных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением промышленных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец регистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок

в) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсуін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе күюі.

г) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

д) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/бөлшектерді қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бөгде заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шыққан бұйымдар, тез тозатын бөлшектер және шығын заттар, сондай-ақ: жетек белбеулер, аккумулятор блоктары, оқпандар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, аралар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрғылар, триммергераналған қармақ баулар ж.т.с.с. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға өсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төңірегінде ақауды жою «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (www.zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атауы көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса өкеліңіз немесе жіберіңіз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу негізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетіңіз.

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төңірегінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдауын қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз ерқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустриалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында кәсіби төңіректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустриалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында кәсіби төңіректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайда ғана қарастырылады.

Кепілдік бұйымдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек бөлшектері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, аралар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрғылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

Тіркелу тек қана www.zubr.ru өндірушінің сайтындағы Сервис бөлімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелуін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысуды растайтын тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мәліметтерін сақтау рұқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындай тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазка, промывку

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его внесены изменения или дополнения

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется

на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте www.zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение сети
	Сработал термopедохранитель	Восстановите термopедохранитель, нажав кнопку 5
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие включается, но не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание диска (в заготовке) или шпинделя	Освободите диск, отрегулируйте расклиниватель (см. Сборка) или обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сработал термopедохранитель	Восстановите термopедохранитель, нажав кнопку 5
	Заклинивание диска	Освободите диск, отрегулируйте расклиниватель (см. Сборка)
	Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Результат пиления неудовлетворительный	Пильный диск затуплен или поврежден (сколы, потерянные зубья)	Замените пильный диск (см. Сборка)
	Диск плохо закреплен – проворачивается на валу	Крепко затяните крепление диска
	Недостаточная мощность или обороты двигателя (см. неисправность 2)	См. неисправность 2
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды ажыратқыштың батырмасын басу арқылы «0» өшіріңіз. Сым желіні желіден ажырату арқылы өшірмеңіз (ажыратқышты розеткадан ажырату арқылы).

Әрдайым құрал корпусын және сым желіні, желденетін саңылауларды шаң-тозаңнан тазартыңыз. Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бөтен иіс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мүлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық күрделілігіне, шекті күй критерияларына байланысты тұтынушы өздігімен анықтамайды. Бар немесе болжамды ақау болған жағдайда «Болжамды ақаулар және оны жою амалдар» бөліміне назар аударыңыз. Егер ақаулар тізімде болмаса немесе Сіз оны жою алмасаңыз, арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың және оның бөлшектерінің шекті күйі туралы қорытынды Ақттың сөйкес келетін түпнұсқасы түрінде қызмет көрсету орталығымен беріледі.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтар

Жұмыс барысында бөтен адамдар және балалар алшақ болуын қадағалаңыз.

Қолданылатын бұйымдардың барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күйде жүзеге асады.

Құралды желіге қосар алдында, келеңсіз жағдайдың алдын алу үшін өрқашан мыналарға көз жеткізіңіз:

- Құралдың айналу бөлшектерінен Сіз барлық кілттерді және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз;

- ара дискі дұрыс орнатылған (айналу бөлшектерінің бағытында) және мықты бекітілген;
- өнделетін даяр затта металл заттар кездеспейді (шегелер, бұрандалар ж.т.б.).

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розеткаңызға ажыратқыш сөйкес келмесе, оны өздігімен қайта жөндеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда тәжірибелі elektrik қажетті розетканы орнатады.

Құрал **ТЕК ҚАНА** ара дискілерін пайдалануға арналады.

Құралға басқа қолданылатын бұйымдарды (алмаз, абразивті ж.т.б. дисктерді) **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**. Бұл құралға техникалық сипаттамасы сөйкес келмейтін қолданылатын бұйымдарды (соның ішінде, айналу жиілігі, сыртқы немесе орнатылатын диаметрі бойынша) **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**. Қатты тозған құралды немесе көзге түсетін механикалық ақаулары бар құралды (нақыс, жарығы бар) **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

Жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін даяр затты өндегенде былғарыны шешпеңіз-ол автоматты түрде ашылады.

ЕШҚАШАН араламаңыз:

- дөңгелек даяр заттарды;
- сіз кішкентай даяр заттарды қолмен ұстауға икемсіз болғандықтан пайдаланбаңыз;
- бірнеше даяр заттарды бір уақытта пайдаланбаңыз.

Құралға күш түсірмеңіз. Бұл аралалау жылдамдығын арттырмайды, бұл жұмыс сапасын төмендетеді және құрал мерзімін азайтады.

Жұмыс барысында диск қызады. Аралаған соң немесе ол толық суығанға дейін оны ұстамаңыз.

Жарақаттанбау және зақымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щеткаңы қолданыңыз.


Әрдайым желілік сым желінің күйін тексеріңіз. Оқшауланудың, агрессивті және тоқ көзі өтетін заттарды, шамадан тыс созылмалы және майысқан жүктемелерді болдыртпаңыз.

Зақымдалған сым желі қызмет көрсету орталығында бірден ауыстырылады.

Оюлап кесетін ара мен фрезерді пайдаланғанда қауіпсіз шараларды сөйкес келетін пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

б) көлденең бағыттауыш. Бұл үшін:

- бұрыштық арқылы бағыттауыш және үстелдің алдыңғы бүірінің перпендикуляр екендігін тексеріңіз. Перпендикуляр болмаса, онда реттеу бұранда ларын босатыңыз, перпендикуляр етіңіз және бұрандаларды бұраңыз;

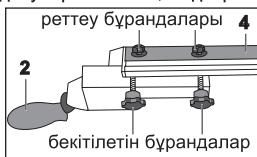

- диск жазықтығы на ағыттауышты басыңыз (былғары көтерілген күйде), кронштейн көрсеткіші арқылы аралау енін тексеріңіз. Нөл шамасынан ерекшеленсе, көрсеткіш бөкітілетін бұранданы босатыңыз, оның күйін реттеңіз, бұранданы бұраңыз.

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Сіздің желіңіздегі кернеу құралдың атаулы кернеуі сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды желіге қосыңыз

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10 – 20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісеңіз, шамадан тыс дірілді сезсеңіз немесе жану иісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжеліні желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жойылмайынша құралды іске қоспаңыз.

Жақсы жарық түссін, желденсің (аралау кезінде шамадан тыс шаң пайда болады) және жұмыс орнын тазалықта ұстаңыз – жеткіліксіз жарықтың болуы және бөтен заттардың орын алуы зақымдану мен жарақаттануға әкеледі.

Келеңсіз жағдайдың алдын алу үшін өрқашан мыналарға көз жеткізіңіз:

- дуалға ара дискі мықты бөкітілген және оқшауланбаған;
- құралдың айналу бөлшектерінен сіз барлық кілттерді және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз;
- өңделетін даяр затта металл заттар кездеспейді (шегелер, бұрандалар ж.т.б.).

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розеткаңызға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны өздігімен қайта жөндеуге тыйым салынады. Бұндай жағдайда төжірибелі электрик қажетті розетканы орнатады.

Құрал **ТЕК ҚАНА** ағаштан жасалған және сол секілді материалдарды (ағаш тақта, **АЖӨ, АӨӨ, МАТ**, ламинат панельдер) аралауға арналған.

Басқа материалдарды аралауға (металл, керамика, тас), сонымен қатар басқа дисктерді (алмаз, абразивті ж.т.б. орнатуға; аталған нұсқауға сәйкес келмейтін өлшемдерді қолдануға; зақымдалғандарды – жарығы бар, тістеуіштері бөлшектелген, жарықтары бар, майысқан, қақталғандарды) пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**).

Аралаған кезде **ЕШҚАШАН** қолыңызды зақымдану және жарақаттанбау үшін салмаңыз.

Даяр затты қолмен басу арқылы (өсіресе, ұзын, тұзу емес қырлары бар) **АРАЛАМАҢЫЗ. ӨРҚАШАН** көлденең бағыттауышты пайдаланыңыз.

ЕШҚАШАН араламаңыз:

- дөңгелек даяр заттарды;
- сіз кішкентай даяр заттарды қолмен ұстауға икемсіз болғандықтан пайдаланбаңыз;
- бірнеше даяр заттарды бір уақытта пайдаланбаңыз.

Құралға күш түсірмеңіз. Бұл аралау жылдамдығын арттырмайды, бұл жұмыс сапасын төмендетеді және құрал мерзімін азайтады.

Ара дискін қадағалаңыз. Диск соғуы шамадан тыс болады, егер (діріл пайда болса, тістеуіштер жойылғанда немесе қызғанда) оны жаңасына ауыстырыңыз. Дискті ауыстыру үшін «Жинау» талаптарына сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

Құралды қызудан алдын алу үшін құралдың сууына қажетті үзілістер жасаңыз.

Шаңсорғышсыз жұмыс істегенде жиі үзілістердің болуы диск былғарысының ішкі бөлігін тазартуға қажет.

Диск сыналған кезде құралды «0» ажыратқыштың батырмасы арқылы өшіріңіз және дискті босату шараларын жүзеге асырыңыз. Сыналауыш күйін тексеріңіз және қажет болса, оны қайта қалыптастыру үшін Жинау талаптарына сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

Шановний покупець!

При покупці виробу:

- Вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту поставки, наведеного в розділі 3;
- Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином і містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчіть цей посібник по експлуатації і строго виконуйте містяться в ньому вимоги.

Зберігайте даний паспорт протягом всього терміну служби Вашого виробу.

Пам'ятаєте! Виріб є джерелом підвищеної небезпеки.

Призначення і сфера застосування

Пила настільна дискова призначена для пиляння заготовок з дерева під різними кутами, а також під нахилом. Також можлива установка лобзика і фрезера.

Уважно вивчіть даний посібник з експлуатації, в тому числі розділ «Керівництво з безпеки» та Додаток «Загальні інструкції з безпеки». Тільки так Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для нетривалих робіт при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від -10 до +40 ° С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам:

- Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9;

- ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3.

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи з удосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію незначні зміни, не відображені в цьому посібнику і не впливають на ефективну і безпечну роботу виробу

⚠ УВАГА

Окремі частини виробу під час роботи нагріваються і дотик до них може викликати опік.

Застосування виробу в індустриальних та промислових обсягах, в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень, знижує термін служби виробу.

Технічні характеристики

Артикул	ЗПДС-255-1500
Номінальна потужність, Вт	1500
Номінальна частота обертання, хв ⁻¹	4500
Номінальна напруга, В/Гц	220/50
Діаметр пильного диска, мм	250
Посадковий діаметр диска, мм	30
Максимальна глибина пиляння, мм:	під нахилом 90° – 80 під нахилом 45° – 45
Діапазон вертикального ходу диска, мм	0–80
Діапазон кутів нахилу пильного диска, град	0–45
Діаметр пилеотводного патрубку, мм	40
Розмір столу, мм	700 x 465
Посадкове отвір для установки лобзика, фрезера	є
Лазерний вказівник місця реза	є
Гальмо вала	є
Рівень звукової тиску (k=3), дБ	90
Рівень звукового потужності (k=3), дБ	99
Середньоквадратичне віброприскорення (k=1.5), м/с ²	1.5
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007–75	I
Маса, кг	20
Термін служби, років	5

Комплект поставки	
Пила настільна дискова	1 шт.
Диск пильний (встановлений)	1 шт.
Лазерний покажчик, кожух захисний, клину (в зборі)	1 компл.
Елемент живлення (встановлені)	2 шт.
Поздовжня напрямна	1 шт.
Упор кутівий (транспортир)	1 шт.
Ключ гайковий	2 шт.
Ключ імбусовий	1 шт.
Рукоятка	2 шт.
Ручка подачі заготовки	1 шт.
Фіксатор лобзика	1 шт.
Інструкції з безпеки	1 экз.
Керівництво по експлуатації	1 экз.

 УВАГА

Переконайтеся у відсутності видимих пошкоджень виробу і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

Жұмысқа даяр болыңыз:

- ▶ сақтау құралдарын (көзілдірікті, қолғапты, құлаққапты) дайындаңыз және киіңіз;
- ▶ даяр затты дайындаңыз және онда металл заттардың жоқтығына (шегелер, бұрандалар және т.с.с.) көз жеткізіңіз;
- ▶ кесілген даяр бұйымның майысуын (қисық кесу немесе құлау барысында жарақаттану өкеледі) алдын алатын шараны болдыртпаңыз;
- ▶ ара дискі дуалда мықты бекітілгендігіне және оқшауланбағандығына көз жеткізіңіз;
- ▶ құралдың айналма бөлшектерінен кілттерді және басқа заттарды алшақ қойыңыз.

Жұмыс реті

Құрал қосылуы «I» батырмасының ажыратқышының 6 басу арқылы орындалады.

ЕСКЕРТУ! Құрал ажыратқышы – электр магниттік типті болып табылады. Желіге көр-
неу болған жағдайда және кейінірек құралға өсер еткенмен ол өздігімен іске қосылмайды. Бұндай жағдайда құралды «I» батырмасы басу арқылы жүзеге асады.

Жұмыс үстеліне даяр заттың бір жағын қойыңыз, бағыттауышқа оны бекітіңіз (аралау енін рет-
теген соң) және дискке (беру тұтқасы арқылы) даяр затты қойыңыз.


 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Оператор жарақаттану мен зақымданбауы үшін диск былғарысын даяр заттыберу кезінде артқа қоймаңыз – ол авто-
матты ашылады.



Ескерту! Даяр затпен жұмыс істегенде қауіпсіз жұмыс үшін даяр затта орнатылған тұтқаны пайдаланыңыз.

Қисық аралау қажет болса, бұрыш тіреуішке даяр затты бекітіңіз. Реттелген ені В бой-
ынша аралағанда бағыт-
тауышқа даяр затты тіреңіз. Даяр заттың берілуіне тіреуіш сырғана-уын қолданыңыз.

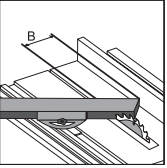

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Даяр затты әрқашан **МЫҚТЫ** ұстаңыз.

Құралмен жұмыс істегенде қозғалтқыш айналымдарына назар қойыңыз. 20% айналым кемісе және одан әрі болса, онда жүктеме

түсуін көрсетеді. Бұл жағдайда, даяр заттың айналымын кемітіңіз

Ескерту! Қозғалтқышқа жүктеме түссе не-
месе қызса, оған орнатылған термосақтауыш арқасында ол автоматты өшеді. Қайта іске қосу үшін қозғалтқыш суысын және 5 батырманы басу арқылы сақтауышты іске қосыңыз. Құралды іске қосу үшін ажыратқышты басыңыз.

Орнатылған оюлап кесетін араны немесе фре-
зерді қолдану ретін – пайдалану жөніндегі сөйкес келетін нұсқаулықты қолданыңыз.

Жұмыс аяқталғанда құралдың «0» батырмасын басу арқылы өшіріңіз. Құралды желіден ажыратыңыз.

Жұмыс үстелінен және сақтау былғарысынан қалдықтарды жойыңыз;

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттанбау және зақымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыңыз.

Әрдайым көрсететін күтім

Пайдалану барысында әрдайым қажет:

- ▶ ара дискін (тозуына қарай) ауыстыру;
- ▶ сыналауыш күйін реттеу.

Бұл үшін **ЖИНАУ** талаптарына сөйкес әрекеттерді орындаңыз.

Сонымен қатар, пайдалану барысында (қажет болса) дәлдеме қажет:

а) аралау енесінің бұрышын көрсету. Бұл үшін:


- ▶ құралды өшіріңіз және оны желіден ажыратыңыз;
- ▶ 7 а диск енесінің тұрақтауыш бұрандаларын босатыңыз;
- ▶ 7 айналу тұтқасы арқылы дискті вертикаль орнатыңыз;
- ▶ 8 дисктің былғарысын максималды көтеріңіз;
- ▶ бұрыштық арқылы диск жазықтығы мен жұмыс үстел беті арасында тік бұрышты орнатыңыз;
- ▶ енес шкаласының көрсеткіш көрсетімдерін тексеріңіз. Оның шамасы нөлден ерекшелен-
се, онда көрсеткіштің бекітілетін бұрандасын босатыңыз және оның күйін реттеген соң, бұранданы бекітіңіз.

4 көлденең бағыттауышты (қажет болса) орнату:

- ▶ тұрақтандырушының тұтқасын тартыңыз;
- ▶ үстелге бағыт тауышты оған қажетті жағынан диск жазықтығына параллель орнатыңыз. Бүйір жағы пазбен біргеерқашан оң жақта болуы керек;
- ▶ бағыттауышқа кронштейнді (үстелдің алдыңғы жағынан) орнатыңыз, бағыттауыш пазына тұрақтандырушы бұрандалар басына қаратыңыз. Бұрауыш гайкаларды бекітіңіз;
- ▶ тұрақтандыратын тұтқаны босату арқылы бағыттауышты тұрақтандырыңыз.

11 бұрыш тіреуішті (қажет болса) орнату:

- ▶ тіреуіш бағыттауышын жұмыс үстелінің қажетті жағына дисктен өрі көлденең пазға орнатыңыз;
- ▶ тіреуішті транспортирге орнатыңыз, тіреуіш

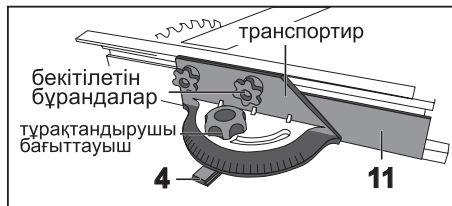

пазына бекітілетін бұрандалардың басын қаратыңыз. Бұрандаларды бекітіңіз.

Лазерлік көрсеткіш батареяларын (қажет болса) қосы:

- ▶ бекітілетін бұрандаларды босату арқылы лазерлік көрсеткіш қақпағын шешіңіз;
- ▶ батареялар арасындағы оқшауландыратын тілімді алыңыз;
- ▶ қақпақты қайта орнатыңыз және бекітіңіз.

Жұмысқа дайындық

Сіздің араңызда стандартты ара дискі орнатылған. Қажет болса, дискті орнату үшін қарастырылатын жұмысқа сәйкес Жинау бойынша дискті ауыстырыңыз.

Көлденең бағыттауыш күйін реттеу:

- ▶ бағыттауыш тұрақтандырушының тұтқасын тартыңыз;
- ▶ 14 жұмыс үстел шкаласына (кронштейн ойығы арқылы) бағыттауышты араланған бөлшектің еніне сәйкес орнатыңыз;

▶ тұрақтандырушының тұтқасын тартыңыз.


Қысық аралау үшін транспортир тұрақтандыратын бұранданы босатыңыз, қажетті бұрышты тандаңыз және бұранданы бұраңыз.

Қажет болса, даяр затты 45° бойымен кесу үшін:

- ▶ 7а диск енесінің тұрақтауыш бұрандаларын босатыңыз;
- ▶ 7 айналу тұтқасы арқылы сағат тілі бойымен немесе оған қарсы айналдыра отырып, енес шкаласы бойынша қажетті араланылатын бұрышты тандаңыз;
- ▶ 7а бұрандалар арқылы диск енесін тұрақтандырыңыз.

Аралау тереңдігін азайту қажет болса, 12 тұтқа арқылы үстел бетіне қарай диск биіктігін орнатыңыз. Аралау тереңдігінің шамасы үстел жазықтығынан жоғарғы тістеуіш биіктігінің қашықтығы перпендикуляр ретінде анықталады.

Шаңды жою үшін шаң жібермейтін қылтақбұрыға (корпустың артқы жағында) шаңсорғыш шлангын қосыңыз. Шаң жібермейтін қылтақбұры сыртық диаметрі 40 мм. Ұзартқыш қажет болуы мүмкін (жиынтыққа кірмейді).

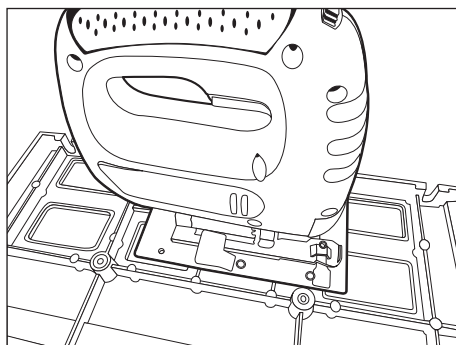

Қажет болса, берілген тұрақтандырушы қолдану арқылы 3 сүргіні (негіздің төменгі бетіндегі) орнатыңыз.

Ескерту! Жалғастырғыш ЗУБР ЗЛ-570Э, ЗЛ-570Э_z01, ЗЛ-650ЭМ, ЗЛ-750Э сүргілерін орнату үшін сөйкес келеді.

ЗФ-1900ЭК фрезерін орнату қажет болса, онда сызбаға сәйкес (39 бетті қараңыз) 12 орында қосымша саңылауларды (6 дана) жасаңыз. Фрезерді құрал қабырғасының сыртқы жағымен орнатыңыз.

Ескерту! Сонымен қатар, фрезер және үстелдің бекіту саңылаулары бар жалғастырғыш пластинаны (сызбаға сәйкес) жасап шығаруға мүмкіндік тудырады.

Інструкції з експлуатації

Пристрій

- 1 Стіл робочий
- 2 Рукоятка фіксації позовжньої напрямляє
- 3 Отвір установки лобзика
- 4 Поздовжня напрямна
- 5 Термозапобіжник
- 6 Вимикач
- 7 Регулятор нахилу диска з фіксатором
- 8 Кожух захисний
- 9 Клину
- 10 Вставка столу захисна
- 11 Упор кутувий
- 12 Регулятор підйому столу
- 13 Отвір установки фрезера
- 14 Шкала ширини пиляння
- 15 Отвір кріплення верстата

Збірка

⚠ УВАГА

Увага! Всі роботи по збірці, заміні і регулюванню робити тільки при відключеному від мережі виробі.

Зніміть нижню кришку корпусу, відкрутивши 4 гвинта. Витягніть пінопластовий фіксатор двигуна. Встановіть кришку назад і закріпіть гвинтами.

Встановіть виріб на рівне горизонтальне основу і закріпіть кріпильними елементами (в комплект не входять) через отвори 15.

Примітка! Щоб уникнути пошкодження травм, а також незадовільного результату пиляння завжди кріпите виріб до опорної поверхні.


Встановіть на вали регулювань столу додаються рукоятки 7, 12 і закріпіть їх гвинтами.

Установка (при необхідності) пильного диска:

Примітка! Щоб уникнути травм і пошкодження НАСТІЙНО рекомендуємо Вам проводити роботи з пильним диском в рукавичках.

- ▶ виверніть гвинти кріплення захисної вставки 10 і зніміть її;
- ▶ обертанням рукояток 7 і 12 нахиліть диск максимально вліво і максимально підніміть диск;

- ▶ утримуючи одним ключем шпindel від провертаня, другим ключем відверніть притискну гайку і зніміть зовнішній фланець;
- ▶ встановіть на шпindel пильний диск, відповідний майбутньої роботи;

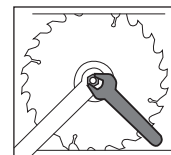

⚠ УВАГА

Напрямок обертання диска (вказано на самому диску) має збігатися з напрямком обертання шпинделя (вказано на внутрішній стороні корпусу виробу).


- ▶ встановіть зовнішній фланець і, за допомогою ключів, МІЦНО затягніть притискну гайку.

Установка (якщо не встановлені) клину 9 із захисним кожухом і лазерним показником:

⚠ УВАГА


Робота без клину ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

- ▶ виверніть гвинти кріплення захисної вставки 10 і зніміть її;
- ▶ обертанням рукояток 7 і 12 нахиліть диск максимально вліво і максимально підніміть його;
- ▶ відпустіть два гвинти кріплення і встановіть клин так, щоб він повністю сіл пазами на гвинти. Перевірте і (при необхідності) відрегулюйте положення клину. Його площа повинна збігатися з площиною диска, зазор між диском і клином має бути 2–5 мм
- ▶ затягніть гвинти кріплення;
- ▶ встановіть назад кришку 10 і закріпіть гвинтами.

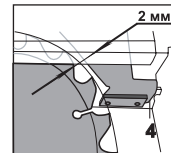


Установка (при необхідності) позовжньої напрямляючої 4:

- ▶ підніміть ручку фіксації;
- ▶ встановіть напрямляючу на стіл паралельно площині диска з необхідною боку від нього. Бічна поверхня з пазом повинна завжди бути з правого боку;
- ▶ встановіть на напрямляючу кронштейн (з передньої сторони столу), вставивши капелюшки гвинтів фіксатора в паз напрямляє. Затягніть гайки-баранці;
- ▶ зафіксуйте напрямляючу, опустивши ручку фіксації.

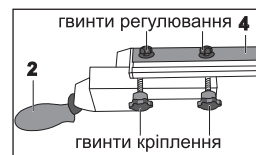

Установка (при необхідності) упору кутового 11:

- вставте напрямну упору в подовжній паз столу робітника з необхідною сторони від диска

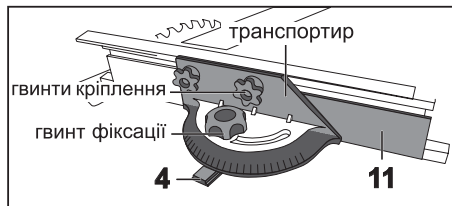

- встановіть упор на транспортір, вставивши капелюшки гвинтів кріплення в паз упору. За тягніть гвинти.

Підключення (при необхідності) батарейки лазерного показника:

- зняміть кришку лазерного показника, відкрутивши гвинт кріплення;
- втягніть ізоляційну прокладку між батарейками;
- встановіть назад і закріпіть кришку.

Підготовка до роботи

На Вашій пилці встановлено стандартний пильний диск. При необхідності установки диска, відповідного майбутню роботу, замініть диск згідно «Збірці».

Регулювання положення подовжньої направляючої:

- підніміть рукоятку фіксації напрямної;
- за шкалою 14 робочого столу (через віконце кронштейна) встановіть направляючу відповідно до ширини відпилюють частини;
- опустіть рукоятку фіксації.


При необхідності косою пиляння відпустіть гвинт фіксації транспортера, встановіть по ризику на направляючої необхідний кут пиляння і за тягніть гвинт.

При необхідності пиляння заготовки з нахилом під кутом до 45 градусів:

- відпустіть гвинт-баранчик 7а фіксації нахилу диска;
- обертанням рукоятки 7 по або проти годинникової стрілки, встановіть за шкалою нахилу потрібний кут розпилю;
- зафіксуйте нахил диска гвинтом 7а.

При необхідності обмеження глибини пиляння, обертанням рукоятки 12 встановіть висоту диска над поверхнею столу. Значення глибини пиляння визначається як перпендикуляр від верхньої стола до вершини найвищого зуба.

При необхідності примусового видалення пилу підключіть до пилеотводному патрубку (з заднього боку корпусу) шланг пилососа. Зовнішній діаметр пилеотводного патрубка дорівнює 40 мм. Можливо, буде потрібно перехідник (в комплект не входить).

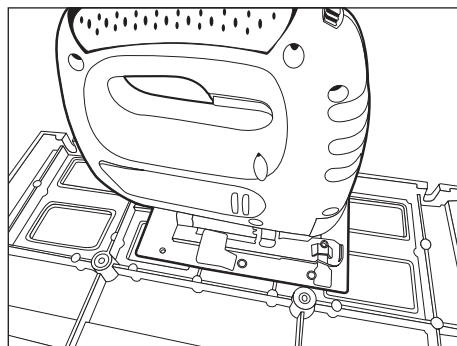

При необхідності, встановіть в отвір 3 лобзик (з нижнього боку підстави), використовуючи фіксатор, що додається.

Примітка! Перехідник личить для установки лобзиків ЗУБР ЗЛ-570З, ЗЛ-570З_z01, ЗЛ-650ЗМ, ЗЛ-750З.

При необхідності установки фрезера 3Ф-1900ЭК виконаєте (коли не виконени) в місці 12 додаткових отворів (6 шт.) згідно з кресленням (див. стор. 39). Фрезер встановлюється тильною стороною до стінки виробу.

Примітка! Можливо також виготовити перехідну пластину з отворами (згідно з кресленням) кріплення до фрезера і до столу.

Підготуйтеся до роботи:

- приготуйте і одягніть засоби захисту (окуляри, рукавички, навушники);
- приготуйте оброблювану заготовку і переконайтеся у відсутності в ній металевих предметів (цвяхів, шурупів і т.п.);
- прийміть заходи, щоб виключити відгинання (викликає нерівне відламування або травми при падінні) надрізаної заготовки;
- переконайтеся, що пильний диск надійно закріплений на валу і не заблокований;
- приберіть ключі та інші предмети від обертючих частин виробу.

Порядок роботи

Включення виробу здійснюється натисненням на кнопку «I» вимикача 6.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жабдық

- Жұмыс үстелі
- Көлденең бағыттауышты тұрақтандыратын тұтқа
- Оюлап кесетін араны орнататын саңылау
- Көлденең бағыттауыш
- Термосақтандырғыш
- Ажыратқыш
- Тұрақтандырғышы баро диск енесінің реттеуіші (7а)
- сақтау былғары
- Сыналауыш
- Үстелдің сақтау таңбасы
- Бұрыш тіреуіші
- Үстелді көтеруге арналған реттеуіш
- Фрезер орнатылатын саңылау
- Аралату енінің шкаласы
- Станок бекітілетін саңылау

Жинау

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық жинау, ауыстыру және реттеу жұмыстары құралды желіден өшірген күйде жүзеге асады.

4 бұранданы босату арқылы корпусың төменгі қапқағын шешіңіз. Қозғалтқыштың пенопласттан жасалған тұрақтандырғышын алыңыз. Қапқақты қайта орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.

Құралды тегіс горизонталь жазықтыққа орнатыңыз және 15 саңылауы арқылы бекітетін элементтермен бекітіңіз (жиынтыққа кірмейді).

Ескерту! Зақымдану мен жарақаттану, сонымен қатар аралаудың қанағаттанарлық емес нәтижесінің алдын алу үшін құралды тіреуіш жазықтыққа өрқашан бекітіңіз.

7 және 12 берілген тұтқаларды үстелдің реттейтін дуалына орнатыңыз және оларды бұрандалармен бекітіңіз.

Ара дискін (қажет болса) орнату:

Ескерту! Жарақаттанбау және зақымданбау үшін ара дискін қолданғанда қолғапты киюіңізді ҚАДАЛА кеңес етеміз.

- 10 сақтау таңбасынан бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз және оны шешіңіз;
- 7 және 12 тұтқаларды айналдыру арқылы дискті максималды солға еңкейтіңіз және үстелді максималды түсіріңіз;
- шпиндельдің айналуын алдын алу үшін бір кілтті қолданыңыз, екінші кілт арқылы қыс-қыш гайканы босатыңыз және сыртқы фланецті босатыңыз;
- шпиндельге ара дискін жұмыс түріне сәйкес орнатыңыз;

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Диск айналу бағыты (дискте көрсетілген) шпиндель айналу дискімен сәйкес келуі тиіс (диск корпусының ішкі жағында көрсетілген).

- сыртқы фланецті орнатыңыз және қысқыш гайканы кілттер көмегімен **МЫҚТЫ** қатайтыңыз.

9 сыналауышты (егер орнатылмаса) сақтау былғарысы және лазерлік көрсеткіші бар соны орнату.



▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сыналауышсыз жұмыс істеуге **ТЫЙЫМ** САЛЫНАДЫ.

- 10 сақтау таңбасынан бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз және оны шешіңіз;
- 7 және 12 тұтқаларды айналдыру арқылы дискті максималды солға еңкейтіңіз және оны максималды көтеріңіз;
- екі бекітілетін бұрандаларын босатыңыз және сыналауышты оның саңылауына бұрандалар кіретіндей етіп орнатыңыз. Сыналауышты тексеріңіз және (қажет болса) күйді реттеңіз. Оның жазықтығы диск жазықтығына сәйкес келуі тиіс, диск және сыналауыш саңылау арасы 2–5 мм болуы керек;

- бекітілетін бұрандаларды бекітіңіз;

- 10 қапқақты қайта орнатыңыз және бұрандалармен бұраңыз.

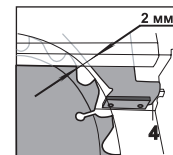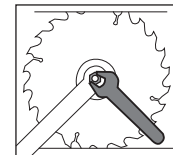

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗПДС-255-1500
Атаулы қуат, Вт	1500
Атаулы айналу жиілігі, мин ⁻¹	4500
Атаулы кернеу, В/Гц	220/50
Ара диск диаметрі, мм	250
Орнатылған диск диаметрі, мм	30
Максимальды аралау тереңдігі, мм:	градус енес бойынша 90° – 80 градус енес бойынша 45° – 45
Вертикаль жүрістегі диск диапазоны, мм	0–80
Ара диск бұрыш енесінің диапазоны, градус шамасы	0–45
Шаң жібермейтін қылта құбыр диаметрі, мм	40
Үстел өлшемі, мм	700 x 465
Оюлап кесетін араны, фрезерді орнататын саңылау	бар
Кесілген орынды нұсқайтын лазерлік көрсеткіш	бар
Дуал тежеуіші	бар
Дыбыс қуатының деңгейі (к=3), дБ	90
Дыбыс қысымының деңгейі (к=3), дБ	99
Орташа квадратты діріл тездеткіші (к=1.5), м/с ²	1.5
МСТ бойынша қауіпсіздік 12.2.007-75	I
Салмағы, кг	20
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5

Жиынтықтау Тапсырыс жиынтығына кіреді

Дисктік үстелге орнатылған ара	1 дана
Ара дискі (орнатылған)	1 дана
Лазерлік көрсеткіш, сақтау былғарысы, сыналауыш (жиынтықта)	1 жиынтық
Қоректену элементі (орнатылған)	2 дана
Көлденең бағыттауыш	1 дана
Бұрыш тіреуіші (транспортір)	1 дана
Гайка кілті	2 дана
Имбус кілті	1 дана
Тұтқа	2 дана
Даяр затты беретін тұтқа	1 дана
Сүргі тұрақтандырғышы	1 дана
Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

Періодичне обслуговування

В процесі експлуатації періодично потрібно:

- заміна (у міру зносу) пильного диска;
- регулювання положення клину.

Для цього виконайте дії згідно «Збірка».


Також в процесі експлуатації періодично (у міру необхідності) потрібно юстирування:

а) показчика кута нахилу пилки. Для цього:

- вимкніть виріб і від'єднайте його від мережі;
- відпустіть гвинт-баранчик 7а фіксації кута нахилу диска;
- обертанням рукоятки 7 встановіть диск у вертикальне положення;
- максимально підніміть кожух 8 диска;
- за допомогою косинця встановіть прямий кут між площиною диска і поверхнею робочого столу;
- перевірте показання показчика шкали нахилу. при відміні його показань від нуля, відпустіть гвинт кріплення показчика і, відрегулювавши його положення, затягніть гвинт.

б) поздовжньої напрямляє. Для цього:

- за допомогою косинця перевірте перпендикулярність напрямляє і переднього ребра столу. у разі неперпендикулярності, відпустіть гвинти регулювання, забезпечте перпендикулярність і затягніть гвинти;

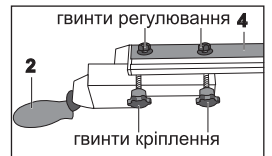

Примітка! Вимикач виробу - електромагнітного типу. При зникненні напруги мережі і подальшому його появі виріб не включиться самостійно. Для включення виробу в цьому випадку повторно натисніть кнопку «I».

Покладіть один кінець заготовки на робочий стіл, притисніть її до направляючої (при відрегульованій ширині пиляння) і почніть подачу (за допомогою ручки подачі) заготовки до диска.


▲ УВАГА

Щоб уникнути травм і пошкоджень оператора не ки́ньте кожух диска при подачі заготовки - він відкриється автоматично.

Примітка! Для більшої безпеки при подачі заготовки завжди використовуйте прилада ручку подачі заготовки.



При необхідності косо́го пиляння притисніть заготовку до кутового упору. При відрегульованій ширині В пиляння упріть заготовку в направляючу. Для подачі заготовки використовуйте ковзання упору.

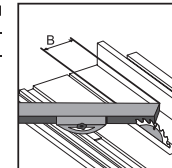

▲ УВАГА

При пилянні завжди мицно тримаючи заготовку.

При роботі з виробом стежте за оборотами двигуна. Падіння оборотів на 20% і більше свідчить про перевантаження. В цьому випадку необхідно знизити швидкість подачі заготовки.

Примітка! При перевантаженні або перегріву двигуна виріб він буде автоматично відключений завдяки вбудованому термозапобіжника. Для відновлення подачі живлення дайте двигуну охолонути і відновите запобіжник натисканням кнопки 5. Для відновлення роботи увімкніть виріб вимикачем.

Порядок експлуатації встановлених лобзика або фрезера - див відповідні керівництва з експлуатації.

Після закінчення роботи вимкніть виріб, натиснувши кнопку «0». Вимкніть виріб від мережі.

Ретельно видалите всі відходи з робочого столу із-під захисного кожуха.

▲ УВАГА

Щоб уникнути травм і пошкоджень не видаляйте відходи руками. Використовуйте щітку.

Рекомендації по експлуатації

Переконайтеся, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Включайте виріб в мережу тільки тоді, коли Ви готові до роботи.

Перед першим використанням виробу увімкніть його без навантаження та дайте попрацювати 10-20 секунд. Якщо в цей час Ви почуєте сторонній шум, відчуєте підвищену вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, від'єднайте кабель живлення від мережі і встановіть причину цього явища. Не вмикайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

Забезпечте хороші освітлення, вентиляцію (в процесі пиляння утворюється пил у великих кількостях) і порядок на робочому місці – недостатнє освітлення і сторонні предмети можуть призвести до пошкоджень і травм.

Щоб уникнути нещасних випадків, кожен раз перед включенням виробу переконайтеся, що:

- ▶ пильний диск надійно закріплений на валу і не заблокований;
- ▶ ви прибрали всі ключі і сторонні предмети від обертових частин виробу та із зони роботи;
- ▶ в оброблюваній заготовці відсутні металеві предмети (цвяхи, шурупи і т. д.).

За електробезпеки виріб відповідає I класу захисту від ураження електричним струмом, тобто повинно бути заземлено (для цього в вилці передбачені заземлюючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Натомість кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Виріб призначений для пиляння **ТІЛЬКИ** заготовки з дерева і похідних матеріалів (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламіновані панелі).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розпилювати інші матеріали (метал, кераміку, камінь), а також установлювати інші диски (алмазні, абразивні і т.д.; з розмірами, що відрізняються від зазначених в характеристиках; пошкоджені - зі відколами, викришеностей зубами, тріщинами, викривлені, затуплені).

Щоб уникнути травм, при роботі виробу **НІ В ЯКОМУ РАЗІ** не пишіть руки в область пиляння.

НЕ пиляйте заготовки (особливо довгі, з нерівними гранями), просто утримуючи їх руками. **ЗАВЖДИ** використовуйте подовжню направляючу.

НІ В ЯКОМУ РАЗІ не пиляйте:

- ▶ округлі заготовки;
- ▶ заготовки, які настільки малі, що ви не можете їх утримати;
- ▶ кілька заготовок одночасно.

Не застосовуйте зайвих зусиль подачі заготовки при роботі з виробом. Це не прискорить процес пиляння, а тільки знизить якість роботи і скоротить термін служби виробу.

Слідкуйте за станом пильного диска. При підвищеному битті диска (проявляється в вібрації, може бути результатом втрати частини зубів або викривлення при перегріві) замініть його на новий. Для заміни диска виконайте дії згідно «Збірка».

Для виключення перегріву робіть перерви в роботі, достатні для охолодження виробу.

При роботі без підключення пилососа рекомендується частіше робити перерви в роботі для чищення внутрішньої поверхні захисного кожуха диска.

При заклинюванні диска негайно вимкніть виріб клавішею «0» вимикача і прийміть заходи до звільнення диска. Перевірте положення клину і, при необхідності, зробіть його переустановку згідно «Збірка».

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб тільки клавішею «0» вимикача. Не вимикайте, просто від'єднуючи кабель від мережі (виймаючи вилку з розетки).

Періодично чистіть від бруду і пилу корпус виробу та кабель, вентиляційні отвори. Всі роботи з технічного обслуговування повинні проводитися при відключеному від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування.

Всі ремонтні роботи повинні проводитися тільки спеціалістами сервісних центрів.

Слідкуйте за справним станом виробу. У разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід вимкнути виріб, відключити його від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерії граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. У разі явної або передбачуваної несправності зверніться до розділу «Можливі несправності та методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилися чи Ви не змогли усунути її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничному стані виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ оның жарамдылығын сынақ қосу арқылы тексеруді және 3 бөлімдегі көрсетілген тасымалданатын жиынтыққа сәйкес жиынтығын талап етіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгенін, сату уақытын, дүкен мөрін және сатушының қолын бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Құралды алғаш қосар алдында бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның ішіндегі талаптарды қатал орындаңыз.

Бұл паспортты Сіздің құралыңыздың қызмет көрсету мерзімі бойы сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құрал қауіптіліктің шамадан тыс көзі болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

- ▶ ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары.

Бұл нұсқаулық ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс барысында құралдың жеке бөлшектері қызады және оларды ұстау күйікке әкеледі.

Құралды индустриалды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыста рында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін кемітеді.

Дисктік үстелге орнатылатын ара ағаштан жасалған даяр затты алуан түрлі бұрыштар мен еністерді аралауға арналған. Сонымен бірге оюлап кесетін ара мен фрезерді орнатуға болады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқауларды» Қосымшаға назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10°C -тан +40 °C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төңірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ Кеден одағының техникалық регламенті бойынша КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Виріб не включається	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Спрацював термозапобіжник	Відновіть термозапобіжник, натиснувши кнопку 5
	Несправний вимикач чи інший компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Несправний двигун	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Виріб включається, але не развивает повних обертів або не працює на повну потужність	Низька напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Несправний вимикач чи інший компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Заклинювання диска (у заготівлі) або шпінделя	Звільніть диск, відрегулюйте клину (див. Збірка) або зверніться в сервісний центр для ремонту
Виріб зупинився при роботі	Пропало напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Спрацював термозапобіжник	Відновіть термозапобіжник, натиснувши кнопку 5
	Заклинювання диска	Звільніть диск, відрегулюйте клину (див. Збірка)
	Несправний вимикач, двигун чи інший компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Результат пиляння незадовільний	Пильний диск затуплений або пошкоджений (відколи, втрачені зуби)	Замініть пильний диск (див. Збірка)
	Диск погано закріплений - провертається на валу	Міцно затягніть кріплення диска
	Недостатня потужність або обороти двигуна (див. несправність 2)	Див несправність 2
Виріб перегрівється	Інтенсивний режим роботи, робота з максималь но ї навантаженням	Змініть режим роботи, знизьте навантаження
	Висока температура навколишнього повітря, слабка вентиляція, засмічені вентиляційні отвори	Прийміть заходів до зниження температури, поліпшенню вентиляції, очищення вентиляційних отворів
	Недолік мастила, заклинювання в механізмі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці двигуна	Зверніться в сервісний центр для ремонту

Інструкції з безпеки

Не допускайте присутності в зоні роботи сторонніх осіб та дітей.

Всі роботи по збірці, регулюванню і заміні витратних матеріалів проводити тільки при відключеному від мережі виробі.

Щоб уникнути нещасних випадків, кожен раз перед включенням виробу в мережу переконайтеся, що:

- ▶ ви прибрали всі ключі і інші сторонні предмети від обертових частин виробу;
- ▶ пильний диск правильно встановлений (в частині спрямування обертання) і надійно закріплений;
- ▶ у заготівлі відсутні металеві предмети (цвяхів, шурупів і т.п.).

За електробезпеки виріб відповідає I класу захисту від ураження електричним струмом, тобто повинно бути заземлено (для цього в вилці передбачені заземлюючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Натомість кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Виріб призначений для експлуатації **ТІЛЬКИ** з пильними дисками.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на виріб інші витратні інструменти (алмазні, абразивні та ін. диски). **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** витратний інструмент, який не відповідають технічним характеристикам даного виробу (зокрема, за частотою обертання, зовнішньому або посадковому діаметру). **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** інструмент сильно зношений або з видимими механічними пошкодженнями (відколи, тріщини).

Щоб уникнути травм і пошкоджень, не киньте кожух диска при подачі заготовки - він відкриється автоматично.

НІ В ЯКОМУ РАЗІ не пиляйте:

- ▶ округлі заготовки;
- ▶ заготовки, які настільки малі, що ви не можете їх утримати;
- ▶ кілька заготовок одночасно.

Під час роботи диск нагрівається. Не торкайтеся до нього відразу ж після закінчення пиляння і до повного його охолодження.

Щоб уникнути травм і пошкоджень не видаляйте відходи пиляння руками. Використовуйте щітку.

Регулярно перевіряйте стан мережевого кабелю. Не допускайте пошкодження ізоляції, забруднення агресивними і провідними речовинами, надмірних тягнуть і згинальних навантажень.

Пошкоджений кабель підлягає негайній заміні в сервісному центрі.

Заходи безпеки при роботі з лобзиком або фрезером - див. відповідні керівництва з експлуатації.

Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте виріб в надійному, сухому і недоступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснюйте в коробках або кейсах.

Виріб, що відслужив термін служби, додаткове приладдя і упаківку слід утилізувати.

Гарантійні зобов'язання

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службу підтримки «ЗУБР» по електронній пошті на адресу: zubr@zubr.ru.

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти «ЗУБР» на наступних умовах:

1) Гарантія надається відповідно до нижчеперахованих умов (№ 2–8) шляхом безкоштовного усунення недоліків інструменту протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.

2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту, для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширена гарантія

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширена гарантія надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії «ЗУБРА».

Гарантія не поширюється на приладдя, запасні частини і витратні матеріали, що вийшли зі строю унаслідок нормального зносу, такі як: приводні реміні, акумуляторні блоки, зарядні пристрої, вугільні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, бура, волосін для триммера і тому подібне

Реєстрація здійснюється лише на сайті виробника www.zubr.ru у розділі Сервіс. Підтвердженням участі в програмі розширеної гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрукувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошуються в процесі реєстрації.

3) Гарантія не поширюється на:

- а) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу

б) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкцій по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання за ненормальних умов докилля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання дрітків електродвигуна під дією високої температури

в) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень

г) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання

д) Несправності інструменту унаслідок використання приладдя, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами «ЗУБР»

е) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин

ж) Приладдя, бистроізнашиваючі частини і витратні матеріали, що вийшли з буд унаслідок нормального зносу, такі як: приводні реміні, акумуляторні блоки, стволи, що направляють ролики, захисні кожухи, цанги, патрони, підошви, пильні ланцюги, пильні шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, буру, волосін для триммера і тому подібнез) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення

з) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення

и) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням

4) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір

компанії «ЗУБРА» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходять у власність компанії.

5) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або відправте несправний інструмент до вказаного в документації(на сайті www.zubr.ru) сервісного центру, прикривши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширеною 60 місячною або розширеною 36 місячною гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту слід прикласти і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.

Інструмент, відсланий дилерові або в сервісний центр в частково або повністю розібраному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилерові або в сервісний центр несе власник інструменту.

6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не подовжується і не поновлюється.

8) Термін служби виробу складає 5 років.