



 КРАТОН

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав нашу угловую шлифовальную машину AMG-1800-180 (далее в тексте «УШМ»). Перед первым использованием УШМ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы УШМ. Все необходимые обязательные сведения о УШМ размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума сайта www.kraton.ru.

Уважаемый покупатель! Приобретая УШМ, проверьте ее работоспособность и комплектность!

СОДЕРЖАНИЕ

Основные технические данные.....	4
Комплектность.....	5
Назначение и общие указания.....	6
Графические символы безопасности.....	7
Предупреждение для пользователя.....	8
Электрическая безопасность	8
Правила безопасности.....	10
Устройство УШМ.....	15
Подготовка УШМ к работе.....	17
Работа с УШМ и специальные указания.....	23
Техническое обслуживание	29
Транспортирование и правила хранения.....	30
Утилизация.....	30
Неисправности и методы их устранения.....	31
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	31
Гарантия изготавителя.....	35
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)	
Приложение А1 — адреса сервисных центров, обслуживающих продукцию торговой марки Кратон, список (1 лист, А4)	
Приложение Б — схема сборки (1 лист, А4)	


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Основные технические данные УШМ приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	угловая шлифовальная машина AMG-1800-180
Артикул	3 05 01 033
Напряжение электрической питающей сети	220 В±10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Тип электродвигателя	однофазный, коллекторный
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование II класса
Номинальная мощность	1800 Вт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	7500 мин ⁻¹
Посадочный диаметр фланцев УШМ	Ø 22 мм
Максимальный диаметр абразивного круга	Ø 180 мм
Размер резьбы шпинделя	M14
Уровень звукового давления (шума)	90 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	2,1 м / с ²
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	460 × 195 × 135 мм
Масса	5,0 кг
Срок службы	5 лет

Примечание — габаритные размеры УШМ приведены без учета длины кабеля электропитания и без дополнительной рукоятки.

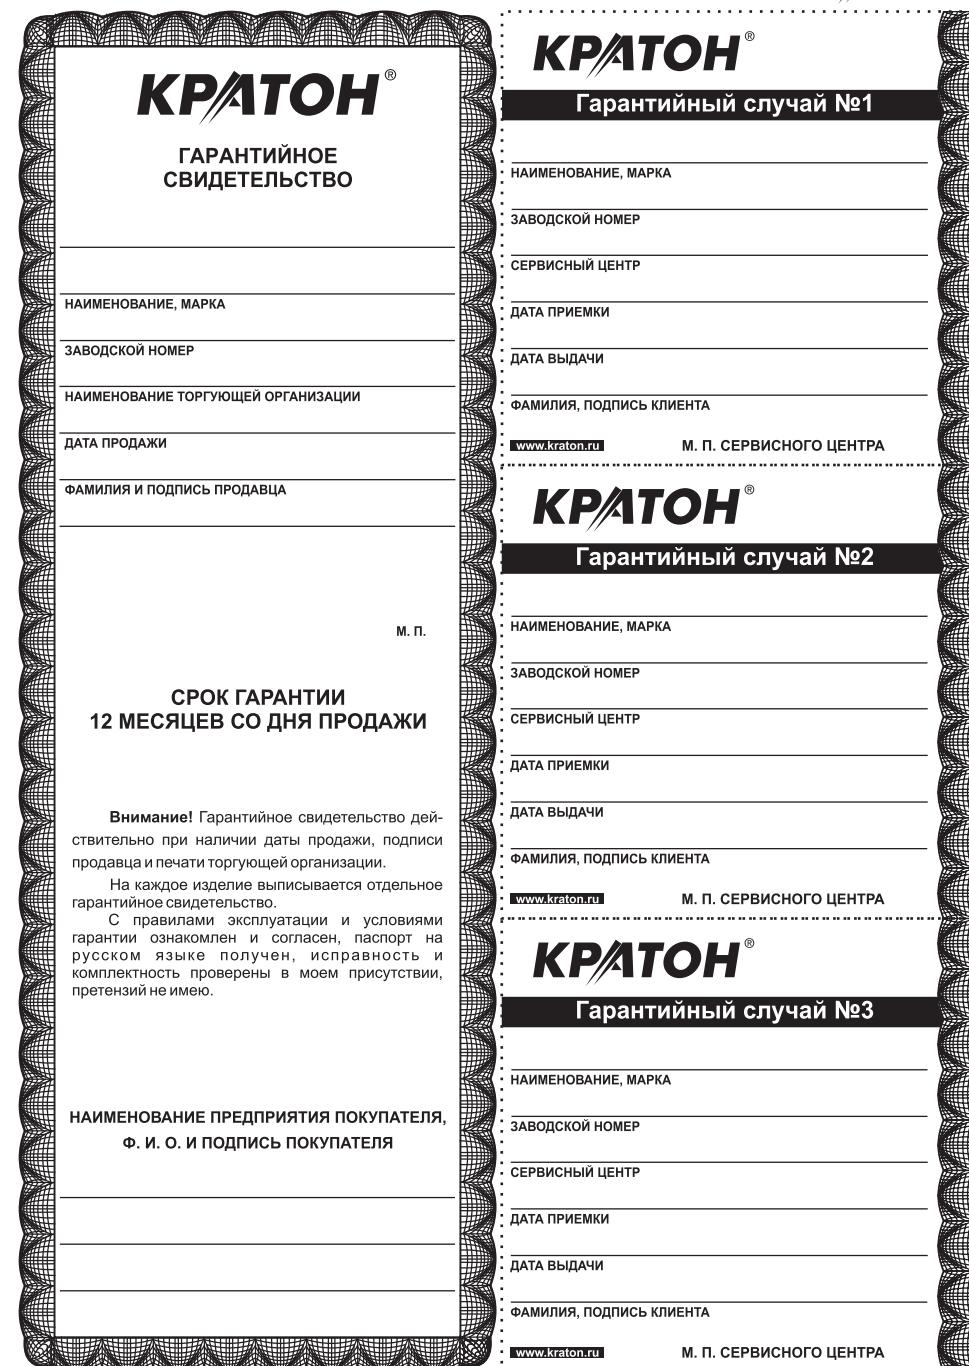

The image shows a template for a Kraton guarantee card. It features three sections: 'ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО' (Guarantee Certificate) at the top, followed by 'СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ' (Guarantee Period 12 months from the date of sale) in the center, and 'НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЯ' (Name of the Purchasing Company) at the bottom. Each section has a corresponding form area with lines for handwritten information. The Kraton logo is present in each section.

КРАТОН®

Гарантийный случай №1

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®

Гарантийный случай №2

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®

Гарантийный случай №3

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА



КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Комплектность УШМ приведена в таблице 2 и показана на рисунке А.

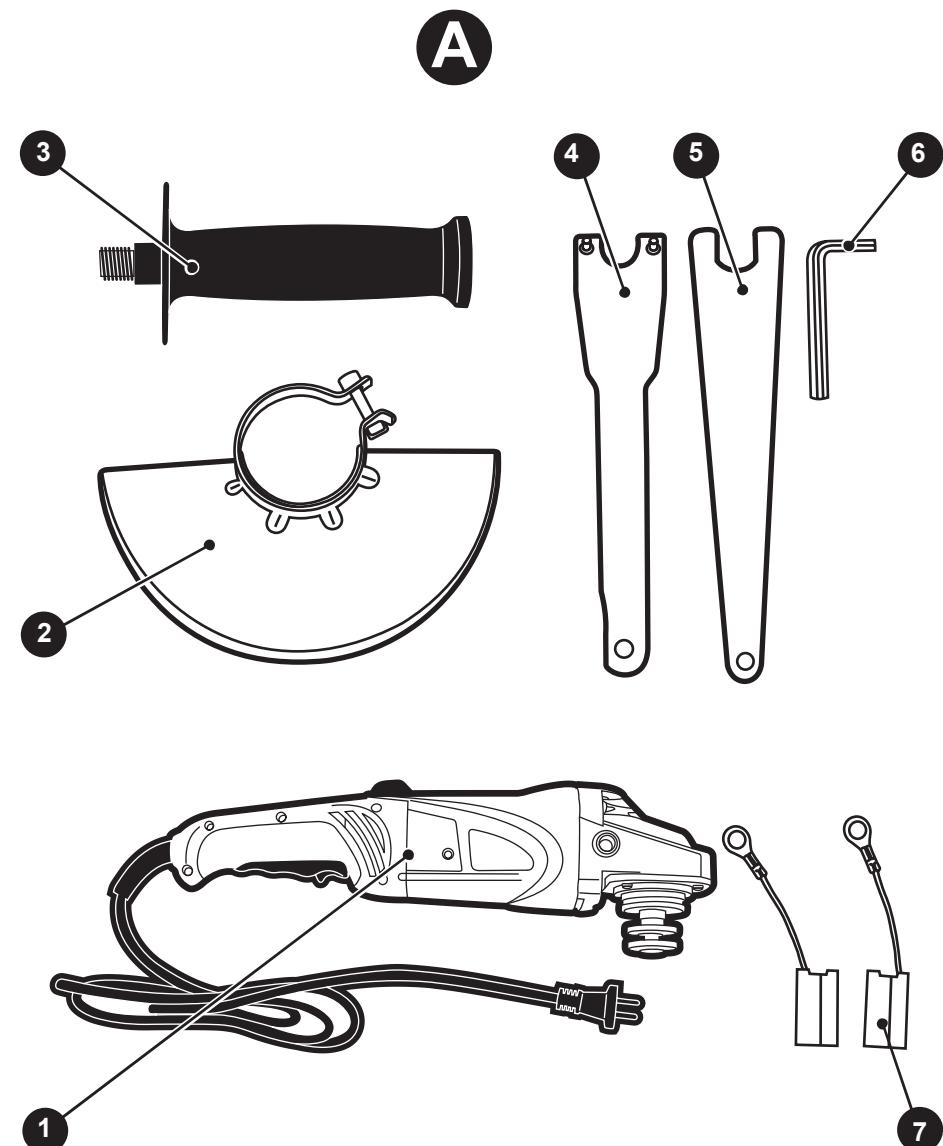


Рисунок А — комплектность УШМ. Дополнительно смотри таблицу 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 «Комплектность УШМ»

Наименование	позиция на рис. А	Количе-ство	Примечание
Угловая шлифовальная машина	1	1 шт.	
Кожух защитный	2	1 шт.	
Рукоятка дополнительная	3	1 шт.	
Ключ рожковый	4	1 шт.	
Ключ гаечный	5	1 шт.	
Ключ шестигранный	6	1 шт.	
Щетка угольная	7	2 шт.	для коллекторного электродвигателя
Инструкция по эксплуатации	—	1 экз.	
Коробка картонная упаковочная и упаковочные материалы	—	1 шт.	

Примечание — в целях соблюдения требований технических условий на транспортирование и хранение изделия, с УШМ сняты и уложены в упаковочную

коробку некоторые узлы и детали. Опорный и зажимной фланцы закреплены на шпинделе УШМ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- УШМ относится к типу ручного электрифицированного слесарно-монтажного инструмента и предназначена для шлифовки, зачистки, резки изделий из металла и камня без использования воды.
 - На шпиндель данной УШМ в зависимости от характера выполняемой работы и типа обрабатываемого материала могут устанавливаться абразивные отрезные или шлифовальные круги, чашечные или дисковые щетки.
 - УШМ предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
 - УШМ предназначена для эксплуатации в следующих условиях:
 - температура окружающей среды от минус 10 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C.
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.
 - В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции УШМ возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на ее основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

KРАТОН®**Гарантия изготовителя**

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;

- на инструменты с истекшим сроком гарантии;

- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);

- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;

- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;

- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);

- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;

- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;

- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;

- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;

- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;

- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);

- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации УШМ.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием УШМ



При работе с УШМ надевайте специальные защитные очки и противошумные наушники



Риск возникновения пожара



Опасность поражения электрическим током



Опасность самопроизвольного запуска ручного электроинструмента при отключении энергоснабжения и как следствие получение травмы пользователем, порчи имущества в случае несоблюдения требований инструкции по эксплуатации



При работе с УШМ надевайте прочную нескользящую обувь



При работе с УШМ надевайте защитные перчатки



При работе с УШМ надевайте респиратор



УШМ и ее упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы УШМ следует сдавать для переработки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию УШМ без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или выходу из строя УШМ. Не используйте УШМ до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите ее устройство, использование по назначению и правила безопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УШМ была разработана для работы только при одном питающем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам УШМ.

**Двойная изоляция****Общие указания**

- **ВНИМАНИЕ!** Электрооборудование УШМ имеет двойную изоляцию, что допускает ее подключение к электрической питающей сети без заземляющего провода и исключает возможность поражения пользователя электрическим током при повреждении основной изоляции.
- Двойная изоляция УШМ обеспечивается за счет электродвигателя с двойной изоляцией и пластмассовых корпусных деталей.
- Нельзя использовать УШМ при повреждении кабеля электропитания и переделывать ее вилку. Запрещается изменять длину кабеля электропитания. Для замены поврежденного кабеля электропитания воспользуйтесь услугами сервисного центра.
- Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя УШМ. При повышенных нагрузках необходимо обеспечить отсут-

ствие колебаний напряжения в электрической сети.

- Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя УШМ.
- Квалифицированный специалист-электрик должен периодически проверять все электроразъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока, потребляемого УШМ.
- При значительной длине удлинительно-го кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя УШМ.
- Приведенные в таблице 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между электрическим пределительным щитом, к которому подсоединенна УШМ, и вилкой штепсельного

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

разъема. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к УШМ через стационарные подвоящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой Вашей УШМ.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм ²)		Номинальный ток кабеля (A)						
		0,75	6					
		1,00	10					
		1,50	15					
		2,50	20					
		4,00	25					
		Длина кабеля (м)						
			7,5	15	25	30	45	60
Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (A)	Номинальный ток кабеля (A)						
		220	0–2,0	6	6	6	6	6
			2,1–3,4	6	6	6	6	6
			3,5–5,0	6	6	6	10	15
			5,1–7,0	10	10	10	10	15
			7,1–12,0	15	15	15	15	20
			12,1–20,0	20	20	20	20	25
				—				

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как начать использование УШМ, внимательно прочитайте и запомните требования данной инструкции по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Работник, не изучивший данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуатации УШМ.

Общие правила безопасности при эксплуатации УШМ

- **ВНИМАНИЕ!** К работе с УШМ допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение и аттестованные квалификационной комиссией, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный и, при необходимости, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также проверку полученных знаний и навыков. Подключение УШМ должны соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации УШМ должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.
- Поддерживайте порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Обращайте внимание на условия работы. Не подвергайте УШМ воздействию влаги. Рабочее место должно быть хорошо освещено (250–300 люкс). Не допускается использовать УШМ во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. В процессе работы от УШМ происходит искрение, которое может повлечь за собой воспламенение пыли или паров.

- Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях УШМ. Перед началом эксплуатации УШМ в таких условиях дождитесь, пока ее температура сравняется с температурой окружающего воздуха.
- Не допускайте к работающей УШМ детей, посторонних лиц и животных. Не позволяйте детям производить какие-либо действия с УШМ и электрическим (удлинительным) кабелем. Несоблюдение этих требований может привести к травме, т.к. вращающийся с большой скоростью абразивный круг или щетка, наличие электрического напряжения в электрооборудовании УШМ, а также абразивная и металлическая пыль в определенных условиях представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных.
- Не надевайте излишне свободную одежду, галстук и украшения: во время работы они могут попасть во вращающийся узел УШМ. При работе рекомендуется надевать нескользящую обувь или спецобувь. Работайте в головном уборе (защитной каске) и прячьте под него длинные волосы.
- Всегда работайте в специальных противоударных защитных очках. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления используйте индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку окалина (окисная пленка), абразивная и металлическая пыль, возникающая при

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 «Неисправности УШМ и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
При включении УШМ электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети электропитания. Износ электрических щеток.	Проверить наличие напряжения в сети. Заменить электрические щетки.
Сильно греется редуктор УШМ.	Отсутствует или загрязнилась смазка.	Снять редуктор, промыть его в керосине и заполнить полость редуктора трансмиссионной консистентной смазкой.
Электродвигатель работает, но сильно искрит коллекторный узел.	Ненадежный контакт между электрическими щетками и коллектором электродвигателя.	Снять и осмотреть электрические щетки. При износе или механических повреждениях произвести замену электрических щеток.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ**Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности ручного переносного электрифицированного инструмента**

- Адреса сервисных центров Вы можете найти в приложении А1 к данной инструкции по эксплуатации или на сайте www.kraton.ru.

- При возникновении неисправностей в работе УШМ выполните действия указанные в таблице 4 «Неисправности УШМ и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данной УШМ необходимо обратиться в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование

- УШМ упакована в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на ее изготовление и поставку. Упакованная УШМ транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом. Перед транспортированием УШМ следует снять абразивный круг и отвернуть дополнительную рукоятку.
- Погрузку и крепление упакованной УШМ, и ее последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке УШМ на длительное хранение необходимо:

УТИЛИЗАЦИЯ



УШМ и ее упаковка подлежат вторичной переработке (реклассированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании УШМ. Упаковку и упаковочные материалы УШМ следует сдавать для переработки.

Утилизация

- Данная УШМ изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования УШМ (исчерпании срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлом и пластмасс.
- Утилизация УШМ и комплектующих узлов заключается в полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку УШМ следует утилизировать без нанесения экологического ущерба

- отключить ее от электропитания и свернуть кабель электропитания;
- снять абразивный круг или щетку;
- очистить УШМ от металлической и абразивной пыли;
- продуть электродвигатель через вентиляционные отверстия сжатым воздухом;
- уложить УШМ в упаковочную коробку.
- Хранить УШМ следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +1 °C и не выше +40 °C при относительной влажности воздуха не выше 80 %.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

обработке термически обработанных стальных заготовок, а также различные покрытия стальных листов и конструкций (краска, гальваническое покрытие, шпаклевка и т.д.), бетонная или каменная пыль могут вызвать аллергические осложнения. Во время работы принимайте необходимые меры для защиты органов слуха и используйте соответствующие средства (вкладыши или наушники).

- УШМ должна быть подключена к однофазной электрической питающей сети. Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например: к трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, бытовым приборам).
- Работайте в устойчивой позе. Следите за правильным положением ног и тела и сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие.
- Работа с данной УШМ требует концентрации внимания от пользователя. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте УШМ, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии. Миг невнимания может обернуться серьезной травмой.
- Прежде чем включить УШМ, убедитесь в том, что на зажимном фланце не остался рожковый ключ для его затягивания и крепления абразивного круга.
- Перед работой осмотрите удлинительный кабель. При выявлении повреждений замените его.
- Не перегружайте и не модифицируйте УШМ. Включайте УШМ до начала контакта с обрабатываемым материалом. УШМ будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую она рассчитана. Не изменяйте конструкцию УШМ для выполнения работ, на которые она не рассчитана и не предназначена.
- **ОСТОРОЖНО!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций, помимо тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.
- Перед началом работы внимательно осмотрите УШМ и убедитесь в ее исправности. Проверьте взаимное положение и соединение подвижных деталей, отсутствие сломанных деталей, правильность сборки всех узлов.
- В перерывах между операциями, прежде чем отойти от рабочего места, остановите УШМ кнопкой выключателя и, удерживая ее (УШМ) в руках за рукоятки, дождитесь полной остановки абразивного круга или щетки.
- Исключайте возможность непреднамеренного включения УШМ. При обслуживании и наладке, отключите УШМ от источника электропитания. Запрещается работать с УШМ, если у нее поврежден выключатель и блокировочная кнопка.
- Не переносите УШМ, держа ее за кабель электропитания. Не дергайте за кабель электропитания, чтобы отключить УШМ от электросети — возьмите одной рукой вилку и, придерживая другой рукой розетку, произведите отсоединение.
- Всегда надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Используйте тиски, струбцины и приспособления для закрепления обрабатываемой детали — это позволяет удерживать УШМ двумя руками и безопасно выполнять работу.
- Рукоятки УШМ должны быть сухими, чистыми и очищенными от следов смазочных материалов.
- Осторожно обращайтесь с кабелем электропитания. Исключайте воздействие любых факторов (температурных, механических, химических и др.), способных повредить электрическую изоляционную оболочку кабеля электропитания УШМ.
- Не рекомендуется пользоваться данной УШМ для выполнения такой операции, как полирование с помощью мягких полировальных кругов. Использование УШМ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

не по назначению может создать опасную ситуацию и стать причиной травмы.

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается устанавливать абразивные круги большего диаметра, чем допускается техническими характеристиками УШМ.

• **ВНИМАНИЕ!** На абразивных кругах предприятием-изготовителем нанесена максимальная допустимая частота вращения, на которую они рассчитаны. Перед установкой абразивного круга убедитесь, что разрешенная частота вращения круга соответствует или превышает частоту вращения шпинделя УШМ. В противном случае создается угроза разрушения абразивного круга и получения работником серьезных травм.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать УШМ в условиях воздействия водных капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя и снегопада;
- работать с УШМ на приставной лестнице;
- оставлять подключенную к электрической питающей сети УШМ без надзора;
- работать с УШМ без защитных очков.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать УШМ при следующих неисправностях:

- повреждение (обугливание) штепсельной вилки или кабеля электропитания;
- неудовлетворительная работа выключателя и (или) блокировочной кнопки;
- искрение под щетками, сопровождающееся появлением кругового огня на поверхности коллекторного узла;
- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- заклинивание ротора электродвигателя;
- повышенный шум, стук, вибрация;
- поломка или появление трещин на корпусных деталях УШМ;
- повреждение абразивного круга или щетки;
- непостоянная частота вращения абразивного круга или его сильная вибрация.

• Перед каждым использованием абразивных кругов проверяйте их на отсутствие трещин и выкрашивания — не используйте дефектные абразивные круги. Проверяйте фланцы УШМ на отсутствие трещин, задиров или чрезмерного износа — не используйте дефектные фланцы. Проверяйте чашечные или дисковые щетки на отсутствие выпавших или сломанных проволочек — не используйте дефектные щетки.

• После осмотра и установки абразивного круга или щетки удалите посторонних лиц из рабочей зоны, разверните УШМ защитным кожухом к себе и включите ее на максимальную мощность, дав ей поработать одну минуту. Дефектные абразивные круги или щетки в течение этого времени ломаются.

• Перед началом работы надевайте индивидуальные средства защиты. В зависимости от вида выполняемых операций используйте защитную маску, защитные очки различных типов. При необходимости надевайте респиратор, средство защиты органов слуха, перчатки и специальный передник для защиты от небольших частиц абразивных материалов, разлетающихся при обработке материала или детали.

• Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места, где используется УШМ. Любой человек, приближающийся к этому месту, должен надеть средства индивидуальной защиты и быть максимально осторожен.

• Для снижения риска контакта абразивного круга со скрытой проводкой или кабелем электропитания и возможного поражения электрическим током всегда держите УШМ за ее изолированные рукоятки.

• Располагайте кабель электропитания на удалении от вращающегося абразивного круга. Если Вы случайно уроните УШМ, возможно случайное повреждение кабеля электропитания, а также затягивание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техническому обслуживанию выключите УШМ с помощью выключателя и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети.

Техническое обслуживание

• УШМ требует систематического ухода и контроля над ее техническим состоянием и работоспособностью. Для обеспечения длительной и безаварийной работы УШМ и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:

- перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние УШМ путем визуального осмотра и пробного пуска;
- проверять исправность электрооборудования, выключателя, блокировочной кнопки, электродвигателя УШМ путем включения и выключения;
- проверять надежность крепления корпусных деталей, затяжку всех резьбовых соединений, исправность редуктора (вращение вала от руки должно быть без заданий);
- проверять исправность осветительных устройств на рабочем месте (общее и местное освещение рабочей зоны);
- проверять исправность приточно-вытяжной вентиляции (при наличии);
- проверять опорный и зажимной фланцы, шпиндель и защитный кожух на отсутствие механических повреждений и износа;
- периодически производить профилактический осмотр редуктора УШМ, выполнять его промывку и смазку.
- Во избежание перегрева обмоток и предупреждения осаждения металлической пыли в электродвигателе, после окончания работы необходимо продувать его через вентиляционные отверстия сжатым воздухом и протирать чистой ветошью наружные поверхности УШМ.
- Перед началом работы необходимо проверять исправность кабеля электропитания и вилки.

• После окончания работы с УШМ необходимо очистить ее от металлической и абразивной пыли и убрать рабочее место с помощью щетки и совка.

Замена изношенных электрических щеток

• При износе электрических щеток до критической длины необходимо произвести их замену. При износе электрических щеток может наблюдаться сильное искрение коллекторного узла электродвигателя или отказы в работе. Замену электрических щеток необходимо производить парами.

• Замену электрических угольных щеток Вы можете произвести самостоятельно или же мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами сервисного центра нашей компании.

• С помощью отвертки отверните винты 19 и снимите крышки 18 (см. рис. В) щеточных узлов. Демонтируйте изношенные электрические угольные щетки.

• Возьмите годные электрические щетки 7 (см. рис. А и табл. 2) и проверьте их на отсутствие механических повреждений.

• Установите годные электрические щетки в обоймы щеточного коллекторного узла и закрепите их. Установите крышки 18 и заверните винты 19 с помощью отвертки, не прилагая чрезмерного усилия.

• Включите УШМ и дайте поработать электродвигателю в течение 5–7 минут на холостом ходу для установления надежного контакта между щетками и коллектором.

РАБОТА С УШМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

верхностью абразивного отрезного круга 8 — это может привести к его разрушению и нанесению травм разлетевшимся осколками.

• **ВНИМАНИЕ!** По окончании работы всегда отключайте УШМ и дождайтесь полной остановки абразивного круга, прежде чем положить машину. Не допускается торможение абразивного круга путем нажатия на него каким-либо предметом.

Шлифование заготовок и деталей с помощью УШМ

• На рисунке К показан пример шлифования металлической заготовки 34 с помощью УШМ и абразивного шлифовального круга 28.

• При абразивном шлифовании материалов не прикладывайте больших усилий к УШМ. Масса УШМ вполне достаточна для создания оптимального давления на заготовку, Вам необходимо лишь надежно удерживать ее за рукоятки 3 и 14, и выполнять шлифование.

• При шлифовании абразивным шлифовальным кругом 28 перемещайте УШМ возвратно-поступательными движениями под углом от 10° до 15° к поверхности обрабатываемой заготовки.

Очистка заготовок и деталей с помощью УШМ

• На рисунке L показан пример очистки поверхности металлической заготовки от ржавчины с помощью чашечной щетки 30 и УШМ.

• В соответствии с рекомендациями производителя чашечных или дисковых щеток используйте УШМ для очистки металлических поверхностей от следов коррозии, краски и зачистки сварных швов.

Действия пользователя ручного электроинструмента при полном или частичном прекращении энергоснабжения

• Произведите подготовку ручного элек-

троинструмента к работе в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

- Вставьте вилку кабеля электропитания ручного электроинструмента в розетку однофазной электрической питающей сети (220 В, 50 Гц).
- С помощью кнопки пуска или выключателя запустите ручной электроинструмент в работу. Осуществляйте рабочий процесс в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.

• **В случае если в процессе работы произойдет полное или частичное прекращение энергоснабжения ручного электроинструмента от розетки однофазной электрической питающей сети (220 В, 50 Гц) выполните следующие действия:**

- с помощью кнопки пуска или выключателя выключите ручной электроинструмент;
- снимите, при необходимости, блокировку кнопки пуска или выключателя;
- отсоедините вилку кабеля электропитания ручного электроинструмента от розетки однофазной электрической питающей сети (220 В, 50 Гц).

• Не дергайте за кабель электропитания, чтобы отключить ручной электроинструмент от электросети — возьмите одной рукой вилку и, придерживая другой рукой розетку, произведите отсоединение.

• **ПОМНИТЕ!** Если Вы не отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки однофазной электрической питающей сети при полном или частичном прекращении энергоснабжения, то после его возобновления возможен самопроизвольный запуск ручного электроинструмента. При этом Вы можете получить травму от режущего инструмента и нанести порчу имуществу.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

руки кабелем электропитания, намотавшимся на ее шпиндель.

- Дождитесь полной остановки абразивного круга (щетки), прежде чем положить УШМ на какую-либо поверхность. В противном случае при контакте абразивного круга (щетки) с поверхностью, УШМ может вырвать у Вас из рук.
- Не включайте УШМ во время переноски! Случайный контакт одежды с абразивным кругом (щеткой) может привести к ее защемлению и притягиванию УШМ к телу.
- Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия УШМ. Вентилятор электродвигателя засасывает пыль внутрь корпуса, а значительные отложения металлической пыли могут привести к поражению электрическим током.
- При использовании УШМ не применяйте воду и другие охлаждающие жидкости — это может привести к поражению электрическим током.

Отдача УШМ при работе и соответствующие предупреждения

• Отдача — это мгновенная реакция на неожиданное застопоривание абразивного круга (щетки) в обрабатываемом материале. Заосторование (застревание) вызывает резкую остановку вращающегося абразивного круга (щетки), что в свою очередь приводит к неконтролируемому рывку УШМ в направлении, противоположном вращению режущего инструмента в момент засторевания.

- Отдачу УШМ можно избежать, если соблюдать следующие меры безопасности:
 - крепко двумя руками держите УШМ и располагайте тело (и руки) таким образом, чтобы иметь возможность противостоять отдаче и максимально контролировать весь процесс;
 - соблюдайте особую осторожность при обработке углов и острых краев. Не допускайте при этом рывков и блокировки абразивного круга (щетки), это может

стать причиной потери контроля над рабочим процессом и вызвать отдачу;

- не приближайте руки к вращающемуся абразивному кругу (щетке), при отдаче УШМ это может привести к травме;
- не становитесь на возможной траектории движения УШМ в случае отдачи;
- не устанавливайте на УШМ пильную цепь, режущий деревообрабатывающий инструмент (пильный диск и др.). Это может привести к отдаче и Вашей травме.
- Не используйте УШМ с поврежденными фланцами и шпинделем — это может привести к разрушению абразивного круга и Вашей травме.
- Сразу после выполнения операции резания с помощью абразивного круга не прикасайтесь к обрабатываемой детали и дайте ей остыть до температуры окружающего воздуха. В противном случае Вы можете получить ожоги.
- Не устанавливайте на данную УШМ абразивные круги с увеличенным посадочным отверстием, применяя для этого дополнительные кольца или втулки. Это может привести к разрушению абразивного круга и Вашей травме.
- **ПОМНИТЕ!** Нельзя использовать данную УШМ для резки материалов, содержащих канцерогенные вещества (асбест, свинец и т.д.) и возгораемые металлы (магний и его сплавы).

Специальные меры безопасности при выполнении операций шлифования и абразивной резки

- Используйте абразивные круги только рекомендованных типов и размеров.
- Защитный кожух должен быть надежно зафиксирован на УШМ и установлен так, чтобы обеспечивать максимальную безопасность. Защитный кожух помогает обезопасить оператора от разлета осколков разрушившегося абразивного круга и случайного соприкосновения с ним.
- Абразивные круги должны использо-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ваться только по рекомендованному назначению. Например, не шлифуйте краем отрезного круга. Боковые усилия, приложенные к абразивным отрезным кругам, могут вызвать их разрушение.

- Не используйте изношенные абразивные круги от более крупных углошлифовальных машин. Абразивные круги для более крупных углошлифовальных машин рассчитаны на меньшую частоту вращения и могут разрушиться при их использовании на данной модели УШМ.

- При абразивной резке не прикладывайте к УШМ чрезмерного усилия и не пытайтесь делать слишком глубокий разрез. Чрезмерное усилие при абразивной резке может вызвать коробление абразивного круга и его застrevание в прорези с последующей отдачей или поломкой.

- Не становитесь на одной линии или позади врачающегося абразивного круга УШМ — это позволит избежать травм в случае отдачи.

- Если абразивный круг прихватывает или процесс резания прерывается по другой причине, выключите УШМ и держите ее неподвижно до полной остановки. Не пытайтесь извлечь УШМ из разреза до полной остановки абразивного круга, в противном случае может возникнуть отдача.

- Не перезапускайте УШМ, пока остановившийся абразивный круг находится в детали (материале). УШМ может отбросить вверх или назад, если ее включить в этот момент.

- Устанавливайте дополнительные опоры под разрезаемые крупногабаритные панели или детали, чтобы уменьшить риск застrevания абразивного круга и возникновения отдачи. Крупногабаритные панели

или детали имеют тенденцию к прогибу вследствие малой жесткости. При резке таких панелей необходимо поместить опоры под разрезаемой деталью рядом с линией разреза и на ее краях.

- Будьте особенно осторожны при выполнении «врезки» в стенах зданий. Абразивный круг может натолкнуться на газовую или водопроводную трубу, электропроводку, что может привести к отдаче УШМ.
- Для шлифования с помощью данной УШМ используйте только абразивные шлифовальные круги (усиленные стекловолокном) с вогнутым центром.
- При работе с помощью лепесткового шлифовального круга правильно выбирайте зернистость наждачной бумаги и ее вид.

Специальные меры безопасности при выполнении операций очистки с помощью чашечной или дисковой щетки


- Не прикладывайте чрезмерное усилие при работе на УШМ с помощью чашечной или дисковой щеток. Остерегайтесь проволочек, которые разлетаются от чашечной или дисковой щетки даже при нормальном режиме работы. Проволочка, летящая с большой скоростью, может легко пробить одежду или кожу работника.

- **ПОМНИТЕ!** При вращении за счет воздействия центробежных сил и нагрузки диаметр чашечной или дисковой щетки может увеличиваться и задевать за защитный кожух УШМ. Подбирайте наружный диаметр чашечной или дисковой щетки с учетом этого замечания.

РАБОТА С УШМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Общие указания при работе с УШМ

- Время непрерывной работы УШМ не должно превышать 15 минут, после чего необходимо сделать перерыв в течение 5–7 минут. Тем самым, Вы предотвратите перегрев обмоток электродвигателя и охладите его.
- Основное назначение УШМ — резание и шлифование металлов без применения воды. Допускается также выполнять работу с помощью данной УШМ и алмазосодержащих кругов по бетону, камню, кирпичу и аналогичным стройматериалам. В этом случае следует выполнять работу с особой осторожностью, принимая эффективные меры к удалению пыли и шлама из рабочей зоны.
- **ВНИМАНИЕ!** Сильное загрязнение внутренних полостей УШМ бетонной, кирпичной, керамической пылью является нарушением условий эксплуатации основанием для отказа изготовителя от гарантийных обязательств.
- **ВНИМАНИЕ!** Регулировку положения защитного кожуха и другие виды подготовительных работ следует проводить только при выключенном УШМ и отсоединенном вилке кабеля электропитания из розетки электросети.
- **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация УШМ без дополнительной рукоятки запрещена!
- **ВНИМАНИЕ!** Если при смене абразивного круга зажимной фланец не поддается отвинчиванию с помощью рожкового ключа и гаечного ключа, не пытайтесь использовать другие способы, так это может привести к выходу из строя зубчатых колес редуктора. В этой ситуации рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр.
- **Резание заготовок и деталей с помощью УШМ**
 - На рисунке I показан пример резания металлической трубы 32 с использованием отрезного стола «Кратон».
 - При установке УШМ (см. рис. I) на специальный отрезной стол «Кратон» (приобретается отдельно) у Вас появляется уникальная возможность использовать данное изделие, как универсальную отрезную машину и применять ее для резки металлического сортового прокатного профиля, круглой стали и труб. Размер и конструкция отрезного стола 31 подбирается индивидуально для каждой модели УШМ, в зависимости от максимального диаметра абразивного отрезного круга.
 - На рисунке J показан пример резания сортовой металлической заготовки 33 (швеллера) с помощью УШМ.
 - Перед тем как включить УШМ в работу, крепко держите ее руками за рукоятку дополнительную 3 и рукоятку 14 так, чтобы абразивный отрезной круг 8 не соприкасался с обрабатываемой поверхностью.
 - Через 20–30 секунд после включения УШМ можно приступать к работе. Будьте готовы к тому, что при соприкосновении абразивного отрезного круга 8 с заготовкой (при обработке черных металлов) образуется сноп искр. Прежде чем обрабатывать заготовку рекомендуется выполнить пробный рез на какой-либо бракованной металлической заготовке.
 - При абразивном резании материалов не прикладывайте больших усилий к УШМ, так как это приводит к преждевременному износу отрезного круга и перегрузке ее электродвигателя и редуктора.
 - Резание производите плавно, никогда не ударяйте отрезным кругом об обрабатываемую деталь. Избегайте отдачи УШМ и заклинивания абразивного отрезного круга 8, особенно при обработке углов и острых краев заготовок.
 - **ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ!** Полная остановка УШМ под нагрузкой (заклинивание абразивного отрезного круга) может привести к выходу из строя электродвигателя и является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
 - Не шлифуйте заготовки боковой по-

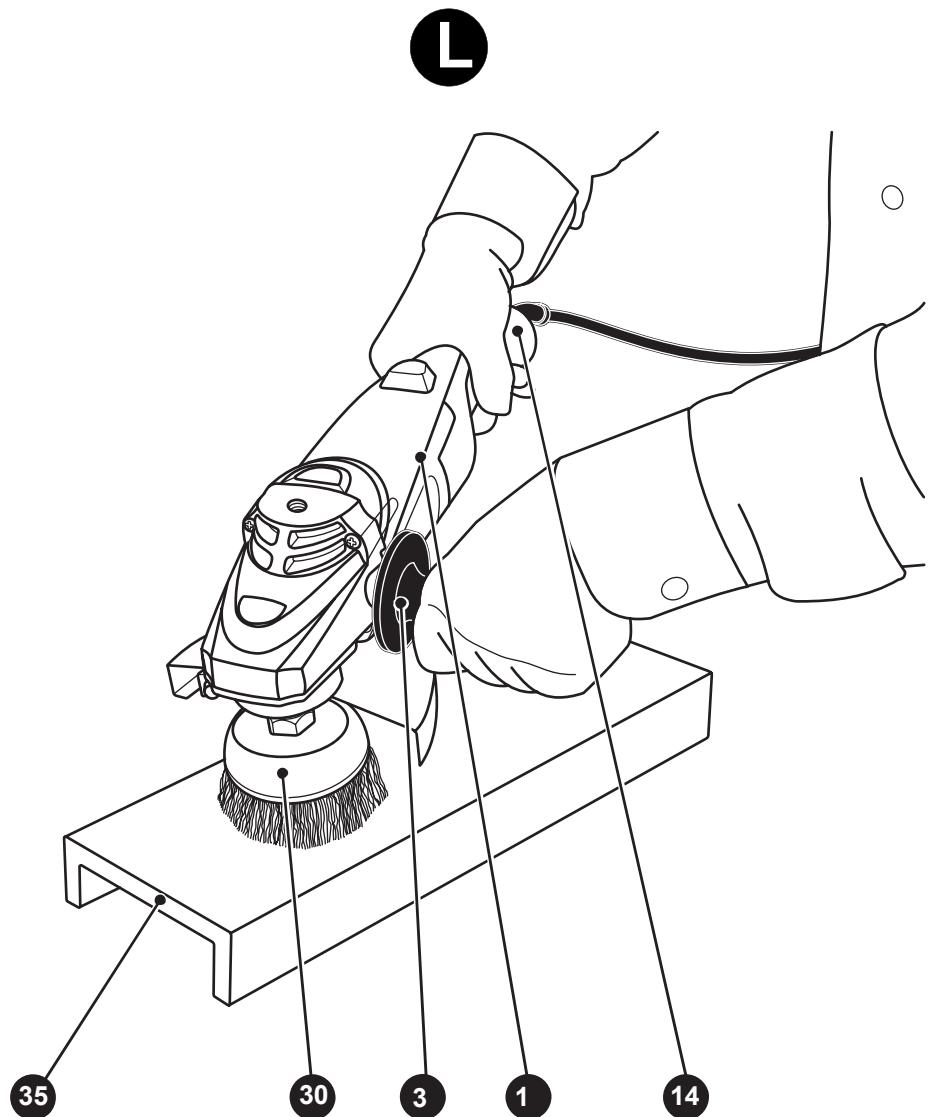


1. Угловая шлифовальная машина
3. Рукоятка дополнительная
14. Рукоятка

30. Щетка чашечная
35. Заготовка металлическая

Рисунок L — пример очистки заготовки с помощью чашечной щетки и УШМ.

УСТРОЙСТВО УШМ

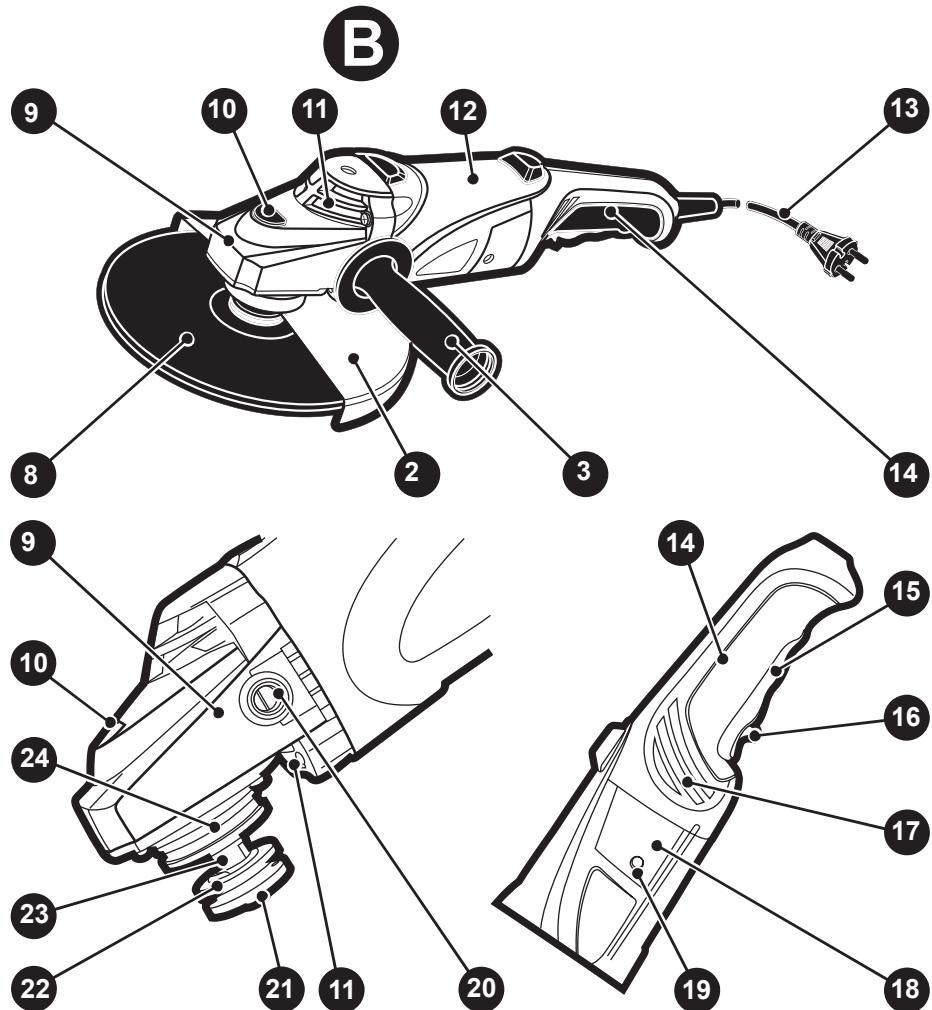

2. Защитный кожух
3. Рукоятка дополнительная
8. Абразивный отрезной круг
9. Редуктор
10. Кнопка стопорения шпинделя
11. Продувочные отверстия
12. Корпус
13. Кабель электропитания с вилкой
14. Рукоятка
15. Выключатель
16. Блокировочная кнопка
17. Вентиляционные отверстия
18. Крышка щеточного узла (2 шт.)
19. Винт (2 шт.)
20. Резьбовое отверстие (3 шт.)
21. Фланец зажимной
22. Фланец опорный
23. Шпиндель
24. Корпус подшипника

Рисунок В — общий вид УШМ.


УСТРОЙСТВО УШМ

Устройство и принцип работы УШМ

- Общий вид УШМ показан на рисунке В, ее подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Б).
- УШМ состоит из следующих основных узлов: редуктор 9, корпус 12, рукоятка 14 и кожух защитный 2 — собранных в единый механизм.
- При работе УШМ удерживают за рукоятку 14 и рукоятку дополнительную 3. В зависимости от характера выполняемых работ рукоятка дополнительная 3 может устанавливаться в трех положениях: с левой и правой сторон редуктора 9 и в вертикальном положении. Для осуществления возможности установки рукоятки дополнительной 3 в выбранное положение на ней предусмотрена резьбовая шпилька, а в редукторе 9 имеются три резьбовых отверстия 20. Кожух защитный 2 устанавливается на фланец корпуса подшипника 24. Кожух защитный 2 относительно оси вращения абразивного отрезного круга 8 может вручную поворачиваться на необходимый угол вправо или влево с фиксацией в промежуточных положениях. Кожух защитный 2 предназначен для защиты работника от травмирования осколками в случае поломки абразивного круга.
- В корпусе 12 смонтирован (см. рис. В и схему сборки) коллекторный электродвигатель, подвод электроэнергии к которому осуществляется с помощью кабеля электропитания с вилкой 13.
- Стопорение шпинделя 23, перед затягиванием зажимного фланца 21 при установке абразивного круга, дисковой или чашечной щетки, осуществляется при помощи кнопки 10. Щеточные узлы (с двух сторон) электродвигателя УШМ закрыты крышками 18. Крышки 18 закреплены на корпусе 12 с помощью винтов 19.
- При работе УШМ воздух помещения при помощи крыльчатки (см. схему сборки) всасывается в вентиляционные отверстия 17, что обеспечивает принудительное

РАБОТА С УШМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

K

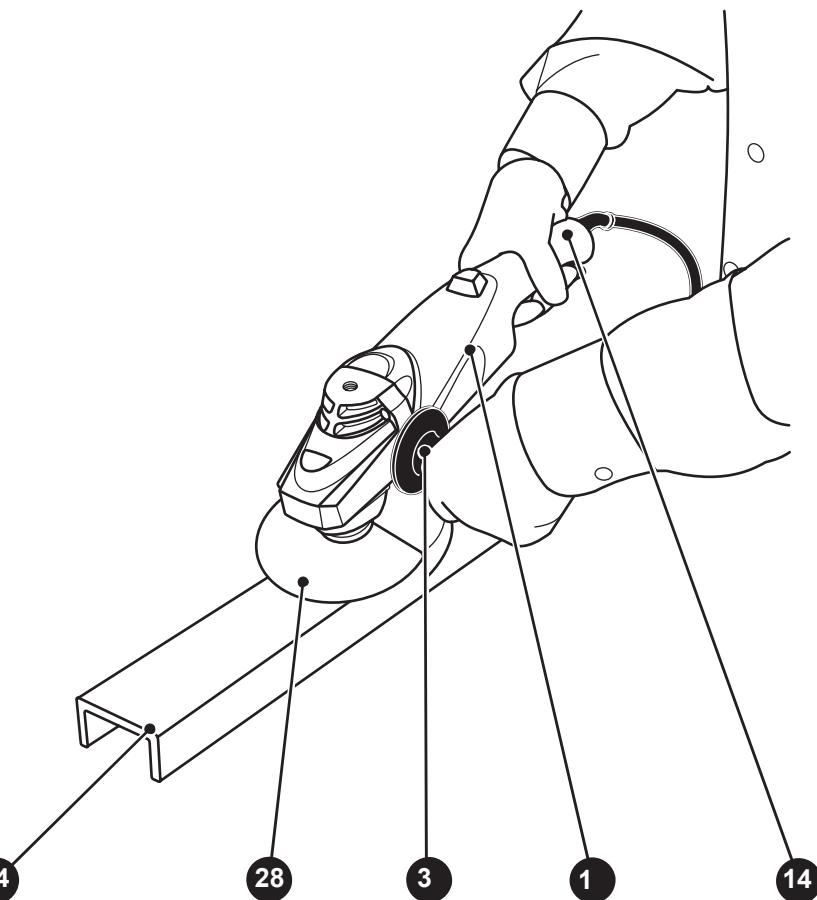


1. Угловая шлифовальная машина
3. Рукоятка дополнительная
14. Рукоятка
28. Абразивный шлифовальный круг
34. Заготовка металлическая

Рисунок K — пример шлифования заготовки с помощью УШМ.

РАБОТА С УШМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

J

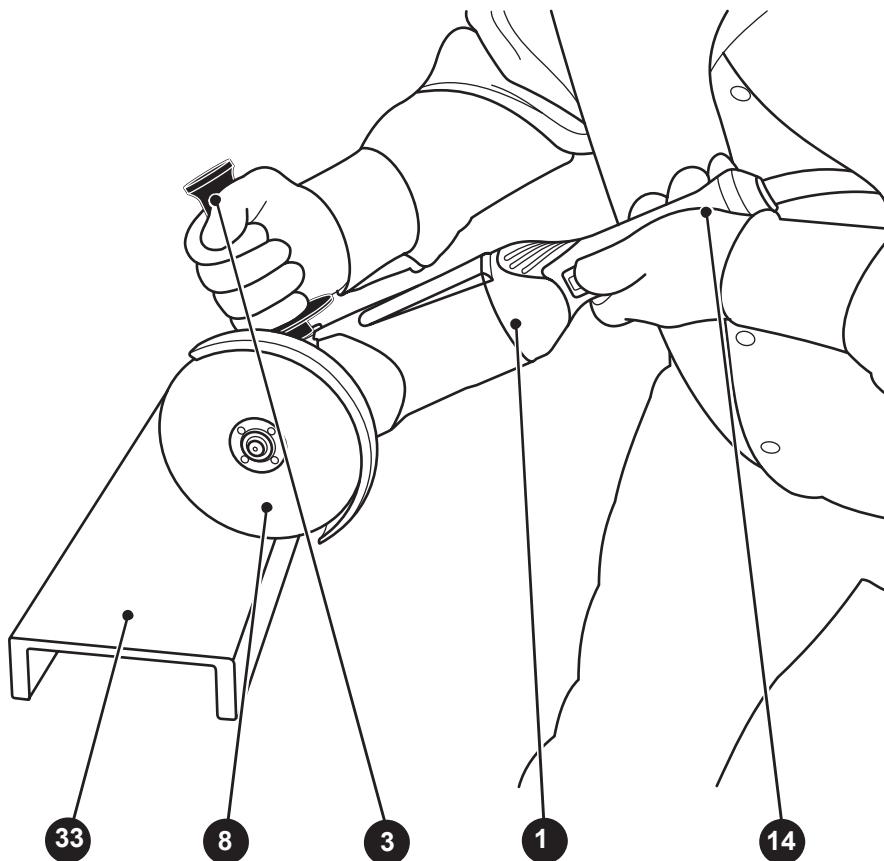

1. Угловая шлифовальная машина
3. Рукоятка дополнительная
8. Абразивный отрезной круг


Рисунок J — пример резания металлической заготовки с помощью УШМ.

ПОДГОТОВКА УШМ К РАБОТЕ



ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по установке (замене) абразивного круга или щетки обязательно убедитесь в том, что вилка кабеля электропитания УШМ отсоединенна от розетки электрической питающей сети, а ее выключатель находится в отключенном положении. При проведении подготовительных работ надевайте удобную одежду и каску, специальные защитные очки, прочную обувь на нескользящей подошве и защитные противошумные наушники.


C

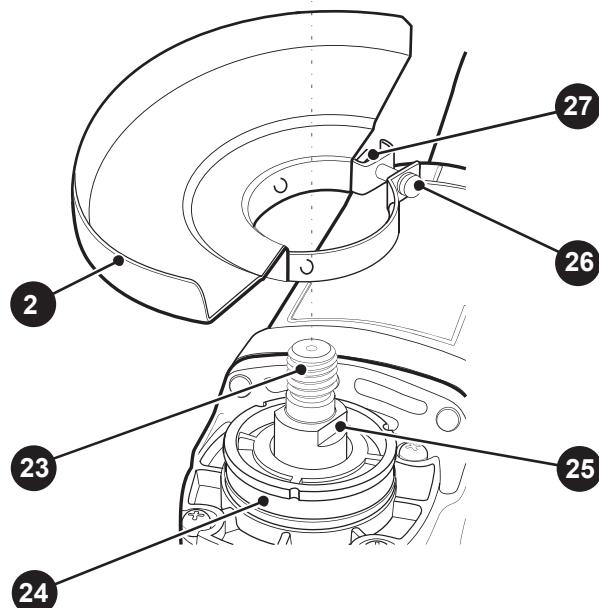

2. Защитный кожух
23. Шпиндель
24. Корпус подшипника
25. Лыски шпинделя
26. Винт
27. Гайка квадратная


Рисунок С — установка защитного кожуха.

ПОДГОТОВКА УШМ К РАБОТЕ

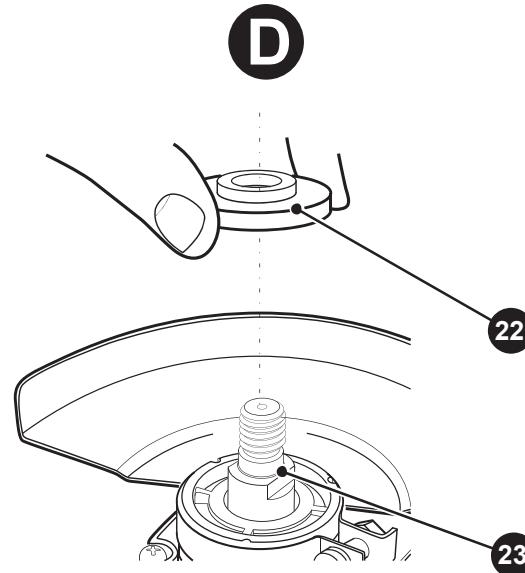

22. Фланец опорный
23. Шпиндель

Рисунок D — установка опорного фланца.

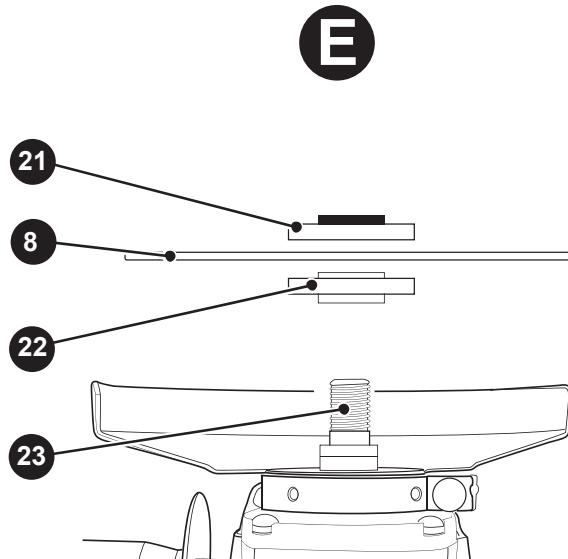


8. Абразивный отрезной круг
21. Фланец зажимной
22. Фланец опорный
23. Шпиндель

Рисунок Е — установка и крепление абразивного отрезного круга.

РАБОТА С УШМ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ



ВНИМАНИЕ! При отключении энергоснабжения обязательно отсоедините УШМ от электрической питающей сети. Перед тем, как начать работать с УШМ проверьте: надежность крепления дополнительной рукоятки, надежность закрепления абразивного круга или щетки, надежность закрепления защитного кожуха и правильное его расположение относительно Вас. Используйте абразивные круги только по их прямому назначению — не шлифуйте детали абразивным отрезным кругом и не применяйте абразивный шлифовальный круг для резания каких-либо материалов. При использовании УШМ обязательно наденьте средства индивидуальной защиты.

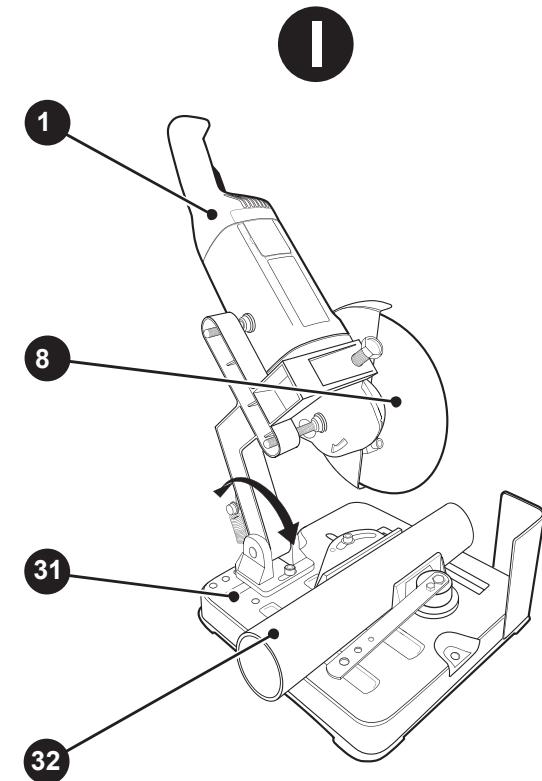

1. Угловая шлифовальная машина
8. Абразивный отрезной круг
31. Отрезной стол «Кратон» для УШМ
32. Труба металлическая

Рисунок I — пример резания заготовки с использованием отрезного стола для УШМ.

ПОДГОТОВКА УШМ К РАБОТЕ

— наденьте на руки защитные перчатки и, проворачивая абразивный круг, проверьте легкость вращения зубчатых колес редуктора и общее техническое состояние УШМ.

- **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте абразивные круги, имеющие максимальную угловую скорость вращения менее 80 м / с.

Установка и крепление чашечной щетки

• Установка (замена) чашечной щетки 30 (см. рис. Н) производится путем наворачивания ее резьбового фланца 29 на резьбовую шейку шпинделя 23. При наворачивании резьбового фланца 29 чашечной щетки 30 на резьбовую шейку шпинделя 23 пальцем нажмите на кнопку стопорения 10 (см. рис. В) и удерживайте ее.

• Отпустите кнопку стопорения 10 и установите гаечный ключ 5 на лыски 25 шпинделя 23 (см. рис. С и F).

• Удерживая гаечный ключ 5, затяните резьбовой фланец 29 чашечной щетки 30.

• **ВНИМАНИЕ!** Наденьте защитные перчатки, чтобы не поранить руки об острые концы проволочек чашечной щетки.

Проверка работы УШМ

- Удалите посторонних лиц из рабочей зоны.
- Наденьте защитную маску и спецодежду, возьмите левой рукой УШМ за дополнительную рукоятку 3 (см. рис. В). Вставьте вилку кабеля электропитания 13 в розетку электрической питающей сети (220 В, 50 Гц).

• Возьмите УШМ за рукоятку 14 и нажмите одновременно на блокировочную кнопку 16 и на выключатель 15 (см. рис. В). Выключатель 15 устанавливается во включенное положение, и абразивный круг начнет вращаться с большой скоростью.

• Надежно удерживайте работающую УШМ за дополнительную рукоятку 3 и рукоятку 14 в течение одной минуты.

• При работе УШМ не должно быть сильной вибрации, повышенных шумов, стуков, дыма или запаха горящей изоляции.


• **ВНИМАНИЕ!** Не нажмите на кнопку стопорения 10 при включенном и работающей УШМ! Это может привести к поломке редуктора, мгновенной отдаче и Вашей травме.

• Чтобы отключить УШМ, нажмите на выключатель 15. Выключатель 15 заблокируется в отключенном положении, и УШМ отключится.

• **ВНИМАНИЕ!** Всегда перед началом работ проверяйте исправность функционирования блокировочной кнопки 16. Блокировочная кнопка 16 предохраняет пользователя от травм при случайном нажатии на выключатель 15, не давая ему установиться во включенное состояние, и, тем самым, предотвращая случайный пуск УШМ. Отсоедините вилку кабеля электропитания 13 от розетки электросети.


• Осмотрите УШМ, абразивный круг или щетку. Абразивный круг (щетка) должен быть надежно закреплен на шпинделе УШМ, на нем не должно быть трещин и повреждений. Если осмотр УШМ и абразивного круга (щетки) показал их нормальное техническое состояние, то можно приступать к работе с ней.

ПОДГОТОВКА УШМ К РАБОТЕ

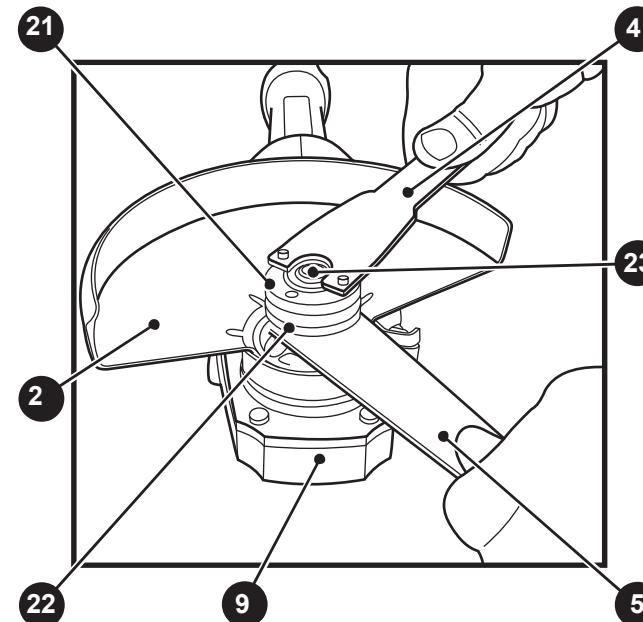


2. Кожух защитный
4. Ключ рожковый
5. Ключ гаечный
9. Редуктор
21. Фланец зажимной
22. Фланец опорный
23. Шпиндель

Рисунок F — затягивание зажимного фланца при помощи ключей. Абразивный круг условно не показан.

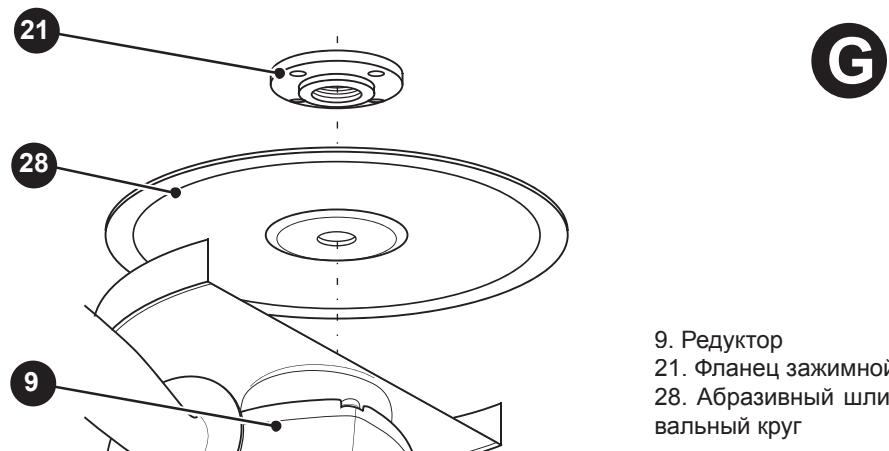

9. Редуктор
21. Фланец зажимной
28. Абразивный шлифовальный круг

Рисунок G — установка и крепление абразивного шлифовального круга.

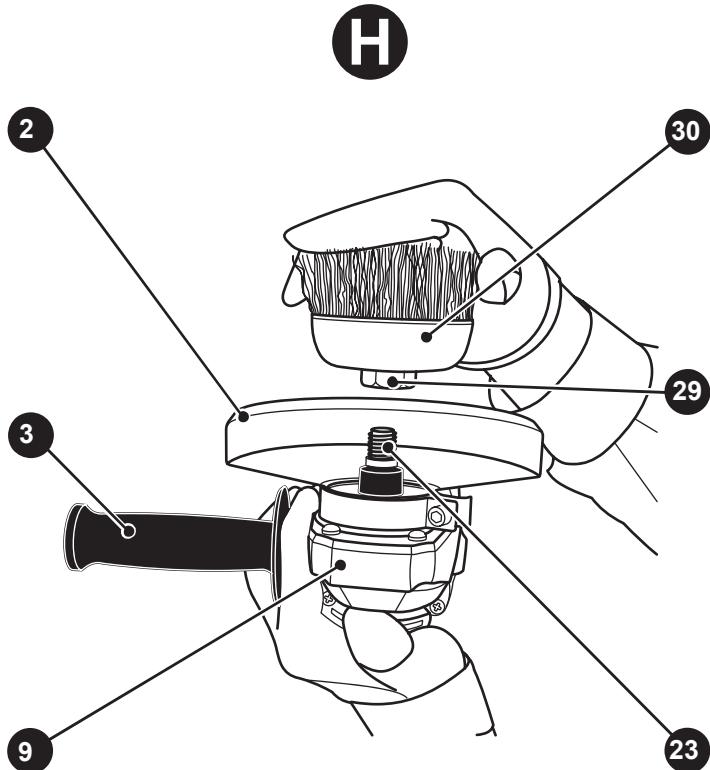

2. Защитный кожух
3. Рукоятка дополнительная
9. Редуктор
23. Шпиндель
29. Фланец резьбовой
30. Щетка чашечная

Рисунок Н — установка и крепление чашечной щетки.

Общие указания

- После транспортирования УШМ при отрицательной температуре окружающего воздуха, необходимо выдержать ее при температуре +25 °C не менее двух часов до первого включения. В противном случае УШМ может выйти из строя при включении, из-за влаги, сконденсировавшейся на деталях электродвигателя и ее электрооборудовании.

Распаковка и сборка УШМ. Подготовка рабочего места

- Откройте коробку, в которую упакована УШМ и комплектующие детали. Проверьте комплектность УШМ и отсутствие видимых механических повреждений.
- На период транспортирования с УШМ сняты некоторые детали (рукоятка, защитный кожух). Установите их в следующей последовательности:

ПОДГОТОВКА УШМ К РАБОТЕ

- вверните резьбовую шпильку дополнительной рукоятки 3 в одно из резьбовых отверстий 20 на редукторе 9 (см. рис. В);
- возмите защитный кожух 2 (см. рис. А, В, С и табл. 2) и с помощью шестигранного ключа 6 ослабьте соединение винта 26 с гайкой квадратной 27;
- ослабьте соединение винта 26 с гайкой квадратной 27, так чтобы посадочное кольцо защитного кожуха 2 с небольшим зазором садилось на фланец корпуса подшипника 24;
- поверните УШМ шпинделем 23 вверх (см. рис. С) и установите защитный кожух 2 на фланец корпуса подшипника 24. При этом совместите выступы на посадочном кольце защитного кожуха 2 с пазом на фланце корпуса подшипника 24;
- установите защитный кожух 2 в положение, соответствующее характеру работ, закрытой частью к себе;
- с помощью шестигранного ключа 6 надежно затяните соединение винта 26 с гайкой квадратной 27;
- проверьте надежность установки дополнительной рукоятки 3 и защитного кожуха 2 (см. рис. В и С).

- Подготовьте стол с тисками или рабочее место для выполнения операций резания, шлифования или очистки деталей, материалов, конструкций и т.д. Работу с УШМ рекомендуется производить в помещении, оборудованном системой приточно-вытяжной вентиляции и снабженном общим освещением.
- Зона вокруг рабочего места должна быть необходимой и достаточной для обеспечения безопасной работы, эффективного технического обслуживания и контроля рабочего процесса.
- Для защиты электрооборудования УШМ и электропроводки от перегрузок, на электрическом распределительном щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 20 А. На-

пряжение и частота тока в электрической питающей линии должно соответствовать техническим характеристикам УШМ.

Установка и крепление различных типов абразивных кругов и дисковой щетки

- Установку (замену) абразивного отрезного круга 8 или дисковой щетки выполняют в следующей последовательности:
 - установите опорный фланец 22, совместив при этом прямоугольную выборку на его ступице с лысками 25 шпинделя 23 (см. рис. С и D);
 - установите абразивный отрезной круг 8 (см. рис. Е) на посадочный буртик опорного фланца 22;
 - на резьбовую шейку шпинделя 23 от руки заверните зажимной фланец 21 его посадочным буртиком вверх (см. рис. Е);
 - при установке абразивного шлифовального круга 28 (см. рис. Г) необходимо его повернуть выпуклой (выступающей) центральной частью к посадочному буртику опорного фланца 22 (см. рис. Е), и завернуть зажимной фланец 21 его посадочным буртиком вниз (см. рис. Г);
 - далее удерживая УШМ, нажмите пальцем на кнопку стопорения 10 (см. рис. В);
 - возмите рожковый ключ 4 (см. рис. А и табл. 2) и вставьте его штифтами в отверстия зажимного фланца 21;
 - проверните с помощью рожкового ключа 4 шпиндель 23 до того момента, как он застопорится. Удерживая кнопку стопорения 10, с помощью рожкового ключа 4 затяните от руки зажимной фланец 21;
 - отпустите кнопку стопорения 10 и установите гаечный ключ 5 на лыски 25 шпинделя 23 (см. рис. С и F);
 - удерживая гаечный ключ 5 с помощью рожкового ключа 4, затяните с усилием зажимной фланец 21 (см. рис. С и F);
 - установка (замена) дисковой щетки выполняется в такой же последовательности;