

Инструкция по эксплуатации

Станок для гибки арматуры Grost RB-50SA 109650

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/dlya_armatury/gibka/grost/gibschik_armatury_grost_rb-50sa_109650/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/dlya_armatury/gibka/grost/gibschik_armatury_grost_rb-50sa_109650/#tab-Responses



Станок для гибки арматуры

RB-40SA; RB-50SA



**Руководство
по эксплуатации**



Содержание

	Вниманию покупателя	2
1	Правила техники безопасности	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Использование по назначению	3
1.3	Разрешение на работу	3
1.4	Внесение изменений в конструкцию и переналадка	3
1.5	Погрузка-разгрузка машины	4
1.6	Распаковка	4
1.7	Подготовка к эксплуатации	4
1.8	Эксплуатация	5
1.9	Техническое обслуживание и ремонт	5
2	Эксплуатация	6
2.1	Описание и принцип действия	6
2.2	Общий вид станка и элементы управления	6
2.3	Технические характеристики	7
2.4	Комплект поставки	7
2.5	Подготовка к работе	7
2.6	Пуск и остановка станка	8
2.7	Эксплуатация	8
3	Техническое обслуживание	11
3.1	Общие указания	11
3.2	Чистка машины	11
3.3	Проверка и замена масла в редукторе	11
3.4	Проверка натяжения приводного ремня	12
4	Гарантийное обслуживание	13
5	Транспортировка и хранение	15
6	Состав изделия	16
6.1	Гибщик RB-40SA	16
6.2	Редуктор гибщика RB-40SA	18
6.3	Гибщик RB-50SA	20
6.4	Редуктор гибщика RB-50SA	22



Вниманию покупателя

Благодарим Вас за выбор оборудования, произведенного нашей компанией. Мы позаботились о дизайне, изготовлении и проверке изделия, которое обеспечено гарантией. В случае необходимости технического обслуживания или снабжения запасными частями наша компания или наш представитель обеспечат быстрое и качественное обслуживание. Настоящее руководство предназначено для обслуживающего персонала на месте эксплуатации и специалистов по техническому уходу.

Неукоснительно следуйте рекомендациям данного руководства в процессе работы, это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

Начинайте эксплуатацию только после предварительного обучения обслуживающего персонала и в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае

- неисправностей возникших из-за нарушения правил эксплуатации
- самостоятельного ремонта изделия
- недостаточного технического обслуживания
- использования несоответствующих эксплуатационных материалов

В ходе технических разработок мы оставляем за собой право на внесение изменений, не влияющих на основные технические характеристики, без предварительного уведомления.

Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, её узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владелцем изделия (за исключением операций, рекомендованных к проведению в условиях сервисного центра). Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

Для проведения гарантийного ремонта Владелец предъявляет оборудование в сервисный центр в полной обязательной комплектации, в чистом виде, с гарантийным талоном (копией).

Мы желаем Вам успеха с вашей машиной производства фирмы GROST.

Указательные обозначения



Осторожно!

Отмеченные таким образом места указывают на возможную опасность для людей.



Внимание

Отмеченные таким образом места указывают на возможные опасности для машины или деталей машины.



Указание

Отмеченные таким образом места дают техническую информацию, предназначенную для оптимального, экономичного использования машины.



Окружающая среда

Отмеченные таким образом места указывают на действия по безопасной и экологически чистой утилизации используемого сырья и вспомогательных веществ.

1. Правила техники безопасности

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий гибщик фирмы GROST сконструирован и изготовлен с учетом последних достижений в разработке строительного оборудования и соответствует действующим стандартам в этой области. Но, несмотря на это, от машины могут исходить опасности для людей и ценного имущества, в случае если:

- он используется ненадлежащим образом, либо не по назначению
- эксплуатация осуществляется без предварительного инструктажа
- он подвергался ненадлежащим изменениям или был переоборудован
- не соблюдаются указания по технике безопасности

● техническое обслуживание проводит неквалифицированный и необученный персонал

Поэтому специалист, которому поручены эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт гибщика, должен ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности и другие рекомендации, описанные в данном руководстве.

При необходимости, в отношении предприятия-эксплуатационника это должно быть подтверждено подписью.

Кроме того, разумеется, действуют:

- соответствующие правила безопасности,
- общепризнанные правила, связанные с безопасностью, и правила дорожного движения,
- определенные для каждой страны действующие правила техники безопасности. Обязанностью пользователя является знать и соблюдать эти правила. Если приведенные в данном руководстве рекомендации отличаются от принятых в вашей стране норм, то необходимо придерживаться действующих у вас правил техники безопасности.

1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Станок служит для гибки стальных арматурных стержней на бетонном производстве.

Допускается гибка стальных арматурных стержней диаметром не выше приведенных в таблице.

модель	A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500			Двигатель	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	об/мин	КВт
Количество прутков														
RB40SA	40	20	12	36	18	10	32	16	10	32	16	10	1430	3
RB50SA	50	25	16	40	20	12	36	18	10	36	18	10	1440	4



Использование арматурных стержней неизвестного материала недопустимо из-за риска выхода оборудования из строя.

1.3 РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ

Специалист, которому поручается управление, техническое обслуживание или ремонт, должен тщательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию данного гибщика.

Работать с гибщиком разрешается только квалифицированному персоналу в возрасте не менее 18 лет. К работе не допускаются лица в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.

1.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕНАЛАДКА

Произвольные изменения или переналадка отдельных узлов станка запрещаются по соображениям техники безопасности. Запчасти и специальные комплектующие неоригинального производства также не допускаются, так как это может быть причиной нарушения общих

технических характеристик станка.

Неисправности и дефекты, вызванные применением запчастей или других комплектующих неоригинального производства, не являются гарантийными случаями.

1.5 ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА МАШИНЫ

Используйте только надежные и способные выдержать нагрузку грузоподъемные устройства. Крепите подъемные устройства только к подъемным проушинам. Перед использованием проверьте подъемные проушины на предмет повреждений. Не используйте поврежденные или ограниченные по своей функциональности подъемные приспособления. Защищайте станок от возможного опрокидывания или сползания.



Останавливаться под или рядом с висящим грузом опасно для жизни.



Во время транспортировки станка запрещено поворачивать его вверх дном или набок. Также запрещено наклонять станок больше чем на 30 градусов, чтобы избежать вытекания масла.

1.6 РАСПАКОВКА

Упаковка данного оборудования представляет собой металлический каркас, упакованный в картонную коробку. В процессе распаковки необходимо открыть картонную коробку, отсоединить верхнюю часть каркаса от поддона и отсоединить станок от поддона.



Пользуйтесь безопасным ножом во избежание травмирования.

1.7 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ознакомьтесь с оборудованием, органами управления и принципом работы машины, а также с участком работы и общими условиями на месте, обратив внимание на наличие возможных препятствий в рабочей зоне и тп. Производительность станка и правильный ход работы напрямую зависят от правильной установки. По этой причине очень важно чтобы он был установлен на твердую ровную рабочую поверхность и был прикреплен к полу. Станок должен быть установлен так, чтобы вокруг было достаточно места для работы с ним, а также для его обслуживания. Рекомендация компании GROST – оставлять около 70 см до ближайшего препятствия с каждой из сторон станка для удобства использования.

Перед пуском проверьте:

- отсутствуют ли в машине бросающиеся в глаза недостатки
- все ли защитные приспособления прочно закреплены на своем месте
- работают ли элементы управления
- отсутствует ли на станке масляный или воспламеняющийся материал

Всегда используйте соответствующие работе средства индивидуальной защиты.

Не включайте и не используйте станок, если оператора нет на его месте. Прежде чем включить или запустить оборудование, убедитесь, что никого нет в зоне риска. Убедитесь, что напряжение в сети совпадает с необходимым для работы станка напряжением. Станок оснащен подводным кабелем с УЗО, для начала работы произвести подключение питающего кабеля к УЗО в правильном порядке, соблюдая фазность и заземление.

1.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



При укладке арматурного стержня убедитесь, что его конец не заденет каких-либо предметов в процессе гибки.

Запрещается открывать дверцы станка в процессе работы. Относитесь к этому с должной предусмотрительностью. В процессе гибки следите за тем, чтобы никто не находился в рабочей зоне.

Использование станка разрешено только в условиях достаточного освещения. В случае недостаточного освещения обязательна установка дополнительного освещения, которое обеспечивало бы хорошую видимость всех компонентов станка и рабочих операций. Отсутствие достаточной освещенности делает запуск и использование станка абсолютно недопустимым. Подключение к питанию должно осуществляться с помощью кабеля, соответствующего мощности двигателя по информации из Технических характеристик. Кабель должен быть оснащен заземлением в соответствии с регулируемыми нормами.

Запрещается эксплуатация станка в непосредственной близости от горючих и легко воспламеняющихся веществ.

Вблизи работающего станка должны находиться средства пожаротушения, всегда готовые к применению. Тушение пламени производите углекислотными огнетушителями или накройте очаг пламени войлоком, брезентом и т.п. При отсутствии указанных средств засыпьте огонь песком или землей.

Обслуживающий персонал, обнаруживший неисправность станка, представляющую опасность для людей или угрожающую пожаром, обязан незамедлительно принять меры к устранению неисправности.

1.9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



Не курите при работах по ремонту и обслуживанию оборудования. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только с остановленным приводом, отсоединенным от сети.

Выполняйте указанные в руководстве по эксплуатации работы по техническому обслуживанию, регулировке, а также график соответствующих работ, включая указания по замене изношенных частей. Работы по техническому обслуживанию и профилактике должны проводиться только квалифицированным персоналом. Все работы должны проводиться только тогда, когда станок установлен на ровной и твердой площадке и заблокирован от скатывания и/или сползания. В случае замены больших узлов или отдельных компонентов пользуйтесь только надежным и технически исправными подъемными устройствами достаточной грузоподъемности. Тщательно крепите и фиксируйте все узлы на подъемниках!



Использованную ветошь и прочие промасленные материалы храните в отдельной, специально обозначенной емкости и утилизируйте, не загрязняя окружающую среду.

Не используйте для чистки бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества. При чистке пароструйным очистителем или мойкой высокого давления не направляйте струю на электрические детали и изоляционный материал или предварительно закройте их. После проведения работ по техническому обслуживанию снова установите все защитные приспособления.



2. Эксплуатация

2.1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Модели RB40SA и RB50SA представляют собой электромеханический станок для гибки арматурных прутьев. Электродвигатель посредством клиноременной передачи передает крутящий момент на шкив, жесткозакрепленный на входном валу двухступенчатого редуктора. На выходном валу в верхней части станка закреплена планшайба в которую вставляется центральный палец со втулкой. Гибочные пальцы и уголок вставляются в планшайбу и боковую панель. Управление станком в ручном режиме производится с помощью кнопок включения зеленого и красного цвета на передней панели (они запускают вращение планшайбы в противоположных направлениях), а в автоматическом режиме с помощью педали. Данные станки пригодны для всех видов работ по гибке арматурного прута с максимальным диаметром 36 мм (RB40SA) и 40 мм (RB50SA), данные приведены для стали класса А-3, имеющей предельное усилие на разрыв в 600 Н/мм².

Основное отличие моделей RB40SA и RB50SA от других моделей серии RB – это наличие режима автоматической работы, в котором поворот планшайбы на заданный угол и возврат в исходное положение осуществляется однократным нажатием на педаль. Этот режим позволяет производить серию гибок на постоянный угол, сводя погрешность в определении угла гибки к минимуму и существенно уменьшая время, требуемое на работу.

2.2 ОБЩИЙ ВИД СТАНКА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Индикатор уровня масла





2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	RB – 40SA	RB – 50SA
Мощность электродвигателя, кВт	3,0	4,0
Номинальное напряжение питающей сети, В	380	380
Частота тока питающей сети, Гц	50	50
Вес, кг	296	430
Привод	Механический	Механический
Размеры Д×В×Ш, мм	920×760×820	980×813×860
Объем масла, заливаемого в редуктор, л	7,5	10

2.4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

RB-50SA

1. Станок
2. Уголок гибочный в комплекте с регулировочным устройством
3. Гибочные пальцы различных диаметров - 6 шт
4. Ролики различных диаметров – 3 шт.
5. Эксцентриковый ролик – 1 шт.
6. УЗО с отрезком кабеля и с разъемом
7. Педаль
8. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.



RB-40SA

1. Станок
2. Уголок гибочный в комплекте с регулировочным устройством
3. Гибочные пальцы различных диаметров - 7 шт
4. Ролики различных диаметров – 3 шт.
5. Эксцентриковый ролик – 1 шт.
6. УЗО с отрезком кабеля и с разъемом
7. Педаль
8. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.



2.5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Перед первым включением залейте масло в редуктор. Проверьте резьбовые соединения - подтяните при необходимости. Особое внимание уделите наличию качественного заземления.

После распаковки оборудования внимательно осмотрите его на предмет возможных повреждений и отсутствующих компонентов – при выявлении несоответствий обратитесь к авторизованному дилеру. Проверьте состояние электрического кабеля – на нем не должно быть повреждений изоляции.

Станок отгружается с завода-изготовителя с осушенной заправочной емкостью редуктора – поэтому перед вводом в эксплуатацию необходимо залить в редуктор трансмиссионное масло с индексом вязкости 75W90.



Для этого необходимо

- Открутить маслосазливной болт
- Используя воронку, залить масло в необходимом объеме, указанном в таблице технических характеристик. Уровень масла должен быть на красной отметке индикатора уровня масла.
- Вытереть возможные подтеки
- Закрутить маслосазливной болт

Подключите педаль управления к соответствующему двухконтактному разъему.

После этого необходимо подключить станок к электросети. В целях иллюстрации подключения в комплект входит короткий отрезок кабеля с разъемом, подключенный к УЗО. Для безопасного использования необходимо заменить этот отрезок кабеля на кабель аналогичного типа необходимой длины, а УЗО разместить в электрощитке и подключить к сети 380В. Распайку разъема и подсоединение к УЗО произвести аналогично тому, как был подключен и распаян короткий отрезок кабеля. Далее подсоединить разъем к силовой розетке, расположенной на станке.

Затем необходимо проверить работу станка – для этого необходимо запустить станок одной из кнопок включения и, отпустив ее, удостовериться, что станок престал работать. Затем, нажав другую кнопку, удостовериться, что планшайба поворачивается в обратную сторону.

2.6 ПУСК И ОСТАНОВКА СТАНКА

При подсоединении разъема к розетке и подаче питания загорается индикаторная лампа – станок готов к работе.

В ручном режиме пуск станка производится нажатием на одну из кнопок управляющей панели, при этом планшайба начинает движение, и возможна гибка арматурных прутьев. Остановка станка произойдет, если отпустить кнопку. В автоматическом режиме пуск станка производится нажатием на педаль. Остановка станка произойдет при срабатывании концевого выключателя остановки, либо при нажатии на аварийный выключатель.

2.7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не работайте на оборудовании без защитных кожухов, предусмотренных конструкцией, без пробки маслосазливного отверстия.



Не запускайте станок при отсутствии устройства защитного отключения.

Не запускайте двигатель с незаполненным маслом редуктором.

Не оставляйте станок во включенном состоянии без присмотра.



Прутки арматуры диаметром от 20мм изгибайте только в направлении для усиленной гибки (против часовой стрелки, см. табличку на крышке станка).



При гибке обязательно надевайте втулки на гибочные пальцы. Иначе поверхность пальцев может быть повреждена, что приведет к невозможности надевать втулку в дальнейшем. Гарантия на механические повреждения пальцев не распространяется!



При установке гибочного пальца убедитесь, что он плотно зашел в отверстие на всю глубину посадки.

Перед началом работы выберите необходимые Вам принадлежности из набора, находящегося в дополнительном ящике внутри станка, после этого закройте дверцы.

Планшайба управляется с помощью кнопок на передней панели, либо педалью в автоматическом режиме. Требуемый угол поворота планшайбы в ручном режиме достигается за счет соответствующего времени нажатия на одну из кнопок движения, а в автоматическом режиме – расположением регулируемых болтов на торце планшайбы.



В автоматическом режиме станок работает только в направлении усиленной гибки

Установка регулируемых болтов для работы в автоматическом режиме:

1. Установите один регулируемый болт в любом месте на планшайбе.
2. Для удобства расчета угла поворота определите место остановки планшайбы до поворо-



та в обратном направлении:

- нажмите педаль
- заметьте положение установленного регулируемого болта при первой остановке планшайбы (до поворота в обратную сторону)
- поставьте в этом месте метку на крышке станка – впоследствии требуемый угол поворота будет измеряться от этой метки

3. После полной остановки планшайбы установленный первый регулируемый болт будет отвечать за возврат планшайбы в одно и то же исходное положение при выполнении серии гибок на постоянный угол. Не меняйте его положение в дальнейшем.

4. Далее для настройки поворота планшайбы на заданный угол необходима установка второго регулируемого болта. Отмерьте нужный угол поворота от метки, определенной в процедуре 2, в сторону, противоположную направлению усиленной гибки (по часовой стрелке), и установите второй болт в соответствующее положение.

5. Визуально проверьте правильность угла поворота планшайбы и возврата в исходное положение, нажав на педаль.


Нужный угол сгиба прутка арматуры достигается с помощью гибочных пальцев, установленных в боковой панели и в планшайбе. Требуемый угол прутка достигается после операции тестовой гибки:

- установите необходимые гибочные пальцы со втулками и прутки арматуры;
- осуществите гибку, нажав на педаль;
- визуалью или с помощью угломера определите отклонение формы прутка от требуемой.
- для получения требуемого угла передвиньте второй регулируемый болт на соответствующий угол в требуемую сторону;
- выполните гибку, нажав на педаль и убедитесь, что прутки оказались изогнутыми на требуемый угол;
- не меняйте положение обоих регулируемых болтов – следующие прутки будут изогнуты на требуемый угол уже после первой операции гибки.


Использование уголка и гибочных пальцев:

Гибочный уголок поставляется в разобранном виде. Перед началом работы требуется его сборка:

1. Закрутите регулировочный штифт (1) в отверстие основания уголка (2).
 2. Наденьте чашку (3) уголка сверху на установленный регулировочный штифт (1).
 3. Совместите болт (4) ручки вращения (5) с выемкой на регулировочном штифте. Затяните болт (4).
- Регулируйте вылет уголка с помощью ручки вращения (5).

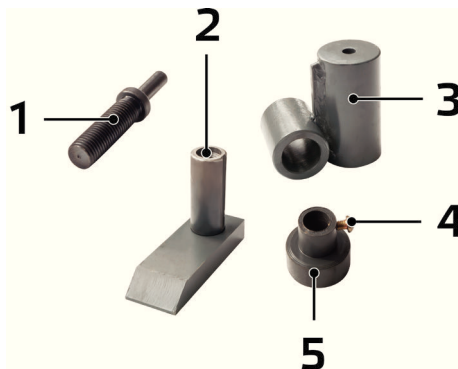


Использование уголка

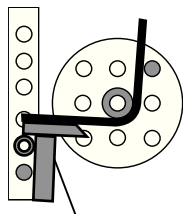

Гибочный уголок

На рисунке изображено приспособление для гибки арматуры, поступающей с левой стороны. Рекомендация компании GROST – используйте гибочный уголок для арматурных стержней диаметром не более 20 мм.

Использование гибочного пальца

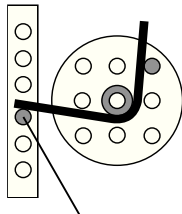

Штифт со втулкой

Рекомендация компании GROST – используйте комплект из двух гибочных пальцев и втулок для работы с арматурой больших диаметров. В этом случае лучше устанавливать на центральный штифт ролики больших диаметров.



Для определения радиуса необходимой для установки втулки пользуйтесь следующей таблицей.

Диаметр арматуры (мм)	Радиус изгиба (мм)	Диаметр пальца или ролика (втулки)	Диаметр арматуры (мм)	Радиус изгиба (мм)	Диаметр пальца или ролика (втулки)
6	R8	Ф20	20	R25	Ф50
8	R12	Ф20	22-24	R30	Ф60
10	R15	Ф25	26-30	R37.5	Ф75
12-14	R18	Ф35	32-34	R42.5	Ф85
16-18	R25	Ф45	36-40	R50	Ф100

Отключение станка производится в следующем порядке

в ручном режиме:

- Отпустите кнопку включения
- Уберите согнутый стержень с планшайбы
- Обесточьте станок, отсоединив силовой кабель из розетки

в автоматическом режиме:

- Дождитесь окончания процесса гибки (концевой выключатель, отвечающий за остановку планшайбы сработал) либо нажмите на аварийный выключатель
- Уберите согнутый стержень с планшайбы
- Обесточьте станок, отсоединив силовой кабель из розетки



3. Техническое обслуживание

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Все работы по техническому обслуживанию проводите, убедившись, что станок отключен от электросети.

- Перед началом осмотра следует очистить станок от грязи, масла и тп.
- Перед диагностикой необходимо установить станок на ровном основании и заблокировать от возможности сползания.

Перед сварочными работами рассоедините все подводящие кабели от УЗО и предохранителей. Избегайте коротких замыканий.



В первый месяц работы, либо по истечении 200 моточасов необходимо произвести замену масла в редукторе



Обеспечивайте утилизацию рабочих жидкостей и изношенных деталей.

Операция	Ежедневно	Через каждые 100 часов	Через каждые 200 часов
Проверка уровня масла в редукторе	•		
Замена масла в редукторе			•
Проверка исправности УЗО	•		
Чистка станка и уборка металлических отходов	•		
Осмотр дополнительных принадлежностей	•		
Проверка натяжения приводных ремней		•	

3.2 ЧИСТКА МАШИНЫ

Проводите работы по очистке только на отключенном от электросети станке.

Загрязненные условия эксплуатации, в особенности, осаждение масла и грязи могут привести к преждевременному выходу гибщика из строя, поэтому по мере необходимости требуется протирать оборудование ветошью. Промасленную ветошь храните в отдельной цельнометаллической таре, имеющей крышку.

3.3 ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ

Ежедневно проверяйте уровень масла в редукторе при помощи индикатора уровня масла.

Для замены масла

1. Приготовьте тару соответствующего объема под сливное масло
2. Отсоедините оборудование от электросети
3. Установите станок на ровную поверхность и зафиксируйте его, подложив противооткатный упор под одно из колес
4. Открутите маслосливную пробку
5. Открутите маслосливную пробку и подставьте приготовленную тару
6. После того как обеспечен полный слив масла, закрутите маслосливную пробку
7. Залейте свежее масло. Закрутите пробку маслосливного отверстия



Обеспечивайте утилизацию рабочих жидкостей и изношенных деталей.



Таблица эксплуатационных материалов

Модель	Узел	Количество, л	Интервал замены, моточасы	Смазочный материал
RB-40SA	редуктор	7.5	200	75W90
RB-50SA	редуктор	10	200	75W90

3.4 ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

RB-40SA

1. Откройте дверь, открывающую доступ внутрь станка
2. Проверьте состояние и натяжение клинового ремня, при необходимости замените
3. Для регулировки натяжения клинового ремня – перемещайте пластину с двигателем по направляющей при помощи гаек.
4. При необходимости отрегулируйте соосность шкивов двигателя и редуктора.

Для этого:


- ослабьте болты (2) крепления двигателя к пластине
- регулируйте положение двигателя при помощи двух болтов (3)

- затяните болты (2) крепления двигателя к пластине

5. Закройте боковую дверцу

6. Проверьте правильность работы станка, произведя кратковременный пуск без установки гибочных пальцев.

Величина прогиба ремня должна находиться в пределах 10-15 мм

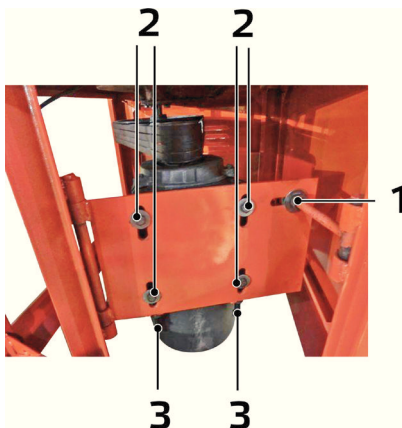

RB-50SA

1. Откройте дверь, открывающую доступ внутрь станка

2. Проверьте состояние и натяжение клинового ремня, при необходимости замените

3. Для регулировки натяжения клинового ремня

- ослабьте 4 болта (1)

- сдвигайте пластину двигателя болтами (2), натягивая ремень.

- затяните 4 болта (1)

4. При необходимости отрегулируйте соосность шкивов двигателя и редуктора.


Для этого:

- ослабьте болты (3) крепления двигателя к пластине
- регулируйте положение двигателя при помощи двух болтов (4)

- затяните болты (3) крепления двигателя к пластине

5. Закройте боковую дверцу.

Величина прогиба ремня должна находиться в пределах 10-15 мм

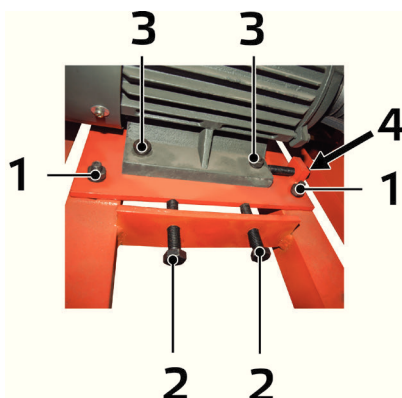



4. Гарантийное обслуживание

Настоящая гарантия действует в отношении проданного и эксплуатируемого Изделия Торговой Марки GROST на территории РФ.

Срок официальной гарантии на всю продукцию Торговой Марки GROST составляет 12 календарных месяцев.

При нарушении нормальной работы Изделия выключите его и обратитесь в ближайший сервисный центр для его проверки.

К выполнению работ по обслуживанию и ремонту допускаются только специалисты сервисных центров, имеющие сертификат компании GROST.

Компания GROST и ее партнеры по гарантийному сервисному обслуживанию оставляют за собой право взимать сбор (плату) за обслуживание и ремонт (в случае если поломка Изделия произошла по вине Потребителя и гарантия не распространяется в соответствии с нижеизложенными условиями).

Данная гарантия не распространяется на любой отказ Изделия, наступивший вследствие механического износа в процессе нормальной эксплуатации или вследствие небрежного обращения.

Бесплатное гарантийное обслуживание производится только при наличии правильно заполненного гарантийного талона, в котором указывается: наименование и модель; серийный номер; дата продажи Изделия; подпись и печать Продавца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Торговой Марки GROST

1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными дефектами и факторами.

2. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона с указанием даты приобретения и серийного номера Изделия. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи Изделия, который фиксируется в гарантийном талоне. Компания GROST оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если информация была утрачена или изменена после первичного приобретения Изделия у Продавца.

3. Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации Изделия в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью считается часть, в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации в период гарантийного срока. Гарантийный ремонт может выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали (узлы) становятся собственностью компании торговой марки GROST.

4. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

5. Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного Изделия при наличии: механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов Изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка Изделия, либо недостатка ГСМ. Так же если была изменена настройка или Изделие использовалось не по назначению. Данная гарантия не распространяется на неисправности Изделия, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, перегрузке, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией GROST. Данная гарантия не распространяется на неисправности



Изделия, возникшие в результате использования расходных материалов и запасных частей или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными (рекомендованными), изготовленными компанией GROST специально для данной модели Изделия. Гарантия не распространяется повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и/или хранения

6. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, стихийные бедствия, пожар, наводнение, удар молнии, война и военные действия, восстание, мобилизация, массовые беспорядки, забастовка, эпидемии, террористические акты, аварии на транспорте и т.п.)

7. С момента отгрузки изделия со склада Продавца или Производителя и перехода права собственности от Продавца к Потребителю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

8. Потребитель доставляет Изделие для гарантийного ремонта самостоятельно и за свой счет. Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть в чистом, ремонтнопригодном виде и полностью комплектным.

9. Производитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения (проведения) гарантийных ремонтов на территории РФ.

10. Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, узлы, механизмы и их детали, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации Изделия, а так же: приводные ремни; ножи для резки; транспортировочные колеса; ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей. Замена выше перечисленных компонентов и ГСМ производится за счёт Потребителя.

11. Данная гарантия описывает условия Гарантийного обслуживания, предоставляемые Потребителю и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой ущерб/убытки или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) Изделия.

12. Никаких других Гарантийных обязательств (письменных и устных), отличных от вышеперечисленного НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК на все Изделия Торговой марки GROST:

12 календарных месяцев, начиная со дня первоначального приобретения Изделия у Поставщика или **18 месяцев** со дня отгрузки со склада Производителя в зависимости от того, что наступит раньше.



5. Транспортировка и хранение



При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги, солнечных лучей.

При транспортировке не кантовать.



Допускается транспортировка станка на короткие расстояния без использования погрузчиков и установки на паллет.


Для подготовки станка к длительному хранению

- Убедитесь, что помещение, где Вы его храните, не было чрезмерно влажным и пыльным.
- Поменяйте масло в редукторе.



6. Состав изделия

6.1 ГИБЩИК RB-40SA

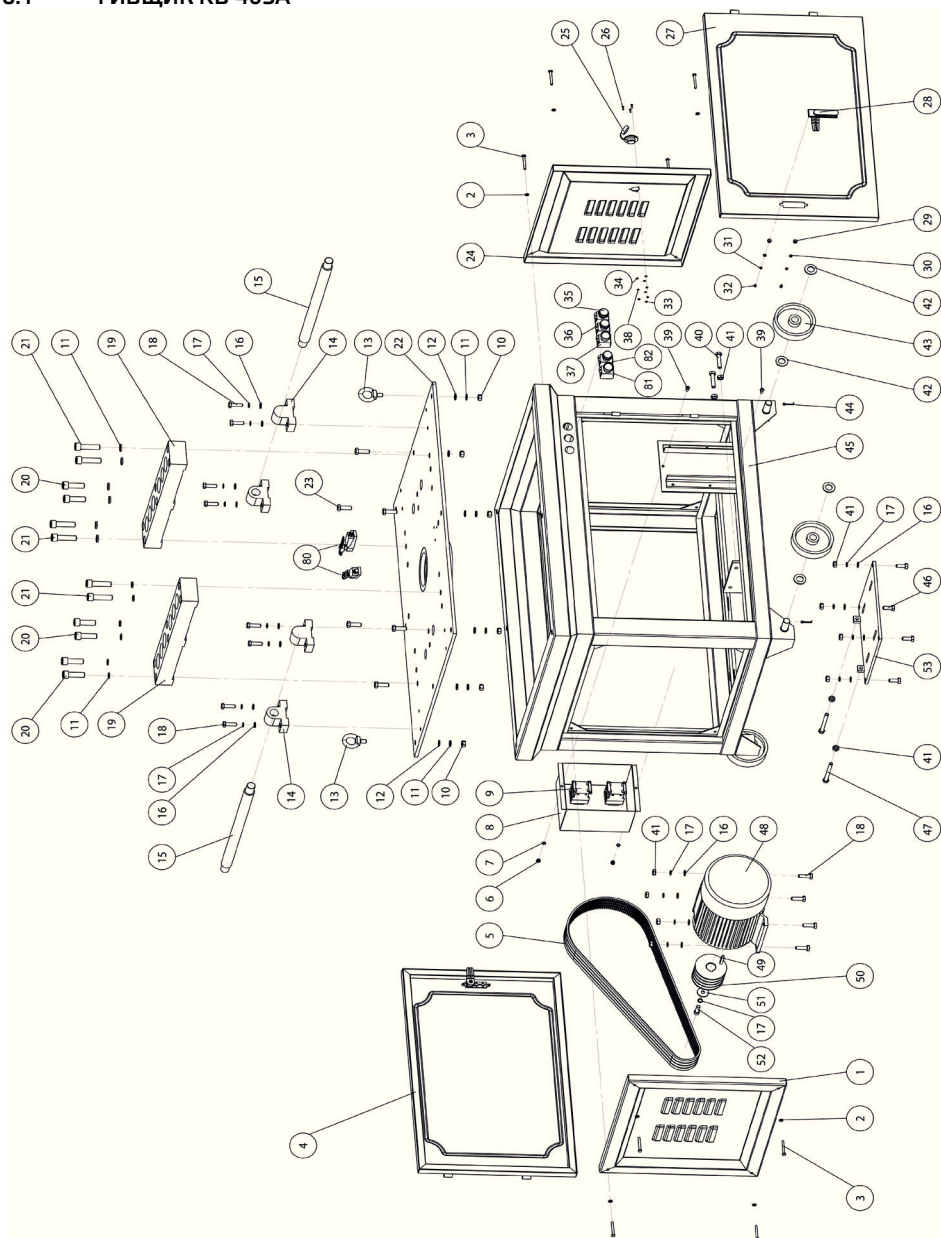




NO.	Наименование	Кол-во
1	RB40 1 Дверца	2
2	RB40 2 Замок	2
3	RB40 3 Проставка замка	4
4	Шайба 4 DIN 125	4
5	Шайба 4 DIN 127	4
6	Винт M4x8 DIN 7985	4
7	Винт M6x16 DIN 7985	2
8	RB40 8 Колесо	4
9	Шайба 22 DIN 126	8
10	Шплинт 3x30 DIN 94	4
11	RB40 11 Корпус	1
12	Болт M10x40 DIN933	4
13	RB40 13 Плита мотора	1
14	Шайба 10 DIN 125	4
15	Шайба 10 DIN 127	4
16	Гайка M10 DIN 555	4
17	Гайка M14 DIN555	2
18	RB40 18 Крышка	1
19	RB40 19 Шкив 28x68,5x65,5x13x4	1
20	RB40 20 Электродвигатель	1

NO.	Наименование	Кол-во
21	RB40 20 Шуруп 6,3x45 DIN 75	8
22	RB40 22 Крышка боковая левая	1
23	RB40 23 Шпонка 8x7x63 DIN 6885	1
24	Гайка M6 DIN 555	2
25	Шайба 6 DIN 127	2
26	Ремень A13x1500	4
27	RB40 27 Кронштейн опорной оси	4
28	RB40 28 Опорная ось	2
29	Шайба 10 DIN 127	8
30	Болт M10x35 DIN 933	8
31	RB40 31 Боковая панель	2
32	Винт M16x38 DIN 912	2
33	Винт M16x50 DIN 912	10
34	Шайба 10 DIN 127	12
35	Болт M12x27 DIN 933	8
36	RB40 36 Крышка верхняя	1
37	Гайка M16 DIN 555	10
38	Гайка M12 DIN 555	8
39	RB40 39 Разъем 5-штыревой	1

NO.	Наименование	Кол-во
40	Винт M3x12 DIN 966	3
41	RB40 41 Крышка боковая правая	1
42	Шайба 3 DIN 125	3
43	Шайба 3 DIN 127	3
44	Гайка M3 DIN 555	3
45	RB40 45 Пробка M16x1,5 A DIN 7604	1
46	RB40 46 Прокладка 16,5x25x1,5 медь	1
47	RB40 47 Контакттор CJX2-25 380V AC-3	2
48	RB40 48 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V красная	1
49	RB40 49 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V зеленая	1
50	RB40 50 Лампа сигнальная AD25-25/40 DC220V	1
80	Концевой выключатель	1
81	Аварийный выключатель	1
82	Переключатель рабочего режима	1

6.2 РЕДУКТОР ГИБЩИКА RB-40SA

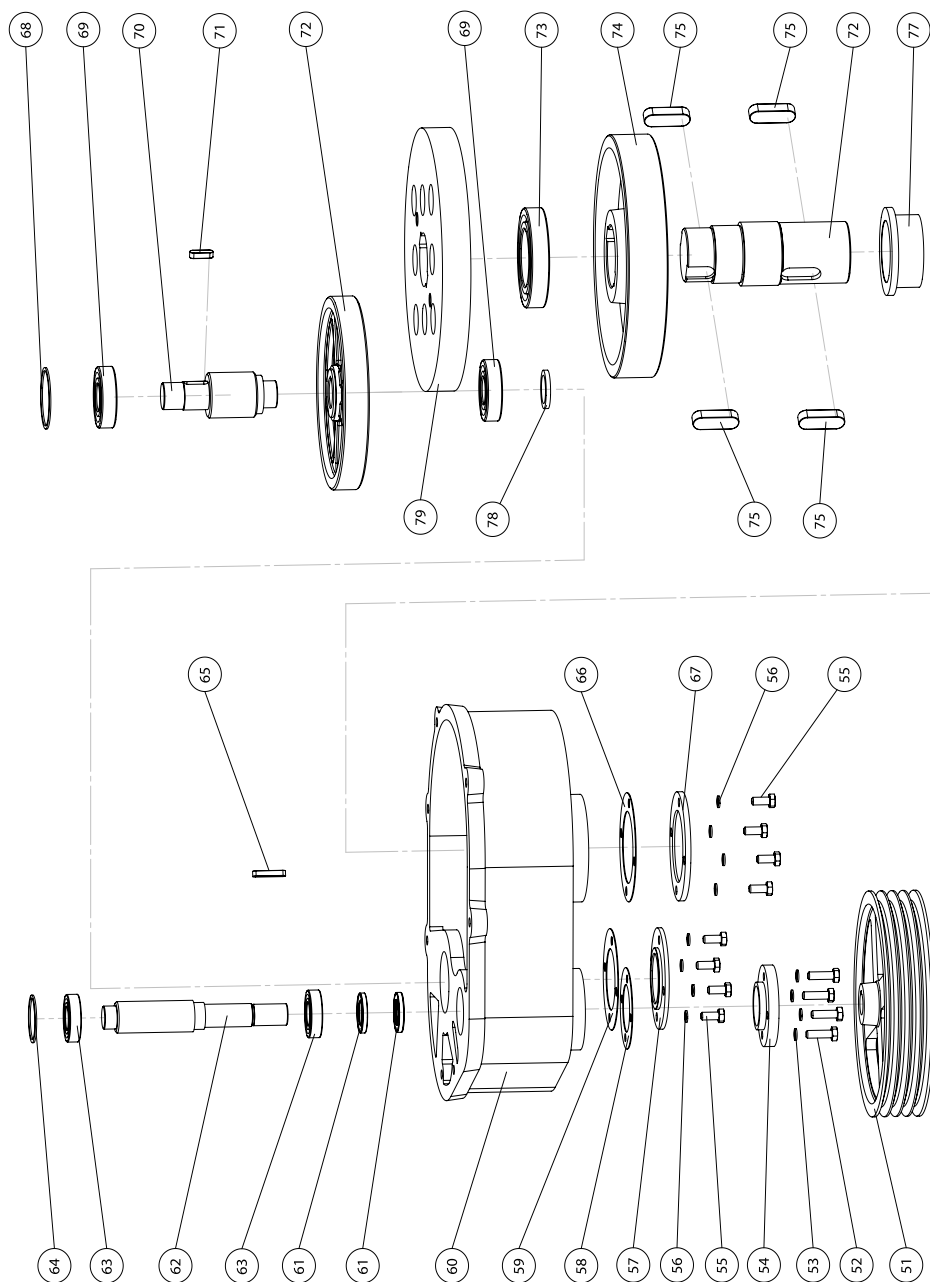




NO.	Наименование	Кол-во
51	RB40 51 Шкив редуктора	1
52	Болт M10x32 DIN 555	4
53	Шайба 10 DIN 127	4
54	RB40 54 Крышка 1	1
55	Болт M10x24 DIN 555	8
56	Шайба 10 DIN 127	8
57	RB40 57 Крышка 2	1
58	RB40 58 Прокладка 1	1
59	RB40 59 Прокладка 2	1
60	RB40 60 Корпус	1
61	RB40 61 Сальник 52x30x7 ТС	2
62	RB40 62 Вал ведущий	1
63	Подшипник 6206	2
64	RB40 64 Кольцо проставка 1	1
65	RB40 65 Шпонка 8x7x45	1
66	RB40 66 Прокладка 3	1

NO.	Наименование	Кол-во
67	RB40 67 Крышка 3	1
68	RB40 68 Кольцо проставка 2	1
69	Подшипник 6307	2
70	RB40 70 Вал промежуточный	1
71	RB40 71 Шпонка 10x8x32	1
72	RB40 72 Колесо зубчатое 2	1
73	Подшипник 6215	1
74	RB40 74 Колесо зубчатое 1	1
75	RB40 75 Шпонка 22x14x50	1
76	RB40 76 Вал выходной	1
77	RB40 77 Подшипник скольжения	1
78	RB40 78 Кольцо проставка 3	1
79	RB40 79 Планшайба	1



6.3 ГИБЩИК RB-50SA

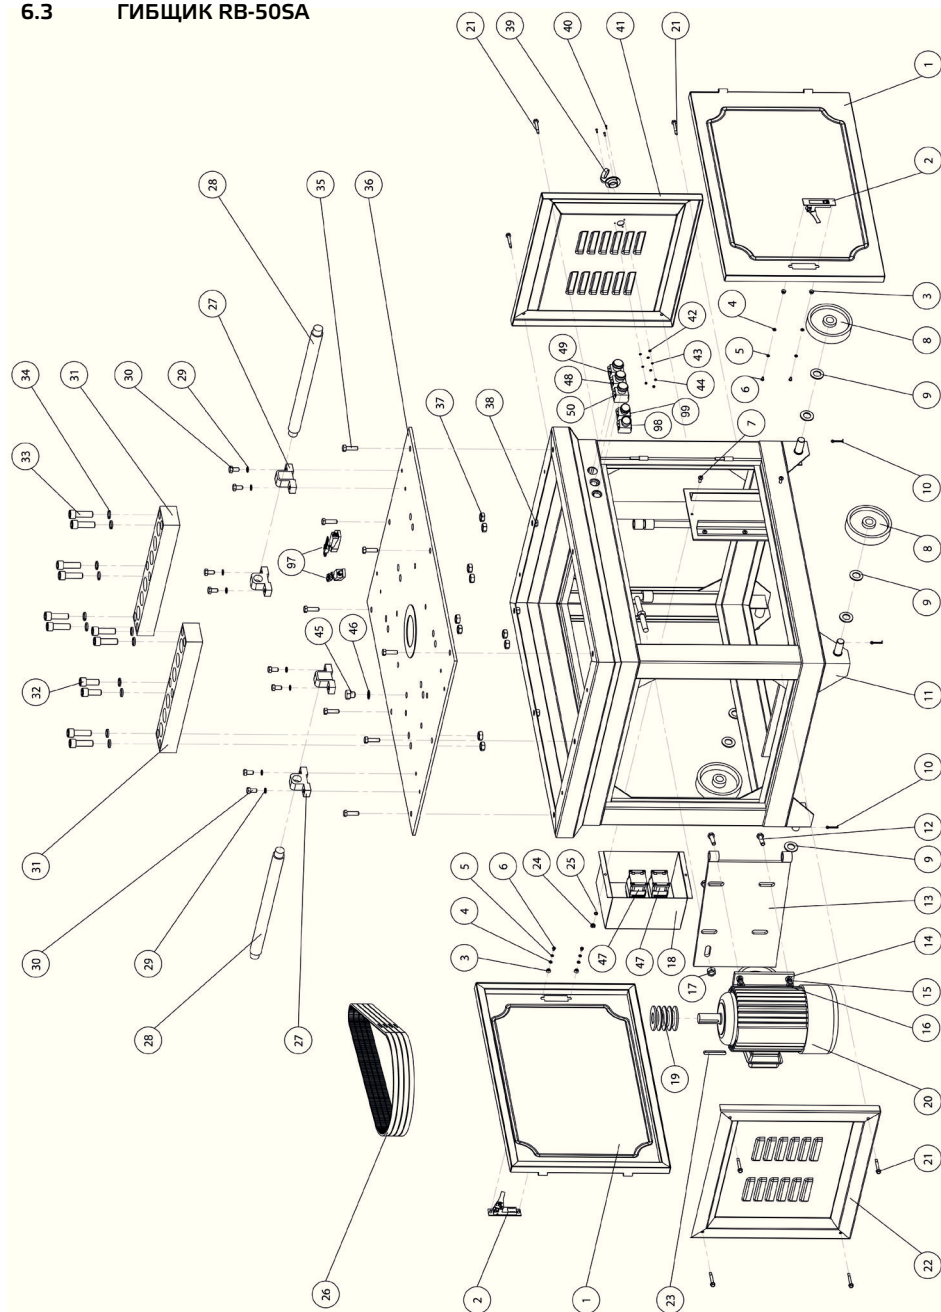




NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во
1	RB50 1 Стенка боковая левая	1	20	Винт M12x50 DIN 912	6	37	RB50 37 Индикатор красный AD25-25/40 DC220V	1
2	Шайба 6 DIN 125	8	21	Винт M12x60 DIN 912	6	38	Шайба 3 DIN 127	3
3	Болт M6x55 DIN 933	8	22	RB50 22 Крышка верхняя	1	39	Винт M6x16 DIN 7985	2
4	RB50 4 Дверца задняя	1	23	Болт M12x35 DIN 933	10	40	Болт M10x50 DIN 933	2
5	Ремень A 1422	4	24	RB50 24 Стенка боковая правая	1	41	Гайка M10 DIN 555	12
6	Гайка M6 DIN 555	2	25	RB50 25 Разъем питающей правой	1	42	Шайба 22 DIN 126	8
7	Шайба 6 DIN 127	2	26	Винт M3x12 DIN 933	3	43	RB50 43 Колесо	4
8	RB50 8 Коробка блока управления	1	27	RB50 27 Дверца передняя	1	44	Шплинт 4x30 DIN 94	4
9	RB50 9 Контакт CJX2-25 380V AC-3	1	28	RB50 28 Замок	2	45	RB50 45 Корпус	1
10	Гайка M12 DIN 555	8	29	RB50 29 Проставка замка	4	46	Болт M10x28 DIN 933	4
11	Шайба 12 DIN 127	24	30	Шайба 4 DIN 125	4	47	Болт M10x70	2
12	Шайба 12 DIN 125	12	31	Шайба 4 DIN 127	4	48	RB50 48 Электродвигатель L112-2	1
13	Рым-болт M12 N 580	2	32	Винт M4x8 DIN7985	4	49	RB50 49 Шпонка 8x7x40 DIN 6885	1
14	RB50 14 Кронштейн опорной оси	4	33	Гайка M3 DIN 555	3	50	RB50 50 Шкив 28x97x67x13x4	1
15	RB50 15 Опорная ось	2	34	Шайба 3 DIN 125	3	51	Шайба 10 DIN 9021	1
16	Шайба 10 DIN 125	16	35	RB50 35 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V зеленая	1	52	Винт M10x30 DIN 912	4
17	Шайба 10 DIN 127	41	36	RB50 36 Кнопка DELIXI LA-2 IEC 60947 220V красная	1	97	Концевой выключатель	1
18	Болт M10x35 DIN 933	12				98	Аварийный выключатель	1
19	RB50 19 Боковая панель	2				99	Переключатель рабочего режима	1



6.4 РЕДУКТОР ГИБЩИКА RB-50SA

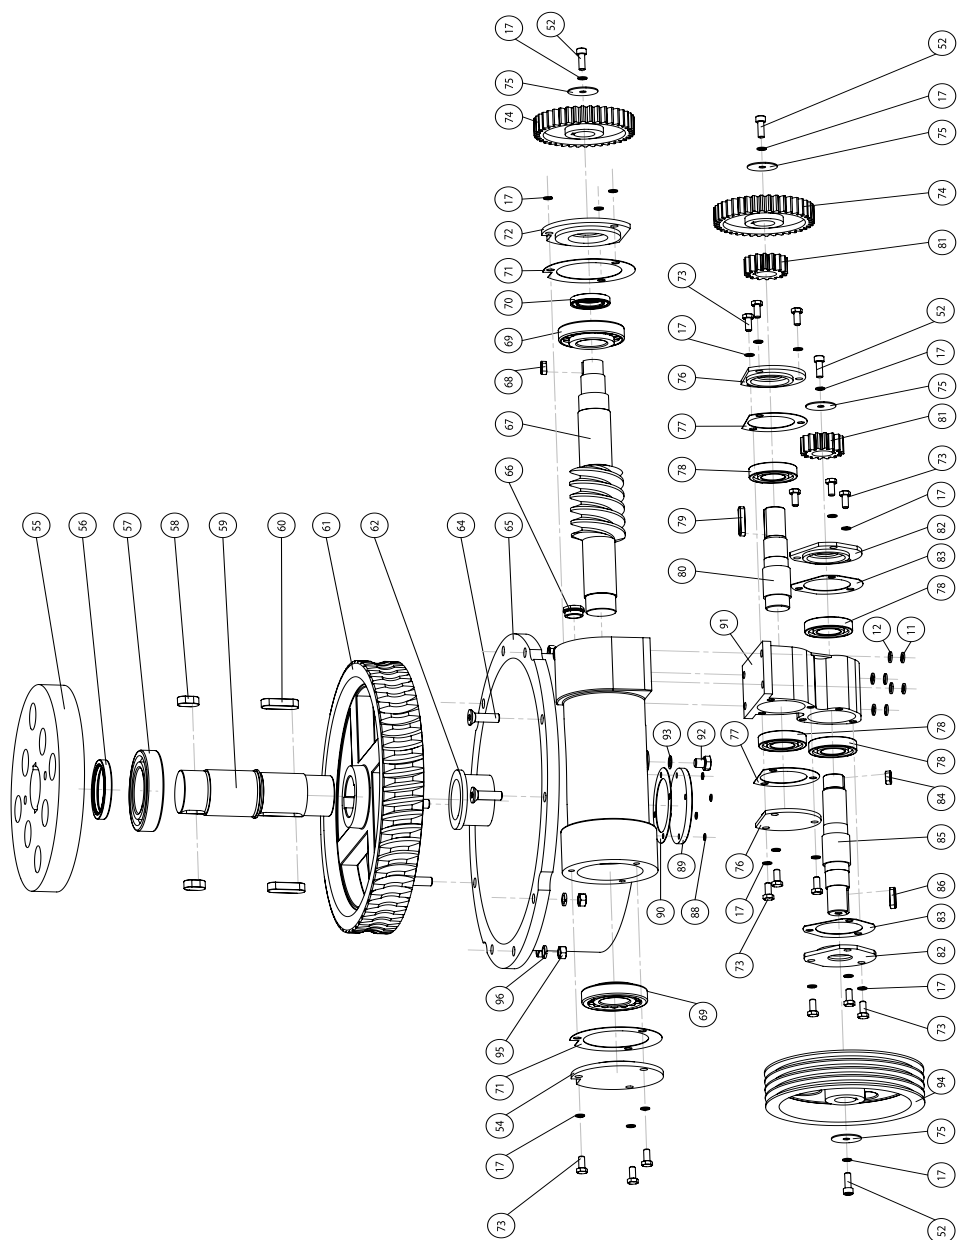



NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во	NO.	Наименование	Кол-во
52	Винт М10х30 DIN 912	4	67	RB50 67 Вал червячный	1	82	RB50 82 Крышка 3	2
53	RB50 53 Платформа двигателя	1	68	RB50 68 Шпонка 10х8х25	1	83	RB50 83 Прокладка 3	2
54	Крышка 5	1	69	Подшипник 30310	2	84	RB50 84 Шпонка 10х8х25 DIN 6885	1
55	RB50 55 Планшайба	1	70	RB50 70 Сальник 66х40х12	1	85	RB50 85 Вал 2	1
56	Сальник 110х85х12	1	71	RB50 71 Прокладка 1	2	86	RB50 86 Шпонка 10х8х40 DIN 6885	1
57	Подшипник 6217 DIN 625	1	72	RB50 72 Крышка 1	1	87	Болт М8х30 DIN 933	4
58	RB50 58 Шпонка 22х14х36	2	73	Болт М10х24 DIN 933	3	88	Шайба 8 DIN 127	4
59	RB50 59 Вал выходной	1	74	RB50 74 Зубчатое колесо 1	2	89	RB50 89 Крышка 4	1
60	RB50 60 Шпонка 22х14х63	2	75	RB50 75 Шайба 11х50х2	1	90	RB50 90 Прокладка 4	1
61	RB50 61 Червячное колесо	1	76	RB50 76 Крышка 2	2	91	RB50 91 Корпус малый	1
62	RB50 62 Подшипник скольжения редуктора	1	77	RB50 77 Прокладка 2	2	92	Пробка М16х1,5 DIN 7604	1
63	Болт М16х50 DIN 933	6	78	Подшипник 6208 DIN 625	4	93	RB50 93 Прокладка 16 DIN 7603	1
64	Винт М16х50 DIN 7991	4	79	RB50 79 Шпонка 10х8х56 DIN 6885	1	94	RB50 94 Шкив 35х266х67х13х4	1
65	RB50 65 Корпус редуктора	1	80	RB50 80 Вал 1	1	95	Гайка М16 DIN 555	8
66	RB50 66 Маслоуказатель М30х1,5	1	81	RB50 81 Колесо зубчатое 2	2	96	Шайба 16 DIN 127	8







тел. 8-800-333-11-97
тел. 8-800-333-04-97