

Уважаемый пользователь!

Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены что наше изделие будет надежно служить Вам в течение многих лет.

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данного руководства пользователя.

При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные, описанные или рекомендованные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки.

Проверьте также наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне должна присутствовать дата продажи, штамп магазина и разборчивая подпись продавца.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Общие правила безопасности	3
3. Основные параметры	5
3.1. Технические характеристики	5
3.2. Комплект поставки	5
4. Устройство и составные части	6
5. Ввод в эксплуатацию	7
5.1. Распаковка	7
5.2. Сборка	7
5.3. Органы управления	8
5.4. Регулирование	9
5.5. Установка и крепление обрабатываемой заготовки	10
6. Эксплуатация	10
7. Техническое обслуживание	12
8. Дополнительные меры безопасности при работе с торцовочной пилой	12
9. Возможные неисправности и способы их устранения	14
10. Гарантийные условия	15

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ 5775

- Внимательно прочтайте настояще руководство и следуйте его указаниям. Используйте данное руководство для ознакомления с пилой торцовочной (далее в тексте – станок или пила), ее правильным использованием и требованиями безопасности.
- Храните данное руководство в надежном месте.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пила торцовочная 5775 предназначена для прямого пиления, также пиления под углом и со скосом древесины и тонкого алюминиевого профиля.

 **Внимание!** Пила не предназначена для профессионального использования.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите, пожалуйста, внимательно правила безопасности и следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может привести к серьезным травмам, полученным в результате механического воздействия режущего инструмента, поражения электрическим током или пожара.
- В целях безопасности дети моложе 16 лет, также люди, не ознакомившиеся с данными правилами, не должны пользоваться станком.
- Используйте станок только по его прямому назначению, указанному в руководстве пользователя.
- Если Вы не имеете навыков в работе со станком, настоятельно рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или опытного пользователя.

Рабочее место

- Помните! Вы несете ответственность за безопасность на рабочем месте!
- Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной получения травмы.
- Ознакомьтесь с окружающей обстановкой вокруг рабочего места. Проверьте наличие возможных опасностей, которые могут быть не слышны из-за шума механизмов станка.
- Не используйте станок в сырых местах, в среде водяных испарений, вблизи мест хранения горючих жидкостей и газов.
- Следите, чтобы поблизости не было людей (особенно детей) и животных. Они могут стать жертвами разлетающихся частиц материала, обрабатываемого станком.
- Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.
- Соблюдайте тишину в общепринятое время для отдыха.

Визуальный контроль

- Каждый раз перед использованием станка производите его наружный осмотр на предмет отсутствия повреждений (особенно у сетевого шнура и вилки штепсельного соединения). Неисправный станок использовать не должен. При обнаружении повреждений проверяйте станок в сервисном центре.

 **Внимание!** Запрещается пользоваться станком, если его устройства управления, защитные и блокировочные устройства повреждены, изношены или удалены!

- Запрещается использовать суррогатную блокировку, например, привязав пусковую клавишу (кнопку) изоляционной лентой!
- Поверхность рукояток станка должна быть чистой, сухой и не жирной.

Электробезопасность

 **Внимание!** Во время перерыва в работе и после ее прекращения, перед обслуживанием, ремонтом и хранением станка вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки!

- Рекомендуется, особенно при работе на открытом воздухе, подключать станок через автомат защитного отключения по току утечки с номинальным током утечки ≤30 мА (УЗО, FI выключатель, аварийный прерыватель цепи). При необходимости проконсультируйтесь у специалиста-электрика.
- Следите за напряжением электрической сети. Данные, обозначенные на информационной табличке станка, должны соответствовать параметрам электросети.

⚠ Внимание! Напряжение электрической сети ниже 220 В может стать причиной выхода из строя станка!

- Регулярно обследуйте сетевой шнур на наличие повреждений и износа. Станок может использоваться только при безупречном состоянии сетевого шнура. Сетевой шнур может быть заменен только в сервисном центре.

⚠ Внимание! При повреждении или разрыве сетевого шнура немедленно извлеките его вилку из штепсельной розетки!

- Не используйте сетевой шнур для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не наступайте на сетевой шнур. Удаляйте сетевой шнур от зоны действия режущего инструмента. Защищайте сетевой шнур от воздействия высокой температуры, нефтепродуктов и острых кромок.
- Штепсельная розетка электросети должна полностью соответствовать вилке сетевого шнура станка. Не используйте различные адAPTERы (переходники), а установите необходимую штепсельную розетку.
- Используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления. Поперечное сечение удлинительных кабелей не должно быть меньше, чем у сетевого шнура станка. При использовании удлинительного кабеля, намотанного на барабан, вытягивайте кабель на всю длину. При работе на открытом воздухе электрические штепсельные соединения кабелей должны иметь брызгозащищенное исполнение. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста-электрика.
- При подключенном к штепсельной розетке станке, избегайте контактов с подключенными к сети электроприборами и заземленными поверхностями (например, с электроплитами, водопроводными трубами и т.д.). При этом уменьшается опасность поражения электрическим током.

Меры безопасности при эксплуатации

- Во время работы не носите свободную одежду, украшения и т.д., укройте длинные волосы, поскольку все это может быть захвачено движущимися частями станка. Надевайте крепкую нескользящую обувь, прочные брюки, защитные перчатки, защитные очки (обычные очки не являются защитными) или защитную маску, респиратор (если при работе образуется пыль), защитные наушники (при повышенном уровне шума), защитный шлем (в случае соответствующей опасности).
- Следите, чтобы при включении станка в нем (на нем) не оставались настроочные и закрепляющие инструменты, ключи и т.д.
- Избегайте непреднамеренного пуска. Перед подключением станка к штепсельной розетке приведите пусковую клавишу в выключенное положение.

⚠ Внимание! Работайте собранно и ответственно! Не используйте станок, если Вы устали, так же если находитесь под влиянием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных и других средств!

- Во время работы выбирайте удобное, устойчивое, постоянно контролируемое Вами положение.
- Оберегайте части вашего тела, в первую очередь пальцы, от возможных контактов с движущимися частями станка.

⚠ Внимание! Дожидайтесь полной остановки движущихся по инерции частей станка после его выключения, не пытайтесь остановить их руками!

- Не перегружайте станок, он работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках. Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева станка.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия (прорези) в корпусе электродвигателя всегда были открытыми и чистыми.

⚠ Внимание! Не позволяйте электродвигателю тормозиться под нагрузкой! В случае остановки электродвигателя при заклинивании режущего инструмента, немедленно выключите станок!

- При внезапном отключении электросети немедленно приведите пусковую клавишу в выключенное положение, это исключит непредвиденные действия станка при восстановлении электропитания.

- При каждом перерыве в работе выключайте станок и вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки.
- Не оставляйте станок без присмотра на рабочем месте. При работе на открытом воздухе не оставляйте станок под дождем.
- При сильном запылении рабочего места обеспечьте его достаточной вентиляцией. Если станок оснащен пылеудаляющим устройством, обязательно используйте его.

Меры безопасности при обслуживании, ремонте, хранении

⚠ Внимание! Перед любыми видами обслуживания и ремонта, также перед хранением станка вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки!

- Следите за чистотой станка, сразу по окончании работы очищайте с помощью мягкой ткани его корпус и элементы управления от стружки, опилок, пыли и грязевых отложений. При этом не используйте твердые предметы и агрессивные чистящие средства. Не мойте станок проточной водой.
- При смене режущего инструмента и принадлежностей следуйте также указаниям инструкций по их эксплуатации. Используйте только оригинальный или рекомендованный изготовителем станка режущий инструмент и принадлежности. Не используйте поврежденный или не подходящий по своим размерам и посадочному месту режущий инструмент.
- При обслуживании станка используйте только рекомендованные изготовителем вспомогательные материалы.
- При частом использовании станка, следите за состоянием графитовых щеток электродвигателя (грязные и изношенные графитовые щетки вызывают сильное искрение и снижение мощности электродвигателя)
- Проверку и ремонт станка производите в сервисном центре.
- Если станок долго находился на холода, перед использованием в помещении дайте ему нагреться до комнатной температуры.
- Храните станок в чистом, сухом и недоступном для детей месте.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. Технические характеристики


Напряжение электросети	230 В ~
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота вращения на холостом ходу	4800 мин ⁻¹
Угол наклона шпинделья	0...45°
Наружный диаметр пильного диска	Ø255 мм
Максимальная глубина реза под углом 90°	75 мм
Максимальная ширина реза под углом 90°	300 мм

3.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Торцовочная пила модель 5775 - 1 шт.

Руководство пользователя -1 шт.

Упаковка -1 шт.

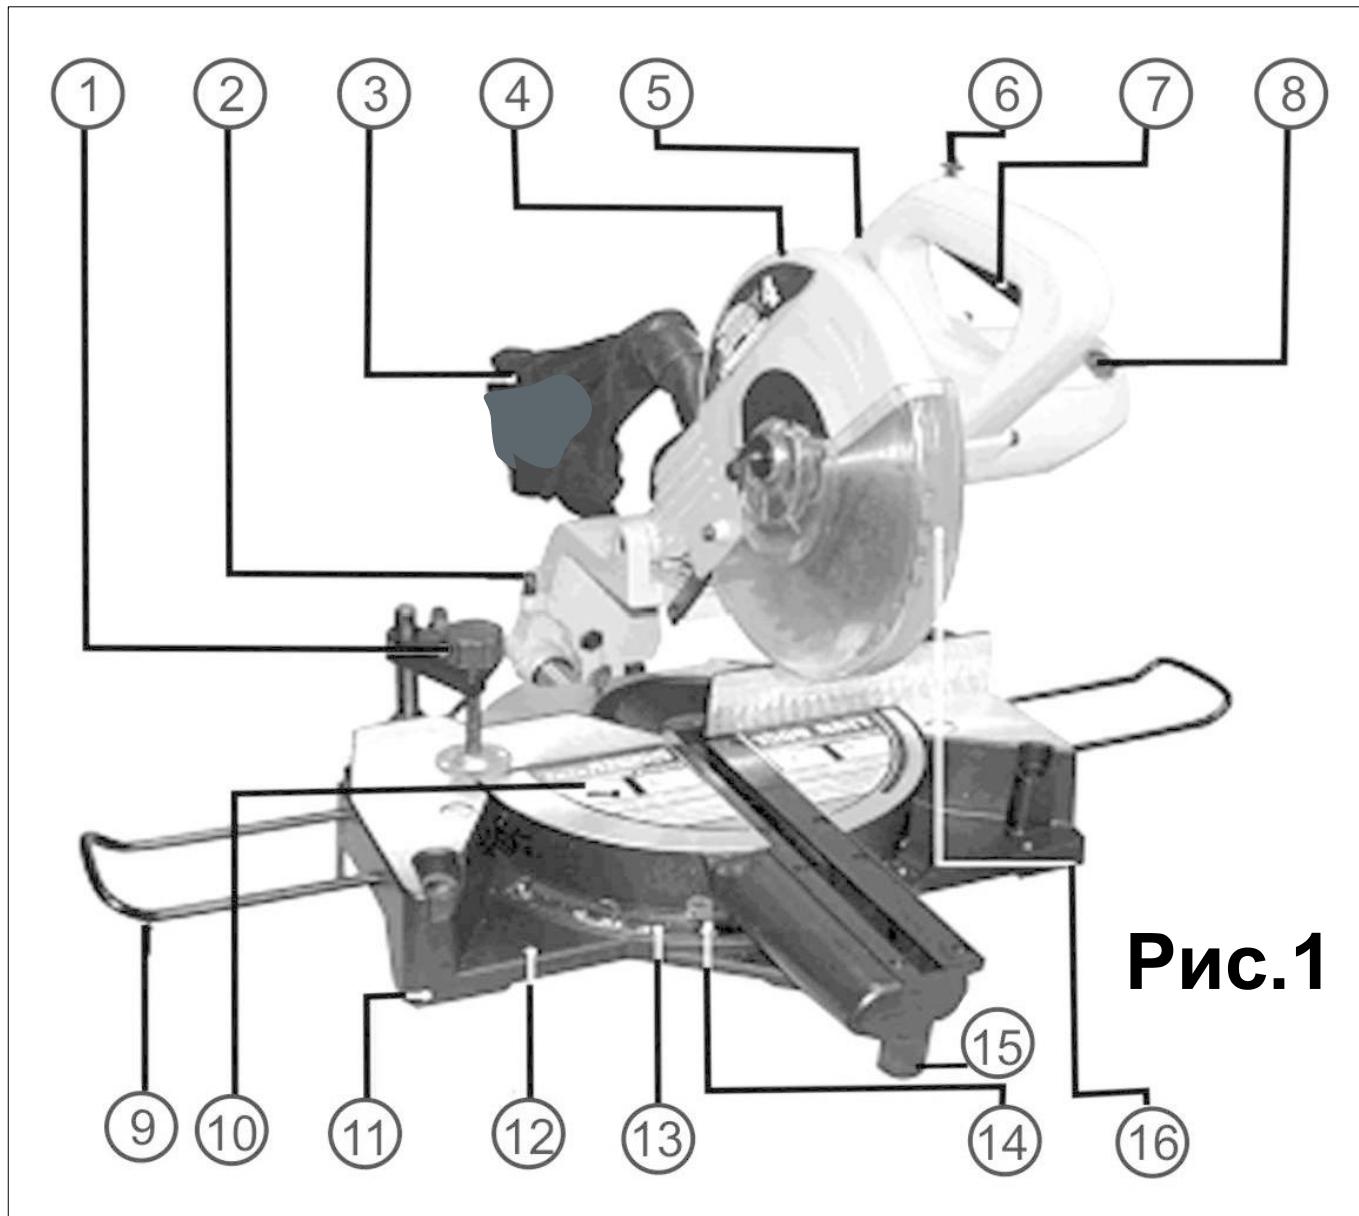4. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ**Рис.1**

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Струбцина вертикальная | 9. Опора выдвижная |
| 2. Винт фиксации угла наклона | 10. Стол поворотный |
| 3. Пылесборник | 11. Станина |
| 4. Кожух верхний пильного диска | 12. Отверстие для крепления пилы к верстаку |
| 5. Рукоятка рабочая | 13. Шкала установки угла поворота |
| 6. Кнопка блокировки выключателя | 14. Указатель шкалы угла поворота |
| 7. Выключатель | 15. Упор |
| 8. Винт фиксации щеткодержателя | 16. Кожух защитный |

Примечание: В тексте данного руководства пользователя используется обобщающий термин "резак", т.е. подвижный блок электропилы, включающий в себя: пильный диск, электропривод, рабочую рукоятку.

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1. Распаковка

- Откройте коробку и снимите верхнюю пенопластовую крышку.
- Извлеките пилу и все комплектующие детали из коробки.
- Проверьте комплектность пилы.

5.2. Сборка

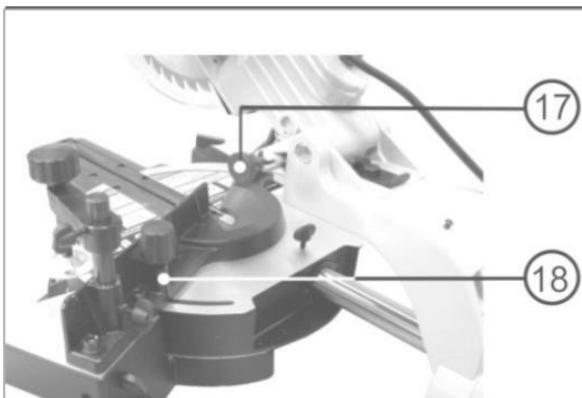


Рис.2а



Рис.2б

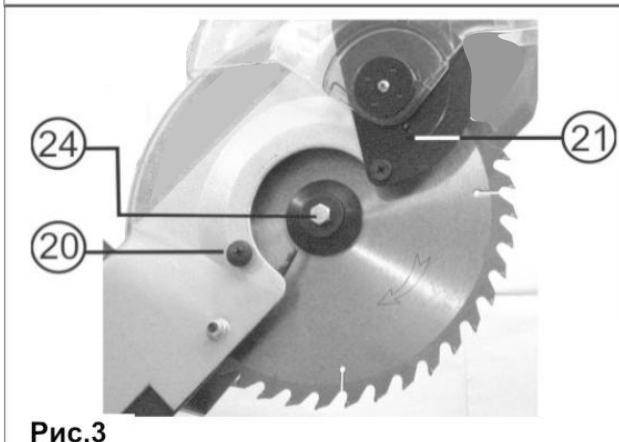


Рис.3

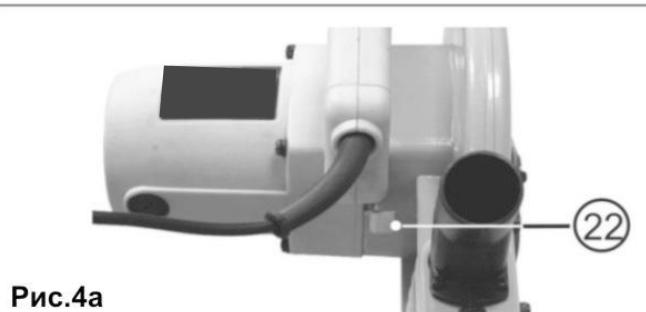


Рис.4а



Рис.4б

Транспортирование пилы (Рис. 2а, 2б)

- При транспортировании пилы полностью опускается рукоятка (5), Рис. 1, и фиксируется в нижнем положении с помощью стопорной шпильки (17).
- Закрепите поворотный стол с помощью винта фиксации поворотного стола (18), переместите пилу в крайнее переднее положение и затяните винт фиксации горизонтального перемещения пилы (19).

⚠ Внимание! Прежде всего, убедитесь в том, что пила отключена от сети! Стопорная шпилька (17) служит для фиксации пилы в нижнем положении только для транспортировки, а не для пиления!

Приведение резака в верхнее положение

- Нажмите на рукоятку пилы (5), Рис. 1, и оттяните стопорную шпильку (17), Рис. 2а, находящуюся с задней стороны пилы. После этого пилу можно переместить в верхнее положение, Рис. 1

Поворот стола в положение 0°


- Ослабьте винт фиксации поворотного стола (18), Рис. 2а. Вращайте стол влево до совмещения указателя угла поворота (14), Рис. 2б, с делением 0° на шкале угла поворота (13), Рис. 1. Зафиксируйте положение винтом фиксации поворотного стола (18), Рис. 2а.

Снятие пильного диска

⚠ Внимание! Перед снятием или установкой пильного диска, прежде всего, убедитесь в том, что пила выключена и штепсельная вилка отсоединенна от розетки электросети!

- Для снятия пильного диска отпустите винт (20), Рис. 3, и переведите защитный кожух (16), Рис. 1, вместе с кожухом шпинделя (21), Рис. 3, в верхнее положение.
- Нажмите на кнопку фиксации пильного диска (22), Рис. 4а, проворачивая пильный диск, зафиксируйте шпиндель, используя накидной ключ (23), Рис. 4б, по часовой стрелке отверните болт крепления пильного диска (24), Рис. 5. Снимите наружный фланец, пильный диск и внутренний фланец.

Установка пильного диска

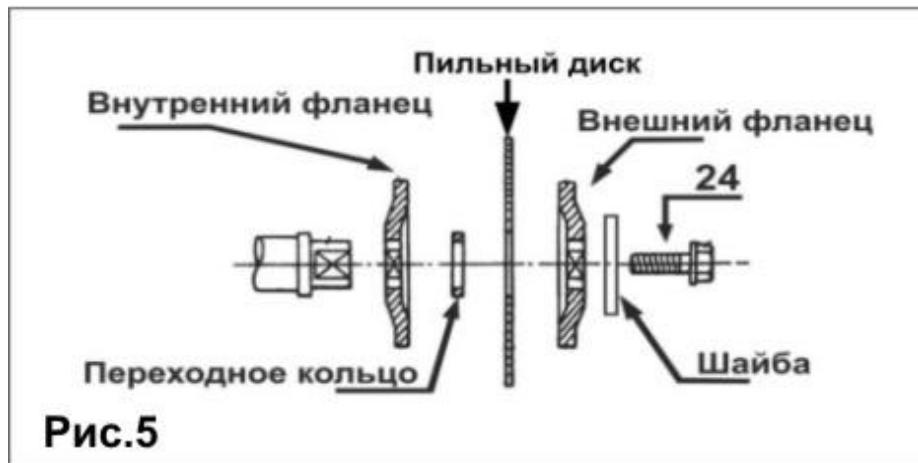

⚠ Внимание! Помните, что твердосплавные напайки на зубьях пильного диска хрупкие, крайне внимательно обращайтесь с пильным диском, избегая ударов по напайкам и падений! Перед установкой пильного диска внимательно осмотрите напайки, на них не должно быть трещин, сколов!

- Установите пильный диск в соответствии с последовательностью, показанной на Рис. 5 так, чтобы зубья пильного диска были направлены вниз в передней части пилы, Рис. 3. Затяните шестигранный болт (24), Рис. 5, вращением против часовой стрелки, придерживая кнопку фиксации пильного диска (22), Рис. 4а, в нажатом положении.

⚠ Внимание! После установки пильного диска при первом включении не стойте в плоскости вращения пильного диска!

⚠ Внимание! Не применяйте пильные диски не соответствующие техническим характеристикам пилы!

Крепление пилы к столу

- Закрепите пилу болтами на ровной и устойчивой поверхности. С этой целью станина (1) пилы имеет четыре отверстия (12), Рис. 1. Это обеспечит устойчивость пилы и безопасность эксплуатации.

5.3. Органы управления

⚠ Внимание! Перед подключением пилы к электросети убедитесь, что клавиша пускового выключателя (7) после нажатия возвращается в позицию «ВЫКЛ» при ее отпускании! Не нажимайте «ПУСК» без нажатия на кнопку блокировки (6)!

Защитный кожух (Рис. 1)

- При опускании пильного диска защитный кожух (16) поднимается автоматически. Защитный кожух (16) возвращается в исходное положение, закрывая пильный диск, когда рукоятка поднята.


⚠ Внимание! Никогда не снимайте защитный кожух и не держите его открытым!

- В интересах Вашей безопасности всегда держите защитный кожух в исправном состоянии. При любой неисправности защитного кожуха (16), его следует немедленно его заменить.
- ⚠️ Внимание! Никогда не используйте пилу с неисправным защитным кожухом!**
- В случае если прозрачная часть защитного кожуха (16) загрязнится, запылится опилками, и заготовка будет плохо видна, извлеките штепсельную вилку из розетки электросети и осторожно очистьте кожух влажной тряпкой. Для очистки пластмассовых поверхностей не используйте агрессивные растворители или очистители.

Пылесборник (Рис. 1)

- Используйте пылесборник (3) во время пиления для более аккуратной работы и легкого удаления опилок из рабочей зоны. Когда пылесборник (3) наполнится наполовину, отсоедините его от пилы и освободите от содержимого, для чего слегка встряхните.

5.4. Регулирование

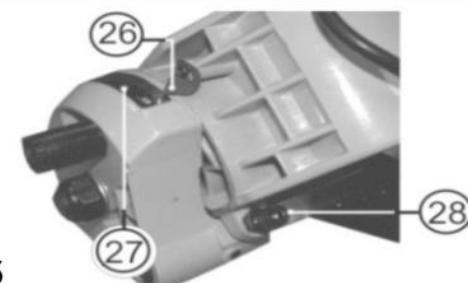

Регулирование угла 90°

- Ослабив винт фиксации горизонтального перемещения пилы (19), Рис. 2б, переведите пилу в заднее положение, Рис. 6. Для регулировки положения 90° ослабьте стопорную гайку болта (25), Рис. 7а, и, используя угольник, установите угол 90° вращением болта (25), совмещая указатель шкалы (26), Рис. 7б, с делением 0° на шкале угла наклона (27), Рис. 7б. Зафиксируйте стопорную гайку болта (25), Рис. 7а.

Регулирование угла наклона пильного диска 45° (Рис. 7б)

- Для регулирования положения 45° ослабьте стопорную гайку болта (28) и, используя угломер, установите угол 45° регулировкой винта (28), совмещая указатель шкалы (26) с делением 45° на шкале угла наклона (27). Зафиксируйте стопорную гайку болта (28).

⚠️ Внимание! Установку угла наклона производите при полностью поднятой вверх рукоятке (5), Рис. 1! После каждого изменения угла наклона проверяйте затяжку винта фиксации угла наклона (2), Рис. 1!

5.5. Установка и крепление обрабатываемой заготовки (Рис. 8)

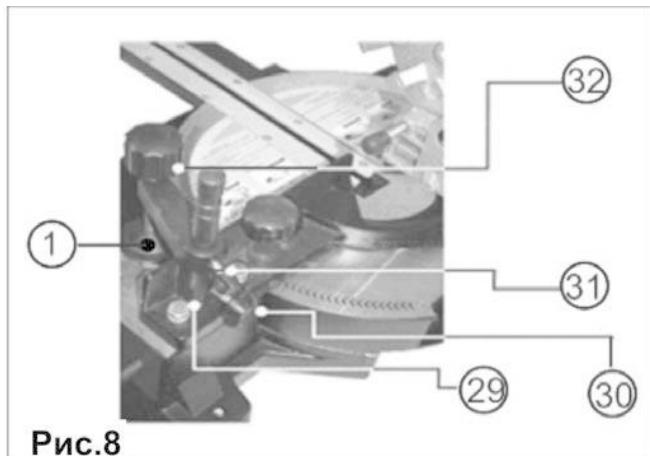


Рис.8

- Вертикальная струбцина (1), Рис. 1, устанавливается во фронтальном упоре (29). Вставьте стержень вертикальной струбцины (1) в отверстие фронтального упора (29) и затяните винт (30) на задней стороне упора для крепления стержня. Установите струбцину (1) в соответствии с размером и формой заготовки и зафиксируйте ее с помощью зажимного винта (31).
- Установите заготовку в выбранном для пиления положении и закрепите ее с помощью вертикального зажимного винта (32) струбцины (1).
- Вертикальная струбцина (1) может быть установлена в упоре как слева, так и справа от пилы.

⚠ Внимание! Правильно закрепляйте заготовку струбциной! Отсутствие жесткой фиксации заготовки при пилении может быть причиной повреждения пилы и/или порчи образца! Результатом этого также могут быть собственные травмы!

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Рис.9

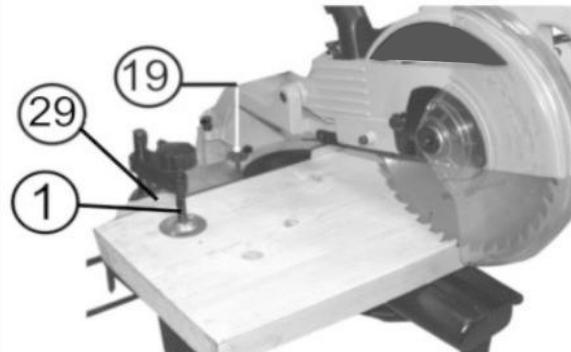


Рис.10

Косое пиление

- Пила позволяет производить поперечное пиление под углом 90° и косое пиление до 45° влево и вправо. Для выполнения косого пиления необходимо повернуть поворотный стол (10), Рис. 1, до нужного угла за рукоятку (33) поворотного стола, Рис. 9, и зафиксировать данное положение винтом фиксации поворотного стола (18), Рис. 2а. При длительной работе с одним заданным углом периодически проверяйте точность установки, так как винт фиксации поворотного стола (18), Рис. 2а, может ослабнуть.

Наклонное пиление

- Отпустите ручку фиксации угла наклона и установите заданный угол наклона. Для его сохранения снова затяните ручку фиксации угла наклона.

⚠ Внимание! Не поднимайте пильный диск, пока он вращается, т.к. отпиленный кусок, оказавшийся напротив боковой поверхности пильного диска, может зацепиться за его зубья и будет отброшен с большой скоростью! Это очень опасно!

Комбинированное пиление

- Комбинированное пиление - это процесс, при котором пиление происходит одновременно под косым и наклонными углами. Комбинированное пиление может осуществляться под наклонными углами 0°...45° влево и косыми углами 0°...45° влево или вправо.

⚠ Внимание! При выполнении пиления не забывайте фиксировать пилу в заданных углах винтом фиксации угла наклона (2), Рис. 1, и винтом фиксации поворотного стола (18), Рис. 2а!

Пиление широких заготовок (Рис. 10)

⚠ Внимание! Для пиления широких заготовок пила должна быть хорошо закреплена болтами на ровной и устойчивой поверхности!

- Установите заготовку, прижмите ее к фронтальному упору (34) и закрепите ее струбциной (1). Ослабьте винт фиксации горизонтального перемещения пилы (19). Переведите пилу в крайнее переднее положение, включите пилу, медленно направьте пильный диск вниз на заготовку и движением от себя выполните пиление.

⚠ Внимание! При пилении помните о предельных возможностях пилы!

Пиление алюминиевого профиля

- При пилении алюминиевого профиля используйте деревянные бруски и вставки для исключения деформации профиля.
- Для уменьшения прилипания алюминиевых стружек к пильному диску при работе с профилем применяйте смазку (натрите воском неподвижный пильный диск).

⚠ Внимание! Не пытайтесь пилить массивные или круглые алюминиевые заготовки этой пилой, она для этого не предназначена!

Лазерный указатель линии пиления (Рис. 11, 12)

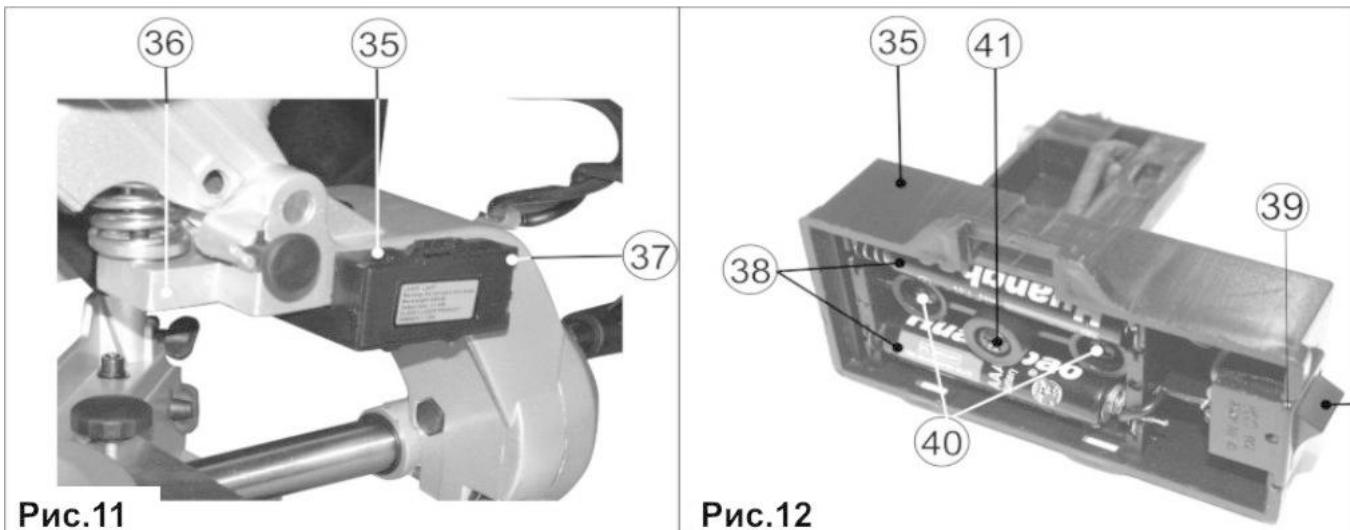


Рис.11

Рис.12

- Ваша электропила укомплектована лазерным указателем линии пиления и двумя батарейками к нему. Лазерный указатель линии пиления (35) установлен на кронштейне пилы (36).
 - Снимите крышку (37) лазерного указателя линии пиления (35) и установите батарейки (38) в корпус лазерного указателя (35), соблюдая полярность.
 - Для регулировки лазерного луча возьмите деревянный брус шириной 100 мм и длиной 400 мм. Боковая плоскость бруса (кромка), сопрягаемая с фронтальным упором, должна быть хорошо обработана.
 - Прижмите брус кромкой к фронтальному упору и закрепите вертикальной струбциной на рабочем столе пилы (рабочий стол должен быть установлен в положение 0°).
 - Произведите пробное пиление бруса так, чтобы образовалась канавка на всю ширину бруса.

- Включите лазер двухпозиционным переключателем включения/выключения (39).
- Если лазерная линия не совпадает с линией распила, то выполните её регулировку. Для регулировки лазерной линии необходимо поочередно ослаблять или затягивать на 1/8 оборота установочные винты (40) корпуса лазерного указателя линии пиления (35), пока лазерная линия не совместится с линией распила, после чего затяните винт фиксации (41) и установите крышку (37) лазерного указателя линии пиления (35).
- Проверьте правильность регулировки лазерного указателя пробным пилением и, в случае необходимости, повторите регулировку лазерной линии еще раз.
- Вы можете отрегулировать лазерную линию так, чтобы она проходила слева, справа или по центру распила, в зависимости от того, как Вы предполагаете использовать лазерный указатель во время пиления.
- Применение лазерного указателя линии пиления при работе с торцовочной пилой позволяет производить точные поперечные, косые, наклонные и комбинированные пропилы.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠️ Внимание! Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что станок отключен от электросети!

Снятие и замена пильного диска

- Снятие и замену пильного диска производите в соответствии с разделами: «Установка пильного диска».

⚠️ Внимание! Запрещается применять пильные диски, не соответствующие техническим характеристикам!

Замена графитовых щеток



Рис.13

- Заменяйте угольные щетки (Рис. 13), когда они изношены до 4,8 мм их длины. Щетки необходимо менять парами.
- Для безопасной и надежной работы пилы, замену щеток (Рис. 13) проводите в сервисном центре.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛОЙ

⚠️ Внимание! Для Вашей безопасности начинайте работу с пилой только после полной ее сборки в соответствии с указаниями данного руководства пользователя, прочтения и полного уяснения требований по обеспечению безопасности!

⚠️ Внимание! Держите руки вне области вращения пильного диска!

- Перед первым включением пилы обратите внимание на правильность сборки и надежность установки пилы.
- Перед работой проверьте пильный диск на наличие на нем трещин или повреждений. Пильный диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить.
- Не используйте пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Используйте только предназначенные для данной пилы фланцы.

- Будьте осторожны - не повредите вал, фланцы (прежде всего их монтажные поверхности), болты. Повреждение этих деталей может привести к разрушению пильного диска.
- Убедитесь в том, что поворотный стол правильно заблокирован и не перемещается во время работы, а также, что резак надежно зафиксирован под необходимым углом наклона.
- Перед началом работы уберите с поверхности стола стружку, лишние заготовки, обрезки и т.д.
- Проверьте и убедитесь в отсутствии гвоздей в заготовке.
- Перед включением убедитесь, что фиксатор пильного диска отпущен.
- Обратите внимание на то, чтобы пильный диск не касался поворотного стола в нижнем положении.
- Крепко удерживайте рабочую рукоятку пилы. Помните, что в момент включения и остановки пила может самопроизвольно перемещаться вниз или вверх.
- Обрабатываемую заготовку постоянно прижимайте к фронтальному упору и к поверхности поворотного стола, чтобы она не могла качаться или вращаться. Под заготовкой не должны скапливаться опилки.
- Позаботьтесь о том, чтобы после пиления заготовка не могла произвольно сдвинуться с места (например, за счёт того, что она не всей плоскостью прилегает к поверхности стола), а также о том, чтобы обрезки сразу же удалялись от пильного диска. В противном случае, обрезки могут быть захвачены пильным диском и с силой выброшены в сторону пользователя. Не пилите одновременно несколько заготовок.
- Будьте особенно внимательными при пилении больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности при пилении длинных заготовок, т. к. отпиленная часть заготовки по завершению пиления может опрокинуться с рабочего стола.
- Не пилите данной пилой заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их надежно удержать.
- При пилении профилированных заготовок сделайте так, чтобы заготовка не могла соскользнуть и заклинить пильный диск. Профилированная заготовка должна укладываться на рабочий стол своей плоской поверхностью.
- Не прикасайтесь к пильному диску пилы во время ее работы.
- Перед включением убедитесь, что пильный диск не касается поверхности заготовки.
- Перед пилением заготовки запустите пилу на холостом ходу и проверьте, нет ли биения пильного диска. Причиной этого может быть неправильный монтаж или плохая балансировка пильного диска.
- Перед пилением подождите, пока пильный диск достигнет максимальной скорости вращения.
- Если Вам что-то показалось ненормальным в работе пилы, немедленно прекратите её эксплуатацию.
- Перед работой по обслуживанию или настройке пилы всегда извлекайте штепсельную вилку из розетки электросети и ждите остановки пильного диска.
- Всегда будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся, монотонных действий. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.



Внимание! Не применяйте пильные диски без знака соответствия требованиям стандартов, никогда не устанавливайте абразивные круги или иные, несоответствующие назначению пилы сменные рабочие инструменты, это может стать причиной тяжелой травмы!

- Не используйте пилу для пиления других материалов, кроме древесины или тонкого алюминиевого профиля.
- При подготовке к работе подсоедините к пиле пылесборник или подключите пылесос.



Внимание! Пыль, образующаяся при пилении некоторых материалов, может быть опасной для здоровья. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств защиты и удаления пыли. Используйте пылесборники там, где возможно!

- При пилении материала необходимо помнить о максимальных возможностях пилы.



Внимание! Избегайте неудобных положений рук, т. к. при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с пильным диском.

- При работе необходимо следить за тем, чтобы скорость вращения пильного диска не падала более чем на 15-20%, чтобы двигатель не перегружался и пильный диск не заклинивало в пропиле.
- По окончании распила, удерживая резак в нижнем положении, выключите пилу, дождитесь полной остановки пильного диска, и затем поднимите резак. Такие условия будут гарантировать Вам высокую чистоту пиления.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается	Нет напряжения в сети питания.	Проверьте наличие напряжения в сети.
	Неисправен выключатель.	Проверьте выключатель.
	Статор или якорь сгорели.	Обратитесь в сервисный центр.
	Питание не поступает, так как сетевой выключатель разомкнут.	Установите предохранитель или контрольный выключатель.
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение.	Проверьте напряжение в сети.
	Перегрузка сети.	Проверьте напряжение в сети.
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке.	Обратитесь в сервисный центр.
	Слишком длинный удлинительный кабель.	Замените кабель на более короткий или с большим сечением.
Двигатель перегревается, останавливается, размыкает прерыватели предохранителей	Двигатель перегружен.	Опускайте пильный диск медленнее.
	Обмотки сгорели или обрыв в обмотке.	Обратитесь в сервисный центр.
	Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность.	Установите предохранители или прерыватели соответствующей мощности.
Повышенная вибрация, люфт пильного диска	Пильный диск разбалансирован (часть напаек сколота).	Снимите пильный диск и замените на другой.
	Пильный диск изношен.	Снимите пильный диск и замените на другой.
	Пильный диск плохо закреплён.	Затяните фланцевый болт после установки диска.
	Прочие причины.	Обратитесь в сервисный центр.
Пильный диск соприкасается с поворотным столом	Неправильная установка пильного диска.	См. раздел "Регулирование".
	Прочие причины.	Обратитесь в сервисный центр.
Поворотный стол вращается с трудом	Движению поворотного стола мешают скопившиеся под ним опилки.	Удалите опилки пылесосом. При этом используйте защитные очки и противопылевую маску.
Пильный диск заклинивается в пропиле, подгорают плоскости пропила	Неправильная эксплуатация.	См. раздел "Эксплуатация".
	Пильный диск затуплен.	Заточите или замените пильный диск.
	Пильный диск не соответствует выполняемой работе.	Используйте пильный диск, соответствующий выполняемой работе (конфигурация и число зубьев и т.д.)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. На продукцию под торговой маркой PRORAB® установлен гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи потребителю через розничную сеть.
2. Срок службы изделия под торговой маркой PRORAB® - 5 (пять) лет с даты изготовления.
3. В течение гарантийного срока все неисправности, возникшие вследствие производственных дефектов, устраняются безвозмездно для потребителя.
4. Формальным правом на гарантийное обслуживание является наличие у потребителя гарантийного талона установленного образца, содержащего заполненные графы сведений об изделии, дате его продажи, печать (штамп) Продавца и подпись потребителя, а также соблюдение условия, что изделие не использовалось потребителем для нужд связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. В гарантийный ремонт не принимаются изделия в следующих случаях:
 - 5.1. при отсутствии гарантийного талона;
 - 5.2. по истечении срока гарантии;
 - 5.3. гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
 - 5.4. при отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне;
 - 5.5. сведения об изделии, указанные в гарантийном талоне, не соответствуют предъявленному изделию;
 - 5.6. гарантийный талон частично или полностью не читается вследствие его порчи.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
 - 6.1. несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или использование изделия не по назначению;
 - 6.2. наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины, ржавчина на металлических частях и т.п.) или сетевого шнура, а так же наличие повреждений возникших в результате воздействия агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
 - 6.3. наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнение изделия, а также попадание внутрь инородных предметов через вентиляционные отверстия;
 - 6.4. попытка самостоятельного вскрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра, на что указывают сорванные шлицы крепежных винтов корпусных деталей, неправильная сборка изделия или наличие в нем неоригинальных деталей;
 - 6.5. неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, повлекшие к выходу из строя ротора и статора электродвигателя или деталей других узлов и деталей;
 - 6.6. несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению;
 - 6.7. неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе интенсивной эксплуатации;
 - 6.8. деталь, подлежащая замене является быстроизнашивающейся – угольные щетки, приводные ремни, резиновые уплотнения, сальники, смазка, ведущие звездочки, защитные кожухи и т.п.
7. Гарантия не распространяется на оснастку, аксессуары и сменные приспособления, на которых имеются следы эксплуатации – патроны к дрелям, аккумуляторные батареи, цанги, шлифовальные подошвы, ножи для рубанков, цепи, шины, триммерные головки, пилки, сверла, буры и т.п.
8. Гарантийный срок продлевается на то время, которое изделие находилось в гарантийном ремонте.

Импортер: ООО "ПРОРАБ"

Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11

Сделано в Китае