

Инструкция по эксплуатации

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



☐ ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Дата производства:



Только для бытового
использования



МОДЕЛЬ ESG-2000

АРТИКУЛ № 80630

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

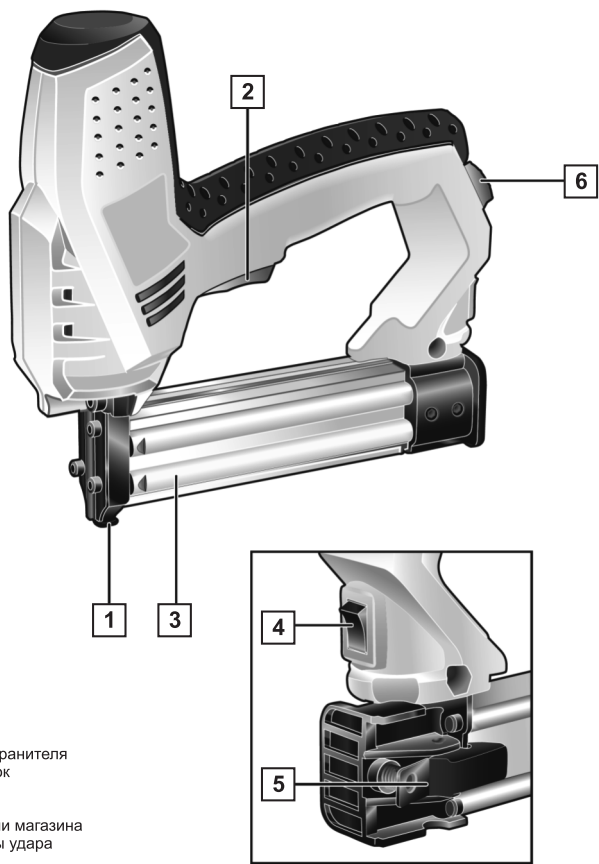


рис. 1

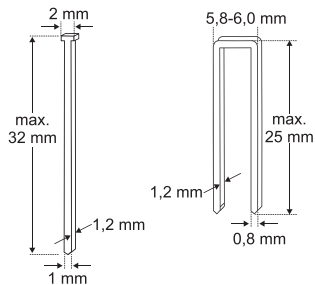


рис. 2

Скобы	Гвозди
Bosch Typ 55	Bosch Typ 47
KWB Typ 55	KWB Typ 55
Novus C Typ 4	Novus E Typ J
Prebena Typ ES	Prebena Typ J
Rapid №606	Rapid №8
Wolfcraft Typ 055	Wolfcraft Typ 062

таблица 1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки **FINCH INDUSTRIAL TOOLS**, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

Производитель: Finch Industrial Tools (Hangzhou) Co., LTD, Office 604, Xinghui Building, №707, Jianguo North Road, Xiacheng District, Hangzhou, Zhejiang Province, China, 310000 / Финч Индустриал Тулс (Ханчжоу) Ко., ЛТД, Офис 604, Синхуэй Билдинг, №707, Цзяньго Норт Роуд, Ксианченг Дистрикт, Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, Китай, 310000.

Уполномоченная организация: ООО «ТиСиАй», 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8, литера А, офис 212, а/я 139.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией, чтобы избежать возможных недоразумений и травм. Обращаем Ваше внимание на исключительно *бытовое* назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель // артикул.....	ESG-2000 // 80630
Номинальное напряжение электросети, В/Гц.....	220/50
Максимальная потребляемая мощность, Вт.....	2000
Максимальный потребляемый ток, А.....	9
Максимальное число ударов, удар/мин.....	30
Максимальная емкость магазина, шт.....	50
Рабочий размер скоб, мм.....	15-25
Рабочий размер гвоздиков, мм.....	15-32
Уровень звукового давления по EN 60745, не более, дБ(А).....	80,48
Уровень акустической мощности по EN 60745, не более, дБ(А).....	91,48
Уровень вибрации по EN 50144, не более, м/сек.....	3,6
Класс электрической безопасности.....	II
Длина кабеля электропитания, м.....	1,8
Вес без сменного инструмента, кг.....	1,5
Габаритные размеры, мм.....	220x65x220

СЕРТИФИКАЦИЯ

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Степлер электрический артикул 80630 (далее по тексту – степлер или изделие) предназначен для крепления при помощи специальных скоб или гвоздей различных материалов (тканей, пленок, кожи, панелей и т.д.), а так же для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика и т.д.) при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Изделие имеет

Двойную изоляцию активных частей электропривода (класс защиты от поражения электрическим током – II), что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Инструкция по эксплуатации;

Спеллер электрический;

Аксессуары*, **;

Коробка упаковочная**.

*Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

**Принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно изделие состоит из электромагнита с подпружиненным бойком, платы управления, магазина и корпуса с выключателем 4.

1 Электромагнит имеет мощность 2000 Вт. Через его сердечник проходит ударный боек с возвратной пружиной. Ударная часть бойка перемещается по направляющим находящимся в верхней части магазина

2 При нажатии на язычок предохранителя 1 и спусковой курок 2 на обмотки электромагнита подается напряжение и он приводится в действие. Вследствие чего образующееся магнитное поле в сердечнике с усилием затянет в себя магнитную часть бойка, а ударная часть переместится по направляющим в магазине и ударит по тыльной части скобы или гвоздика с определенной силой, которая позволит забить его в обрабатываемый материал. Сила удара регулируется регулятором 6.

3 При отпуски курка 2 напряжение на обмотки электромагнита не подается. Боек под воздействием возвратной пружины возвращается в исходное положение. А пружины магазина переместят катушку с о скобками или гвоздиками на один шаг.

4 Инструмент готов для повторного забивания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей Инструкции перед проведением работ и при условии соблюдения им изложенных в ней требований. Несоблюдение этих требований может стать причиной не только отказов или инцидентов, но и критических отказов или аварий. В следующих подразделах приведен перечень критических отказов и возможных ошибочных действий потребителя, которые приводят к инциденту или аварии. Там же описаны действия потребителя в этих случаях.

Запрещается эксплуатация изделия

1 Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химической активной средой.

2 В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.

3 При несоответствии характеристик электрической сети, имеющейся в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220 В ±10% переменного тока с частотой 50 Гц.

4 При неисправной электропроводке или электрической розетке, а так же если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).

5 При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей.

5.1 Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки.

5.2 Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.

5.3 Неисправность или нечеткая работа выключателя. Появление нехарактерных звуков (стука).

5.4 Поломки или трещины в деталях корпуса изделия.

5.5 Деформированные (погнутые, ржавые и т.д.) или не подходящие по размеру скобы(гвоздики).

Запрещается при эксплуатации изделия

1 Заземлять изделие.

2 Использовать ненадлежащий по форме, размеру и другим техническим характеристикам сменный расходник – скобы или гвоздики.

3 Оставлять без надзора изделие, подключенное к электросети.

- 4 Переносить включенное (работающее) изделие.
- 5 Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
- 6 Работать с приставных лестниц.
- 7 Натягивать и переключивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- 8 Превышать предельно допустимую продолжительность работы (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**).
- 9 Передавать изделие для эксплуатации лицам, которые не прошли инструктаж по правилам безопасности и не прочитали данную Инструкцию.

Общие правила безопасности при эксплуатации изделия

- 1 Учитывайте влияние окружающей среды.
- 1.1 Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
- 1.2 Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- 1.3 Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
- 1.4 Позаботьтесь о хорошем освещении.
- 2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- 3 Перед началом работы проверьте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).
- 3.1 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- 3.2 При работах связанных с образованием пыли пользоваться пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.
- 3.3 При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.
- 4 Не подвергайте изделие перегрузкам.
- 4.2 Используйте его строго по назначению.
- 4.3 Перед работой и регулярно в процессе работы проверяйте целостность сменного инструмента и надежность его крепления.
- 4.4 Исключите при работе заклинивание инструмента. **При заклинивании немедленно выключите изделие!**
- 5 Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия.
- 5.2 Не носите изделие, держась за кабель.
- 5.3 Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель.
- 5.4 Кабель должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.).
- 5.5 Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями.
- 5.6 Если произошёл инцидент и кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
- 6 Избегайте непреднамеренного включения.
- 6.2 Перед подключением вилки электрического кабеля изделия к сетевой розетке, проверьте правильность и надежность соединений всех узлов изделия и убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
- 6.3 Отключайте изделие выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).
- Не переносите отключенное к сети изделие, держа палец на выключателе.
- 6.4 Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- 7 Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь.
- 7.1 При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной.
- 7.2 **Запрещается** зажимать в тиски само изделие.
- 8 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
- 9 **Всегда будьте внимательными.**
- 9.1 При всех видах работы обязательно держите изделие обеими руками так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези -

это защитит от возможных травм из-за попадания рук в рабочую зону.

9.2 Никогда не удерживайте обрабатываемую деталь ногой, рукой или на коленях. Закрепляйте ее на устойчивой подставке (верстаке). Это является важным условием в минимизации опасности контакта со сменным инструментом, его заклинивания или потери контроля над изделием.

9.3 Удерживайте электрический инструмент только за основную ручку и пластиковый корпус, особенно в случае выполнения работы, при которой возможно касание магазина и ударной части механизма скрытой электропроводки или кабеля питания самого изделия. Наличие контакта с проводкой, находящейся под напряжением, может привести к тому, что корпус магазина также окажется под напряжением, что ведет к поражению оператора электрическим током в случае несоблюдения этого требования.

9.4 Всегда используйте скобы или гвоздики соответствующего рекомендованному типу или размеру (см. таблицу 1).

9.5 Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения.

9.6 Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.

9.7 Оберегайте изделие от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

9.8 Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!

- 1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.
- 2 Используйте только те расходные материалы, размеры и тип которых указаны на рис. 2 и в таблице 1. Производитель может быть разным (оптимальный подбирается опытным путем).
- 3 Непрерывное использование изделия **свыше 15 минут может привести к его выходу из строя.**
- 4 Все действия, связанные с подготовкой к работе и обслуживанием изделия, производите в защитных перчатках.
- 5 Подготовьте обрабатываемые заготовки, используемые материалы.
- 6 Примерьте сопряжение соединяемых заготовок, по возможности зафиксируйте соединение.
- 7 Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Установка или замена скоб (гвоздиков)

- 1 **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от сетевой розетки.
- 2 Поверните степлер магазином 3 вверх.
- 3 Нажмите рычаг 5 и потяните обойму магазина 3 на себя
- 4 В зависимости от вида работы и обрабатываемых материалов установите в магазин 3 необходимые расходные материалы.
- 5 Если используете скобы, то поместите блок со скобами в образовавшуюся полость и задвиньте магазин 3 до щелчка.
- 6 Если используете гвоздики, то установите их по левой стороне полости (при взгляде сзади). Убедитесь, что гвоздики установлены без перекосов и блоки плотно прижаты друг другу. Задвиньте магазин 3 обратно до щелчка.
- 7 **Внимание!** Не устанавливайте в магазин 3 отдельные (единичные) крепежные элементы. В этом случае возможен перекоз элемента и как следствие, заклинивание бойка и повреждения механических частей изделия.
- 8 В зависимости от предстоящих работ (твердость материала заготовок, необходимая глубина забивания и т. д.) регулятором 6 можно установить необходимую силу удара. Вращение в сторону «+» увеличивает силу удара, в сторону «-» уменьшает. **Необходимое усилие определяется опытным путем.**

Включение/Выключение

Включение

- 1 Подключите вилку электрического кабеля к сетевой розетке.
- 2 Переключите клавишу **4** в положение «I».
- 3 Установите изделие ударной частью в месте проведения работ. Надавите на степлер, для активизации предохранительного язычка 1. Нажмите на курок **2** и опустите.
- 4 Изделие готово для повторного забивания. Повторите действия, описанные в п. 3 для последующих забиваний.

Выключение

Переведите клавишу **4** в положение «0». Извлеките сетевой шнур от розетки питания изделия.

Первое включение

- 1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2 **Внимание!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10 °С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35 °С и относительной влажностью не выше 75% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

- 1 **Внимание!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля инструмента отключена от сетевой розетки.

2 Установите в магазин нужные вам для работы крепежные элементы (см. подраздел **Подготовка к работе**)

- 3 **Внимание!** Убедитесь, что **клавиша 4** изделия находится в положении «0»

4 Подключите кабель изделия к электрической сети и включите (см. подраздел **Включение/Выключение**).

- 5 Проверьте силу удара степлера на мягких материалах
- 6 Выключите изделие.

7 Если проверки прошли успешно – можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

Общие рекомендации

- 1 Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2 Перед началом работы проверьте функционирование изделия.

2.1 Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2.2 Установите нужный для работы сменный расходный элемент. Проверьте, что он надежно и правильно установлен.

2.3 **Внимание!** Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному.

2.4 Подключите вилку кабеля электропитания к розетке электрической сети. Проверьте работу изделия, включив его на 10 секунд без нагрузки (см. подраздел **Включение/Выключение** предыдущего раздела).

Помните!

3 Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +0 до +40 °С.

3.2 Продолжительность непрерывной работы изделия не должна **превышать 15 минут с последующим перерывом не менее двадцати минут**.

3.3 Суммарная продолжительность работы изделия составляет 60 часов в год, после чего требуется провести его профилактический послегарантийный осмотр в Сервисном центре.

3.4 При всех видах работы держите изделие двумя руками так, чтобы не закрывать вентиляционные прорезы.

3.5 Не прикладывайте к изделию во время работы большого усилия.

3.6 Не допускайте заклинивания сменного крепежного элемента. При заклинивании **немедленно** выключите изделие.

3.7 При заклинивании бойка (вследствие перекоса скобы, гвоздика или их попадания в твердый материал) не используйте для его освобождения дополнительный инструмент или чрезмерные усилия. Извлеките магазин и установите его обратно.

4 Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорезы (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

5 Сразу по окончании работ произведите обслуживание изделия (см. раздел **ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

6 В случае выхода из строя изделия или ее электрического кабеля осуществляйте ремонт только в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия вынута из сетевой розетки.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку изделия, но в первую очередь его вентиляционных прорезов, шпинделя и защитного кожуха, от пыли и грязи.

После работы в помещениях с повышенным содержанием пыли или мелких опилок и сразу после перегрева (см. раздел **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ**, п.4) необходимо продуть вентиляционные прорезы, шпиндель и двигатель сжатым воздухом.

При попадании масла корпус изделия необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого их необходимо вытереть насухо.

Через каждые 60 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр в уполномоченных на это Сервисных центрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка предварительно прошедшего обслуживание и размещенного в штатную упаковку изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

Не сжигать!

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1 При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.

2 Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации на данное изделие.

3 Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (со всеми изменениями).

4 Срок службы изделия составляет 3 года с момента его приобретения.

5 Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного одному году с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.

6 Гарантийные обязательства прерываются немедленно в случае несанкционированного изменения конструкции изделия.

7 Гарантийный ремонт и техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в уполномоченных торговой маркой FIT Сервисных центрах.

7.1 Гарантийный ремонт предусматривает бесплатную замену неисправных деталей или узлов, (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.

7.2 В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.

8 Причины отказа в гарантийном обслуживании

8.1 Неисправности изделия, возникшие в результате стихийного бедствия или ниже следующего.

8.1.1 Несоблюдения потребителем предписаний Инструкции по эксплуатации.

8.1.2 Механическое повреждение, вызванное внешними или любыми иными воздействиями.

8.1.3 Использования изделия не по назначению.

8.1.4 Неблагоприятные атмосферные и иные внешние воздействия на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

8.1.5 Несоответствие параметров электропитания требованиям Инструкции по эксплуатации.

8.1.6 Использование аксессуаров, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных изготовителем.

8.1.7 Попадание внутрь изделия или засорение вентиляционных прорезей большим количеством пыли, опилок, стружки и т. п. отходов или посторонних предметов.

8.2 Изделия, подвергшиеся вскрытию или ремонту неуполномоченными лицами.

8.3 Принадлежности и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие естественного износа. К ним относятся любой сменный инструмент и аксессуары из комплекта поставки, угольные щетки, пыльники, ремни, насадки, фрезы рубанков, шлифовальные и полировальные диски, полировальные чехлы, пылесборники, аккумуляторные и обычные батареи и т. п.

8.4 Следующие неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия.

8.4.1 Наличие ржавчины на металлических элементах изделия.

8.4.2 Наличие окислов на коллекторе.

8.4.3 Механические повреждения кабеля электропитания и деформация вилки кабеля из-за низкого качества электрической розетки или проводки.

8.4.4 Сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

8.4.5 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, чрезмерной суммарной продолжительности работы или неправильной установки расходных материалов и сменного инструмента, что привело к выходу из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

Признаки безусловной перегрузки

1 Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия.

2 Появление окалины на коллекторе и угольных щетках.

3 Одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя.

4 Деформация или обугливание изоляции проводов.

дефекта:

Гарантия - 12 месяцев

2-ой ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

1-ый ремонт

Краткое описание дефекта:

_____ *подпись м.п.*

справочный телефон по сервисным центрам

8-800-222-24-31

**ежедневно с 9:30 до 18:00 (московское время)
бесплатный звонок на территории РФ**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и отсутствия внешних повреждений в Вашем присутствии, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и правильно заполненный Гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. Пожалуйста, не забывайте поставить свою подпись в Гарантийном талоне. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии к качеству данного изделия.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену неисправных узлов, деталей (кроме расходных материалов) и, связанную с этим, работу в двадцатидневный срок только в уполномоченных торговой маркой FIT Сервисных центрах. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации, раздел **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**. На замененные узлы и детали предоставляется гарантия 3 месяца, если этот срок частично или полностью не поглощается гарантией на изделие.
3. В Сервисный центр изделие должно сдаваться укомплектованным и в чистом виде. При отсутствии штатной упаковочной коробки (кейса) Сервисный центр не несет ответственность за сохранность внешнего вида изделия. Бесплатный срок хранения отремонтированного изделия в Сервисном центре составляет 20 дней.
4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации, со всеми ее разделами.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

