

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

Фрезер электрический

TR111216

INDUSTRIAL



EAC



1600BT

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Пожалуйста, прочитайте эти инструкции полностью перед началом сборки.

Предупреждающие символы:

	Двойная изоляция для дополнительной защиты.
	Прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием инструмента
	Предупреждение о безопасности. Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем
	При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные наушники и пылезащитную маску
	Наденьте перчатки
	Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах.
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту с питанием от сети или от электроинструмента с питанием от батареи.

1) Безопасность на рабочем месте

- a) Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- c) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2) Электробезопасность

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.
- c) Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- d) Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- e) При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

3) Личная безопасность

- a) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.
Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии усталости или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как пылезащитные маски, перчатки, обуви на нескользящей подошве, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- c) Не допускайте непреднамеренное включение электроинструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электроинструмента. Если при переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит подключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батарее) электроинструмента, у которой выключатель находится в положении «включено», это может привести к несчастному случаю.
- d) Убирайте регулировочный инструмент и гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, попавший во вращающиеся части электроинструмента, может привести к травмам.
- e) Не переутомляйтесь. Сохраняйте правильную стойку и баланс тела во время работы. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные украшения, распущенные волосы могут попасть в движущиеся части.
- g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, то обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

4) Эксплуатация и уход за электроинструментом

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан.
- b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любой электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- c) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- e) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте электроинструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают и ими легче управлять.
- g) Используйте электроинструмент, аксессуары, биты и т.д. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5) Обслуживание

а) Обслуживание вашего электроинструмента должен проводить квалифицированный специалист с использованием оригинальных запасных частей. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

6) Срок службы

Срок службы 3 года с момента даты продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска электроинструмента. Срок хранения - 3 года при условии хранения в упаковке в помещении при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устаревания в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

При обнаружении неисправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

7) Утилизация

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с местными региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

8) Условия хранения и транспортировки

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

9) Сервис

Доверьте обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту с использованием только идентичных инструментов, чтобы обеспечить безопасность электроинструмента.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с указаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и дизайном электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- а) Нарушение здоровья в результате вибрации, если инструмент используется в течение длительного периода времени или не надлежащим образом и надлежащем состоянии.
- б) Травмы и повреждения имущества из-за сломанных аксессуаров (рабочего инструмента), вследствие их падения.

Внимание! Этот электроинструмент производит электромагнитное поле во время своей работы. Это поле может, при некоторых обстоятельствах, мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите инструмент за изолированные хватные поверхности, когда инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой. Контакт с проводом под фазой также сделает открытые металлические части инструмента "живыми" и может привести к поражению электрическим током.
2. Держите руки подальше от движущихся частей.
3. Не прикасайтесь к движущейся части. Разрешите использовать аксессуары для электроинструмента (долото, лезвия и т.д.) остудить, прежде чем прикасаться к ним. Они могут стать чрезвычайно горячими во время использования и могут обжечь вашу кожу.
4. Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом и маску для лица, когда окружающая среда запылена.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
При включении машины электродвигатель не работает.	Неисправен выключатель; Обрыв шнура питания или монтажных проводов, неисправность вилки шнура питания; Отсутствие контакта щеток с коллектором; Износ/повреждение щеток.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту.
Образование кругового огня на коллекторе.	Износ щеток/Поломка щеткодержатель; Неисправность в обмотке якоря.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту. Самостоятельно прибор ремонтировать категорически запрещается.
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции.	Неисправность в обмоток электродвигатель; Неисправность электрической части инструмента.	
Повышенный шум в редукторе.	Износ/поломка зубчатых колес или подшипников.	
При включении машины шпиндель не вращается.	Поломка редуктора.	

Критерии предельного состояния

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ:	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
Трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;	Усталостная деформация металла	При выявлении неисправности необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту
Повреждение питающего провода или штепсельной вилки;	Перегрузка или обрыв	
Чрезмерный износ или повреждение двигателя и механизма редукторов или совокупность признаков.	Усталостная деформация металла	

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ:	ДЕЙСТВИЯ:
Искрение электромотора	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
Появления постороннего шума	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
При выявлении перечисленных выше неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	TR
Модель	TR111216
Потребная мощность:	1600Вт
Параметры сети питания:	220-240В~50/60Гц
Частота холостого хода:	22000 об/мин
Максимальный диаметр цанги:	6мм, 8мм, 12мм
Глубина погружения:	0-60мм
Двойная изоляция:	

- внешний вид, характеристики и комплектация могут быть изменены без уведомления конечного потребителя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте ненужные материалы, а не выбрасывайте их как отходы. Все инструменты и упаковки следует отсортировать, доставить в местный центр утилизации и утилизировать экологически безопасным способом

АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуются для использования с вашим общим инструментом, указанным в данном руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может представлять опасность травмирования людей. Используйте аксессуар или насадку только по заявленному назначению.

Если вам нужна какая-либо помощь для получения более подробной информации об этих аксессуарах, обратитесь в местный сервисный авторизованный центр.

- Прямая направляющая
- Направляющая триммера
- Направляющий держатель
- Направляющие для шаблонов
- Стопорная гайка
- Цанговая втулка 6, 8, 12мм
- Гаечный ключ

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Позволяйте комфорту или знакомству с продуктом (полученному в результате многократного использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности маршрутизатора. Если вы используете этот инструмент небезопасно или неправильно, вы можете получить серьезные травмы.

1. Держите инструмент за изолированные хватные поверхности при выполнении операций, при которых режущий инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром. Контакт с "токоведущим" проводом приведет к тому, что открытые металлические части инструмента "под напряжением" и ударит оператора током.
2. Надевайте средства защиты слуха в течение длительного периода эксплуатации.
3. Обращайтесь с битами очень осторожно.
4. Перед началом работы тщательно проверьте долото на наличие трещин или повреждений. Немедленно замените треснувшую или поврежденную насадку.
5. Избегайте обрезки ногтей. Перед началом работы проверьте и удалите все гвозди из заготовки.
6. Крепко держите инструмент обеими руками.
7. Держите руки подальше от вращающихся деталей.
8. Перед включением переключателя убедитесь, что долото не соприкасается с обрабатываемой деталью.
9. Перед использованием инструмента на реальной заготовке дайте ему немного поработать. Следите за вибрацией или раскачиванием, которые могут указывать на неправильно установленное долото.
10. Следите за направлением вращения долота и направлением подачи.
11. Не оставляйте инструмент включенным. Используйте инструмент только в ручном режиме.
12. Всегда выключайте и ждите полной остановки долота, прежде чем извлекать инструмент из обрабатываемой детали.
13. Не прикасайтесь к долоту сразу после работы; оно может быть очень горячим и обжечь кожу.
14. Всегда отводите шнур питания от инструмента в заднюю часть.
15. Не смазывайте основание инструмента небрежно разбавителем, бензином, маслом или чем-либо подобным. Они могут вызвать трещины в основании инструмента.
16. Обратите внимание на необходимость использования фрез с правильным диаметром хвостовика и подходящей скоростью инструмента.
17. Некоторые материалы содержат химические вещества, которые могут быть токсичными. Соблюдайте осторожность, чтобы предотвратить вдыхание пыли и контакт с кожей. Следуйте инструкциям поставщика материалов по технике безопасности.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение:

НЕПРАВИЛЬНОЕ использование или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к серьезным травмам.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО:

Всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети перед регулировкой или проверкой функции инструмента.

Регулировка глубины резания

Поместите инструмент на ровную поверхность. Ослабьте фиксирующий рычаг и опустите корпус инструмента до тех пор, пока долото просто не коснется плоской поверхности.

Нажмите на рычаг блокировки вниз, чтобы зафиксировать корпус инструмента. Теперь опустите стопорный шест до тех пор, пока он не войдет в контакт с регулировочным шестигранным болтом. Стопорный шест можно быстро перемещать, нажимая кнопку быстрого питания. Нажимая кнопку быстрой подачи, поднимайте стопорный шест до тех пор, пока не будет достигнута желаемая глубина пропила. Глубина пропила равна расстоянию между стопорным полюсом и регулировочным шестигранным болтом. Ход стопорного полюса можно проверить с помощью шкалы (1мм или 1/16 дюйма на градуировку) на корпусе инструмента. Мелкую регулировку глубины можно получить, повернув стопорный шест (1.5мм или около 1/16 дюйма на оборот).

Теперь заданную глубину резания можно получить, ослабив фиксирующий рычаг и затем опустив корпус инструмента до тех пор, пока стопорный стержень не войдет в контакт с регулировочным шестигранным болтом. Поворачивая ручку, можно регулировать верхний предел корпуса инструмента. Когда наконечник долота втянут больше, чем требуется по отношению к поверхности опорной плиты, поверните ручку, чтобы понизить верхний предел.

⚠ ОСТОРОЖНО:


- Поскольку чрезмерное резание может привести к перегрузке двигателя или затруднению управления инструментом, глубина резания не должна превышать 20мм (13/16 дюйма) за один проход при нарезании канавок. Если вы хотите вырезать канавки глубиной более 20мм (13/16 дюйма), сделайте несколько проходов с прогрессивно более глубокими настройками долота.
- Не опускайте ручку слишком низко. Долото будет опасно выступать.

Стопорный блок


Стопорный блок имеет три регулировочных шестигранных болта, которые поднимаются или опускаются на 0.8мм (1/32 дюйма) за один оборот. Вы можете легко получить три различных глубины пропила с помощью этих регулировочных шестигранных болтов, не перенастраивая стопорный шест.

Отрегулируйте нижний болт с шестигранной головкой, чтобы получить максимальную глубину пропила, следуя методу "Регулировка глубины пропила". Отрегулируйте два оставшихся шестигранных болта, чтобы получить меньшую глубину разреза. Различия в высоте этих шестигранных болтов равны различиям в глубине среза.


Чтобы отрегулировать шестигранные болты, сначала ослабьте шестигранные гайки на шестигранных болтах с помощью гаечного ключа, а затем поверните шестигранные болты. После получения нужного положения затяните шестигранные гайки, удерживая шестигранные болты в нужном положении. Стопорный блок также удобен для выполнения трех проходов с прогрессивно более глубокими установками долота при нарезании глубоких канавок.

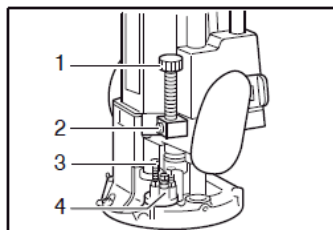

1. Стопорный столб
2. Кнопка быстрой подачи
3. Регулировочный шестигранный болт
4. Стопорный блок

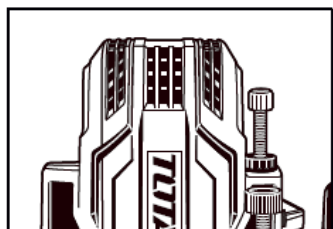

1. Стопорный столб

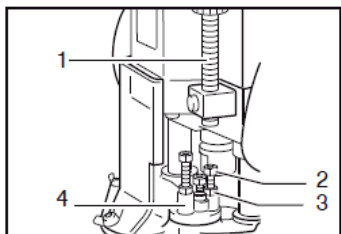


1. Стопорный столб
2. Болт с шестигранной головкой
3. Шестигранная гайка
4. Стопорный блок

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Действие переключателя

ОСТОРОЖНО:

- Перед подключением инструмента всегда проверяйте, выключен ли инструмент.
- Переключатель может быть зафиксирован в положении “ВКЛ” для удобства оператора во время длительного использования. Соблюдайте осторожность при фиксации инструмента в положении “ВКЛ” и крепко держите инструмент.
- Убедитесь, что блокировка вала отпущена, прежде чем включать выключатель.
- При выключении инструмента крепко держите инструмент, чтобы преодолеть реакцию.

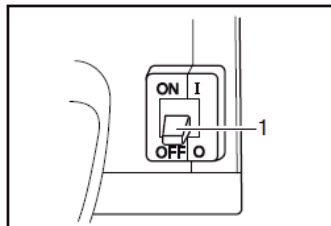

1. Рычаг переключения

Чтобы запустить инструмент, переведите рычаг переключателя в положение ВКЛ.

Чтобы остановить инструмент, переведите рычаг переключателя в положение ВЫКЛ.

ОСТОРОЖНО:


Всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети, прежде чем выполнять какие-либо работы с инструментом.

СБОРКА

Установка или извлечение фрезы

ОСТОРОЖНО:

- Надежно установите долото. Всегда используйте только гаечный ключ, прилагаемый к инструменту. Ослабленное или перетянутое долото может быть опасным.
- Не затягивайте цанговую гайку, не вставив долото, и не устанавливайте маленькие долота с хвостовиком без использования цанговой втулки. И то, и другое может привести к поломке цангового конуса.

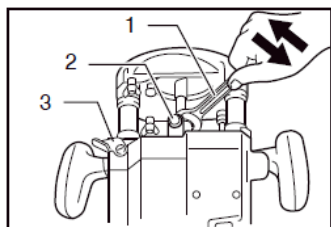

1. Гаечный ключ
2. Замок вала
3. Рычаг блокировки

Вставьте долото до упора в цанговый конус. Нажмите на фиксатор вала, чтобы зафиксировать вал, и с помощью гаечного ключа надежно затяните цанговую гайку. При использовании фрезерных долот с меньшим диаметром хвостовика сначала вставьте соответствующую цанговую втулку в цанговый конус, затем установите долото, как описано выше.


Чтобы удалить бит, выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ОСТОРОЖНО:

- Перед началом работы всегда следите за тем, чтобы корпус инструмента автоматически поднимался до верхнего предела и долото не выступало из основания инструмента при ослаблении фиксирующего рычага.
- Перед началом работы всегда убедитесь, что дефлектор стружки установлен правильно.

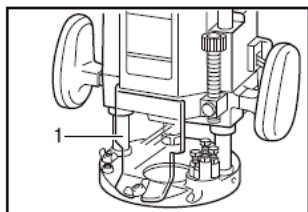

1. Дефлектор стружки

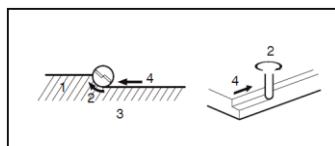


Установите основание инструмента на обрабатываемую деталь так, чтобы долото не соприкасалось с ней. Затем включите инструмент и подождите, пока долото не наберет полную скорость. Опустите корпус инструмента и переместите инструмент вперед по поверхности обрабатываемой детали, удерживая основание инструмента на одном уровне и плавно продвигаясь до завершения резки.

При обрезке кромок поверхность обрабатываемой детали должна находиться с левой стороны долота в направлении подачи.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может привести к ухудшению качества резки или повреждению долота или двигателя. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к ожогу и повреждению разреза. Правильная скорость подачи будет зависеть от размера долота, вида обрабатываемой детали и глубины резания. Перед началом резки на фактической заготовке желательно сделать пробный разрез на куске обрезного пиломатериала. Это покажет, как именно будет выглядеть разрез, а также позволит вам проверить размеры.
- При использовании прямой направляющей или направляющей триммера обязательно устанавливайте ее с правой стороны в направлении подачи. Это поможет удерживать его на одном уровне со стороной заготовки.

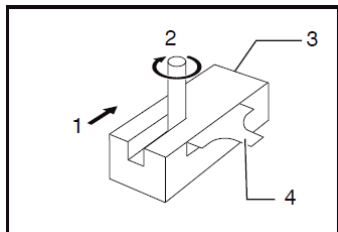


1. Направление подачи
2. Направление вращения долота
3. Заготовка
4. Прямая направляющая

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

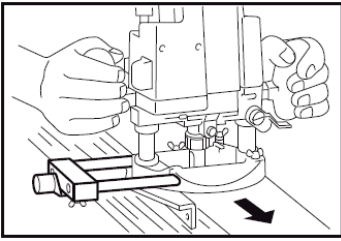


ПРЯМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Прямая направляющая эффективно используется для прямых разрезов при снятии фаски или нарезании канавок.

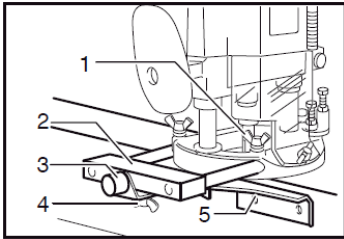

Установите прямую направляющую на держатель направляющей с помощью болта (В). Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании инструмента и затяните болт (А). Чтобы отрегулировать расстояние между долотом и прямой направляющей, ослабьте болт (В) и поверните винт точной регулировки (1.5мм или около 1/16 дюйма на оборот). На нужном расстоянии затяните створчатый болт (В), чтобы закрепить прямую направляющую на месте.

1. Створчатый болт (А)
2. Направляющий держатель
3. Точный регулировочный винт
4. Створчатый болт (В)
5. Прямая направляющая

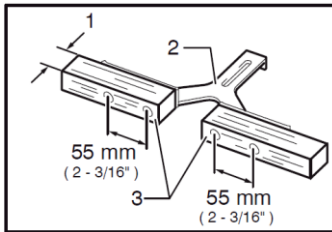


Более широкая прямая направляющая желаемых размеров может быть изготовлена с помощью удобных отверстий в направляющей для крепления дополнительных кусков дерева.

При использовании долота большого диаметра прикрепите к прямой направляющей куски дерева толщиной более 15мм (5/8 дюйма), чтобы предотвратить удар долота о прямую направляющую.


При резке перемещайте инструмент с прямой направляющей заподлицо со стороной заготовки.

1. Более 15 мм (5/8")
2. Прямая направляющая
3. Древесина

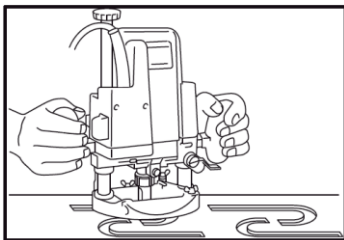

ЛЕКАЛО


Направляющая шаблона обеспечивает втулку, через которую проходит долото, что позволяет использовать инструмент с шаблонными шаблонами.

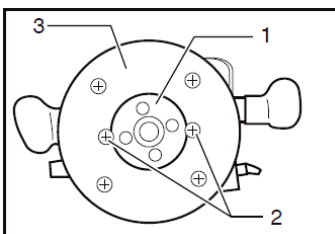

Чтобы установить направляющую шаблона, ослабьте винты на основании инструмента, вставьте направляющую шаблона и затем затяните винты.

1. Лекало
2. Винт
3. Опорная плита

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

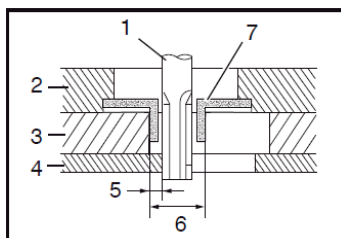


1. Фреза
2. Основание
3. Шаблон
4. Заготовка
5. Расстояние (X)
6. Наружный диаметр направляющей шаблона
7. Лекало

Закрепите шаблон на заготовке. Поместите инструмент на шаблон и перемещайте инструмент с помощью направляющей шаблона, скользящей вдоль боковой части шаблона.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Заготовка будет вырезана по размеру, немного отличающемуся от шаблона. Учитывайте расстояние (X) между фрезой и внешней стороной направляющей шаблона. Расстояние (X) можно рассчитать, используя следующее уравнение:

Расстояние (X) = (наружный диаметр направляющей заготовки – диаметр фрезы) / 2

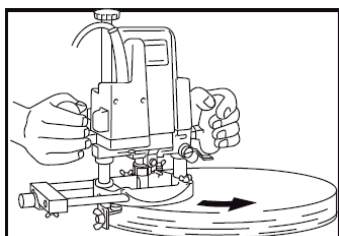


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ФРЕЗЫ

Обрезку, изогнутые разрезы в шпоне для мебели и тому подобное можно легко выполнить с помощью направляющей триммера. Направляющий ролик движется по кривой и обеспечивает точный срез.

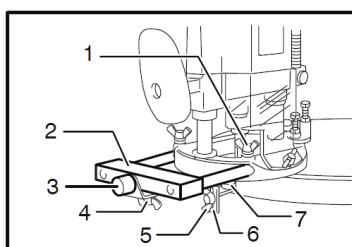

1. Створчатый болт (A)
2. Направляющий держатель
3. Точный регулировочный винт
4. Створчатый болт (B)
5. Болт крыла (C)
6. Направляющая триммера
7. Направляющий ролик

Установите направляющую триммера на направляющий держатель с помощью крылового болта (B). Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании инструмента и затяните болт (A). Чтобы отрегулировать расстояние между долотом и направляющей триммера, ослабьте болт (B) и поверните винт точной регулировки (1.5мм или 1/16" на оборот). При регулировке направляющего ролика вверх или вниз ослабьте болт крыла (C). После регулировки надежно затяните все болты крыла.

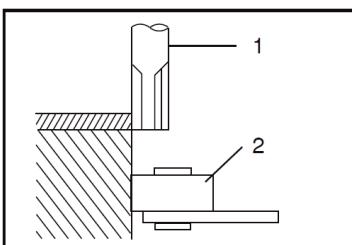


1. Фреза
2. Направляющий ролик

При резке перемещайте инструмент так, чтобы направляющий ролик перемещался по боковой стороне заготовки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ**ОБСЛУЖИВАНИЕ****ОСТОРОЖНО:**

- Всегда убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от сети, прежде чем пытаться выполнить осмотр или техническое обслуживание.

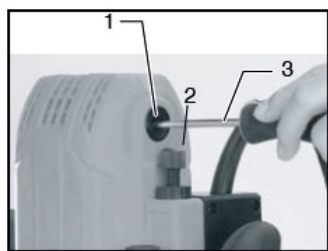

1. Крышка держателя щетки
2. Ручка
3. Отвертка

Замена угольных щеток

Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки. Держите угольные щетки чистыми и свободными от скольжения в держателях. Обе угольные щетки следует заменять одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

Используйте отвертку, чтобы снять колпачки щеткодержателей. Выньте изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрепите колпачки щеткодержателей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При замене угольной щетки, расположенной на той же стороне, что и ручка, сначала снимите ручку, прежде чем отвинчивать крышку держателя щетки.

⚠ ОСТОРОЖНО:

Обязательно установите ручку на место после установки новой угольной щетки.

После замены щеток подключите инструмент и разбейте щетки, запустив инструмент без нагрузки в течение примерно 10 минут. Затем проверьте инструмент во время работы и работу электрического тормоза при отпускании спускового крючка переключателя. Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт, любое другое техническое обслуживание или регулировка должны выполняться Авторизованными центрами, всегда с использованием оригинальных запасных частей.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации


Производитель: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Адрес: No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

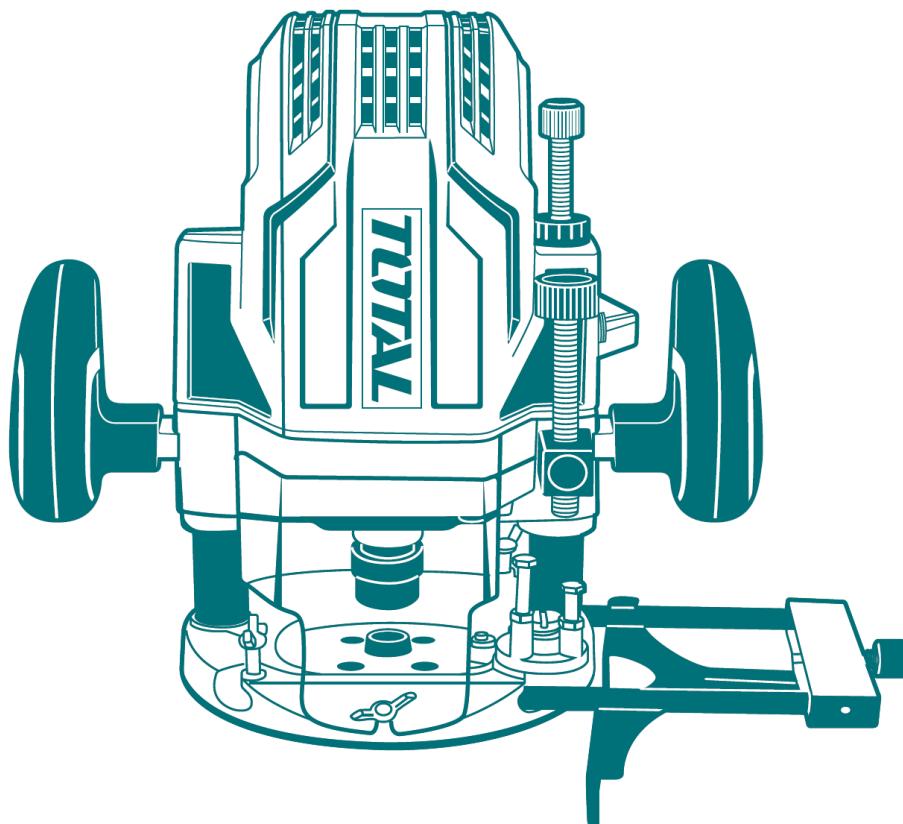

Фрезер электрический

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

MADE IN CHINA

T0721.V04

1600BT