


# GIGANT

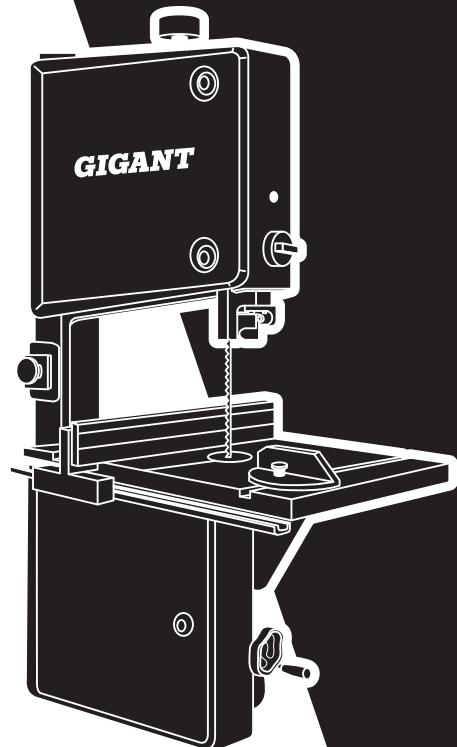

Руководство  
по эксплуатации

## Ленточная пила

BSJ-370, BSJ-550, BSJ-750, BSJ-1100

# GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

## 5 этапов контроля качества Gigant

**1** Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

**2** Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

**3** Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

**4** Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

**5** Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant

### Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

### Финиш

Товар отправляется на продажу



# Где производят Gigant



# Содержание

Общие указания .....	5
Технические характеристики .....	5
Техника безопасности .....	7
Распаковка .....	12
Сборка и регулировка.....	14
Установка стола .....	15
Регулировка перпендикулярности стола и полотна пилы .....	15
Защита пильного полотна.....	15
Направляющая планка.....	16
Удаление опилок .....	16
Настройки ленточной пилы.....	16
Изменение скорости пильного полотна.....	16
Замена и настройка пильного полотна.....	17
Направляющая пильного полотна .....	17
Регулировка высоты резания .....	18
Наклон стола .....	19
Электрическая схема подключения .....	19
Список запчастей / чертеж .....	20

# Общие указания

Ленточная пила BSJ (далее пила) предназначена для пиления заготовок из древесины, материалов на ее основе, тонкого алюминиевого профиля, пластика и других подобных материалов.

Позволяет выполнять криволинейное пиление с определенным радиусом.

## Внимание!

Не допускается обработка металлов, асбосцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиновых изделий.

Пила подключается к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Предназначена для работы в нормальных климатических условиях: температура окружающей среды – от 1 до 35 °C; относительная влажность воздуха – до 80% при температуре 25 °C.

Если пила внесена в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте ее в течение 8 ч, чтобы она прогрелась до температуры окружающего воздуха. В противном случае пила может выйти из строя при включении из-за сконденсированной влаги на холодных поверхностях элементов электродвигателя.

Приобретая пилу, проверьте ее работоспособность, комплектность, наличие гарантийного талона в руководстве по эксплуатации, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока при наличии на нем даты продажи, штампа магазина и разборчивой подписи или штампа продавца. После продажи пилы претензии по некомплектности не принимаются.

# Технические характеристики

По электробезопасности ленточная пила соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию и комплектность.

# Технические характеристики

Модель	BSJ-370	BSJ-550	BSJ-750	BSJ-1100
Мощность, Вт	370	550	750	1100
Напряжение, В	220	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Режим работы двигателя	S1	S1	S1	S1
Тип электродвигателя	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный	Асинхронный
Число скоростей	1	1	2	2
Скорость движения ленты, м/мин	900	730	372/802	372/802
Угол наклона стола, град.	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Макс. ширина пропила, мм	205	250	315	350
Макс. глубина пропила, мм	80	100	160	230
Размер рабочего стола, мм	300×300	340×335	480×400	548×400
Длина пильной ленты, мм	1400	1712	2240	2560
Ширина пильной ленты, мм	6 – 10	6 – 13	6 – 15	6 – 20
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40	40	100	100
Уровень шума без нагрузки / при работе, дБ	LpA 77,6 LwA 90,6	LpA 77,6 LwA 93,6	LpA 84,1 LwA 85,5	LpA 85,1 LwA 98,1
Размер без упаковки, мм	335×250×680	310×400×850	560×665×1700	535×760×1770
Размер упаковки, мм	710×270×355	880×330×430	1130×360×500	1270×440×580
Вес нетто/брutto, кг	15/17	29/32	60/63	85/92

# Техника безопасности

## Общие указания по обеспечению безопасности

### Предупреждение

Не подключайте пилу к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в руководстве рекомендациями и поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки пилы.

### Внимание!

Не приступайте к работе с ленточной пилой до ее полной сборки и монтажа в соответствии с требованиями инструкции.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками, назначением и конструкцией пилы.

Правильно установите и держите в рабочем состоянии защитные устройства.

Прежде чем включить пилу, убедитесь в том, что все используемые при настройке инструменты удалены с рабочего стола.

Место проведения работ должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование пилы в помещении со скользким полом, например, засыпанным опилками или натертым воском.

Запрещается работа пилы в помещении с относительной влажностью воздуха более 80%.

Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг пилы.

Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок. Пила не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с пилой.

Используйте пилу только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций пилы, а также использование пилы для работ, на которые она не рассчитана.

Не перегружайте пилу. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять ее так, чтобы пила не перегружалась. Нормальной нагрузкой режима обработки (пиления) считается нагрузка до достижения номинальной потребляемой мощности (или номинального тока) в силовой цепи электродвигателя. Не допускается длительная работа на максимальных возможностях пилы.

При выполнении регулировок пилы используйте только соответствующий инструмент.

Одевайтесь правильно. При работе с пилой не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали пилы. Работайте в нескользящей обуви и убирайте длинные волосы.

Работайте в защитных очках: обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам. Работайте в наушниках для уменьшения воздействия шума.

При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей – респиратор, поскольку пыль от некоторых материалов может вызывать аллергические реакции.

Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку.

Контролируйте исправность деталей пилы, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность установки под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

Содержите пилу в чистоте, в исправном состоянии, правильно ее обслуживайте.

Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию пилы отключайте вилку шнура питания пилы от розетки электросети.

Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим. Применение несоответствующих комплектующих может быть причиной несчастных случаев.

Не оставляйте пилу без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите пилу, дождитесь полной остановки пильной ленты и отключите шнур питания от сети.

## **Дополнительные указания по обеспечению безопасности**

### **Внимание!**

Начинайте работать с пилой только после того, как полностью соберете и проверите ее в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

### **Внимание!**

Прочитайте надписи с предупреждающими указаниями на правильность сборки и надежность установки пилы.

Перед первым включением пилы обратите внимание на правильность сборки и надежность установки пилы.

Защитные щитки, упорные подшипники и натяжение пильной ленты должны быть отрегулированы, чтобы избежать случайного контакта с пильной лентой и свести к минимуму возможность поломки пильной ленты и вместе с тем обеспечить ее максимальную поддержку. Зубья пильной ленты должны быть направлены вниз, в направлении стола. Ручка фиксации рабочего стола должна быть надежно зафиксирована, люфт деталей недопустим.

Перед работой проверьте пильную

ленту на наличие трещин или повреждений. Пильную ленту с трещинами или повреждениями следует немедленно заменить.

Всегда регулируйте верхнюю направляющую пильной ленты и защитный щиток, который не должен контактировать с заготовкой.

Не используйте пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Убедитесь в том, что рабочий стол заблокирован и не перемещается во время работы и что пила надежно зафиксирована.

Перед началом работы уберите с рабочего стола стружки, лишние заготовки, обрезки и т.д. Убедитесь в отсутствии гвоздей и других инородных предметов в заготовке.

Обратите внимание на то, чтобы пильная лента в любых положениях ни при каких обстоятельствах не касалась рабочего стола.

Обрабатываемую заготовку постоянно прижимайте к упору и к поверхности рабочего стола, чтобы она не качалась и не вращалась. Под заготовкой не должны скапливаться опилки.

Позаботьтесь о том, чтобы после пиления заготовка не могла произвольно сдвинуться с места, например, из-за того что она не всей плоскостью прилегает к поверхности рабочего стола.

Позаботьтесь о том, чтобы обрезки сразу же удалялись от пильной ленты. В противном случае обрезки могут быть захвачены пильной лентой и с силой выброшены в сторону оператора.

Не пилите одновременно несколько заготовок.

Будьте особенно внимательны при пилении больших, очень маленьких или неудобных заготовок.

Используйте дополнительные опорные поверхности при пилении длинных заготовок, так как отпиленная часть заготовки может опрокинуться с рабочего стола.

Не пилите заготовки, которые настолько малы, что вы не можете их надежно удерживать.

При пилении профилированных заготовок обеспечьте надежную фиксацию заготовки, чтобы она не могла соскользнуть. Профилированная заготовка должна укладываться на рабочий стол плоской поверхностью.

Перед включением пилы убедитесь, что пильная лента не касается поверхности заготовки.

Перед пилением подождите, пока пильная лента достигнет максимальной скорости.

### **Внимание!**

Не держите руки в области пиления! Не прикасайтесь к пильной ленте во время работы пилы!

Перед работой запустите пилу на холостом ходу и дайте ей поработать не менее минуты. Если в это время вы услышите посторонний шум или почувствуете сильную вибрацию, выключите пилу, отсоедините вилку шнура питания от розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте пилу до устранения причин неисправности.

Перед обслуживанием, регулировкой и настройкой пилы всегда отключайте вилку из розетки и ждите остановки пильной ленты.

Будьте особенно внимательны при выполнении повторяющихся, монотонных действий. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.

Не допускайте неправильную эксплуатацию шнура питания. Не тяните за шнур питания при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур питания от нагревания, масла, воды и острых кромок.

## **Подключение к источнику питания**

### **Внимание!**

Не включайте вилку питания в розетку источника питания до окончания сборки и изучения руководства по эксплуатации и правил технической безопасности.

Проверьте соответствие напряжения источника питания и соединений требованиям вашей пилы.

## **Требования к шнтуру питания**

Запрещается переделывать вилку шнура питания пилы, если она не стыкуется с розеткой питающей сети. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Розетка, к которой подключается пила, обязательно должна иметь заземляющий контакт.

При повреждении шнура питания его необходимо заменить; замену должен производить только изготавитель или сертифицированный сервисный центр.

Для защиты электропроводки от перегрузок необходимо предусмотреть плавкие предохранители или соответствующие автоматические выключатели.

## **Требования при обращении с двигателем**

### **Внимание!**

Для исключения опасности повреждения электродвигателя

регулярно очищайте электродвигатель от пыли. Таким образом обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

Если электродвигатель не запускается или внезапно остановился, сразу отключите пилу. Отсоедините вилку шнура питания от розетки.

Колебания напряжения сети  $\pm 10\%$  относительно номинального значения не влияют на нормальную работу пилы. Однако при тяжелой нагрузке необходимо, чтобы на электродвигатель подавалось напряжение 220 В.

Чаще всего проблемы с электродвигателем возникают при плохих контактах в разъемах, перегрузках, пониженном напряжении питания, возможно, вследствие недостаточного сечения подводящего провода. Поэтому всегда обращайтесь к помощи квалифицированного электрика, проверяйте разъемы, рабочее напряжение и потребляемый ток.

При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение

напряжения, которое приводит к проблемам с электродвигателем. Для нормального функционирования пилы необходимо достаточное поперечное сечение подводящего провода. Приведенные ниже данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединенна пила, и вилкой штепсельного разъема пилы. При этом не имеет значения, осуществляется подводка электроэнергии к пиле через стационарные подводящие провода, удлинительный кабель или комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку с заземляющим контактом, а на другом – розетку, совместимую с вилкой пилы.

#### **Предупреждение**

Пила должна быть заземлена через розетку с заземляющим контактом.

Длина подводящего провода	Поперечное сечение медных проводов
До 15 м	2,5 $\text{мм}^2$

# Распаковка

Откройте упаковку.

Аккуратно извлеките пилу и все ее комплектующие из упаковки.


Установите пилу на заранее подготовленную ровную, устойчивую поверхность.

Проверьте пилу и все ее комплектующие на отсутствие видимых повреждений.

Проверьте комплектность пилы на соответствие с разделом «Комплектность».

## Комплектность



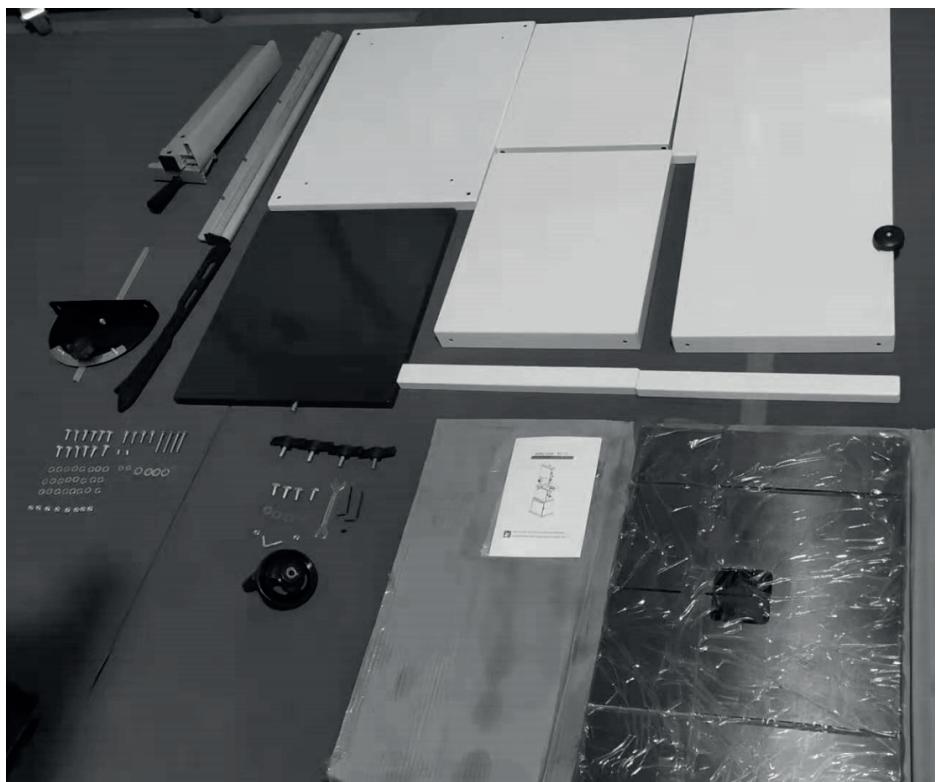

Внимание! Только для моделей BSJ-750, BSJ-1100.

# Сборка и регулировка

## Внимание!

Не приступайте к сборке и регулировке пилы, пока не убедитесь, что она отключена от источника электрического тока (вилка шнура питания отсоединенна от питающей розетки).

Пила поставляется частично разобранной. Перед началом эксплуатации следует установить стол и рукоятку-звездочку.



Отверните барашек и винт с шестигранным шлицем, находящиеся на столе.

Установите стол на верхнюю цапфу стола и закрепите на цапфе четырьмя винтами M6x12 с зубчатыми стопорными шайбами.

Наверните барашек на винт с шестигранным шлицем, вставленным в стол, и затяните шестигранным ключом.

Установите вставку стола в центральное отверстие стола.

Установите рукоятку-звездочку на натяжную штангу.

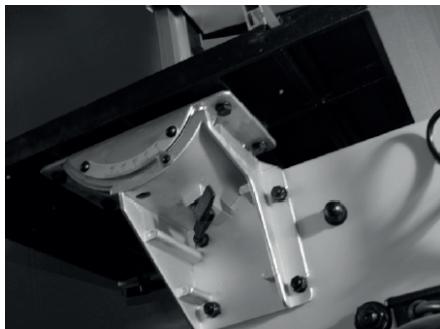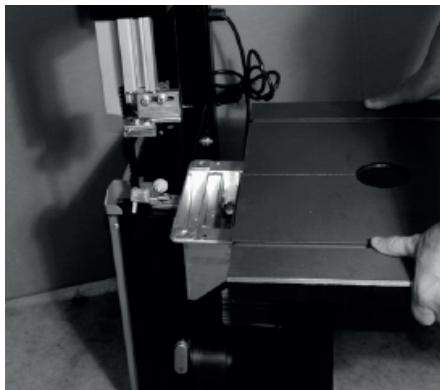

## **Установка стола**

Ослабьте винт, удерживающий нижнюю цапфу стола.

Переместите стол вбок по мере необходимости, пока пильное полотно не пройдет через центр вставки стола.


Затяните винт цапфы стола. Убедитесь, что стол остается в установленном положении.

## **Регулировка перпендикулярности стола и полотна пилы**

Стол пилы может наклоняться до 45°.

Для наклона ослабьте барашек на цапфе стола и отрегулируйте стол на угол 90° относительно стола.

Проверьте перпендикулярность стола и полотна пилы поверочной линейкой. При необходимости в регулировке ослабьте винт и настройте указатель на 0°.

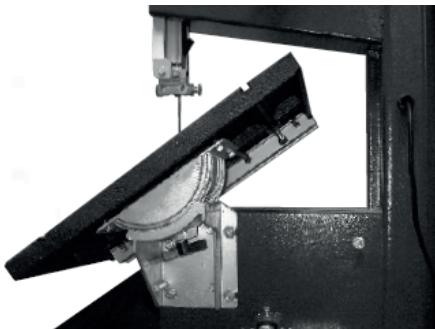

Для обеспечения достаточной вертикальной устойчивости станка его следует привернуть к полу, верстаку или столу болтами либо установить на станину, имеющуюся в качестве дополнительного приспособления. Для этой цели в основании станка предусмотрены четыре отверстия диаметром 6 мм.


## **Защита пильного полотна**

При открытии нижней дверцы колесной арки защитный кожух пильного диска опускается.

При закрытии дверцы защитный кожух пильного полотна необходимо поднимать вручную, чтобы дверца могла полностью закрываться.

### **Внимание!**

Работайте с пилой только при закрытой нижней дверце колесной арки.

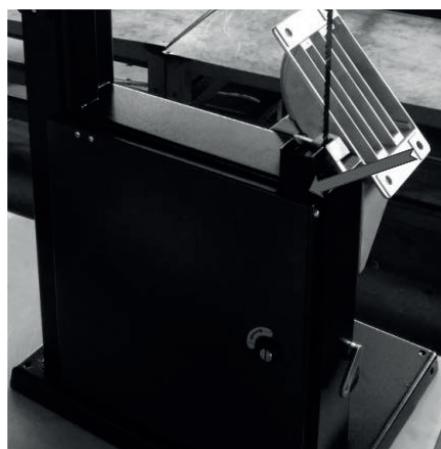


## **Направляющая планка**

Параллельный упор, поставляемый с этой пилой, можно использовать с обеих сторон полотна.

Ослабьте две гайки с накаткой, чтобы установить выступ на другую сторону держателя параллельного упора.

С помощью винта со звездообразной головкой вынос ограждения можно установить под прямым углом к столешнице.

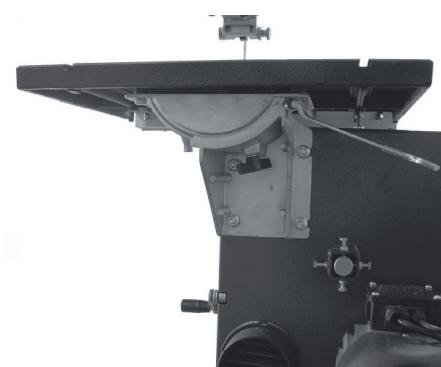

## **Удаление опилок**

Если эта ленточная пила используется в помещении, рекомендуется подключить ее к пылесосу.

Всасывающий патрубок, входящий в комплект поставки станка, должен быть прикреплен к отверстию для выброса пыли пилы.

Диаметр всасывающего патрубка – 100 мм. Пылесос, к которому подсоединенна пила, должен обеспечивать расход воздуха как минимум 20 м/сек.

## **Настройки ленточной пилы**

BSJ-370, BSJ-550 работают на одной скорости, поэтому дополнительных настроек не требуется.

BSJ-750, BSJ-1100 ленточная пила может работать на двух скоростях. При замене клинового ремня на шкивах возможна скорость 372 или 802 м/мин. Скорость полотна ленточной пилы, наиболее подходящую для выполняемой работы, следует определить путем пробных пропилов в куске древесины. Рекомендуется устанавливать: 802 м/мин – для всех видов древесины. 372 м/мин – для твердых пород дерева, некоторых пластмасс и цветных металлов.

## **Изменение скорости пильного полотна**

Ослабьте клиновой ремень с помощью кривошипа, расположенного сбоку на нижней колесной арке.

Закрепите ремень на передней или задней ступеньке с V-образной канавкой на обоих шкивах.

Отрегулируйте положение шкива натяжения ремня на его валу соответствующим образом, затем натяните ремень.



## **Замена и настройка пильного полотна**

Ленточная пила оснащена на заводе универсальным полотном для резки дерева.



Чтобы заменить режущее полотно, отверните барашек и выверните винт из стола.

Затем ослабьте натяжение полотна, повернув маховик на верхней части колесной арки.

Снимите режущее полотно.

Установите новое полотно и слегка натяните. Полотно должно проходить по центру колес ленточной пилы с резиновым покрытием, иначе оно может выскочить.

Для проверки поверните рукой верхнее колесо. При этом необходимо отрегулировать движение ленты с помощью рукоятки в задней части верхнего шкива.

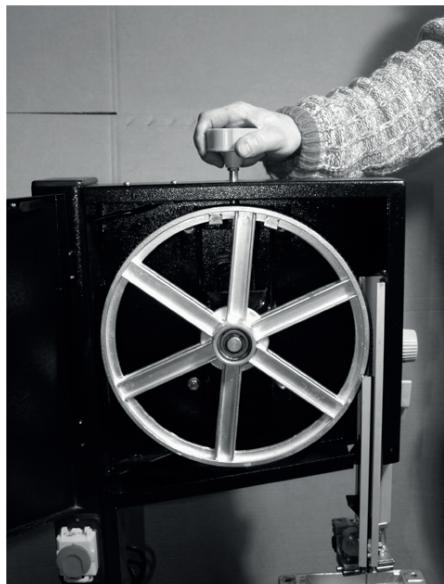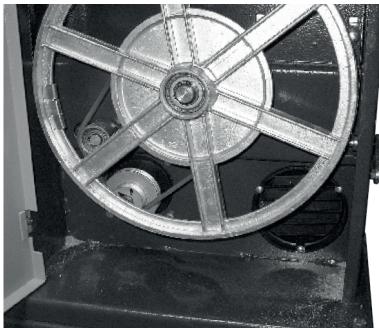




## **Направляющая пильного полотна**

Направляющие полотна пилы обеспечивают точную проводку полотна для получения чистых резов.

При использовании узких пил необходимо, чтобы нижняя направляющая полотна подпирала полотно с обеих сторон и сзади.

Установите подшипники верхней направляющей приблизительно в пределах 0,5 мм от полотна, а другой подшипник – у задней части полотна, не касаясь его.

Не устанавливайте подшипники слишком близко, так как при трении вырабатывается тепло, которое может оказывать вредное воздействие на опоры и полотно пилы.

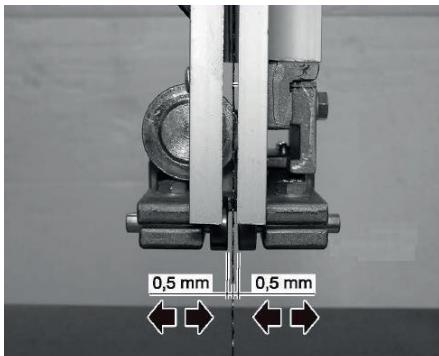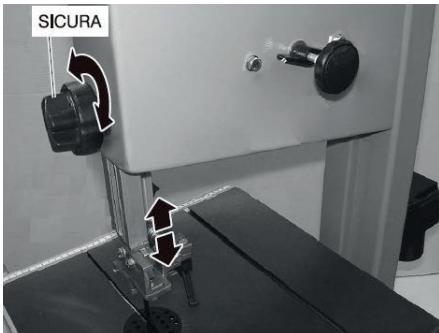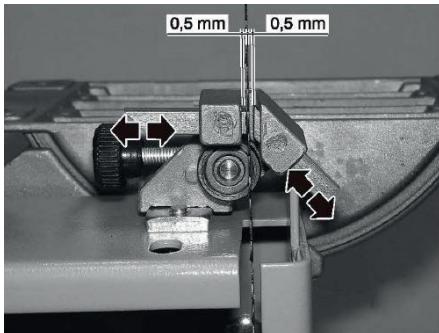


## Регулировка высоты резания

Верхняя направляющая полотна всегда устанавливается как можно ближе к заготовке.

Для регулирования ослабьте барабашек, расположенный сбоку корпуса верхнего шкива, и отрегулируйте направляющую полотна на требуемую высоту.

Затяните барабашек после регулировки.

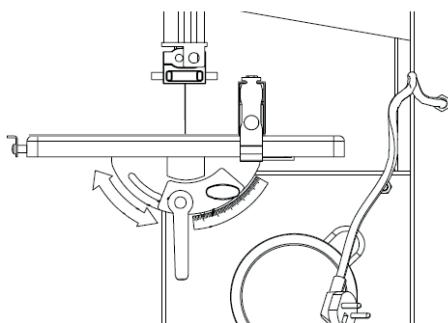


## Наклон стола

Для выполнения наклонных резов стол можно бесступенчато наклонять на угол до 45°.

Для наклона стола ослабьте барашек на цапфе стола, установите стол на требуемый угол и снова затяните барашек.


Рекомендуется проверять правильность установки угла, выполняя пробные резы на отходах.

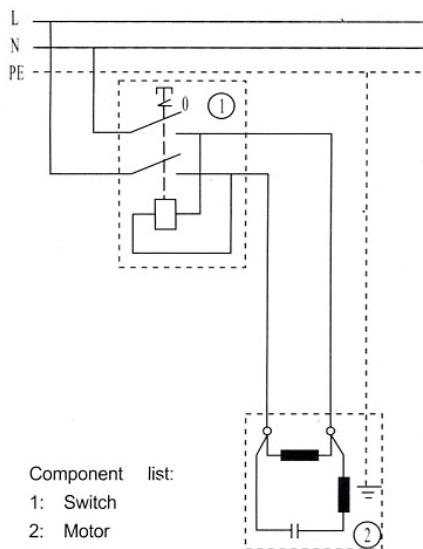

## Электрическая схема подключения


Однофазный двигатель


## **Список запчастей BSJ-370**

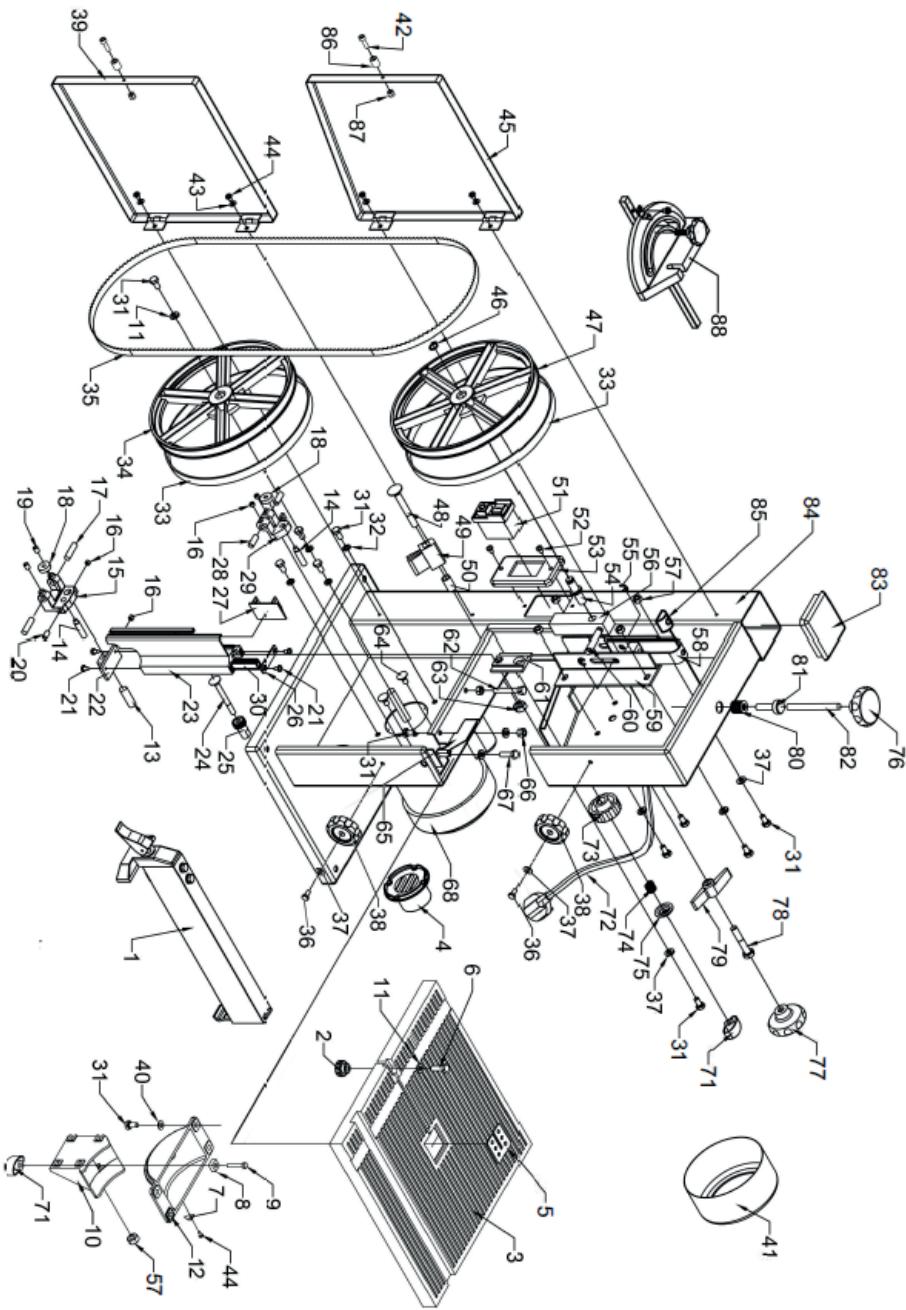

№	Наименование	№	Наименование
1	Упор в сборе	43	Шайба
2	Винт с утопленной головкой M5×16	44	Винт с утопленной головкой
3	Рабочий стол	45	Верхняя дверь
4	Распорная втулка	46	Стопорное кольцо для вала
5	Заглушка стола	47	Верхнее колесо
6	Шестигранный болт с потайной головкой M6×16	48	Болт с квадратной головкой M8×65
7	Проставка	49	Щетка
8	Цапфа стола	50	Распорная втулка
9	Болт	51	Переключатель
10	Опора механизма поворота	52	Винт с поперечной головкой M4×12
11	Шайба	53	Пластина переключателя
12	Болт M6	54	Верхний болт подшипника
13	Стопорный штифт	55	Прокладка подшипника
14	Вал упорного подшипника	56	Верхняя опора подшипникового болта
15	Верхняя направляющая корпуса	57	Шестигранная фланцевая гайка
16	Установочный винт с шестигранной головкой M6×6	58	Натяжитель ленты
17	Вал подшипника	59	Направляющая пластина в сборе
18	Подшипник	60	Направляющая штифта
19	Винт M6×8	61	Направляющая деталь
20	Винт M6×12	62	Болт M6×40
21	Саморезный винт	63	Шестигранная фланцевая гайка M8
22	Нижняя заглушка	64	Болт с квадратной горловиной M6×16
23	Направляющий рычаг	65	Нижняя защита лезвия
24	Вал болта с квадратной шейкой	66	Шестигранная стопорная гайка
25	Вал	67	Болт M6×20
26	Верхняя заглушка	68	Мотор
27	Выдвижная пластина	72	Кабель питания с вилкой
28	Штифт	73	Ручка настройки
29	Корпус нижнего поворотного штифта	74	Пружина
30	Стойка	75	Раздаточная крышка
31	Болт M6×12	76	Шайба
32	Пружинная шайба	77	Ручка настройки
33	Шина	78	Болт M8×45
34	Нижний диск	79	Ручка регулировки
35	Полотно	80	Подпружиненный зажим
36	Болт M6×12	81	Вал
37	Гайка	82	Резьбовой болт
38	Колесо закрытия двери	83	Заглушка
39	Нижняя дверь	84	Основной корпус
40	Шайба	85	Гайка
41	Корпус языка	86	Зубчатая стопорная шайба
42	Штырь замка		

# Список запчастей BSJ-550

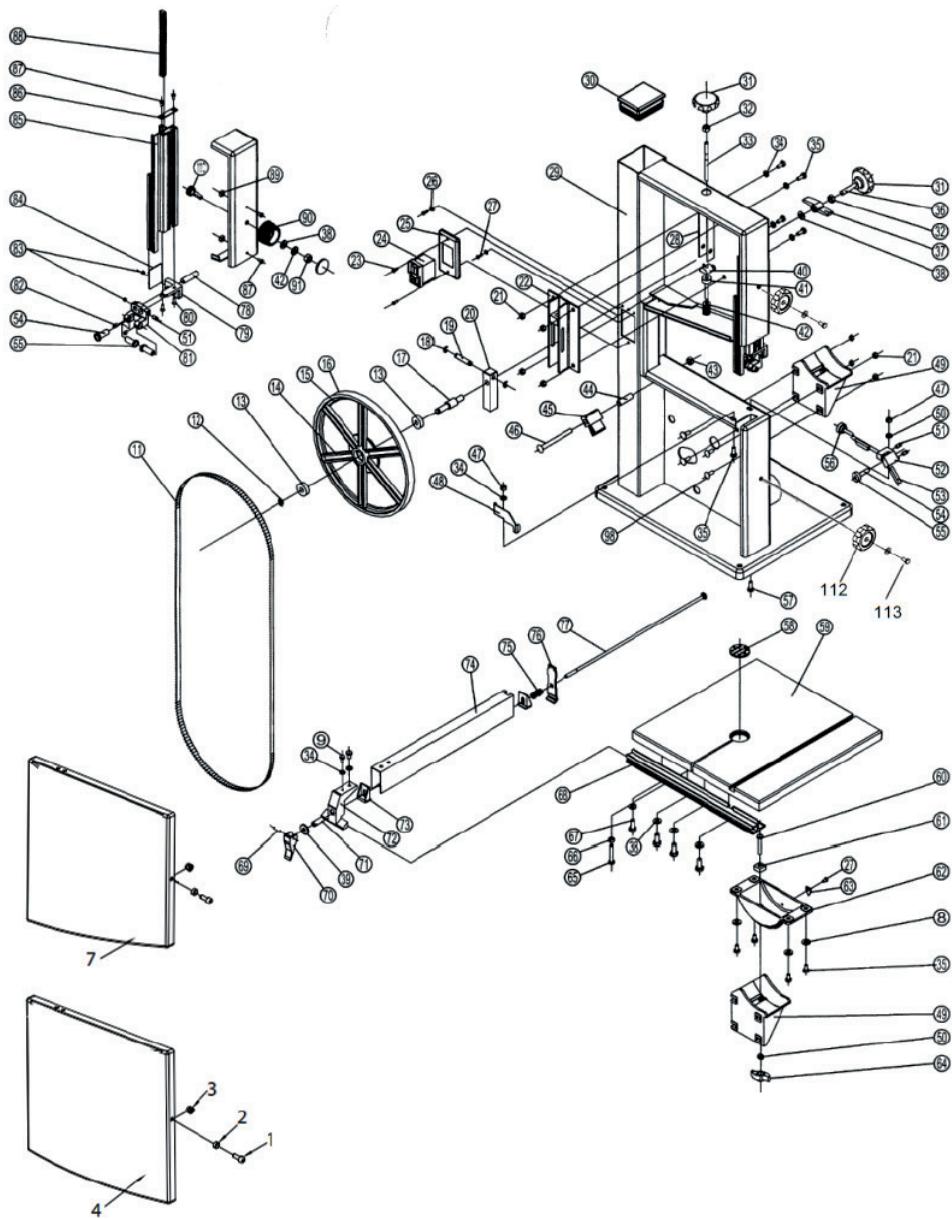


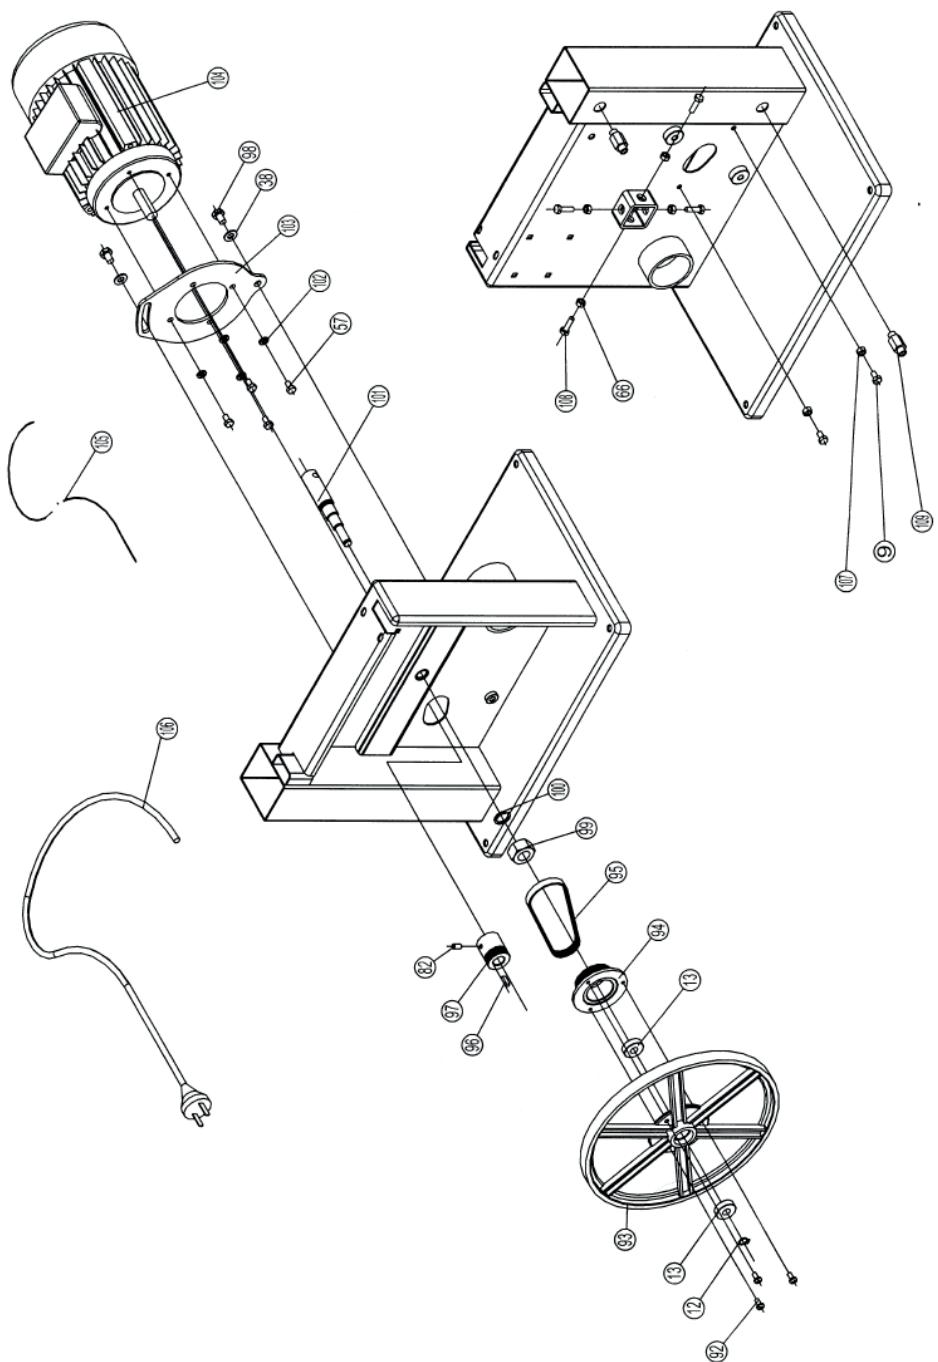

№	Наименование	№	Наименование
1	Болт с шестигранной головкой	57	Съемная заглушка
2	Обшивка	58	Стол
3	Гайка М6	59	Болт с квадратной горловиной М6×30
4	Нижняя дверь	60	Направляющая
7	Механизм двери	61	Направляющая наклона стола
8	Внутренняя стопорная шайба	62	Индикатор
9	Болт с шестигранной головкой М6×10	63	Ручка натяжения
11	Пильное полотно	64	Болт с шестигранной головкой М6×30
12	Удерживающее кольцо	65	Болт М6
13	Подшипник	66	Болт с шестигранной головкой М8×12
14	Верхнее колесо	67	Направляющая упора
15	Балансировочный грузик	68	Роликовый штифт
16	Шина	69	Фиксатор упора
17	Верхний болт подшипника	70	Направляющая
18	Е-кольцо	71	Кронштейн упора
19	Направляющая штифта	72	Заглушка
20	Верхний болт подшипника седла	73	Упор
21	Фланцевая гайка с шестигранной головкой М6	74	Пружина
22	Направляющая пластина в сборе	75	Зажимная пластина
23	Винт с крестовой головкой М4×12	76	Зажимной винт
24	Магнитный переключатель	77	Крепежный вал
25	Пластина переключателя	78	Верхняя направляющая
26	Внутренняя стопорная шайба	79	Резьбонарезной винт
27	Винт М4×6	80	Винт
28	Держатель натяжителя лезвия	81	Винт М6×8
29	Рама ленточной пилы	82	Винт М6×6
30	Черная заглушка	83	Скользящая пластина


№	Наименование	№	Наименование
31	Регулировочная ручка	84	Направляющий стержень
32	Шестигранный болт	85	Заглушка
33	Болт M8	86	Винт заглушки
34	Шайба 6	87	Направляющая
35	Болт под шестигранную головку M6×12	88	Направляющая
36	Болт под шестигранную головку M8×45	89	Регулировочная ручка
37	Крыльчатая ручка	90	Стопорная гайка M8
38	Шайба 8	91	Винт поперечного поддона M5×10
39	Шайба 10	92	Колесо
40	Гайка	93	Нижний шкив
41	Вал	94	Клиноременный ремень
42	Подпружиненный зажим A16	95	Ключ
43	Гайка M8	96	Шкив двигателя
44	Щетка	97	Болт с квадратной горловиной
45	Болт M8×70	98	Шайба
46	Стопорная гайка M6	99	Пружинная шайба
47	Защита лезвия	100	Верхний болт подшипника
48	Держатель двигателя	101	Пружинная шайба
49	Шайба 6	102	Монтажная пластина
50	Винт M6×12	103	Мотор
51	Роликовая направляющая	104	Кабель двигателя
52	Направляющий штифт	105	Кабель питания с вилкой
53	Вал опорного подшипника	106	Гайка M6
54	Подшипник	107	Болт M6×20 с шестигранной головкой
55	Вал	108	Втулка для кабеля
56	Болт M6×16	109	Вал

## **Список запчастей BSJ-750**

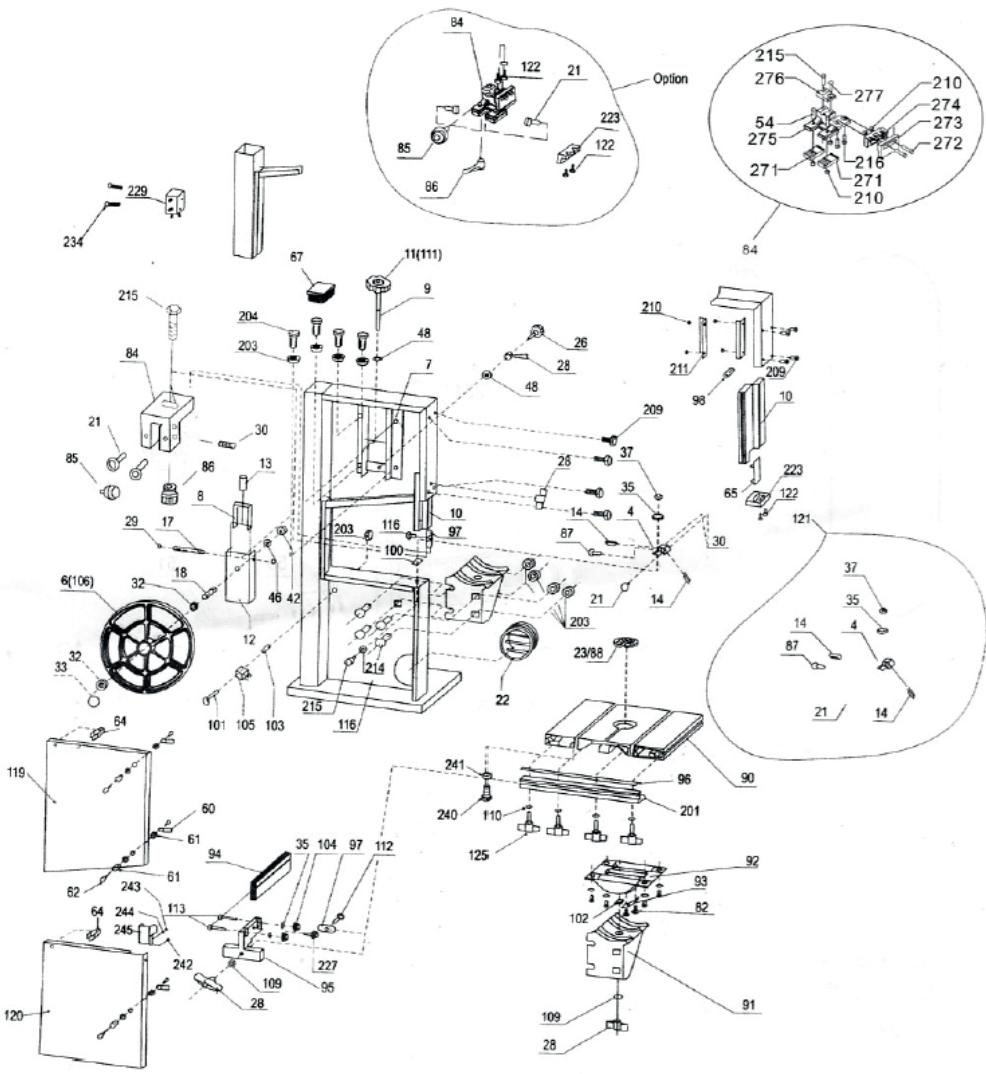


№	Наименование	№	Наименование
1	Винт с шестигранной головкой	54	Винт с шестигранной головкой
2	Распорная втулка	55	Регулировочная ручка
3	Стопорная гайка	57	Ручка
4	Нижняя дверь в сборе	58	Кабель питания с вилкой
5	Пружинный замок	59	Кабель мотора
6	Заклепка	60	Ручка натяжения
7	Верхняя дверь в сборе	61	Шестигранная гайка
8	Шина	62	Крепежный вал
9	Винт с шестигранной головкой	63	Пластичная заглушка
10	Пружинная шайба	64	Регулировочная ручка
11	Нижнее колесо	65	Болт с шестигранной головкой
12	Держатель нижнего колеса	66	Винтовая гайка
13	Шарикоподшипник с глубоким пазом	67	Вал неработающего колеса
14	Шестигранная гайка	68	Шестигранная фланцевая гайка
15	Полотно	69	Стопорная гайка
16	Пружинная шайба	70	Гайка
17	Верхнее колесо	71	Шестигранный винт
18	Пружинная шайба	72	Направляющий штифт
19	Шарикоподшипник с глубоким пазом	73	Шарикоподшипник с глубоким пазом
20	Натяжное колесо	74	Нижняя направляющая накладка
21	Скользящий вал	75	Нижний подшипниковый вал
22	Болт с квадратной горловиной	76	Мотор
23	Щетка	77	Патрубок для пылесоса
24	Распорная втулка	78	Ручка
25	Винт с поперечной головкой	79	Шестигранная гайка
26	Магнитный выключатель с аварийной остановкой	80	Привод ручки
27	Верхний подшипниковый вал	81	Шайба
28	Кронштейн для крепления колеса	82	Ответный вороток
29	С-кольцо	83	Зубчатая стопорная шайба
30	Параллельный штифт	84	Шестигранный болт
31	Рама натяжного кронштейна	85	Шкив двигателя
32	Подпружиненный зажим	86	Ремень
33	Вал	87	Винт с накатанной головкой
34	Гайка	88	Шайба
35	Натяжной кронштейн	89	Опора механизма поворота
36	Шарикоподшипник с глубоким пазом	90	Болт с квадратной горловиной
37	Вал для подшипника	91	Цапфа стола
38	Винт с накаткой	92	Механизм поворота стола
39	Шестигранный винт	93	Шестигранный болт
40	Параллельный штифт	99	Защита пильного полотна
41	Корпус роликовой направляющей	100	Заглушка стола
42	Гайка	101	Рабочий стол
43	Вал зубчатого колеса	102	Шарикоподшипник с глубоким пазом
44	Резьбонарезной винт	103	Механизм роликов
45	Раздвижная доска	106	Винт с накатанной головкой
46	Роликовое направляющее седло	107	Направляющая упора
47	Направляющая общая	108	Болт фиксатора зажима
48	Рейка	109	Шайба
49	Покрывающая доска	110	Винт с накатанной головкой
50	Зубчатая шайба	111	Корпус механизма упора
51	Резьбонарезной винт	112	Упор
52	Часть рукоятки закрывания	113	Направляющий болт для зажима
53	Подпружиненный зажим	114	Гайка с накаткой
		115	Винт с звездообразной ручкой

## **Список запчастей BSJ-1100**

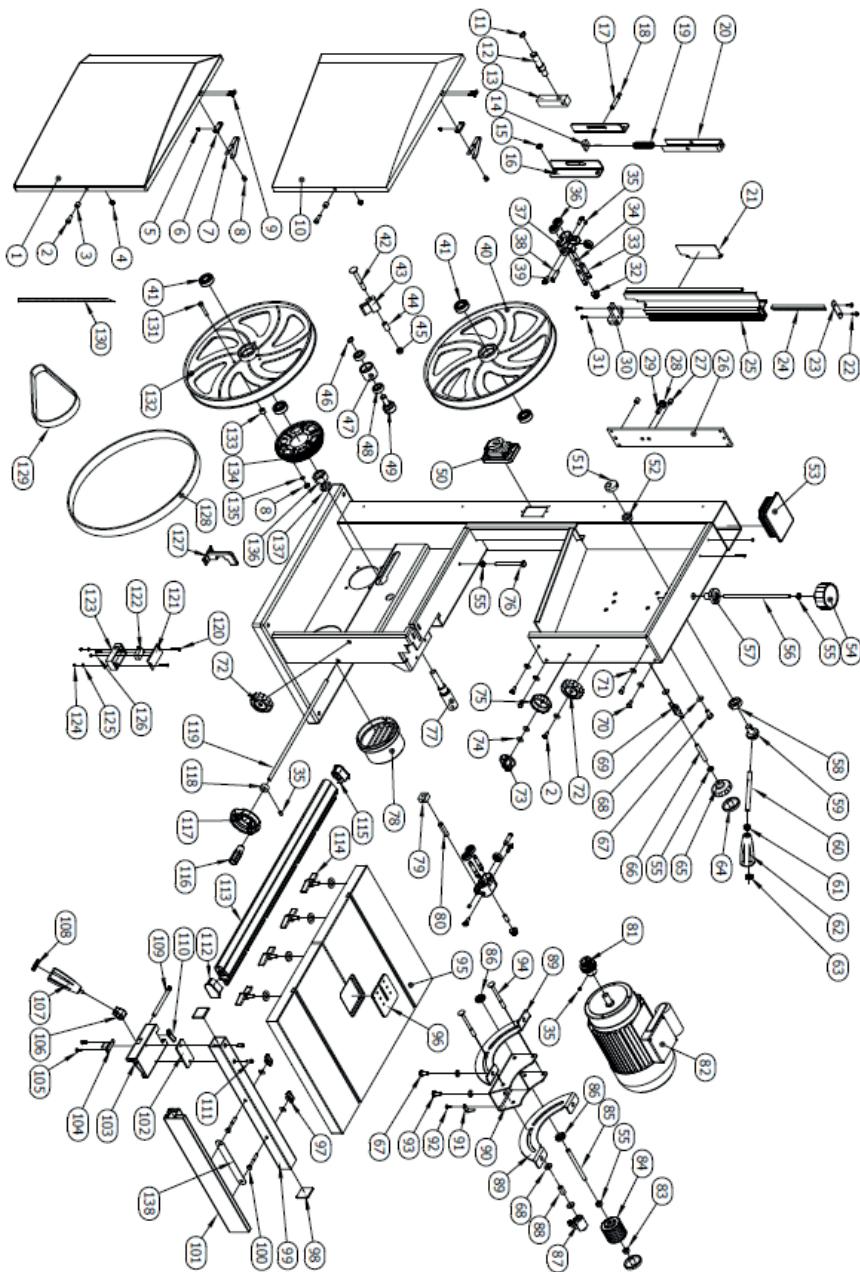

№	Наименование	№	Наименование
1	Винт с шестигранной головкой	55	Регулировочная ручка
2	Распорная втулка	57	Ручка
3	Стопорная гайка	58	Кабель питания с вилкой
4	Нижняя дверь в сборе	59	Кабель мотора
5	Пружинный замок	60	Ручка натяжения
6	Заклепка	61	Шестигранная гайка
7	Верхняя дверь в сборе	62	Крепежный вал
8	Шина	63	Пластичная заглушка
9	Винт с шестигранной головкой	64	Регулировочная ручка
10	Пружинная шайба	65	Болт с шестигранной головкой
11	Нижнее колесо	66	Винтовая гайка
12	Держатель нижнего колеса	67	Вал неработающего колеса
13	Шарикоподшипник с глубоким пазом	68	Шестигранная фланцевая гайка
14	Шестигранная гайка	69	Стопорная гайка
15	Полотно	70	Гайка
16	Пружинная шайба	71	Шестигранный винт
17	Верхнее колесо	72	Направляющий штифт
18	Пружинная шайба	73	Шарикоподшипник с глубоким пазом
19	Шарикоподшипник с глубоким пазом	74	Нижняя направляющая накладка
20	Натяжное колесо	75	Нижний подшипниковый вал
21	Скользящий вал	76	Мотор
22	Болт с квадратной горловиной	77	Патрубок для пылесоса
23	Щетка	78	Ручка
24	Распорная втулка	79	Шестигранная гайка
25	Винт с попечной головкой	80	Привод ручки
26	Магнитный выключатель с аварийной остановкой	81	Шайба
27	Верхний подшипниковый вал	82	Ответный вороток
28	Кронштейн для крепления колеса	83	Зубчатая стопорная шайба
29	С-кольцо	84	Шестигранный болт
30	Параллельный штифт	85	Шкив двигателя
31	Рама натяжного кронштейна	86	Ремень
32	Подпружиненный зажим	87	Винт с накатанной головкой
33	Вал	88	Шайба
34	Гайка	89	Опора механизма поворота
35	Натяжной кронштейн	90	Болт с квадратной горловиной
36	Шарикоподшипник с глубоким пазом	91	Цапфа стола
37	Вал для подшипника	92	Механизм поворота стола
38	Винт с накаткой	93	Шестигранный болт
39	Шестигранный винт	99	Защита пильного полотна
40	Параллельный штифт	100	Заглушка стола
41	Корпус роликовой направляющей	101	Рабочий стол
42	Гайка	102	Шарикоподшипник с глубоким пазом
43	Вал зубчатого колеса	103	Механизм роликов
44	Резьбонарезной винт	106	Винт с накатанной головкой
45	Раздвижная доска	107	Направляющая опора
46	Роликовое направляющее седло	108	Болт фиксатора зажима
47	Направляющая общая	109	Шайба
48	Рейка	110	Винт с накатанной головкой
49	Покрывающая доска	111	Корпус механизма опоры
50	Зубчатая шайба	112	Упор
51	Резьбонарезной винт	113	Направляющий болт для зажима
52	Часть рукоятки закрывания	114	Гайка с накаткой
53	Подпружиненный зажим	115	Винт с звездообразной ручкой
54	Винт с шестигранной головкой		

## **Для заметок**

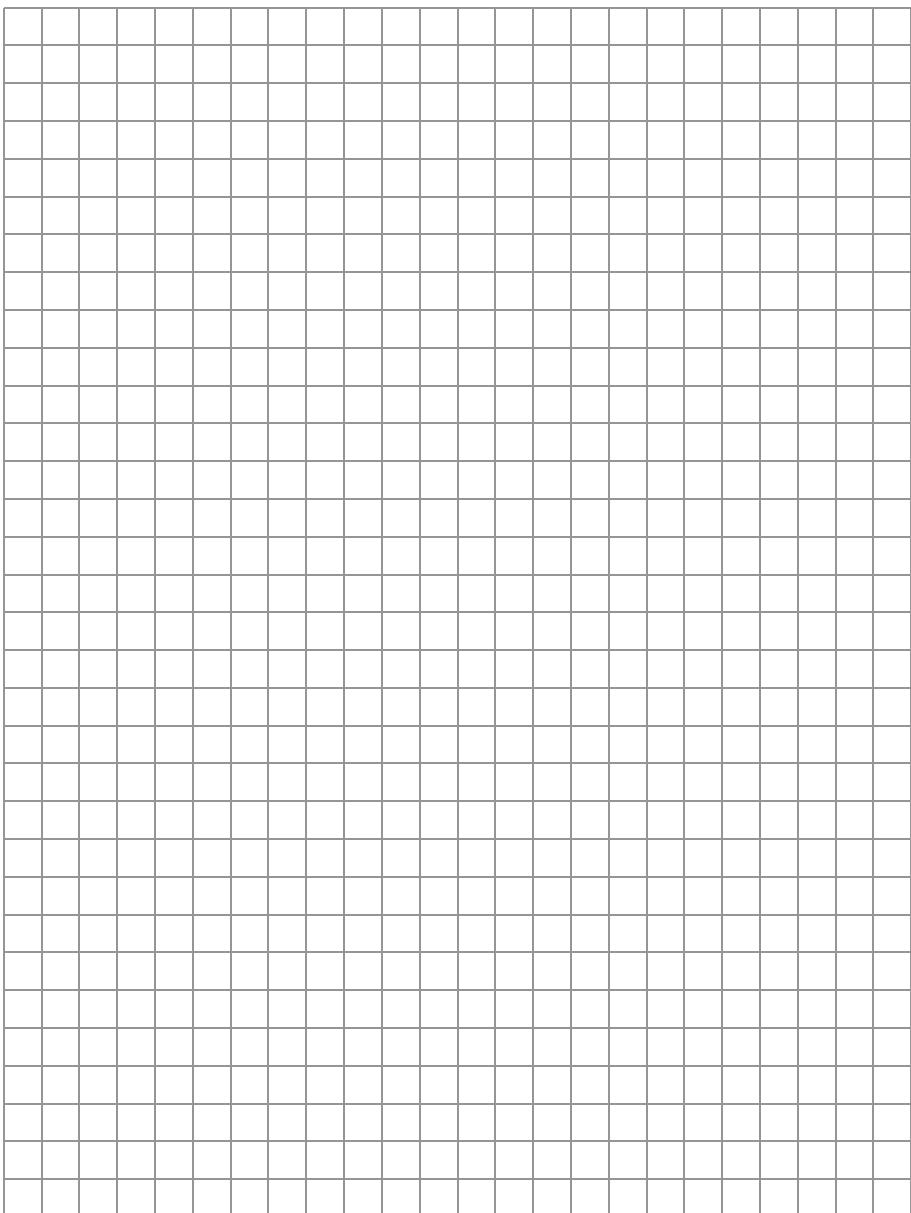

# Гарантийный талон

№ \_\_\_\_\_

# GIGANT

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....  
Ф. И. О. покупателя

.....  
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

1

2

3

Вы можете заказать  
инструмент марки  
Gigant на сайте  
[vseinstrumenti.ru](http://vseinstrumenti.ru)

8 800 333-83-28



**Правообладатель ТМ Gigant**  
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия  
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3  
Тел. +7 (499) 681-23-58