

ДЕТЕКТОР УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Детектор углекислого газа (далее – CO₂) представляет собой монитор концентрации CO₂.
 - О качестве воздуха в помещении информируют три светодиодных индикатора (красный, жёлтый, зелёный), в зависимости от уровня PPM (По умолчанию красный светодиодный индикатор (>1200 ppm); жёлтый светодиодный индикатор (800-1200 ppm); зелёный светодиодный индикатор (<800 ppm). Ppm-количество частиц на миллион).
- Границы уровня концентрации CO₂ для каждого светодиодного индикатора регулируются пользователем.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите прибор к USB-порту (компьютер, адаптер питания, power bank и т.д.)
2. На запуск устройства требуется 30 секунд. В это время устройство будет прогреваться, и не будет реагировать ни на какие изменения функций и режимов.



3. Во время прогрева на ЖК-дисплее будут показаны цифры в порядке обратного отсчёта от 5 до 1.
4. Детектор определит содержание CO₂ в воздухе и выведет данные на экран, как только закончится прогрев.

Примечание 1

Данные о температуре воздуха и содержании CO₂ будут отображаться по очереди.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ


Для того, чтобы устройство соответствовало всем вашим требованиям, советуем установить настройки пользователя.

В данном устройстве имеется возможность настройки следующих параметров: **ALti, ALARM 1, ALARM 2, rcFS, 8bc.**

ALti	Установка значения высоты над уровнем моря в точке измерения.
ALARM 1	Установка первого уровня тревоги.
ALARM 2	Установка второго уровня тревоги.
8bc	Функция автоматической калибровки датчика CO ₂ каждые 8 дней.
rcFS	Возврат к настройкам по умолчанию и отмена пользовательских настроек.

Выбор температурной шкалы (°C/°F)

Нажмите клавишу ввода ENTER для выбора шкалы измерения температур °C или °F.



Примечание 2

Обозначение «Temp °C»- выбрана шкала градусов Цельсия;

Обозначение «Temp °F»- выбрана шкала градусов по Фаренгейту.

Установка параметра «Высота» (ALti)

Рекомендуется установить параметры высоты над уровнем моря в точке измерения



1. Нажмите клавишу установки параметров MODE, появится обозначение ALti
2. Нажмите клавишу ввода ENTER, установите значения высоты с помощью клавиши MODE (1 нажатие=100м).
3. Нажмите клавишу ENTER снова для сохранения данных.

Примечание 3

Чтобы вернуться к 0 м прокрутите счетчик за 9 900 м.

Установка значения параметра тревоги первого уровня ALARM 1

По желанию вы можете изменить значение уровня концентрации CO₂, при котором будет осуществляться переход от зеленого светодиода к желтому.



1. Нажмите клавишу установки параметра MODE 2 раза, появится обозначение AL1.
2. Нажмите клавишу ввода ENTER. Используя клавишу MODE, настройте параметры. Данный режим будет работать при концентрации 400~2900 ppm.
3. Нажмите клавишу ENTER повторно для сохранения данных.

Примечание 4

Если уровень концентрации CO₂ при выборе данного режима $\geq 1,000$ ppm, шаг изменения составляет ± 100 ppm. Когда уровень концентрации CO₂ при выборе данного режима $< 1,000$ ppm, интервал составляет ± 50 ppm.

Установка параметра тревоги второго уровня ALARM 2

По желанию вы можете изменить значение уровня концентрации CO₂, при котором будет осуществляться переход от желтого светодиода к красному.



1. Нажмите клавишу MODE 3 раза, появится обозначение AL2.
2. Нажмите клавишу ввода ENTER. Клавишей MODE настройте параметры. Данный режим будет работать при концентрации 500~3000 ppm.
3. Повторно нажмите кнопку ENTER для сохранения данных.

Примечание 5

Если уровень концентрации CO₂ при выборе данного режима $\geq 1,000$ ppm, шаг изменения составляет ± 100 ppm. Когда уровень концентрации CO₂ при выборе данного режима $< 1,000$ ppm, интервал составляет ± 50 ppm.

После того, как вы установили новые параметры уровня тревоги, загорится зеленый светодиодный индикатор. Если концентрация CO₂ превышает норму, загорится красный светодиодный индикатор; желтый светодиодный индикатор загорится, если концентрация CO₂ находится в промежутке между параметрами, заданными в режиме первого и второго уровня. По умолчанию красный светодиодный индикатор (> 1200 ppm); желтый светодиодный индикатор (800-1200 ppm); зеленый светодиодный индикатор (< 800 ppm).

При высоком уровне концентрации CO₂ (более 3000 ppm) на дисплее появится надпись HI (высокая концентрация). Для понижения концентрации рекомендуем проветрить помещение.

Настройка функции автоматической калибровки датчика CO₂ (8bc)



1. Нажмите клавишу MODE 4 раза - появится обозначение 8bc
2. Нажмите кнопку ввода ENTER, и на ЖК-дисплее появится обозначение on («вкл.»), нажмите клавишу MODE для выбора режима on («вкл.») или oFF («выкл.»), onCE («единожды»).
3. Повторно нажмите ENTER для сохранения данных.

Примечание 6

Если вы выбрали режим ON, то детектор CO₂ будет проводить автоматическую калибровку каждые 8 дней;

Если вы выбрали режим ONCE, то детектор CO₂ проведет автоматическую калибровку один раз через 8 дней без повторов;

Если вы выбрали режим OFF, то детектор CO₂ не будет проводить автоматическую калибровку.

Сброс параметров (rcFS)



1. Нажмите клавишу MODE 5 раз - появится обозначение rcFS.
2. Нажмите клавишу ввода ENTER, и на ЖК-дисплее появится обозначение no («нет»). Нажмите клавишу MODE для выбора no/YES («нет/да»).
3. После того как вы сбросили данные, нажмите ENTER для сохранения данных.

Примечание 7

Используйте функцию rcFS (восстановление первоначальных данных) для возврата к заводским параметрам, установленным по умолчанию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Данное устройство по определению уровня CO₂ в воздухе создано для офисного и домашнего пользования и не может использоваться для проведения испытаний или подтверждения их результатов.
 - Для питания устройства настоятельно рекомендуем использовать стандартный USB - порт .
- В противном случае это может привести к поломке устройства.



ВНИМАНИЕ

В случае, если устройство используется в области действия радиочастотных электромагнитных полей напряжённостью примерно 3 В/м, это может отразиться на текущих показателях, но не может стать причиной поломки устройство в целом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Диапазон рабочих температур: от 0°C до 50°C.

Очистка устройства - отключите питание устройства перед проведением очистки.

Используйте влажную салфетку. Не используйте жидкие очищающие средства, такие как бензол, растворитель или аэрозоли.

Воздухопередача - вентиляционные отверстия на корпусе сконструированы таким образом, чтобы фиксировать наличие CO₂ в воздухе, поэтому их не стоит чем-либо блокировать.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Температура хранения: от -10°C до 60°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод: технология двойного недисперсионного инфракрасного луча (NDIR).

Дисплей: ЖК-дисплей с указанием данных по концентрации CO₂ и температуры.

Параметры измерения CO₂

Диапазон измерений	0-3000 ppm
Разрешение отображения	1ppm при 0~1 000 ppm; 10 ppm при 1 001~3,000 ppm
Точность измерения концентрации	0~3 000 ppm: $\pm 10\%$
Точность измерения концентрации в зависимости от температурного режима	$\pm 0.3\%$ данных на °C или ± 4 ppm на °C, относительно температуры 25°C
Время реакции системы	≈ 60 секунд
Время запуска детектора	≈ 30 секунд
Интервалы действия светодиодных индикаторов (по умолчанию)	Зелёный: <800 ppm; Жёлтый: 800-1200 ppm; Красный: >1200 ppm. 800ppm- нижняя граница для AL1, 1200 ppm- нижняя граница для AL2


Параметры измерения температуры

Пределы измеряемой температуры	От 0°C до 50°C (32°F- 122°F)
Точность отображения температуры	0,1 °C
Доступные единицы измерения	°C/°F(можно менять)
Точность измерения температуры	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ ($\pm 2^\circ\text{F}$)
Время реакции системы	20~30 мин (устройству необходимо достичь равновесных параметров с температурой окружающей среды)

Потребление энергии

Максимальный ток – 200 мА. Средний показатель тока – 20мА

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

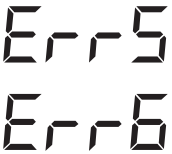Отображение ошибки	Описание ошибки	Рекомендованные действия
	Температура воздуха превысила диапазон рабочих температур от 0°C до 50°C (32°F - 122°F).	Эта ошибка исчезнет, как только температура вернется в свой рабочий диапазон между 0°C и 50°C (32°F-122°F).
	Неисправность в памяти устройства (EEPROM).	Повторно подключите устройство к источнику питания. Если на экране вновь появится обозначение ошибки «Err5» или «Err6», то это говорит о возможной неисправности устройства.
	Напряжение USB-источника питания слишком низкое, устройство не работает.	Подключите устройство к стандартному USB-источнику питания.

Артикул: KIT MT8057

Производитель: Kunshan Radiant Innovation Co., Ltd.

Адрес: Адрес: No.20, TaiHong Road, WuSongJiang Development Zone, YuShan Town, KunShan City, JiangSu, Китай

Импортер: ООО “Даджет”, 109052, Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, этаж 3, помещение 1, кабинет 314

Сервисная служба и техническая поддержка: service@dadget.ru

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 3 года

Дата производства: см. на упаковке

