


# SKFTLGB 20

Серия „A”

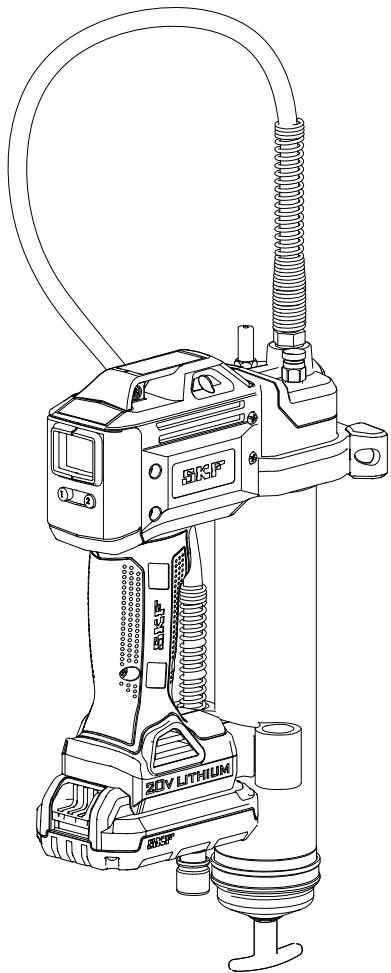

Дата опубликования Декабрь 2017

Номер формы MP5456

Версия 2

# Оглавление

|  |           |  |           |                                     |    |
|--|-----------|--|-----------|-------------------------------------|----|
| Декларация о соответствии<br>нормам ЕС .....   | 2         | Работа .....   | 13        | В разобранном виде.....             | 17 |
|  |           | Дисплей и лампа.....   | 13        |                                     |    |
|  |           | Выбор скорости .....   | 13        | Перечень запчастей/комплектов ..    | 18 |
|  |           | Смена единиц измерения .....   | 13        |                                     |    |
|  |           | Контроль/мониторинг подачи смазки .  | 13        | Поиск и устранение неисправностей . | 18 |
| Назначение .....   | 3         | <b>Варианты дозаправки .....</b>   | <b>14</b> |                                     |    |
|  |           | Валовая заправка нагнетателя .....   | 14        |                                     |    |
| <b>Общие предупреждения относительно<br/>безопасных методов работы с<br/>механизированным инструментом .</b> | <b>3</b>  | Заправка нагнетателя с помощью<br>наполнительного насоса .....                               | 14        |                                     |    |
| Техника безопасности на<br>рабочем месте .....   | 3         | <b>Удаление воздушных карманов<br/>(продувка воздуха).....</b>                               | <b>14</b> |                                     |    |
| Электробезопасность .....  | 3         |  |           |                                     |    |
| Индивидуальная техника<br>безопасности .....   | 3         | <b>Работа зарядного устройства .....</b>   | <b>15</b> |                                     |    |
| Пользование и уход за<br>механизированным инструментом ....  | 4         | Зарядка батарейного блока .....  | 15        |                                     |    |
| Пользование и уход за<br>батареей.....   | 4         | Процедура зарядки.....   | 15        |                                     |    |
| Обслуживание .....   | 4         | Важные уведомления<br>о зарядке .....  | 16        |                                     |    |
| <b>Конкретные меры техники<br/>безопасности .....</b>  | <b>5</b>  |  |           |                                     |    |
| Остаточные риски. ....   | 5         | <b>Декларация о соответствии нормам ЕС</b>   |           |                                     |    |
| <b>Вибрация.....</b>   | <b>6</b>  | Мы, SKF Maintenance Products<br>Kelvinbaan 16  |           |                                     |    |
| <b>Техническое обслуживание .....</b>  | <b>6</b>  | 3439 MT Nieuwegein<br>The Netherlands  |           |                                     |    |
| <b>Защита окружающей среды.....</b>  | <b>6</b>  | настоящим заявляем, что указанное ниже изделие:  |           |                                     |    |
| <b>Указания по технике безопасности для<br/>батареи и зарядного устройства....</b>                           | <b>7</b>  | <b>SKF нагнетатель консистентной смазки TLGB 20 с питанием от батареи,<br/>серия „A”</b>     |           |                                     |    |
| Батареи .....  | 7         | сконструирован и изготовлен в соответствии с   |           |                                     |    |
| Зарядное устройство.....   | 8         | – Директивами Европейского Союза EMC DIRECTIVE 2014/30/EU, Machinery<br>Directive 2006/42/EC |           |                                     |    |
| Электробезопасность .....  | 8         | – и Low Voltage Directive2014/35/EU  |           |                                     |    |
| <b>Безопасность других лиц .....</b>   | <b>8</b>  | – как указано в гармонизированном стандарте для  |           |                                     |    |
| Пользование и уход за<br>инструментом.....   | 9         | – EN55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011 Part 1   |           |                                     |    |
| <b>Техническая характеристика .....</b>  | <b>10</b> | – EN 55014-2:1977 +A1:2001+A2:2008 Part 2  |           |                                     |    |
| <b>Модель .....</b>  | <b>10</b> | – EN 60745-1:2009 + A11: 2010  |           |                                     |    |
| <b>Общее описание.....</b>   | <b>11</b> | – EN 60335-1: 2012 Part 1.   |           |                                     |    |
| <b>Проверка .....</b>  | <b>11</b> | – EN 60335-2-29: 2004+A2:2010 Part 2.  |           |                                     |    |
| <b>Наладка TLGB 20 .....</b>   | <b>12</b> | – EN 62233:2008  |           |                                     |    |
| Контроль расхода масла*.....   | 12        | – EUROPEAN ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU   |           |                                     |    |
| Установите/смените патрон<br>со смазкой .....  | 12        |           |           |                                     |    |
| Прокачайте нагнетатель смазки .....  | 12        | St. Louis, MO USA  |           |                                     |    |
|  |           | Июль 2015 года   |           |                                     |    |
|  |           | Robert Hoefer,   |           |                                     |    |
|  |           | Директор по развитию продуктов и техники   |           |                                     |    |

## △ ОПАСНОСТЬ

Читайте руководство перед установкой или использованием этого продукта. Держите руководство под рукой для дальнейшего использования.

Несоблюдение инструкций и техники безопасности может привести к смерти или серьезным травмам.

## Назначение

SKF нагнетатель консистентной смазки TLGB 20 с питанием от батареи сконструирован исключительно для нагнетания и раздачи консистентной смазки с питанием от 20-вольтовой батареи. Не превышайте номинальные технические параметры.

## Общие предупреждения относительно безопасных методов работы с механизированным инструментом

### ▲ РЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Прочтите все предупреждения и указания по технике безопасности.

Несоблюдение этих предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

**Сохраните предупреждения и указания для пользования в будущем.** Термин «механизированный инструмент» в предупреждениях относится к вашему механизированному инструменту с питанием от сети (шнуровой инструмент) или к инструменту с питанием от батареи (бесшнуровой инструмент).

## Техника безопасности на рабочем месте

- Рабочее место должно содержаться в чистоте и быть хорошо освещено.** Загроможденные или темные места приводят к несчастным случаям.
- Не работайте с механизированными инструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** Механизированные инструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- При работе с механизированным инструментом рядом не должно быть детей и посторонних.** Отвлечения могут привести к тому, что вы потеряете контроль.

## Электробезопасность

- Вилка шнура механизированного инструмента должна соответствовать розетке.** Никогда и никоим образом не модифицируйте вилку. Не пользуйтесь никакими вилками-переходниками при работе с заземленными механизированными инструментами. Вилки без изменений и соответствующие им розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакт тела с заземленными поверхностями, например, с трубами, радиаторами, плитами и холодильниками.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если ваше тело заземлено.
- Не подвергайте механизированные инструменты воздействию дождя или сырости.** Проникновение воды в механизированный инструмент увеличит риск поражения электрическим током.
- Не допускайте неправильного обращения со шнуром.** Никогда не используйте шнур для переноски механизированного инструмента, не тяните механизированный инструмент за шнур и не выдергивайте шнуром вилку из розетки. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или спутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
- При работе с механизированным инструментом вне помещений используйте шнур-удлинитель, пригодный для применения вне помещений.** Использование шнура, пригодного для применения вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать работу с механизированным инструментом во влажном месте, используйте источник питания с защитой устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

## Индивидуальная техника безопасности

- При работе с механизированным инструментом будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый смысл.** Не пользуйтесь механизированным инструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновенная невнимательность при работе с механизированным инструментом может привести к серьезной травме.
- Используйте индивидуальное защитное снаряжение.** Всегда носите средства защиты глаз. Защитное снаряжение, например, пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в надлежащих условиях, могут снизить риск травмы.
- Предотвращайте непреднамеренный запуск.** Прежде чем присоединять инструмент к источнику питания или батарейному блоку, брать или переносить инструмент, убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выключено». Перенос механизированного инструмента с пальцем на выключателе или подача напряжения к механизированному инструменту при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- Прежде чем включать механизированный инструмент, удалите регулировочный или гаечный ключ.** Если регулировочный или гаечный ключ, соединенный с вращающейся деталью, не отсоединен, это может привести к травме.

- Не пытайтесь дотянуться.** Всегда поддерживайте устойчивое положение ног и баланс. Это обеспечивает лучший контроль механизированного инструмента в неожиданных ситуациях.
- Правильно одевайтесь.** Не носите просторную одежду и ювелирные украшения. Волосы, одежда и рукавицы не должны быть вблизи вращающихся частей. Просторная одежда, ювелирные украшения и длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

## Пользование и уход за механизированным инструментом

- Не прилагайте силу к этому механизированному инструменту.** Пользуйтесь правильным механизированным инструментом для вашего применения. Правильный механизированный инструмент будет работать лучше и безопаснее, обеспечивая его проектную производительность.
- Не пользуйтесь этим механизированным инструментом, если выключатель не производит включение и выключение.** Механизированный инструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
- Прежде чем производить какие-либо регулировки, менять принадлежности или класть механизированный инструмент на хранение, отсоедините вилку от источника питания и/или отсоедините батарейный блок от механизированного инструмента.** Такие профилактические меры техники безопасности снижают риск случайного запуска механизированного инструмента.
- Храните механизированные инструменты на холостом ходу вдали от детей, и не позволяйте работать с механизированным инструментом лицам, не знакомым с механизмами инструментом или с этими указаниями.** Механизированный инструмент в руках необученных пользователей опасен.

- Проводите техническое обслуживание механизированных инструментов.** Проверяйте их на отсутствие смещения или заедания движущихся деталей, поломки деталей и любого другого состояния, которое может влиять на работу механизированного инструмента. Прежде чем пользоваться поврежденным механизированным инструментом, он должен быть отремонтирован. Многие несчастные случаи вызваны механизированными инструментами, не прошедшими правильное техническое обслуживание.
- Режущие инструменты должны быть острыми и содержаться в чистоте.** Если режущие инструменты правильно обслуживаются и имеют острые режущие кромки, вероятность их заедания меньше, и ими легче управлять.
- Пользуйтесь этим механизированным инструментом, принадлежностями, резцами и т.п. в соответствии с этими указаниями и так, как предназначено для данного конкретного типа механизированного инструмента, с учетом условий работы и вида выполняемой работы.** Пользование этим механизированным инструментом для операций, для которых он не предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.

## Пользование и уход за батареей

- Перезаряжайте только зарядным устройством батареи, указанным изготовителем.** Зарядное устройство, пригодное для батарейного блока одного типа, может создать риск пожара при использовании с батарейным блоком другого типа.

- Используйте механизированные инструменты только с конкретно указанными батарейными блоками.** Использование каких-либо других батарейных блоков может создать риск травмы и пожара.
- Когда батарейный блок не используется, храните его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты и другие мелкие металлические предметы, которые могут закоротить его полюса.** Закорачивание полюсов батареи может привести к ожогам или пожару.
- При неправильном обращении из батареи может быть выброшена жидкость; избегайте контакта с ней.** Выброшенная из батареи жидкость может вызвать раздражение или ожоги. Если контакт случайно произошел, промойте водой. При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Выброшенная из батареи жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

## Обслуживание

- Обслуживание механизированного инструмента должен выполнять квалифицированный ремонтник, с использованием только идентичных деталей.** Это обеспечит поддержание безопасности этого механизированного инструмента.



## Конкретные меры техники безопасности

Используйте только шланг высокого давления SKFTLGB 20-3 длиной 900 мм (36 дюймов) с соединительной муфтой. Травмы, вызванные введением консистентной смазки, очень серьезны. Держите шланг только в районе защитной пружины. Не допускайте случайный запуск. Вставляя батарейный блок, убедитесь в том, что выключатель не нажат.

Замените шланг при первом же признаке износа, перекручивания шланга или повреждения наружной оплетки. Не сгибайте шланг так, чтобы он был перекручен.

Не пытайтесь дотянуться. Всегда поддерживайте устойчивое положение ног и баланс. Это обеспечивает лучший контроль инструмента в неожиданных ситуациях.

Пользуйтесь защитным снаряжением. Всегда носите средства защиты глаз.

В надлежащих ситуациях необходимо пользоваться пылезащитной маской, нескользящей защитной обувью, каской и средствами защиты органов слуха.

Нагнетатель использует смазки, которые могут быть воспламенямы и ядовиты при попадании в пищевод. Не пользуйтесь нагнетателем вблизи открытого пламени или других пожароопасностей. Не используйте с этим нагнетателем воспламеняющиеся консистентные смазки.

Консистентную смазку часто рекламируют как высокотемпературную, потому что она должна сохранять смазывающие свойства в горячих местах, но она может воспламениться при слишком высокой температуре. Перед использованием этого нагнетателя прочитайте, пожалуйста, все предупреждения на смазках. Не используйте с этим нагнетателем воспламеняющиеся консистентные смазки.

### ▲ РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пользуйтесь шлангом, который не одобрен компанией SKF. Чрезмерно высокое давление может привести к разрыву насадки или гибкого шланга.

Замените шланг при первом же признаке износа или перекручивания шланга, или повреждения наружной оплетки.

Соблюдайте указания и предупреждения относительно гибкого шланга. Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

### ▲ ОПАСНОСТЬ

Давление в нагнетателе может достичь 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм). Для защиты во время работы пользуйтесь защитными очками и рукавицами. Не касайтесь руками открытого резинового участка шланга.

Несоблюдение может привести к серьезной травме и/или смертельному исходу.

## Остаточные риски

При использовании этого инструмента могут возникнуть дополнительные остаточные риски, не указанные в прилагаемых предупреждениях об опасности. Эти риски могут возникнуть из-за неправильного пользования, длительного пользования и т.п.

Даже при соблюдении соответствующих норм техники безопасности и применении защитных устройств нельзя избежать некоторых остаточных рисков.

Это включает

- Травмы при касании каких-либо врачающихся/движущихся деталей.
- Травмы при замене деталей или принадлежностей.
- Травмы при длительном пользовании инструментом. При длительном пользовании каким-либо инструментом обязательно делайте регулярные перерывы.
- Нарушение слуха.
- Опасности для здоровья вследствие вдыхания пыли, получающейся при пользовании инструментом (пример: работа с древесными материалами, особенно с дубом, буком и ДВП).

## Вибрация

Заявленные значения вибрационной эмиссии, указанные в технической информации и в декларации о соответствии нормам, были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний, приведенным в стандарте EN 60745, и могут использоваться при сравнении инструментов друг с другом. Заявленное значение вибрационной эмиссии можно также использовать при предварительной оценке воздействия.

### ВНИМАНИЕ

Значение вибрационной эмиссии при фактическом использовании механизированного инструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от того, как инструмент используется. Уровень вибрации может превысить указанный уровень.

При оценке воздействия вибрации для определения мер техники безопасности, требуемой Директивой 2002/44/ЕС, для защиты лиц, регулярно пользующихся механизированными инструментами в работе, необходимо рассмотреть фактические условия использования и то, как используется инструмент, с учетом всех частей рабочего цикла, например, моментов времени, когда инструмент выключен и когда он на холостом ходу, в дополнение к времени запуска.

### △ РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не работайте с этим нагнетателем, не прочитав сначала руководство по эксплуатации.

Несоблюдение может привести к серьезной травме и/или смертельному исходу.



## Техническое обслуживание

Сконструирован для работы в течение длительного времени при минимальном техническом обслуживании.

Продолжительная удовлетворительная работа зависит от надлежащего ухода и регулярной чистки инструмента.

Ваше зарядное устройство не требует никакого технического обслуживания кроме регулярной чистки.

### △ РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не проводите техническое обслуживание этого нагнетателя при установленной батарее

- Регулярно очищайте вентиляционные прорези инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
- Регулярно очищайте корпус электродвигателя влажной тканью. Не пользуйтесь никаким абразивным очистителем или очистителем на основе растворителя.

### ВНИМАНИЕ

Регулярно очищайте вентиляционные прорези инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.

Регулярно очищайте корпус электродвигателя влажной тканью. Не пользуйтесь никаким абразивным очистителем или очистителем на основе растворителя.

## Защита окружающей среды

Если настанет день, когда понадобится заменить ваше изделие SKF или когда оно вам больше не нужно, не выбрасывайте его с бытовыми отходами. Поместите это изделие для раздельного сбора.

Раздельный сбор. Это изделие нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

### ВНИМАНИЕ

Раздельный сбор. Это изделие нельзя выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

Местные нормы могут предусматривать раздельный сбор бытовых электрических изделий в муниципальных местах сброса отходов или в предприятии розничной торговли, когда вы покупаете новое изделие.

### ВНИМАНИЕ

Раздельный сбор использованных изделий и упаковки позволяет переработку и повторное использование материалов.

Повторное использование переработанных материалов помогает предотвращать загрязнение окружающей среды и снижает потребность в сырье.

### ВНИМАНИЕ

Полностью разряжите батарею, а затем удалите ее из инструмента.

NiCd, NiMH и Li-Ion батареи пригодны для повторного использования. Отправьте их уполномоченному агенту по ремонту или в местный центр переработки.

# Указания по технике безопасности для батареи и зарядного устройства

## Сохраните эти указания

Это руководство содержит важные указания по технике безопасности и эксплуатации зарядных устройств батарей SKFTLGB 20-5 и SKFTLGB 20-6.

### △ ОПАСНОСТЬ

Не проверяйте с помощью электропроводных предметов.

На полюсах зарядного устройства имеется риск поражения переменным током напряжением 120 В или 230 В.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

### △ ОПАСНОСТЬ

Не подвергайте батарею воздействию огня.



### △ ОПАСНОСТЬ

Не заряжайте поврежденную батарею.

Немедленно замените ее.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

### △ ОПАСНОСТЬ

Не подвергайте батарею воздействию искр или пламени. Жидкость в батарее может гореть.

Не проливайте и не погружайте батарею в воду или другие жидкости. Это может привести к преждевременному отказу элементов батареи.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

## Прочтайте все указания

## Батареи

- Никогда не пытайтесь открывать батареи ни по какому поводу.
- Не подвергайте батарею воздействию воды.
- Не храните батарею в местах, где температура может превышать 50 °C (122 °F), например, летом в будках или металлических зданиях.
- Заряжайте батарею только при температуре окружающей среды между 5 °C (40 °F) и 40 °C (105 °F).
- Заряжайте батарею только с помощью зарядного устройства, поставленного с данным инструментом.
- При удалении батареи следуйте указаниям, приведенным в разделе «Защита окружающей среды».

### △ ОПАСНОСТЬ

Никогда не пытайтесь открывать батарейный блок ни по какому поводу. Если пластмассовый корпус батарейного блока сломался или треснул, верните его в сервис-центр для переработки.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

## Зарядное устройство

- Перед использованием зарядного устройства батареи прочтите все указания и предостерегающие маркировки на зарядном устройстве, батарейном блоке и изделии, использующем батарею.

### △ ОПАСНОСТЬ

Не заряжайте батарейные блоки SKF TLGB 20-2 с помощью какого-либо другого зарядного устройства.

Чтобы снизить риск травмы, зарядные устройства SKFTLGB 20-5 и TLGB 20-6 должны использоваться только для зарядки батарейных блоков SKFTLGB 20-2.

Батареи других типов могут взорваться.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

- Не работайте с зарядным устройством, если оно испытalo сильный удар, упало или повреждено каким-либо другим образом; отправьте его в компетентный сервис-центр.
- Не разбирайте зарядное устройство или батарейный блок. Если требуется обслуживание или ремонт, отправьте их в компетентный сервис-центр.  
Неправильная повторная сборка может привести к риску пожара или поражения электрическим током.
- Прежде чем проводить какую-либо чистку, отсоедините зарядное устройство от розетки, чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током.
- Заряжайте батарейный блок в хорошо вентилируемом месте; во время зарядки не закрывайте ничем зарядное устройство и батарею.
- Не храните зарядное устройство или батарейные блоки в местах, где температура может дойти до или превысить 50 °C (122 °F), например, летом в металлической будке для инструментов или в автомобиле – это может привести к порче батареи.
- Не заряжайте батарейный блок при температуре ниже 5 °C (40 °F) или выше 40 °C (105 °F). Это очень важно для правильной работы.
- Не сжигайте батарейный блок. Он может взорваться в огне.
- Не заряжайте батарею в сырых или влажных местах.
- Не закорачивайте полюса батарейного блока. Очень высокие температуры могут привести к травме или пожару.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Не пользуйтесь этим устройством, если у вас нет опыта или знаний для работы с ним.
- Правильно утилизируйте разряженные батареи. Батарейный блок SKFTLGB 20-2 содержит литий-ионные батареи. Эти батареи должны перерабатываться или надлежащим образом утилизироваться. Отвезите разряженные батарейные блоки в ваше местное предприятие розничной торговли запасными батареями или в пункт приема утиль-сырья.

## Безопасность других лиц

Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или не получили от этого лица инструктаж относительно пользования этим устройством.

Дети должны находиться под наблюдением, чтобы обеспечить, что они не играют с этим устройством.

### ВНИМАНИЕ

Это зарядное устройство предназначено только для работы в помещении.

### ВНИМАНИЕ

Перед употреблением прочтите руководство по эксплуатации.

## Электробезопасность

### ВНИМАНИЕ

Зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземляющий провод не требуется. Всегда проверяйте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на паспортной табличке.

Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной вилкой для включения в сеть.

- Если шнур поврежден, то во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или уполномоченным сервис-центром компании SKF.

## Пользование и уход за инструментом

Если нагнетатель консистентной смазки заглох, прекратите нажимать курок. Это может повредить электродвигатель или вызвать пожар.

Прежде чем проводить какие-либо регулировки, менять принадлежности или класть инструмент на хранение, отсоедините батарейный блок от инструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.

Храните инструменты вне досягаемости

для детей и других необученных лиц.

Инструменты в руках необученных пользователей опасны.

Прежде чем пользоваться поврежденным инструментом, отдайте его на обслуживание. Многие несчастные случаи вызваны инструментами, не прошедшими надлежащее техническое обслуживание.

Пользуйтесь только принадлежностями, рекомендованными компанией SKF.

Следует пользоваться только принадлежностями, которые могут выдерживать давление 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм).  
Принадлежности, подходящие для одного инструмента, могут создать риск травмы при использовании с другим инструментом.

## Техническая характеристика

### SKF нагнетатель консистентной смазки TLGB20 с питанием от батареи

|   |   |
|---|---|
| Рабочее напряжение                      | 14,5 - 20 В постоянного тока                                |
| Максимальное рабочее давление           | 400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)                               |
| Малая производительность                | 400 бар (6 000 фунт/кв. дюйм)                               |
| Большая производительность              |   |
| Емкость резервуара консистентной смазки | 411 г (14,5 унции)  |
| Максимальное давление                   | 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм)                              |
| Диапазон рабочих температур             | От -20 °C до 50 °C (от 0 °F до 120 °F)                      |
| Рабочий ток                             | 4 А при температуре от -6 до 54 °C (от 20 до 130 °F)        |
| Номинальный ток                         | 5 А при температуре от -6 до 54 °C (от 20 до 130 °F)        |
| Смазка (консистентная)                  | Все с такими же параметрами и включая NLGI #2               |
| Производительность:                     |   |
| Малая производительность (L)            | 100 мл/мин (3,5 унции/мин)                                  |
| Большая производительность (H)          | 160 мл/мин (5,5 унции/мин)                                  |
| Вес                                     | 3,0 кг (6,5 фунта)  |
| Принадлежности:                         |   |
| <b>Литий-ионная батарея</b>             | <b>TLGB 20-2</b>  |
| Выходное напряжение                     | 20 В постоянного тока максимум                              |
| Емкость                                 | 2 500 мА·ч  |
| <b>Зарядное устройство батареи</b>      | <b>TLGB 20-5</b>  |
| Время зарядки                           | 1,5 ч   |
| Вход, В переменного тока (0,4 А)        | 220–240 В, 50/60 Гц   |
| <b>Зарядное устройство батареи</b>      | <b>TLGB 20-6</b>  |
| Время зарядки                           | 1,5 ч   |
| Вход, переменный ток (0,6 А)            | 120 В, 60 Гц  |
| <b>Выходной шланг</b>                   | <b>TLGB 20-3</b>  |
| Максимально допустимое давление         | 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм)                              |
| Длина шланга                            | 900 мм (36 дюймов)  |
| Уровень звукового давления              | LpA 69,5 дБ (A), погрешность (K), 3 дБ(A),                  |
| Уровень звуковой мощности               | LWA 80,5 дБ(A), погрешность (K), 3 дБ(A)                    |
| Вибрация (предплечье-рука)              | 0,6 м/c <sup>2</sup> , погрешность (K) 1,5 м/c <sup>2</sup> |

**Примечание 1:** Рабочий ток и производительность подачи смазки приведены при давлении 70 бар (1 000 фунт/кв. дюйм).

**Примечание 2:** Заявленная общая величина вибрации измерена в соответствии со стандартным методом испытаний и может использоваться для сравнения инструментов друг с другом, а также для предварительной оценки воздействия.

**Примечание 3:** Вибрационная эмиссия при фактическом использовании этого механизированного инструмента может отличаться от заявленной общей величины в зависимости от того, как этот инструмент используется, и от необходимости определить меры техники безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в фактических условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, например, моментов времени, когда инструмент выключен и когда он на холостом ходу, в дополнение к времени запуска).

**Примечание 4:** Точность расходомера ухудшается при температуре ниже точки замерзания.

## Модель

Продаваемая модель Комплект поставки

|              |   |
|--------------|---|
| TLGB 20      | Нагнетатель консистентной смазки с батареей, зарядное устройство (230 В переменного тока) и контейнер для переноски |
| TLGB 20/110V | Нагнетатель консистентной смазки с батареей, зарядное устройство (110 В переменного тока) и контейнер для переноски |
| TLGB 20-5    | Зарядное устройство (230 В переменного тока)  |
| TLGB 20-6    | Зарядное устройство (110 В переменного тока)  |
| TLGB 20-2    | Батарейный блок   |

## Общее описание

TLGB 20 компании SKF - это нагнетатель консистентной смазки с питанием от литий-ионной батареи, предназначенный для ручной смазки точек смазки, включая светоизлучающий диод (СИД) и электронный центр управления.

SKF нагнетатель консистентной смазки с питанием от батареи приводится маленьким электродвигателем низкого напряжения, соединенным с зубчатой передачей. С помощью карданного механизма вращательное движение электродвигателя превращается в возвратно-поступательное движение поршня. SKF нагнетатель консистентной смазки с питанием от батареи - это нагнетательный поршневой насос одностороннего действия.

Технология, используемая в нагнетателе TLGB 20:


- Защита электродвигателя, предотвращающая перегрузку при превышении тока. Когда это произойдет, лампа дисплея будет мигать красным светом.
- СИД, показывающий зарядку батареи, скорость насоса и производительность смазки.
- Осветительная лампа СИД, чтобы можно было находить масленки при тусклом освещении.

## Проверка

Визуальным осмотром проверьте нагнетатель на отсутствие поврежденных, незатянутых или отсутствующих деталей. Если оборудование изношено или повреждено, выведите его из эксплуатации. Свяжитесь с уполномоченным сервис-центром для оценки повреждений или для ремонта.

Рис. 1

SKF нагнетатель консистентной смазки с питанием от батареи TLGB20

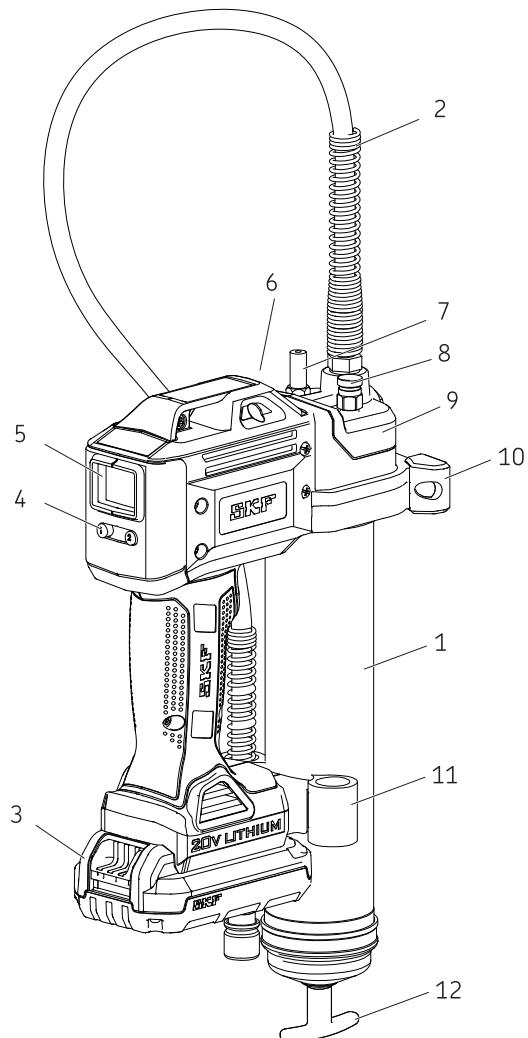

### части

| пункт | описание               | пункт | описание                      |
|-------|------------------------|-------|-------------------------------|
| 1     | Сборка смазочной трубы | 7     | Загрузочный клапан            |
| 2     | Шланг                  | 8     | Вентиляционный клапан         |
| 3     | Батарея                | 9     | Насос                         |
| 4     | Кнопка управления      | 10    | Опора                         |
| 5     | Дисплей                | 11    | Hose hold Держатель шланга ег |
| 6     | СИД-лампа              | 12    | Рукоятка толкателя            |

# Наладка TLGB 20

## Контроль расхода масла\*

- Точность потока – +/-10% при температуре окружающей среды от 32°F (0°C) до 95°F (+35°C) и противодавлении 0 фунтов/кв. дюйм - 4000 фунтов/кв. дюйм (0 бар - 275 бар). Точность работы устройства вне этого диапазона не измерялась.
- Точность измерительного прибора подходит для работы с литиевой смазкой NLGI 1 а также 2 EP Lithium.
- Разрешение счётчика – 0.1 унции и 0.1 г.

## Установите/смените патрон со смазкой

- 1 Вывинтите трубку для смазки (1) из насоса (9) на несколько оборотов, но не снимайте ее.
- 2 Оттяните рукоятку толкателя (12) и зафиксируйте выемку стержня толкателя в прорези крышки трубы (→ Рис. 2).
- 3 Вывинтите трубку для смазки (1) из нагнетателя .

- 4 Снимите с патрона со смазкой пластмассовую крышку и вставьте патрон в трубку.
- 5 Удалите с патрона со смазкой язычок и ввинтите трубку для смазки (1) в насос (9).
- 6 Снова навинтите трубку для смазки (1) на приводную головку
- 7 С помощью рукоятки толкателя (12) выведите стержень толкателя из прорези.
- 8 Удалите воздух из трубы для смазки: вывинтите вентиляционный клапан (8) на 2-3 оборота, пока из клапана не появится смазка. См. Удаление воздушных карманов, стр. 12.
- 9 Затяните вентиляционный клапан (8). См. Удаление воздушных карманов, стр. 12.

### ВНИМАНИЕ

При наличии в смазке воздушных карманов нагнетатель нельзя будет прокачать.

## Прокачайте нагнетатель смазки



Прокачайте бесшнуровой нагнетатель после каждой перезаправки или замены патрона со смазкой

## Указания по прокачке

- 1 Откройте вентиляционный клапан (8) (→ Рис. 1, стр. 9).
- 2 Нажмите курок нагнетателя до тех пор, пока смазка не начнет выходить из вентиляционного клапана.
- 3 Закройте вентиляционный клапан.
- 4 Нажмите кнопку «1» (4) на 3 секунды, чтобы убрать с дисплея (5) предыдущее показание (→ Рис. 3, стр. 11).

\* Указывает на изменение.

Рис. 2

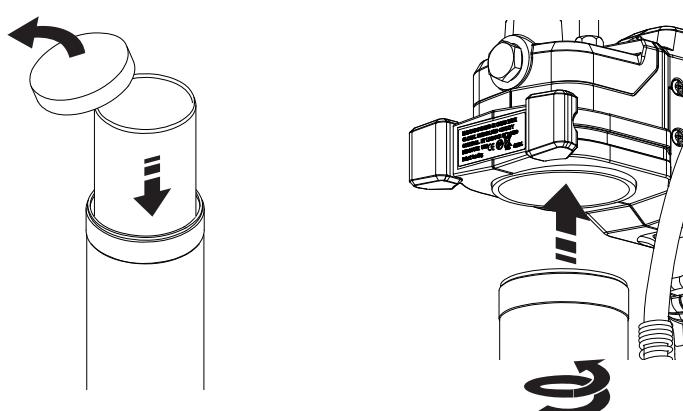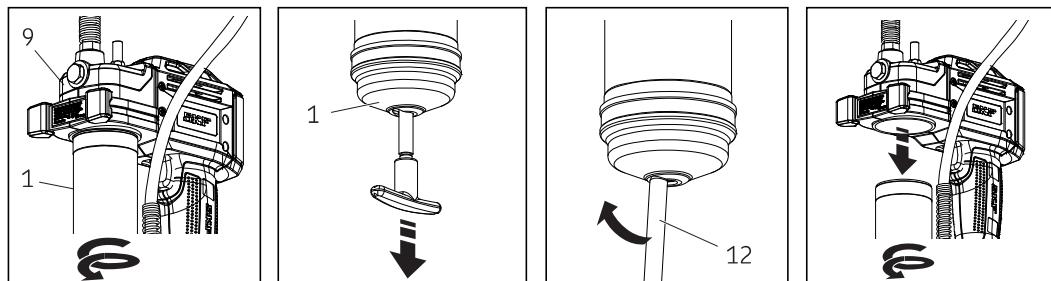

# Работа

## Дисплей и лампа

Чтобы включить дисплей (5) «ВКЛ»:

- Нажмите кнопку «1» (4) (→ Рис. 3)
- Нажмите курок/выключатель.

Чтобы включить или выключить лампу «ВКЛ/ВыКЛ»:

- Нажмите кнопку «1» (4).

Дисплей и лампа выключаются автоматически через 30 секунд, если нагнетатель не работает.

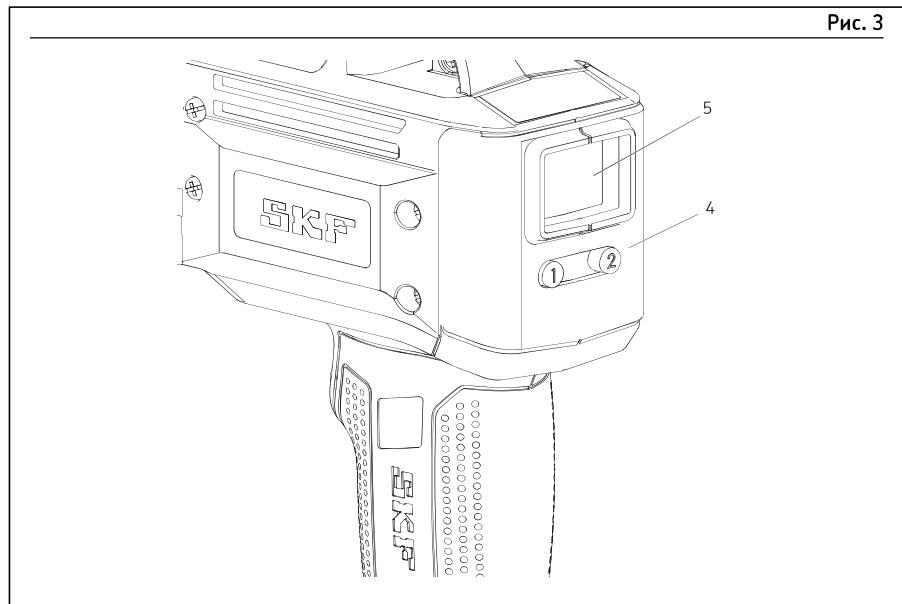


Рис. 3

## Выбор скорости

Нажатие кнопки „2” (20) переключает инструмент с большой на малую скорость и обратно. На экране дисплея появится буква “L” или “H”.

На большой скорости подается 160 мл (5,5 унции) в минуту при противодавлении 70 бар (1 000 фунт/кв. дюйм).

На малой скорости подается 100 мл (3,5 унции) в минуту при противодавлении 70 бар (1 000 фунт/кв. дюйм).

Скорость двигателя автоматически увеличивается с «L» до «H», если противодавление превышает 2500 фунтов/кв. дюйм (172 бар).\*

## Смена единиц измерения

Для смены единиц измерения с унций на граммы и наоборот нажмите кнопку “1” (4) на 15 секунд. (→ Рис. 3).

## Контроль/мониторинг подачи смазки

См. отображения на дисплее, показанные на Рис. 4.

- 1 Чтобы установить показание дисплея на ноль, нажмите кнопку “1” (4) на 3 секунды (→ Рис. 4A).
- 2 Нажмите курок, чтобы включить и остановить нагнетатель при желаемой производительности. (В примере 4B показано 0,6 унции.).

- 3 Чтобы переключиться с большой скорости на малую и наоборот, нажмите кнопку “2” (4) (→ Рис. 4C).
- 4 Чтобы переключиться с унций на граммы и наоборот, нажмите кнопку “1” (4) на 15 секунд (→ Рис. 4C).

### ВНИМАНИЕ

Расходомер смазки показывает производительность только если нагнетатель смазки достаточно прокачан.

\* Указывает на изменение.

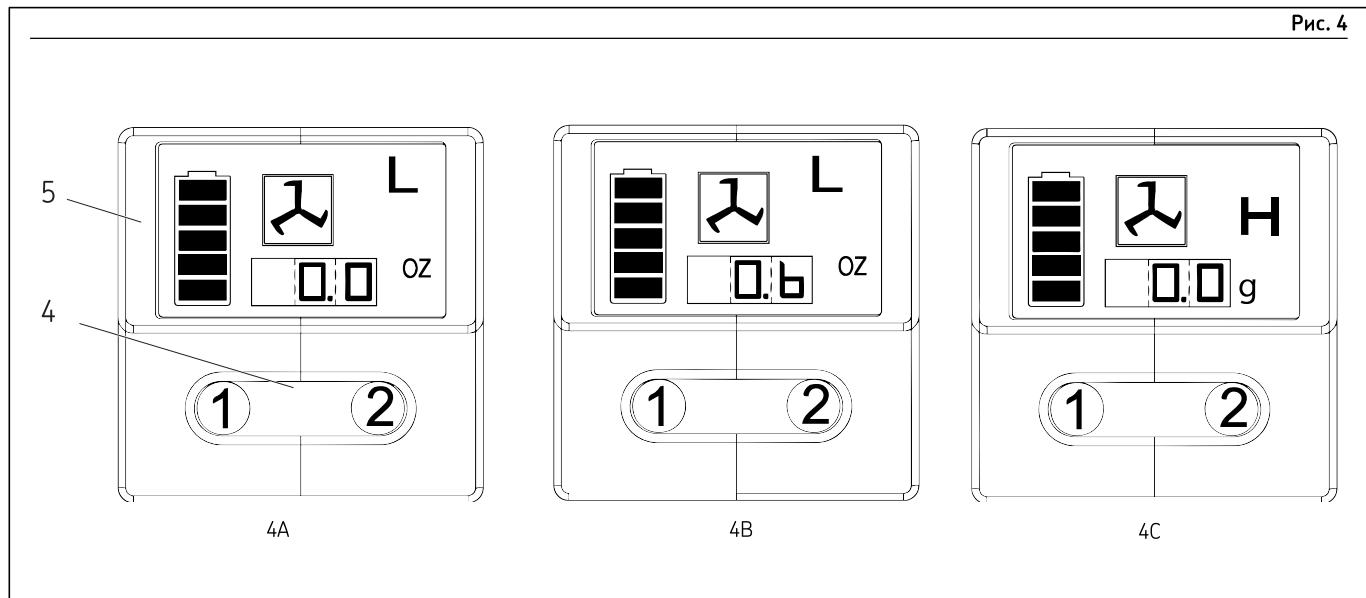


Рис. 4

## Варианты дозаправки

### Валовая заправка нагнетателя

- 1 Выньте насос из трубки для смазки.
- 2 Набейте смазку в полость насоса.
- 3 Вставьте трубку для смазки открытым концом в смазку. Медленно потяните рукоятку толкателя, вталкивая трубку для смазки глубже в смазку, чтобы предотвратить втягивание воздушных карманов в трубку для смазки.
- 4 Потяните в сторону полностью выдвинутый стержень толкателя, чтобы зафиксировать канавку стержня в прорези крышки трубы для смазки.
- 5 Вставьте, но не закрепляйте, насос в трубку для смазки. Высвободите стержень толкателя из крышки трубы для смазки и поворотом рукоятки толкателя отсоедините стержень от толкателя.
- 6 Втолкните стержень толкателя в трубку для смазки.
- 7 Вывинчивайте трубку для смазки из насоса до тех пор, пока в месте соединения между ними не появится смазка. Плотно закрепите трубку для смазки в насосе.
- 8 После продувки воздуха сбросьте показание дисплея.
- 9 См. раздел **ЖК-дисплей** ([→ стр. 11](#)).

### Заправка нагнетателя с помощью наполнительного насоса

- 1 Поворотом рукоятки толкателя соедините стержень толкателя с толкателем.
- 2 Вставьте загрузочный клапан нагнетателя в гнездо наполнительного насоса.
- 3 Включите наполнительный насос, чтобы наполнить контейнер. Когда покажется канавка стержня толкателя, это означает, что трубка для смазки заполнена. Стержень толкателя выдвигается приблизительно на 20 см (8 дюймов). Не переполняйте!
- 4 Поворотом рукоятки толкателя отсоедините стержень толкателя от толкателя.
- 5 Втолкните стержень толкателя в трубку для смазки.
- 6 После продувки воздуха сбросьте показание дисплея.
- 7 См. раздел **Дисплей и лампа** ([→ стр. 11](#)).

#### ВНИМАНИЕ

Удалите воздушный карман!

Воздушный карман на входе смазки не позволяет нагнетать смазку. Чтобы удалить воздушные карманы, захваченные в этой зоне, вывинтите вентиляционный клапан на 3-4 оборота. Если воздушный карман достаточно большой и после того, как курок был нажат в течение 15 секунд, смазка не выходит из соединительной муфты, см. **Удаление воздушных карманов**.

### Удаление воздушных карманов (продувка воздуха)

- 1 Отсоедините стержень толкателя от крышки трубы для смазки и поворотом рукоятки толкателя соедините стержень с толкателем.
- 2 Вывинтите пробку вентиляционного клапана на 3-4 оборота. Приложите к рукоятке толкателя усилие до тех пор, пока смазка не начнет выходить через маленькое отверстие сбоку вентиляционного клапана.
- 3 Затяните вентиляционный клапан.
- 4 Включите нагнетатель, нажимая на курок короткими толчками, до тех пор, пока не будет удален захваченный воздух. Поворотом рукоятки толкателя отсоедините стержень толкателя от толкателя. Втолкните стержень толкателя в трубку для смазки.
- 5 Если шаг 2 не сработал, вывинтите трубку для смазки на 3 оборота из насоса.
- 6 Приложите к рукоятке толкателя усилие до тех пор, пока в месте соединения между трубкой для смазки и насосом не появится смазка.
- 7 Снова плотно затяните трубку для смазки в насосе. Поворотом рукоятки толкателя отсоедините стержень толкателя от толкателя. Втолкните стержень толкателя в трубку для смазки.
- 8 После продувки воздуха сбросьте показание дисплея.
- 9 См. раздел **ЖК-дисплей** ([→ стр. 11](#)).

# Работа зарядного устройства

## Зарядка батарейного блока

Перед первым использованием вашего SKF нагнетателя консистентной смазки с питанием от батареи необходимо полностью зарядить батарейный блок. Если батарейный блок установлен в нагнетателе, снимите его и выполните процедуру зарядки.

Зарядное устройство SKF предназначено для зарядки литий-ионных батарей за 30-90 минут – в зависимости от состояния зарядки батареи и температуры.

## Процедура зарядки

Убедитесь в том, что напряжение сети питания – такое же, как показано на паспортной табличке зарядного устройства.

- 1 Прежде чем вставить батарейный блок, включите зарядное устройство в соответствующую розетку.
- 2 Вставьте батарейный блок в зарядное устройство. Зеленая лампа (зарядка) будет все время мигать, показывая, что начался процесс зарядки.
- 3 Окончание зарядки будет указано тем, что зеленая лампа перестанет мигать. Теперь блок полностью заряжен, и его можно использовать.
- 4 Отсоедините зарядное устройство от источника питания, когда оно не используется.

### ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не проверяйте с помощью электропроводных предметов. Напряжение на клеммах зарядного устройства - 120/230 В переменного тока. Несоблюдение может привести к смертельному исходу или травме.

### Работа светового индикатора

- Зарядка закончена (немигающий зеленый сигнал).
- Батарея заряжается (мигающий зеленый сигнал).
- Быстро мигающий красный сигнал  
- Заменить батарею.
- Зарядное устройство обнаружило слабо заряженную или поврежденную батарею. Прекратите заряжать батарею.  
Задержка «Горячий/холодный блок». Зарядное устройство обнаружило, что батарея чрезмерно горячая или чрезмерно холодная.  
Это автоматически включит задержку «Горячий/холодный блок» – остановит зарядку до тех пор, пока температура батареи не стабилизируется. После этого зарядное устройство автоматически переключится в режим зарядки батареи.

### ВНИМАНИЕ

Температура батареи увеличится во время и на короткое время после употребления. Батареи могут не принять полную зарядку, если их заряжают немедленно после употребления. Для лучших результатов дайте батарейному блоку охладиться перед зарядкой до комнатной температуры.

### ВНИМАНИЕ

Нельзя заслонять вентиляционные отверстие вверху и внизу зарядного устройства **obstructed**. Не заряжайте батарею при температуре ниже 5 °C (40 °F) или выше 40 °C (104 °F).

## Важные уведомления о зарядке

Наибольший срок службы и наилучшие эксплуатационные качества можно получить, если заряжать батарею при температуре между 18 °C и 24 °C (65 °F и 75 °F). Не заряжайте батарею при температуре воздуха ниже 5 °C (40 °F) или выше 40 °C (105 °F). Это важно – это предотвратит серьезное повреждение батареи.

**1** Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут стать теплыми на ощупь. Это нормально и не говорит о наличии проблемы.

**2** Если батарея не заряжается правильно:

**2.1** Включите в розетку лампу или другое устройство, чтобы проверить наличие напряжения.

**2.2** Проверьте, соединена ли розетка с выключателем, который выключает напряжение при выключении света.

**2.3** Переместите зарядное устройство и батарею в место с температурой окружающего воздуха между примерно 18 °C и 24 °C (65 °F и 75 °F).

**2.4** Если проблемы с зарядкой продолжаются, отправьте инструмент, батарею и зарядное устройство в ваш местный сервис-центр.

**3** Если батарея не развивает достаточную мощность при работе, ее нужно подзарядить. В этом случае не продолжайте ее использование.

Соблюдайте процедуру зарядки. Вы можете также заряжать частично использованный блок в любое время без неблагоприятного воздействия на батарею.

**4** При определенных условиях, когда зарядное устройство включено в источник питания, открытые клеммы зарядного устройства могут быть закорочены посторонним материалом. Электропроводные посторонние материалы, например, но не только, стальная шерсть, алюминиевая фольга или любое скопление металлических частиц, нужно держать подальше от выемок зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, когда в его полости нет батареи. Прежде чем чистить зарядное устройство, отключите его.


### ▲ РЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволяйте попадание какой-либо жидкости внутрь зарядного устройства – это может привести к поражению электрическим током.

Для облегчения охлаждения батарейного блока после употребления не помещайте зарядное устройство или батарейный блок в теплое место, например, в металлическую будку или неизолированный трейлер.

Несоблюдение может привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Рис. IPB 1

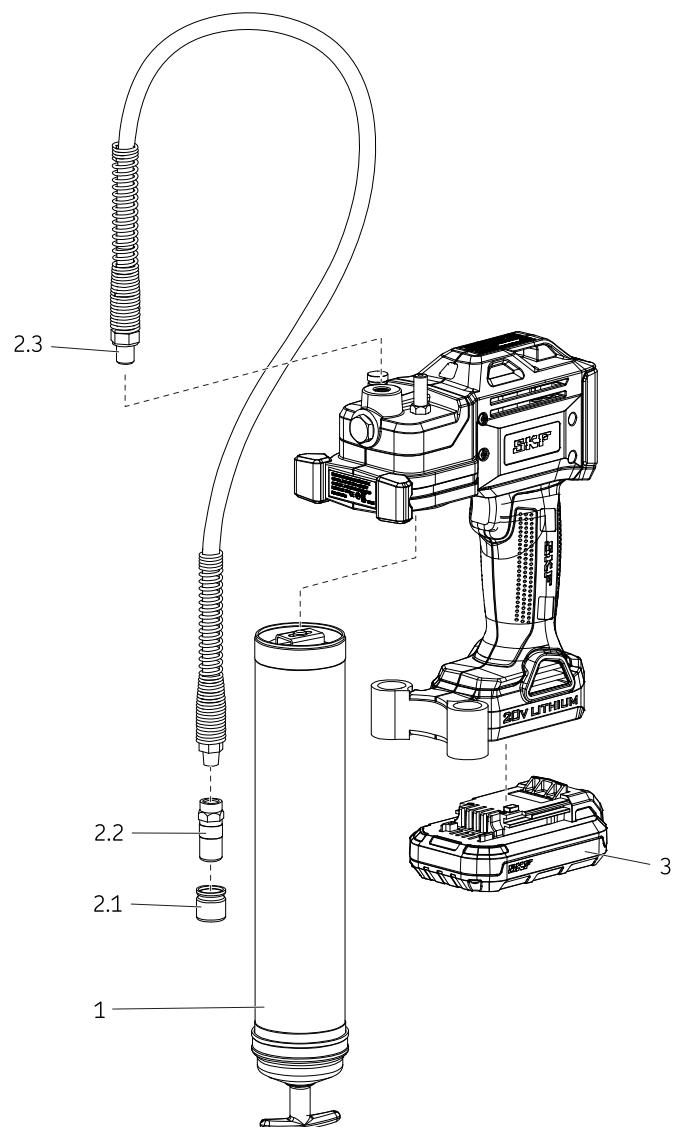

**Перечень запчастей/комплектов**

| пункт            | описание   | номер детали | количество |
|------------------|--|--------------|------------|
| 1                | Трубка для смазки                                    | TLGB 20-4    | 1          |
| 2                | Трубка для смазки                                    | TLGB 20-3    | 1          |
| 2.1              | Крышка   |              | 1          |
| 2.2              | Муфта  |              | 1          |
| 2.3              | Гибкий шланг длиной 36 дюймов (900 мм) с уплотнением |              | 1          |
| 3                | Батарейный блок, 20 В (литий)                        | TLGB 20-2    | 1          |
| NS <sup>1)</sup> | Зарядное устройство батареи (литий), 220-240 В       | TLGB 20-5    | 1          |
| NS               | Зарядное устройство батареи (литий), 110 В           | TLGB 20-6    | 1          |
| NS               | Плечевой ремень                                      | TLGB 20-1    | 1          |

1) не показано.

**Поиск и устранение неисправностей**

| Ситуация   | Возможная причина  | Корректирующее действие   |
|--|--|---|
| Нагнетатель не подает смазку.                                      | Нет смазки в трубке для смазки.  | Проверить, есть ли смазка в трубке для смазки.  |
|  | Потерян эффект прокачки  | Повторить операцию прокачки.  |
|  | Не работает шаровой клапан (16).                                       | Снять шаровой клапан (16), прочистить его и проверить седло шарика.   |
|  | Засорился гибкий шланг   | Прочистить или заменить гибкий шланг.   |
| На дисплее мигает красная лампа из-за перегрузки электродвигателя. | Засорилась точка смазки.   | Удалить засорение.  |
|  | Засорился гибкий шланг.  | Прочистить или заменить гибкий шланг.   |
| Нагнетатель продолжает терять эффект прокачки.                     | В нескольких местах контейнера захвачен воздух после валовой заправки. | Опустошить трубку для смазки, снова заправить ее и повторить прокачку.  |
|  | Заел толкатель в трубке для смазки.                                    | Разобрать и очистить трубку для смазки. Проверить, правильно ли вставлен толкатель в патрон со смазкой.                 |
|  |  | Проверить, не засел ли толкатель на кромке патрона со смазкой.  |
|  |  | Заменить трубку для смазки (14) если она повреждена.  |
|  | Грязное седло (16) шарика и грязный шарик.                             | Очистить шарик(16) и седло шарика.  |
| Батарея не заряжается.   | Зарядное устройство не получает питания.                               | Проверить, есть ли напряжение на вилке.   |
|  | Батарея может быть неисправна.   | Заменить батарею.   |
|  | Нужно зарядить батарею.  | Подзарядить батарею.  |
| Двигатель не запускает   | Неисправная проводка двигателя.  | Извлеките аккумулятор, разберите ручку и проверьте соединения проводов на клемме, триггерном переключателе и двигателе. |

Эта страница намеренно оставлена пустой.

CE

[skf.com](http://skf.com)

© SKF и MaPro являются зарегистрированными товарными знаками SKF Group.


© SKF Group 2017

Содержание этой публикации является авторским правом издателя и не может быть воспроизведено (даже выдержки), если не получено предварительное письменное разрешение. Вся была сделана забота о том, чтобы обеспечить точность информации, содержащейся в настоящей публикации, но никакая ответственность не может быть принята за любую потерю или повреждение, будь то прямые, косвенные или вытекающие из использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Декабрь 2017 · Номер MP5456 Версия 2

# SKF TLGB 20

Séria "A"

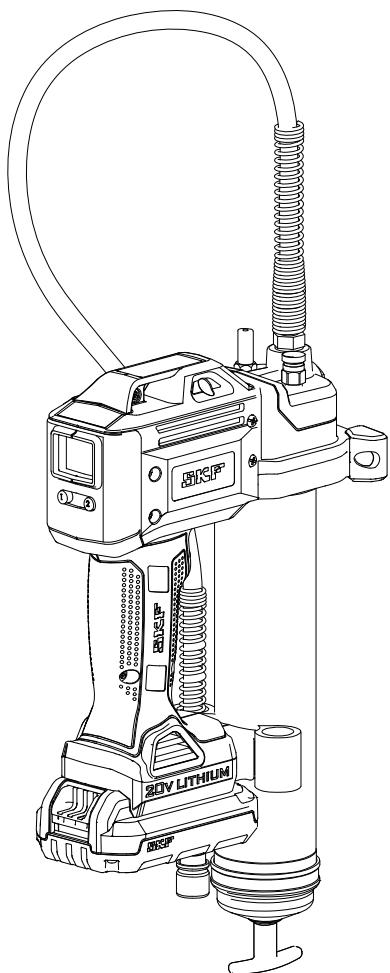

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Dátum vydania   | December 2017 |
| Číslo formulára | MP5456        |
| Verzia          | 2             |

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| Vyhľásenie o zhode so smernicami ES .....                     | 2  |
| Účel použitia .....   | 3  |
| Všeobecné bezpečnostné upozornenia o elektrickom náradí ..... | 3  |
| Bezpečnosť miesta práce .....                                 | 3  |
| Elektrická bezpečnosť .....                                   | 3  |
| Osobná bezpečnosť .....                                       | 3  |
| Používanie a starostlivosť o elektrické náradie .....         | 3  |
| Používanie a starostlivosť o batérie .....                    | 3  |
| Servis .....  | 3  |
| Bezpečnosť iných osôb .....                                   | 4  |
| Špecifické bezpečnostné informácie .....                      | 4  |
| Ostatné nebezpečenstvá .....                                  | 4  |
| Vibrácie .....  | 5  |
| Údržba .....  | 5  |
| Ochrana životného prostredia .....                            | 5  |
| Bezpečnostné pokyny o batérii a nabíjačke .....               | 6  |
| Batérie .....   | 6  |
| Nabíjačka .....   | 7  |
| Elektrická bezpečnosť .....                                   | 7  |
| Používanie a starostlivosť o spotrebič .....                  | 8  |
| Technické špecifikácie .....                                  | 8  |
| Model .....   | 8  |
| Všeobecný popis .....   | 9  |
| Kontrola .....  | 9  |
| Nastavenie TLGB 20 .....                                      | 10 |
| Monitorovanie toku oleja* .....                               | 10 |
| Inštalácia/výmena zásobníka s mazivom .....                   | 10 |
| Vyladenie pištole na mazivo .....                             | 10 |
| Prevádzka .....   | 11 |
| Displej a svetlo .....  | 11 |
| Výber rýchlosťi .....   | 11 |
| Prepínanie jednotiek .....                                    | 11 |
| Ovládanie/monitorovanie aplikácie maziva .....                | 11 |
| Možnosti plnenia .....  | 12 |
| Napíňanie pištole z veľkého balenia .....                     | 12 |
| Napíňanie pištole pomocou plniacej pumpy .....                | 12 |
| Vypúšťanie vzduchových bublín (odvzdušnenie) .....            | 12 |
| Prevádzka nabíjačky .....                                     | 13 |
| Výmena batériového bloku .....                                | 13 |
| Proces nabíjania .....  | 13 |
| Dôležité informácie o nabíjaní .....                          | 13 |
| Zobrazenie častí .....  | 14 |
| Zoznam servisných časťí/súprav .....                          | 15 |
| Riešenie problémov .....                                      | 15 |

## NEBEZPEČENSTVO

Prečítajte si tento návod pred inštaláciou alebo použitím tohto výrobku. Návod si odložte pre neskoršie použitie.

Nedodržanie pokynov a bezpečnostných pravidiel môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

## Vyhľásenie o zhode so smernicami Európskej komisie

Spoločnosť SKF Maintenance Products Kelvinbaan 16, 3439 MT Nieuwegein, Holandsko, vyhlasuje, že výrobok:

SKF Batériou poháňaná pištol' na mazivo  
TLGB 20, séria "A"

bol navrhnutý a vyrobený v súlade so

SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EÚ, smernicou 2006/42/ES o strojových zariadeniach a smernicou 2014/35/EÚ o určitých limitoch napäcia na trhu tak,

ako je to uvedené v harmonizovaných normách

- EN55014-1:2006+A1:2009+A2 :2011 Časť 1
- EN 55014-2:1977 +A1:2001+A2:2008 Časť 2
- EN 60745-1:2009 + A11: 2010
- EN 60335-1: 2012 Časť 1.
- EN 60335-2-29: 2004+A2:2010 Časť 2.
- EN 62233:2008

Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

St. Louis, MO USA

Júl 2015



Robert Hoefler,  
Riaditeľ Vývoja produktov a inžinierstva