

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

此虚线框内不印刷

物料编码:

90040600544

标记 处数 ECN 编号

设计

校对

审核

批准

日期


材质

70g 双胶纸
A5 SIZE

本零件须符合
东成环保要求

注意:

①制作过程中,如需调整,
请与我司包装组沟通确认;
②图纸上红色框与红色@只作
为修改处标记,勿印刷! !

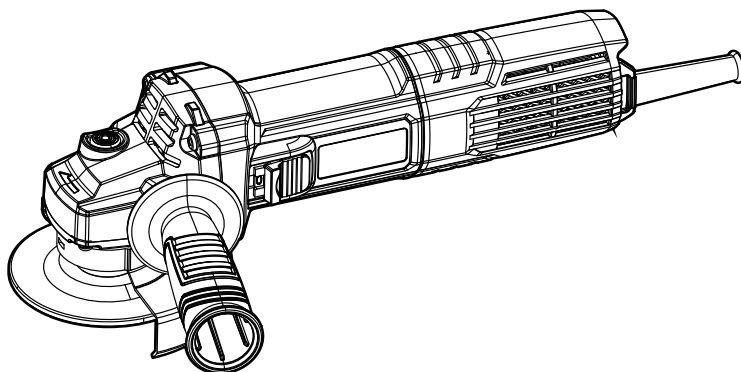

Во избежание травм пользователю
● следует ознакомиться с руководством
по эксплуатации

ASM10-125 ASM17-100B ASM17-115B

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА RU

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ (для всех электроинструментов)

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Несоблюдение нижеперечисленных инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термином «электроинструмент» в инструкции обозначается электроинструмент, работающий от сети (проводной) или от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность в рабочей зоне

- a) Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной. Захламленность или недостаточная освещенность могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Работа с электроинструментом может создать искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

К использованию Электроинструмента допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие практические навыки работы с электроинструментом, внимательно ознакомившиеся с данной инструкцией.

2) Электрическая безопасность

- a) Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте штепсель-переходники с заземленными (заземляющими) электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными или зануленными поверхностями, такими

как трубы, радиаторы, печи и холодильники.

Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено или занулено.

- c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажности. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- d) Не допускать нецелевого использования кабеля питания. Никогда не используйте кабель питания для переноски, перетягивания или отсоединения электроинструмента. Держите кабель питания подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или слутанные кабели питания повышают риск поражения электрическим током.
- e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование кабеля питания, подходящего для эксплуатации вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
- f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин "устройство защитного отключения (УЗО)" можно заменить термином "выключатель короткого замыкания на землю (ВКЗЗ)" или "прерыватель цепи при утечке на землю (ПЦУЗ)".

3) Личная безопасность

- a) При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защиту для глаз. Защитные средства, такие как противопылевая маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшат количество травм.
- c) Предотвратите непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику

питания и/или аккумуляторной батарее, взятием или переноской инструмента **убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.** Если пользователь переносит электроинструмент, держа палец на переключателе, или запускает электроинструмент с переключателем во включенном положении, это может привести к несчастным случаям.

- d) **Перед включением инструмента уберите регулировочный или гаечный ключ.** Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- e) **Не перенапрягайтесь.** Всегда сохраняйте равновесие и твердо стойте на ногах. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) **Одевайтесь правильно.** Запрещено носить свободную одежду или украшения. Волосы, одежду и перчатки необходимо держать на расстоянии от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- g) **Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются должным образом.** Использование пылеуловителей может снизить риск происшествий, вызванных пылью.

4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

- a) **Не нужно применять силу при использовании электроинструмента.** Для работы нужно использовать **правильный электроинструмент.** Правильно подобранный электроинструмент, используемый на рекомендуемой для него скорости, поможет выполнять работы лучше и безопаснее.
- b) **Нельзя использовать электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.** Любой электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.
- c) **Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или подготовкой электроинструмента к хранению необходимо отключить его от сети и снять аккумулятор.** Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- d) **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не умеющих с ними обращаться**

или не знакомых с данной инструкцией.

Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.

- e) **Электроинструменты необходимо обслуживать.** Смещения или зацепления движущихся частей, поломки деталей и любые другие неисправности, которые могут повлиять на работу электроинструмента, должны отсутствовать. Если инструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
- f) **Режущие инструменты должны оставаться острыми и чистыми.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими краями режут заклинивают и ими легче управлять.
- g) **Используйте электроинструмент, комплектующие, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом условий труда и выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

5) Техническое обслуживание

Техническое обслуживание производится только сотрудниками авторизованного сервисного центра. Это обеспечивает безопасный ремонт электроинструмента и его дальнейшую эксплуатацию.

Предупреждения о вилке питания в Великобритании:

Ваше изделие оснащено электрической вилкой, соответствующей стандарту BS 1363-1, с внутренним предохранителем по стандарту BS 1362. Если вилка не подходит для вашей розетки, то ее следует удалить, а на ее место установить подходящую вилку, обратившись к авторизованному агенту клиентской службы. Сменная вилка должна иметь тот же номинал предохранителя, что и оригинальная вилка. Отрезанная вилка должна быть утилизирована во избежание возможного поражения электрическим током и никогда не должна вставляться в сетевую розетку в другом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАПЯЖЕНИИ:

Перед тем, как подключить устройство к розетке или другому источнику питания, убедитесь, что подаваемое напряжение соответствует указанному в паспортной табличке устройства. Источник питания с напряжением, превышающим указанное для машинки, может привести к СЕРЬЕЗНЫМ

ТРАВМАМ пользователя, а также к повреждению самого устройства. Если есть сомнения, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МАШИНКУ В СЕТЬ. Использование источника питания с напряжением, меньшим, чем указано на заводской табличке, вредно для двигателя.

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Символ



Инструмент II класса



Во избежание травм пользователю следует ознакомиться с руководством по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!



Носите защиту для глаз

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный продукт предназначен для использования в обычных условиях окружающей среды для шлифования металлических материалов методом волокнисто-армируемых чашевидных абразивных дисков.

Продукт широко применяется в обработке металла и строительных материалов.

Модель	ASM10-125
Номинальная мощность Вт	1100
Номинальная скорость об/мин	11800
Размер шлифовального круга мм	Ø125x6xØ22
Тип шлифовального круга	Тип27
Вес нетто инструмента кг	2

Модель	ASM17-100B
Номинальная мощность Вт	1100
Номинальная скорость об/мин	13000
Размер шлифовального круга мм	Ø100x6xØ16
Тип шлифовального круга	Тип27
Вес нетто инструмента кг	1,6

Модель	ASM17-115B
Номинальная мощность Вт	1100
Номинальная скорость об/мин	11800
Размер шлифовального круга мм	Ø115x6xØ22
Тип шлифовального круга	Тип27
Вес нетто инструмента кг	2

В связи с продолжающейся программой исследований и разработок, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ для УГЛОВЫХ ШЛИФМАШИН

Общие предупреждения о безопасности при шлифовании

- а) Данный электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифмашины. Изучите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к данному электроинструменту.
- б) Не рекомендуется использовать данный электроинструмент для таких операций, как шлифовка, зачистка щеткой, полировка и обрезка.
- в) Используйте только те комплектующие детали, которые были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента.
- г) Используйте шлифовальный круг, линейная

скорость которого не менее 80 м/с.

- е) Внешний диаметр и толщина комплектующих деталей должны соответствовать номинальной мощности вашего электроинструмента.
- ф) Размер оси колес, фланцев или любых других комплектующих должен точно соответствовать шпинделю электроинструмента.
- г) Не используйте поврежденные комплектующие детали. Перед каждым использованием необходимо проверять комплектующие детали, такие как шлифовальные круги, на наличие сколов и трещин, диск-подшву на наличие трещин, разрывов или чрезмерного износа, проволочную щетку на наличие ослабленных или потрескавшихся проволок. Если электроинструмент или комплектующая деталь упали, осмотрите их на наличие повреждений или установите неповрежденную деталь. После проведения осмотра и установки комплектующей детали отойдите сами и отведите рядом стоящих людей от плоскости вращающейся детали и включите электроинструмент на максимальной скорости холостого хода на одну минуту.
- h) Надевайте средства индивидуальной защиты. В зависимости от того, как будет применяться инструмент, следует использовать защитную маску, закрытые или открытые защитные очки. При необходимости надеть пылезащитную маску, средства защиты органов слуха, перчатки и рабочий фартук, способные защитить от мелких абразивных частиц или осколков обрабатываемого изделия.
- i) Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Все, кто входит в рабочую зону, должны носить средства индивидуальной защиты.
- j) Следует держать инструмент за изолированные поверхности захвата во время операции, при которой режущая деталь инструмента может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром питания.
- k) Держите шнур подальше от вращающихся приспособлений.
- l) Никогда не кладите электроинструмент до полной остановки детали.
- m) Не запускайте электроинструмент, если держите его, прижав к телу.
- n) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.
- o) Не работайте с электроинструментом вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- p) Не используйте комплектующие, для которых требуется жидкостный охладитель.

Инструкции по технике безопасности для всех операций

- a) Крепко держите электроинструмент и

располагайте тело и руку так, чтобы противостоять силе отдачи. Если имеется вспомогательная рукоятка, всегда используйте ее для максимального контроля над отдачей или реакцией от крутящего момента во время запуска.

- b) Никогда не подносите руку к вращающемуся приспособлениям.
- c) Не стойте там, где электроинструмент может сдвинуться при отскоке.
- d) Будьте особенно осторожны при работе с острыми углами, острыми кромками и т.д. Избегайте отскока и запутывания приспособлений.
- e) Нельзя устанавливать цепной диск для работы по дереву или дисковую пилу с зубьями.

Особые предупреждения о безопасности при шлифовании

- a) Следует использовать только те типы кругов, которые рекомендованы для данного электроинструмента, и специальный защитный кожух, предназначенный для выбранного круга.
- b) Шлифовальная поверхность кругов с утопленным центром должна быть установлена ниже плоскости защитной кромки. Неправильно установленный круг, выступающий за плоскость защитной кромки, не может быть надлежащим образом защищен.
- c) Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к электроинструменту и для максимальной безопасности расположен так, чтобы наименьшая часть круга была обращена к оператору.
- d) Используйте круги только для рекомендованных целей. Например: Не используйте шлифовальный круг для резки
- e) Всегда следует использовать неповрежденные фланцы крепления кругов, которые имеют правильный размер и форму для выбранного круга.
- f) Нельзя использовать изношенные круги от более крупных электроинструментов.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

или несоблюдение правил безопасности, изложенных в данной инструкции, может привести к серьезным травмам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВНИМАНИЕ:

Перед регулировкой или проверкой функционирования инструмента всегда убедитесь, что он выключен и отключен от сети.

●Работа зажима шпинделя

Никогда не задействуйте в работу фиксатор шпинделя при движении шпинделя. Инструмент может быть поврежден.

Нажмите на зажим шпинделя, чтобы предотвратить вращение шпинделя при установке или снятии приспособления.

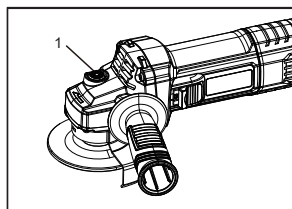

1.Фиксатор шпинделя


Рис. 1

●Переключатель

Инструмент можно запустить, нажав на заднюю часть кнопки и продвинув ее вперед в положение "0". Затем нажмите на переднюю часть кнопки, чтобы заблокировать кнопку переключателя, нажмите на заднюю часть кнопки переключателя, переключатель автоматически сбросится в положение "1" и инструмент прекратит вращение.

ВНИМАНИЕ:

Перед включением инструмента в сеть всегда проверяйте, чтобы переключатель срабатывал правильно и возвращался в положение "ВЫКЛ." при нажатии на заднюю часть ручки переключателя.

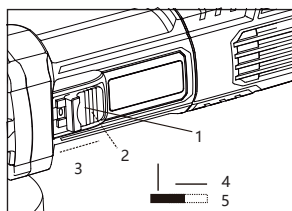

1.Рычаг переключения
2.Нажать
3.Сдвинуть
4.Вкл.: 1.нажать
2.Сдвинуть
5.Выкл.: Нажать

Рис. 2

●Установка или снятие кожуха шлифовального круга

ВНИМАНИЕ:

Защитный кожух шлифовального круга должен быть установлен на инструменте таким образом, чтобы закрытая сторона всегда была направлена в сторону пользователя.

Установите кожух круга так, чтобы выступ на ленте кожуха шлифовального круга совпал с вырезом на крышке корпуса редуктора. Затем поверните защитный кожух на угол, который может защитить пользователя в зависимости от фактических условий работы. Обязательно надежно затяните винты.

Для снятия защитного кожуха необходимо выполнить процедуру установки в обратном порядке.

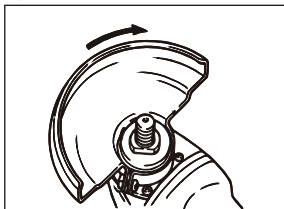


Рис. 3

●Установка или снятие шлифовального круга с утопленным центром

Прикрутите внутренний фланец к шпинделю, затем вставьте круг в шпиндель и установите его на внутренний фланец, а внешний фланец прикрутите к шпинделю. Нажмите на устройство зажима шпинделя, чтобы предотвратить его вращение. Затем используйте ключ для контргайки, чтобы закрепить наружный фланец.


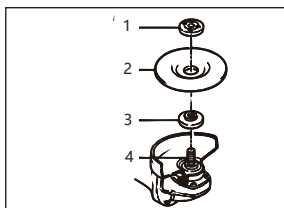


Рис. 4

- 1.Внешний фланец
- 2.Шлифовальный круг с утопленным центром
- 3.Внутренний фланец
- 4.Приводной шпиндель

Предупреждение

Нельзя задействовать фиксатор шпинделя, если шпиндель не перемещался.

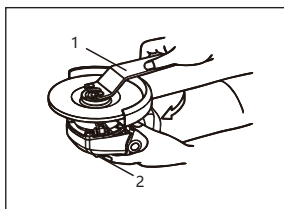

1.Ключ
2.Фиксатор шпинделя

Рис. 5

●Эксплуатация

ВНИМАНИЕ:

1. Никогда не следует применять силу к инструменту. Вес инструмента оказывает необходимое давление. Применение силы и

чрезмерное давление могут привести к опасной поломке шлифовального круга.

2. Необходимо ВСЕГДА менять круг, если инструмент упал во время шлифовки.
3. ЗАПРЕЩЕНО ударять шлифовальный диск или круг об обрабатываемое изделие.
4. Следует избегать подпрыгивания и заедания круга, особенно при обработке углов, острых кромок и т. д. Это может привести к потере контроля и отдаче.
5. ЗАПРЕЩЕНО использовать инструмент с лезвиями для резки древесины или другими пилообразными лезвиями. Такие лезвия при использовании на шлифовальной машине часто отскакивают и вызывают потерю контроля, что приводит к травмам.
6. Когда шлифовальный круг изношен до 100 мм, прекратите его использование. Дальнейшее использование изношенного шлифовального круга может привести к разлому круга и серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ:

После работы всегда выключайте инструмент и ждите, пока круг полностью остановится, прежде чем положить инструмент.

Обязательно положите одну руку на корпус и крепко держите инструмент. Включите питание, а затем приложите шлифовальный круг к заготовке. Как правило, кромка шлифовального круга должна находиться под углом 15°-30° к поверхности заготовки.

Во время обкатки нового круга не следует работать шлифовальной машиной в направлении А, иначе она врежется в обрабатываемое изделие. После того, как край круга закруглился в результате использования, шлифовальной машиной можно работать как в направлении А, так и в направлении В.

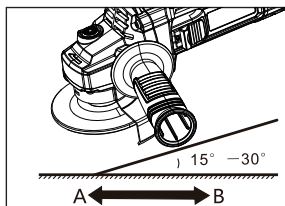


Рис. 6


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к осмотру или техническому обслуживанию, убедитесь, что инструмент выключен и отключен от сети.

1. Не используйте для очистки инструмента бензин, бензол, растворитель, спирт или аналогичные средства. В противном случае инструмент может

обесцветиться, деформироваться или треснуть.

2. Инструменты и их вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте.
3. Впускные и выпускные отверстия инструмента следует чистить регулярно или в любое время, когда они забиваются. Воздушное окно можно снять и очистить.

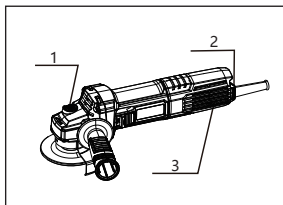

1. Выпуск воздуха
2. Воздушное окно
3. Забор воздуха

Рис. 7

•Замена угольных щеток

Регулярно проверяйте угольные щетки. Когда они изнашиваются до предела линии самоостановки, машина перестает работать, и в это время его необходимо заменить. Угольные щетки необходимо содержать в чистоте и не допускать их проскальзывания в держателях. Замена обеих угольных щеток выполняется одновременно. С помощью отвертки снимите крышки щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрепите крышки щеткодержателей.

Транспортировка, хранение утилизация:

Транспортировка осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность оборудования. При транспортировании оборудование должно быть зафиксировано и защищено от механического повреждения.

Хранить продукцию в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. После завершения работы необходимо очистить инструмент сухой тряпкой, поместить в кейс или упаковку. Назначенный срок годности оборудования - 5 лет.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается попадание влаги и атмосферных осадков на упаковку оборудования. Для утилизации оборудование необходимо сдать в соответствующие подразделения по охране окружающей среды и утилизации отходов для вторичной переработки и надлежащей утилизации. Гарантийные условия указаны в гарантийном талоне.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

Неисправности и способы их устранения
В таблице представлены основные неисправности и способы их устранения.

Проблема	Причина	Решение
Оборудование после запуска не работает	Попадание инородных предметов в корпус оборудования	Проверьте целостность корпуса, если корпус цел, то выключите его и встряхните, если при включении оборудование продолжает не запускаться, то его необходимо сдать в ремонт
При работе оборудование бьет статическим электричеством	Пробой защиты, нарушение изоляции	Оборудование необходимо отключить от сети и сдать в ремонт
Значительно снизилась частота вращения электродвигателя	Падение напряжения в сети	Проверить напряжение сети
Греются корпусные детали	Электродвигатель перегружен	Сделать перерыв и снизить нагрузку на инструмент
При включении оборудования на холостом ходу наблюдается сильная вибрация	Деформирован шпиндель	Сдать в ремонт


Критерии предельного состояния:

- Повреждение корпуса оборудования
 - Коррозия
 - Достижение назначенного срока службы
- При достижении оборудованием критерия предельного состояния оборудование не подлежит дальнейшему использованию.

ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

• ASM10-125


1	Внешний фланец	27	Якорь
2	Внутренний фланец	28	Изоляционная шайба
3	Приводной шпиндель	29	Шарикоподшипник 607T1XDDWMC3
4	Пылезащитный колпачок	30	Крышка подшипника
5	Кожух шлифовального круга в сборе	31	Перегородка
6	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	32	Резиновая колонка (Ø4,5×11,5)
7	Крышка корпуса шестерни	33	Статор в сборе
8	Опорное кольцо с жаберной крышкой	34	Корпус мотора
9	Шарикоподшипник 6201DDW	35	Паспортная табличка
10	Стопорное кольцо для вала 34	36	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST3,5×8
11	Большая спиральная коническая шестерня/34Т	37	Угольная щетка (с автоматической остановкой)
12	Игольчатый подшипник НК0810	38	Пружина с плоской витой пружиной
13	Штифт	39	Крышка щеткодержателя
14	Уплотнительное кольцо (4,5×1,3)	40	Переключатель
15	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×20	41	Компенсатор натяжения
16	Контргайка	42	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×15
17	Торсионная пружина(8,3×0,7×8)	43	Capacitor0,33F
18	Корпус шестеренной передачи	44	Пружина, работающая на сжатие (3,6×0,4×18)
19	Пробка фильтра из шерсти	45	Тяговый стержень
20	Шестигранная гайка М6	46	Действие выключателя
21	Приводное коническое колесо со спиральными зубьями/ 9Тл	47	Задняя крышка
22	Шайба (7×18,3×0,2)	48	Съемное воздушное окно
23	Шарикоподшипник 608DD	49	Защита кабеля питания
24	608 Крышка подшипникового узла	50	Кабель питания
25	Винт М4×10(NYLOCK/8,8) с крестообразным утоплением под ключ	51	Ключ
26	Шайба (8,2×14,4×0,3)	52	Вспомогательная рукоятка (М10)

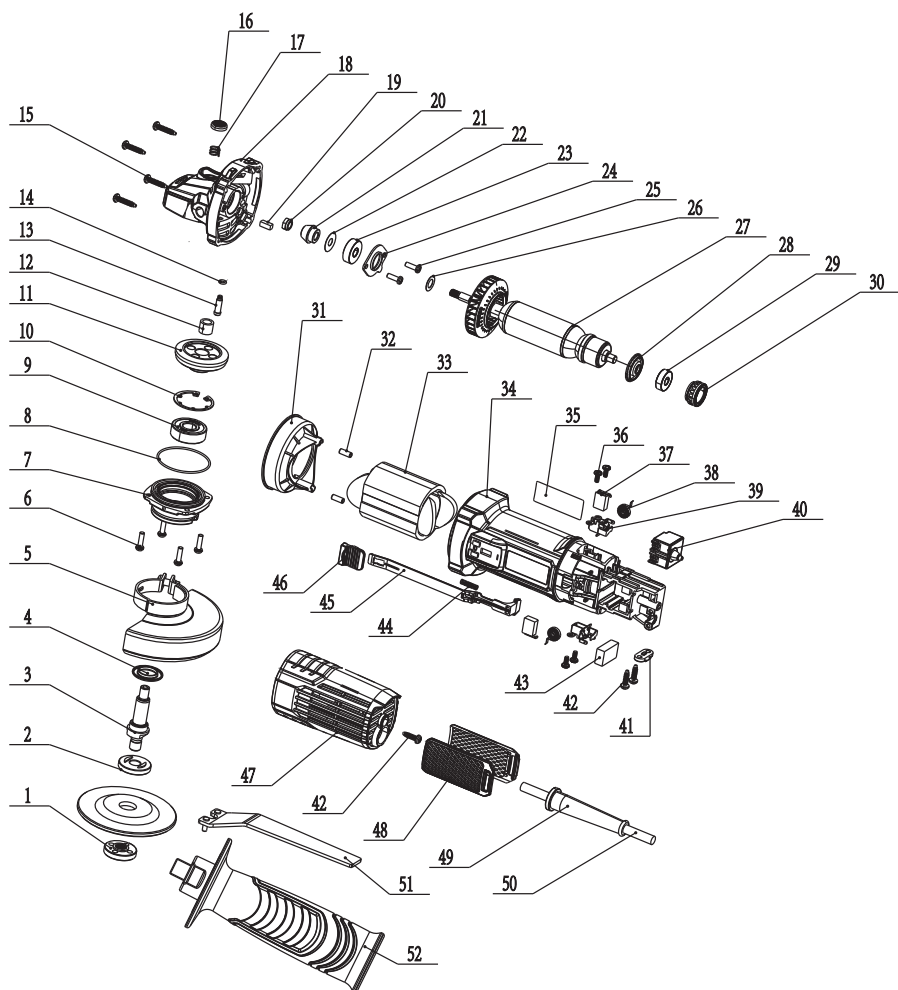

ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

• ASM17-100B


1	Внешний фланец	27	Якорь
2	Внутренний фланец	28	Изоляционная шайба
3	Приводной шпиндель	29	Шарикоподшипник 607T1XDDWMC3
4	Пылезащитный колпачок	30	Крышка подшипника
5	Кожух шлифовального круга в сборе	31	Перегородка
6	Винт с цилиндрической головкой с пружинной шайбой	32	Резиновая колонка (Ø4,5×11,5)
7	Крышка корпуса шестерни	33	Статор в сборе
8	Опорное кольцо с жаберной крышкой	34	Корпус мотора
9	Шарикоподшипник 6201DDW	35	Паспортная табличка
10	Стопорное кольцо для вала 34	36	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST3,5×8
11	Большая спиральная коническая шестерня/34Т	37	Угольная щетка (с автоматической остановкой)
12	Игольчатый подшипник НК0810	38	Пружина с плоской витой пружиной
13	Штифт	39	Крышка щеткодержателя
14	Уплотнительное кольцо(4,5×1,3)	40	Переключатель
15	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×20	41	Компенсатор натяжения
16	Контргайка	42	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×15
17	Торсионная пружина(8,3×0,7×8)	43	Сapacitor0.33F
18	Корпус шестеренной передачи	44	Пружина, работающая на сжатие(3,6×0,4×18)
19	Пробка фильтра из шерсти	45	Тяговый стержень
20	Шестигранная гайка М6	46	Действие выключателя
21	Приводное коническое колесо со спиральными зубьями/ 9Тл	47	Задняя крышка
22	Шайба (7×18,3×0,2)	48	Съемное воздушное окно
23	Шарикоподшипник 608DD	49	Защита кабеля питания
24	608 Крышка подшипникового узла	50	Кабель питания
25	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем M4×10(NYLOCK/ 8,8)	51	Ключ
26	Шайба (8,2×14,4×0.3)	52	Вспомогательная рукоятка (M10)

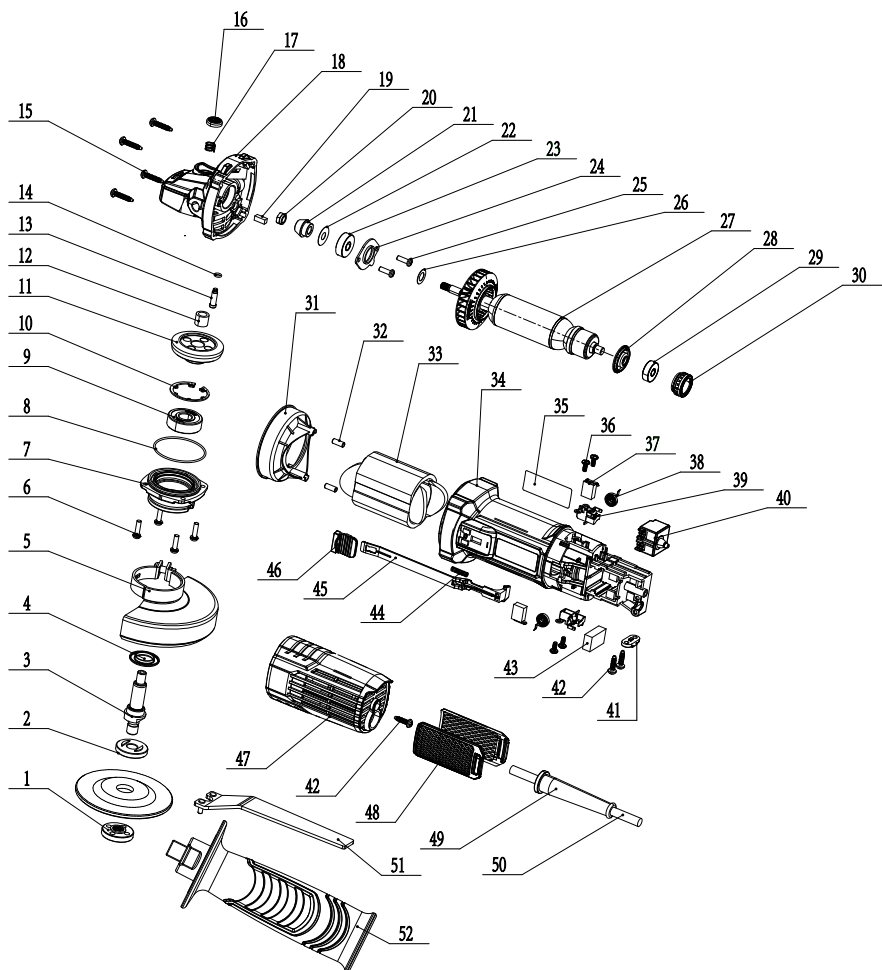

ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

• ASM17-115B

1	Внешний фланец	27	Якорь
2	Внутренний фланец	28	Изоляционная шайба
3	Приводной шпindelь	29	Шарикоподшипник 607T1XDDWMC3
4	Пылезащитный колпачок	30	Крышка подшипника
5	Щит угловой шлифмашины	31	Перегородка
6	Винт с цилиндрической головкой с пружинной шайбой	32	Резиновая колонка (Ø4,5×11,5)
7	Крышка корпуса шестерни	33	Статор в сборе
8	Опорное кольцо с жаберной крышкой	34	Корпус мотора
9	Шарикоподшипник 6201DDW	35	Паспортная табличка
10	Стопорное кольцо для вала 34	36	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST3,5×8
11	Большая спиральная коническая шестерня/34T	37	Угольная щетка (с автоматической остановкой)
12	Игольчатый подшипник НК0810	38	Пружина с плоской витой пружиной
13	Штифт	39	Крышка щеткодержателя
14	Уплотнительное кольцо(4,5×1,3)	40	Переключатель
15	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×20	41	Компенсатор натяжения
16	Контргайка	42	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST4,2×15
17	Торсионная пружина(8,3×0,7×8)	43	Сараситор0.33F
18	Корпус шестеренной передачи	44	Пружина, работающая на сжатие(3,6×0,4×18)
19	Пробка фильтра из шерсти	45	Тяговый стержень
20	Шестигранная гайка М6	46	Действие выключателя
21	Приводное коническое колесо со спиральными зубьями/ 9Тл	47	Задняя крышка
22	Шайба (7×18,3×0,2)	48	Съемное воздушное окно
23	Шарикоподшипник 608DD	49	Защита кабеля питания
24	608 Крышка подшипникового узла	50	Кабель питания
25	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем M4×10(NYLOCK/ 8,8)	51	Ключ
26	Шайба (8,2×14,4×0,3)	52	Вспомогательная рукоятка (M10)

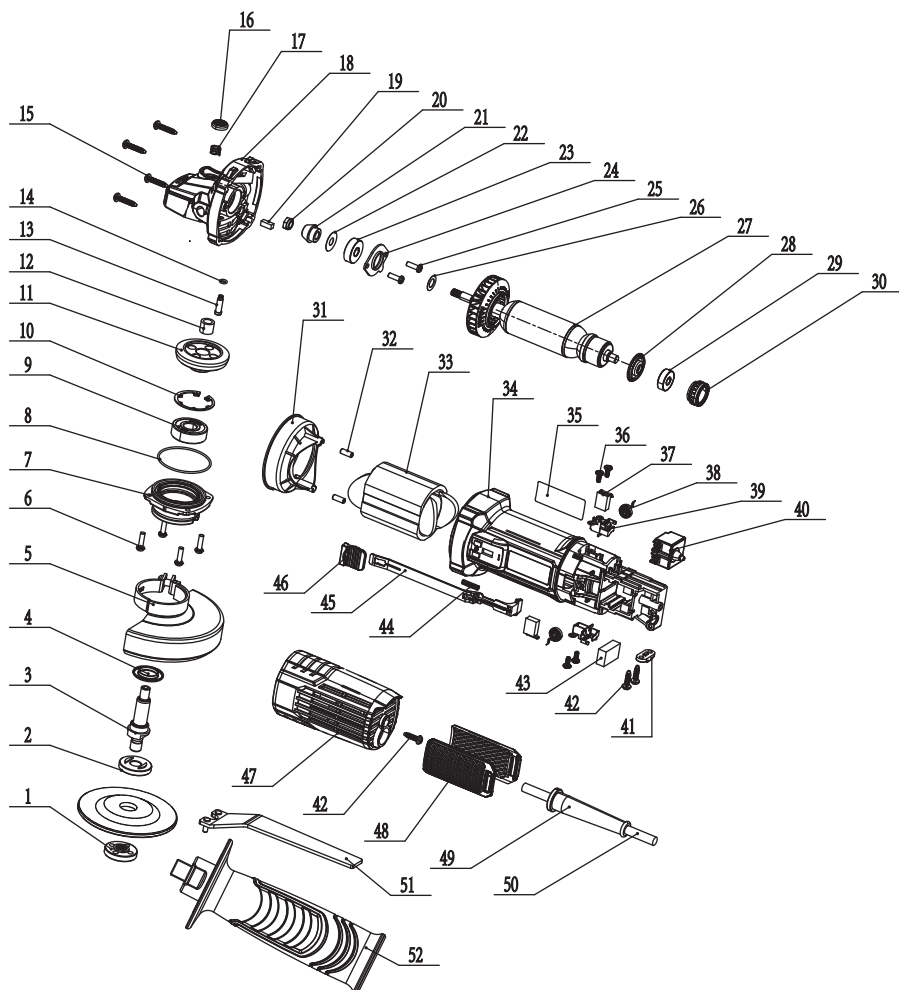

Комплектация

ASM17-115B

Номер	Наименование комплектующих	количество	единица
1	Угловая шлифовальная машина	1	шт.
2	Защитный кожух	1	шт.
3	Вспомогательная ручка	1	шт.
4	Гаечный ключ	1	шт.
5	Угольная щетка	1	пара
6	Инструкция	1	копия
7	Гарантийный талон	1	лист

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, к. 1, пом. 3

8-800-550-37-70

Производитель: Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co., Ltd.

Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China

Тел: +86-400-182-5988

Факс: +86-513-83299608