

INGCO

Краскораспылитель пневматический



ASG3101



ASG4041

ASG3101, ASG4041



SCAN FOR VIDEO



ingcoglobal



INGCO GLOBAL




ОПИСАНИЕ


Краскораспылитель пневматический идеально подходит для отделки широкого спектра проектов по благоустройству дома. Используется для работ «сделай сам».

СПЕЦИФИКАЦИИ И КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ

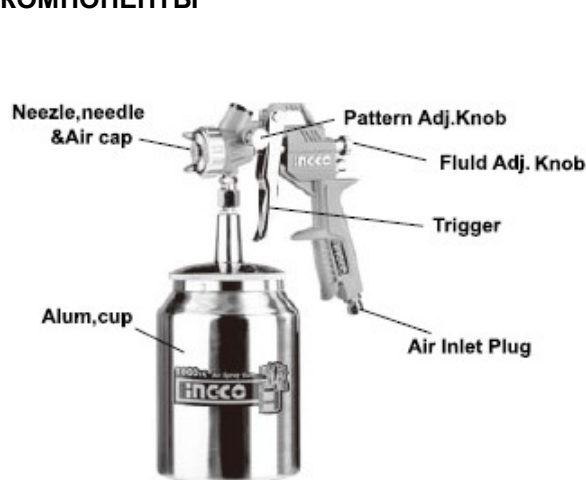

ASG3101

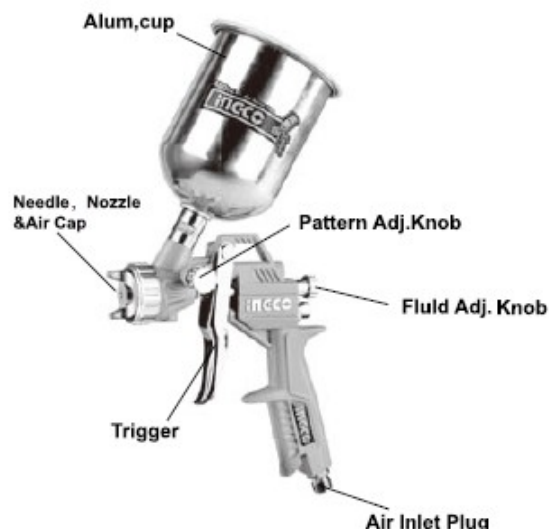

ASG4041

СПЕЦИФИКАЦИИ




Тип	ASG	ASG
Модель	ASG3101	ASG4041
Диаметр сопла (мм)	1/4"	1/4"
Режим	Всасывание	Гравитация
Стандартный диаметр сопла	1.5 мм	1.5 мм
Дополнительный диаметр сопла	1.2-1.8 мм	1.5-2.0 мм
Рекомендованное давление воздуха	3.0-4.0 бар (43.5-58psi)	3.0-4.0 бар (43.5-58psi)
Макс. давление воздуха	3.5 бар (50psi)	8.3 бар (50psi)
Резервуар для краски	1000cc	400cc
Средний расход воздуха	119-201 л/мин	119-201 л/мин
Ширина узора	140-180мм	180-250мм
Вес	0.6 кг	0.5 кг
Уровень звукового давления	95.6 дБ (A)	95.6 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	87.7 дБ (A)	87.7 дБ (A)

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! В целях Вашей собственной безопасности внимательно прочтите данное руководство и общие инструкции по технике безопасности перед использованием прибора.

1. Токсичные пары, образующиеся при распылении определенных материалов, могут привести к интоксикации и серьезному повреждению здоровья. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителя и указательной краски (Рис. 1)
2. Никогда не используйте кислород, горючий или любой другой баллонный газ в качестве источника питания, иначе это может привести к взрыву и серьезным травмам (Рис. 2)
3. Жидкость и растворитель могут быть легковоспламеняющимися или горючими. Используйте в хорошо проветриваемой распылительной камере и избегайте любых источников воспламенения, таких как курение, открытое пламя и т. д. (Рис.3)
4. Отсоедините инструмент от шланга подачи воздуха перед выполнением технического обслуживания инструмента и во время простоя, для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренной работы рекомендуется установить шаровой кран рядом с пистолетом для подачи воздуха.
5. Используйте чистый, сухой и регулируемый сжатый воздух номинальным давлением 2,5~3,5 бар, никогда не превышайте максимально допустимое рабочее давление 8,3 бар (120psi) (Рис. 4)
6. Никогда не используйте гомогенизированный углеводородный растворитель, который может химически реагировать с алюминиевыми и цинковыми деталями.
7. Никогда не направляйте краскораспылитель на себя и других в любое время.
8. Перед началом работы с инструментом убедитесь, что все винты и колпачки надежно затянуты, чтобы предотвратить утечку.
9. Перед покраской сделайте осмотр для свободного перемещения спускового крючка и сопла, чтобы убедиться, что инструмент может работать хорошо.
10. Никогда не вносите изменения в этот инструмент. Используйте только детали, сопла и аксессуары, рекомендованные производителями.

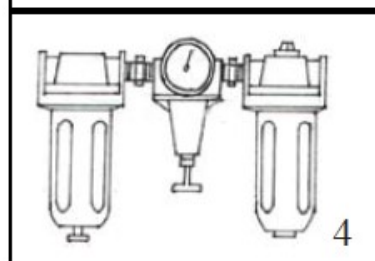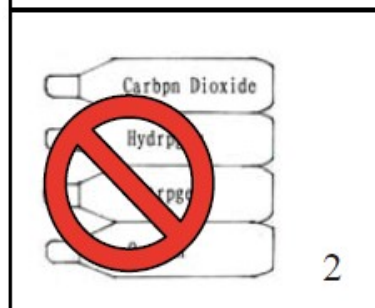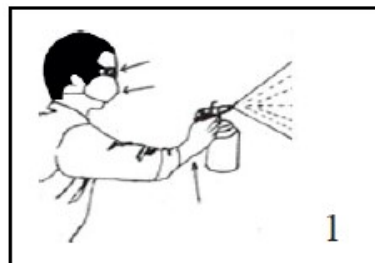

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА

1. После распаковки изделия внимательно проверьте его на наличие повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Перед вводом агрегата в эксплуатацию обязательно затяните фитинги, болты и т. д.
2. Тщательно перемешайте и разбавьте краску в соответствии с инструкциями производителя краски. Большинство материалов легко распыляются, если их правильно разбавить.
3. Процедите материал через фильтр, сырную ткань или фильтр для краски.
4. Наполните канистру примерно на $\frac{3}{4}$ и запустите воздушный компрессор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальное давление распылителя или любых других частей компрессорной системы.

5. После подключения пистолета к подаче воздуха убедитесь, что крышка для жидкости, контейнер и воздушный шланг плотно соединены с распылителем.
6. Установите кусок картона или другого лома материала для использования в качестве мишени и отрегулируйте его для наилучшего рисунка распыления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не целитесь и не распыляйте на себя или кого-либо еще, что может привести к серьезным травмам.

7. Проверьте консистенцию материала, сделав несколько штрихов на картонной мишени. Если материал все еще кажется слишком толстым, добавьте небольшое количество разбавителя. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ! Не превышайте рекомендаций производителя краски по разбавлению.

I. ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не используйте открытое пламя и держите его проветриваемым при распылении.
2. Не распыляйте на человеческие тела или животных, чтобы не повредить глаза и кожу.
3. Используйте защитные устройства, такие как средства защиты органов дыхания и средства защиты глаз во время любого распыления.
4. Перед очисткой или техническим обслуживанием изолируйте или сбросьте давление внутри устройства.
5. Не используйте проволоку для драгирования питательных шлангов и сопел и т.д., чтобы не повредить детали и не вызвать аномального распыления.
6. Не погружайте пистолет-распылитель и его части в разбавляющий растворитель в течение длительного времени. После окончания чистки выньте его и высушите на воздухе.
7. Не ремонтируйте его силой, если краски склеиваются вместе.
8. Расстояние распыления должно быть между 150мм и 200мм, а вязкость 18 ± 2 для достижения наилучшего эффекта.

II. ЦЕЛИ

Продукт применяется для распыления краски. Он используется в сложных покрасочных операциях для обычной мебели, автомобилей, электроники и механического оборудования.

ДИАГНОСТИКА

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

Признаки	Проблемы	Решения
Нет краски	Нет сжатого воздуха внутри	Осмотрите трубу подачи воздуха
	Игольчатый клапан регулирующая ручка не полностью открыта	Отрегулируйте ручку игольчатого клапана в соответствии со стандартом
	Высокая вязкость краски	Разбавляют по стандартной формуле краски
При остановке нажатия на спусковой крючок происходит проливание краски на сопло	Несоответствие игольчатого клапана и сопла	Оборудуйте надлежащим соплом и игольчатым клапаном в соответствии со стандартами
	Истирание игольчатого клапана	Замените игольчатый клапан
	Истирание сопла	Замените форсунку
Утечка сопла воздушного потока при остановке нажатия на спусковой крючок	Пятно внутри воздушного клапана	Демонтируйте воздушный клапан и очистите внутренние части
	Повреждение уплотнительного кольца воздушного клапана или пружины воздушного клапана	Замените уплотнительное кольцо или пружину воздушного клапана
Чрезмерная покраска на сопле воздушного потока вызывает падение окраски при нажатии на спусковой крючок	Неправильная установка сопла на головке пистолета	Установите сопло в соответствии со стандартами
	Сопло воздушного потока заблокировано	Тщательно очистите воздушный колпачок
Утечка краски из сопла и игольчатого клапана	Царапины, повреждения или истирание основания внутри сопла	Замените форсунку
	Повреждение или истирание наружного сопла	Заменить игольчатый клапан
	Игольчатый клапан или сопло не герметизируются для нечистого соединения	Удалите посторонние предметы или излишки краски
	Несоответствие сопла и игольчатого клапана	Оборудуйте соплом или игольчатым клапаном в соответствии со стандартами
	Нечистый игольчатый клапан	Очистите и смажьте игольчатый клапан
	Нечистый патрон уплотнения игольчатого клапана	Снимите уплотнительный картридж, очистите его и смажьте игольчатый клапан

ДИАГНОСТИКА

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

Признаки	Проблемы	Решения
Чрезмерное количество краски	Неправильная установка форсунки	Установка в соответствии со стандартами
	Негерметичность игольчатого клапана и сопла	Заменить уплотнительный картридж
Чрезмерное количество краски на сопле воздушного потока	Повреждение сопла воздушного потока	Заменить сопло воздушного потока
	Засорение сопла воздушного потока, вызванное скоплением краски, отсочившей от дульного среза	Тщательно очистите сопло воздушного потока
Утечка краски из картриджа уплотнения игольчатого клапана	Истирание или ослабление картриджа уплотнения игольчатого клапана	Затяните или замените уплотнительную пробку по мере необходимости
	Истирание игольчатого клапана	Заменить игольчатый клапан
Воздушный клапан тупой при управлении спусковым крючком	Изгиб корня воздушного клапана	Замените сломанные детали
	Корень нечистого воздушного клапана	Сними его и вымой
Утечка в корне воздушного клапана	Истирание или потеря или уплотнительное кольцо внутри воздушного клапана	Заменить уплотнительное кольцо
Когда спусковой крючок нажат, воздушный клапан не работает (его корень не может быть подключен к клапану)	Изгиб корня воздушного клапана	Замените сломанный корень воздушного клапана
	Корень нечистого воздушного клапана	Снимите воздушный клапан и очистите его
Тупость спускового крючка	Нечистые винты шпинделя фиксированного спускового крючка	Очистите винты шпинделя
	Нечистый игольчатый клапан	Очистите игольчатый клапан
	Патрон уплотнения игольчатого клапана слишком туго затянут	Отрегулируйте и смажьте уплотнительную пробку
	Повреждение пружины игольчатого клапана или пружины воздушного клапана	Заменить пружину
Утечка краски из игольчатого клапана в верхней части ручки	Истирание или потеря уплотнительного кольца	Заменить уплотнительное кольцо


ДИАГНОСТИКА

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

Признаки	Проблемы	Решения
Установочное кольцо сопла воздушного потока не может работать	Нечистая нить установочного кольца	Вымойте переднюю часть пистолета в растворителе
	Искажение или трещина установочного кольца	Заменить установочные кольца
Секторный клапан не может регулироваться	Повреждение или трещина внутреннего уплотнительного кольца	Заменить уплотнительное кольцо
	Окрашенный краской регулирующий винт	Снимите его и тщательно вымойте
Нет точечного распыления	Неправильная установка сопла или прокладки	Переустановка
Сектор контроля клапана или впускных клапанов свободно	Повреждение прокладки	Замените прокладку
	Истирание внутреннего уплотнительного кольца	Заменить уплотнительное кольцо
Утечка воздуха из прокладки и уплотнительного кольца	Повреждение прокладки и уплотнительного кольца	
	Окрашенная краской прокладка и уплотнительное кольцо	Сними его и вымой
Воздушный регулирующий клапан на рукоятке распылителя работать не может	Повреждение или трещина внутреннего уплотнительного кольца	Заменить уплотнительное кольцо
	Окрашенный краской регулирующий винт	Сними его и вымой
Дрожащее распыление или остановка пистолета	Недостаточное количество краски в ведре	Добавьте краску
	Открутил сопло	Завинтите насадку
	Ссадины игольчатый клапан и уплотнительное кольцо	Замените пистолет или уплотнительное кольцо
	Свободная пробка резьбовая игла	Винтовой пробкой
	Незакрепленное соединение лакокрасочной трубки	Монтажное соединение лакокрасочной трубки

ДИАГНОСТИКА

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

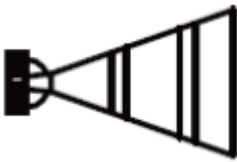Признаки	Проблемы	Решения
 Конус	1. Воздух проникает в соединение подающего сопла и держателя сопла 2. Воздух проникает в стык распорки и пистолета 3. Воздух проникает в игольчатый уплотнительный винт 4. Воздух проникает в стык соединения питательного канала и загрузочного ковша	1. Очистите соединения сопла и держателя сопла и установите их на место; замените их; замените части, функции которых нарушены. 2. Переустановите соединения деталей после очистки; замените детали, если соединения сломаны. 3. Затяните игольчатый уплотнительный винт 4. Установите и затяните соответствующие соединения после их очистки.
 Луна	Засорение вентиляционного отверстия сопла воздушного потока, вызывающее несбалансированный выход воздуха	Удалите посторонние предметы и промойте щеткой для волос вместо металлических чистящих средств, чтобы избежать повреждений
 Один конец широкий и один конец узкий	1. Повреждение или прилипание твердого вещества к зазору между подающим соплом и соплом воздушного потока 2. Посторонние вещества, прилипающие к разгрузочному отверстию подающего сопла	1. Удалите твердые вещества и замените сломанные детали 2. Установите на место подающее сопло и узел игольчатого клапана после очистки их соединений.
 Узкий посередине	1. Низкая вязкость 2. Чрезмерный распыление краски	1. Увеличьте вязкость краски 2. Уменьшите распыляемую краску с помощью регулятора амплитуды, но это также уменьшит полосу распыления
 Плотный в середине	1. Высокая вязкость 2. Чрезмерное распыление краски	1. Добавьте разбавители для уменьшения вязкости 2. Увеличьте распыляемую краску с помощью регулятора амплитуды


ДИАГНОСТИКА

1. Начните распылять. Всегда держите пистолет под прямым углом к работе.
2. Держите насадку примерно в 6-12 дюймах от рабочей поверхности. Захватите пистолет, держа его перпендикулярно области распыления, затем переместите его параллельно в течение нескольких раз, остановив движение пистолета в середине хода, что вызовет накопление краски и приведет к пробегам. Не раскручивайте пистолет из стороны в сторону во время покраски. Это приведет к накоплению краски в центре хода и недостаточному покрытию на каждом конце.
3. Правильно спустите курок пистолета. Начните движение пистолета в начале хода ПЕРЕД СЖАТИЕМ СПУСКОГО КРЮЧКА и отпустите спусковой крючок ДО ОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ пистолета в конце хода. Эта процедура будет смешивать каждый штрих со следующим, не показывая перекрытия или неравномерности.
4. Количество наносимой краски может варьироваться скоростью хода, расстоянием от поверхности и регулировкой ручки управления жидкостью.
5. Перекрытие штрихов достаточно, чтобы получить равномерный слой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Два тонких слоя краски дадут лучшие результаты и будут иметь меньше шансов пробежек, чем один тяжелый слой.

6. Используйте кусок картона в качестве щита, чтобы поймать излишки лака по краям работы, чтобы защитить другие поверхности.

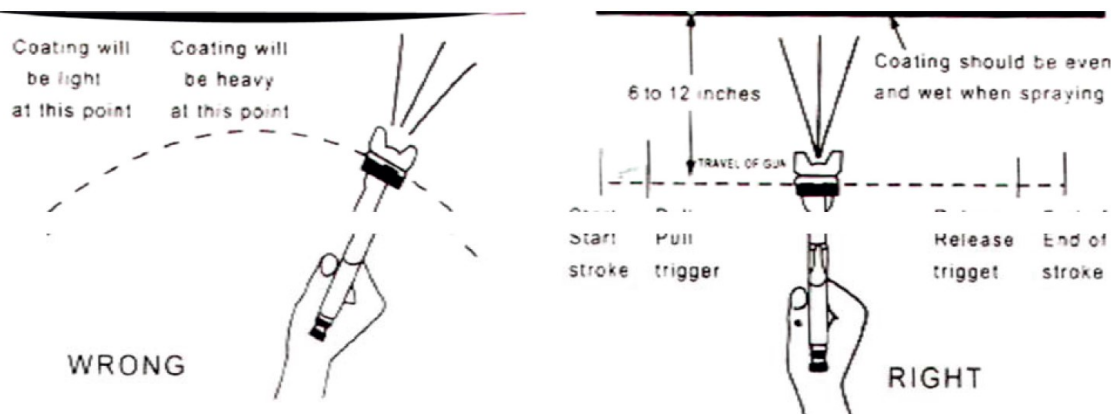

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неполная очистка может привести к сбоям в работе и ухудшению формы вентилятора.

1. Удалите остатки краски, перелив ее в другую емкость.
2. Разберите распылитель, обязательно выньте иглу перед разборкой сопла, чтобы избежать повреждения корпуса крышки сопла.
3. Очистите все проходы краски и сопло. Очистите остальные компоненты щеткой, смоченной в растворителе.
4. Снова соберите распылитель и распылите небольшое количество растворителя, чтобы удалить все остатки краски в проходах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ОТВЕРСТИЯ В НАСАДКЕ И КОЛПАЧКЕ. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПОНЕНТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРИГИНАЛАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ..

ХРАНЕНИЕ

- Если вы не используете распылитель, поверните ручку регулировки жидкости против часовой стрелки, чтобы открыть ее, что уменьшит натяжение пружины на кончике иглы для жидкости.
- Распылитель **должен быть** хорошо очищен и слегка смазан.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **INGCO TOOLS. CO., LIMITED**


Адрес: № 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

ingco



ASG3101

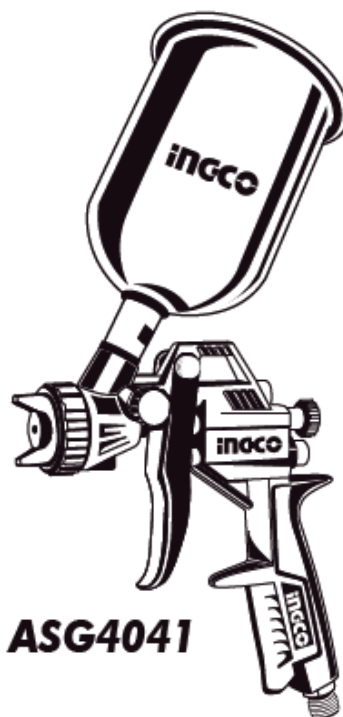

ASG4041



INGCO TOOLS CO.,LIMITED
No.45 Songbei Road,Suzhou
Industrial Park,China.
www.ingco.com
MADE IN CHINA 1120.V05

ASG3101, ASG4041