


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

THICKNESS PLANER

Рейсмусовый станок

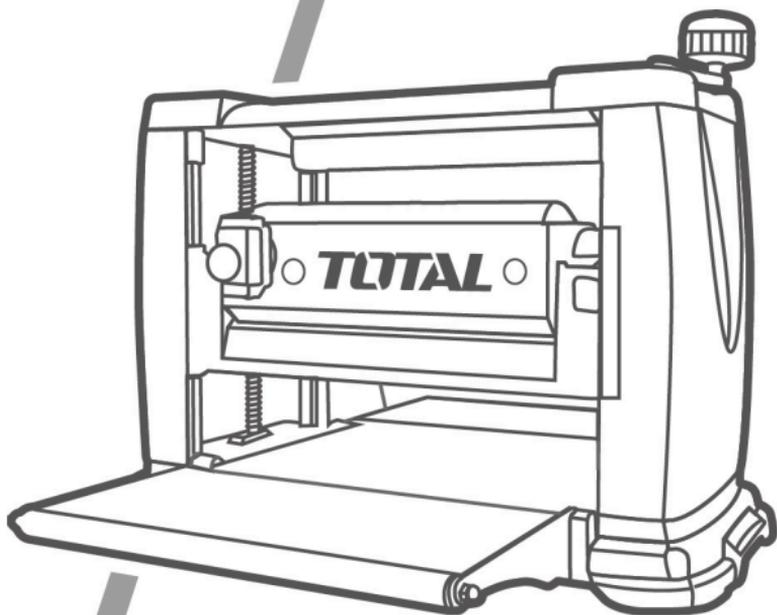

TTKP15001 TTKP15001xy UTKP15001
UTKP15001xy
x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



Оригинальные инструкции

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к этому электроинструменту. *Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.*

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1) Безопасность рабочей зоны

- A) Следите за чистотой и хорошим освещением рабочей зоны.** *Загрязненные или темные участки могут привести к несчастным случаям.*
- B) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** *Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.*
- B) Не подпускайте детей и прохожих во время работы с электроинструментом.** *Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете контроль.*

2) Электробезопасность

- A) Вилки электроинструмента должны совпадать с розеткой. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходных вилок с заземленными (заземленными) электроинструментами.** *Немодифицированные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.*
- B) Избегайте контакта тела с заземленными или заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** *Существует повышенный риск поражения*

электрическим током, если ваше тело заземлено или заземлено.

- В) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** *Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.*
- Г) Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента.** *Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.*
- Д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.** *Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*
- Е) Если работа электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте защищенный источник питания устройства защитного отключения (УЗО).** *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

3) Личная безопасность

- А) Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом.** *Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновенная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.*
- Б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** *Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.*
- В) Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключаться к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент.** *Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания*

на электроинструменты с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

- Г) **Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ или гаечный ключ.** *Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.*
- Д) **Не переусердствуйте.** *Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.*
- Е) **Одевайтесь правильно.** *Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.*
- Ж) **Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** *Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.*
- З) **Не позволяйте знакомству, полученному в результате частого использования инструментов, стать самодовольным и игнорировать принципы безопасности инструмента.** *Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.*

4) Использование электроинструмента и уход за ним

- А) **Не применяйте силу к электроинструменту.** *Используйте электроинструмент, подходящий для вашей области применения. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, на которую он был рассчитан.*
- Б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его.** *Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.*
- В) **Отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею, если она съемная, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой**

принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

- Г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Д) Обслуживайте электроинструменты и аксессуары. Проверьте наличие перекоса или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- Е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заедают и их легче контролировать.
- Ж) Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки и т. д. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия работы и выполняемые работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предполагаемых, может привести к возникновению опасной ситуации.
- З) Держите рукоятки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и жира. Скользкие ручки и захватывающие поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом и управлять им в непредвиденных ситуациях.

5) Сервис

- А) Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту электроинструмента с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|---|
|  | Двойная изоляция для дополнительной защиты |
|  | Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации. |
|  | Соответствие СЕ. |
|  | Предупреждение о безопасности. Пожалуйста, используйте только аксессуары, поддерживаемые производителем. |
|  | Надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску. |
|  | Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть оборудование. Обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу за советом по переработке. |
|  | Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительные инструкции по технике безопасности для строгальных станков

- А. Всегда надевайте защитные очки для глаз при работе с машиной.
- Б. Перед запуском машины убедитесь, что все удерживающие винты затянуты.
- В. Всегда останавливайте двигатель и отключайтесь от источника питания, прежде чем выполнять какие-либо регулировки.
- Г. Перед началом работы убедитесь, что все ограждения на месте.
- Д. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с машиной перед началом работы.
- Е. Не выполняйте принудительную работу через машину. Позвольте строгальному станку применять правильную норму подачи.
- Ж. Время от времени проверяйте подающие ролики, чтобы убедиться, что опилки и стружка не застревают между какими-либо компонентами. Если ролики сидят неплотно, подающие ролики не будут надежно удерживать древесину на станине, что приведет к отдаче.
- З. Проверьте и убедитесь, что роликовые столы находятся в одной плоскости с рабочим столом при строгании древесины, а ролики могут свободно вращаться при строгании длинных заготовок.
- И. Только платанные деревянные доски.
- К. Используйте прочную древесину, без незакрепленных узлов и с минимальным количеством тугих узлов.
- Л. Никогда не стойте прямо на одной линии со стороны подачи или выгрузки. Всегда стойте в стороне от машины.
- М. Убедитесь, что на заготовке нет гвоздей, шурупов, камней и других посторонних предметов, которые могут повредить лезвия.
- Н. Убедитесь, что лезвия прикреплены правильно, как описано в инструкции.
- О. Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями и режущей головкой в сборе. Лезвия острые и могут легко порезать руку.
- П. Перед использованием дайте режущей головке набрать полную скорость.
- Р. Используйте толкатель вместо рук, чтобы толкать заготовку, когда ее конец приближается к лезвиям. Ручку следует хранить на рабочем столе, когда она не используется.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже при использовании электроинструмента по назначению устранить все остаточные факторы риска не представляется возможным. В связи с конструкцией и конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- a) Дефекты здоровья, возникающие в результате излучения вибрации, если электроинструмент используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.
- b) Травмы и порча имущества из-за сломанных аксессуаров, которые внезапно разбиваются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Этот электроинструмент во время работы создает электромагнитное поле. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск получения серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и врачом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Этот электроинструмент предназначен для деревообработки и является широко используемым деревообрабатывающим оборудованием, которое в основном используется для отделки поверхности и обрезки необработанной древесины по толщине в соответствии с определенными требованиями к обработке.

Не используйте этот продукт каким-либо другим способом, кроме указанного по назначению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

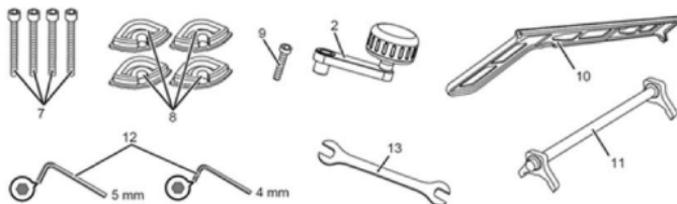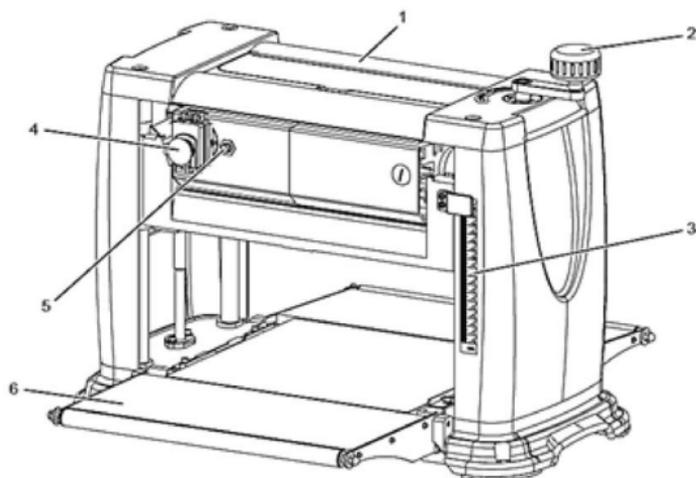

Компоненты

- | | |
|---|--|
| 1. Верхняя защита | 13. Рожковый ключ |
| 2. Регулировка высоты режущей головки, кривошипная рукоятка | 14. Пластиковая указка |
| 3. Окалина глубины реза | 15. Прикосновение к пыли |
| 4. Выключатель питания | 16. Винты с шестигранной головкой торцевой головки |
| 5. Выключатель перегрузки | 17. Нагнетательные винты |
| 6. Расширение стола | 18. Указатель установки лезвия |
| 7. Стопорные винты основания | 19. Запорная планка |
| 8. Ноги | 20. Стопорные винты |
| 9. Стопорный винт ручки подъема | 21. Лопасты |
| 10. Толкатель | 22. Весна |

11. Указатель установки лезвия
12. Шестигранные ключи

23. Винты шестигранные
24. Регулировочная гайка по высоте









Технические характеристики

| Тип | ТТКР |
|--------------------------------|--------------------------|
| Модель No | ТТКР15001 ТТКР15001ху |
| Номинальное напряжение | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Номинальная входная мощность | 1500 Вт |
| Скорость холостого хода | 9000 об/мин |
| Минимальная длина планирования | 127 мм |
| Максимальная ширина планировки | 318 мм |
| Высота планировки | 5-153 мм |
| Глубина за один проход | 3мм |
| Скорость подачи | 8м/мин |
| Вес нетто | 30кг |








Модель No Примечание: х (пробел, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,Е,S,A,M); у (пробел, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,Е,S,A,M)

- В связи с нашей постоянной программой исследований и разработок, приведенные здесь спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.




ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

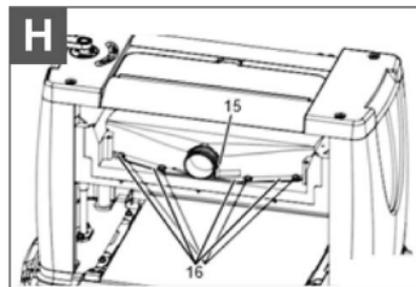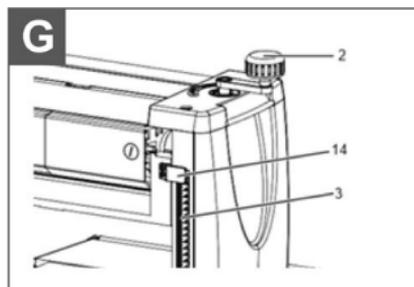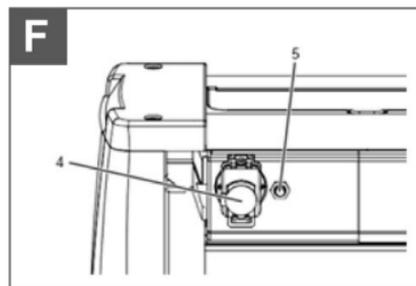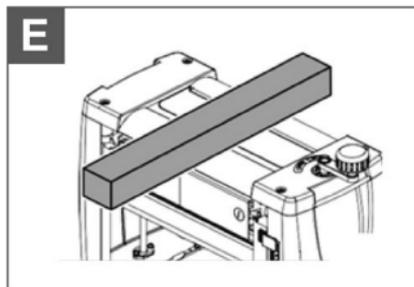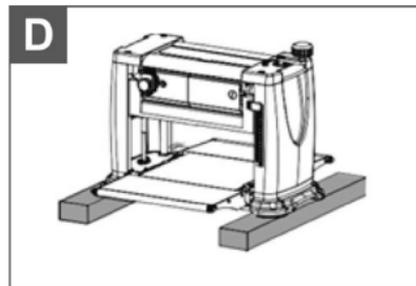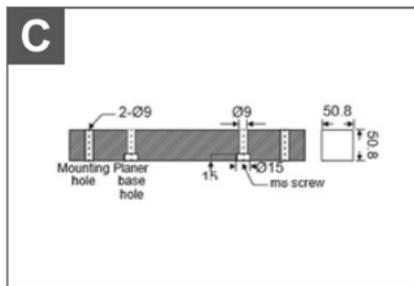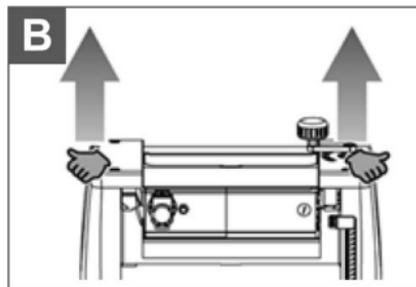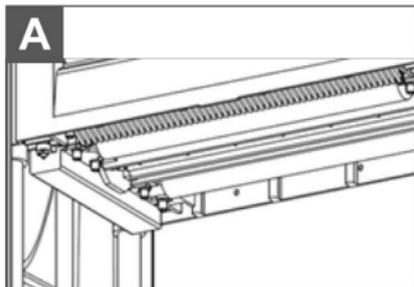

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

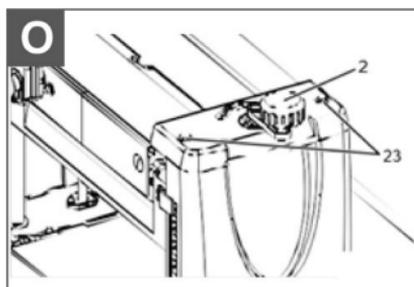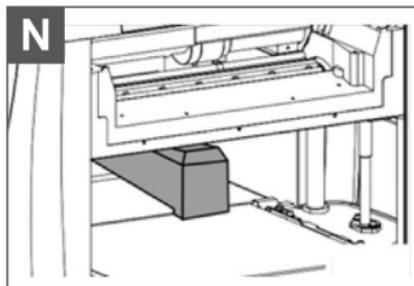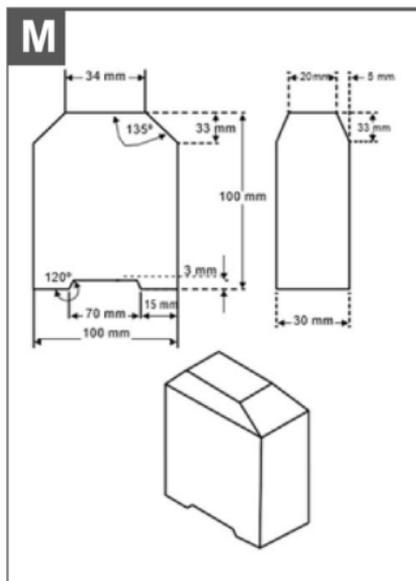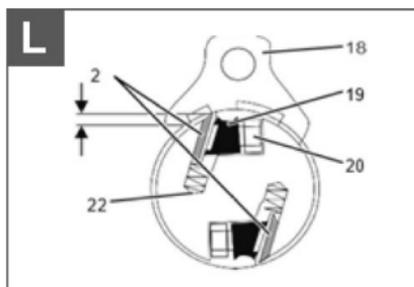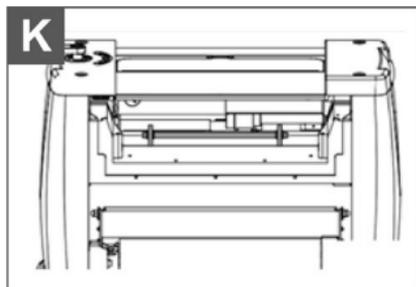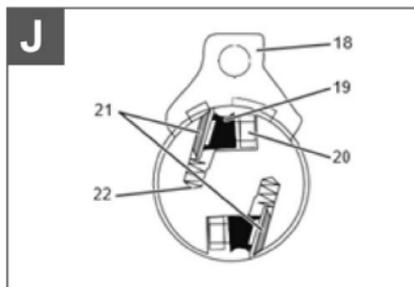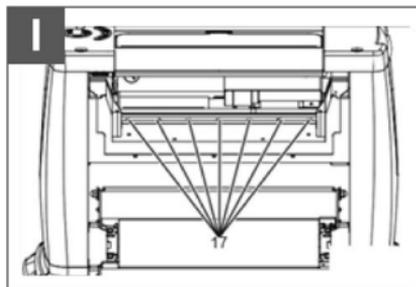

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

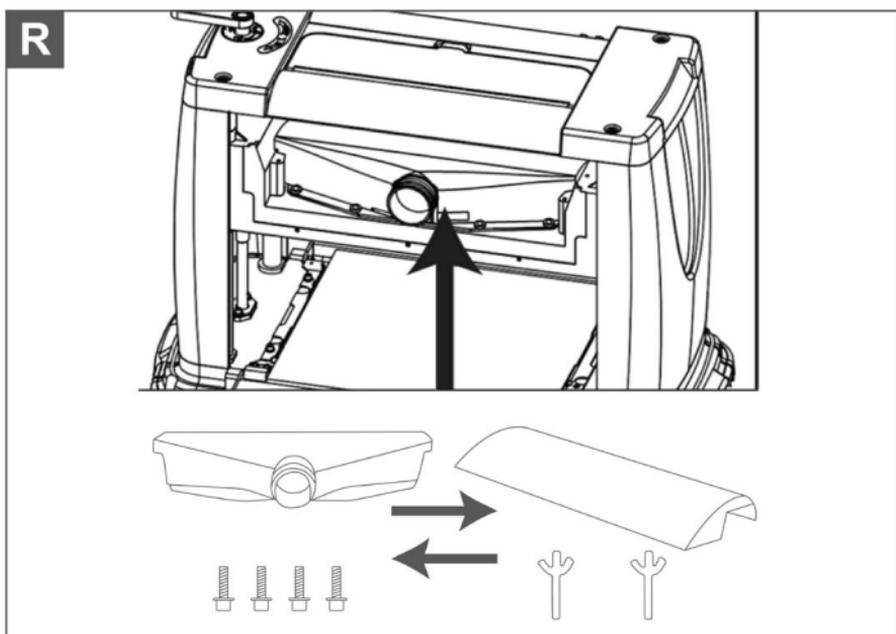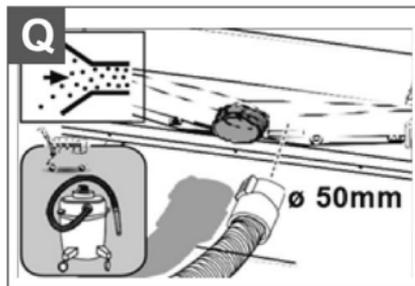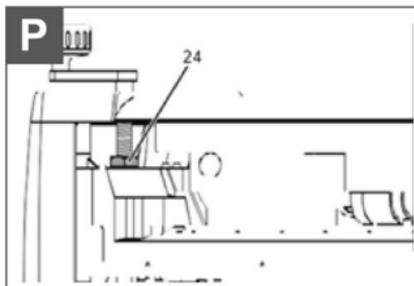

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Собрание

Перемещение рубанка (см. рисунок Б)

- Рубанк можно переносить с помощью ручек с обеих сторон рамы. Перед перемещением строгального станка убедитесь, что удлинители стола закрыты.

Установка ножек

- Прикрепите ножки к выступам в нижней части рубанка.

Установка строгального станка на деревянное основание (см. рисунки С-Д)

- Когда строгальный станок не установлен на строгальную стойку, рекомендуется устанавливать его на два бруса. Это обеспечит максимальную устойчивость.
- Выберите два куска дерева в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Установите строгальный станок на деревянную поверхность.
- Используйте четыре стопорных винта основания (входят в комплект) для крепления основания строгального станка к дереву.

Запасной остаток (см. рисунок Е)

- Упор для припуска в верхней части строгального станка обеспечивает удобную работу с материалом для последовательных операций резки. Заготовка, размещенная на верхней части машины, может быть легко подтянута к оператору для строгания.

Операция

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (см. Рисунок F)

- Откройте красную крышку переключателя, чтобы открыть переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
- Чтобы поработать на рубанке, нажмите кнопку I. Чтобы выключить, нажмите кнопку O
- После работы закройте красную крышку переключателя, чтобы избежать

случайного запуска.

Выключатель перегрузки цепи (см. рисунок F)

- Машина оснащена выключателем перегрузки для защиты от перегрузки. Если произойдет перегрузка, переключатель выскочит. Если это произошло, подождите несколько минут и нажмите на переключатель, чтобы перезагрузить машину.

Регулировка глубины реза (см. рисунок G)

- Чтобы отрегулировать глубину резания, поверните рукоятку регулировки высоты режущей головки в направлениях, отмеченных в верхней части рубанка. Регулировка глубины реза может быть прочитана по шкале глубины реза. Градация регулировки составляет 1,6 мм на один оборот кривошипа.
- Всегда начинайте свою работу с легкого планировочного среза. Глубина реза при последующих проходах может быть увеличена до 3 мм, но помните, что легкий срез дает более тонкую отделку, чем более тяжелый срез
- Толщина древесины, проходящей через строгальный станок, контролируется расстоянием, на котором вы отрегулируете режущее лезвие от стола.
- Не строгайте древесину толщиной менее 7 мм.
- Не строгайте древесину толщиной более 153 мм (6 дюймов).

Регулировка масштаба глубины реза (см. рисунок G)

Для безопасной работы вашего строгального станка очень важно, чтобы шкала глубины резания считывалась точно. Чтобы отрегулировать шкалу глубины реза, выполните следующие действия:

- Подача доски для строгания.
- Сравните измеренную толщину доски с показаниями на шкале глубины реза.
- Если показания на шкале глубины реза неверны, ослабьте винт, который затягивает пластиковый указатель, и отрегулируйте соответствующим образом.
- Когда вы правильно отрегулировали шкалу глубины реза, проверьте показания, выстрогав кусок обрезков древесины. После строгания измерьте строганную толщину и дважды проверьте ее по показаниям шкалы. Эти два

измерения должны быть одинаковыми. При необходимости повторно отрегулируйте шкалу глубины реза для считывания строганной толщины.

Снятие лезвий строгального станка (см. Рисунок Н-Ж)

Чтобы снять лезвия строгального станка, выполните следующие действия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите строгальный станок от сети и снимите лезвия строгального станка

- Снимите пылепровод, открутив на нем четыре винта с шестигранной головкой головки.
- Ослабьте стопорную планку и лезвие, повернув принудительные винты по часовой стрелке. Лезвия подпружинены и выталкиваются при ослаблении узла.
- Выньте лезвие, а затем стопорную планку лезвия.

Установка/замена лезвий строгального станка (см. рисунок J)

- Чтобы установить лезвия строгального станка, выполните следующие действия:
- Снимите лезвия в соответствии с инструкциями в разделе «СНЯТИЕ ЛЕЗВИЙ СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА».
- Очистите всю грязь от режущей головки строгального станка. Установите стопорную планку лезвия в прорезь на режущей головке.
- Установите лезвие в паз на режущей головке и затяните узел лезвия стопорной планки, поворачивая принудительные винты против часовой стрелки. Убедитесь, что лезвие направлено в правильном направлении и находится по центру прорези.
- Установите высоту лезвия в соответствии с инструкциями в разделе «УСТАНОВКА ВЫСОТЫ ЛЕЗВИЯ». Высота лезвия должна сбрасываться каждый раз, когда лезвия вынимаются по какой-либо причине.
- Обязательно замените пылепровод после установки лопастей.

Настройка высоты лезвия (см. рисунок К-Л)

- Чтобы получить выступ лезвия 1,1 мм, поместите указатель установки лезвия на режущую головку так, чтобы обе направляющие плотно

прилегали к лезвию.

- Ослабьте узел, повернув семь принудительных винтов по часовой стрелке с помощью рожкового ключа.
- Когда лезвие будет прижато к необходимой высоте с помощью направляющих на манометре, снова затяните узел, повернув принудительные винты против часовой стрелки. Убедитесь, что все семь принудительных винтов надежно затянуты.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Кромка лезвия очень чувствительна к сколам. Соблюдайте осторожность при обращении с манометром рядом с лезвиями, чтобы не повредить их.**
- **Узел должен быть надежно затянут, чтобы предотвратить несчастные случаи при глассировании.**

Подключение системы сбора пыли (см. рисунок Q)

Пыль, образующаяся при использовании этого средства, может нанести вред здоровью. Используйте систему пылепоглощения и тщательно удаляйте осевшую пыль, например, с помощью пылесоса.

Чтобы подключить систему сбора пыли:

- Отключите инструмент от сети.
- Подсоедините сопло системы сбора пыли к мусоропроводу.
- Часто очищайте шланг системы сбора пыли, чтобы избежать скопления пыли.

Регулировка

Параллельное расположение режущей головки и рабочего стола (см. рисунок M-P)

Строгаем заготовку и измеряем толщину после реза. Если толщина с обеих сторон заготовки разная, выполните следующие действия:

Отрегулируйте вал резака и рабочий стол так, чтобы они располагались параллельно. Инструменты, используемые для проверки, показаны на рисунке

Используйте твердую древесину для изготовления измерительного блока

инструмента в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Внесите коррективы в соответствии со следующими процедурами:

- Снимите рукоятку регулировки высоты, а также верхнюю и боковые крышки, открутив все винты, чтобы открыть стопорные гайки регулировки высоты.
- Ослабьте регулировочные стопорные гайки.
- Отрегулируйте стопорные гайки регулировки высоты вверх или вниз в соответствии с измерительным блоком.
- Когда желаемая высота будет достигнута, затяните стопорные гайки на месте.
- Соберите на место боковую и верхнюю крышки и установите на место рукоятку регулировки высоты.

ЗАМЕТКА

Снимите блок приборов перед запуском машины.

Рейсмусовое строгание – это проклейка материала до желаемой толщины при создании гладкой поверхности, параллельной противоположной стороне доски.

Искусство строгания по толщине заключается в основном в использовании правильного суждения о глубине резания в различных ситуациях.

Необходимо учитывать:

- А. Ширина бруса
- Б. Твердость древесины
- В. Сырость древесины
- Г. Прямолинейность доски
- Д. Направление волокон
6. Структура зерна

О том, как эти факторы могут повлиять на качество работы, можно узнать только на собственном опыте. Всякий раз, когда вы работаете с новым типом древесины или с необычными проблемами, всегда делайте пробные разрезы на обрезках материала перед тем, как приступить к работе с самим изделием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности и методы их устранения

| Сбой | Вероятные причины | Действия |
|------|-------------------|----------|
|------|-------------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| Когда машина включена, электродвигатель не работает. | <ul style="list-style-type: none"> ● Сбой переключателя ● Шнур питания или проводка оборваны, неисправна вилка шнура питания; ● Отсутствие контакта щетки с коллектором; ● Износ/повреждение щеток | Отключите машину от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. |
| Формирование кругового огня на коллекторе | <ul style="list-style-type: none"> ● Износ щетки/повреждение щеткодержателя; ● Неисправность в катушке якоря | Отключите машину от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно. |
| Во время работы из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горящего утеплителя. | <ul style="list-style-type: none"> ● Неисправность в катушке электродвигателя; ● Неисправность электрической части инструмента. | |
| Повышенный уровень шума в коробке передач | <ul style="list-style-type: none"> ● Износ/поломка зубчатых колес или подшипников | |
| При включении станка шпиндель не вращается | <ul style="list-style-type: none"> ● Выход из строя коробки передач. | |

Критерии критического состояния

| Критерии критического состояния | Вероятные причины | Действия |
|---|--------------------------------|---|
| Трещины на поверхностях деталей подшипников и корпусов | Усталостная деформация металла | Отключите машину от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Пожалуйста, не ремонтируйте машину самостоятельно. |
| Поврежден шнур питания или вилка | Перегрузка или поломка | |
| Чрезмерный износ или повреждение моторного или редукторного механизма, или комбинация признаков | Усталостная деформация металла | |

Критерии критического состояния

| Список критических сбоев | Действия |
|---|--|
| Искрообразование электродвигателя | Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту |
| Появление посторонних шумов | Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту |
| При обнаружении вышеуказанных неисправностей необходимо отключить машину от электросети и обратиться к квалифицированному специалисту | |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- > сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- > быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- > шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- > замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- > отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- > использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- > выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- > механические повреждения электроинструмента
- > возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- > естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- > порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- > повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- > после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- > поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- > частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ () _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: **NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED**

Адрес: No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

Филиал производителя:

TOTAL Tools Co., PTE. LTD.

Адрес: No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Гарантийный талон № _____ | Гарантийный талон № _____ | Гарантийный талон № _____ |
| Дата приемки _____ | Дата приемки _____ | Дата приемки _____ |
| Сервисный центр _____ | Сервисный центр _____ | Сервисный центр _____ |
| Дата выдачи _____ | Дата выдачи _____ | Дата выдачи _____ |
| Подпись клиента _____ | Подпись клиента _____ | Подпись клиента _____ |

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com

   TOTAL TOOLS WORLD

MADE IN CHINA T0124.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

