




АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАСКОПУЛЬТ

CSG-181



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

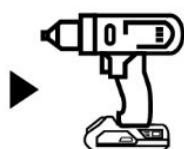

АТОМ – инструменты
на универсальном аккумуляторе

Вы приобрели инструмент, который входит в состав аккумуляторной платформы КМ АТОМ. Все инструменты и садовая техника данной серии работают от универсальных аккумуляторов КМ АТОМ. Ознакомьтесь с полным списком продуктов на сайте www.petrovich.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. К использованию аккумуляторного краскопульта (далее - изделие, инструмент) допускаются пользователи, ознакомленные с данной инструкцией. В ней содержатся описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации инструмента КМ АТОМ. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию и хранению изделия.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Краскопульт предназначен для нанесения красок, эмалей, лаков, грунтов, составов для обработки древесины и других ЛКМ на органической и водной основе (далее- жидкостей). Подходит для внутренней и наружной окраски различных поверхностей.

Внимание! Краскопульт запрещается использовать для щелочных или кислотных растворов, легковоспламеняющихся веществ, пищевых продуктов, фармацевтических средств.

Перед применением краскопульта изучите и строго следуйте инструкции производителя ЛКМ.

Режим работы повторно-кратковременный: после 10-15 мин непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15 мин. Общее время работы в течение суток не более 1 часа.

Инструмент предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от – 10 °С до + 45 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.

Внимание! Инструмент не предназначен для профессионального использования

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краскопульт аккумуляторный	CSG-181
Напряжение питания аккумулятора	18 В
Количество аккумуляторов	1
Тип двигателя	Щеточный
Тип элементов батареи	Li-Ion
Функции	Распыление
Производительность	950 мл/мин
Объем резервуара для краски	1000 мл
Диаметр сопла	1.5 мм / 1.8 мм / 2.5 мм
Допустимая вязкость краски	Макс 80 DIN/сек
Прорезиненное покрытие рукоятки	Да
Принцип работы	Воздушный
Регулировка интенсивности распыления	Да
Защита двигателя от перегрузки	Да
Класс защиты	IP53
Индикатор заряда батареи (размещен на корпусе аккумулятора)	Да
Вес	1,25 кг
Температурный режим эксплуатации	От – 10 °С до + 45 °С

Внешний вид, технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Краскопульт в сборе
- Вискозиметр
- Чистящая игла
- Чистящая щетка
- 2 дополнительных сопла
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
- Картонная упаковка

Внимание! Зарядное устройство и аккумуляторная батарея в комплект не входят.

Приобретаются отдельно:

- зарядное устройство **КМ АТОМ ВС-18/1х** или **ВС-18/2х**,

- АКБ: **КМ АТОМ ВЛИ-18/2.х** (2 Ач), **ВЛИ-18/4.х** (4 Ач), **ВЛИ-18/6.х** (6 Ач) или **ВЛИ-18/8.х** (8 Ач),

где **х** – любая цифра.

Запрещается использование других типов аккумуляторов и зарядных устройств.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

5.1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.
- Не следует эксплуатировать инструмент во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Инструменты являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.
- Не подпускайте детей и посторонних лиц к инструменту в процессе его работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

5.2. Электрическая безопасность

- Штепсельные вилки инструментов должны подходить под используемые розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для инструментов с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током.
- Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя и не держите его во влажных условиях. Вода, попадая в инструмент, увеличивает риск поражения электрическим током.
- Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания инструмента и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на инструмент тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- При эксплуатации инструмента на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током.
- Если нельзя избежать эксплуатации инструмента во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

5.3. Личная безопасность

- Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации инструмента. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации инструмента может привести к серьезным травмам.
- Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства такие как маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей - используемые в соответствующих условиях, уменьшат опасность получения травм.
- Не допускайте случайного включения инструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске инструмента.
- При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над инструментом в экстремальных ситуациях.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям инструмента. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Убедитесь, что ваша обувь не имеет скользкой подошвы, особенно, на склонах.

5.4. Эксплуатация и уход за инструментом

- Не перегружайте инструмент. Используйте инструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять с помощью инструмента ту работу, на которую он рассчитан.
- Не используйте инструмент, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любой инструмент, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения инструмента.
- Храните инструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с инструментом или настоящей инструкцией, пользоваться инструментом. Инструмент представляет опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- Обеспечьте техническое обслуживание инструмента. Проверяйте инструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных

несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте инструмент перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания инструмента.

- Используйте инструмент, приспособления и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование инструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

5.5. Обслуживание

- Следите за чистотой инструмента, сразу по окончании работы очищайте с помощью мягкой ткани его корпус и элементы управления от стружки, опилок, пыли и грязевых отложений. При этом не используйте твердые предметы и агрессивные чистящие средства. Не мойте инструмент проточной водой.
- Если инструмент долго находился на холоде, то перед использованием в помещении дайте ему нагреться до комнатной температуры.
- Храните инструмент в чистом, сухом и недоступном для детей месте.

5.6. Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторным инструментом

- Перезарядку следует осуществлять, используя указанное изготовителем зарядное устройство. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи.
- Питание инструмента следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести к повреждениям и пожару.
- Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т. п., которые могут замкнуть контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар.
- В случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи. Избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой, обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.
- Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это считается нормальным и не является показателем наличия неисправности. Чтобы предотвратить возможность перегрева, не разрешается заряжать батареи под прямыми солнечными лучами при жаркой погоде или вблизи источников тепла.
- Перед установкой аккумулятора проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумулятора во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.
- Не используйте зарядное устройство в сырых местах. Проникновение воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не пытайтесь разбирать аккумулятор, не бросайте его в огонь или воду.
- Не храните аккумулятор в местах, где температура может превысить 40 °C.


- Не рекомендуется хранить аккумуляторные батареи при температуре менее 5 °С, т. к. это понижает ресурс их работы.
- Батарея состоит из литий-ионных элементов. Литий является ядовитым веществом. Запрещается выбрасывать батареи вместе с бытовым мусором. Батареи следует собирать отдельно и передавать для утилизации в соответствии с требованиями охраны окружающей среды в вашем регионе.
- При утилизации запрещается сжигать аккумулятор, даже если он серьезно поврежден или уже не держит заряда. В огне батарея может взорваться.

5.7. Дополнительные меры безопасности при работе с краскопультом

- Никогда не блокируйте выпускное отверстие.
- Не направляйте инструмент входом или выходом в направлении глаз или ушей во время работы. Не направляйте краскопульт в направлении прохожих.
- Убедитесь, что все воздуховсасывающие отверстия не засорены мусором.
- Чтобы защитить ваши ноги и ступни во время работы инструмента, всегда носите специальную обувь и длинные брюки.
- Не распыляйте в пределах источников воспламенения, статических электроискр, открытого пламени, инициирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет, искр от сочленения электрокабелей, раскаленных проводов, горячих поверхностей или задействованных выключателей. Такие источники искр могут привести к воспламенению.
- Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна. Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- При распылении химических веществ и работе с ними применяйте дополнительные индивидуальные защитные средства, такие как: защитные перчатки, защитные очки, защитные или дыхательные фильтр-маски. Применение защитных средств снижает возможность воздействия опасных веществ на ваш организм.

6. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Особенностью данного инструмента является система HVLP (большой объем, низкое давление), которая обеспечивает более точное и экономичное распыление, а также возможность работы на поверхности любой формы из любого материала.

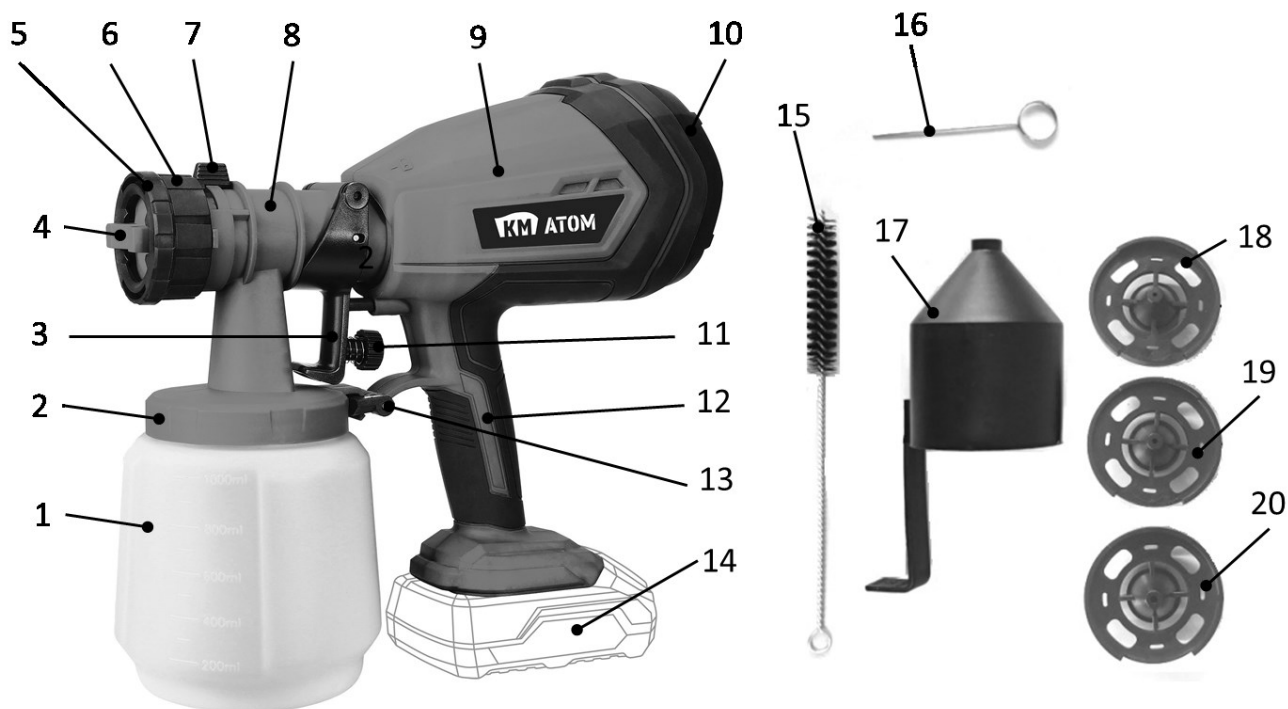

1. Бак с подающей трубкой и уплотнительной прокладкой
2. Держатель бака
3. Курок включения
4. Крышка сопла
5. Фиксатор регулятора
6. Регулятор формы факела
7. Ручка регулировки воздушного потока
8. Распылительная головка
9. Корпус
10. Задняя крышка с воздушным фильтром

11. Регулятор настройки расхода жидкости
12. Рукоять
13. Замок держателя бака
14. Аккумулятор (не входит в комплект)
15. Щетка для чистки бака
16. Игла для прочистки сопла
17. Вискозиметр
18. Сопло $\varnothing$ 1.5 мм
19. Сопло $\varnothing$ 1.8 мм
20. Сопло $\varnothing$ 2.5 мм

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к запуску

Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы. Проверьте комплектность и целостность инструмента.



Перед включением инструмента установите заряженный аккумулятор и бак.

Степень зарядки можно определить с помощью индикатора зарядки, расположенного на корпусе аккумулятора.

Установка и снятие аккумуляторов.



- Для установки аккумулятора совместите его с гнездом держателя, расположенным в нижней части рукоятки инструмента.
- Вставьте аккумулятор в держатель до щелчка.
- Для снятия аккумулятора нажмите кнопку фиксатора, расположенную на аккумуляторе, и одновременно вытяните аккумулятор из держателя.

Установка и снятие бака.

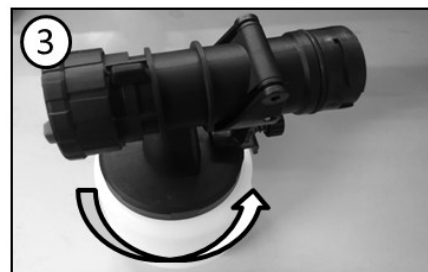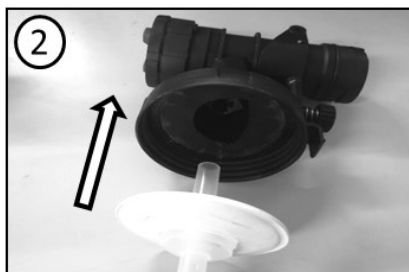






1. Соедините подающую трубку насоса и уплотнительную прокладку.
 2. Вставьте трубку с прокладкой в держатель бака до упора.
 3. Плотнo прикрутите бак для краски к держателю.
- Для снятия бака действуйте в обратной последовательности.

Снятие распылительной головки.

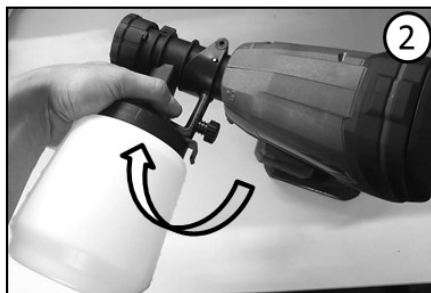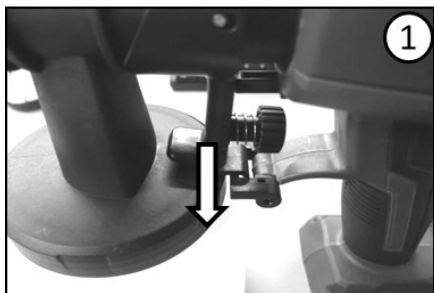


1. Нажмите замок держателя бака вниз для разблокировки.
2. Поверните головку распылителя на 90° против часовой стрелки в положение разблокировки.
3. Аккуратно вытяните головку распылителя из корпуса

Установка сопла и крышки сопла.

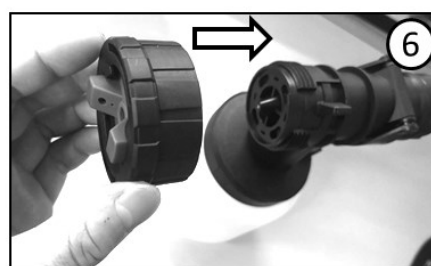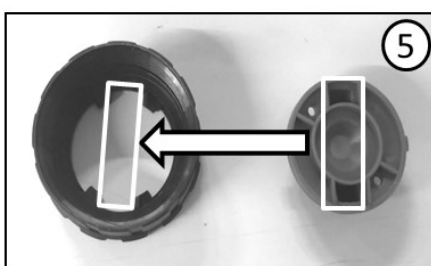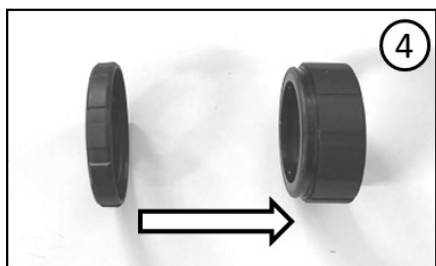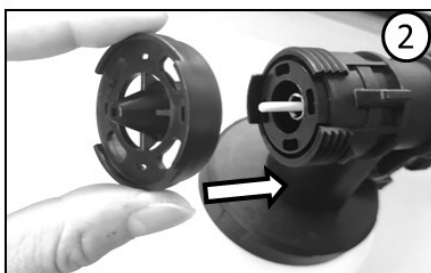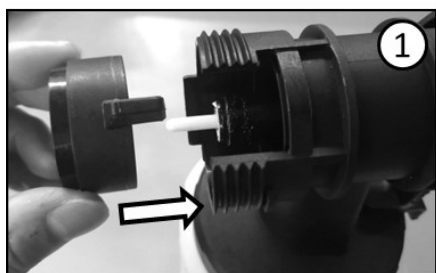

1. Вставьте крышку регулировки воздушного потока в распылительную головку.
2. Вставьте сопло нужного диаметра в крышку регулировки воздушного потока.
3. Совместите паз на сопле и выемку на распылительной головке.
4. Соедините фиксатор и регулятор формы факела между собой.
5. Установите крышку сопла в регулятор формы факела.
6. Закрутите регулятор формы факела с крышкой сопла на распылительную головку.

Выбор диаметра сопла

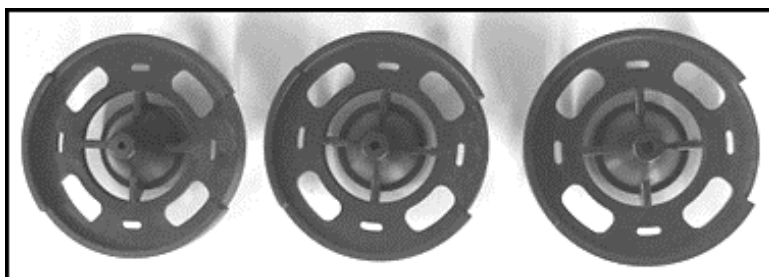


В комплекте представлены 3 диаметра сопла: 2.5 мм, 1.8 мм, 1.5 мм.

Размер сопла, которые следует использовать, зависит от вязкости материала:

Ø 1.5 мм - для материалов с низкой вязкостью.

Ø 2.5 мм - для материалов с высокой вязкостью.

Выбор формы факела распыления

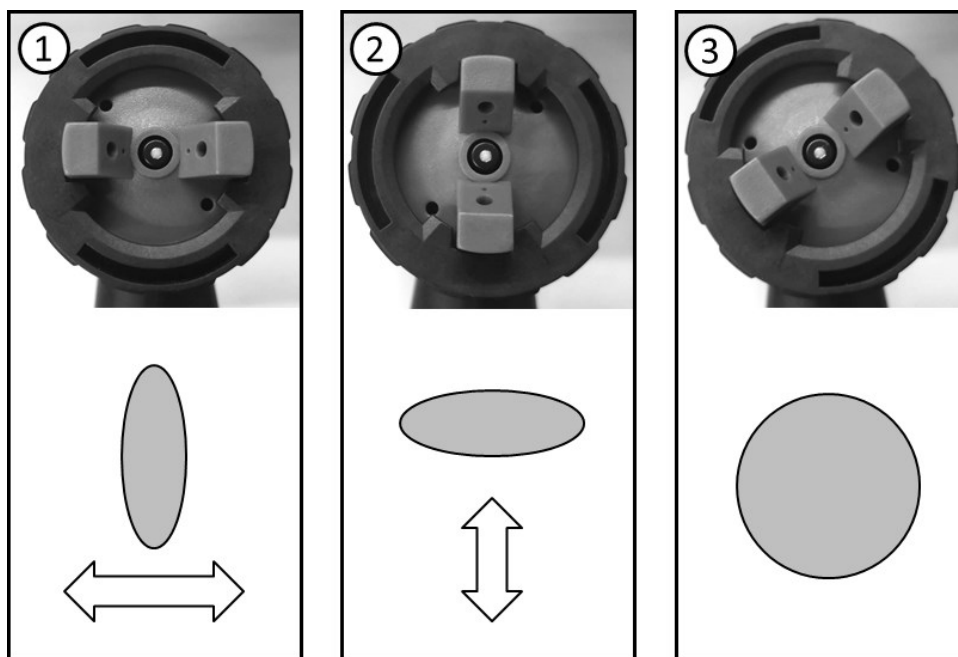


С помощью регулятора формы факела выберите 1 из 3 вариантов:

1. Горизонтальная позиция регулятора: вертикальный факел для горизонтального распыления.
2. Вертикальная позиция регулятора: горизонтальный факел для вертикального распыления.
3. Позиция регулятора 45°: круглый факел для распыления на углы, края и т.д.

Внимание! Не поворачивайте крышку сопла, когда нажат курок распыления.

Настройка воздушного потока

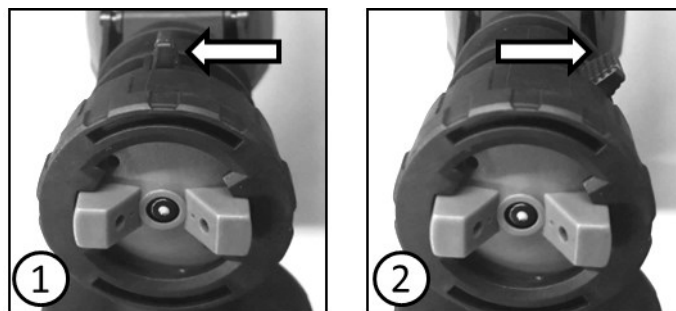

С помощью ручки регулировки воздушного потока настройте интенсивность воздушного потока:

- Вертикальное положение - максимальный воздушный поток
- Наклонное положение – минимальный воздушный поток

Регулировка интенсивности может производиться во время работы.

Настройка расхода жидкости.



Расход жидкости можно настраивать с помощью ручки регулировки расхода:

- Поверните по часовой стрелке для увеличения расхода жидкости.
- Поверните против часовой стрелки для уменьшения расхода жидкости.


Регулировка расхода не может производиться во время работы.

Внимание! Не выкручивайте регулировочную ручку слишком сильно. Это может привести к ее выпадению из инструмента.

Подготовка жидкости для распыления

Для достижения наилучших результатов важно правильно подготовить краску или другой материал для распыления. Разбавьте краску до нужной вязкости. Краска/жидкость для распыления должна быть тщательно перемешана и не должна иметь комков или других частиц. С помощью аккумуляторного краскопульта можно распылять многие материалы, всегда проверяйте инструкции производителя ЛКМ перед покупкой.

Вычисление вязкости материала

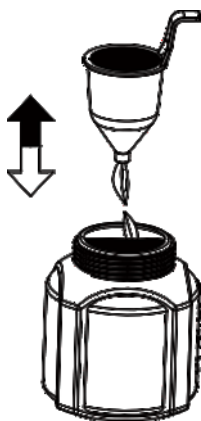

Большинство красок продаются готовыми к нанесению малярной кистью. Перед распылением краскопультом всегда проверяйте вязкость краски, рекомендации производителя краски и разбавляйте ее при необходимости. Следуйте рекомендациям производителя по разбавлению краски. Вискозиметр поможет вам определить правильную вязкость используемой краски.

Порядок определения правильной вязкости:

- 1) Хорошо перемешайте краску перед началом измерения.
- 2) Заполните вискозиметр до краев краской.
- 3) Измерьте время в секундах, в течение которого жидкость капает из вискозиметра в бак, пока вискозиметра не станет пустой.
- 4) Измеренное время называется DIN-секунды (DIN-s).

В таблице показаны рекомендуемые DIN-секунды для различных типов материалов:

Распыляемый материал	Время истечения в секундах (DIN- s)
Краски, эмали и лаки на основе растворителей	20-40
Грунтовки на водной основе	25-50
Двухкомпонентные краски	25-50
Краски на водяной основе	20-40
Лаки	15-40
Средства для защиты древесины и тонирования древесины	Не разбавлять


Если стекание краски занимает больше времени, чем рекомендовано, то требуется дальнейшее разбавление.

После получения жидкости нужной вязкости залейте ее в бак, не превышая максимальной отметки.

Рекомендации перед началом работы

- Убедитесь, что в баке достаточно краски при работе с краскораспылителем.
- Перед началом работ найдите поверхность для того, чтобы найти правильную форму и скорость потока распыления.
- Предполагаемый участок для распыления должен быть предварительно обработан, чтобы он был гладким и чистым, без пыли.
- Убедитесь, что вы закрыли участки, которые не следует окрашивать, малярной лентой или другим укрывным материалом.

Распыление

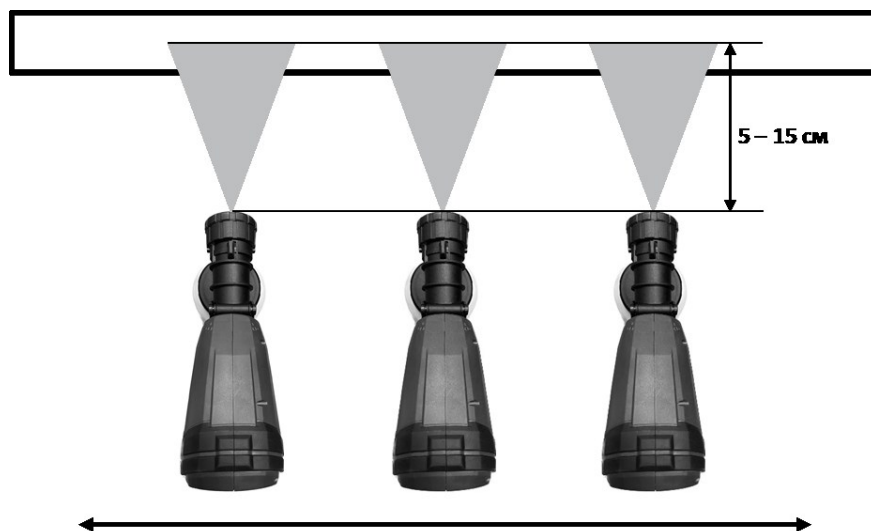


- Для достижения наилучших результатов перемещайте краскопульт горизонтально и перпендикулярно к поверхности.
- Держите сопло в 5 - 15 см от поверхности и равномерно распыляйте из стороны в сторону.
- Ведите краскопульт плавно, без рывков.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием инструмента необходимо зарядить аккумуляторы. Зарядка нужна также, если производительность инструмента ощутимо снижается. Новый или долгое время не использовавшийся аккумулятор достигает своей полной емкости приблизительно после 5 циклов зарядки-разрядки. Новый аккумулятор перед вводом в регулярную эксплуатацию следует полностью разрядить, после этого максимально зарядить. Такой цикл полной разрядки-зарядки рекомендуется выполнить несколько раз.

Зарядка аккумулятора производится следующим образом:

- Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку электросети. Загорится зеленый индикатор.
- Снимите аккумулятор с инструмента и вставьте в гнездо зарядного устройства. Загорится красный индикатор.
- Во время зарядки аккумулятор может незначительно нагреваться. Это нормально и не является неисправностью.
- После завершения зарядки индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым.
- Время полной зарядки аккумулятора зависит от его емкости и параметров зарядного устройства.

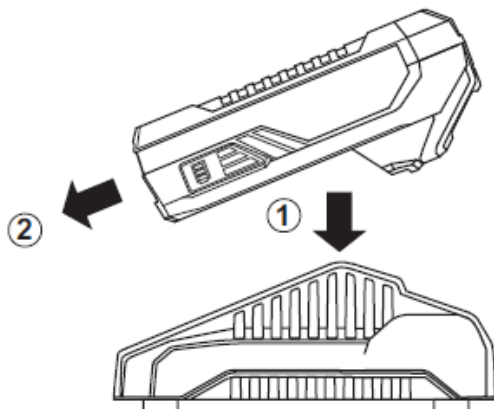


ЗУ	Ток зарядки, А	Время зарядки АКБ, мин		
		2 Ач	4 Ач	6 Ач
BC-18/1	2,4	60	110	160
BC-18/2	3	50	90	130

Информация в таблице носит справочный характер. Актуальные данные по зарядным устройствам и аккумуляторам КМ АТОМ размещены на www.petrovich.ru.


Внимание! Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающей среды в пределах + 5 °С ... + 35 °С. Рекомендуемая температура зарядки: 24 °С.

Для приобретения зарядного устройства и аккумуляторов обратитесь к продавцу.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

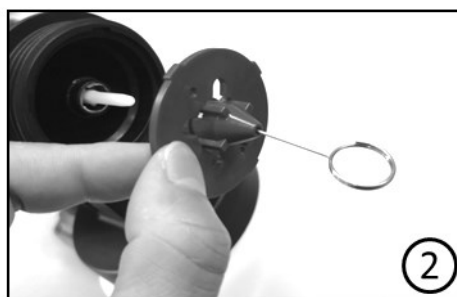

- Регулярно прочищайте сопло специальной иглой, а трубку насоса и бак - специальной щеткой. Щетка и игла идут в комплекте.
- Для очистки системы налейте в бак подходящий разбавитель и распыляйте до тех пор, пока из сопла не будет выходить только чистый разбавитель.
- Регулярно очищайте корпус инструмента влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
- Запрещается мыть корпус проточной водой.

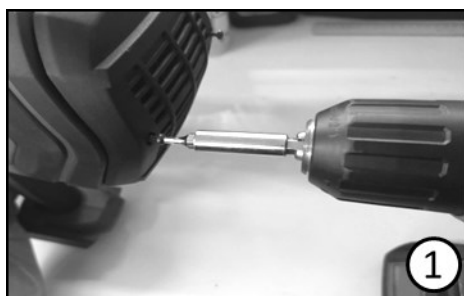

Очистка фильтра

- Снимите крышку фильтра, открутив два винта.
- Снимите крышку, выньте губчатый фильтр и очистите его.
- Установите сухой и чистый фильтр обратно в инструмент.

Внимание! Не используйте инструмент без фильтра, иначе грязь может попасть в инструмент.

Всегда проверяйте, что инструмент выключен, а батарейный блок извлечен, прежде чем проводить техническое обслуживание.

Никогда не используйте бензин, растворитель, спирт и т.п. для чистки корпуса. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или трещинам.

9. СРОК СЛУЖБЫ, ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы инструмента 3 года (не распространяется на рабочие расходные материалы: сверла, пилки, леску и пр.). Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Храните инструмент в заводской упаковке, допускается хранение в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями законодательства в вашем регионе.




10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед техническим обслуживанием убедитесь, что инструмент отключен от электросети.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Инструмент не включается	Разряжена аккумуляторная батарея	Зарядите батарею или обратитесь к специалисту
	Неисправен выключатель	
	Неисправна аккумуляторная батарея	
	Неисправен электродвигатель	
Аккумуляторная батарея не заряжается	Неисправна аккумуляторная батарея. Неисправно зарядное устройство	Обратитесь к специалисту
Повышенный шум мотора	Износ/поломка деталей мотора	Обратитесь к специалисту
Повышенная вибрация инструмента	Износ/поломка деталей мотора	Обратитесь к специалисту
Аккумуляторная батарея не набирает необходимый заряд	Снижение емкости батареи	Замените аккумуляторную батарею на новую или обратитесь к специалисту
	Неисправность зарядного устройства	
Недостаточное распыление	Забито сопло	Прочистите сопло
	Забита трубка насоса	Прочистите трубку насоса
	Низкий расход жидкости	Поверните регулировочную ручку по часовой стрелке (+), чтобы увеличить скорость распыления
	Ослаблена трубка насоса	Затяните трубку насоса
	Бак не затянут	Затяните бак
	Густая краска	Проверьте вязкость
Подтеки краски на сопле	Сопло ослаблено	Затяните сопло
	Сопло изношено	Замените сопло
	Скопление жидкости на крышке сопла	Очистите крышку сопла водой или растворителем
Слишком густое распыление	Густая краска	Проверьте вязкость краски
	Установлен большой расход	Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки (-), чтобы уменьшить скорость распыления
	Низкое давление в баке	Открутите и закрутите бак
Неравномерное распыление	Недостаточно краски в баке	Добавьте краски в бак
	Фильтр загрязнен	Почистите или замените фильтр
Течь жидкости во время распыления	Установлен большой расход	Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки (-), чтобы уменьшить скорость распыления

11. КОМПОНЕНТНАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

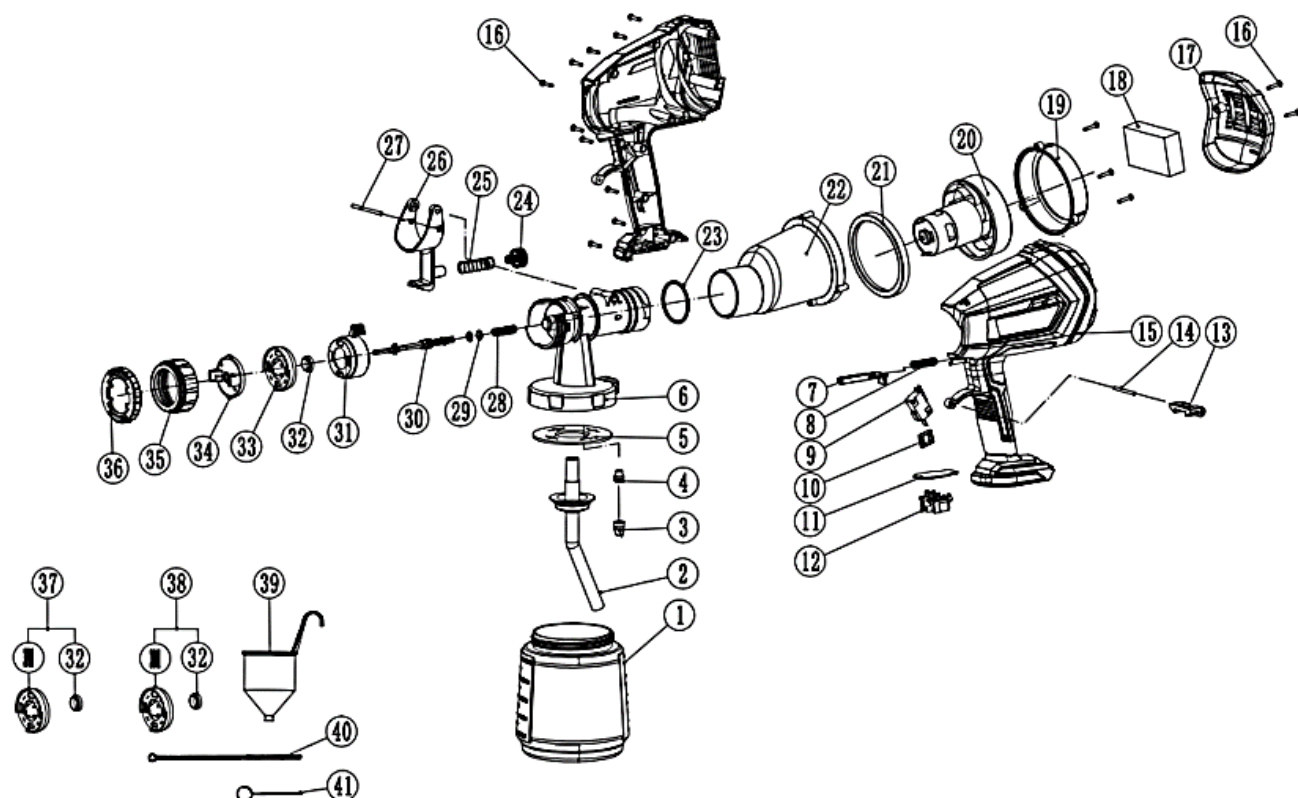

№	Наименование	№	Наименование
1	Бак	22	Передняя крышка мотора
2	Подающая трубка	23	Уплотнительное кольцо
3	Клапан	24	Кнопка регулятора
4	Коннектор	25	Пружина регулировочной кнопки
5	Уплотнительная прокладка	26	Спусковой крючок
6	Распылительная головка	27	Пин спускового крючка
7	Кнопка пуска	28	Пружина регулировки давления
8	Пружина кнопки пуска	29	Уплотнительное кольцо
9	Переключатель	30	Пружина регулировки давления
10	Квадратный индуктор	31	Регулятор воздушного потока
11	Плата электронная	32	Уплотнительное кольцо
12	Держатель	33	Сопло
13	Замок	34	Крышка сопла
14	Пин замка	35	Регулятор
15	Корпус	36	Фиксатор регулятора
16	Винт с шестигранной головкой torx	37	Сопло 1.5 мм
17	Задняя крышка	38	Сопло 1.8 мм
18	Фильтр	39	Вискозиметр
19	Задняя крышка мотора	40	Щетка для чистки бака
20	Мотор	41	Игла для чистки сопла
21	Мягкий демпфер	-	

12. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного изделия. Гарантия на изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства.

Гарантия составляет 1 год с момента продажи.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и из-за дефектов сборки, допущенных по вине производителя. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектации. По вопросам гарантийного обслуживания просьба обращаться к продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.
2. При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
3. При наличии внутри изделия посторонних предметов.
4. При наличии признаков самостоятельного ремонта.
5. При наличии изменений конструкции.
6. При наличии загрязнений изделия, как внутренних, так и внешних (наличие песка, засохшего раствора, следы копоти и т.д.).
7. В случае если будет полностью или частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия/дата производства, указанные на технической этикетке.
8. Воздействие на изделие повышенной влажности, наличие ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
9. В случае неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети.
10. Гарантия не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, стихийного бедствия, аварии и т. п.
11. Гарантия не распространяется на расходные рабочие материалы, навесное оборудование и сменные насадки, щетки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
12. Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия, а также выезд мастера к месту установки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул	Краскопульт КМ АТОМ CSG-181
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
	М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Ф.И.О. Покупателя

Подпись Покупателя

Производитель/поставщик: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd
Адрес: Qianhouchen Village Yunlong Town, Ningbo City, China
Модель: ZSG777-1
Сделано в Китае

Импортер: ООО «СТД «ПЕТРОВИЧ»
Адрес: РФ, 192249, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, к. 2, стр. 1, оф. 44
Тел. +7 (812) 334-88-88

