

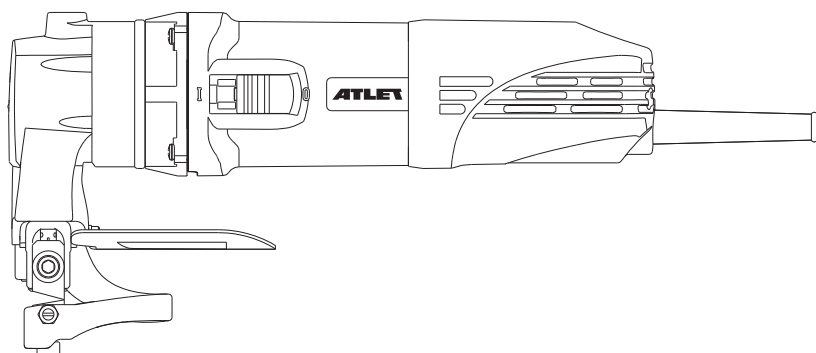


ATLET

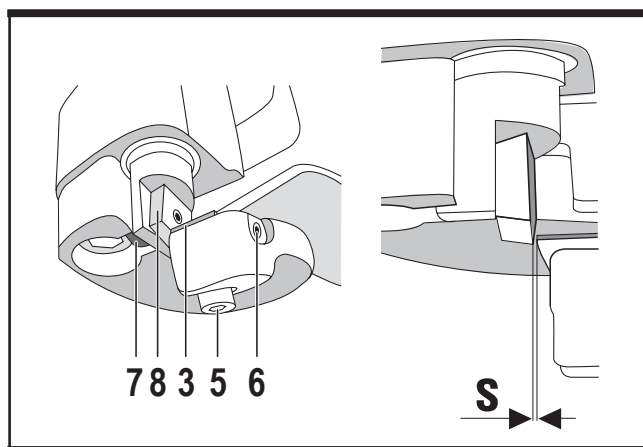

PMS500X

• Electric Sheet Metal Shears	EN	03
• Электрические ножницы по металлу	RU	07

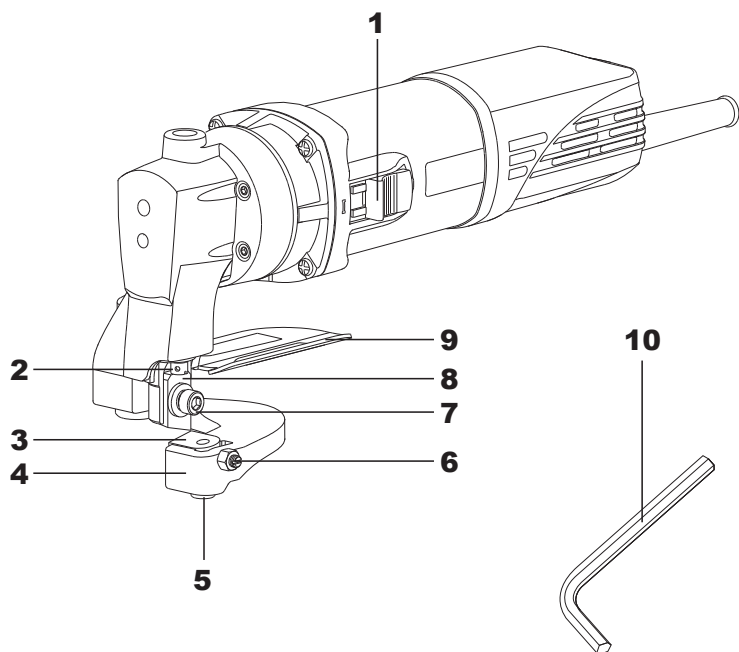

COMPONENT LIST

1. On/off switch
2. Adjusting screw for moving blade
3. Fixed blade
4. Support bottom
5. Fixed blade fixing screw
6. Adjusting screw for fixed blade
7. Moving blade fixing screw
8. Moving blade
9. Protective guard
10. Additional key

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type PMS500X (PMS-designation of machinery, representative of angle grinder)

Voltage	220-230V~50Hz
Power input	500 W
No load speed	2600 /min
Max. sheet thickness	2.5 mm
Min. cutting radius	40 mm
Collet chuck size	Φ2.5 mm (3/32")
Machine weight	2.6 kg

ACCESSORIES

Electric sheet metal shear	1
Additional key	1

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

ORIGINAL INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 **WARNING!** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and / or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

3. PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tool that have the switch on invites accidents.*
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

4. POWER TOOL USE AND CARE

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. *Such preventive safety*

measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) Keep cutting tools sharp and clean. *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. *Use of the power tool result in a hazardous situation.*
- h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

5. SERVICE

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

ELECTRIC SHEARS AND NIBBLERS SAFETY WARNINGS

1. Use clamps or another practical way to secure the workpiece firmly. Holding the workpiece by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
2. Keep hands, feet and other parts of your body away from moving parts to prevent injury.
3. Wear gloves and bottomed shoes to protect your hands and feet from injury. Edges and chips of the workpiece are sharp.
4. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
5. Do not cutting electrical wires. It can cause serious accident by electric shock.
6. Do not leave the electric shear running. Operate the tool only when hand-held. Unplug the tool when it is left unattended.
7. Do not touch the blade or the workpiece immediately after work; they may be very hot and could scald your skin.
8. Keep tool on in tool box, on a workbench or fixed shelf. Do not put the tool on the chips of the workpiece. Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.

SYMBOLS



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual



Wear eye protection



Wear ear protection



Wear dust mask



Warning



Double insulation



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

OPERATION INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

Preparation for Operation



WARNING! Perform all assembly / adjustment / replacement **ONLY** with tool disconnected from power.

Adjust blade gap according to material thickness.

- Loosen: Use the included S4 wrench to adjust the fixing screw **5** for fixed blade **3**;
- According to **Table 1**, select a feeler gauge (or set of feeler gauges) and insert it between the moving blade and fixed blade;
- By turning the included S2.5 wrench on adjusting screw **6** clockwise (to decrease clearance) or counter-clockwise (to increase clearance), set the required clearance **S**, ensuring light contact between the edge of the fixed blade and the feeler gauge;
- Tighten screw **5**;
- Check the feeler gauge movement — it should slide with slight resistance. Otherwise, repeat the adjustment.

WARNING! The clearance values provided in **Table 1** are applicable for metals with a tensile strength of 390 MPa (39 N/mm²). When cutting softer metals (e.g., aluminum), reduce the clearance; for harder metals (e.g., stainless steel), increase it.

The required adjustment can be determined from the cutting performance ratio for different metal types provided in **Table 2**.



WARNING! To prevent injuries and damage to both the tool and workpiece, always properly set the required clearance (according to **Table 1**) and firmly tighten the mounting screws.

Table 1

Cutting thickness (mm)	0.5 -0.8	0.9 -1.3	1.4 -1.8	2 -2.5
Clearance S (mm)	0.1 -0.15	0.15 -0.2	0.25* -0.35*	0.4* -0.45*

* assembled using two or three feeler gauges

Table 2

Tensile strength MPa (N/mm ²)	Max. cutting capacity (mm)
390 (mild steel)	2.5
600 (hard steel)	1.8
800 (stainless steel)	1.5
200 (aluminium)	2.5

Prepare for work

- Secure workpiece to prevent movement during cutting. Cut-off section should be on operator's right side;
- Prepare and wear personal protective equipment (PPE) (gloves, goggles, ear protection).



WARNING! Sheet edges and cut-off chips are sharp. Always wear protective gloves.

Operating procedure

Turn on tool by pulling switch **1** in arrow direction and locking by pressing front part.



WARNING! To prevent injury/damage, do **NOT** place material between blades before starting.

Guide tool along cut line at constant low feed speed.

Max. cutting width for 1800mm sheet in **Table 3**.

Min. cutting radius must be ≥ values in **Table 4**.

NOTE! To avoid tool damage from radial overloads, do **NOT** perform contour cutting on >2.2mm thick metal.

NOTE! Remember to adjust gap when cutting different materials consecutively.

After work, turn off the tool by returning switch to OFF position.



WARNING! Material edges and blades heat during cutting. Avoid contact immediately after use until fully cooled.

Table 3

Material type (sheet thickness)	Max. cutting width (mm)
Mild steel (>1.6 mm)	100
Mild steel (<1.2 mm)	Without limitation
Stainless steel (>1.2 mm)	80
Stainless steel (<1.0 mm)	Without limitation

Table 4

Thickness of processed material (mm)	Min. cutting radius (mm)
Up to 1.0	70
1.0 ~ 1.5	90
1.5 ~ 2.0	120

MAINTENANCE



WARNING! All assembly, adjustment, and component replacement work must be performed ONLY when the device is disconnected from the power supply.

The blades used in the tool have four cutting edges each. When the blades become dull (if the shears tear rather than cut the metal), they should be rotated as follows:

- Completely unscrew screws **5** and **7** securing the blades.
- Rotate the blades so their sharp edges face each other.
- Tighten screw **7** to fix the movable blade.
- Adjust the clearance according to the Preparation for Operation section and firmly tighten screw **5**.

NOTE: For optimal cutting quality and even wear, rotate both blades simultaneously.

When all four cutting edges are dull, replace the blade entirely.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Damaged power tools, batteries, accessories and waste packaging materials must be recycled and reused in an environmentally friendly manner. Do not throw power tools and accumulators/batteries into general household waste!

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

- 1. Выключатель включения/выключения
- 2. Регулировочный винт для подвижного ножа
- 3. Фиксированный нож
- 4. Опорная база
- 5. Винты для фиксации фиксированного ножа
- 6. Регулировочный винт для фиксированного ножа
- 7. Винты для фиксации подвижного ножа
- 8. Подвижный нож
- 9. Защитный кожух
- 10. Дополнительный ключ

* Не все аксессуары, изображенные или описанные в этом документе, входят в стандартный комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение типа PMS500X (PMS- обозначение электрических ножниц по металлу)

Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Максимальная толщина разрезаемого листового материала	2.5 мм
Минимальный радиус реза	40 мм
Размер цангового патрона	Φ2.5 мм
Класс защиты, IP индекс	IP20
Вес устройства	2.6 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Электрические ножницы по металлу	1
Дополнительный ключ	1

Рекомендуется приобретать принадлежности в том же магазине, что и данный инструмент. Подробнее см. на упаковке принадлежности. Сотрудники магазина помогут вам советом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения в отношении безопасности, указания, рисунки и технические характеристики, предоставленные вместе с данным электроинструментом. Несоблюдение любых из приведенных ниже указаний может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелых травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
Термин «электроинструмент» в тексте предупреждений относится к данному

электроинструменту, подключаемому к электросети (проводному), или к электроинструменту, работающему от аккумуляторной батареи (беспроводному).

- 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
 - a) Поддерживайте в рабочей зоне чистоту и хорошую освещенность. Беспорядок и плохая освещенность чреваты несчастными случаями.
 - b) Запрещается работать с электроинструментами во взрывоопасной среде, например в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты служат источником искр, которые могут вызвать возгорание пыли или паров.
 - c) При работе с электроинструментом не допускайте присутствие детей и посторонних во время работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Запрещается вносить любые изменения в вилку. Запрещается использовать вилку-переходник с заземленным электроинструментом. *Использование вилок без внесенных изменений и соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током.*
- b) Следует избегать контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, решетки и холодильники. В случае заземления тела имеется повышенный риск поражения электрическим током.
- c) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя и влаги. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- d) Запрещается использовать шнур питания не по назначению. Ни в коем случае не используйте шнур питания для переноски электроинструмента, его волочения или извлечения вилки электроинструмента из розетки. Держите шнур питания вдали от источников тепла, от масла, острых краев и подвижных частей. Повреждение или запутывание шнура питания повышает риск поражения электрическим током.
- e) При эксплуатации электроинструмента на открытом воздухе используйте пригодный для такого использования удлинитель. *Использование шнура питания, пригодного для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.*
- f) Если необходимо использовать электроинструмент во влажном месте, следует подключить его к источнику питания через устройство защитного отключения (УЗО). *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) При эксплуатации электроинструмента сохраняйте бдительность, смотрите на то, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается использовать электроинструмент, находясь в состоянии усталости, под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Даже краткое отвлечение внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к травме.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты глаз. *Использование в соответствующих условиях таких средств индивидуальной защиты, как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха, снижает вероятность получения травмы.*
- c) Примите меры к предотвращению непреднамеренного включения. Перед подключением электроинструмента к источнику питания или установкой в него аккумуляторной батареи, а также перед тем, как взять и перенести его, убедитесь,

что выключатель электроинструмента находится в положении «Выкл.» *Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача на него питания в момент, когда выключатель находится в положении «Вкл.», чревата несчастными случаями.*

- d) Перед включением электроинструмента уберите регулировочный ключ. *Регулировочный ключ, оставшийся на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.*
- e) Не перенапрягайтесь. Все время крепко стойте на ногах и сохраняйте равновесие. Это обеспечивает более уверенный контроль электроинструмента в неожиданных ситуациях.
- f) Надевайте подходящую одежду и обувь. Запрещается надевать свободную одежду и украшения. Волосы и одежда не должны находиться рядом с подвижными частями. Свободная одежда, украшение и длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями.
- g) Если предусмотрены устройства для подсоединения принадлежностей для отвода и сбора пыли, позаботьтесь о том, чтобы подсоединить эти принадлежности и использовать их надлежащим образом. Сбор пыли позволяет уменьшить опасность, связанные с пылью.
- h) Не позволяйте, чтобы хорошее знание инструментов, приобретенное в результате их частого использования, привело к благодушию и игнорированию принципов их безопасной эксплуатации. Неосторожность за долю секунды может привести к тяжелой травме.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a) Не прилагайте чрезмерного усилия к электроинструменту. Используйте электроинструмент, соответствующий выполняемой задаче. *Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее, с той скоростью, на которую он рассчитан.*
- b) Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не позволяет включать и выключать его. Любой электроинструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- c) Перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или отсоедините аккумуляторную батарею, если она съемная. Такие профилактические меры снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
- d) Храните неработающий электроинструмент вне досягаемости для детей и не позволяйте эксплуатировать его лицам, незнакомым с ним или с настоящими указаниями. В руках необученного пользователя электроинструмент является источником опасности.

- е) Обеспечьте уход за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте электроинструмент на отсутствие заедания и нарушения соосности подвижных частей, поломки деталей и других условий, которые могут отрицательно повлиять на его работу. В случае повреждения электроинструмента отремонтируйте его перед дальнейшим использованием. Многие несчастные случаи вызываются ненадлежащим обслуживанием электроинструмента.
- ф) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. При надлежащем обслуживании режущих инструментов и поддержания остроты их режущих кромок снижается вероятность их заедания и обеспечивается простота управления ими.
- г) При использовании электроинструмента, принадлежностей, режущих насадок и проч. необходимо соблюдать настоящие указания, учитывая при этом рабочие условия и особенности выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.
- h) Поддерживайте ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, без масла и жира на них. Скользкие ручки и поверхности захвата не позволят обеспечить безопасное обращение с электроинструментом и управление им в неожиданных ситуациях.
- 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- а) Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту и используйте только идентичные запасные части. Это обеспечит поддержание безопасности при использовании электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НОЖНИЦ И ВЫРУБНЫХ НОЖНИЦ

1. Следует использовать зажимы или другой практичный способ надежного крепления заготовки. Если удерживать заготовку рукой или прижать ее к телу, можно потерять контроль, так как заготовка останется неустойчивой.
2. Держите руки, ноги и другие части тела вдали от подвижных частей во избежание травмы.
3. Используйте перчатки и обувь на толстой подошве, чтобы защитить кисти рук и стопы от травм. Края и обрезки заготовки острые.
4. Электроинструмент необходимо держать только за специальную изолированную поверхность, так как при работе режущее лезвие может задеть собственный электрический провод. При перерезании провода под напряжением открытые металлические

детали электроинструмента могут оказаться под напряжением, что может стать причиной поражения электрическим током.

5. Запрещается перерезать электрические провода. Это может привести к тяжелой травме из-за поражения электрическим током.
6. Не оставляйте без присмотра работающие электрические ножницы. Данный инструмент необходимо крепко держать во время работы. Если инструмент остается без присмотра, отключите его от электрической сети.
7. Не прикасайтесь к режущему лезвию или заготовке сразу после окончания работы, так как они могут сильно нагреться и вызвать ожог.
8. Храните инструмент в ящике для инструментов, на верстаке или стеллаже. Не кладите инструмент на стружку. Это может вызвать неисправность инструмента.

СИМВОЛЫ



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочесть руководство.



Используйте средства защиты глаз



Используйте средства защиты органов слуха



Используйте противопылевой респиратор



Внимание!



Двойная изоляция



Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием инструмента внимательно прочтите настоящее руководство.

Подготовка к работе



ПРИМЕЧАНИЕ! Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите ТОЛЬКО при отключенном от сети изделии.

В зависимости от толщины обрабатываемого материала, отрегулируйте зазор между ножами :

- отпустите прилагаемым ключом S4 винт **5** крепления фиксированного ножа **3**;
- в соответствии с **Таблицей 1** выберите щуп (или набор щупов) и установите его между подвижным и фиксированным ножами;
- вращением прилагаемым ключом S2.5 регулировочного винта **6** по часовой стрелке (на уменьшение зазора) или против (на увеличение зазора), установите необходимый зазор **S** (**СМ. Рис. В**), обеспечив легкое прижатие кромки неподвижного ножа к щупу;
- затяните винт **5**;
- проверьте ход щупа - он должен двигаться с небольшим усилием. В противном случае повторите регулировку.

Примечание! Приведенные в **Таблице 1** значения зазоров действительны для металла с временным сопротивлением разрыву 390 МПа (39 Н/мм²). При резании более мягких металлов (алюминий) зазор следует уменьшать, при более твердых (нержавеющая сталь) - увеличивать.

Необходимую поправку можно определить из соотношения режущей способности изделия для различных типов металлов, приведенной в **Таблице 2**.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и повреждения изделия и заготовки, всегда правильно (согласно **Таблице 1**) устанавливайте необходимый зазор и **КРЕПКО** затягивайте винты крепления.

Таблице 1

Толщина разрезаемого металла, мм	0.5 -0.8	0.9 -1.3	1.4 -1.8	2 -2.5
Зазор S, мм	0.1 -0.15	0.15 -0.2	0.25* -0.35*	0.4* -0.45*

* набирается двумя или тремя щупами

Таблице 2

Временное сопротивление разрыву МПа (Н/мм²)	Максимальная режущая способность, мм
390 (мягкая сталь)	2.5
600 (твердая сталь)	1.8
800 (нержавеющая сталь)	1.5
200 (алюминий)	2.5

Подготовьтесь к работе

- закрепите обрабатываемую заготовку так, чтобы она не могла перемещаться при резке. Отрезаемая часть заготовки должна располагаться справа от оператора;

- приготовьте и наденьте средства защиты (перчатки, очки, наушники).

ВНИМАНИЕ! Края листа и образующаяся в процессе резки стружка острые. Работайте только в защитных перчатках.

Порядок работы

Включите изделие, оттянув выключатель **1** в направлении стрелки и зафиксировав его нажатием на переднюю часть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Края листов и обрезки острые. Всегда надевайте защитные перчатки.

Начните вести изделие вдоль линии реза, стараясь удерживать постоянную небольшую скорость подачи.

Максимальная ширина отрезаемой части для листа длиной 1800 мм приведена в **Таблице 3**.

При фигурной резке минимальный радиус кривизны должен быть не менее указанного в **Таблице 4**.

Примечание! Во избежание повреждения изделия из-за повышенных радиальных нагрузок, не рекомендуем производить фигурную резку металла толщиной более 2.2 мм.

Примечание! Не забывайте регулировать зазор при работе с разными материалами.

По окончании работы выключите изделие, вернув выключатель в выключенное положение.

ВНИМАНИЕ! При резке края материала и ножи нагреваются - не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

Таблице 3

Тип материала (толщина листа)	Максимальная ширина резки, мм
Мягкая сталь (> 1,6 мм)	100
Мягкая сталь (<1,2 мм)	без ограничения
Нержавеющая сталь (>1,2 мм)	80
Нержавеющая сталь (<1,0 мм)	без ограничения

Таблице 4

Толщина обрабатываемого материала, мм	Минимальный радиус реза, мм
до 1.0	70
1.0 ... 1.5	90
1.5 ... 2.0	120

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите **ТОЛЬКО** при отключенном от сети изделии.

Применяемые в инструменте ножи имеют четыре режущих кромки. При затуплении ножей(ножницы не режут, а рвут металл) их следует перевернуть. для этого:

- полностью выкрутите винты **5** и **7** крепления ножей;
- поверните ножи острыми кромками друг к другу;
- затяните винт **7** крепления подвижного ножа;
- отрегулируйте зазор согласно Подготовка к работе и КРЕПКО затяните винт **8**.

Примечание! Для качественного реза и равномерного износа, ножи следует переворачивать попарно.

При затуплении всех четырех кромок, нож следует заменить.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отходы электротехнической продукции нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки. Обратитесь в соответствующий местный орган или к продавцу за информацией по надлежащей утилизации.

СТРАНА**ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ**

Россия8800 550 37 70

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 2 года

Страна производства: Китай

Изготовитель: ZEITE TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

Дата производства изделия: указана на изделии



The logo for the brand 'ATLET', featuring the word 'ATLET' in a very bold, black, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow or 3D effect.

ATLET