


MAX PERFORMANCE
EXTRA FUN

MAX XT

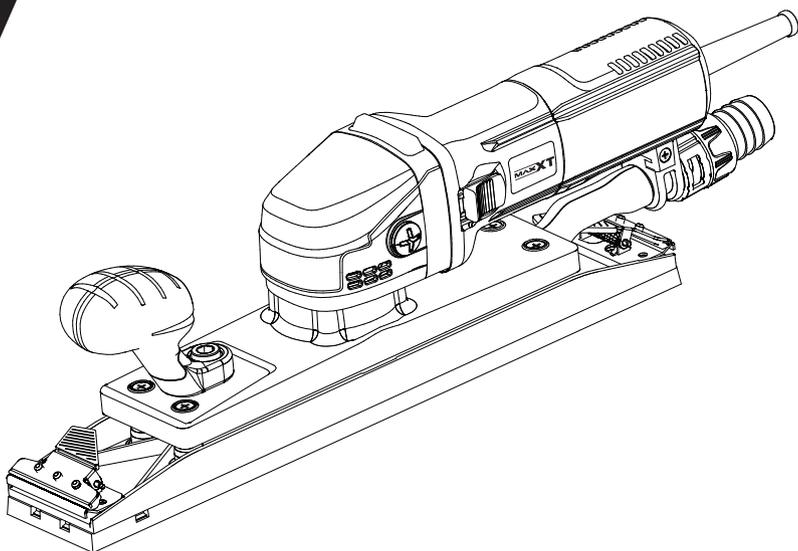

MOS600R





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P3-P11

WWW.SPECOKRASKA.RU

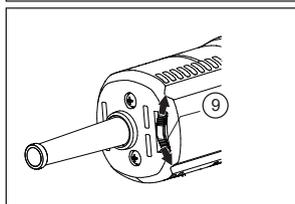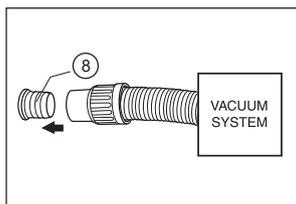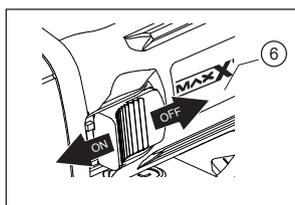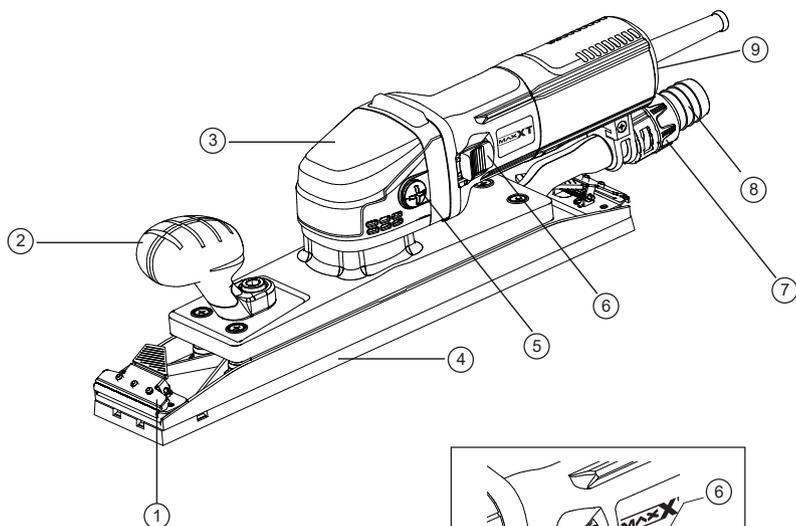

- 1 - Рычаг зажима бумаги
- 2 - Вспомогательная ручка
- 3 - Термозащита
- 4 - Опорная пластина 400*70 мм
- 5 - Крепежные винты термозащиты
- 6 - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 7 - Регулятор потока пылеудаления
- 8 - Всасывающий патрубок Ø27 мм
- 9 - Колесо регулировки скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	MOS600R	
Напряжение	220-240В~50/60Гц	110-120В~60Гц
Мощность	600 Вт	5 А
Скорость без нагрузки	3000-7000 об/мин	
Размер опорной пластины	400*70 мм	15-3/4"X 2-3/4"
Размер орбиты	5 мм	3/16"
Диаметр пылеотводящего переходника	28.5 мм	
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	II / 	

СИМВОЛЫ И СЛОВА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы и слова, предупреждающие об опасных ситуациях и риске получения травм или повреждения имущества.

-  **ОПАСНО:** указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезным травмам.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.
-  **ВНИМАНИЕ:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
(Используется без слова) Указывает на сообщение, связанное с безопасностью.
-  **УКАЗАНИЕ:** Обозначает действия, не связанные с травмированием людей, которые, если их не избежать, могут привести к повреждению имущества.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить риск получения травм, прочтите инструкцию по эксплуатации.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 **ВНИМАНИЕ!** Прочитайте все предупреждения о безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (с шнуром), или электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводному).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- a) Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспалить пыль или дым.
- c) Во время работы с электроинструментом держите детей и посторонних людей на расстоянии. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Никогда не изменяйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными (зануленными) электроинструментами. Не модифицированные вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.
- c) Не подвергайте электроинструменты

воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

- d) Не используйте шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, подтягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур вдали от тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или перелутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование подходящего шнура, снижает риск поражения электрическим током.
- f) Если использование электроинструмента во влажном месте неизбежно, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете. При работе с электроинструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Такие средства защиты, как противопылевая маска, не скользкая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут снизить травматизм.
- c) Предотвращайте непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторному блоку, взятому в руки или переносной инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструментов с пальцами на выключателе или включение

электроинструментов с включенным выключателем могут привести к несчастным случаям.

d) Перед включением электроинструмента снимите регулировочный ключ или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

e) Не выпячивайте руки. Всегда держите правильную осанку и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

f) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

g) Если предусмотрены устройства для подключения пылеудаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылеуловителя может уменьшить опасность, связанную с пылью.

h) Не позволяйте, чтобы привычка, приобретенная в результате частого использования инструментов, привела к снижению бдительности и игнорированию принципов безопасности при работе с инструментами. Неосторожное действие может привести к серьезной травме за долю секунды.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

a) Не прилагайте усилий к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для работы. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее, с той скоростью, для которой он был разработан.

b) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

c) Отсоединяйте вилку от источника питания и/или аккумуляторный блок от электроинструмента перед выполнением любых регулировок, заменой аксессуаров, или хранения электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

d) Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, не знакомых с электроинструментом и данным руководством. Электроинструменты опасны в руках не обученных пользователей.

e) Обслуживайте электроинструменты. Проверяйте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.

f) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые

режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и легче управляются.

g) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом условий работы и выполняемых работ, которую необходимо выполнить. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

h) Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

5) СЕРВИС

a) Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные запасные части. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.



Дополнительные предупреждения о безопасности

- Безопасность инструмента обеспечивается только при использовании оригинальных опорных подушек Maxxt.
- При появлении дискомфорта в руках/ запястьях прекратите работу и обратитесь к врачу. Повторяющиеся движения, нагрузки и чрезмерное воздействие вибрации могут привести к травмам рук, запястий и предплечий.
- Розетка и разъем источника питания не соответствуют стандарту IEC. Используйте только оригинальный кабель питания Maxxt. Кабель питания Maxxt можно приобрести у дилера Maxxt.
- Регулярно проверяйте инструмент, опорную подушку, шнур питания и фитинги на предмет износа. Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить оригинальным кабелем питания Maxxt.
- Ежедневно очищайте или заменяйте мешок пылесборника пылесоса. Пыль может быть легко воспламеняемой. Очистка или замена мешка также обеспечивает оптимальную производительность.
- Если инструмент работает неисправно, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр для ремонта.

- Всегда обеспечивайте надежную фиксацию обрабатываемой детали.
- Во время работы держите руки подальше от вращающихся деталей.
- Не допускайте свободного вращения инструмента без принятия мер предосторожности для защиты окружающих людей и предметов на случай отсоединения абразивного круга или опорной подушки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1) ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ

- a) Этот электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифовальной машины. Прочитайте все предупреждения о безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к этому электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.
- b) Этот электроинструмент не рекомендуется использовать для шлифования, полирования, чистки металлической щеткой или резки. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасность и привести к травмам.
- c) Не допускайте свободного вращения каких-либо незакрепленных частей шлифовального диска или его крепежных нитей. Убирайте или обрезайте незакрепленные крепежные нити. Незакрепленные и вращающиеся крепежные нити могут запутаться в ваших пальцах или зацепиться за заготовку.
- d) Не используйте аксессуары, которые не были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента. То, что аксессуар можно прикрепить к вашему электроинструменту, не гарантирует его безопасную работу.
- e) Номинальная скорость аксессуара должна быть не меньше максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Аксессуары, работающие со скоростью выше номинальной, могут разлететься.
- f) Наружный диаметр и толщина аксессуара должны соответствовать номинальной мощности электроинструмента. Аксессуары неправильного размера не могут быть надлежащим образом защищены или контролироваться.
- g) Размер дисков, фланцев, опорных подушек или любых других аксессуаров должен соответствовать шпинделю электроинструмента. Аксессуары с отверстиями, не соответствующими крепежным элементам электроинструмента, будут работать с дисбалансом, чрезмерно вибрировать и могут привести к потере контроля.
- h) Не используйте поврежденные аксессуары. Перед каждым использованием проверяйте аксессуары, такие как абразивные диски, на наличие сколов и трещин, опорные подушки на наличие трещин, разрывов или чрезмерного

износа, а также металлические щетки на наличие ослабленных или разорванных проволок. Если электроинструмент или аксессуар упали, проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденный аксессуар. После проверки и установки аксессуара, убедитесь, что вы и окружающие находитесь вдали от плоскости вращающегося аксессуара, и запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки на одну минуту. Поврежденные аксессуары обычно разваливаются во время этого теста.

i) Носите средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения используйте защитную маску, защитные очки или защитные стекла. При необходимости носите пылезастыжную маску, средства защиты слуха, перчатки и рабочий фартук, способные задержать мелкие абразивные частицы или осколки заготовки. Средства защиты глаз должны быть способны задерживать летящие осколки, образующиеся при различных операциях. Пылезастыжная маска или респиратор должны быть способны фильтровать частицы, образующиеся при вашей работе. Длительное воздействие высокоинтенсивного шума может привести к потере слуха.

j) Держите окружающуюся на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Любой человек, входящий в рабочую зону, должен носить средства индивидуальной защиты. Осколки заготовки или сломанного аксессуара могут разлетаться и причинять травмы за пределами непосредственной зоны работы.

k) Расположите шнур вдали от вращающегося аксессуара. Если вы потеряете контроль, шнур может быть перерезан или зацеплен, и ваша рука или кисть могут быть втянуты во вращающийся аксессуар.

l) Никогда не кладите электроинструмент, пока он полностью не остановится. Вращающийся аксессуар может зацепиться за поверхность и вырвать электроинструмент из ваших рук.

m) Не включайте электроинструмент, когда вы его несете. Случайный контакт с вращающимся элементом может привести к зацеплению одежды и втягиванию ее в инструмент.

n) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор двигателя втягивает пыль внутрь корпуса, и чрезмерное скопление металлической пыли может привести к поражению электрическим током.

o) Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов. Искры могут привести к возгоранию этих материалов.

p) Не используйте аксессуары, требующие охлаждающих жидкостей. Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током или шоку.

2) «ОТДАЧА» И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Отдача — это внезапная реакция на защемление или зацепление вращающегося диска, опорной подушки, щетки или любого другого аксессуара.

Защемление или зацепление приводит к быстрому остановке вращающегося аксессуара, что, в свою очередь, приводит к тому, что неконтролируемый электроинструмент выталкивается в направлении, противоположном направлению вращения аксессуара в точке зацепления.

• Например, если абразивный диск зацепился или застрял в заготовке, край диска, входящий в точку защемления, может врезаться в поверхность материала, вызывая скальпирование или отскок диска. Диск может отскочить в сторону оператора или от него, в зависимости от направления движения диска в точке защемления. В таких ситуациях абразивные диски также могут разбиваться.

• Отскок является результатом неправильного использования электроинструмента и/или неверных процедур или условий эксплуатации и может быть предотвращен путем принятия надлежащих мер предосторожности, указанных ниже.

а) Крепко держите электроинструмент и расположите тело и руку так, чтобы противостоять силе отдачи. Всегда используйте дополнительную рукоятку, если она имеется, для максимального контроля над отдачей или крутящим моментом при запуске. Оператор может контролировать крутящий момент или силу отдачи, если принимаются надлежащие меры предосторожности.

б) Никогда не подносите руки к вращающемуся аксессуару. Аксессуар может отскочить и ударить вас по руке.

в) Не располагайте свое тело в зоне, где электроинструмент будет двигаться в случае отдачи. Отдача будет толкать инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке зацепления.

д) Будьте особенно осторожны при работе с углами, острыми краями и т. д. Избегайте подпрыгивания и зацепа аксессуара. Углы, острые края или подпрыгивание могут привести к зацеплению вращающегося аксессуара и потере контроля или отдаче.

е) Не устанавливайте пыльную цепь для резьбы по дереву или зубчатый пыльный диск. Такие диски часто вызывают отдачу и потерю контроля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Используйте этот инструмент только для сухого шлифования.

• Этот инструмент не должен использоваться лицами младше 16 лет.

• Перед выполнением любой регулировки или заменой аксессуаров всегда отсоединяйте вилку от источника питания.

• Не обращайтесь материалы, содержащие асбест (асбест считается канцерогенным веществом).

АКСЕССУАРЫ

• Используйте только аксессуары с допустимой скоростью, соответствующей как минимум максимальной скорости инструмента без нагрузки

• Не используйте поврежденные, деформированные или вибрирующие аксессуары

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

• При использовании на открытом воздухе подключите инструмент через автоматический выключатель с током срабатывания не более 30 мА и используйте только удлинительный кабель, предназначенный для использования на открытом воздухе и оснащенный брызгозащитенной разъемной вилкой.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• При распаковке инструмента убедитесь, что он не поврежден, укомплектован и не был поврежден при транспортировке. Никогда не используйте поврежденный инструмент.

• Всегда проверяйте, чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке инструмента (инструменты с номинальным напряжением 230 В или 240 В также можно подключать к сети 220 В).

• Пыль от материалов, таких как краска, содержащая свинец, некоторые породы дерева, минералы и металл, может быть вредной (контакт с пылью или ее вдыхание может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей у оператора или окружающих); надевайте пылезаститную маску и работайте с пылеудаляющим устройством, если оно подключено.

• Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, пыль дуба и бука), особенно в сочетании с добавками для обработки древесины; надевайте пылезаститную маску и работайте с пылеудаляющим устройством, если оно подключено.

• Соблюдайте государственные требования, касающиеся пыли, для материалов, с которыми вы хотите работать.

• Закрепите заготовку (заготовка, зажатая зажимными устройствами или в тисках, удерживается более надежно, чем вручную).

• Не зажимайте инструмент в тисках.

• Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители с мощностью 10 А.

• Для получения максимальной мощности от этого инструмента рекомендуется использовать его с пылеудалителем Maxxt (или другим подходящим пылеудалителем) и шлифовальными материалами Maxxt. Комбинация шлифовальных машин Maxxt, шлифовальных материалов Maxxt и пылеудаляющего устройства Maxxt составляет основу решений Maxxt для беспыльного шлифования.

- Шнур питания инструмента подключается к сети питания пылеудаляющего устройства. Подключив шнур питания инструмента к розетке на пылеудаляющем устройстве, можно использовать функцию автозапуска пылеудаляющего устройства.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед тем как положить инструмент, выключите двигатель и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились.
- После выключения инструмента никогда не останавливайте вращение аксессуара, прикладывая к нему боковую силу.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Эта шлифовальная машина предназначена для шлифования всех типов материалов, т. е. металлов, дерева, камня, пластмасс и т. д., с использованием абразивных материалов, предназначенных для этой цели. Не используйте эту шлифовальную машину для других целей, кроме указанных, без консультации с производителем или уполномоченным поставщиком производителя.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Инструмент предназначен для использования в качестве ручного инструмента. Рекомендуется всегда использовать инструмент, стоя на твердом полу. Он может находиться в любом положении, но перед началом работы оператор должен занять устойчивое положение, крепко держась за инструмент и опираясь ногами, а также помнить, что шлифовальная машина может создавать реактивную силу. См. раздел «Инструкции по эксплуатации».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА АБРАЗИВНОГО ЛИСТА: АБРАЗИВНАЯ ЛИПУЧАЯ БУМАГА

- Прижмите абразивную бумагу с липучкой, убедившись, что отверстия в бумаге совпадают с отверстиями для всасывания в резиновой тарелке (4);

- убедитесь, что на резиновой тарелке (4) нет пыли или других посторонних веществ.

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА

- Вставьте абразивную бумагу в зажим, нажав на рычаг зажима бумаги (1);
- Повторите эту операцию на противоположной стороне пластины, удерживая абразивную бумагу в натянутом состоянии и проверяя, чтобы края были параллельны краям резиновой пластины (4), прежде чем отпускать рычаг зажима бумаги (1);

ЗАМЕНА: АБРАЗИВНАЯ БУМАГА С ЛИПУЧКОЙ

- Использованную абразивную бумагу можно удалить, просто оторвав ее;
- Устанавливаются новые абразивные листы на липучке (см. раздел «УСТАНОВКА») АБРАЗИВНАЯ БУМАГА
- Нажмите на рычаг зажима бумаги (1) и удалите использованную абразивную бумагу;
- Установите новую абразивную бумагу, следуя инструкциям, приведенным выше.

Запустите инструмент и убедитесь, что нет необычной вибрации, несоосности абразивного диска. В противном случае немедленно выключите инструмент и устраните причину.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

- Запуск: сдвиньте ползунок ВКЛ/ВЫКЛ (6) вперед; если инструмент необходимо зафиксировать в положении ВКЛ, одновременно надавите на переднюю часть переключателя.
- Остановка: отпустите ползунок ВКЛ/ВЫКЛ (6). Если инструмент зафиксирован, нажмите на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в нижней части вниз и отпустите его в положении ВЫКЛ.

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Частоту вращения можно регулировать, поворачивая колесико регулировки скорости (9), расположенное на задней части инструмента. Выбор скорости зависит от характеристик абразивного диска и обрабатываемого материала.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

Поток пылеудаления можно регулировать, поворачивая регулятор (7).

СБОР ПЫЛИ

Шлифовальная машина оснащена многоотверстным опорным диском. Для обеспечения беспылевого шлифования пользователь должен использовать шлифовальный диск с отверстиями. Для обеспечения беспылевого шлифования отверстия шлифовальной тарелки должны быть совмещены с отверстиями опорного диска. Шлифовальная машина оснащена функцией пылеудаления, которая обеспечивает эффективный сбор пыли.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

 Немедленно замените поврежденную опорную пластину. Оптимальные результаты достигаются только при использовании оригинальных принадлежностей.

 Все операции по техническому обслуживанию выполняются при отключенном питании. По окончании каждой рабочей сессии или по мере необходимости удаляйте пыль с корпуса инструмента с помощью струи сжатого воздуха, уделяя особое внимание вентиляционным отверстиям двигателя. Пользователь не должен выполнять никаких других операций по техническому обслуживанию. Техническое обслуживание и чистка внутренних частей, таких как щетки, шарикоподшипники, шестерни и т. д., должны выполняться только в авторизованной мастерской.

СИМВОЛЫ

На изделии, на этикетке и в данной инструкции вы найдете, помимо прочего, следующие символы и сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы уменьшить опасность травм и материального ущерба.

V~	Вольт, (переменное напряжение)	mm	Миллиметр
Hz	Герц	kg	Килограмм
W	Ватт	dB(A)	Децибел (рейтинг A)
/min or min ⁻¹	В минуту	m/s ²	Метры в секунду в квадрате



Заблокировать/затянуть или закрепить.



Разблокировать/ослабить.



Примечание/заметка.



Внимание/предупреждение.



Прочитайте инструкцию.



Носите средства защиты органов слуха.



Используйте средства защиты глаз.



Наденьте пылезащитную маску.



Надевайте защитные перчатки.



Носите защитную обувь, устойчивую к скольжению.



Перед сборкой, чисткой, регулировкой, обслуживанием, хранением и транспортировкой выключите изделие и отсоедините его от источника питания.



Этот продукт имеет класс защиты II. Это означает, что он оснащен усиленной или двойной изоляцией.



Продукт соответствует действующим европейским директивам, и был проведен метод оценки соответствия этим директивам.



Символ WEEE. Оработанные электротехнические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, перерабатывайте их там, где это возможно. Обратитесь в местных органах власти или в местном магазине можно получить

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 12 календарных месяцев со дня продажи. В случае выхода аппарата из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера аппарата серийному номеру в паспорте;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Безвозмездный ремонт, или замена аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации производится

при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей аппарата, в течение указанного срока, должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки регламентирован законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт аппарата или его замену. Транспортировка аппарата для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя. В том случае, если неисправность аппарата вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

Гарантия не распространяется на:

- на оборудование с механическими повреждениями (трещинами, сколами, царапинами и т.п.) и повреждениями, вызванными воздействием агрессивных сред, высокой влажностью, высокими

температурами, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки и/или рабочие органы оборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.);

- на электрические кабели с механическими и/или термическими повреждениями, а также на повреждения, вызванные такими электрическими кабелями;

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие подключения оборудования к электросети, несоответствующей характеристикам оборудования (повышенное или пониженное напряжение в электросети;

- отсутствие заземления, если оно предусмотрено конструкцией оборудования; использование электроудлинителей, несоответствующих мощности оборудования; подключение оборудования к электросети, не обеспечивающей необходимой мощности для работы оборудования, в том числе использование стабилизаторов напряжения несоответствующей мощности);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (повлекшей за собой выход из строя ротора и статора и т.п.), несоблюдения предписаний инструкций по эксплуатации и/или неправильной эксплуатации, применения оборудования не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки;

- на естественный износ оборудования (полная выработка ресурса);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения;

- на части, подверженные естественному износу (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, растровые втулки, смазки, масло, фильтры, направляющие ролики, подшипники, не имеющие выраженных признаков дефекта, мембраны и уплотнения насосов окрасочного оборудования, клапаны насосов окрасочного оборудования, штоки

поршня и поршни насосов окрасочного оборудования и т.д.);

- на сменные принадлежности (опорные диски шлифовального инструмента, шланги, краскопульты, удлинители к краскопультам, сварочные горелки в сборе, силовые зажимы и кабели ЗГга ПЗГ, патроны, цанги, шины, звездочки, аккумуляторы и т.д.) и рабочую оснастку (сопла для окрасочного оборудования, токосъемные наконечники, абразивные диски, сопла, электрододержатели, электроды, наконечники электродов, плечи и электроды аппаратов контактной сварки, ферриты индукторов индукционных нагревателей, электроды, сварочную проволоку, пилки, сверла, фрезы, пильные диски и т.д.);

- на оборудование с неисправностями, возникшими вследствие некавалифицированного и/или некачественного ремонта, обслуживания или модификации;

- на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, если наличие такого номера предусмотрено производителем;

- на профилактическое обслуживание оборудования. Например, чистка, промывка, смазка и т.п.

МАХХТ

Центральный сервисный центр:

Тел: +7 (985) 011 89 44

E-mail: service@specokraska.ru

Список всех сервисных центров в РФ:

<https://specokraska.ru/contacts/service/>



Официальный представитель в РФ:

ООО «Спецокраска»

Адрес: г. Москва, проезд 12-й Марьиной Рощи, д. 9, стр. 1

Тел.: +7 (495) 414-35-45

Email: info@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/>