




Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



GAC-400

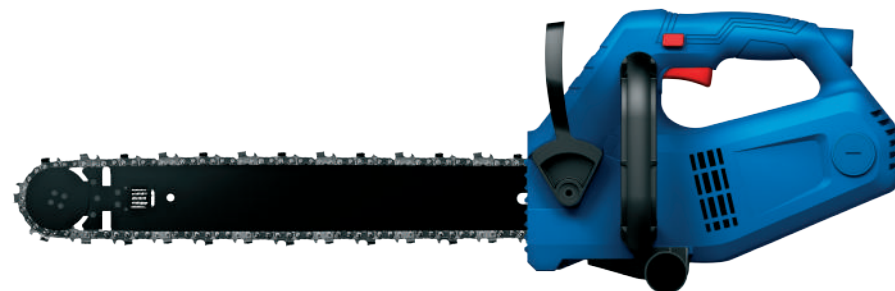

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Пила цепная по пенобетону

GAC-400

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

ВНИМАНИЕ!
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться изделием при неисправном тормозе.

Изделие имеет повышенный уровень шума и вибрации. Рекомендуется работа с применением средств индивидуальной защиты и ограничением времени работы.

Пильная цепь остро заточена. Замену и натяжку осуществляйте в перчатках. Не прикасайтесь к движущейся цепи, не пытайтесь остановить ее.



Примите все меры по обеспечению безопасности людей, животных, строений и оборудования.


Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пиления.

НЕ ПИЛИТЕ, удерживая изделие одной рукой.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

Меры безопасности

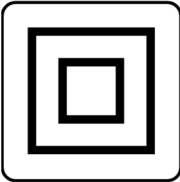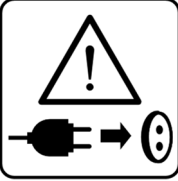
 Необходимо выполнять требования безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе	 Перед началом эксплуатации изделия необходимо изучить руководство по эксплуатации. Невыполнение этого требования повышает степень риска получения травм как для вас, так и для других лиц	 Не подвергайте инструмент воздействию дождя и не используйте в условиях повышенной влажности
 При эксплуатации изделия используйте нескользящую обувь	 Надевайте нескользящие перчатки для работы в тяжелых условиях	 Носите устройства защиты зрения и слуха, а также защитную каску
 Не забывайте о возможности отскока пильной шины	 Инструмент класса II, двойная изоляция	 Не производите пиление носом пильной шины
 При повреждении или перед техническим обслуживанием отключите кабель питания от сетевой розетки	 Не работайте пилой, удерживая ее одной рукой. Работайте пилой, держа ее двумя руками	

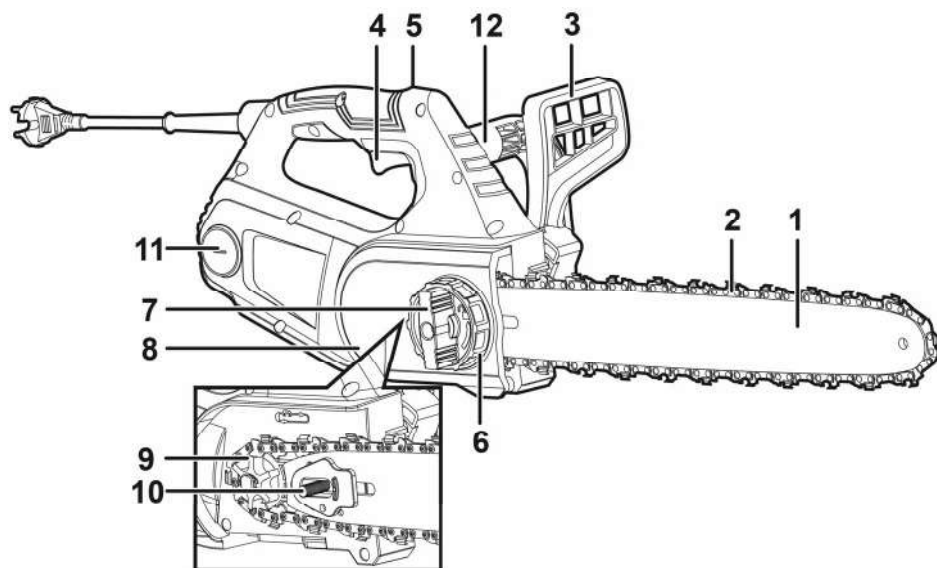

Устройство

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Шина | 7. Ручка-фиксатор |
| 2. Пильная цепь | 8. Защитная крышка |
| 3. Ручка тормоза | 9. Ведущая звездочка |
| 4. Выключатель | 10. Шпилька |
| 5. Кнопка блокировки выключателя (с обратной стороны) | 11. Крышка щеткодержателя |
| 6. Гайка натяжения цепи | 12. Дополнительная рукоятка |


Комплектация

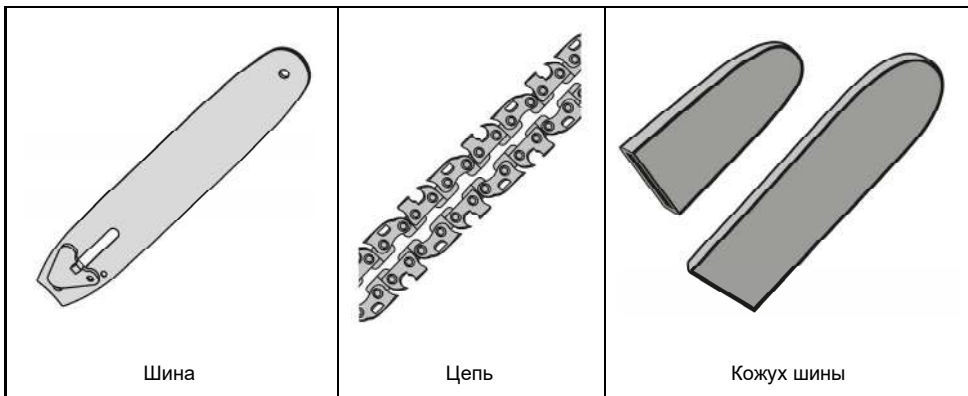


Инструкции по применению

1. Снятие/установка цепи и шины


Поверните фиксатор против часовой стрелки

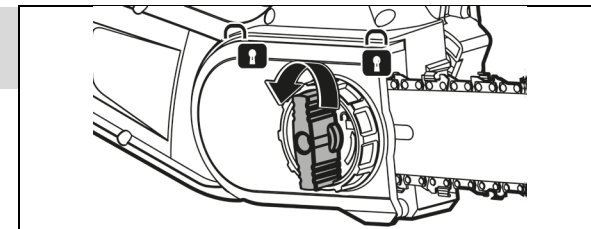


Снимите крышку, потянув на себя

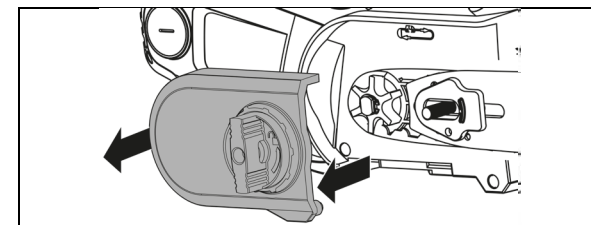


Наденьте цепь на шину и на звездочку

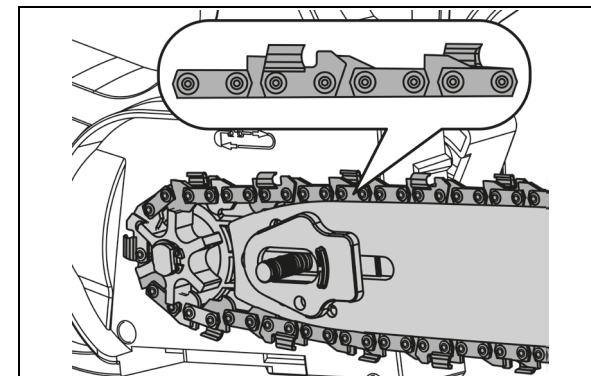


Натяните цепь, достигните провисания цепи в 3–4 мм

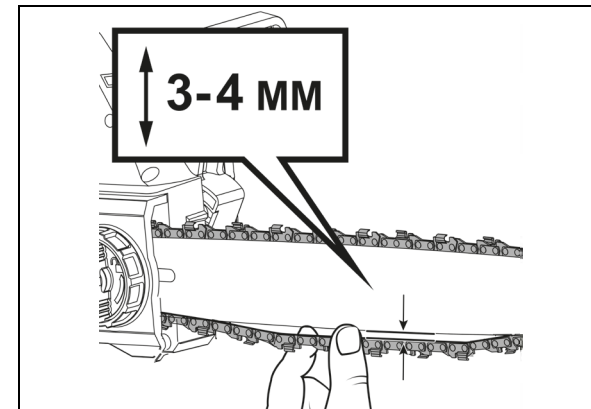




Отрегулируйте натяжение цепи

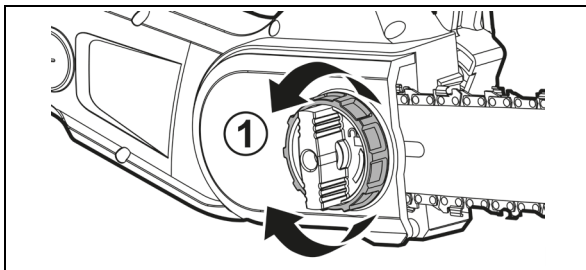

Затяните полностью гайку фиксатора

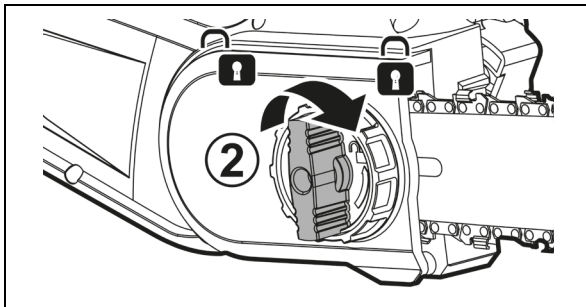

2. Включение изделия

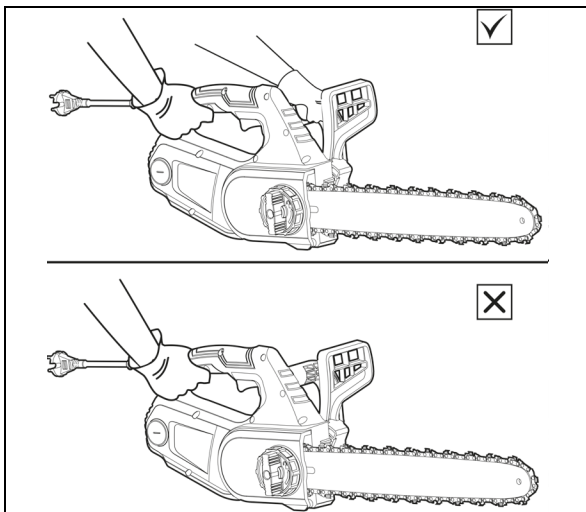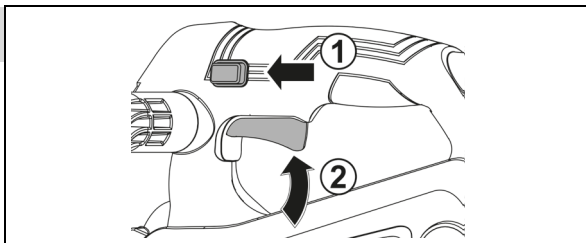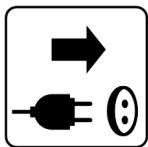

3. Проверка работоспособности защиты





Положение I.
Тормоз нажат, пильная цепь заблокирована.





Положение II.
Тормоз не нажат, пильная цепь не заблокирована.


4. Выключение изделия

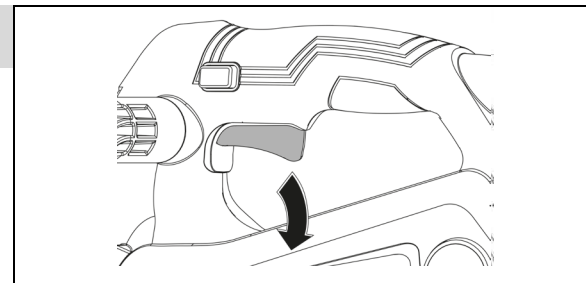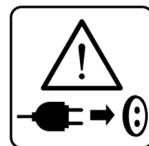

5. Замена угольных щеток

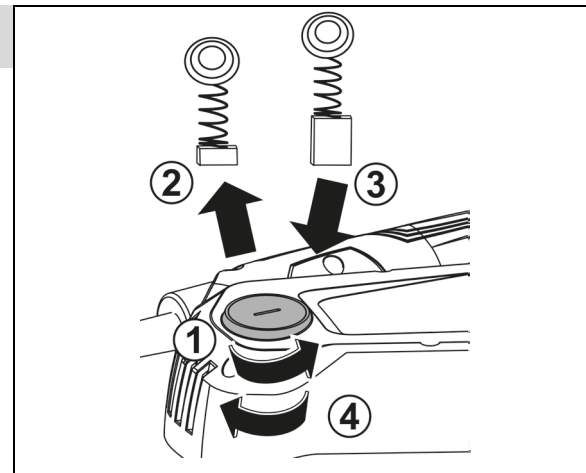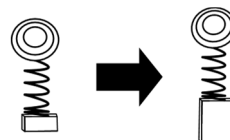

6. Подсоединение пылесоса к патрубку пылеотвода

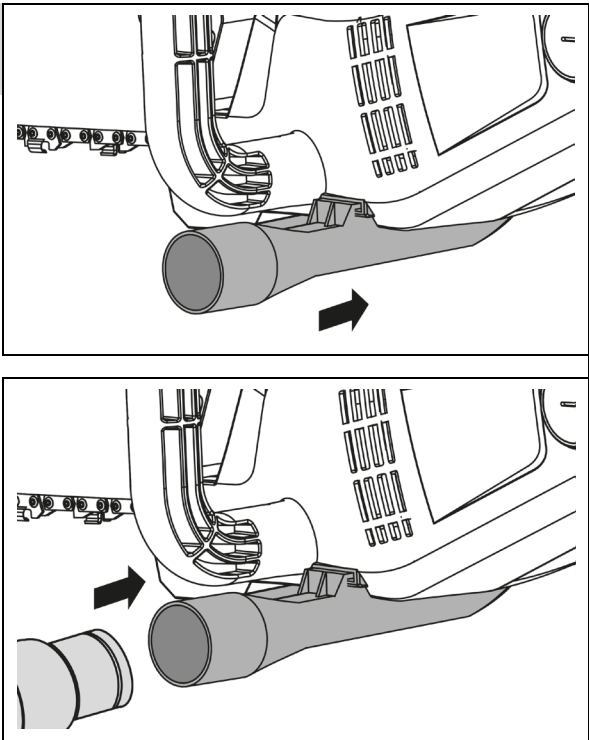

Технические характеристики

Артикул	GAC-400
Номинальное напряжение сети, В	220-240~
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1400
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3600
Скорость цепи, м/с	8
Длина шины, см/дюйм	40 /16
Шаг цепи, дюйм Ширина паза цепи, дюйм/мм Количество звеньев	3/8 0.058/1.5 58
Время срабатывания тормоза цепи, с	0.12
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II класс
Тип изделия	технически сложное
Система быстрого натяжения цепи	есть
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	104.9
Уровень звукового давления (k=3), дБ	95.8
Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с ²	6.36
Длина шнура питания с штепселем, м	4
Масса изделия, кг	5.0
Масса в упаковке, кг	6.0
Срок службы, лет	5
Назначенный срок хранения, лет	7

Комплект поставки	GAC-400
Пила цепная	1 шт.
Цепь	1 шт.
Шина	1 шт.
Кожух шины	1 шт.
Патрубок пылеотвода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Назначение и область применения

Пила цепная электрическая **ЗУБР** предназначена для резки пенобетона и газобетона при строительных работах.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Пила цепная электрическая предназначена для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10 до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте www.zubr.ru.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективность и безопасную работу инструмента.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием, а также изучившие эксплуатационную документацию; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей **ЗУБР**.

ВНИМАНИЕ!

Установку шины и регулировку пильной цепи осуществляйте только при отключенном от электрической цепи изделия.

Инструкции по применению

Установка пильной цепи (Рис. 1)

Сборка

ВНИМАНИЕ!

Установку шины и регулировку пильной цепи осуществляйте только при отключенном от электрической цепи изделия.

ВНИМАНИЕ!

Пильная цепь остро заточена. Для защиты рук при установке пильной цепи производите операции только в перчатках.

- переведите рукоятку **3** на себя в положение II (разблокировано);
- разблокируйте фиксатор **6** натяжителя цепи / пильной шины, вращая его против часовой;
- наденьте на шину **1** пильную цепь **2** так, чтобы режущая кромка была направлена в сторону движения цепи (в соответствии с обозначением направления движения на самой цепи);
- наденьте свободную часть пильной цепи на ведущую звездочку **9** так, чтобы отверстия цепи совпали с зубьями звездочки;
- вращением гайки **7** по часовой стрелке натяните пильную цепь так, чтобы при оттягивании посередине шины она отходила приблизительно на 3 – 4 мм, не выходя из пазов, и свободно двигалась от руки;
- неподвижно удерживая гайку натяжителя **6** неподвижной, затяните фиксатор натяжителя **7**;
- повторно проверьте натяжение цепи. В случае провисания или перетяжки, повторите натяжку, ослабив фиксатор **7**.

ПРИМЕЧАНИЕ! Излишнее ослабление или увеличение затяжки цепи увеличивает износ цепи и шины и снижает качество работы.

Проверяйте натяжение цепи перед началом работы, после первых пропилов и каждые 10 минут во время пиления. В первое время следует ожидать усиленного растяжения, особенно при установке новых пильных цепей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не натягивайте пильную цепь в очень горячем состоянии, так как при остывании она сокращается и слишком плотно прилегает к пильной шине.

Подготовка к работе

Наденьте подходящую одежду: длинные брюки и закрытую обувь. Не работайте босиком или в открытой обуви.

При работе используйте средства индивидуальной защиты: лицевую маску, щиток, очки, наушники, защитные перчатки.

Удалите детей и животных из зоны пиления на расстояние не менее 3 метров;

Установите и зафиксируйте заготовку таким образом, чтобы пропил не закрывался и не заклинивал пильную цепь.

Убедитесь в отсутствии в распиливаемой заготовке посторонних предметов, которые могут повредить пильную цепь или закусить ее и вызвать рывок изделия вперед.

Избегайте контакта с гвоздями и любыми металлическими предметами, так как они могут отлететь, повредить пильную цепь или нанести тяжелые травмы оператору и посторонним людям.

Направляйте пилу под плоским углом, чтобы избежать ее отдачи.

Внешняя система пылеудаления (Рис. 6)

У изделия имеется внешняя система пылеудаления. Установите пылеотводный патрубок и вставьте в него шланг от пылесоса. Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Порядок работы

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм и повреждений, а также выхода изделия из строя, подключение изделия к сети осуществляйте только с помощью удлинителей, предназначенных для использования вне помещений.

Примите устойчивое положение. Убедитесь в отсутствии в рабочей зоне: людей, животных и посторонних предметов, способных отскочить.

Включение пилы (Рис. 2)

Для включения изделия разблокируйте клавишу выключателя, нажав кнопку **5** и нажмите клавишу **4** выключателя.

ВНИМАНИЕ!

В отличие от бензиновой пилы, пильная цепь движется вместе с двигателем при любых его оборотах. Таким образом, она начинает движение сразу при включении двигателя.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ:

- не включайте изделие, лежащее на земле – зацепившаяся за камень или корень цепь может вызвать рывок изделия и привести к травмам оператора или повреждению изделия;
- не касайтесь цепи или шины при включении изделия;
- отключайте изделие от сети перед любыми работами по обслуживанию изделия. Случайное нажатие на выключатель может привести к неконтролируемому включению изделия и травмам.

Проверка работоспособности защиты (Рис. 3)

Перед началом работы убедитесь в работоспособности тормоза пильной цепи:

- возьмите изделие двумя руками одновременно за соответствующие рукоятки;
- включите двигатель;
- тыльной стороной ладони, удерживающей боковую рукоятку, толкните рычаг тормоза **3** вперед. Пильная цепь и двигатель должны мгновенно остановиться. Если цепь останавливается с задержкой более 1 сек. прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в сервисный центр;
- верните рычаг тормоза в исходное положение;

ПРИМЕЧАНИЕ! Если цепь остановилась, а двигатель продолжает работать, это может привести к перегреву изделия, его заклиниванию и выходу изделия из строя. В этом случае немедленно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр.

Пользоваться изделием при неисправном тормозе ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При пилении соблюдайте следующие рекомендации:

- крепко удерживайте изделие двумя руками, как показано на рисунке. Дополнительную рукоятку **12** удерживайте, плотно обхватив пальцами;

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм, повреждения инструмента и окружающих предметов всегда держите пилу **ДВУМЯ** руками. Не работайте, удерживая пилу одной рукой.



- для эффективности пиления поддерживайте максимальные обороты двигателя;
- не допускайте снижения скорости движения цепи, вызванного перегрузкой;
- принимайте устойчивую позу, т. к. пила передает на оператора усилие, противоположное направлению движения цепи в месте контакта с заготовкой. Пиление производите нижней частью цепи (двигающейся на Вас).

ПРИМЕЧАНИЕ! Не рекомендуется производить пиление частью цепи, движущейся в направлении от оператора т. к. в этом случае пила передает усилие, направленное в сторону оператора, что, при потере внимания или контроля за пилой, может привести к соскальзыванию шины с заготовки, отскоку и причинению телесных повреждений. При необходимости пиления таким способом будьте особенно внимательны.

- Не производите пиление торцевой частью пилы. В этом случае наиболее вероятна опасность отскока пилы в сторону оператора;
- не прилагайте излишнего усилия при нажиме на пилу;
- регулярно проверяйте натяжение цепи;
- вынимайте пилу из реза только при вращающейся цепи;
- при заклинивании цепи немедленно выключите двигатель. Пиление продолжайте только после устранения причины заклинивания;
- при зажатии цепи в заготовке не пытайтесь вытащить, раскачивая пилу или используя ее как рычаг. Заблокируйте пильную цепь (переведите рычаг тормоза в положение I) и остановите двигатель. Используйте дополнительный инструмент для того, чтобы расширить паз в заготовке;
- при перерывах в работе или перемещениях, во избежание повреждений и травм, переведите рычаг тормоза **3** в положение I.

ВНИМАНИЕ!

Во время работы шина и пильная цепь сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним и не допускайте их контакта с легковоспламеняющимися или легкоповреждаемыми поверхностями.

Распиливаемую заготовку закрепите так, чтобы она не могла перемещаться во время пиления.

Выключение пилы (Рис. 4)

При необходимости или по окончании работы заблокируйте пильную цепь, переведя рычаг тормоза в положение I, и выключите изделие, отпустив выключатель **4**.

По окончании работы отключите изделие от сети, тщательно очистите все части изделия (пильную цепь, шину, механизм натяжения от загрязнений и дайте изделию остыть, прежде чем вносить в помещение или убирать на хранение.

Наденьте защитный кожух.

Техническое обслуживание

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отсоединенном сетевом кабеле.

Периодическое обслуживание

Замена угольных щеток (Рис. 5)

В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток:

- отключите изделие от сети;
- отверткой отверните крышку **11** щеткодержателя;
- выньте изношенную щетку и установите новую. Убедитесь, что щетка установлена без перекосов и заеданий;
- установите крышку щеткодержателя на место;
- проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ! рекомендуем проводить данную операцию в сервисном центре.

Производите одновременную замену обеих щеток. При неравномерном износе – обратитесь в сервисный центр.

Иное обслуживание

Очистка

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Всегда содержите в чистоте механизм тормоза пильной цепи, бережно очищая соединения от грязи щеткой.

После очистки всегда проверяйте работу тормоза пильной цепи.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все иные, в том числе ремонтные, работы должны проводиться только специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей **ЗУБР**.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент, извлечь аккумулятор и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению зарядного устройства. Перед использованием изделия проверьте его на отсутствие видимых механических повреждений.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, извлеките батарею и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

При использовании изделия расположите сетевую кабель вне рабочей зоны.

ВНИМАНИЕ!

Изделие может быть опасным. Неправильное или небрежное использование может привести к серьезным или смертельным травмам оператора или других лиц. Никогда не позволяйте детям или другим лицам, не обученным пользованию изделием, использовать или обслужи-

вать его. Никогда не позволяйте кому-либо другому использовать изделие, не убедившись предварительно, что они прочитали и поняли содержание руководства по эксплуатации. Никогда не используйте изделие, если Вы устали, находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков, лекарств или чего-либо, что может повлиять на Ваше зрение, внимательность.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ сменный инструмент и принадлежности, которые не соответствуют техническим характеристикам данного изделия.

Изделие предназначено исключительно для обработки пенобетона и газобетона. Запрещается применять для резки бетона, кирпича, камня, древесины и иных материалов.

Не проводите ремонт поврежденных частей изделия. При обнаружении механических дефектов или коррозии обратитесь в сервисный центр.

Не чистите изделие с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или растворителей. Применяйте для этого только влажную ветошь, предварительно выключив изделие и дав ему полностью остыть.

Не накрывайте воздухозаборные отверстия двигателя.

Работающее изделие (при контакте с поверхностью) передает на оператора усилие вдоль продольной оси изделия в направлении, противоположном направлению вращения диска в месте контакта с поверхностью. При работе крепко держите изделие двумя руками. Принимайте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие.

Не стремитесь увеличивать скорость подачи изделия и не прилагайте излишних усилий при работе с ним. Это не ускорит рабочий процесс, но снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия, достаточные для его охлаждения.

Выключайте изделие только выключателем. Не выключайте, извлекая вилку из сети.

Инструкции по безопасности

Не допускайте присутствия в зоне работы посторонних лиц и детей.

Избегайте случайного включения изделия.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся и нагретым частям изделия.

Во время работы шина и цепь сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним и не допускайте их контакта с легковоспламеняющимися материалами.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок. Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не устанавливайте на изделие несоответствующие (с другими параметрами) принадлежности — это может привести к повреждениям изделия и травмам.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из следующих событий (в том числе любое их сочетание):

■ Достижение времени непосредственной эксплуатации изделия, характеризующегося полной выработкой угольных щеток двигателя;

■ критический износ основных деталей (шпиндель, подшипники, ведущая звездочка, выключатель, механизм натяжения цепи и т. п.), проявляющийся через явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия: биение шпинделя, подклинивание механизма или выключателя, существенное снижение заявленных технических характеристик (частоты вращения, скорости движения цепи), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение и т. п.;

■ подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделия при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу изделия и отключить его от сети):

■ любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;

■ любое нарушение прочности и/или целостности корпуса;

■ нарушение электрической изоляции изделия (биение током от изделия);

■ невключение изделия при нажатии выключателя;

■ натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся вращением двигателя или шпинделя;

■ отказ одной или нескольких функций (в частности, экстренный тормоз, улавливание цепи);

■ появление дыма или запаха гари.

В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неисправности немедленно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» настоящего руководства. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении, при температуре от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, закрытым транспортом, при температуре от - 20 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать в соответствии с законодательством Вашего региона.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты

ЗУБР на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса красный или серый)** и серию **САД (основной цвет корпуса зеленый)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** и **САД** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** и **САД** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец регистрирует инструмент на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из

стройка вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте **zubr.ru**.

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте **zubr.ru**) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправность выключателя, двигателя или электронного компонента	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. раздел «Периодическое обслуживание»)
	Пильная цепь заблокирована	Переведите рычаг тормоза в положение II
Двигатель работает, но пильная цепь не движется	Цепь соскочила с ведущей звездочки или порвалась	Установите цепь на звездочку (см. раздел «Сборка») или замените ее
	Срезались зубья передачи вращения с двигателя на звездочку	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Результат или скорость пиления неудовлетворительные	Цепь плохо натянута	Натяните цепь (см. раздел «Сборка»)
	Цепь затуплена	Замените пильную цепь
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Поврежден сетевой кабель или удлинитель	Проверить сетевой кабель или удлинитель
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. раздел «Периодическое обслуживание»)
	Неисправность выключателя, двигателя или электронного компонента	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание в редукторе	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

АССОРТИМЕНТ ШИН И ЦЕПЕЙ ЗУБР ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Шина	Артикул: 71207-40
Длина шины, мм/дюйм	400 / 16
Цепь	Артикул: 71307-40
Ширина паза, мм/дюйм	1.5 мм / 0.058
Шаг звеньев, дюйм	3 / 8
Кол-во звеньев цепи	58

Изготовлено для ЗАО «ЗУБР ОВК» (141002, Россия, Московская обл., г. Мытищи-2, а/я 36)
на производствах ОКБ ЗУБР-ВОСТОК:
а) Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97;
б) КНР, Шанхай, ул. Хонгчао, 808;
в) КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.
Импортёр и уполномоченная организация по вопросам качества на территории Таможенного союза:
ООО «ЮТЭК-ТЕХНО», 141733, Московская область, г. Лобня, ул. Московская, д. 7, пом. 32