

СТЯВР

Россия

ПТ-210/1400

Руководство по эксплуатации



Пила торцевая

Компания «Омега» благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваша покупка прослужила Вам долгое время, необходимо правильно ее использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

Уважаемый покупатель!

При покупке электроинструмента необходимо удостовериться в его работоспособности. Также необходимо проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ	9
СРОК СЛУЖБЫ	9
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	9
ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пила дисковая торцевая ПТ-210/1400 применяется для распиливания деревянных, пластиковых изделий, а также изделий из фосфогипса и газонаполненного бетона. Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент не предназначен для тяжелых и профессиональных работ. Использование инструмента не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте электроинструмент для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.
2. Не допускайте использования электроинструмента неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
3. Не погружайте электроинструмент или отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Не используйте электроинструмент, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
5. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию инструмента (бензин и прочие агрессивные средства).
6. Переносите электроинструмент, держа его только за рукоятку для переноски.
7. Не переносите электроинструмент, удерживая палец на выключателе.
8. Не переносите электроинструмент, касаясь рычага предохранителя.
9. Запрещается работать с электроинструментом, не установленным стационарно.
10. Убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным в настоящем руководстве.
11. Перед работой убедитесь, что инструмент надежно зафиксирован на твердой и устойчивой поверхности при помощи крепких болтов.
12. Перед работой обеспечьте четкую фиксацию обрабатываемой заготовки.
13. При работе с электроинструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и/или наушниками.
14. При работе с электроинструментом рекомендуется надевать подходящую одежду, так чтобы части одежды не контактировали с инструментом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.
15. В целях Вашей безопасности настоятельно не рекомендуется работать с ненадежно закрепленной обрабатываемой заготовкой.
16. Ничего, кроме распиливаемой заготовки, не должно касаться пильного диска при включенном электроинструменте.
17. Не допускайте нагрузку электроинструмента, вызывающую его остановку.
18. Не используйте адаптеры для установки диска на шпинделе.
19. Не оставляйте включенный электроинструмент без внимания.
20. Всегда старайтесь располагаться так, чтобы опилки, пыль, мелкие частицы и т.д. не летели в сторону тела.
21. Избегайте попадания шнура питания в зону действия пильного диска.
22. Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
23. Не допускайте присутствия детей, животных или просто посторонних в рабочей зоне.
24. При отключении электроинструмента от сети держитесь за штекер шнура питания.
25. Всегда отключайте электроинструмент от электросети, когда Вы его не используете.
26. Отключайте электроинструмент от электрической сети:

- в случае любых неполадок;
- перед сменой дисков или чисткой;
- перед установкой угла реза или перед выполнением любой другой операции с инструментом;
- после окончания эксплуатации.

27. Не пользуйтесь электроинструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта электроинструмента.

28. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

29. Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.


30. Храните электроинструмент в месте, недоступном для детей.

31. Не используйте торцевую пилу с неисправным откидным кожухом.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Рукоятка перемещения режущего блока
2. Выключатель
3. Предохранитель
4. Стационарный кожух
5. Откидной кожух
6. Пильный диск
7. Винт фиксации пильного диска
8. Винт фиксации угла распила по горизонтали
9. Ограничитель для распиливаемого материала
10. Рабочий стол
11. Станина
12. Отверстия для крепления станины
13. Шкала для установки угла реза по горизонтали
14. Шкала для установки угла реза по вертикали
15. Винт-фиксатор угла распила по вертикали
16. Патрубок для подсоединения пылесоса/мешка для сбора опилок
17. Мешок для сбора опилок
18. Рукоятка для переноски инструмента
19. Фиксатор положения режущего блока
20. Зажимное устройство
21. Приспособление для удлинения рабочего стола
22. Винт фиксации зажимного устройства
23. Щеточный узел
24. Фиксатор шпинделя
25. Паз для установки зажимного устройства
26. Прижимной винт зажимного устройства
27. Паз для установки приспособлений для удлинения рабочего стола
28. Шнур питания

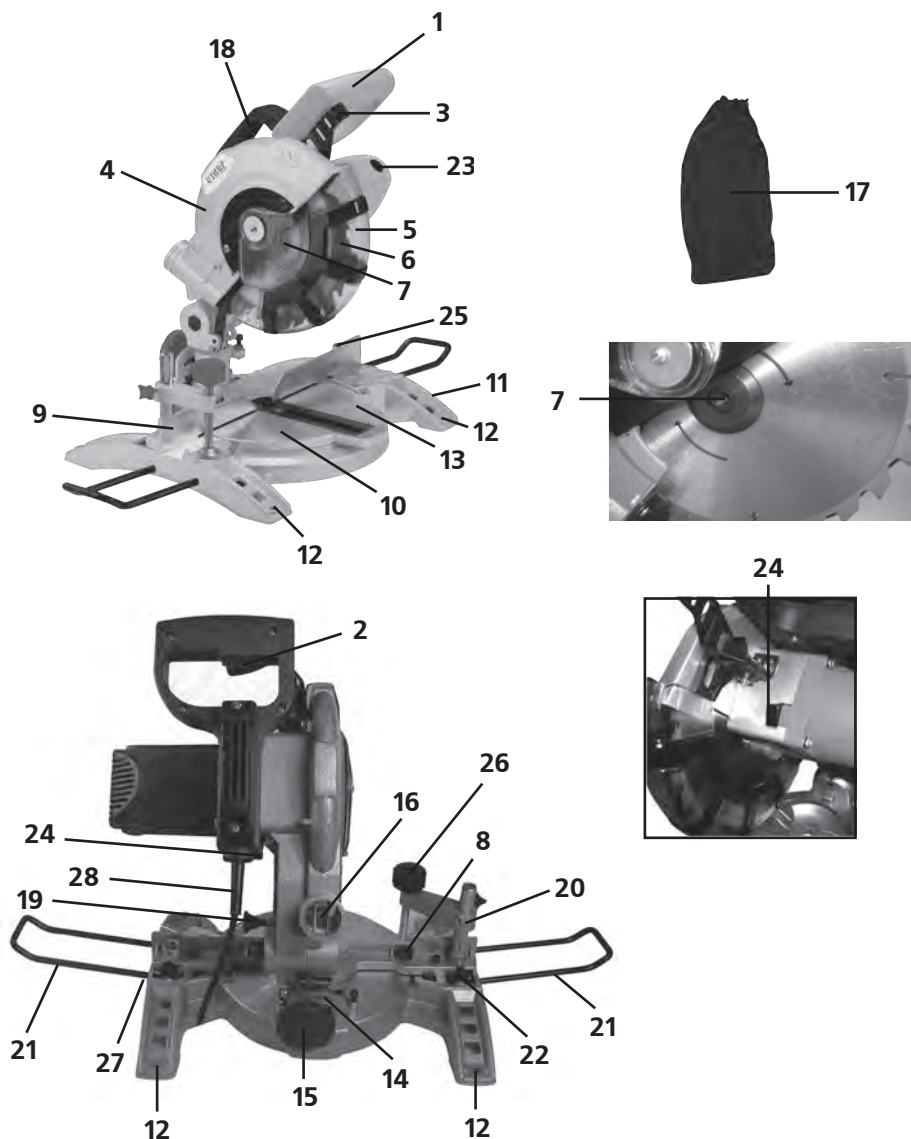

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Руководство по эксплуатации
- 2. Пила торцевая
с установленным пильным диском
- 3. Приспособления для удлинения
рабочего стола (2 шт.)

- 4. Зажимное устройство
- 5. Шестигранный ключ
- 6. Угольные щетки (комплект)
- 7. Мешок для сбора опилок

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить электроинструмент к питающей сети, убедитесь, что параметры сети отвечают требованиям, указанным в настоящем руководстве и на электроинструменте.
2. Проверьте целостность электроинструмента и шнура питания.
3. При использовании удлинителя убедитесь, что удлинитель рассчитан на мощность электроинструмента.
4. Убедитесь в правильности сборки и надежности крепления всех узлов.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций дождитесь полной остановки диска и убедитесь, что инструмент выключен и отключен от питающей сети.

УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПИЛЫ


Определите место для установки инструмента. Лучше всего для этой цели подойдет деревянный верстак. Просверлите поверхность, на которой инструмент будет установлен таким образом, чтобы отверстия для крепления на верстаке совпали с отверстиями для крепления станины (12). После этого вставьте в отверстия станины (12) болты (в комплект не входят) и крепко затяните их. Убедитесь, что инструмент крепко и надежно установлен и не болтается. Перед работой проверяйте целостность болтов и надежность крепления.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ДИСКА

1. Удалите винт фиксатора стационарного кожуха.



2. Зажав предохранитель (3), поднимите откидной кожух (5) наверх. Таким образом вы получите доступ к пыльному диску (6).

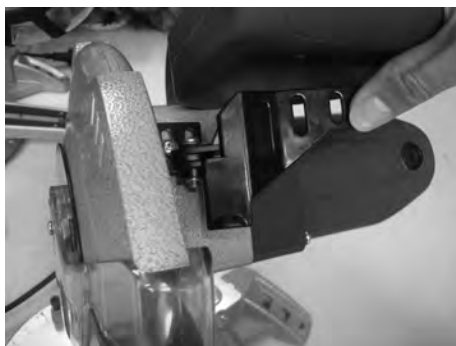

3. Нажмите фиксатор шпинделя (24) для его блокировки и открутите винт фиксации пыльного диска (7) при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект.



4. Снимите внешний фланец, установите пильный диск (6) на шпиндель так, чтобы стрелка направления на диске совпала со стрелкой направления на кожухе (5).

5. Затяните винт фиксации пильного диска (7).



6. Установите на место стационарный (4) и откидной кожухи (6).

ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

При работе распиливаемая заготовка всегда должна быть надежно закреплена на рабочем столе. Для этого можно воспользоваться зажимным устройством.

Зажимное устройство может быть установлено в двух положениях: в правой или левой части станины. Установите зажимное устройство в паз для установки зажимного устройства (25), зафиксируйте его положение при помощи винта фиксации (22). Прижмите распиливаемую заготовку к ограничителю (9) и закрепите, затянув прижимной винт (26).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Приспособления для удлинения рабочего стола (21) могут быть установлены с любой стороны как удобное средство

для поддержания заготовки в горизонтальном положении. Вставьте стержни приспособления для удлинения в соответствующие пазы (27) станины и отрегулируйте его длину в соответствии с необходимым положением образца. Затем зафиксируйте положение приспособления с помощью винтов.



УСТАНОВКА УГЛА РАСПИЛА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Для изменения угла распила по горизонтали необходимо ослабить винт фиксации регулятора угла распила (8). Затем повернуть инструмент относительно станины (11), чтобы установить необходимый угол распила. После установки необходимого угла распила, нужно снова затянуть винт фиксации регулятора угла распила (8).

ПРИМЕЧАНИЕ! Угол распила может быть установлен от 0° до 45°. При необходимости можно отрегулировать при помощи ограничителя для распиливаемого материала (9).

УСТАНОВКА УГЛА РАСПИЛА ПО ВЕРТИКАЛИ

Для изменения угла распила по вертикали необходимо ослабить фиксатор угла

распила по вертикали (15) и повернуть инструмент относительно станины (11), чтобы установить необходимый угол распила. После установки необходимого угла распила, нужно снова затянуть фиксатор угла распила по вертикали (15).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАСПИЛОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Потяните фиксатор положения режущего блока (19) и поднимите режущий блок.
2. Установите необходимый угол распила по вертикали и по горизонтали, как описано выше.
3. При необходимости установите мешок для сбора опилок (17) или подключите пылесос.
4. Установите заготовку или материал на рабочий стол, плотно прижав к ограничителю для распиливаемого материала (9) и четко зафиксируйте.
5. Подключите штекер шнура питания (23) торцевой пилы к сети.
6. Нажмите и удерживайте выключатель (2). Далее большим пальцем руки отведите предохранитель (3) вправо.
7. Нажмите на рукоятку перемещения режущего блока (1) вниз и постепенно опускайте режущий блок до упора, чтобы диск (6) полностью отрезал необходимую часть заготовки или материала.
8. После завершения работы поднимите режущий блок за рукоятку (1) в верхнее положение, отпустите предохранитель (3) и отожмите выключатель (2).
9. После окончания работ по распиливанию необходимо отключить инструмент от сети питания.

ВНИМАНИЕ! Откидной кожух (5) поднимается автоматически по мере приближе-

ния к заготовке.

При обнаружении неисправностей отключите инструмент от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ФИКСАТОР ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖУЩЕГО БЛОКА

Фиксатор положения режущего блока позволяет зафиксировать инструмент в транспортировочном состоянии. Для этого:

1. Отведите предохранитель (3).
2. Опустите режущий блок в крайнее нижнее положение.
3. Нажмите фиксатор (19).
4. Для начала работы потяните фиксатор (19) и поднимите режущий блок.

ХРАНИЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНИЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техобслуживанию электроинструмента всегда отключайте шнур питания от сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.
2. Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
3. Необходимо особенно бережно относиться к электродвигателю, избегать попадания воды или масла в его обмотки.
4. После работы тщательно протирайте электроинструмент.

5. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве должно прослужить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем руководстве.

Обращаем Ваше внимание на исключительное бытовое назначение электроин-

струмента.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

А) Неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;
4. воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляци-

онных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, опилки, мелкие частицы и т.п.

Б) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы шнур питания;
4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе электродвигателя или угольных щетках;
- одновременный выход из строя якоря и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Д) На расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как угольные щетки, диски, защитные кожухи и и проч.

Е) На изделия без четко читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия **требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **ставр.pdf, www.stavr-tools.ru**

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики соответствуют европейским стандартам.

Шум	Вибрация
LpA: 93dB(A)	ahD: 4,205m/s ²
LwA: 103dB(A)	KD: 1,5m/s ²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимые параметры питания	220-240 В 50 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт
Число оборотов	5000/мин
Размер диска	210 мм
Макс. глубина пропила	55 мм (90°) 32 мм (45°)
Макс. ширина пропила	120 мм (90°) 80 мм (45°)
Посадочный размер	30 мм
Длина шнура питания	3 м
Вес	7,1 кг

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления

указана на серийном номере