



РСГ
ЛТ 46

ППШМ - 6,3/170



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА

Уважаемый покупатель!

При покупке пневматической плоскошлифовальной машины: (модели ППШМ - 6,3/170) убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер пневматической плоскошлифовальной машины.

Перед включением пневматической плоскошлифовальной машины внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование пневматической плоскошлифовальной машины и продлить срок её службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производится квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание пневматической плоскошлифовальной машины производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённая Вами пневматическая плоскошлифовальная машина может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Пневматическая плоскошлифовальная машина: (далее по тексту шлифмашина) идеально подходит для быстрого снятия материала с ровных или профильных поверхностей, а также для подготовки поверхностей под покраску или лак. Шлифмашина позволяет очень быстро снимать материал, исключая появление царапин и обеспечивая равномерность обработки. Оснащена регулятором подачи сжатого воздуха для обеспечения качественной обработки материала. Система крепления шлифовального листа на зажимах.

1.2 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +5 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.


1.3 Транспортировка шлифмашины производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. Основные технические данные

Основные технические данные шлифмашины представлены в таблице ниже:

	ППШМ - 6,3/170
1. Размер шлифовальной поверхности, мм	150×90
2. Частота оборотов холостого хода, об/ мин	8000
3. Соединение штуцера, дюйм	1/4
4. Рабочее давление, Бар	6,3
5. Расход потребляемого воздуха, л/ мин	170
6. Давление звука, дБ	72,7
7. Звуковая мощность, дБ	83,7
8. Вибрация на рукоятке, м/с ²	1,44

Рис. 4. Схема шлифмашины модели ППШМ - 6,3/170:

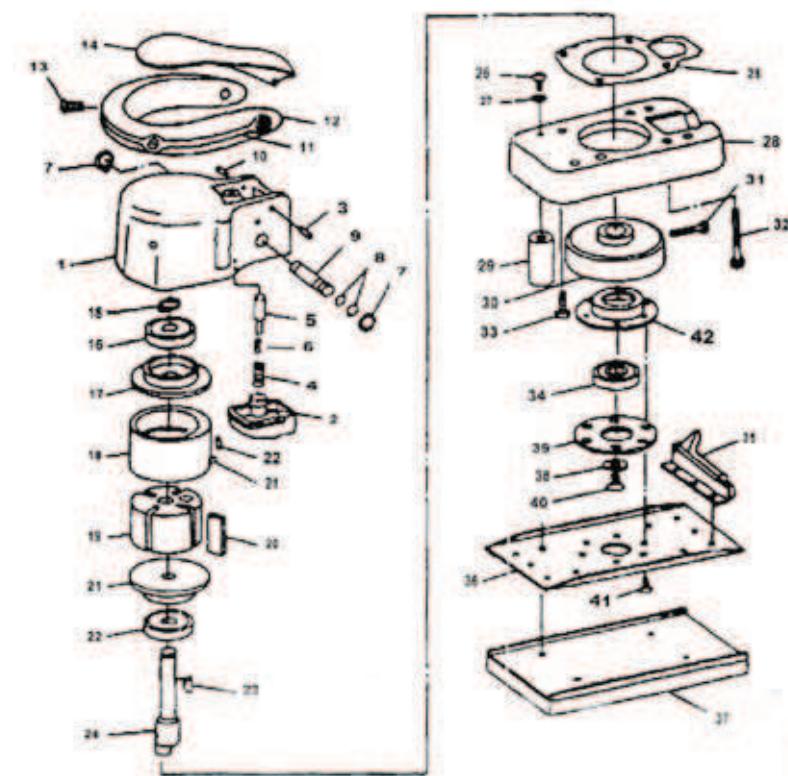

1. Корпус двигателя 2. Глушитель 3. Ось 4. Пружина 5. Плунжер 6. Сцепка 7. Кольцо запорное 8. Кольцо резиновое 9. Регулятор оборотов 10. Ось 11. Рукоятка 12. Головка резиновая 13. Винт 14. Клавиша пусковая 15. Кольцо запорное 16. Подшипник 17. Крышка цилиндра верхняя 18. Цилиндр 19. Ротор 20. Лопасть ротора 21. Крышка цилиндра нижняя 22. Подшипник 23. Шпонка 24. Шпиндель 25. Прокладка 26. Винт 27. Шайба пружинная 28. Основание 29. Ножка резиновая 30. Балансир 31. Винт 32. Винт (L) 33. Винт (S) 34. Подшипник 35. Зажим 36. Подошва 37. Подошва резиновая 38. Кольцо запорное 39. Крышка подшипника 40. Винт 41. Винт 42. Корпус подшипника.

при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера шлифмашины номеру гарантийного талона;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантитных мастерских:

1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а

т. (495) 796-94-93

2) 141074, г. Королёв, МО, ул. Пионерская, д.16

т. (495) 513-44-09

3) 140091, г. Дзержинский, МО, ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2

т. (495) 221-66-53

9.3 Безвозмездный ремонт или замена шлифмашины в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

9.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей шлифмашины, в течение срока, указанного в п. 9.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить шлифмашину Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом Р.Ф. «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт шлифмашины или её замену. Транспортировка шлифмашины для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

9.5 В том случае, если неисправность шлифмашины вызвана нарушением условий её эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 9.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт шлифмашины за отдельную плату.

9.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

9.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.);
- нормальный износ: шлифмашина нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, резиновые уплотнители и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на оборудование и его части выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.

3. Общий вид инструмента

Общий вид шлифмашины ППШМ - 6,3/170 представлен на рисунке 1:

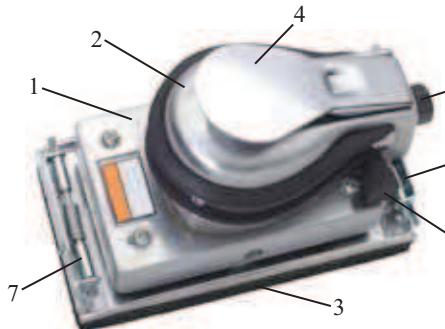


рис. 1

1 - Корпус

2 - Рукоятка

3 - Основание

4 - Рычаг выключения

5 - Регулятор подачи сжатого воздуха

6 - Штуцер входной

7 - Зажим для шлифовального листа

4. Комплектация

1. Шлифмашина	1 шт
2. Шлифовальный лист	1 шт
3. Руководство по эксплуатации	1 шт
4. Упаковка	1 шт

* в зависимости от поставки комплектация может меняться

5. Инструкция по технике безопасности

Перед использованием шлифмашины внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Данное руководство храните в надёжном месте, доступным при первой необходимости. Шлифмашина предназначена для использования только специалистами и в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном руководстве. Вследствие ненадлежащего использования шлифмашины, либо вследствие любого изменения её конструкции или комбинирования с неподходящими деталями, может быть нанесён серьёзный ущерб собственному здоровью, здоровью других лиц и животных. Необходимо учитывать и соблюдать применимые правила техники безопасности, нормы для рабочих мест и положения по охране труда.

Перед любыми работами с шлифмашиной убедитесь что она отсоединенена от источника воздуха. Перед каждым запуском следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также проверить герметичность соединений и шлангов. Неисправные детали следует отремонтировать или заменить. Для получения наилучших результатов шлифовки и для обеспечения высокой безопасности использовать только оригинальные запчасти.

При работе с шлифмашиной должны соблюдаться следующие правила:

- работайте только с защитными очками;
- не прикасайтесь к движущемуся шлифовальному листу;

- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шланга источника воздуха;
- не оставляйте без надзора шлифмашину, подключённую к источнику воздуха;
- не работайте шлифмашиной с приставных лестниц;
- не используйте изношенные, порванные или сильно загрязнённые шлифовальные листы;
- используйте противошумные наушники.

6. Инструкция по использованию

6.1 Установка шлифовального листа:

- отключите шлифмашину от источника воздуха;
- ослабьте зажимы основания;
- совместите отверстия шлифовального листа с каналами в основании шлифовальной машины;
- установите шлифовальный лист, подверните край под передний зажим 7 (рис. 1), затем зафиксируйте его;
- слегка нажимая на шлифовальный лист, чтобы он лучше прилипал к основанию, вставьте другой конец листа в задний зажим 7 (рис. 1), зафиксируйте зажим.

6.2 При работе шлифмашиной:

- выполняйте все требования раздела 4 настоящего руководства;
- 6.3 С помощью регулятора 6 (рис. 1) можно установить желаемую частоту вращения шлифовального круга (путём контроля расходуемого воздуха):
 - Скорость меняется в зависимости от размера используемого зерна (см. Советы по использованию);
 - перед началом работы определите оптимальную скорость и зернистость, проверяя работу на запасных кусках материала;
 - 6.4 Не прикладывайте к шлифмашине усилий. Не наклоняйте инструмент на плоскости, чтобы избежать нежелательных отметин после шлифования.

6.5 Каждый раз перед использованием следует проверять затяжку болтов и гаек системы подачи воздуха. Проверяйте исправность регулятора подачи воздуха 6 (рис. 1). Перед техническим обслуживанием или ремонтом шлифмашине должна быть отключена от сети подачи воздуха. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам и тяжёлым последствиям.

6.6. Перед соединением шланга для подачи воздуха с шлифмашиной, его необходимо предварительно продуть.

6.7. Шлифмашину перед отправкой потребителю обрабатывается средством для защиты от коррозии (защитная смазка).

6.8 Подключение (рис. 3).

Данные шлифмашины предназначены для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструмента, а так же ухудшению качества работы. Рекомендуется использовать в воздушной линии фильтра (влаго/ маслоотделитель), которые устанавливаются как можно ближе к шлифмашине.

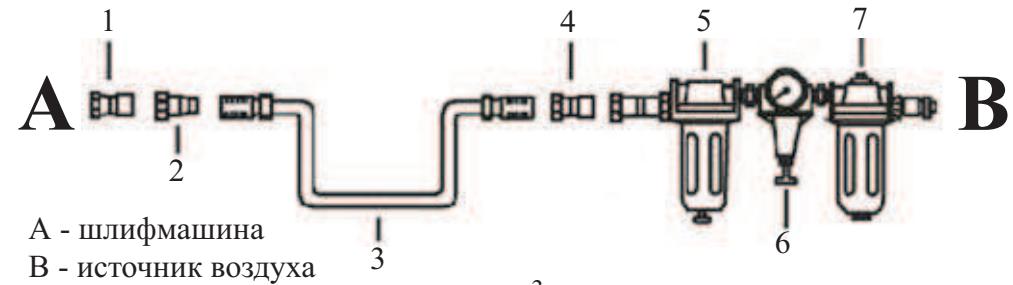


рис. 3

1. Штуцер (1/4") 2. Переходник шланга 3. Шланг 4. Переходник шланга 5. Маслоотделитель. 6. Манометр 7. Влагоотделитель.

7. Советы по использованию

7.1 Перемещайте шлифмашину прямыми движениями по линии рисунка:

- при шлифовке необработанной поверхности из дерева;
- для чистой отделки поверхности;

7.2 Никогда не следует использовать один и тот же шлифовальный лист для обработки металлических и деревянных поверхностей.

7.3 Рекомендуемая зернистость шлифовального листа:

грубый - для удаления краски; для шлифования совершенно необработанной древесины;
средний - для шлифования обработанной или необработанной древесины;
тонкий - для сглаживания древесины; для отделки необработанной древесины; для выравнивания поверхностей со старой краской.

7.4 При обработке неровных поверхностей следует пользоваться шлифовальным листом разной зернистости:

- начинать шлифование грубым или средним листом;
- отделять тонким листом.

8. Срок службы и хранение

8.1 Срок службы шлифмашине 3 года.

8.2 Хранить шлифмашину необходимо в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, целочей и пылеобразивных веществ, при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности не более 70%.

8.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)

9.1 Гарантийный срок эксплуатации шлифмашине - 12 календарных месяцев со дня продажи.

9.2 В случае выхода шлифмашине из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт,