


Руководство пользователя **FLIR VS70**

амера высокого разрешения для проверки
на видеоскопе



Руководство пользователя
FLIR VS70

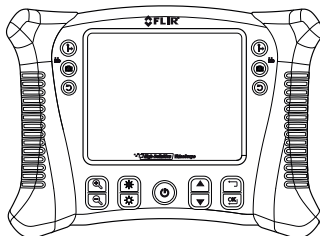

Содержание

1	Ограничение ответственности.....	1
1.1	Авторское право	1
1.2	Гарантия качества.....	1
1.3	Обновления документации.....	1
1.4	Утилизация электронного оборудования	2
1.5	Соответствие правилам ФКС.....	2
1.6	Соответствие нормам министерства промышленности Канады.....	3
2	Информация по технике безопасности	4
3	Введение.....	6
4	Описание	7
4.1	Монитор	7
4.2	Зонд с гибкими соединениями.....	10
4.3	Беспроводной передатчик	11
4.4	Принадлежности зонда.....	11
4.5	Зонд	12
5	Эксплуатация	13
5.1	Основной режим эксплуатации.....	13
5.2	Меню Настройка	14
5.3	Меню заводских профилей по умолчанию.....	16
5.4	Установка принадлежностей зонда	16
5.5	Зонд с гибкими соединениями.....	16
5.6	Беспроводной передатчик	19
5.7	Управление сохраненными изображениями и видеозаписями.....	21
5.8	Видеовыход на телевизор или внешний монитор	22
5.9	Сброс.....	22
5.10	Задняя стойка	23
6	Техническое обслуживание	24
6.1	Очистка	24
6.2	Перезарядка батареи.....	24
7	Технические характеристики	25
7.1	Монитор	25

7.2	Передатчик	26
7.3	Камера	26
7.4	Зонды и камеры	27
7.5	Головной телефон	27
7.6	Номера компонентов	27
8	Техническая поддержка	30
9	2-годовая ограниченная гарантия компании FLIR на испытательное и измерительное оборудование.....	31

1 Ограничение ответственности

1.1 Авторское право

© 2014, FLIR Systems, Inc.. Все права защищены повсеместно. Никакие части программного обеспечения, включая исходную программу, не могут быть воспроизведены, переданы, преобразованы или переведены на любой язык или на язык программирования в любой форме или любым способом – электронным, магнитным, оптическим, ручным или иным путем – без предварительного письменного разрешения со стороны компании FLIR Systems.

Настоящую документацию целиком или по частям запрещается копировать, фотокопировать, воспроизводить, переводить или передавать на любой электронный носитель или преобразовывать в вид, пригодный для машинного считывания, без предварительного письменного разрешения со стороны компании FLIR Systems.

Названия и знаки на изделия являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками компании FLIR Systems и/или ее филиалов. Все прочие торговые марки, торговые названия или названия компаний, на которые здесь имеются ссылки, используются лишь для идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев.

1.2 Гарантия качества

Данные изделия разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями системы управления качеством, аттестованной по стандарту ISO 9001.

Компания FLIR Systems проводит политику постоянного совершенствования. В связи с этим мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования в любые изделия без предварительного уведомления.

1.3 Обновления документации

Наши руководства обновляются несколько раз в год. Мы также выпускаем на регулярной основе важные уведомления об изменениях в продукции.

Последние руководства и обновления представлены на вкладке Download по адресу:

<http://support.flir.com>

Регистрация через Интернет занимает всего несколько минут. На странице загрузки вы найдете последние выпуски руководств для других видов

1 Ограничение ответственности

продукции, а также руководства по нашим устаревшим и более не выпускаемым видам продукции.

1.4 Утилизация электронного оборудования



Как и большинство электронных устройств, эта аппаратура должна быть утилизирована без нанесения вреда окружающей среде и в соответствии с существующими правилами по утилизации электронного оборудования.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему представителю компании FLIR Systems.

1.5 Соответствие правилам ФКС

Данное устройство соответствует части 15 Правил ФКС. При эксплуатации устройства должны выполняться следующие два условия:

1. Данное устройство не должно производить вредные помехи.
2. Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, вызываемые неправильной эксплуатацией.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемого уровня защиты от вредных помех в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не так, как указано в данной инструкции, может вызывать вредные помехи при использовании радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место при конкретной установке. Если данное оборудование создает помехи в работе радиоприемника или телевизора (что определяется путем включения/выключения данного оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи одним из предложенных ниже способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подсоединить оборудование к розетке той электрической цепи, к которой не подключен приемник.
- Проконсультироваться со своим поставщиком или опытным специалистом по радио/телевизионному оборудованию.



ВНИМАНИЕ

Радиоизлучение.

В соответствии с правилами ФКС по радиоизлучению требуется соблюдать расстояние не менее 20 см между антенной прибора и человеком. Данный прибор не должен находиться или работать рядом с другой антенной или передатчиком.



ОСТОРОЖНО

Изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, отвечающей за контроль соответствия, могут привести к аннулированию прав пользователя на использование этого устройства.

1.6 Соответствие нормам министерства промышленности Канады

Данный прибор соответствует безлицензионным стандартам RSS министерства промышленности Канады. При эксплуатации устройства должны выполняться следующие два условия: (1) данное устройство не должно производить помехи; (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной эксплуатации прибора.



ВНИМАНИЕ

Радиоизлучение.

В соответствии с нормами RSS 102 по радиоизлучению требуется соблюдать расстояние не менее 20 см между антенной прибора и человеком. Данный прибор не должен находиться или работать вместе с другой антенной или передатчиком.

2 Информация по технике безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом использования устройства необходимо прочитать и понять все предупреждения, предостережения и юридические ограничения ответственности, а также неукоснительно следовать им.

ПРИМЕЧАНИЕ

Компания FLIR Systems оставляет за собой право в любое время прекращать выпуск моделей, деталей, дополнительного оборудования и принадлежностей или изменять характеристики без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если прибор не используется в течение длительного времени, извлеките батареи.



ОСТОРОЖНО

Убедитесь в том, что дети не имеют доступа к прибору. В измерительном приборе содержатся опасные компоненты и маленькие детали, которые ребенок может проглотить. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу. В противном случае это может привести к серьезным телесным повреждениям.



ОСТОРОЖНО

Не позволяйте детям играть с батареями и/или упаковочным материалом. Эти предметы могут быть опасны для детей.



ОСТОРОЖНО

При обращении с использованными или поврежденными батареями необходимо использовать перчатки. Несоблюдение этого требования может привести к травме.



ОСТОРОЖНО

Запрещается вызывать замыкание батарей. Это может стать причиной повреждений прибора или травмирования людей.



ОСТОРОЖНО

Запрещается подвергать батареи воздействию огня. Несоблюдение этого требования может привести к травмированию.



ВНИМАНИЕ

При использовании гибкого зонда не следует управлять гибкими движениями, если зонд имеет спиральную конфигурацию. Это может привести к повреждению органов управления движениями шарниров.



Данный символ, при размещении его рядом с другим символом или клеммой, указывает на то, что пользователю необходимо получить дополнительную информацию в руководстве.



Данный символ, размещенный рядом с клеммой, указывает на то, что при нормальном режиме эксплуатации здесь могут присутствовать опасные напряжения.



Двойная изоляция.

3 Введение

Поздравляем с приобретением данного видеобороскопа FLIR VS70.

Инструмент разработан для использования в качестве прибора для дистанционного осмотра. Его можно использовать для изучения сужений, инструмент позволяет записывать и воспроизводить видео и изображения в реальном времени. К стандартным областям применения относятся такие, как проверка систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, кабельной проводки и осмотр автомобилей/судов/самолетов. Монитор оснащен двойной системой органов управления, слева и справа, чтобы обеспечить максимальную универсальность, а также полным набором аксессуаров.

Перед поставкой прибор проходит все испытания, при правильном использовании он обеспечит надежную эксплуатацию в течение многих лет.

4 Описание

4.1 Монитор

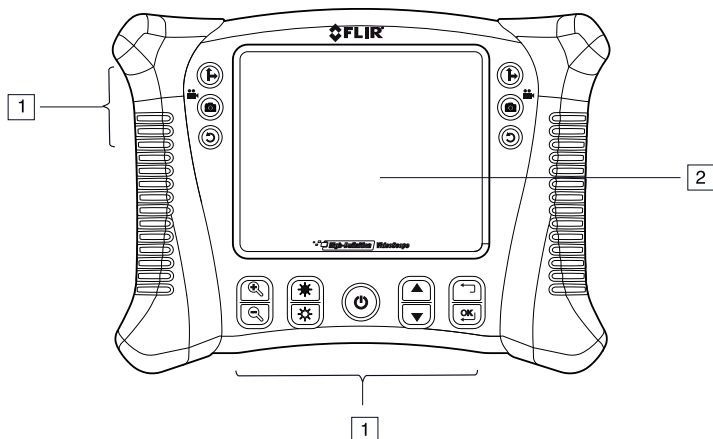


Рисунок 4.1 Вид монитора спереди

1. Функциональные кнопки, см. раздел 4.1.1 *Функциональные кнопки*, страницы 9.
2. Дисплей.

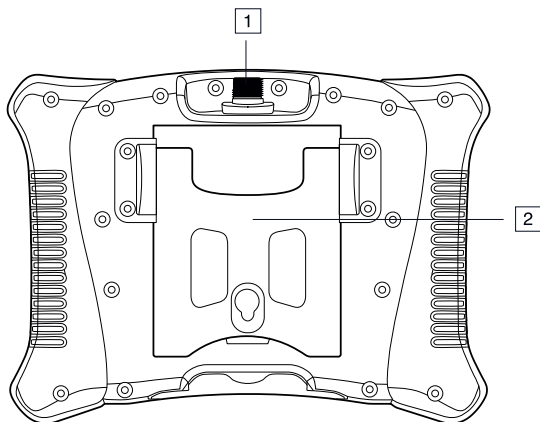


Рисунок 4.2 Вид монитора сзади

1. Разъем зонда.
2. Задняя стойка.

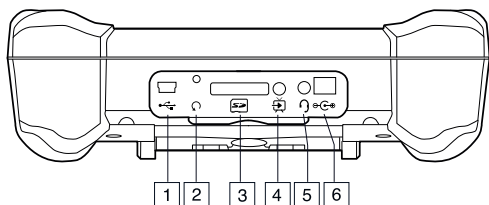


Рисунок 4.3 Вид монитора снизу, со снятой крышкой доступа

1. Разъем USB.
2. Кнопка сброса.
3. Гнездо для карты памяти SD.
4. Разъем видеовыхода.
5. Разъем гарнитуры (наушники и микрофон).
6. Разъем адаптера переменного тока.

4.1.1 Функциональные кнопки

	При использовании двухкамерных зондов нажмите кнопку для переключения между боковым и фронтальным объективом.
	- Используйте кнопку для фотографирования. - Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы начать/остановить запись видео.
	Используйте кнопку для поворота дисплея на 90°.
	Используйте кнопки для увеличения/уменьшения разрешающей способности дисплея.
	Используйте кнопки для увеличения/уменьшения интенсивности светодиодного освещения.
	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить монитор.
	- Используйте кнопки для перемещения вверх/вниз по меню настройки. - Используйте кнопку  для доступа к памяти изображений/видео.
	- Используйте кнопку для входа в меню настройки. - Используйте кнопку для выбора выделенного пункта меню.
	Используйте кнопку для выхода из меню настройки.

4.1.2 Значки дисплея

	Происходит фотографирование.
	Происходит видеозапись.
	Значение напряжения батареи.
	Отображается сохраненная фотография.
	Отображается сохраненное видео.
	Воспроизводится сохраненное видео.
	Приостановленное воспроизведение сохраненного видео.

4.2 Зонд с гибкими соединениями

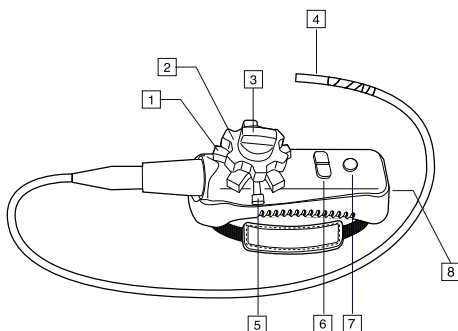


Рисунок 4.4 Зонд с гибкими соединениями

1. Ручка для перемещения зонда (вверх/вниз).
2. Ручка для перемещения зонда (влево/вправо).
3. Ручка для натяжения (влево/вправо).

4 Описание

- Камера с гибкими соединениями.
- Ручка для натяжения (вверх/вниз).
- Кнопки интенсивности света
- Кнопка включения питания.
- Гнезда для адаптера переменного тока и удлинительного кабеля.

4.3 Беспроводной передатчик

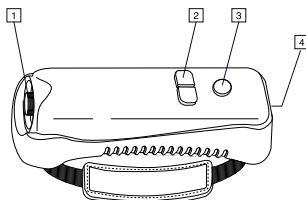


Рисунок 4.5 Беспроводной передатчик

- Разъем зонда.
- Кнопки интенсивности света
- Кнопка включения питания.
- Гнезда для адаптера переменного тока и удлинительного кабеля.

4.4 Принадлежности зонда

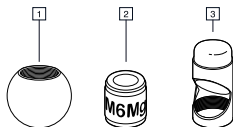


Рисунок 4.6 Принадлежности зонда

- Наконечник, исключающий застревание.
- Магнит.
- Зеркало под углом 45°.

4 Описание

4.5 Зонд

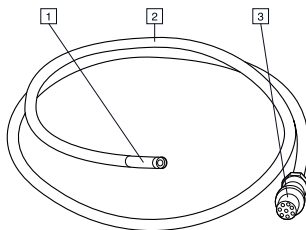


Рисунок 4.7 Зонд

1. Камера.
2. Вал.
3. Разъем монитора.

5 Эксплуатация

5.1 Основной режим эксплуатации

1. Вставьте SD карту в гнездо для SD карт, которое расположено в нижней части монитора.
2. Подключите зонд к монитору или включите беспроводной адаптер (если применимо).
3. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы включить монитор.
4. Если индикатор батареи  показывает, что напряжение батареи слишком мало, или если монитор не включился, зарядите батарею. См. раздел 6.2 *Перезарядка батареи*, страницы 24.
5. Переместите зонд в положение для осмотра желаемой области. Зонд может быть изогнут по форме этой области. Оптимальное фокусное расстояние зависит от зонда.
6. При использовании двухкамерных зондов нажмите кнопку  для переключения между боковым и фронтальным объективом.
7. Используйте кнопки  и  для увеличения и уменьшения изображения.

5.1.1 Регулировка интенсивности светодиодного освещения камеры

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке на максимальную интенсивность светодиоды камеры начинают нагреваться.

1. В режиме беспроводного управления используйте кнопки регулировки интенсивности на гибком зонде (см. Рисунок 4.4 *Зонд с гибкими соединениями*, страницы 10) или беспроводной передатчик (см. Рисунок 4.5 *Беспроводной передатчик*, страницы 11) для увеличения/уменьшения интенсивности света.
2. В режиме прямого контроля используйте кнопки  и  для увеличения/уменьшения интенсивности света.

5.1.2 Фотографирование

1. Используйте кнопку  для получения изображения и сохранения его в памяти. При этом на короткое время появится значок .

5.1.3 Запись видео

1. Используя микрофон, установленный в нижней части монитора, можно записывать на видео звуковые сигналы. Перед началом звукозаписи снимите нижнюю технологическую крышку.
2. Для того чтобы начать видеозапись, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд (длительное нажатие). Появятся значки   REC.
3. Во время записи можно сделать снимок, для этого необходимо нажать кнопку  (кратковременное нажатие).
4. Для остановки видеозаписи нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд (длительное нажатие).

5.2 Меню Настройки

Регулировка настроек монитора осуществляется в меню настроек.

<i>DELETE ALL</i>	Удаление всех сохраненных изображений и видеозаписей.
<i>VIDEO OUTPUT</i>	При использовании двухкамерных зондов: выбор фронтального или бокового объектива камеры.
<i>DATE/TIME SETUP</i>	Определение формата даты и времени, установка даты и времени, а также включение/выключение их отображения (если отображение включено, то установленные значения даты и времени появляются на дисплее и на изображениях/видеозаписях).
<i>LANGUAGE</i>	Выбор языка отображения меню.

VIDEO FORMAT	Выбор формата выходного видеосигнала - NTSC или PAL. Нажмите любую из двух кнопок камеры (верхнюю правую или верхнюю левую), чтобы открыть меню <i>Factory Default</i> с параметрами яркости, контраста, оттенков и насыщенности. Подробнее см. в разделе 5.3 <i>Меню заводских профилей по умолчанию</i>, страницы 16.
AUTO POWER OFF	Выбор интервала автоматического выключения — 5, 10, 15, 30 минут или <i>DISABLE</i>.
INPUT SOURCE	Выбор источника входного сигнала — <i>DIRECT</i> (прямой) или <i>WIRELESS</i> (беспроводной).

- Используйте кнопку  для входа в меню настройки.
- Используйте кнопку  или  для перемещения к требуемому пункту меню.
- Используйте кнопку  для выбора выделенного пункта меню.
- Нажимайте кнопку  или  для перемещения между опциями режима в выбранном пункте меню.
- Нажимайте кнопку  или  для увеличения/уменьшения выбранного значения.
- Используйте кнопку  для выхода из настройки без сохранения изменений.
- После изменения выполните одно из следующих действий.
 - Используйте кнопку  для сохранения измененного значения.
 - Используйте кнопку  для выхода из настройки без сохранения изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ

После 10 секунд отсутствия активности происходит выход из меню настройки без сохранения сделанных изменений.

8. Используйте кнопку  для перемещения по структуре меню на один шаг и для выхода из меню.

5.3 Меню заводских профилей по умолчанию

В FLIR VS70 предусмотрено два заводских профиля по умолчанию (*Default1* и *Default2*) и один пользовательский профиль с настройками яркости, контраста, оттенков и насыщенности. Чтобы открыть меню *Factory Default*, выполните следующие действия:

1. Перейдите на экран *VIDEO FORMAT* в меню настройки (см. раздел 5.2).
2. Нажмите OK, чтобы открыть экран выбора *TV OUTPUT NTSC/PAL*.
3. Нажмите любую кнопку камеры (верхнюю левую или верхнюю правую), чтобы открыть экран *Factory Setup*. Отобразятся настройки пользовательского профиля, доступные для редактирования и сохранения пользователем. Прокрутите экран вниз до пункта *Default1* или *Default2* и нажмите OK, чтобы использовать один из заводских профилей по умолчанию.

5.4 Установка принадлежностей зонда

В комплект каждого зонда входит три аксессуара (зеркало, наконечник, исключающий застревание и магнит).




Рисунок 5.1 Установка аксессуаров для зонда

1. Отвинтите кольцо зонда.
2. Привинтите требуемую принадлежность.

5.5 Зонд с гибкими соединениями


Зонд с гибкими соединениями и регулируемым углом наклона наконечника используется для улучшения углов обзора и оптимальной видимости при помещении зонда в осматриваемую область. Такой зонд поставляется в версии для прямых (проводных) или беспроводных наблюдений.

Поверните ручки перемещения для регулировки наконечника камеры. Уси-
лие ручки перемещения регулируется путем поворота соответствующей
ручки натяжения. См. Рисунок 4.4 *Зонд с гибкими соединениями*, страницы
10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается использовать ручки управления гибким зондом (см. Рису-
нок 4.4 *Зонд с гибкими соединениями*, страницы 10), если зонд имеет
спиральную конфигурацию. Это может привести к повреждению орга-
нов управления движениями зонда.

5.5.1 Зонд с гибкими соединениями — беспроводная версия

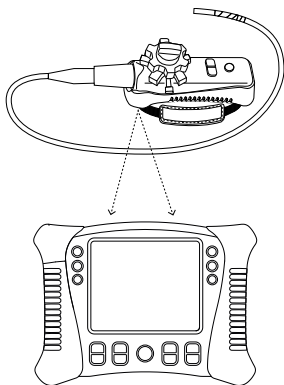

ПРИМЕЧАНИЕ


Для обеспечения беспроводной эксплуатации батарея зонда с гибкими
соединениями должна быть полностью заряжена. Недостаточный заряд
батареи может привести к прекращению передачи данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

В беспроводном режиме FLIR VS70 работает на частоте 2,4 ГГц, что мо-
жет создать помехи для другого оборудования, работающего на этой же
частоте.

1. При необходимости подключите адаптер переменного тока к зонду с гибкими соединениями и зарядите батарею.
2. На мониторе нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы включить монитор.
3. В меню настройки под пунктом *INPUT SOURCE* (ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА) выберите *WIRELESS* (БЕСПРОВОДНОЙ). См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.
4. На зонде с гибкими соединениями нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы включить зонд. При этом на дисплее монитора появится видео с камеры.
5. Вставьте зонд в осматриваемую область. Отрегулируйте наконечник камеры для достижения требуемого угла обзора.

5.5.2 Зонд с гибкими соединениями — проводная версия

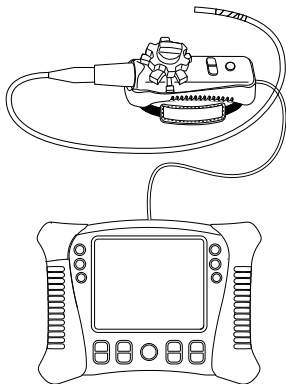


1. Подключите гибкий зонд к разъему зонда на мониторе, используйте для этого поставляемый соединительный кабель.
2. Для включения монитора нажмите и удерживайте кнопку  на мониторе в течение 5 секунд. При этом на дисплее монитора появится видео с камеры.

3. В меню настройки под пунктом *INPUT SOURCE* выберите *DIRECT*. См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.
4. Вставьте зонд в осматриваемую область. Отрегулируйте наконечник камеры для достижения требуемого угла обзора.

5.6 Беспроводной передатчик

Беспроводной передатчик используется в областях с затрудненным доступом или в случаях затрудненного использования зонда с прикрепленным дисплеем. Такой передатчик с помощью соединительного кабеля может быть подключен непосредственно к монитору.

5.6.1 Беспроводной передатчик — беспроводная версия

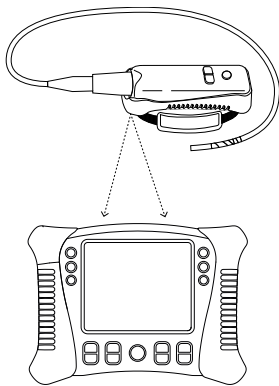

ПРИМЕЧАНИЕ


Для обеспечения беспроводной эксплуатации батарея передатчика должна быть полностью заряжена. Недостаточный заряд батареи может привести к отключению передатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ

В беспроводном режиме FLIR VS70 работает на частоте 2,4 ГГц, что может создать помехи для другого оборудования, работающего на этой же частоте.

1. Подключите адаптер переменного тока к передатчику и зарядите батарею.
2. Подключите зонд к беспроводному передатчику.
3. На мониторе нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы включить монитор.
4. В меню настройки под пунктом *INPUT SOURCE* выберите *WIRELESS*. См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.
5. Для включения передатчика нажмите и удерживайте кнопку  на беспроводном передатчике в течение 5 секунд. При этом на дисплее монитора появится видео с камеры.

5.6.2 Беспроводной передатчик — проводная версия

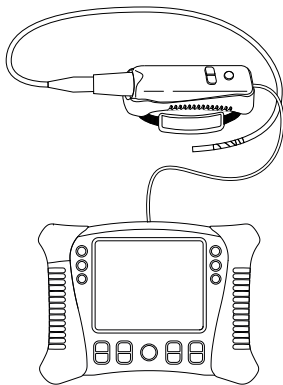

1. Подключите зонд к беспроводному передатчику.
2. Подключите беспроводной передатчик к разъему зонда на мониторе, используйте для этого поставляемый соединительный кабель.
3. На беспроводном передатчике нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы включить передатчик и монитор. При этом на дисплее монитора появится видео с камеры.

- В меню настройки под пунктом *INPUT SOURCE* выберите *DIRECT*. См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.

5.7 Управление сохраненными изображениями и видеозаписями

5.7.1 Просмотр изображений и видеозаписей на дисплее монитора

- Используйте кнопку  для доступа к памяти изображений/видео.
- Появятся пиктограммы изображений и видео. На пиктограмме видео появится значок .
- Для перемещения между пиктограммами изображений/видео используйте кнопки навигации  и . Выбранное изображение/видео будет показано в рамке.
- Чтобы открыть файл изображения/видео, нажмите кнопку .


На дисплее появится номер файла (например, IMG00005) и значок  (для изображений) или  (для видео).

- Для начала воспроизведения открытого файла видео нажмите кнопку . Появится значок .
- Для приостановки воспроизведения видео нажмите кнопку . Появится значок .
- Чтобы выйти из открытого файла изображения/видео, нажмите кнопку .
- Для выхода из памяти файлов изображения/видео нажмите кнопку .

5.7.2 Загрузка файлов на компьютер

Существует два метода загрузки файлов изображений/видео на компьютер:

- Извлеките SD карту из монитора и вставьте ее в компьютер.
- Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB.

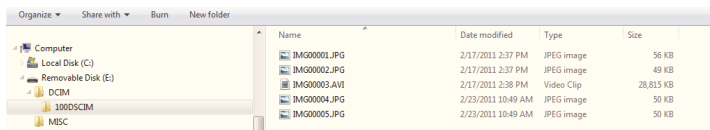

Изображения сохранены в формате *.JPG, а видео — в формате *.AVI.

5.7.3 Удаление файлов изображения/видео из памяти

1. В меню настройки выберите *DELETE ALL*. См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.

Будет открыто окно *ERASE YES/NO*.

2. Нажмите на кнопку  для выбора *YES*. Нажмите на кнопку  для удаления всех файлов из памяти.

Используйте кнопку  для выхода без удаления файлов.

5.8 Видеовыход на телевизор или внешний монитор

Монитор может быть настроен для вывода высококачественного видеосигнала на телевизор или другой внешний монитор.

1. В меню настройки под пунктом *VIDEO FORMAT* выберите *PAL* или *NTSC* в соответствии с форматом, используемым на телевизоре/внешнем мониторе. См. раздел 5.2 *Меню Настройка*, страницы 14.
2. Подключите видеокабель к разъему видеовыхода, расположенному в нижней части монитора. Подключите другой конец кабеля к разъему видеовхода телевизора или другого внешнего монитора.

На телевизоре/внешнем мониторе появится высококачественное видеизображение.

5.9 Сброс

Если монитор не реагирует на команды из-за возникших электромагнитных помех или других магнитных явлений, возьмите скрепку для бумаг или другой узкий объект и нажмите на кнопку *Reset*, расположенную в нижней части монитора.

5.10 Задняя стойка

Задняя стойка может быть установлена в одно из трех положений: нижнее (для хранения), среднее для просмотра на столе и верхнее для подвешивания.

6 Техническое обслуживание

6.1 Очистка

Для очистки монитора, гибкого зонда, беспроводного передатчика и аксессуаров следует использовать влажную ткань и мягкодействующее моющее средство; не допускается применение абразивных средств или растворителей.


6.2 Перезарядка батареи

1. Убедитесь в том, что монитор выключен.
2. Подключите адаптер переменного тока к монитору.

3. Через несколько часов используйте кнопку  и включите монитор.

На дисплее появится состояние напряжения батареи:

- Батарея заряжена полностью: .
- Батарея находится в процесс зарядки:



4. Если батарея полностью заряжена, извлеките адаптер переменного тока и проверьте, что на дисплее появились все четыре деления зарядки, т.е. батарея полностью заряжена: .

5. Если батарея еще не заряжена, нажмите кнопку  для выключения монитора и продолжите зарядку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Батарея не сможет правильно зарядиться, если во время зарядки монитор будет включен.

7 Технические характеристики

7.1 Монитор

Жидкокристаллический экран	145 м; зона просмотра: 135 мм Активная матрица, 640 × 480 пикселей
Интерфейс	Мини-USB 1.1 и выход AV
Накопитель	Карта памяти SD
SD-память	4 ГБ стандартно (32 ГБ максимум)
Формат сжатия	MPEG4
Формат неподвижного изображения	JPEG (640 × 480)
Формат видеозаписи	AVI (640 × 480)
Формат выходного видеосигнала	NTSC и PAL; частота кадров 30 кадров/с
Частота приемника	2,4 ГГц
Чувствительность приемника	−87 дБм (SNR = 42 дБ, $F_{\text{mod}} = 15$ кГц)
Видеосистема	NTSC/PAL
Данные	Видео/аудио
Тип аудио	Сtereo
Точка монтажа штатива	На задней стороне, доступ с помощью стандартного винта треножника
Батарея	Литий-полимерная перезаряжаемая батарея на 3,7 В
Переходник питания	100–240 В вход/5 В пост. тока выход
Рабочая температура	от −10 до 60°C

7 Технические характеристики

Температура хранения	от -40 до 80°C
Влажность при эксплуатации (максимум)	80%
Размеры (Ш × Г × В)	241×178×70 мм
Вес	1,57 кг, включая батареи

7.2 Передатчик

Частота	2,4 GHz
Данные	Видео/аудио
Видеосистема	NTSC/PAL
Батарея	Литий-полимерная перезаряжаемая батарея на 3,7 В
Переходник питания	100–240 В вход/9 В пост. тока выход
Диапазон беспрепятственных измерений	10 м
Рабочая температура	от –10 до 60°C
Температура хранения	от -40 до 80°C
Размеры (Ш × Г × В)	190×70×63,5 мм
Вес (примерно)	0,43 кг

7.3 Камера

Датчик изображения	CMOS
Видеоформат	NTSC
Регулировка яркости	Руководство
Тип лампы	Светодиодный индикатор

7 Технические характеристики

Интерфейс	Композитный видеосигнал
Рабочая температура	от -10°C до 50°C

7.4 Зонды и камеры

Соединение	Ручное управление наконечником на $240 \pm 20^\circ$
Аксессуары	Зеркало, магнит и шарик для беспрепятственного прохождения (включая кабели диаметром 25 мм)

7.5 Головной телефон

Штепсельный разъем	• 3,5 мм • 4 кольца
Динамик	• 15 мм • 32 Ом • 20-20 кГц
Микрофон	6 × 5 мм
Штанговый микрофон, общая длина	10 см
Цвет	Черный
Длина провода	1,2 м

7.6 Номера компонентов

Номер компонента	Описание
VST	Беспроводной передатчик VS70, 2,4 ГГц
VSA2-1-w	Беспроводная 2-сторонняя 6-миллиметровая камера на шарнирном соединении с зондом длиной 1 м

7 Технические характеристики

Номер компонента	Описание
VSA2-2-w	Беспроводная 2-сторонняя камера на шарнирном соединении с зондом длиной 2 м
VSA2-1	2-сторонняя 6-миллиметровая камера на шарнирном соединении с зондом длиной 1 м
VSA2-2	2-сторонняя 6-миллиметровая камера на шарнирном соединении с зондом длиной 2 м
VSC3.9-1FM	3,9-миллиметровая камера с гибким зондом длиной 1 м – QVGA через SF
VSC4.1-2RM	4,1-миллиметровая камера с зондом длиной 2 м – QVGA через SF
VSC5.8-1RM	5,8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 1 м – VGA через SF
VSC5.8-2RM	5,8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 2 м – VGA через SF
VSC5.8-1R	5,8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 1 м – VGA через LF
VSC5.8-2R	5,8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 2 м – VGA через LF
VSC5.8-20	5,8-миллиметровая камера с зондом FG длиной 20 м – VGA через LF
VSC5.8-30	5,8-миллиметровая камера с зондом FG длиной 30 м – VGA через LF
VSC8.0-1R	8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 1 м – VGA через LF
VSC8.0-2R	8-миллиметровая камера с зондом SR длиной 2 м – VGA через LF
VSC6.5-12S	6,5-миллиметровая камера с жестким зондом SS длиной 0,30 м – VGA через SF

7 Технические характеристики

Номер компонента	Описание
VSC6.5-17S	6,5-миллиметровая камера с жестким зондом SS длиной 0,43 м – VGA через SF
VSS-20	Мерная катушка 20 м
VSS-30	Мерная катушка 30 м
VSC25	25-миллиметровая камера с отсоединяемым зондом FG – VGA через LF
VSC28	28-миллиметровая камера с отсоединяемым зондом FG – VGA через LF

8 Техническая поддержка

Веб-сайт	http://www.flir.com/test
Техническая поддержка	T&MSupport@flir.com
Ремонт	Repair@flir.com
Телефон	+1 855-499-3662 (звонок бесплатный)

9 2-годовая ограниченная гарантия компании FLIR на испытательное и измерительное оборудование

Контрольно-измерительный прибор компании FLIR (далее «изделие»), приобретенный непосредственно в компании FLIR Commercial Systems Inc, в одном из ее филиалов (FLIR) или у официального дистрибьютора или дилера компании FLIR, и зарегистрированный Покупателем на сайте компании FLIR, подпадает под действие бессрочной ограниченной гарантии компании FLIR, положения и условия которой рассмотрены в данном документе. Данная гарантия применима только к квалифицированным изделиям (см. ниже), изготовленным и приобретенным после 1 апреля 2013 года.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ. ЗДЕСЬ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ, ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ ГАРАНТИИ, ОБЪЕМ ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ.

1. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА. Для получения права на бессрочную ограниченную гарантию компании FLIR Покупатель должен полностью зарегистрировать изделие непосредственно на сайте компании FLIR по адресу <http://www.flir.com> в течение шестидесяти (60) ДНЕЙ с момента покупки изделия первым розничным покупателем («Дата приобретения»). На изделия, которые не были зарегистрированы на сайте в течение шестидесяти (60) ДНЕЙ с момента покупки, БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОЙ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

2. ИЗДЕЛИЯ. После регистрации под действие ограниченной бессрочной гарантии компании FLIR подпадает следующее испытательное и измерительное оборудование: видеоскоп VS70, камера с шарнирным соединением VSAxx, камера VSCxx, катушка с зондом VSSxx, телефонный аппарат VST, зонд с удлиненным наконечником MR02 и TAxX, не включая принадлежности, которые могут иметь собственные гарантии.

3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. Применимый срок ограниченной гарантии, отсчитываемый от даты приобретения, составляет:

Изделия	Срок ограниченной гарантии
VS70, VSAxx, VSCxx, VSSxx, VST, MR02, TAxX	ДВА (2) года

Любое изделие, ремонтируемое или заменяемое по гарантии, покрывается данной ограниченной гарантией на сто восемьдесят дней (180) с даты возврата

груза FLIR или на оставшийся период действующей гарантии, в зависимости от того, что больше.

4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Согласно условиям настоящей ограниченной гарантии, кроме исключений или отказов от прав в настоящем документе, FLIR гарантирует, с даты покупки, что все правильно зарегистрированные изделия соответствуют опубликованным техническим характеристикам FLIR и не имеют дефектов материалов и изготовления в течение периода гарантии. ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ПО УСМОТРЕНИЮ FLIR, ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБОМ И ЦЕНТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ, АВТОРИЗОВАННЫМ FLIR. ЕСЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРАВА ПРИЗНАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ, FLIR ВОЗВРАЩАЕТ ПОКУПАТЕЛЮ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ И БОЛЬШЕ НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ И ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ. FLIR НЕ ДАЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ТИПА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗДЕЛИЙ. ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ (ДАЖЕ ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ УВЕДОМИЛ FLIR О ПЛАНИРУЕМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ), А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕМ НАРУШЕНИЙ, ЯВНО ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВНО ИСКЛЮЧАЕТ ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИЛИ БАТАРЕЙ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. FLIR ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРАВ ЛЮБОГО ПОКРЫТИЯ ГАРАНТИЕЙ, В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕННОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ВВИДУ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА, ИЗМЕНЕНИЯ, МОДИФИКАЦИИ, РЕМОНТА, ПОПЫТКИ РЕМОНТА, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ К ИЗДЕЛИЮ, ПОРЧИ (случайной или иной), или любого другого НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЯМИ ПО ВИНЕ ЛЮБОГО ЛИЦА КРОМЕ FLIR ИЛИ ЛИЦА, НАДЕЛЕННОГО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ FLIR.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИИ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И FLIR И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ГАРАНТИИ, СОГЛАШЕНИЯ, ОБЕЩАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И FLIR. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЯМ БЕЗ ПРЯМО ВЫРАЖЕННОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ FLIR.

9 2-годовая ограниченная гарантия компании FLIR на испытательное и измерительное оборудование

6. ВОЗВРАТ, РЕМОНТ И ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ.

Для осуществления ремонта или замены по гарантии Покупатель должен уведомить FLIR в течение 30 (тридцати) дней после обнаружения любого видимого дефекта материалов или производства. Перед тем как Покупатель сможет вернуть Изделие для гарантийного обслуживания или ремонта, Покупатель сначала должен получить от FLIR номер возвращаемых материальных средств (RMA). Для получения номера RMA Владелец сначала должен предоставить подлинник доказательства покупки. Для получения дополнительной информации, для уведомления FLIR о явном дефекте материалов или изготовления, или для запроса номера RMA, посетите веб-сайт <http://www.flir.com>. Покупатель полностью отвечает за выполнение всех инструкций RMA, предоставленных FLIR, включая, помимо прочего, правильную упаковку Изделия для доставки в FLIR, а также оплату расходов на упаковку и доставку. FLIR оплачивает Покупателю возврат отремонтированного или замененного по гарантии изделия FLIR.

FLIR оставляет за собой право определения, по своему усмотрению, того, распространяется ли на возвращенное Изделие гарантия. Если FLIR определяет, что на какое-либо возвращенное Изделие гарантия не распространяется, или иным образом исключается из объема гарантии, FLIR может взыскать с Покупателя разумную плату за обработку и возврат Изделия Покупателю за счет Покупателя или предложить

Покупателю возможность обработки Изделия в качестве негарантийного возврата.

7. НЕГАРАНТИЙНЫЙ ВОЗВРАТ. Покупатель может запросить, чтобы FLIR оценила и обслужила или отремонтировала Изделие не по гарантии, на что FLIR может согласиться по своему усмотрению. Перед возвратом Покупателем Изделия на негарантийную оценку и ремонт Покупатель должен обратиться в FLIR по ссылке <http://www.flir.com> для запроса оценки и получения RMA. Покупатель несет полную ответственность за выполнение всех инструкций RMA, предоставленных FLIR, включая, помимо прочего, правильную упаковку Изделия для доставки в FLIR, а также за оплату расходов на упаковку и доставку. При получении разрешенного негарантийного возврата FLIR оценивает Изделие и связывается с Покупателем относительно обоснованности, а также стоимости и расходов, связанных с запросом Покупателя. Покупатель несет ответственность за все разумные расходы на оценку FLIR, стоимость ремонта и обслуживания, разрешенного Покупателем, а также за расходы по перепакетке и возврату Изделия Покупателю.

На негарантийный ремонт Изделия распространяется гарантия сто восемьдесят (180) дней с даты обратной отправки FLIR только на отсутствие дефектов материалов и изготовления, с соблюдением всех ограничений, исключений и отказов от прав в настоящем документе.

A note on the technical production of this publication

This publication was produced using XML — the eXtensible Markup Language. For more information about XML, please visit <http://www.w3.org/XML/>

A note on the typeface used in this publication

This publication was typeset using Linotype Helvetica™ World. Helvetica™ was designed by Max Miedinger (1910–1980)

LOEF (List Of Effective Files)

T501026.xml; ru-RU; AD; 11801; 2014-02-17



Corporate Headquarters

FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
Telephone: +1-503-498-3547

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Publ. No.: T559827
Release: AD
Commit: 11801
Head: 11801
Language: ru-RU
Modified: 2014-02-17
Formatted: 2014-02-17



T559827